

System x iDataPlex dx360 M4 7912 和 7913
型



问题确定与维护指南

System x iDataPlex dx360 M4 7912 和 7913
型



问题确定与维护指南

注：在使用本资料及其支持的产品之前，请先阅读第 355 页的附录 B、『声明』中的信息，IBM 文档 CD 中的《*IBM* 安全信息》和《环境声明与用户指南》文档，以及《保修信息》文档。

可从 <http://www.ibm.com/supportportal/> 站点获取该文档的最新版本。

目录

安全	vii
经过培训的技术人员的准则	viii
检查安全隐患	viii
电气设备维护准则	ix
安全声明	x
第 1 章 入门	1
诊断问题	1
未记录的问题	3
第 2 章 简介	5
相关文档	5
本文档中的注意事项和声明	6
功能部件和规格	7
服务器控件、指示灯和电源	8
前视图	8
后视图	10
服务器电源功能	10
内部指示灯、接口和跳线	12
主板内部接口	12
主板开关和跳线	13
主板指示灯	15
第 3 章 诊断	17
诊断工具	17
事件日志	18
通过 Setup Utility 查看事件日志	18
在不重新启动服务器的情况下查看事件日志	19
清除错误日志	20
POST	20
POST/UEFI 诊断代码	21
系统事件日志	32
集成管理模块 II (IMM2) 错误消息	32
检验过程	167
关于检验过程	167
执行检验过程	167
故障诊断表	169
一般问题	169
硬盘驱动器问题	169
间歇性问题	171
键盘、鼠标或定位设备问题	172
内存问题	173
微处理器问题	174
显示器和视频问题	175
网络连接问题	177
可选设备问题	177
电源问题	179
串行设备问题	184
ServerGuide 问题	184

软件问题	185
通用串行总线 (USB) 端口问题	185
视频问题	185
光通路诊断	186
电源指示灯	186
系统脉冲指示灯	187
诊断程序和消息	188
运行诊断程序	188
诊断文本消息	188
查看测试日志	189
诊断消息	189
恢复服务器固件	249
自动引导恢复 (ABR)	251
Nx 引导失败	251
解决电源问题	251
解决以太网控制器问题	252
解决未确定的问题	253
问题确定提示	254
 第 4 章 System x iDataPlex dx360 M4 7912 和 7913 型部件列表	257
dx360 M4 7912 型主板托盘的客户可更换部件	258
7913 型 2U 机箱组件	263
GPGPU 机柜组件	264
结构性部件	265
电源线	266
 第 5 章 卸下和更换服务器组件	269
安装准则	269
系统可靠性准则	270
在通电的服务器内部进行操作	271
操作静电敏感设备	271
返回设备或组件	271
卸下和更换易损耗部件及结构性部件	272
从 2U 机箱中卸下主板托盘	272
将主板托盘安装到 2U 机箱中	272
卸下主板托盘外盖	273
安装主板托盘外盖	273
卸下 GPGPU 机柜	274
安装 GPGPU 机柜	275
卸下 2U 机箱风扇组合件顶盖	276
安装 2U 机箱风扇组合件顶盖	276
从机架中卸下 2U 机箱	277
将 2U 机箱安装在机架中	278
卸下和更换 1 类 CRU	279
卸下空气挡板	279
安装空气挡板	280
卸下 2U 机箱风扇组合件	282
安装 2U 机箱风扇组合件	283
卸下系统电池	283
安装系统电池	285
卸下易插拔硬盘驱动器	286
安装易插拔硬盘驱动器	286

从具有电源线安装支架的导轨卸下电源线	288
将电源线安装到具有电源线安装支架的导轨	289
从没有电源线安装支架的导轨卸下电源线	290
将电源线安装到没有电源线安装支架的导轨	291
卸下易插拔 SAS/SATA 驱动器仓	291
安装易插拔 SAS/SATA 驱动器仓	292
从托盘中卸下电源插卡	293
将电源插卡安装在托盘中	293
从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件	294
将 PCI 转接卡组合件安装在主板托盘上	295
从 PCI 转接卡组合件中卸下 PCIe 适配器	296
安装适配器	296
卸下内存模块	300
安装内存模块	300
从 2U 机箱中卸下电源	305
在 2U 机箱中安装电源	307
从 2U 机箱中卸下电源仓	310
在 2U 机箱中安装电源仓	311
卸下可选的双端口网络适配器	311
安装可选的双端口网络适配器	312
卸下 GPGPU 机柜	313
安装 GPGPU 机柜	314
卸下和更换 2 类 CRU	314
卸下微处理器和散热器	315
安装微处理器和散热器	318
卸下主板托盘	324
安装主板托盘	326
第 6 章 配置信息和指示信息	329
更新固件	329
配置服务器	329
使用 ServerGuide 设置和安装 CD	331
使用 Setup Utility	332
使用 Boot Manager 程序	338
启动备份服务器固件	339
使用集成管理模块 II	339
使用远程感知功能和蓝屏捕获	341
使用嵌入式系统管理程序	342
使用 Setup Utility 设置 PXE 引导协议	342
配置千兆以太网控制器	343
使用 LSI Configuration Utility 程序	343
IBM Advanced Settings Utility 程序	345
更新 IBM Systems Director	345
更新通用唯一标识 (UUID)	346
更新 DMI/SMBIOS 数据	348
附录 A. 获取帮助和技术协助	353
请求服务之前	353
使用文档	353
从万维网获取帮助和信息	353
软件服务和支持	353
硬件服务和支持	354

IBM 台湾产品服务	354
附录 B. 声明	355
商标	355
重要注意事项	356
颗粒污染物	356
文档格式	357
电信法规声明	357
电子辐射声明	357
联邦通讯委员会 (FCC) 声明	358
加拿大工业部 A 级辐射规范符合声明	358
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada	358
澳大利亚和新西兰 A 级声明	358
欧盟 EMC 指令一致性声明	358
德国 A 级声明	359
VCCI A 级声明	360
日本电子信息技术产业协会 (JEITA) 声明	360
韩国通讯委员会 (KCC) 声明	360
俄罗斯电磁干扰 (EMI) A 级声明	360
中华人民共和国 A 级电子辐射声明	360
台湾甲类规范符合声明	361
索引	363

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information**
(安全信息)。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας
(safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się
z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по
технике безопасности.

 
Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.



ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། རྒྱུ་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

经过培训的技术人员的准则

本部分包含适用于经过培训的技术人员的信息。

检查安全隐患

使用本部分中的信息，可帮助您识别正在使用的 IBM 产品中的安全隐患。每个 IBM 产品在设计 and 制造时都安装了一些必需的安全器件来保护用户和技术服务人员免受伤害。本部分中的信息仅阐述了这些器件。请正确判断，识别可能因本节未提及的非 IBM 变更或连接了非 IBM 功能部件或选件而形成的安全隐患。如果发现安全隐患，必须确定危险的严重程度，以及确定在使用产品之前是否必须纠正该问题。

请考虑以下情况以及它们在安全方面的危险：

- 电气危险，尤其是主电源。机架上的主电压可能造成严重或致命的电击。
- 爆炸危险，如受损的 CRT 表面或膨胀的电容器。
- 机械危险，如硬件松动或缺失。

要检查产品的安全隐患，请完成以下步骤：

1. 确保已关闭电源并断开电源线。
2. 确保外盖未受损、松脱或破裂，谨防被锋利的边缘划伤。
3. 检查电源线：
 - 确保三线制地线接头情况良好。使用计量表来测量外部地线引脚和机架地线间三线制地线的电阻是否小于等于 0.1 欧姆。
 - 确保电源线类型正确，如第 266 页的『电源线』中所指定。
 - 确保绝缘部分未磨损。
4. 卸下外盖。

5. 检查是否存在任何明显的非 IBM 变更。对任何非 IBM 变更的安全性作出正确的判断。
6. 检查服务器内部是否存在任何明显的不安全情况，如金属锉屑、污染、水或其他液体或是因火烧或烟熏导致损坏的迹象。
7. 检查电缆是否存在老化、磨损或受挤压的情况。
8. 确保电源外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。

电气设备维护准则

维护电气设备时，请遵守以下准则：

- 检查工作区域内是否存在电气危险，如地板潮湿、电源浪涌、电源延长线未接地或缺少安全地线。
- 仅使用批准的工具和测试设备。某些手工工具的手柄是以软质材料包裹起来的，这种材料对电流没有绝缘作用。
- 定期检查和维护电工工具，以便可以安全地使用工具。请勿使用磨损或损坏的工具或测试器。
- 请勿将口腔镜的反射面与带电的电路接触。口腔镜表面是导电的，如果它与带电的电路接触，可能导致人身伤害或设备损坏。
- 某些橡胶地垫含有微小的导电纤维，用来减少静电释放。请勿使用这种类型的垫子来保护您免受电击。
- 请勿在危险的情况下单独工作，或在存在危险电压的设备旁单独工作。
- 找到紧急电源关闭（EPO）开关、断电开关或电源插座，以便在发生电击事件时可以迅速关闭电源。
- 在执行机械检查、在电源附近工作、卸下或安装主要设备之前，请断开所有电源连接。
- 在对某个设备进行操作之前，请断开电源线。如果您无法断开电源线，请客户关闭为设备供电的墙上电闸，并将电闸锁定在关闭位置。
- 切勿主观认定电源已经与电路断开连接。仔细检查，确保已断开连接。
- 如果必须对具有裸露电路的设备进行操作，请遵守以下预防措施：
 - 确保您身边的另一位人员熟悉电源关闭控制装置，并能在必要的情况下关闭电源。
 - 请单手操作处于开机状态的电气设备。将另一只手放在口袋中或背后，以避免形成可能导致电击的通路。
 - 使用测试器时，请正确设置控件并使用该测试器经过批准的探测导线和部件。
 - 站在合适的橡胶垫上，以确保您与地面（如金属地板条和设备机架）保持绝缘。
- 测量高电压时请格外小心。
- 为确保电源、泵、送风机、风扇和电动发电机等组件正确接地，维修这些组件时，请勿将它们搬离常规工作地点。
- 如果发生电击事件，请小心地关闭电源，并派其他人员寻求医疗救护。

安全声明

要点：

本文档中的每条警告和危险声明都带编号。该编号用于将英语版本的警告或危险声明与《安全信息》文档中警告或危险声明的翻译版本进行交叉引用。

例如，如果一项警告声明标记为“声明 1”，那么该警告声明的翻译出现在《安全信息》文档的“声明 1”中。

在执行各步骤之前，请务必阅读本文档中的所有警告和危险声明。在安装设备之前，请阅读服务器或可选设备随附的所有其他安全信息。

警告： 使用 26 号 AWG 或更大的 UL 列举的或 CSA 认证的远程通信线路。

声明 1：



危险

电源、电话和通信电缆的电流非常危险。

为避免电击危险：

- 请勿在雷暴天气期间连接或断开任何电缆，安装、维护或重新配置本产品。
- 将所有电源线连接至正确连线且妥善接地的电源插座。
- 将所有要连接到本产品的设备连接到正确连线的插座。
- 尽量仅用单手连接或断开信号电缆。
- 切勿在有火灾、水灾或房屋倒塌迹象时开启任何设备。
- 除非安装和配置过程中另有说明，否则请在打开设备外盖之前断开已连接的电源线、远程通信系统、网络和调制解调器。
- 对本产品或连接的设备执行安装、移动或打开外盖的操作时，请按下表所述连接和断开电缆连接。

要连接，请执行以下操作：

1. 关闭所有设备。
2. 首先将所有电缆连接至设备。
3. 将信号电缆连接至接口。
4. 将电源线连接至插座。
5. 开启设备。

要断开连接，请执行以下操作：

1. 关闭所有设备。
2. 首先从插座上拔出电源线。
3. 从接口上拔出信号电缆。
4. 从设备上拔出所有电缆。

声明 2：



注意：

更换锂电池时，请仅使用 **IBM** 部件号为 **33F8354** 的电池或制造商推荐的同类电池。如果系统有包含锂电池的模块，请仅用同一制造商制造的同类型模块对其进行更换。电池含锂，如果使用、操作或处理不当，可能发生爆炸。

请勿：

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 **100°C (212°F)**
- 修理或拆开电池

请根据当地法令或法规的要求处理电池。

声明 3：



注意：

安装激光产品（如 **CD-ROM**、**DVD** 驱动器、光纤设备或发送设备）时，请注意以下事项：

- 请勿卸下外盖。卸下激光产品的外盖可能会导致遭受危险的激光辐射。设备内部没有可维修的部件。
- 进行此处未指定的控制或调整，或执行此处未指定的过程可能会导致遭受危险的辐射。



危险


某些激光产品包含嵌入式 **3A** 类或 **3B** 类激光二极管。请注意以下内容：

打开时有激光辐射。请勿注视光束，请勿直接用光学仪器查看并避免直接暴露于光束之中。



1 类激光产品
Laser Klasse 1
Laser Klass 1
Luokan 1 Laserlaite
Appareil À Laser de Classe 1


声明 4：

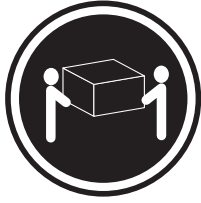

≥ 18 千克 (39.7 磅)



≥ 32 千克 (70.5 磅)

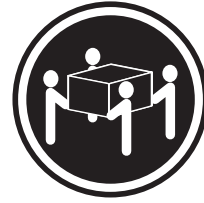

≥ 55 千克 (121.2 磅)

注意：


抬起时请使用安全的做法。

声明 5：



注意：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关并不切断提供给设备的电流。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源断开所有电源线。

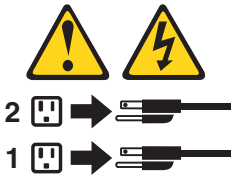

声明 6：



注意：

请勿在机架安装式设备顶部放置任何物品，除非该机架安装式设备计划用作搁板。

声明 8：



注意：

切勿卸下电源外盖或贴有以下标签的任何部件的外盖。



任何贴有该标签的组件内部都存在危险的电压、电流和能量级别。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术服务人员。

声明 12：



注意：

以下标签表示附近有发热面。



声明 26：



注意：

请勿在机架安装式设备的顶部放置任何物品。



警告：此服务器适合使用 IT 配电系统，在出现任何配电故障的情况下，其最大相位间电压均为 240 伏。

声明 27：



注意：
附近有危险的移动部件。



第 1 章 入门

按照本《问题确定与维护指南》和万维网中的故障诊断过程，您无需外界帮助即可解决很多问题。本文档描述了您可以执行的诊断测试、故障诊断过程以及对错误消息和错误代码的解释。操作系统和软件随附的文档也包含故障诊断信息。

诊断问题

在联系 IBM 或经认可的保修服务供应商之前，请按出现顺序执行以下过程来诊断服务器问题：

1. 将服务器还原到出现问题之前的状态。

如果在出现问题之前更改了任何硬件、软件或固件，请在可能的情况下撤消这些更改。这可能包括以下任意项：

- 硬件组件
- 设备驱动程序和固件
- 系统软件
- UEFI 固件
- 系统输入功率或网络连接

2. 查看光通路诊断指示灯和事件日志。

服务器设计旨在简化软、硬件故障的诊断过程。

- 光通路诊断指示灯：请参阅第 186 页的『光通路诊断』以获取关于使用光通路诊断指示灯的信息。
- 事件日志：请参阅第 32 页的『系统事件日志』，以获取有关通知事件和诊断的信息。
- 软件或操作系统错误代码：请参阅软件或操作系统的文档以获取关于特定错误代码的信息。请访问制造商的 Web 站点以获取文档。

3. 运行 **IBM Dynamic System Analysis (DSA)** 并收集系统数据。

运行动态系统分析 (DSA) 收集硬件、固件、软件和操作系统的有关信息。在联系 IBM 或经认可的保修服务供应商时，请准备好这部分信息。有关运行 DSA 的指示信息，请参阅《Dynamic System Analysis Installation and User's Guide》。

要下载最新版本的 DSA 代码和《Dynamic System Analysis Installation and User's Guide》，请转至 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008&Indocid=SERV-DSA>。

4. 检查并应用代码更新。

许多问题的修复和解决方法都可用于更新的 UEFI 固件、设备固件或设备驱动程序。

要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

- a. 安装 **UpdateXpress** 系统更新。

可以安装打包为 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress CD 映像的代码更新。UpdateXpress System Pack 包含针对服务器的联机固件和设备驱动程序更新集成测试包。此外，您还可以使用 IBM ToolsCenter Bootable Media Creator 来创建适合应用固件更新和运行引导前诊断的可引导介质。有关 UpdateXpress System Pack 的更多信息，请访问 [http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008 &lnocid=SERV-XPRESS](http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008&lnocid=SERV-XPRESS) 并参阅第 329 页的『更新固件』。有关 Bootable Media Creator 的更多信息，请参阅 [http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008 &lnocid=TOOL-BOMC](http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008&lnocid=TOOL-BOMC)。

请务必单独安装发布日期晚于 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress 映像发布日期的所有列出的重要更新（请参阅步骤 4b）。

b. 安装手动系统更新。

1) 确定现有的代码级别。

在 DSA 中，单击 **Firmware/VPD** 以查看系统固件级别，或单击 **Software** 以查看操作系统级别。

2) 为非最新级别的代码下载并安装更新。要显示刀片服务器的可用更新的列表，请转至 <http://www.ibm.com/support/fixcentral/>。

单击更新时，将会显示一个信息页面，其中包含该更新将解决的问题列表。针对您的特定问题查看该列表；但是，即使该列表中未列出您的问题，您的问题也可能会因为安装该更新而得以解决。

5. 检查并纠正不正确的配置。

如果服务器配置错误，那么某个系统功能在启用后可能无法工作；如果错误地更改了服务器配置，那么已启用的某个系统功能可能会停止工作。

a. 确保所有已安装的硬件和软件均受支持。

请参阅 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/>，以验证服务器是否支持已安装的操作系统、可选设备和软件级别。如果任何硬件或软件组件不受支持，请将其卸载，以确定问题是否由该组件引起。在联系 IBM 或经认可的保修服务供应商来获取支持之前，您必须卸下不受支持的硬件。

b. 确保正确安装并配置了服务器、操作系统和软件。

许多配置问题都是由电源线或信号电缆松动或适配器安装不正确引起的。通过关闭服务器、重新连接电缆、重新安装适配器并重新开启服务器，可能就可以解决问题。要了解有关执行检验过程的信息，请参阅第 167 页的『检验过程』。要了解有关配置服务器的信息，请参阅第 329 页的『配置服务器』。

6. 请参阅控制器和管理软件文档。

如果问题与特定功能有关（例如，RAID 硬盘驱动器在 RAID 阵列中标记为脱机），请参阅相关控制器和管理/控制软件的有关文档，以验证该控制器是否配置正确。

许多设备（如 RAID 和网络适配器）都可以使用问题确定信息。

有关操作系统或者 IBM 软件或设备的问题，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。

7. 检查故障诊断过程和 **RETAIN** 技巧。

故障诊断过程和 RETAIN 技巧记录了已知问题和建议的解决方案。要搜索故障诊断过程和 RETAIN 技巧，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。

8. 使用故障诊断表。

请参阅第 169 页的『故障诊断表』，以查找具有可识别症状的问题的解决方案。

一个问题可能会引发多种症状。执行适用于最明显症状的故障诊断过程。当该过程未诊断出问题时，如果可以，请使用适用于其他症状的过程。

如果问题仍然存在，请联系 IBM 或经认可的保修服务供应商，他们可帮助您从其他方面确定问题或者可能会更换硬件。要打开联机服务请求，请转至 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request/ 以寻求服务。准备好有关任何错误代码和已收集数据的信息。

未记录的问题

如果在完成诊断过程后问题仍然存在，那么 IBM 之前可能未识别出该问题。在确认所有代码都为最新级别、所有硬件和软件配置均有效，并且没有任何光通路诊断指示灯或日志条目指示存在硬件组件故障之后，请联系 IBM 或经认可的保修服务供应商来获取帮助。要打开联机服务请求，请转至 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request/。准备好有关任何错误代码、已收集的信息和已使用的问题确定过程的信息。

第 2 章 简介

本《问题确定与维护指南》包含的信息可帮助您解决 IBM® System x iDataPlex™ dx360 M4 主板托盘 (dx360 M4 7912 型主板托盘) 和 System x iDataPlex 2U Flex 机箱 (7913 型 2U 机箱) 中可能发生的问题。它描述了服务器随附的诊断工具、错误代码和建议操作, 以及更换故障组件的指示信息。

可从 <http://www.ibm.com/supportportal/> 获取该文档的最新版本。

有关保修条款的信息, 请参阅服务器随附的《保修信息》文档。要了解有关获取服务和帮助的信息, 请参阅第 353 页的附录 A, 『获取帮助和技术协助』。

相关文档

除了本文档以外, 服务器还随附以下文档:

- 《环境声明和用户指南》

该文档为 PDF 格式, 位于 IBM System x 文档 CD 中。它包含已翻译的环境声明。

- 《IBM 机器代码的许可证协议》

该文档为 PDF 格式。它包含针对您的服务器的《IBM 机器代码的许可证协议》的翻译版本。

- 《IBM 保修信息》

该印刷文档包含保修条款以及指向 IBM Web 站点上的 IBM 有限保证声明的 URL。

- 《用户指南》

该文档为可移植文档格式 (PDF), 位于 IBM System x 文档 CD 中。本文档包含关于如何使用、升级和配置 dx360 M4 主板托盘和 2U 机箱的常规信息。

- 《许可和归属文档》

该文档为 PDF 格式。它包含有关开放式源代码声明的信息。

- 《机架安装说明》

本印刷文档包含在机架中安装服务器的指示信息。

- 《安全信息》

该文档在 IBM System x 文档 CD 中以 PDF 格式提供。它包含已翻译的警告和危险声明。在文档中出现的每项警告和危险声明都有一个编号, 您可以使用该编号在《安全信息》文档中查找与您的语言对应的声明。

根据服务器型号, IBM 文档 CD 中可能还包含其他文档。

ToolsCenter for System x and BladeCenter 是在线信息中心, 包含用于更新、管理和部署固件、设备驱动程序以及操作系统的工具的相关信息。ToolsCenter for System x and BladeCenter 位于 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolsctr/v1r0/index.jsp>。

服务器可能具有其随附文档中未描述的功能。该文档可能会不定期更新，以包含有关这些功能的信息，也可能通过技术更新的形式提供服务器文档中未包含的其他信息。这些更新可从 IBM Web 站点获取。要检查更新过的文档和技术更新，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。

本文档中的注意事项和声明

本文档中的警告和危险声明也可在 IBM *System x* 文档 CD 中的多语言版《安全信息》文档中找到。每条声明都进行了编号以便引用《安全信息》文档中的相应声明。

本文档中使用以下注意事项和声明：

- 注：这些注意事项提供重要的提示、指导或建议。
- 要点：这些注意事项提供的信息或建议可能会帮助您避免不便情况或出现问题。
- 注意：这些注意事项指出可能对程序、设备或数据造成的损坏。注意事项就在可能会发生损坏的指示信息或情况之前列出。
- 警告：这些声明指出对您来说可能具有潜在危险的情况。警告声明就在具有潜在危险的过程步骤或情况的描述之前列出。
- 危险：这些声明指出对您来说可能具有潜在致命或极端危险的情况。危险声明就在具有潜在致命或极端危险的过程步骤或情况的描述之前列出。

功能部件和规格

以下信息是服务器的功能部件和规格的摘要。根据服务器型号，某些功能部件可能不可用，或者某些规格可能不适用。

表 1. 功能部件和规格

微处理器： • 最多支持两个 Intel Xeon E5-2600 系列多核微处理器 • QuickPath Interconnect (QPI) 链接速度达 8.0 GT/秒 注： • 您可以使用 Setup Utility 程序确定微处理器的类型和主频。 • 要获取受支持微处理器的列表，请访问 http://www.ibm.com/servers/eserver/serverproven/compat/us/。 硬盘驱动器：主板托盘和 GPGPU 机柜支持一块 3.5 英寸易插拔 SATA 和两块 2.5 英寸易插拔 SATA/SAS 或固态硬盘，或者四块 1.8 英寸易插拔固态硬盘。 扩展槽：每个机箱最多 4 个 PCI Express 插槽。支持以下转接卡： • 2U 计算服务器 – 四个 PCI Express x16 (机械上为 x8) 插槽 (PCIe3.0, 全高, 半长) • 2U GPGPU 服务器 – 两个 PCI Express x16 (机械上为 x8) 插槽 (PCIe3.0, 全高, 半长) – 两个 PCI Express x16 (机械上为 x16) 插槽 (PCIe3.0, 全高, 全长)	内存： • 最小：2 GB • 最大：512 GB – 64 GB, 使用无缓冲 DIMM (UDIMM) – 128 GB, 使用带寄存器的 DIMM (RDIMM) – 512 GB, 使用负载降低 DIMM (LRDIMM) • 类型：PC3-6400、PC3-8500、PC3-10600、PC3-12800 或 PC3-14900 (单列、双列或四列)，ECC 带寄存器或无缓冲双倍数据速率 3 (DDR3) 1066、1333、1600 和 1866 MHz SDRAM DIMM • 插槽数：16 个 (每个微处理器 8 个) • 支持 (取决于型号)： – 2 GB 和 4 GB 无缓冲 DIMM – 2 GB、4 GB、8 GB 和 16 GB 带寄存器的 DIMM – 32 GB 负载降低 DIMM 环境： • 气温： – 服务器运行时：5°C 到 40°C (41°F 到 104°F)；海拔高度：0 到 950 米 (0 到 3116 英尺)。在最高海拔为 3050 米 (10004 英尺)，环境温度为 5°C 到 28°C (41°F 到 82°F) 的情况下，每升高 175 米 (574 英尺)，最高温度降低 1°C 注： 1. 微处理器 E5-2690：温度：5°C 到 35°C (41°F 到 95°F)；海拔：0 到 950 米 (0 到 3116 英尺) 2. GPGPU 节点：温度：5°C 到 35°C (41°F 到 95°F)；海拔：0 到 950 米 (0 到 3116 英尺) 3. Intel Xeon Phi 7120P：温度：5°C 到 27°C (41°F 到 80.6°F)；海拔：0 到 304.8 米 (0 到 1000 英尺)	环境 (续)： • 湿度： – 服务器开启：非冷凝：-12°C 露点 (10.4°F)，8% 到 85%；最高露点：24°C (75°F)；最大变化率：对于从 115 W 到 130 W 和 135 W 的磁带机和微处理器型号为 5°C/小时 (41°F/小时)，对于 HDD 为 20°C/小时 (68°F/小时) – 服务器关闭：8% 到 85%；最高露点：27°C (80.6°F)；最大变化率：对于从 60 W 到 95 W 的微处理器型号为 5°C/小时 – 存储 (非运行)：5% 到 80%；最高露点：29°C (84.2°F) – 装运 (非运行)：5% 到 100%；最高露点：29°C (84.2°F) • 颗粒污染物： 警告： – 针对 ASHRAE A3 类的设计，温度：36°C 到 40°C (96.8°F 到 104°F)，具有放宽的支持： – 支持云，例如不可接受性能降级的工作负载 (关闭急速) – 在任何情况下，最坏情况工作负载和配置的任何组合都不能导致 40°C 下的系统关闭和设计暴露 – 最坏情况工作负载 (例如 Linpack、开启急速) 可能会造成性能降级 – 空气浮尘和化学性质活泼的气体单独反应或与其他环境因素 (如湿度或温度) 发生组合反应可能会对服务器造成风险。有关颗粒和气体限制的信息，请参阅第 356 页的『颗粒污染物』。
---	--	--

表 1. 功能部件和规格 (续)


	– 服务器关闭：5°C 到 45°C (41°F 到 113°F)；最高海拔：0 到 3050 米 (10004 英尺) – 存储（非运行）：1°C 到 60°C (33.8°F 到 140°F)；海拔：0 到 3050 米 (0 到 10004 英尺)。 – 装运（非运行）：-40°C 到 60°C (-40°F 到 140°F)；海拔：0 到 10700 米 (0 到 35105 英尺)。	
大小： • 2U 机箱： – 长度：55.8 厘米 (22.0 英寸) – 宽度 (EIA 凸缘到 EIA 凸缘外边沿)：48.6 厘米 (19.1 英寸) – 高度：8.72 厘米 (3.43 英寸) – 重量 (具有 2 个主板托盘)：21.4 千克 (47.2 磅) – 重量 (不具有附加适配器的 GPGPU 服务器)：18.1 千克 (39.9 磅) • 1U 节点： – 长度：51.8 厘米 (20.4 英寸) – 宽度 (凸轮拉杆端到端)：47.1 厘米 (18.6 英寸) – 高度：4.19 厘米 (1.65 英寸) 电源： • 最多两个热插拔电源以提供冗余支持 – 550W 交流电源 – 750W 交流电源 – 900W 交流电源 注：服务器中的电源必须具有相同的功率额定值或瓦数。	集成的功能部件： • 集成管理模块 II (IMM2)，在一个芯片上整合了多种管理功能。 • Intel Powerville I350 Gb 以太网控制器，具有 Wake on LAN 支持 • 五个通用串行总线 (USB) 2.0 端口 (四个在机箱前部，并且安装了一个嵌入式系统管理软件) • 两个以太网端口 • 前部一个系统管理 RJ-45，用于连接到系统管理网络。该系统管理接口专用于 IMM2 功能。 • 一个串口 预测性故障分析 (PFA) 警报： • 内存	电气输入： • 要求正弦波输入 (50 - 60 Hz) • 低压输入范围： – 最小值：100 伏交流电 – 最大值：127 V 交流电 • 高压输入范围： – 最小值：200 伏交流电 – 最大值：240 伏交流电 • 输入千伏安 (kVA) 近似值： – 最小值：0.150 千伏安 – 最大值：1.148 千伏安 注： 1. 根据已安装的可选功能部件以及正在使用的电源管理可选功能部件的数量和类型，耗电量和散热量有所不同。 2. 陈述的噪音辐射级别是声明的 (上限) 声功率级别 (贝尔)，是通过机器随机采样生成的。所有测量均根据 ISO 7779 执行，并按照 ISO 9296 进行报告。

服务器控件、指示灯和电源

本章描述控件和发光二极管 (指示灯) 以及如何开启和关闭服务器。

前视图

下图显示服务器正面的控件、接口和指示灯。主板托盘上的操作员面板对于所有服务器配置均相同。

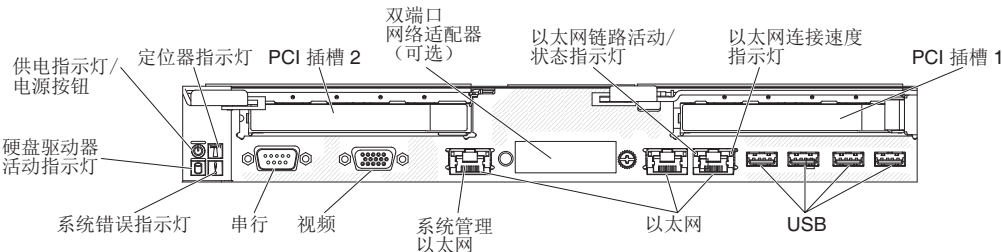

- 电源控制按钮和供电指示灯：按下该按钮以手工开启和关闭服务器，或将服务器从省电状态唤醒。供电指示灯的状态如下所示：

熄灭：未接通电源，或者电源或指示灯本身出现故障。

快速闪烁（每秒四次）：服务器已关闭，但未准备就绪，无法开启。电源控制按钮已禁用。这将持续大约 20 到 40 秒。

缓慢闪烁（每秒一次）：服务器已关闭，并且已准备就绪，可以开启。您可以按电源控制按钮以开启服务器。

点亮：服务器已开启。

逐渐变暗直至熄灭：服务器处于节电状态。要唤醒服务器，请按电源控制按钮或使用 IMM2 Web 界面。有关登录 IMM2 Web 界面的信息，请参阅第 340 页的『登录到 Web 界面』。


- 系统定位器指示灯：使用该蓝色指示灯可用肉眼在其他服务器中找到相应服务器。您可以使用 IBM Systems Director 来远程点亮该指示灯。此指示灯由 IMM2 控制。当按系统定位器按钮时，该指示灯将闪烁并持续直到再次按该按钮以将其关闭。按下定位器按钮后，您可用肉眼在其他服务器中找到该服务器。
- 硬盘驱动器活动指示灯：当该绿色指示灯点亮时，表明某个硬盘驱动器正在使用中。
- 系统错误指示灯：该黄色指示灯点亮时，表示发生了系统错误。此指示灯由 IMM2 控制。
- 串口：将 9 针串行设备连接到该接口。该串口与集成管理模块 II (IMM2) 共享。IMM2 可以使用 Serial over LAN (SOL) 来控制共享的串口，以执行文本控制台重定向以及重定向串行流量。
- 视频接口：将显示器连接到该接口。可同时使用服务器前部和后部的视频接口。

注：最高视频分辨率为 1600 x 1200 (75 Hz)。

- 系统管理以太网接口：使用该接口可将服务器连接到用于完全系统管理信息控制的网络。该接口仅供集成 BMC 控制器 (iBMC) 使用。专用管理网络通过物理地分离管理网络流量和生产网络流量，提供额外的安全性。您可以使用 Setup Utility 来配置服务器，以使用专用系统管理网络或共享网络。
- 以太网接口：使用这些接口中的任一接口将服务器连接到网络。如果在 Setup Utility 中启用共享 Ethernet for iBMC，那么可以使用以太网 1 或系统管理以太网接口来访问 iBMC。
- 以太网链路活动/状态指示灯：当这些指示灯中的任一指示灯点亮时，表明服务器正向连接到该指示灯所对应以太网端口的以太网 LAN 发送信号，或正在接收来自该以太网 LAN 的信号。
- 以太网连接速度指示灯：此指示灯位于各个以太网接口上。该指示灯的状态表示服务器与网络之间的连接速度（每秒一兆，Mbps），如下所示：
 - 指示灯熄灭：10 Mbps 连接
 - 指示灯呈黄色点亮：100 Mbps 连接
 - 指示灯呈绿色点亮：1000 Mbps 连接
- **USB 接口**：将 USB 设备（如 USB 鼠标或键盘）连接到任一 USB 接口。

后视图

下图显示了服务器后部的接口。

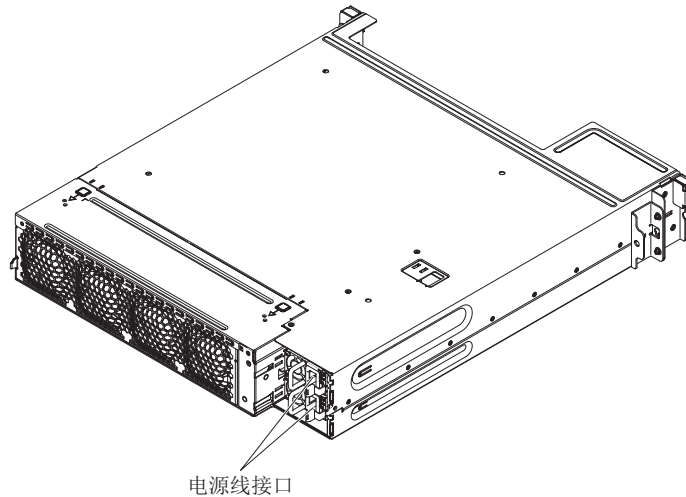

电源线接口：将电源线连接到该接口。

服务器电源功能

当服务器连接到交流电源但未开启时，操作系统不会运行，并且所有核心逻辑（集成管理模块 II (IMM2) 除外）均会关闭；但是，服务器可以响应来自 IMM2 的请求，例如要求开启服务器的远程请求。供电指示灯会闪烁以表示服务器已连接到交流电源但未开启。

开启节点

在主板托盘连接到电源之后大约 5 秒，一个或多个风扇可能会开始运行以在主板托盘连接到电源时提供散热，并且开机按钮指示灯将快速闪烁。主板托盘连接到电源大约 5 到 10 秒后，电源控制按钮会变为活动状态（供电指示灯将缓慢闪烁），并且一个或多个风扇可能会开始运行以在主板托盘连接到电源时提供散热。通过按电源控制按钮可以开启主板托盘。

同时还可以通过以下任何一种方式开启服务器：

- 如果在主板托盘处于开启状态时发生电源故障，那么该主板托盘将在电源恢复后自动重新启动。
- 如果您的操作系统支持 Wake on LAN 功能，那么 Wake on LAN 功能可以开启主板托盘。

注：

1. 当安装了 4 GB 或更大的内存（物理或逻辑）时，将为各种系统资源保留一部分内存，操作系统无法使用这些内存。为系统资源保留的内存量取决于操作系统、主板托盘配置以及所配置的 PCI 选件。
2. 以太网 1 接口支持 Wake on LAN 功能。
3. 开启安装了外部图形适配器的主板托盘时，大约 3 分钟后会在屏幕上显示 IBM 徽标。这是系统装入时的正常操作。

关闭主板托盘

如果关闭主板托盘并使其保持与交流电源连接，那么主板托盘可以响应来自 IMM2 的请求，例如要求开启主板托盘的远程请求。当主板托盘保持与交流电源连接时，一个或多个风扇可能会继续运行。要使主板托盘彻底断电，必须将其与电源插座断开连接。


部分操作系统要求有序关闭才能够关闭主板托盘。有关关闭操作系统的信息，请参阅您的操作系统文档。

声明 5：



注意：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关并不切断提供给设备的电流。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源断开所有电源线。

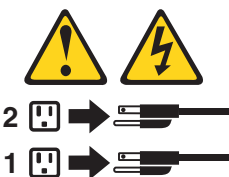

可以通过以下任何一种方式关闭主板托盘：


- 如果操作系统支持，可以从操作系统关闭主板托盘。操作系统有序关闭后，主板托盘将自动关闭。
- 如果操作系统支持，那么可以按电源控制按钮以启动有序关闭操作系统并关闭主板托盘。
- 如果操作系统停止运行，可以按住电源控制按钮超过 4 秒来关闭主板托盘。
- 可以通过 Wake on LAN 功能来关闭主板托盘。
- 作为对严重系统故障的自动响应，集成管理模块 II (IMM2) 可关闭主板托盘。

内部指示灯、接口和跳线

本节中的插图显示了内部电路板上的接口、指示灯和跳线。插图可能与您的硬件略有不同。

主板内部接口

下图显示了主板上的内部接口。

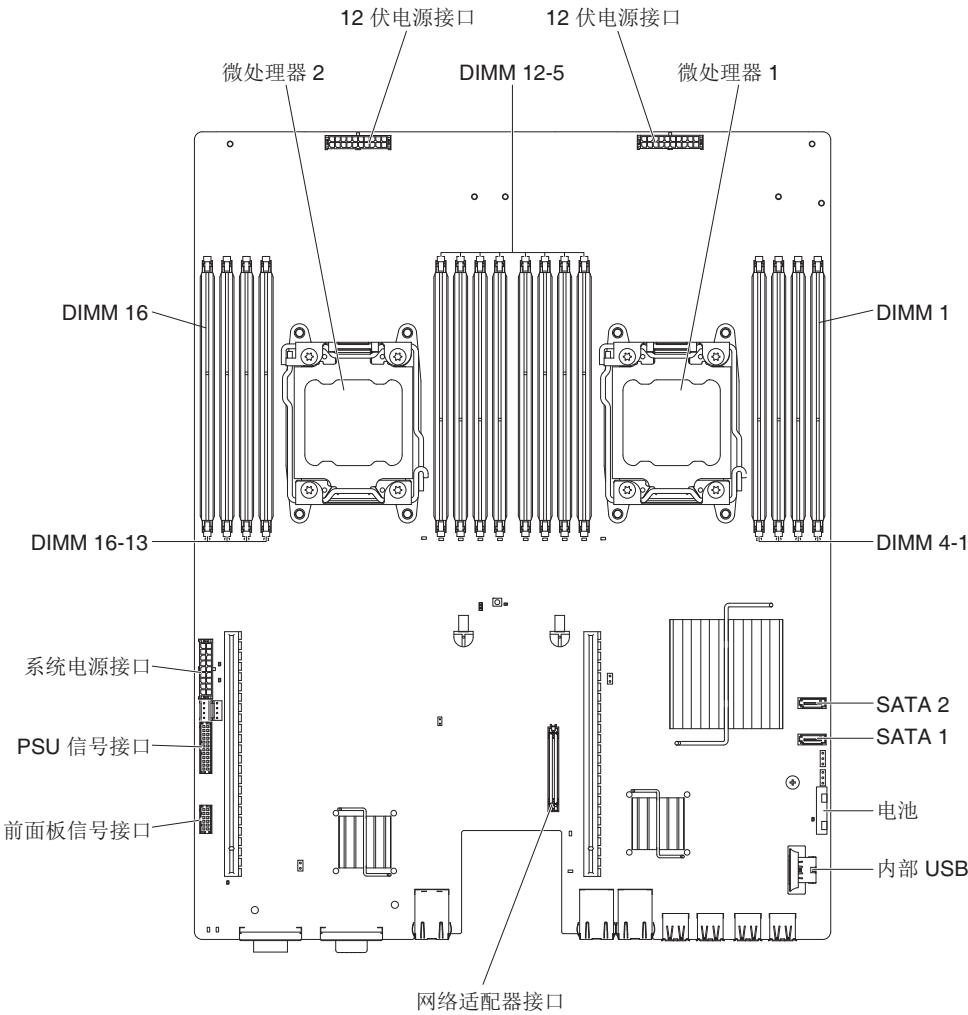

主板开关和跳线

下图显示了开关和跳线的位置及其描述。

注：如果开关组的顶部粘贴了清洁保护贴纸，那么必须将其揭下并丢弃，以便可以对开关进行操作。

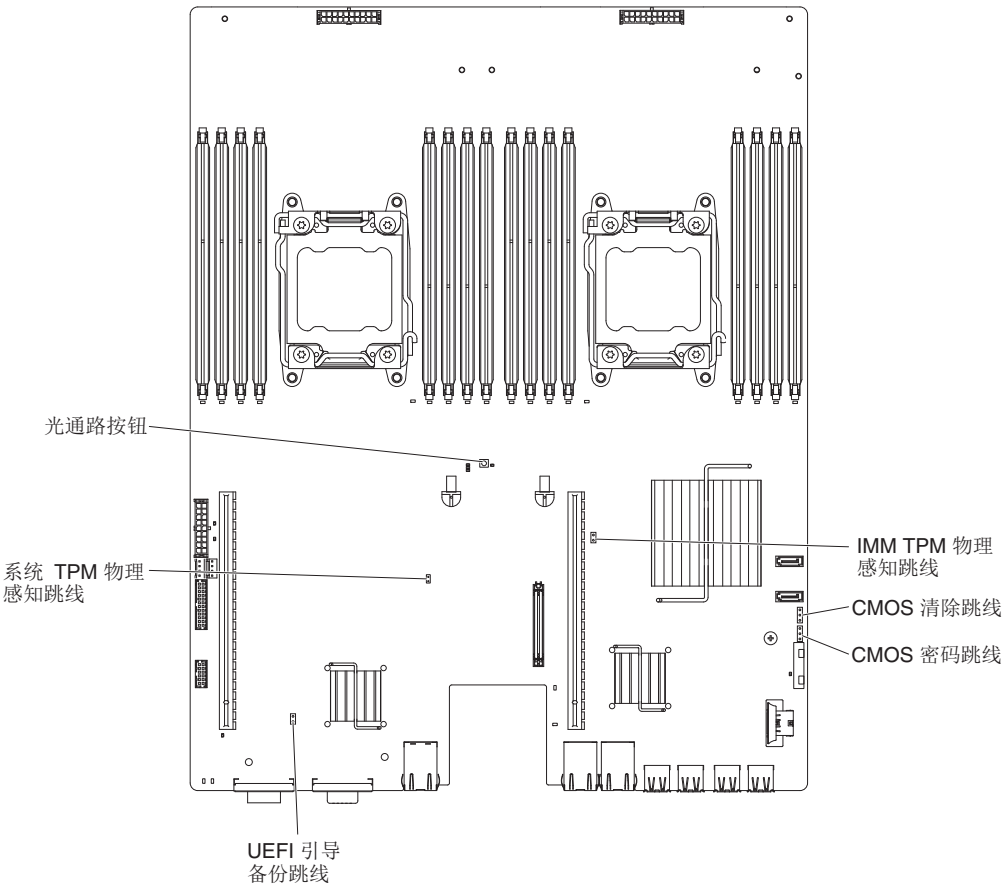


表 2. 主板跳线


跳线编号	跳线名称	跳线设置
JP1	CMOS 清除跳线	- 引脚 1 和引脚 2：正常（缺省值）。 - 引脚 2 和 3：清除实时时钟 (RTC) 注册表。
JP3	UEFI 引导备份跳线	- 引脚 1 和引脚 2：正常（缺省值）。装入主服务器固件 ROM 页面。 - 引脚 2 和引脚 3：装入辅助（备份）服务器固件 ROM 页面。
JP5	系统 TPM 物理感知跳线	- 引脚 1 和引脚 2：正常（缺省值）。 - 引脚 2 和 3：表示系统 TPM 的物理感知。
PW_CLR1	密码清除跳线	- 引脚 1 和引脚 2：正常（缺省值）。 - 引脚 2 和 3：清空密码寄存器。

表 2. 主板跳线 (续)

跳线编号	跳线名称	跳线设置
注：在开启服务器之前，将 UEFI 引导恢复跳线的位置从引脚 1 和 2 更改为引脚 2 和 3，以此来更改要装入的 Flash ROM（闪存）页面。开启服务器后请勿更改跳线引脚位置。这可能会引起不可预测的问题。		

主板指示灯

下图显示了主板上的发光二极管指示灯 (LED)。

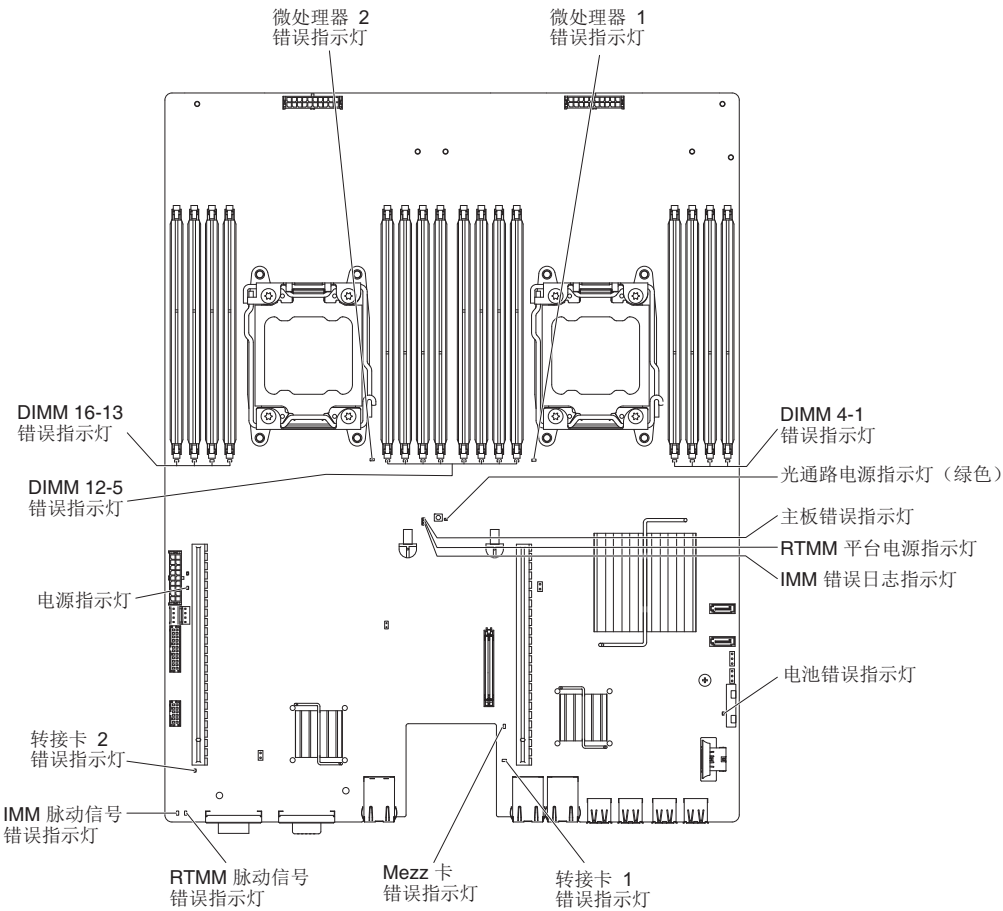

第 3 章 诊断

本章描述了可用于帮助您解决服务器中可能发生的问题的诊断工具。

如果使用本章中的信息无法确定并纠正问题，请参阅第 353 页的附录 A，『获取帮助和技术协助』，以获取更多信息。

诊断工具

以下工具可以帮助您诊断和解决与硬件相关的问题：

- 光通路诊断

使用光通路诊断可快速诊断系统错误。有关更多信息，请参阅第 186 页的『光通路诊断』。

- **Dynamic System Analysis (DSA) Preboot** 诊断程序

DSA Preboot 诊断程序提供了问题确定、配置分析和错误日志收集功能。诊断程序是测试服务器主要组件的重要方法，存储在集成的 USB 存储器中。诊断程序收集下列服务器信息：

- 系统配置
- 网络接口和设置
- 已安装的硬件
- 光通路诊断状态
- 服务处理器状态和配置
- 重要产品数据、固件和 UEFI 配置
- 硬盘驱动器运行状况
- RAID 控制器配置
- 控制器和服务处理器事件日志，包括下列信息：
 - 系统错误日志
 - 温度、电压和风扇速度信息
 - 自监控分析和报告技术 (SMART) 数据
 - 机器检查注册
 - USB 信息
 - 显示器配置信息
 - PCI 插槽信息

诊断程序将创建一个合并日志，其中包含来自所有已收集日志的事件。这部分信息将收集到一个文件中，您可将该文件发送给 IBM 服务和支持人员。此外，您可以在本地通过生成的文本报告文件查看服务器信息。您也可以将日志复制到可移动介质以及通过 Web 浏览器查看日志。有关更多信息，请参阅第 188 页的『运行诊断程序』。

- 故障诊断表

这些表列出了问题症状和纠正问题的操作。有关更多信息，请参阅第 169 页的『故障诊断表』。

- **IBM Electronic Service Agent**

IBM Electronic Service Agent 是一款软件工具，用于监控服务器上发生的硬件错误事件，并自动向 IBM 服务和支持人员提交电子服务请求。此外，它还能按计划收集并发送系统配置信息，以供您和您的支持代表使用。该软件使用最小的系统资源，且免费提供。要获取更多信息和下载 IBM Electronic Service Agent，请转至 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request/。

- **POST 错误代码和事件日志**

开机自检 (POST) 生成消息，指示成功完成测试或者检测到问题。要获取更多信息，请参阅『事件日志』和第 20 页的『POST』。

- **检查点代码**

检查点代码跟踪系统启动或重置时的 POST 例程的进度。检查点代码会在检查点代码屏幕上显示，这位于光通路诊断面板上。

事件日志

错误代码和消息都显示在以下类型的事件日志中。日志中的某些错误代码和消息将采用缩写形式。当您对 PCI-X 插槽进行故障诊断时，请注意事件日志按编号报告 PCI-X 总线。对于不同配置，编号的分配会有所不同。您可以通过运行 Setup Utility 来检查编号的分配情况（请参阅第 332 页的『使用 Setup Utility』，以获取更多信息）。

- **POST 事件日志：**该日志包含 POST 期间生成的 3 个最新错误代码和消息。您可以通过 Setup Utility 查看 POST 事件日志的内容。
- **系统事件日志：**该日志包含 POST 期间生成的消息以及来自服务处理器的所有系统状态消息。您可以通过 Setup Utility 查看系统事件日志的内容。

系统事件日志的容量有限。当该日志已满时，新条目并不会覆盖现有条目；因此，您必须通过 Setup Utility 定期清除系统事件日志。当您对错误进行故障诊断时，请确保清除系统事件日志，以便更容易找到当前错误。

每个系统事件日志条目都在独立页面中显示。屏幕左侧列出消息，而屏幕右侧则显示所选消息的详细信息。要从一个条目移到另一个条目，请使用向上方向键（↑）和向下方向键（↓）。

系统事件日志在事件发生时指示断言事件。当不再发生事件时指示取消断言事件。

- **集成管理模块 II (IMM2) 事件日志：**该日志包含所有 IMM2、POST 和系统管理中断 (SMI) 事件的已过滤子集。您可以通过 IMM2 Web 界面以及 Dynamic System Analysis (DSA) 程序查看 IMM2 事件日志（作为 ASM 事件日志）。
- **DSA 日志：**该日志由 Dynamic System Analysis (DSA) 程序生成，由系统事件日志（作为 IPMI 事件日志）、IMM2 机箱事件日志（作为 ASM 事件日志）和操作系统事件日志按时间先后顺序合并而成。可通过 DSA 程序查看 DSA 日志。

通过 Setup Utility 查看事件日志

要查看错误日志，请完成以下步骤：

1. 开启服务器。
2. 当显示 <F1> Setup 提示时，请按 F1 键。如果您同时设置了开机密码和管理员密码，那么必须输入管理员密码才能查看错误日志。
3. 选择 **System Event Logs** 并执行以下某个过程：

- 要查看 POST 错误日志，请选择 **POST Event Viewers**。
- 要查看 IMM2 系统事件日志，请选择 **System Event Log**。

在不重新启动服务器的情况下查看事件日志

如果服务器未挂起，您可以使用多种方法，在不重新启动服务器的情况下查看一个或多个事件日志。

如果已安装 Dynamic System Analysis (DSA) Portable，那么可以使用它来查看系统事件日志（作为 IPMI 事件日志）、IMM2 事件日志（作为 ASM 事件日志）、操作系统事件日志或合并的 DSA 日志。您还可以用 DSA Preboot 来查看这些日志，但是必须重新启动服务器才能使用 DSA Preboot。

要安装 DSA Portable 或 DSA Preboot，或者要下载 DSA Preboot CD 映像，请转至 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008&lnocid=SERV-DSA>。

如果服务器中安装了 IPMITool，那么可以用它来查看系统事件日志。最新版本的 Linux 操作系统中自带了最新版本的 IPMITool。

有关 IPMI 的概述，请转至 <http://www.ibm.com/developerworks/linux/blueprints/>，然后单击 **Using Intelligent Platform Management Interface (IPMI) on IBM Linux platforms**。

您可以通过集成管理模块 II (IMM2) Web 界面中的 **Event Log** 链接来查看 IMM2 系统事件日志。要了解更多信息，请参阅第 340 页的『登录到 Web 界面』。

下表描述了可用于查看事件日志的方法，具体使用哪种方法取决于服务器的状态。前三种状态通常不需要重新启动服务器。

表 3. 用于查看事件日志的方法

状态	操作
服务器未挂起且已连接到网络。	使用以下任意方法： • 运行 DSA Portable 以查看事件日志或创建可发送给支持代表的输出文件。 • 在 Web 浏览器中，输入 IMM2 的 IP 地址，然后转至 Event Log 页面。 • 使用 IPMITool 来查看系统事件日志。
服务器未挂起且未连接到网络。	在本地使用 IPMITool 来查看系统事件日志。
服务器未挂起，并且集成管理模块 II (IMM2) 已连接到网络。	在 Web 浏览器中，输入 IMM2 的 IP 地址，然后转至 Event Log 页面。要获取更多信息，请参阅第 340 页的『获取 IMM2 的 IP 地址』和第 340 页的『登录到 Web 界面』。

表 3. 用于查看事件日志的方法 (续)

状态	操作
服务器已挂起。	• 如果安装了 DSA Preboot，请重新启动服务器并按 F2 键来启动 DSA Preboot，以查看事件日志。 • 如果未安装 DSA Preboot，请插入 DSA Preboot CD 并重新启动服务器来启动 DSA Preboot，以查看事件日志。 • 此外，还可以重新启动服务器并按 F1 键来启动 Setup Utility，以查看 POST 事件日志或系统事件日志。要了解更多信息，请参阅第 18 页的『通过 Setup Utility 查看事件日志』。

清除错误日志

要清除错误日志，请完成以下步骤。

注：每次系统重新启动时都会自动清除 POST 错误日志。

1. 开启服务器。
2. 当显示 <F1> Setup 提示时，请按 F1 键。如果您同时设置了开机密码和管理员密码，那么必须输入管理员密码才能查看错误日志。
3. 执行以下某个步骤：
 - 要清除 IMM2 系统事件日志，请选择 **System Event Logs --> System Event Log**。选择 **Clear System Event Log**；然后按两次 Enter 键。

POST

当您开启服务器时，它会执行一系列测试来检查服务器组件以及服务器上的某些可选设备的运行情况。这一系列的测试称为开机自检或 POST。

如果设置了开机密码，那么必须在出现提示时输入该密码并按 Enter 键才能使 POST 运行。

POST/UEFI 诊断代码

下表描述了 POST/UEFI 诊断代码以及用于纠正检测到的问题的建议操作。这些诊断代码可显示为严重、警告或参考。

- 严重 = S
- 警告 = W
- 参考 = I

I.11002 [I.11002] A processor mismatch has been detected between one or more processors in the system.

说明：检测到一颗或多颗不匹配的处理器

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 发生此消息时可能伴随有其他有关处理器配置问题的消息。请先解决那些消息。
2. 如果仍存在问题，请确保安装了匹配的处理器（即，匹配的选件部件号等）
3. 验证是否根据该产品的服务信息将处理器安装在正确的处理器插座中。如果不是，请更正该问题。
4. 在 IBM 支持站点上检查是否有应用于此处理器错误的适用维护公告或固件更新。
5. （仅限经过培训的技术服务人员）更换不匹配的处理器。检查处理器插座，如果插槽损坏，请先更换主板。

I.18005 [I.18005] A discrepancy has been detected in the number of cores reported by one or more processor packages within the system.

说明：处理器具有不匹配的核心数

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 如果这是新安装的选件，请确保根据此产品的服务信息将匹配的处理器安装在正确的处理器插座内。
2. 查找 IBM 支持站点中的适用于该处理器错误的维护公告。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换处理器。检查处理器插座，如果插槽损坏，请先更换主板。

I.18006 [I.18006] A mismatch between the maximum allowed QPI link speed has been detected for one or more processor packages.

说明：处理器具有不匹配的 QPI 速度

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 如果这是新安装的选件，请确保是否根据该产品的服务信息将匹配的处理器 CPU 安装在正确的处理器 CPU 插座中。
2. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该处理器错误的适当的保留提示维护公告或固件更新。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换处理器。检查处理器插座，如果插槽损坏，请先更换主板。

I.18007 [I.18007] A power segment mismatch has been detected for one or more processor packages.

说明：处理器具有不匹配的功率范围

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 所安装的处理器不满足功率相同的需求
2. 确保所有处理器均具有匹配的功率需求（例如 65 瓦、95 瓦或 130 瓦）
3. 如果功率需求匹配，请查找 IBM 支持站点中的适用于该处理器错误的维护公告或固件更新。
4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换处理器。检查处理器插座，如果插槽损坏，请先更换主板

I.18008 [I.18008] A mismatch has been detected between Processors frequency and DDR3 DIMMs frequency.

说明：处理器具有不匹配的内部 DDR3 频率

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 确保根据此产品的服务信息以正确的填充顺序安装匹配的 DIMM。更正发现的任何配置问题。
2. （仅限经过培训的技术服务人员）更换关联的处理器。检查处理器插座，如果插槽损坏，请先更换主板

I.18009 [I.18009] A core speed mismatch has been detected for one or more

processor packages.

说明： 处理器具有不匹配的核心速度

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 验证是否根据该产品的服务信息将匹配的处理器安装在正确的处理器插座中。更正发现的任何不符项问题。
2. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该处理器错误的适当的维护公告或固件更新。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换处理器。检查处理器插座，如果插槽损坏，请先更换主板。

I.1800A [I.1800A] A mismatch has been detected between the speed at which a QPI link has trained between two or more processor packages.

说明： 处理器具有不匹配的总线速度

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 验证该处理器是否为列示为该系统的“经服务器验证”设备的有效选项。如果不是，请卸下该处理器并安装“经服务器验证”处理器。
2. 验证是否根据该产品的服务信息将匹配的处理器安装在正确的处理器插座中。更正发现的任何不符项。
3. 查找 IBM 支持站点中的适用于该处理器错误的维护公告或固件更新。
4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换处理器。检查处理器插座，如果插槽损坏，请先更换主板

I.1800B [I.1800B] A cache size mismatch has been detected for one or more processor packages.

说明： 处理器具有一个或多个大小不匹配的高速缓存级别

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 验证是否根据该产品的服务信息将匹配的处理器安装在正确的处理器插座中。更正发现的任何不符项。
2. 在 IBM 支持站点上检查是否有应用于此处理器错误的适用维护公告或固件更新。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

I.1800C [I.1800C] A cache type mismatch has been detected for one or more processor packages.

说明： 处理器具有一个或多个类型不匹配的高速缓存级别

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 验证是否根据该产品的服务信息将匹配的处理器安装在正确的处理器插座中。
2. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该处理器错误的适当的维护公告或固件更新。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

I.1800D [I.1800D] A cache associativity mismatch has been detected for one or more processor packages.

说明： 处理器具有一个或多个关联性不匹配的高速缓存级别

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 验证是否根据该产品的服务信息将匹配的处理器安装在正确的处理器插座中。
2. 在 IBM 支持站点上检查是否有应用于此处理器错误的适用维护公告或固件更新。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

I.1800E [I.1800E] A processor model mismatch has been detected for one or more processor packages.

说明： 处理器具有不匹配的型号

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 验证是否根据该产品的服务信息将匹配的处理器安装在正确的处理器插座中。
2. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该处理器错误的适当的维护公告或固件更新。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

I.1800F [I.1800F] A processor family mismatch has been detected for one or more processor packages.

说明： 处理器属于不匹配的系列

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 确保根据此产品的服务信息在正确的处理器插座内安装匹配的处理器。
2. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该处理器错误的适当的维护公告或固件更新。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

I.18010 [I.18010] A processor stepping mismatch has been detected for one or more processor packages.

说明： 同一型号的处理器具具有不匹配的步进标识

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 验证是否根据该产品的服务信息将匹配的处理器安装在正确的处理器插座中。
2. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该处理器错误的适当的维护公告或固件更新。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

I.2018002 [I.2018002] The device found at Bus % Device % Function % could not be configured due to resource constraints. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

说明： OUT_OF_RESOURCES (PCI 选项 ROM)

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果最近安装、移动、维护或升级该 PCIe 设备和/或所有连接电缆，请重新安装适配器及所有连接电缆。
2. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该错误的任何适当维护公告或者 UEFI/适配器固件更新。注：可能需要通过 UEFI“F1 Setup”或 ASU 或者通过使用适配器制造商实用程序来禁用未使用的选项 ROM，以便可以更新适配器固件。
3. 将卡移至其他插槽。如果插槽不可用或错误重新出现，请更换适配器。
4. （仅限经过培训的技术服务人员）如果将适配器移至其他插槽且错误未重新出现，请确认这不是系统限制，然后更换主板。另外，如果这不是初始安装且更换适配器后错误仍存在，请更换主板。

I.2018003 [I.2018003] A bad option ROM checksum was detected for the device found at Bus % Device % Function %. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

说明： ROM 校验和错误

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果最近安装、移动、维护或升级该 PCIe 设备和/或所有连接电缆，请重新安装适配器及所有连接电缆。
2. 将适配器移到其他系统插槽（如果可用）。

3. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该错误的任何适当维护公告或者 UEFI/适配器固件更新。注：可能需要将插槽配置为 Gen1 或使用特殊实用程序软件，以便可以升级适配器固件。Gen1/Gen2 设置可通过 F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection 或 ASU 实用程序来配置。
4. 更换适配器。

I.3048005 [I.3048005] UEFI has booted from the backup flash bank.

说明： 正在引导备份 UEFI 映像

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 请参阅该产品服务信息的“UEFI 恢复”部分以将系统恢复到主内存区。

I.3808004 [I.3808004] The IMM System Event log (SEL) is full.

说明： IPMI 系统事件日志已满

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 使用 IMM Web 界面来清空事件日志。
2. 如果 IMM 通信不可用，请使用 F1 Setup 来访问 System Event Logs 菜单并选择 Clear IMM System Event Log，然后重新启动服务器。

I.3818001 [I.3818001] The firmware image capsule signature for the currently booted flash bank is invalid.

说明： 当前内存区 CRTM 封装体更新签名无效

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新引导系统。将使用备份 UEFI 映像。重刷主 UEFI 映像。
2. 如果错误已不存在，不需要其他恢复操作。
3. 如果错误仍然存在，或者引导失败，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板。

I.3818002 [I.3818002] The firmware image capsule signature for the non-booted flash bank is invalid.

说明： 相反的内存区 CRTM 封装体更新签名无效

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重刷备份 UEFI 映像。
2. 如果错误已不存在，不需要其他恢复操作。
3. 如果错误仍然存在，或者引导失败，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板。

I.3818003 [I.3818003] The CRTM flash driver could not lock the secure flash region.

说明： CRTM 无法锁定安全闪存区域

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果系统未能成功引导，请关闭系统电源，然后以直流电源启动系统。
2. 如果系统引导至 F1 Setup，请刷新 UEFI 映像并将内存区重置为主内存区（如果需要）。如果系统引导没有出现任何错误，说明恢复已完成，不再需要任何其他操作。
3. 如果系统引导失败，或者如果刷新尝试失败，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板。

I.58015 [I.58015] Memory spare copy initiated.

说明： 备用复制已启动

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 该事件无需任何用户。此信息仅供参考。

I.580A4 [I.580A4] Memory population change detected.

说明： 检测到 DIMM 填充更改

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 在系统事件日志中检查是否有未更正的 DIMM 故障，并更换这些 DIMM。

I.580A5 [I.580A5] Mirror Fail-over complete. DIMM number % has failed over to the mirrored copy.

说明： 检测到 DIMM 镜像故障转移

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 在系统事件日志中检查是否有未更正的 DIMM 故障，并更换这些 DIMM。

I.580A6 [I.580A6] Memory spare copy has completed successfully.

说明： 备用复制完成

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 在系统日志中检查是否有相关的 DIMM 故障，并更换这些 DIMM。

S.1100B [S.1100B] CATERR(IERR) has asserted on processor %.

说明： 已断言处理器 CATERR(IERR)

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该处理器错误的适当的维护公告或固件更新。
2. （仅限经过培训的技术服务人员）更换处理器。

S.1100C [S.1100C] An uncorrectable error has been detected on processor %.

说明： 已检测到不可纠正的处理器错误

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点上所有适用于该错误的可用维护公告或固件更新。
2. 重新引导系统。如果问题持续存在，请上报下一级支持人员。

S.2011001 [S.2011001] An Uncorrected PCIe Error has Occurred at Bus % Device % Function %. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

说明： 检测到 PCI SERR

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果最近安装、移动、维护或升级过此节点和/或任何连接的电缆，
 - a. 重新安装适配器和所有连接的电缆。
 - b. 重新装入设备驱动程序
 - c. 如果无法识别设备，那么可能需要将插槽重新配置为 Gen1 或 Gen2。Gen1/Gen2 设置可通过 F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection 或 ASU 实用程序来配置。

2. 查找 IBM 支持站点中适用于该产品的设备驱动程序、固件更新和服务信息修订版或者适用于该错误的其他信息。装入新的设备驱动程序和任何必需的固件更新。
3. 如果问题仍然存在，那么请卸下适配卡。如果在没有适配器的情况下，系统重新引导成功，请更换该适配卡。
4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换处理器。

S.2018001 [S.2018001] An Uncorrected PCIe Error has Occurred at Bus % Device % Function %. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

说明：检测到未纠正的 PCIe 错误

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 如果最近安装、移动、维护或升级过此节点和/或任何连接的电缆，
 - a. 重新安装适配器和所有连接的电缆。
 - b. 重新装入设备驱动程序
 - c. 如果无法识别设备，那么可能需要将插槽重新配置为 Gen1 或 Gen2。Gen1/Gen2 设置可通过 F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection 或 ASU 实用程序来配置。
2. 查找 IBM 支持站点中适用于该产品的设备驱动程序、固件更新和服务信息版本或者适用于该错误的其他信息。装入新的设备驱动程序和任何必需的固件更新。
3. 如果问题仍然存在，那么请卸下适配卡。如果在没有适配器的情况下，系统重新引导成功，请更换该适配卡。
4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换处理器。

S.3020007 [S.3020007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

说明：检测到内部 UEFI 固件故障，系统已暂停

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该错误的适当的维护公告或固件更新。
2. 刷新 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

S.3028002 [S.3028002] Boot permission timeout detected.

说明：引导许可权协商超时

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 检查 IMM 日志以获取通信错误并解决。
2. 重新安装系统
3. 如果问题持续存在，请上报下一级支持人员

S.3030007 [S.3030007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

说明：检测到内部 UEFI 固件故障，系统已暂停

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该错误的适当的维护公告或固件更新。
2. 刷新 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

S.3040007 [S.3040007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

说明：检测到内部 UEFI 固件故障，系统已暂停

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该错误的适当的维护公告或固件更新。
2. 刷新 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

S.3050007 [S.3050007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

说明：检测到内部 UEFI 固件故障，系统已暂停

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该错误的适当的维护公告或固件更新。
2. 刷新 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

S.3058004 [S.3058004] A Three Strike boot failure has occurred. The system has booted with default UEFI settings.

说明：发生 POST 故障！系统引导使用了缺省设置。

严重性：错误

用户响应：完成以下步骤：

1. 该事件将 UEFI 重置为缺省设置以进行下一次引导。如果成功，那么会强制用户进入 F1 设置。原有 UEFI 设置仍然存在。
2. 如果用户未有意触发重新引导功能，请查看日志了解可能的原因。
3. 撤销最近的系统更改（已添加的设置或设备）。如果未撤销最新的系统更改，请卸下所有选件，然后卸下 CMOS 电池 30 秒以清除 CMOS 内容。验证系统是否能够引导。然后，重新安装选件（一次一个）以查找问题。
4. 查看 IBM 支持站点上所有适用于该错误的可用维护公告或固件更新。
5. 刷新 UEFI 固件。
6. 卸下 CMOS 电池 30 秒，然后重新予以安装，以清空 CMOS 内容。
7. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

S.3060007 [S.3060007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

说明： 检测到内部 UEFI 固件故障，系统已暂停

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该错误的适当的维护公告或固件更新。
2. 刷新 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

S.3070007 [S.3070007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

说明： 检测到内部 UEFI 固件故障，系统已暂停

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该错误的适当的维护公告或固件更新。
2. 刷新 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

S.3108007 [S.3108007] The default system settings have been restored.

说明： 系统配置被复原为缺省设置

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点上所有适用于该错误的可用维护公告或固件更新。

S.3818004 [S.3818004] The CRTM flash driver could not successfully flash the staging area. A failure occurred.

说明： CRTM 更新失败

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 继续引导系统。如果系统不能重置，请手动重置系统。
2. 如果后续引导没有报告此错误，那么无需任何其他恢复操作。
3. 如果错误持续存在，请继续引导系统，并重刷 UEFI 映像。
4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

S.3818007 [S.3818007] The firmware image capsules for both flash banks could not be verified.

说明： 无法验证 CRTM 映像封装体

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果系统未能成功引导，请关闭系统电源，然后以直流电源启动系统。
2. 如果系统引导至 F1 Setup，请刷新 UEFI 映像并将内存区重置为主内存区（如果需要）。如果系统引导没有出现任何错误，说明恢复已完成，不再需要任何其他操作。
3. 如果系统引导失败，或者如果刷新尝试失败，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板。

S.51003 [S.51003] An uncorrectable memory error was detected in DIMM slot % on rank %. [S.51003] An uncorrectable memory error was detected on processor % channel %. The failing DIMM within the channel could not be determined. [S.51003] An uncorrectable memory error has been detected during POST.

说明： 出现致命的内存错误

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果最近安装、移动、维护或升级了节点请确认 DIMM 安装正确，并查看以验证该内存通道上的任何 DIMM 插槽中都没有任何异物。如果发现上述任何情况，请纠正并用相同的 DIMM 重试。（注：事件日志

可能包含最近的 00580A4 事件，指示已检测到可能与该问题有关的 DIMM 插入变更。)

2. 如果 DIMM 插槽上未发现任何问题或该问题仍然存在，请更换由光通路和/或事件日志条目标识的相应 DIMM。
3. 如果同一 DIMM 插槽上再次出现该问题，请更换同一内存通道上的其他 DIMM。
4. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该内存错误的适当的维护公告或固件更新。
5. (仅限经过培训的技术服务人员) 如果问题再次出现在同一 DIMM 插槽上，请检查插槽是否受损。如果受损，请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术服务人员) 更换受影响的处理器。
7. (仅限经过培训的技术服务人员) 更换主板。

S.51006 [S.51006] A memory mismatch has been detected. Please verify that the memory configuration is valid.

说明： 已检测到一个或多个不匹配的 DIMM

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 可以执行不可纠正内存错误或故障内存测试。首先检查日志并解决该事件。被其他错误或操作禁用的 DIMM 可能会导致该事件。
2. 确保根据此产品的服务信息以正确的填充顺序安装 DIMM。
3. 禁用内存镜像和热备。如果该操作可消除不匹配现象，请查看 IBM 支持站点上与此问题相关的信息。
4. 刷新 UEFI 固件。
5. 更换 DIMM
6. (仅限经过培训的技术服务人员) 更换处理器。

S.51009 [S.51009] No system memory has been detected.

说明： 未检测到内存

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 确保服务器上已安装了一个或多个 DIMM。
2. 如果日志中未记录任何内存故障，并且没有任何 DIMM 插槽错误指示灯点亮，请使用 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 来确认所有 DIMM 插槽均已启用。
3. 根据该产品的服务信息重新安装所有 DIMM (确保以正确的填充顺序来安装)。

4. (仅限经过培训的技术服务人员) 更换处理器。
5. (仅限经过培训的技术服务人员) 更换主板。

S.58008 [S.58008] A DIMM has failed the POST memory test.

说明： DIMM 内存测试失败

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 您必须通过交流电源关闭再开启系统以重新启用受影响的 DIMM 插槽，或者使用 F1 Setup 来手动予以重新启用。
2. 如果最近安装、维护、移动或升级过节点，请检查以确保 DIMM 安装牢固并且在 DIMM 插槽中看不到任何异物。如果发现上述任何情况，请纠正并用相同的 DIMM 重试。(注：事件日志可能包含最近的 00580A4 事件，指示已检测到可能与该问题有关的 DIMM 插入变更。)
3. 如果问题仍然存在，请更换由光通路和/或事件日志条目标识的相应 DIMM。
4. 如果同一 DIMM 插槽中再次发生问题，那么请将同一内存通道上的其他 DIMM 跨通道地交换到其他内存通道或处理器(一次交换一个 DIMM)。(查看此产品的服务信息/安装指南，以了解备用/备用方式的填充需求)。如果问题随着已移动的 DIMM 转移到其他内存通道，请更换该 DIMM。
5. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该内存错误的适当的维护公告或固件更新。
6. (仅限经过培训的技术服务人员) 如果问题仍存在于原 DIMM 插槽，请重新检查该 DIMM 插槽中是否存在异物，如发现异物，请予以清除。如果该插槽受损，请更换主板。
7. (仅限经过培训的技术服务人员) 卸下受影响的处理器，然后检查处理器插座的引脚以查看是否存在已损坏的引脚或未对齐的引脚。如果发现了损伤，或这是一个升级处理器，请更换主板。如果有多个处理器，请交换处理器以将受影响的处理器移至另一个处理器插座，然后重试。如果问题跟随受影响的处理器(或只有一个处理器)，那么请更换受影响的处理器。
8. (仅限经过培训的技术服务人员) 更换主板。

S.68005 [S.68005] An error has been detected by the the IIO core logic on Bus %. The Global Fatal Error Status register contains %. The Global Non-Fatal Error Status register contains %. Please check error logs for the presence of additional downstream device error data.

说明： 严重 IOH-PCI 错误

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查日志以查找关联 PCIe 设备的其他错误并对该错误进行维护。
2. 查找 IBM 支持站点中适用于该错误的系统或适配器维护公告或固件更新。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

S.680B8 [S.680B8] Internal QPI Link Failure Detected.

说明： 已检测到内部 QPI 链路故障

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点上所有适用于该错误的可用维护公告或固件更新。
2. 检查处理器插座是否有异物碎片或损坏。如果发现碎片，请将其清除掉。
3. 如果错误重现，或发现插槽受损，请更换主板（仅限经过培训的技术服务人员）。
4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换处理器。

S.680B9 [S.680B9] External QPI Link Failure Detected.

说明： 已检测到外部 QPI 链路故障

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点上所有适用于该错误的可用维护公告或固件更新。
2. 检查处理器插座是否有异物碎片或损坏。如果发现碎片，请将其清除掉。
3. 如果错误重现，或发现插槽受损，请更换主板（仅限经过培训的技术服务人员）。

W.11004 [W.11004] A processor within the system has failed the BIST.

说明： 检测到处理器自检失败

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果刚更新了处理器或固件，请查看 IBM 支持站点以找到适用于该处理器错误的维护公告或固件更新。
2. （仅限经过培训的技术服务人员）如果存在多个处理器，请交换处理器以将受影响的处理器移至另一个处理器插座，然后重试。如果问题跟随受影响的处理

器，或者这是单处理器系统，那么请更换此处理器。每次卸下处理器时均请检查处理器插座，如果发现受损或未对齐的引脚，请首先更换主板。

3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

W.3048006 [W.3048006] UEFI has booted from the backup flash bank due to an Automatic Boot Recovery (ABR) event.

说明： 自动引导恢复，引导 UEFI 备份映像

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 查看 IBM 支持站点上所有适用于该错误的可用维护公告或固件更新。
2. 刷新主 UEFI 映像。请参阅该产品服务信息的“UEFI 恢复”部分。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

W.305000A [W.305000A] An invalid date and time have been detected.

说明： RTC 日期和时间不正确

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 查看 IMM/机箱事件日志。本事件应该刚好在 0068002 错误之前发生。维护该事件或其他任何与电池相关的错误。
2. 使用 F1 设置重置日期和时间。如果系统重置后问题再次出现，请更换 CMOS 电池。
3. 如果问题仍然存在，那么请查看 IBM 支持站点以找到适用于该错误的维护公告或固件更新。
4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

W.3058009 [W.3058009] DRIVER HEALTH PROTOCOL: Missing Configuraiton. Requires Change Settings From F1.

说明： 驱动程序运行状况协议：配置缺失。需要使用 F1 来更改设置。

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 转至“System Settings > Settings > Driver Health Status List”，并查找一个报告 Configuration Required 状态的驱动程序/控制器。
2. 在 System Settings 中查找驱动程序菜单，然后适当地更改设置。
3. 保存设置并重新启动系统。

**W.305800A [W.305800A] DRIVER HEALTH
PROTOCOL: Reports 'Failed' Status
Controller.**

说明： 驱动程序运行状况协议：报告“Failed”状态的控制
器

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新引导系统。
2. 如果问题仍然存在，请切换到备份 UEFI 或刷新当前 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

**W.305800B [W.305800B] DRIVER HEALTH
PROTOCOL: Reports 'Reboot'
Required Controller.**

说明： 驱动程序运行状况协议：报告需要“Reboot”的控制
器

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 无需任何操作 - 系统在 POST 结束时将重新引导。
2. 如果问题仍然存在，请切换到备份 UEFI 或刷新当前 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

**W.305800C [W.305800C] DRIVER HEALTH
PROTOCOL: Reports 'System
Shutdown' Required Controller.**

说明： 驱动程序运行状况协议：报告需要“System Shut-
down”的控制器

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新引导系统。
2. 如果问题仍然存在，请切换到备份 UEFI 或刷新当前 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

**W.305800D [W.305800D] DRIVER HEALTH
PROTOCOL: Disconnect Controller
Failed. Requires 'Reboot'.**

说明： 驱动程序运行状况协议：断开控制器连接失败。需
要“Reboot”。

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新引导系统以重新连接控制器。
2. 如果问题仍然存在，请切换到备份 UEFI 或刷新当前 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

**W.305800E [W.305800E] DRIVER HEALTH
PROTOCOL: Reports Invalid Health
Status Driver.**

说明： 驱动程序运行状况协议：报告无效运行状态的驱动
程序

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新引导系统。
2. 如果问题仍然存在，请切换到备份 UEFI 或刷新当前 UEFI 映像。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

**W.3808000 [W.3808000] An IMM communication
failure has occurred.**

说明： IMM 通信故障

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重置 IMM。
2. 切断系统的辅助电源。这将重新引导整个系统。
3. 查看 IBM 支持站点上所有适用于该错误的可用维护公
告或固件更新。
4. 重刷 UEFI 固件。
5. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

**W.3808002 [W.3808002] An error occurred while
saving UEFI settings to the IMM.**

说明： 更新 IMM 系统配置时出错

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 使用 F1 Setup、Verify Settings 和 Save Settings 来恢
复设置。
2. 重置 IMM。
3. 切断系统的辅助电源。这将重新引导整个系统。
4. 查看 IBM 支持站点上所有适用于该错误的可用维护公
告或固件更新。
5. 刷新 IMM 固件。
6. 卸下 CMOS 电池 30 秒，然后重新予以安装，以清空
CMOS 内容。

7. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

W.3808003 [W.3808003] Unable to retrieve the system configuration from the IMM.

说明： 从 IMM 检索系统配置时出错

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 使用 F1 Setup、Verify Settings 和 Save Settings 来恢复设置。
2. 重置 IMM。
3. 切断系统的辅助电源。这将重新引导整个系统。
4. 查看 IBM 支持站点上所有适用于该错误的可用维护公告或固件更新。
5. 刷新 IMM 固件。
6. 卸下 CMOS 电池 30 秒，然后重新予以安装，以清空 CMOS 内容。
7. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

W.3818005 [W.3818005] The CRTM flash driver could not successfully flash the staging area. The update was aborted

说明： CRTM 更新异常终止

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 继续引导系统。如果系统不能重置，请手动重置系统。
2. 如果随后的引导没有报告该错误，那么不需要再执行其他恢复操作。
3. 如果事件仍然存在，请继续引导系统，并重刷 UEFI 映像。
4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

W.381800D [W.381800D] TPM physical presence is in asserted state

说明： TPM 物理感知处于已断言状态

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 完成要求 TPM 物理感知开关处于“ON”位置的管理任务。
2. 将物理感知开关恢复到“OFF”位置并重新引导系统。
3. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

W.3938002 [W.3938002] A boot configuration error has been detected.

说明： 引导配置错误

严重性： 警告

用户响应： 完成以下步骤：

1. 转至“F1 Setup -> Save Settings”
2. 重试 OOB 配置更新

W.50001 [W.50001] A DIMM has been disabled due to an error detected during POST.

说明： DIMM 已禁用

严重性： 参考

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果由于内存故障而禁用了 DIMM，请完成针对该事件的过程。
2. 如果日志中未记录任何内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，请通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 来重新启用该 DIMM。
3. 如果问题仍然存在，请关闭再打开节点电源。
4. 将 IMM 重置为缺省设置。
5. 将 UEFI 重置为缺省设置。
6. 重刷 IMM 和 UEFI 固件。
7. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

W.58001 [W.58001] The PFA Threshold limit (correctable error logging limit) has been exceeded on DIMM number % at address %. MC5 Status contains % and MC5 Misc contains %.

说明： 已超出 DIMM PFA 阈值

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果最近安装、移动、维护或升级了节点请确认 DIMM 安装正确，并查看以验证该内存通道上的任何 DIMM 插槽中都没有任何异物。如果发现上述任何情况，请纠正并用相同的 DIMM 重试。（注：事件日志可能包含最近的 00580A4 事件，指示已检测到可能与该问题有关的 DIMM 插入变更。）
2. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该内存错误的适当的固件更新。发行说明将列出此更新所处理的已知问题。

3. 如果之前的步骤没有解决该问题，那么在下次维护时，请更换受影响的 DIMM（如光通路和/或故障日志条目所指示）。
4. 如果同一 DIMM 插槽中再次发生 PFA，那么请将同一内存通道上的其他 DIMM 交换到其他内存通道或处理器（一次交换一根 DIMM）。（查看此产品的服务信息/安装指南，以了解备用/备用方式的填充需求）。如果 PFA 跟随所移动的 DIMM 到其他内存通道上的任何 DIMM 插槽，都请更换所移动的 DIMM。
5. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该内存错误的适当的维护公告。（链接至 IBM 支持维护公告）。
6. （仅限经过培训的技术服务人员）如果问题继续在同一 DIMM 插槽中重新出现，请检查该 DIMM 插槽中是否存在异物，如发现异物，请予以清除。如果该插槽受损，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术服务人员）卸下受影响的处理器，然后检查处理器插座的引脚以查看是否存在已损坏的引脚或未对齐的引脚。如果发现了损坏，或处理器是升级部件，请更换主板。
8. （仅限经过培训的技术服务人员）更换受影响的处理器。
9. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

W.58007 [W.58007] Invalid memory configuration (Unsupported DIMM Population) detected. Please verify memory configuration is valid.

说明： 不支持 DIMM 填充

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 可以执行不可纠正内存错误或故障内存测试。首先检查日志并解决该事件。被其他错误或操作禁用的 DIMM 可能会导致该事件。
2. 确保根据该产品的服务信息中的准则填充 DIMM 插槽。

W.580A1 [W.580A1] Invalid memory configuration for Mirror Mode. Please correct memory configuration.

说明： 镜像方式不支持的 DIMM 填充

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果 DIMM 插槽错误指示灯点亮，请解决此故障。
2. 确保根据该产品的服务器信息为镜像方式正确填充 DIMM 插槽。

W.580A2 [W.580A2] Invalid memory configuration for Sparing Mode. Please correct memory configuration.

说明： 热备方式不支持的 DIMM 填充

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 确保根据该产品的服务信息为备用方式正确填充 DIMM 插槽。

W.68002 [W.68002] A CMOS battery error has been detected

说明： CMOS 电池故障

严重性： 错误

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果最近安装、移动或维护系统，请确保正确安装电池。
2. 查看 IBM 支持站点以查找适用于该错误的适当的维护公告或固件更新。
3. 更换 CMOS 电池
4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

系统事件日志

系统事件日志包含以下三种类型的消息：

参考 参考消息不需要进行操作；它们记录重要的系统级事件，如服务器启动。

警告 警告消息，不需要立即采取操作；它们指示可能的问题，如超过了建议的环境温度最高值。

错误 错误消息可能需要进行操作；它们指示系统错误，如未检测到风扇。

每条消息都包含日期和时间信息，并指出消息的来源（POST 或 IMM2）。

集成管理模块 II (IMM2) 错误消息

下表描述 IMM2 错误消息以及用于纠正检测到的问题的建议操作。

有关 IMM2 的更多信息，请参阅位于以下站点的 *Integrated Management Module II User's Guide*：<http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnodocid=MIGR-5086346>。

40000001-00000000 管理控制器 [arg1] 网络初始化完成。

说明： 此消息针对管理控制器网络已完成初始化的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - IMM 网络事件

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0001

SNMP 陷阱标识： 37

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000003-00000000 Ethernet Data Rate modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

说明： 此消息针对用户修改了以太网端口数据率的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0003

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000002-00000000 Certificate Authority [arg1] has detected a [arg2] Certificate Error.

说明： 此消息是针对 SSL 服务器、SSL 客户机或 SSL 可信 CA 证书存在错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - SSL 证书

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0002

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 确保您要导入的证书正确并且适当生成。

40000004-00000000 Ethernet Duplex setting modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

说明： 此消息针对用户修改了以太网端口双工设置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0004

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000005-00000000 Ethernet MTU setting modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

说明： 此消息针对用户修改了以太网端口 MTU 设置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0005

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000006-00000000 Ethernet locally administered MAC address modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

说明： 此消息针对用户修改了以太网端口 MAC 地址设置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0006

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000007-00000000 Ethernet interface [arg1] by user [arg2].

说明： 此消息针对用户启用或禁用了以太网接口的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0007

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000008-00000000 Hostname set to [arg1] by user [arg2].

说明： 此消息针对用户修改管理控制器主机名的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - IMM 网络事件

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0008

SNMP 陷阱标识： 37

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000009-00000000 IP address of network interface modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

说明： 此消息针对用户修改管理控制器 IP 地址的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - IMM 网络事件

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0009

SNMP 陷阱标识： 37

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000000a-00000000 IP subnet mask of network interface modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

说明： 此消息针对用户修改了管理控制器的 IP 子网掩码的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0010

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000000b-00000000 IP address of default gateway modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

说明： 此消息针对用户修改了管理控制器的缺省网关 IP 地址的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0011

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000000c-00000000 OS Watchdog response [arg1] by [arg2] .

说明： 此消息针对用户启用或禁用了操作系统看守程序的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0012

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000000d-00000000 DHCP[[arg1]] failure, no IP address assigned.

说明： 此消息针对 DHCP 服务器未能向管理控制器分配 IP 地址的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0013

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤直到解决问题：

1. 确保连接了 IMM 网络电缆。

2. 确保网络上有一台 DHCP 服务器可以向 IMM 分配 IP 地址。

4000000e-00000000 Remote Login Successful. Login ID: [arg1] from [arg2] at IP address [arg3].

说明： 此消息针对用户成功登录到管理控制器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 远程登录

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0014

SNMP 陷阱标识： 30

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000000f-00000000 Attempting to [arg1] server [arg2] by user [arg3].

说明： 该消息针对用户使用管理控制器在系统上执行电源功能的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0015

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000010-00000000 Security: Userid: [arg1] had [arg2] login failures from WEB client at IP address [arg3].

说明： 此消息针对用户未能从 Web 浏览器登录到管理控制器的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 远程登录

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0016

SNMP 陷阱标识： 30

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤直到解决问题：

1. 确保正在使用正确的登录标识和密码。
2. 请系统管理员重置登录标识或密码。

**40000011-00000000 Security: Login ID: [arg1]
had [arg2] login failures from CLI at
[arg3].**

说明： 此消息是针对用户未能从旧 CLI 登录到管理控制器的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 远程登录

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0017

SNMP 陷阱标识： 30

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤直到解决问题：

1. 确保正在使用正确的登录标识和密码。
2. 请系统管理员重置登录标识或密码。

**40000012-00000000 Remote access attempt
failed. Invalid userid or password
received. Userid is [arg1] from WEB
browser at IP address [arg2].**

说明： 此消息针对远程用户无法从 Web 浏览器会话建立远程控制会话的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 远程登录

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0018

SNMP 陷阱标识： 30

自动通知支持： 否

用户响应： 确保正在使用正确的登录标识和密码。

**40000013-00000000 Remote access attempt
failed. Invalid userid or password
received. Userid is [arg1] from
TELNET client at IP address [arg2].**

说明： 此消息针对用户未能从 Telnet 会话登录到管理控制器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 远程登录

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0019

SNMP 陷阱标识： 30

自动通知支持： 否

用户响应： 确保正在使用正确的登录标识和密码。

**40000014-00000000 The [arg1] on system [arg2]
cleared by user [arg3].**

说明： 此消息针对用户已清空系统上的管理控制器事件日志的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0020

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000015-00000000 Management Controller
[arg1] reset was initiated by user
[arg2].**

说明： 此消息针对用户已启动管理控制器重置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0021

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000016-00000000 ENET[[arg1]]
DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3],
IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6],
DNS1@=[arg7] .**

说明： 此消息针对 DHCP 服务器已分配管理控制器 IP 地址和配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0022

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000017-00000000 ENET[[arg1]]
IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3]
,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5] .

说明： 此消息针对已使用用户数据静态分配管理控制器 IP 地址和配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0023

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000018-00000000 LAN: Ethernet[[arg1]]
interface is no longer active.

说明： 此消息针对已取消激活管理控制器以太网接口的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0024

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000019-00000000 LAN: Ethernet[[arg1]]
interface is now active.

说明： 此消息针对已激活管理控制器以太网接口的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0025

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000001a-00000000 DHCP setting changed to
[arg1] by user [arg2].

说明： 此消息针对用户更改了 DHCP 设置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0026

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000001b-00000000 Management Controller
[arg1]: Configuration restored from a
file by user [arg2].

说明： 此消息针对用户从文件复原管理控制器配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0027

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000001c-00000000 Watchdog [arg1] Screen
Capture Occurred.

说明： 此消息针对已发生操作系统错误且已捕获屏幕的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0028

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 如果没有任何操作系统错误，请完成以下步骤，直至问题解决为止：

1. 将看守程序计时器重新配置为更高的值。
2. 确保启用了 IMM Ethernet-over-USB 接口。
3. 为操作系统重新安装 RNDIS 或 cdc_ether 设备驱动程序。
4. 禁用看守程序。

如果存在操作系统错误，请检查已安装操作系统的完整性。

4000001d-00000000 Watchdog [arg1] Failed to Capture Screen.

说明： 此消息针对已发生操作系统错误且截屏失败的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0029

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤直到解决问题：

1. 将看守程序计时器重新配置为更高的值。
2. 确保 IMM 的 Ethernet over USB 接口已启用。
3. 为操作系统重新安装 RNDIS 或 cdc_ether 设备驱动程序。
4. 禁用看守程序。检查已安装的操作系统的完整性。
5. 更新 IMM 固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

4000001e-00000000 Running the backup Management Controller [arg1] main application.

说明： 此消息针对管理控制器已运行备份主应用程序的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0030

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 更新 IMM 固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

4000001f-00000000 Please ensure that the Management Controller [arg1] is flashed with the correct firmware. The Management Controller is unable to match its firmware to the server.

说明： 此消息针对管理控制器固件版本与服务器不匹配的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0031

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 将 IMM 固件更新至服务器支持的版本。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

40000020-00000000 Management Controller [arg1] Reset was caused by restoring default values.

说明： 此消息针对由于用户将配置复原为缺省值而重置管理控制器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0032

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000021-00000000 Management Controller
[arg1] clock has been set from NTP
server [arg2].**

说明： 此消息针对已根据网络时间协议服务器设置了管理控制器时钟的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0033

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000022-00000000 SSL data in the Management
Controller [arg1] configuruation data
is invalid. Clearing configuration data
region and disabling SSL.**

说明： 此消息是针对管理控制器在配置数据中检测到了无效的 SSL 数据并且正在清空相应配置数据区域和禁用 SSL 的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0034

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤直到解决问题：

1. 确保正在导入正确的证书。
2. 尝试再次导入证书。

**40000023-00000000 Flash of [arg1] from [arg2]
succeeded for user [arg3] .**

说明： 此消息针对用户已从接口和 IP 地址成功刷新固件组件（MC 主应用程序、MC 引导 ROM、BIOS、诊断、系统电源底板、远程扩展机柜电源底板、集成系统管理处理器或远程扩展机柜处理器）的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0035

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000024-00000000 Flash of [arg1] from [arg2]
failed for user [arg3].**

说明： 此消息针对用户由于故障未从接口和 IP 地址刷新固件组件的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0036

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000025-00000000 The [arg1] on system [arg2]
is 75% full.**

说明： 此消息针对系统上的管理控制器事件日志已达总容量的 75% 的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 事件日志已达总容量的 75%

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0037

SNMP 陷阱标识： 35

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000026-00000000 The [arg1] on system [arg2]
is 100% full.**

说明： 此消息针对系统上的管理控制器事件日志已满的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 事件日志已达总容量的 75%

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0038

SNMP 陷阱标识： 35

自动通知支持： 否

用户响应： 为避免丢失旧日志条目，请将该日志另存为一个文本文件并清除该日志。

40000027-00000000 Platform Watchdog Timer expired for [arg1].

说明： 此消息针对实施已检测到 Platform Watchdog Timer 已到期的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 操作系统超时

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0039

SNMP 陷阱标识： 21

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤直到解决问题：

1. 将看守程序计时器重新配置为更高的值。
2. 确保启用了 IMM Ethernet-over-USB 接口。
3. 为操作系统重新安装 RNDIS 或 cdc_ether 设备驱动程序。
4. 禁用看守程序。
5. 检查已安装的操作系统的完整性。

40000028-00000000 Management Controller Test Alert Generated by [arg1].

说明： 此消息针对用户已生成测试警报的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0040

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000029-00000000 Security: Userid: [arg1] had [arg2] login failures from an SSH client at IP address [arg3].

说明： 此消息针对用户未能从 SSH 登录到管理控制器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 远程登录

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0041

SNMP 陷阱标识： 30

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤直到解决问题：

1. 确保正在使用正确的登录标识和密码。
2. 请系统管理员重置登录标识或密码。

4000002a-00000000 [arg1] firmware mismatch internal to system [arg2]. Please attempt to flash the [arg3] firmware.

说明： 此消息针对检测到特定类型固件不匹配的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0042

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 将 IMM 固件刷新至最新版本。

4000002b-00000000 Domain name set to [arg1].

说明： 用户设置了域名

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0043

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000002c-00000000 Domain Source changed to [arg1] by user [arg2].

说明： 用户更改了域源

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0044

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000002d-00000000 DDNS setting changed to [arg1] by user [arg2].

说明： 用户更改了 DDNS 设置

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0045

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000002e-00000000 DDNS registration successful. The domain name is [arg1].

说明： DDNS 注册和值

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0046

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000002f-00000000 IPv6 enabled by user [arg1] .

说明： 用户已启用 IPv6 协议

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0047

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000030-00000000 IPv6 disabled by user [arg1]

说明： 用户已禁用 IPv6 协议

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0048

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000031-00000000 IPv6 static IP configuration enabled by user [arg1].

说明： 用户已启用 IPv6 静态地址分配方法

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0049

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000032-00000000 IPv6 DHCP enabled by user [arg1].

说明： 用户已启用 IPv6 DHCP 分配方法

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0050

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000033-00000000 IPv6 stateless
auto-configuration enabled by user
[arg1].**

说明： 用户已启用 IPv6 无状态自动分配方法

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0051

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000034-00000000 IPv6 static IP configuration
disabled by user [arg1].**

说明： 用户已禁用 IPv6 静态分配方法

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0052

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000035-00000000 IPv6 DHCP disabled by user
[arg1].**

说明： 用户已禁用 IPv6 DHCP 分配方法

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0053

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000036-00000000 IPv6 stateless
auto-configuration disabled by user
[arg1].**

说明： 用户已禁用 IPv6 无状态自动分配方法

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0054

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000037-00000000 ENET[[arg1]]
IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2],
IP@=[arg3], Pref=[arg4] .**

说明： 已激活 IPv6 链路本地地址

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0055

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000038-00000000 ENET[[arg1]]
IPv6-Static:HstName=[arg2],
IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5].**

说明： 已激活 IPv6 静态地址

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0056

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000039-00000000 ENET[[arg1]]
DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3],
IP@=[arg4], Pref=[arg5].**

说明： 已激活 IPv6 DHCP 分配地址

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0057

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**4000003a-00000000 IPv6 static address of
network interface modified from
[arg1] to [arg2] by user [arg3].**

说明： 用户修改了管理控制器的 IPv6 静态地址

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0058

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**4000003b-00000000 DHCPv6 failure, no IP
address assigned.**

说明： DHCP6 服务器未能向管理控制器分配 IP 地址。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0059

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤直到解决问题：

1. 确保连接了 IMM 网络电缆。
2. 确保网络上有一台 DHCPv6 服务器可以向 IMM 分配 IP 地址。

**4000003c-00000000 Platform Watchdog Timer
expired for [arg1].**

说明： 实施检测到操作系统装入程序看守程序计时器已到期

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 装入程序超时

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0060

SNMP 陷阱标识： 26

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 将看守程序计时器重新配置为更高的值。
2. 确保 IMM 的 Ethernet over USB 接口已启用。
3. 为操作系统重新安装 RNDIS 或 cdc_ether 设备驱动程序。
4. 禁用看守程序。
5. 检查已安装的操作系统的完整性。

**4000003d-00000000 Telnet port number changed
from [arg1] to [arg2] by user [arg3].**

说明： 某个用户已修改 Telnet 端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0061

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**4000003e-00000000 SSH port number changed
from [arg1] to [arg2] by user [arg3].**

说明： 某个用户已修改 SSH 端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0062

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**4000003f-00000000 Web-HTTP port number
changed from [arg1] to [arg2] by
user [arg3].**

说明： 某个用户已修改 Web HTTP 端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0063

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000040-00000000 Web-HTTPS port number
changed from [arg1] to [arg2] by
user [arg3].**

说明： 某个用户已修改 Web HTTPS 端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0064

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000041-00000000 CIM/XML HTTP port number
changed from [arg1] to [arg2] by
user [arg3].**

说明： 某个用户已修改 CIM HTTP 端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0065

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000042-00000000 CIM/XML HTTPS port
number changed from [arg1] to [arg2]
by user [arg3].**

说明： 某个用户已修改 CIM HTTPS 端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0066

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000043-00000000 SNMP Agent port number
changed from [arg1] to [arg2] by
user [arg3].**

说明： 某个用户已修改 SNMP 代理端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0067

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000044-00000000 SNMP Traps port number
changed from [arg1] to [arg2] by
user [arg3].**

说明： 某个用户已修改 SNMP 陷阱端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0068

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000045-00000000 Syslog port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

说明： 某个用户已修改系统日志接收器端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0069

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000046-00000000 Remote Presence port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

说明： 某个用户已修改远程感知端口号

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0070

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000047-00000000 LED [arg1] state changed to [arg2] by [arg3].

说明： 某个用户已修改指示灯状态

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0071

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000048-00000000 Inventory data changed for device [arg1], new device data hash=[arg2], new master data hash=[arg3] .

说明： 某些原因导致物理库存发生变更

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0072

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000049-00000000 SNMP [arg1] enabled by user [arg2] .

说明： 某个用户已启用 SNMPv1 或 SNMPv3 或陷阱

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0073

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000004a-00000000 SNMP [arg1] disabled by user [arg2] .

说明： 某个用户已禁用 SNMPv1 或 SNMPv3 或陷阱

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0074

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000004b-00000000 SNMPv1 [arg1] set by user
[arg2]: Name=[arg3],
AccessType=[arg4], Address=[arg5], .

说明： 某个用户更改了 SNMP 社区字符串

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0075

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000004c-00000000 LDAP Server configuration
set by user [arg1]:
SelectionMethod=[arg2],
DomainName=[arg3], Server1=[arg4],
Server2=[arg5], Server3=[arg6],
Server4=[arg7].

说明： 某个用户更改了 LDAP 服务器配置

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0076

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000004d-00000000 LDAP set by user [arg1]:
RootDN=[arg2],
UIDSearchAttribute=[arg3],
BindingMethod=[arg4],
EnhancedRBS=[arg5],
TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7],
GroupAttribute=[arg8],
LoginAttribute=[arg9].

说明： 某个用户配置了 LDAP 杂项设置

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0077

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000004e-00000000 Serial Redirection set by
user [arg1]: Mode=[arg2],
BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4],
Parity=[arg5],
SessionTerminateSequence=[arg6].

说明： 某个用户配置了串口方式

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0078

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000004f-00000000 Date and Time set by user
[arg1]: Date=[arg2], Time=[arg3], DST
Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].

说明： 某个用户配置了日期和时间设置

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0079

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000050-00000000 Server General Settings set
by user [arg1]: Name=[arg2],
Contact=[arg3], Location=[arg4],
Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack
U-position=[arg7].

说明： 某个用户配置了位置设置

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0080

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000051-00000000 Server Power Off Delay set to [arg1] by user [arg2].

说明： 某个用户配置了服务器电源关闭延迟

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0081

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000052-00000000 Server [arg1] scheduled for [arg2] at [arg3] by user [arg4].

说明： 某个用户配置了特定时间的服务器电源操作

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0082

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000053-00000000 Server [arg1] scheduled for every [arg2] at [arg3] by user [arg4].

说明： 某个用户配置了重现服务器电源操作

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0083

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000054-00000000 Server [arg1] [arg2] cleared by user [arg3].

说明： 某个用户清除了服务器电源操作。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0084

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000055-00000000 Synchronize time setting by user [arg1]: Mode=[arg2], NTPServerHost=[arg3]:[arg4],NTPUpdateFrequency=[arg5].

说明： 某个用户配置了日期和时间同步设置

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0085

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000056-00000000 SMTP Server set by user [arg1] to [arg2]:[arg3].

说明： 某个用户配置了 SMTP 服务器

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0086

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000057-00000000 Telnet [arg1] by user [arg2].

说明： 某个用户启用或禁用 Telnet 服务

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0087

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000058-00000000 DNS servers set by user [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNSType=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].

说明： 某个用户配置了 DNS 服务器

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0088

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000059-00000000 LAN over USB [arg1] by user [arg2].

说明： 某个用户配置了 USB-LAN

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0089

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000005a-00000000 LAN over USB Port Forwarding set by user [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].

说明： 某个用户配置了 USB-LAN 端口转发

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0090

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000005b-00000000 Secure Web services (HTTPS) [arg1] by user [arg2].

说明： 某个用户启用或禁用安全 Web Service

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0091

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000005c-00000000 Secure CIM/XML(HTTPS) [arg1] by user [arg2].

说明： 某个用户启用或禁用安全 CIM/XML 服务

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0092

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000005d-00000000 Secure LDAP [arg1] by user [arg2].

说明： 某个用户启用或禁用安全 LDAP 服务

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0093

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000005e-00000000 SSH [arg1] by user [arg2].

说明： 某个用户启用或禁用 SSH 服务

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0094

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000005f-00000000 Server timeouts set by user [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].

说明： 某个用户配置服务器超时

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0095

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000060-00000000 License key for [arg1] added by user [arg2].

说明： 某个用户安装了许可证密钥

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0096

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000061-00000000 License key for [arg1] removed by user [arg2].

说明： 某个用户卸载了许可证密钥

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0097

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000062-00000000 Global Login General Settings set by user [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].

说明： 某个用户更改全局登录常规设置

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0098

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000063-00000000 Global Login Account

Security set by user [arg1]:
 PasswordRequired=[arg2],
 PasswordExpirationPeriod=[arg3],
 MinimumPasswordReuseCycle=[arg4],
 MinimumPasswordLength=[arg5],
 MinimumPasswordChangeInterval=[arg6],
 MaxmumLoginFailures=[arg7],
 LockoutAfterMaxFailures=[arg8],
 MinimumDifferentCharacters=[arg9],
 DefaultIDExpired=[arg10],
 ChangePasswordFirstAccess=[arg11].

说明： 某个用户将全局登录帐户安全性设置更改为原有设置

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0099

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000064-00000000 User [arg1] created..

说明： 用户帐户已创建

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0100

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000065-00000000 User [arg1] removed...

说明： 用户帐户已删除

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0101

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000066-00000000 User [arg1] password modified..

说明： 用户帐户已更改

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0102

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000067-00000000 User [arg1] role set to [arg2].

说明： 用户帐户角色已分配

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0103

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000068-00000000 User [arg1] custom privileges set: [arg2].

说明： 用户帐户特权已分配

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0104

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**40000069-00000000 User [arg1] for SNMPv3 set:
AuthenticationProtocol=[arg2],
PrivacyProtocol=[arg3],
AccessType=[arg4],
HostforTraps=[arg5].**

说明： 用户帐户 SNMPv3 设置已更改

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0105

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**4000006a-00000000 SSH Client key added for
user [arg1].**

说明： 用户本地定义了 SSH 客户机密钥

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0106

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**4000006b-00000000 SSH Client key imported for
user [arg1] from [arg2].**

说明： 用户导入了 SSH 客户机密钥

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0107

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**4000006c-00000000 SSH Client key removed
from user [arg1].**

说明： 用户除去了 SSH 客户机密钥

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0108

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**4000006d-00000000 Management Controller
[arg1]: Configuration saved to a file
by user [arg2].**

说明： 用户可将管理控制器配置保存为文件。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0109

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

**4000006e-00000000 Alert Configuration Global
Event Notification set by user [arg1]:
RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3],
EntryInterval=[arg4].**

说明： 用户可更改全局事件通知设置。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0110

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000006f-00000000 Alert Recipient Number
 [arg1] updated: Name=[arg2],
 DeliveryMethod=[arg3],
 Address=[arg4], IncludeLog=[arg5],
 Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7],
 AllowedFilters=[arg8].

说明： 某个用户添加或更新了警报接收方

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0111

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000070-00000000 SNMP Traps enabled by user [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3] .

说明： 某个用户启用了 SNMP 陷阱配置

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0112

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000071-00000000 The power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts by user [arg3].

说明： 用户已更改功率上限值

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0113

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000072-00000000 The minimum power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts.

说明： 已更改最小功率上限值

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0114

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000073-00000000 The maximum power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts.

说明： 已更改最大功率上限值

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0115

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000074-00000000 The soft minimum power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts.

说明： 已更改软最小功率上限值

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0116

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000075-00000000 The measured power value exceeded the power cap value.

说明： 功率超出上限

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 电源

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0117

SNMP 陷阱标识： 164

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000076-00000000 The new minimum power cap value exceeded the power cap value.

说明： 最低功率封顶值超出了功率封顶值

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 电源

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0118

SNMP 陷阱标识： 164

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000077-00000000 Power capping was activated by user [arg1].

说明： 用户已激活功率封顶

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0119

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000078-00000000 Power capping was deactivated by user [arg1].

说明： 用户已取消激活功率封顶

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0120

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000079-00000000 Static Power Savings mode has been turned on by user [arg1].

说明： 用户已开启静态省电方式

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识：0121

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000007a-00000000 Static Power Savings mode has been turned off by user [arg1].

说明： 用户已关闭静态省电方式

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0122

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000007b-00000000 Dynamic Power Savings mode has been turned on by user [arg1].

说明： 用户已开启动态省电方式

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0123

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000007c-00000000 Dynamic Power Savings mode has been turned off by user [arg1].

说明： 用户已关闭动态省电方式

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0124

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000007d-00000000 Power cap and external throttling occurred.

说明： 已发生功率上限和外部调速

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0125

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000007e-00000000 External throttling occurred .

说明： 已发生外部调速

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

4000007f-00000000 Power cap throttling occurred.

说明： 已发生功率上限调速

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000080-00000000 Remote Control session started by user [arg1] in [arg2] mode.

说明： 已启动远程控制会话

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0128

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000081-00000000 用户 [arg1] 请求了 PXE 引导。

说明： 已请求了 PXE 引导

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0129

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000082-00000000 The measured power value has returned below the power cap value.

说明： 功率降至上限以下

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 电源

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识： 164

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000083-00000000 The new minimum power cap value has returned below the power cap value.

说明： 最小功率上限降至功率上限以下

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 电源

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识： 164

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000084-00000000 IMM firmware mismatch between nodes [arg1] and [arg2]. Please attempt to flash the IMM firmware to the same level on all nodes.

说明： 在节点之间检测到了 IMM 固件不匹配情况

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0132

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 尝试在所有节点上都将 IMM 固件刷新至相同级别。

40000085-00000000 FPGA firmware mismatch between nodes [arg1] and [arg2]. Please attempt to flash the FPGA firmware to the same level on all nodes.

说明： 已检测到节点间的 FPGA 固件不匹配

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0133

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应： 尝试将所有节点上的 FPGA 固件更新至相同级别。

40000086-00000000 Test Call Home Generated by user [arg1].

说明： 用户已生成测试回拨。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0134

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 是

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000087-00000000 Manual Call Home by user [arg1]: [arg2].

说明： 用户人工回拨。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0135

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 是

用户响应： IBM 支持人员会解决这个问题。

40000088-00000000 Management Controller
[arg1]: Configuration restoration from
a file by user [arg2] completed..

说明： 此消息是针对用户从文件复原管理控制器配置并且此操作完成的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 无

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

40000089-00000000 Management Controller
[arg1]: Configuration restoration from
a file by user [arg2] failed to
complete..

说明： 此消息是针对用户从文件复原管理控制器配置但该复原未能完成的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 关闭服务器并切断其电源。必须切断服务器的交流电源才能复位 IMM。
2. 45 秒之后，将服务器重新连接到电源插座并开启服务器。
3. 重试该操作。

4000008a-00000000 Management Controller
[arg1]: Configuration restoration from
a file by user [arg2] failed to start..

说明： 此消息是针对用户从文件复原管理控制器配置但该复原未能开始的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 关闭服务器并切断其电源。必须切断服务器的交流电源才能复位 IMM。
2. 45 秒之后，将服务器重新连接到电源插座并开启服务器。
3. 重试该操作。

4000008b-00000000 已更改了一个或多个存储管理 IP
地址。

说明： 此消息针对已更改存储管理 IP 地址的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - IMM 网络事件

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：IMM 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 37

自动通知支持： 否

用户响应： 仅供参考；无需任何操作。

80010002-0701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
low (lower non-critical) has asserted.
(CMOS Battery)

说明： 此消息是针对实施已检测到“断言了下限非临界传感器的值在降低”的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 临界 - 电压

可服务： 是

80010202-0701xxxx • 80010204-1d03xxxx

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0476

SNMP 陷阱标识： 13

自动通知支持： 否

用户响应： 更换系统电池。

80010202-0701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted.

说明： 此消息针对实施已检测到已断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 电压

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0480

SNMP 陷阱标识： 1

自动通知支持： 是

用户响应： 如果指定的传感器是 CMOS 电池，请更换系统电池。 如果指定的传感器为平板 3.3 伏或平板 5 伏，（仅限经过培训的技术人员），请更换主板。 如果指定的传感器为平板 12 伏，请完成以下步骤，直至问题为止：

1. 检查电源 n 指示灯。
2. 卸下发生故障的电源。
3. 执行“电源问题和解决电源问题”中的操作。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。（n = 电源编号）

80010204-1d01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (Fan 1 Tach)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0480

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装由主板上风扇接口附近点亮的指示灯所指示的故障风扇 n。
2. 更换发生故障的风扇。（n = 风扇编号）

80010204-1d02xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (Fan 2 Tach)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0480

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装由主板上风扇接口附近点亮的指示灯所指示的故障风扇 n。
2. 更换发生故障的风扇。（n = 风扇编号）

80010204-1d03xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (Fan 3 Tach)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0480

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装由主板上风扇接口附近点亮的指示灯所指示的故障风扇 n。
2. 更换发生故障的风扇。（n = 风扇编号）

80010204-1d04xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (Fan 4 Tach)**

说明： 此消息针对实施已检测到已断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0480

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装由主板上风扇接口附近点亮的指示灯所指示的故障风扇 n 。
2. 更换发生故障的风扇。（ n = 风扇编号）

80010701-0b01xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted.**

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 1 Temp、K10 1 Temp、K201 Temp、K20X 1 Temp、Mic 1 CPU Temp、Mic 2 CPU Temp、VGX K1 1 Temp 或 VGX K2 1 Temp，请完成以下步骤，直至问题解决为止：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 GPU 的散热器。
4. 如果您在使用 Intel GPU 卡，那么更换两个 GPU 卡。

5. 如果您在使用 NVidia GPU 卡，那么更换 GPU 1 卡。

80010701-0b02xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted.**

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 2 Temp、K10 2 Temp、K20 2 Temp、K20X 2 Temp、Mic 1 MEM Temp、Mic 2 MEM Temp、VGX K1 2 Temp 或 VGX K2 2 Temp，请完成以下步骤，直至问题解决为止：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 GPU 的散热器。
4. 如果您在使用 Intel GPU 卡，那么更换两个 GPU 卡。
5. 如果您在使用 NVidia GPU 卡，那么更换 GPU 2 卡。

80010701-0b03xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted.**

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 Mic 1 VR Temp 或 Mic 2 VR Temp，请完成以下步骤，直至问题解决为止：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 GPU 的散热器。
4. 如果您在使用 Intel GPU 卡，那么更换两个 GPU 卡。

80010701-1001xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted.

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器是 Paddle Card Temp 或 Riser 1A Temp，请完成以下步骤，直到问题解决为止：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 更换开关卡和转接卡 1。

80010701-1002xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (Riser 2A Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 更换转接卡。
4. 更换转接卡 2。

80010701-1003xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (Riser 1B Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 更换转接卡 1。

80010701-1004xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (Riser 2B Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 更换转接卡 2。

80010701-2701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-critical) has
asserted. (Ambient Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

80010701-2c01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-critical) has
asserted. (Mezz Card Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 mezz 卡的散热器。
4. 更换 mezz 卡。

80010701-2d01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-critical) has
asserted. (PCH Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0490

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 PCH 芯片组的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换 PCH 芯片组。

80010901-0b01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper critical) has asserted.

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0494

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 1

Temp、K10 1 Temp、K201 Temp、K20X 1 Temp、Mic 1 CPU Temp、Mic 2 CPU Temp、VGX K1 1 Temp 或 VGX K2 1 Temp，请完成以下步骤，直至问题解决为止：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 GPU 的散热器。
4. 如果您在使用 Intel GPU 卡，那么更换两个 GPU 卡。
5. 如果您在使用 NVidia GPU 卡，那么更换 GPU 1 卡。

80010901-0b02xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted.

说明：此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0494

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 2 Temp、K10 2 Temp、K20 2 Temp、K20X 2 Temp、Mic 1 MEM Temp、Mic 2 MEM Temp、VGX K1 2 Temp 或 VGX K2 2 Temp，请完成以下步骤，直至问题解决为止：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 GPU 的散热器。
4. 如果您在使用 Intel GPU 卡，那么更换两个 GPU 卡。
5. 如果您在使用 NVidia GPU 卡，那么更换 GPU 2 卡。

80010901-0b03xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted.

说明：此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0494

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：如果指定的传感器为 Mic 1 VR Temp 或 Mic 2 VR Temp，请完成以下步骤，直至问题解决为止：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 GPU 的散热器。
4. 如果您在使用 Intel GPU 卡，那么更换两个 GPU 卡。

80010901-1001xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted.

说明：此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0494

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：如果指定的传感器是 Paddle Card Temp 或 Riser 1A Temp，请完成以下步骤，直到问题解决为止：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 更换开关卡和转接卡 1。

80010901-1002xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted.
(Riser 2A Temp)

说明：此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件：否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0494

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 更换转接卡 2。

80010901-1003xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper critical) has asserted.
(Riser 1B Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0494

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 更换转接卡 1。

80010901-1004xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper critical) has asserted.
(Riser 2B Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0494

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 更换转接卡 2。

80010901-2701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper critical) has asserted.
(Ambient Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0494

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

80010901-2c01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper critical) has asserted.
(Mezz Card Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

80010901-2d01xxxx • 80010b01-0b02xxxx

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0494

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 mezz 卡的散热器。
4. 更换 mezz 卡。

80010901-2d01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (PCH Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0494

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装 PCH 芯片组的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换 PCH 芯片组。

80010902-0701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted.

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 电压

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0494

SNMP 陷阱标识： 1

自动通知支持： 是

用户响应： （仅限经过培训的技术人员）如果指定的传感器是平板 3.3 伏或平板 5 伏，请更换主板。如果指定的传感器是 Planar 12V，请完成以下步骤，直至问题解决为止：

1. 检查电源 n 指示灯。
2. 卸下发生故障的电源。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。（n = 电源编号）

80010b01-0b01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (GPU 1 Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0498

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

K10 1 Temp： K20 1 Temp： K20X 1 Temp： Mic 1 CPU Temp： Mic 2 CPU Temp： VGX K1 1 Temp： VGX K2 1 Temp：

80010b01-0b02xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (GPU 2 Temp)

说明：此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0498

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

K10 2 Temp：K20 2 Temp：K20X 2 Temp：Mic 1 MEM Temp：Mic 2 MEM Temp：VGX K1 2 Temp：VGX K2 2 Temp：

80010b01-0b03xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Mic 1 VR Temp)

说明：此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0498

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

Mic 2 VR Temp：

80010b01-1001xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Paddle Card Temp)

说明：此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0498

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

Riser 1A Temp：

80010b01-1002xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Riser 2A Temp)

说明：此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0498

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。

2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

80010b01-1003xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Riser 1B Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0498

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

80010b01-1004xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Riser 2B Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0498

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

80010b01-2701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Ambient Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0498

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

80010b01-2c01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Mezz Card Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0498

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

80010b01-2d01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (PCH Temp)

说明： 此消息针对实施已检测到已断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0498

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

80030006-2101xxxx Sensor
[SensorElementName] has deasserted. (Sig Verify Fail)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言传感器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0509

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

80030012-2301xxxx Sensor
[SensorElementName] has deasserted. (OS RealTime Mod)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言传感器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0509

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

8003010e-2581xxxx Sensor
[SensorElementName] has asserted. (Memory Resized)

说明： 此消息是针对实施已检测到已断言传感器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0508

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 将电源更换为额定值更高的电源。
2. 通过卸下新添加或未使用的选件（如驱动器或适配器）来降低总功耗。

8007010f-2201xxxx 传感器 [SensorElementName]
已从正常状态变为非临界状态。(GPT Status)

说明： 此消息是针对实施已检测到“传感器已从正常状态转换为非临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0520

SNMP 陷阱标识： 60

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 检查 IBM 支持站点以获取适用于此 GPT 错误的服务公告或固件更新。
2. 将 UEFI 设置 DISK GPT Recovery 设置为 Automatic。
3. 更换损坏的磁盘。

8007010f-2582xxxx 传感器 [SensorElementName]
已从正常状态变为非临界状态。(I/O Resources)

说明： 此消息是针对实施已检测到“传感器已从正常状态转换为非临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0520

SNMP 陷阱标识： 60

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤以解决 PCI I/O 资源错误：

1. 转至 F1 Setup
2. System Settings
3. Device and I/O ports
4. PCI 64 bit Resource 并选择 enable。

80070114-2201xxxx 传感器 [SensorElementName]
已从正常状态变为非临界状态。(TPM Phy Pres Set)

说明： 此消息是针对实施已检测到“传感器已从正常状态转换为非临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0520

SNMP 陷阱标识： 60

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 完成要求 TPM 物理感知开关处于 ON 位置的管理任务。
2. 将物理感知开关复原到关闭位置。
3. 重新引导系统。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果该错误继续存在，请更换主板。

80070201-0301xxxx 传感器 [SensorElementName]
已从较不严重的状态变为临界状态。(CPU 1 OverTemp)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0522

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

80070201-0302xxxx 传感器 [SensorElementName]
已从较不严重的状态变为临界状态。(CPU 2 OverTemp)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0522

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

80070202-0701xxxx 传感器 [SensorElementName]
 已从较不严重的状态变为临界状态。
(SysBrd Vol Fault)

说明：此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 电压

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0522

SNMP 陷阱标识：1

自动通知支持：否

用户响应：

1. 查看系统事件日志。
2. 检查主板上的错误指示灯。
3. 更换任何发生故障的设备。
4. 检查服务器固件更新。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

80070204-0a01xxxx 传感器 [SensorElementName]
 已从较不严重的状态变为临界状态。(PS 1
Fan Fault)

说明：此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 风扇故障

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0522

SNMP 陷阱标识：11

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保电源风扇的气流未被障碍物（如成束的电缆）阻塞。
2. 更换电源 n。（n = 电源编号）

80070204-0a02xxxx 传感器 [SensorElementName]
 已从较不严重的状态变为临界状态。(PS 2
Fan Fault)

说明：此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 风扇故障

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0522

SNMP 陷阱标识：11

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保电源风扇的气流未被障碍物（如成束的电缆）阻塞。
2. 更换电源 n。（n = 电源编号）

80070208-0a01xxxx 传感器 [SensorElementName]
 已从较不严重的状态变为临界状态。(PS 1
Therm Fault)

说明：此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 电源

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0522

SNMP 陷阱标识：4

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保电源风扇的气流未被障碍物（如成束的电缆）阻塞。
2. 使用 IBM Power Configurator 实用程序来确保当前系统耗电量未超出限制。要了解更多信息和下载实用程序，请转至 <http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html>。
3. 更换电源 n。（n = 电源编号）

80070208-0a02xxxx 传感器 [SensorElementName]
 已从较不严重的状态变为临界状态。(PS 2 Therm Fault)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0522

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保电源风扇的气流未被障碍物（如成束的电缆）阻塞。
2. 使用 IBM Power Configurator 实用程序来确保当前系统耗电量未超出限制。要了解更多信息和下载实用程序，请转至 <http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html>。
3. 更换电源 n 。（ n = 电源编号）

8007020f-2201xxxx 传感器 [SensorElementName]
 已从较不严重的状态变为临界状态。(TXT ACM Module)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0522

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 如果无需启用 TXT，请从 Setup Utility 禁用 TXT。
2. 如果需要启用 TXT，请从 Setup Utility 验证是否已启用并激活 TPM。
3. 如果问题仍然存在，请联系服务代表。

8007020f-2582xxxx 传感器 [SensorElementName]
 已从较不严重的状态变为临界状态。(I/O Resources)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0522

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 请完成以下步骤以解决 PCI I/O 资源错误：

1. 转至 F1 Setup
2. System Settings
3. Device and I/O ports
4. PCI 64 bit Resource 并选择 enable。

80070214-2201xxxx 传感器 [SensorElementName]
 已从较不严重的状态变为临界状态。(TPM Lock)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0522

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 更换服务器固件（请参阅“恢复服务器固件”）。
2. 如果问题仍然存在，（仅限经过培训的技术人员）请更换主板（请参阅“卸下主板”和“安装主板”）。

80070219-0701xxxx 传感器 [SensorElementName]
 已从较不严重的状态变为临界状态。
 (SysBrd Fault)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0522

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 检查主板上的错误指示灯。
2. 查看系统事件日志。
3. 检查系统固件版本，并更新至最新版本。 要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 拔下 AC 电源线并重新连接，然后再次执行步骤 1 和步骤 2。
5. 如果问题仍然存在，（仅限经过培训的技术人员）请更换主板。

8007021b-0301xxxx 传感器 [SensorElementName]
已从较不严重的状态变为临界状态。(CPU 1 QPILinkErr)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0522

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 检查服务器固件更新。
2. 确保所安装的微处理器兼容。
3. 确保已正确安装微处理器 2 扩展板（请参阅“安装微处理器 2 扩展板”）。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 2 的扩展板。

8007021b-0302xxxx 传感器 [SensorElementName]
已从较不严重的状态变为临界状态。(CPU 2 QPILinkErr)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为临界状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0522

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 检查服务器固件更新。
2. 确保所安装的微处理器兼容。
3. 确保已正确安装微处理器 2 扩展板（请参阅“安装微处理器 2 扩展板”）。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 2 的扩展板。

80070301-0301xxxx Sensor
[SensorElementName] has transitioned to non-recoverable from a less severe state. (CPU 1 OverTemp)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为不可恢复状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0524

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。

4. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

80070301-0302xxxx Sensor

[SensorElementName] has transitioned to non-recoverable from a less severe state. (CPU 2 OverTemp)

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已从不太严重状态转换为不可恢复状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0524

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。您必须按照规范进行操作（请参阅“服务器功能部件和规格”，以获取更多信息）。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

80070608-0a01xxxx Sensor

[SensorElementName] has transitioned to non-recoverable.

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已转换为不可恢复状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0530

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 PS n 12 伏 OC 故障，请完成以下步骤，直到解决问题为止：

1. 使用 IBM Power Configurator 实用程序来确定当前系统耗电量。要了解更多信息和下载实用程序，请转至 <http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html>。

2. 执行“电源问题和解决电源问题”中的操作。

如果指定的传感器为 PS n 12 伏 OV 故障，请完成以下步骤，直到解决问题为止：

1. 检查电源 n 指示灯。
2. 卸下发生故障的电源。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。（n = 电源编号）

如果指定的传感器为 PS n 12 伏 UV 故障，请完成以下步骤，直到解决问题为止：

1. 检查电源 n 指示灯。
2. 卸下发生故障的电源。
3. 执行“电源问题和解决电源问题”中的操作。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。（n = 电源编号）

如果指定的传感器为 PS n 12 伏辅助故障，请完成以下步骤，直到解决问题为止：

1. 检查电源 n 指示灯。
2. 更换电源 n。（n = 电源编号）

80070608-0a02xxxx Sensor

[SensorElementName] has transitioned to non-recoverable.

说明： 此消息针对实施已检测到“传感器已转换为不可恢复状态”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0530

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 PS n 12 伏 OC 故障，请完成以下步骤，直到解决问题为止：

1. 使用 IBM Power Configurator 实用程序来确定当前系统耗电量。要了解更多信息和下载实用程序，请转至 <http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html>。
2. 执行“电源问题和解决电源问题”中的操作。

如果指定的传感器为 PS n 12 伏 OV 故障，请完成以下步骤，直到解决问题为止：

1. 检查电源 n 指示灯。
2. 卸下发生故障的电源。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。（n = 电源编号）

如果指定的传感器为 PS n 12 伏 UV 故障，请完成以下步骤，直到解决问题为止：

1. 检查电源 n 指示灯。
2. 卸下发生故障的电源。
3. 执行“电源问题和解决电源问题”中的操作。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。（n = 电源编号）

如果指定的传感器为 PS n 12 伏辅助故障，请完成以下步骤，直到解决问题为止：

1. 检查电源 n 指示灯。
2. 更换电源 n。（n = 电源编号）

80070614-2201xxxx Sensor
[SensorElementName] has transitioned to non-recoverable. (TPM Phy Pres Set)

说明：此消息针对实施已检测到“传感器已转换为不可恢复状态”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 其他

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0530

SNMP 陷阱标识：50

自动通知支持：否

用户响应：

1. 更换服务器固件（请参阅“恢复服务器固件”）。
2. 如果问题仍然存在，（仅限经过培训的技术人员）请更换主板（请参阅“卸下主板”和“安装主板”）。

8008010f-2101xxxx Device
[LogicalDeviceElementName] has been added. (Phy Presence Jump)

说明：此消息针对实施已检测到已插入设备的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：系统 - 其他

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0536

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

80080128-2101xxxx Device
[LogicalDeviceElementName] has been added. (Low Security Jump)

说明：此消息针对实施已检测到已插入设备的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：系统 - 其他

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0536

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

800b0008-1301xxxx Redundancy
[RedundancySetElementName] has been restored. (Power Unit)

说明：此消息是针对实施已检测到“冗余已复原”的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 冗余电源

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0561

SNMP 陷阱标识：10

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

800b0108-1301xxxx Redundancy Lost for
[RedundancySetElementName] has asserted. (Power Unit)

说明：此消息是针对已断言冗余丢失的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 冗余电源

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0802

SNMP 陷阱标识： 9

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 检查两个电源的指示灯。
2. 执行“电源指示灯”中的操作。

**800b010a-1e81xxxx Redundancy Lost for
[RedundancySetElementName] has
asserted. (Cooling Zone)**

说明： 此消息是针对已断言冗余丢失的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0802

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇 n 上的接口完好无损。
2. 确保主板上的风扇 n 接口完好无损。
3. 确保风扇已正确安装。
4. 重新安装风扇。
5. 更换风扇。(n = 风扇编号)

**800b010c-2581xxxx Redundancy Lost for
[RedundancySetElementName] has
asserted. (Backup Memory)**

说明： 此消息是针对已断言冗余丢失的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0802

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 查看系统事件日志中是否存在 DIMM 故障事件（不可纠正或 PFA）并纠正故障。
2. 在 Setup Utility 中重新启用镜像。

**800b030c-2581xxxx Non-redundant:Sufficient
Resources from Redundancy
Degraded or Fully Redundant for
[RedundancySetElementName] has
asserted. (Backup Memory)**

说明： 此消息针对冗余集已从“冗余已降级”或“完全冗余”转换为“非冗余：资源充足”的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0806

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 查看系统事件日志中是否存在 DIMM 故障事件（不可纠正或 PFA）并纠正故障。
2. 在 Setup Utility 中重新启用镜像。

**800b050a-1e81xxxx Non-redundant:Insufficient
Resources for
[RedundancySetElementName] has
asserted. (Cooling Zone)**

说明： 此消息是针对冗余设置已变为非冗余：资源不足的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0810

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇 n 上的接口完好无损。
2. 确保主板上的风扇 n 接口完好无损。
3. 确保风扇已正确安装。
4. 重新安装风扇。
5. 更换风扇。(n = 风扇编号)

800b050c-2581xxxx Non-redundant:Insufficient Resources for [RedundancySetElementName] has asserted. (Backup Memory)

说明： 此消息是针对冗余设置已变为非冗余：资源不足的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0810

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 查看系统事件日志中是否存在 DIMM 故障事件（不可纠正或 PFA）并纠正故障。
2. 在 Setup Utility 中重新启用镜像。

806f0007-0301xxxx [ProcessorElementName] has Failed with IERR. (CPU 1)

说明： 此消息针对实施已检测到处理器发生故障 - 出现 IERR 情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0042

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保为所有适配器和标准设备（如 UEFI、IMM 以太网和 SAS）安装了最新级别的系统固件和设备驱动程序。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
2. 运行 DSA 程序。
3. 重新安装适配器。
4. 更换适配器。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）
6. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

806f0007-0302xxxx [ProcessorElementName] has Failed with IERR. (CPU 2)

说明： 此消息针对实施已检测到处理器发生故障 - 出现 IERR 情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0042

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保为所有适配器和标准设备（如 UEFI、IMM 以太网和 SAS）安装了最新级别的系统固件和设备驱动程序。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
2. 运行 DSA 程序。
3. 重新安装适配器。
4. 更换适配器。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）
6. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

806f0008-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has been added to container [PhysicalPackageElementName]. (Power Supply 1)

说明： 此消息针对实施已检测到已添加电源的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0084

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**806f0008-0a02xxxx [PowerSupplyElementName]
has been added to container
[PhysicalPackageElementName].
(Power Supply 2)**

说明： 此消息针对实施已检测到已添加电源的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0084

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**806f0009-1301xxxx [PowerSupplyElementName]
已关闭。(Host Power)**

说明： 此消息针对实施检测到已禁用电源设备的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 电源关闭

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0106

SNMP 陷阱标识： 23

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**806f000f-220101xx The System
[ComputerSystemElementName] has
detected no memory in the system.
(ABR Status)**

说明： 此消息是针对实施已检测到“已在系统中检测到内存”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0794

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 这是 UEFI 检测到的事件。可以在记录的

IMM 消息文本中找到该事件的 UEFI(POST) 错误代码。请参阅信息中心“UEFI (POST) 错误代码”部分的 UEFI (POST) 错误代码，以了解相应的用户响应。 固件错误： 系统引导状态：

**806f000f-220102xx Subsystem
[MemoryElementName] has
insufficient memory for operation.
(ABR Status)**

说明： 此消息针对实施检测到没有足够的内存可用于执行操作的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0132

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 这是 UEFI 检测到的事件。可以在记录的 IMM 消息文本中找到该事件的 UEFI(POST) 错误代码。请参阅信息中心“UEFI (POST) 错误代码”部分的 UEFI (POST) 错误代码，以了解相应的用户响应。 固件错误： 系统引导状态：

**806f000f-220103xx The System
[ComputerSystemElementName]
encountered firmware error -
unrecoverable boot device failure.
(ABR Status)**

说明： 此消息针对实施已检测到已发生系统固件错误（不可恢复的引导设备故障）的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 硬盘驱动器

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0770

SNMP 陷阱标识： 5

自动通知支持： 否

用户响应： 这是 UEFI 检测到的事件。可以在记录的 IMM 消息文本中找到该事件的 UEFI(POST) 错误代码。请参阅信息中心“UEFI (POST) 错误代码”部分的 UEFI (POST) 错误代码，以了解相应的用户响应。 固件错误： 系统引导状态：

806f000f-220104xx The System

**[ComputerSystemElementName]has
encountered a motherboard failure.
(ABR Status)**

说明：此消息针对实施已检测到系统中发生致命主板故障的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 其他

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0795

SNMP 陷阱标识：50

自动通知支持：否

用户响应：这是 UEFI 检测到的事件。可以在记录的 IMM 消息文本中找到该事件的 UEFI(POST) 错误代码。请参阅信息中心“UEFI (POST) 错误代码”部分的 UEFI (POST) 错误代码，以了解相应的用户响应。固件错误：系统引导状态：

806f000f-220107xx The System

**[ComputerSystemElementName]
encountered firmware error -
unrecoverable keyboard failure. (ABR
Status)**

说明：此消息针对实施已检测到发生系统固件错误（不可恢复的键盘故障）的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 其他

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0764

SNMP 陷阱标识：50

自动通知支持：否

用户响应：这是 UEFI 检测到的事件。可以在记录的 IMM 消息文本中找到该事件的 UEFI(POST) 错误代码。请参阅信息中心“UEFI (POST) 错误代码”部分的 UEFI (POST) 错误代码，以了解相应的用户响应。固件错误：系统引导状态：

806f000f-22010axx The System

**[ComputerSystemElementName]
encountered firmware error - no
video device detected. (ABR Status)**

说明：此消息针对实施检测到发生系统固件错误（未检测到视频设备）的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 其他

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0766

SNMP 陷阱标识：50

自动通知支持：否

用户响应：这是 UEFI 检测到的事件。可以在记录的 IMM 消息文本中找到该事件的 UEFI(POST) 错误代码。请参阅信息中心“UEFI (POST) 错误代码”部分的 UEFI (POST) 错误代码，以了解相应的用户响应。固件错误：系统引导状态：

806f000f-22010bxx Firmware BIOS (ROM)

**corruption was detected on system
[ComputerSystemElementName]
during POST. (ABR Status)**

说明：在 POST 期间检测到系统上固件 BIOS (ROM) 损坏。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - 其他

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0850

SNMP 陷阱标识：40

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保服务器满足开启所需的最低配置（请参阅“电源指示灯”）。
2. 从备份页面恢复服务器固件：a.重新启动服务器。b.出现提示时，按 F3 键恢复固件。
3. 将服务器固件更新至最新级别（请参阅“更新固件”）。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 逐个卸下组件（每卸下一个组件都要重新启动服务器），以查看问题是否不再出现。
5. 如果问题仍然存在，（经过培训的技术服务人员）请更换主板。

固件错误：系统引导状态：

**806f000f-22010cxx CPU voltage mismatch
detected on [ProcessorElementName].
(ABR Status)**

说明： 此消息针对实施检测到 CPU 电压与插座电压不匹配的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0050

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应： 这是 UEFI 检测到的事件。可以在记录的 IMM 消息文本中找到该事件的 UEFI(POST) 错误代码。请参阅信息中心“UEFI (POST) 错误代码”部分的 UEFI (POST) 错误代码，以了解相应的用户响应。 固件错误： 系统引导状态：

**806f000f-2201ffff The System
[ComputerSystemElementName]
encountered a POST Error. (ABR
Status)**

说明： 此消息针对实施检测到 Post 错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0184

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 这是 UEFI 检测到的事件。可以在记录的 IMM 消息文本中找到该事件的 UEFI(POST) 错误代码。请参阅信息中心“UEFI (POST) 错误代码”部分的 UEFI (POST) 错误代码，以了解相应的用户响应。 固件错误： 系统引导状态：

**806f0013-1701xxxx A diagnostic interrupt has
occurred on system
[ComputerSystemElementName]. (NMI
State)**

说明： 此消息是针对实施已检测到“前面板 NMI/诊断中断”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0222

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 如果尚未按下 NMI 按钮，请完成以下步骤：

1. 确保没有按下 NMI 按钮。
2. 更换操作员信息面板电缆。
3. 更换操作员信息面板。

**806f001e-2201xxxx No bootable media available
for system
[ComputerSystemElementName]. (No
Boot Device)**

说明： 此消息是针对实施已检测到“系统没有可引导介质”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0286

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**806f0021-2201xxxx Fault in slot
[PhysicalConnectorSystemElementName]
on system
[ComputerSystemElementName]. (No
Op ROM Space)**

说明： 此消息针对实施检测到插槽中发生故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0330

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。

2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。
3. 更新服务器固件 (UEFI 和 IMM) 和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 更换受影响的适配器。
5. 更换转接卡。
6. (仅限经过培训的技术服务人员) 更换主板。

806f0021-2582xxxx Fault in slot
[PhysicalConnectorSystemElementName]
on system
[ComputerSystemElementName]. (All
PCI Error)

说明： 此消息针对实施检测到插槽中发生故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0330

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。
2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。
3. 更新服务器固件 (UEFI 和 IMM) 和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 更换受影响的适配器。
5. 更换转接卡。
6. (仅限经过培训的技术服务人员) 更换主板。

其中一个 PCI 错误：

806f0021-3001xxxx Fault in slot
[PhysicalConnectorSystemElementName]
on system
[ComputerSystemElementName].
(Mezz Error)

说明： 此消息针对实施检测到插槽中发生故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0330

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。
2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。
3. 更新服务器固件 (UEFI 和 IMM) 和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 更换受影响的适配器。
5. 更换转接卡。
6. (仅限经过培训的技术服务人员) 更换主板。

PCI 1：

806f0021-3002xxxx Fault in slot
[PhysicalConnectorSystemElementName]
on system
[ComputerSystemElementName]. (PCI
2)

说明： 此消息针对实施检测到插槽中发生故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0330

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。
2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。
3. 更新服务器固件 (UEFI 和 IMM) 和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 更换受影响的适配器。
5. 更换转接卡。

6. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

806f0021-3003xxxx Fault in slot
[PhysicalConnectorSystemElementName]
on system
[ComputerSystemElementName]. (PCI
3)

说明： 此消息针对实施检测到插槽中发生故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0330

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。
2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。
3. 更新服务器固件（UEFI 和 IMM）和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 更换受影响的适配器。
5. 更换转接卡。
6. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

806f0021-3004xxxx Fault in slot
[PhysicalConnectorSystemElementName]
on system
[ComputerSystemElementName]. (PCI
4)

说明： 此消息针对实施检测到插槽中发生故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0330

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。

2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。

3. 更新服务器固件（UEFI 和 IMM）和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

4. 更换受影响的适配器。

5. 更换转接卡。

6. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

806f0021-3005xxxx Fault in slot
[PhysicalConnectorSystemElementName]
on system
[ComputerSystemElementName]. (PCI
5)

说明： 此消息针对实施检测到插槽中发生故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0330

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。
2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。
3. 更新服务器固件（UEFI 和 IMM）和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 更换受影响的适配器。
5. 更换转接卡。
6. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

806f0021-3006xxxx Fault in slot
[PhysicalConnectorSystemElementName]
on system
[ComputerSystemElementName]. (PCI
6)

说明： 此消息针对实施检测到插槽中发生故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0330

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。
2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。
3. 更新服务器固件（UEFI 和 IMM）和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 更换受影响的适配器。
5. 更换转接卡。
6. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

806f0023-2101xxxx Watchdog Timer expired for [WatchdogElementName]. (IPMI Watchdog)

说明： 此消息是针对实施已检测到“看守程序计时器已到期”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0368

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

806f0025-2c01xxxx 检测到 [ManagedElementName] 存在。 (Mezz Card)

说明： 此消息针对实施已检测到“存在受管元素”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0390

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

806f0028-2101xxxx Sensor [SensorElementName] is unavailable or degraded on management system [ComputerSystemElementName]. (TPM Cmd Failures)

说明： 此消息是针对实施已检测到“传感器不可用或已降级”的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0398

SNMP 陷阱标识： 60

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 关闭服务器并断开电源线连接。重新连接电源线，然后重新启动服务器。
2. 如果问题仍然存在，（仅限经过培训的技术人员）请更换主板。

806f0107-0301xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on [ProcessorElementName]. (CPU 1)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对处理器已检测到温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0036

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正常运转。气流方向（服务器前部和后部）无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

806f0107-0302xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on [ProcessorElementName]. (CPU 2)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对处理器已检测到温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0036

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正常运转。气流方向（服务器前部和后部）无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

806f0108-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has Failed. (Power Supply 1)

说明： 此消息针对实施已检测到电源故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0086

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 重新安装电源 n。
2. 如果供电指示灯未点亮，而电源错误指示灯点亮，请更换电源 n。
3. 如果供电指示灯和电源错误指示灯均未点亮，请参阅“电源问题”以获取更多信息。（n = 电源编号）

806f0108-0a02xxxx [PowerSupplyElementName] has Failed. (Power Supply 2)

说明： 此消息针对实施已检测到电源故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0086

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 重新安装电源 n。
2. 如果供电指示灯未点亮，而电源错误指示灯点亮，请更换电源 n。
3. 如果供电指示灯和电源错误指示灯均未点亮，请参阅“电源问题”以获取更多信息。（n = 电源编号）

806f0109-1301xxxx [PowerSupplyElementName] has been Power Cycled. (Host Power)

说明： 此消息针对实施已检测到电源设备关闭再打开的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0108

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

806f010c-2001xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM (根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示) 换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题, 请更换发生故障的 DIMM。
4. (仅限经过培训的技术人员) 如果同一 DIMM 插槽上发生问题, 请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏, 请更换主板。
5. (仅限经过培训的技术人员) 卸下受影响的微处理器, 然后检查微处理器插座引脚, 查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏, 请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10, 请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本, 请断开服务器与电源插座的连接并重新连接, 然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。

806f010c-2002xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

说明: 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件: 否

严重性: 错误

警报类别: 临界 - 内存

可服务: 是

CIM 信息: 前缀: PLAT 和标识: 0138

SNMP 陷阱标识: 41

自动通知支持: 是

用户响应:

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM (根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示) 换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题, 请更换发生故障的 DIMM。
4. (仅限经过培训的技术人员) 如果同一 DIMM 插槽上发生问题, 请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏, 请更换主板。
5. (仅限经过培训的技术人员) 卸下受影响的微处理器, 然后检查微处理器插座引脚, 查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏, 请更换主板。

6. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10, 请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本, 请断开服务器与电源插座的连接并重新连接, 然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。

806f010c-2003xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

说明: 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件: 否

严重性: 错误

警报类别: 临界 - 内存

可服务: 是

CIM 信息: 前缀: PLAT 和标识: 0138

SNMP 陷阱标识: 41

自动通知支持: 是

用户响应:

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM (根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示) 换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题, 请更换发生故障的 DIMM。
4. (仅限经过培训的技术人员) 如果同一 DIMM 插槽上发生问题, 请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏, 请更换主板。
5. (仅限经过培训的技术人员) 卸下受影响的微处理器, 然后检查微处理器插座引脚, 查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏, 请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10, 请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本, 请断开服务器与电源插座的连接并重新连接, 然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。

806f010c-2004xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f010c-2005xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f010c-2006xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。

6. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10, 请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本, 请断开服务器与电源插座的连接并重新连接, 然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。

**806f010c-2007xxxx Uncorrectable error detected
for [PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 7)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM (根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示) 换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题, 请更换发生故障的 DIMM。
4. (仅限经过培训的技术人员) 如果同一 DIMM 插槽上发生问题, 请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏, 请更换主板。
5. (仅限经过培训的技术人员) 卸下受影响的微处理器, 然后检查微处理器插座引脚, 查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏, 请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10, 请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本, 请断开服务器与电源插座的连接并重新连接, 然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。

**806f010c-2008xxxx Uncorrectable error detected
for [PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 8)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM (根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示) 换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题, 请更换发生故障的 DIMM。
4. (仅限经过培训的技术人员) 如果同一 DIMM 插槽上发生问题, 请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏, 请更换主板。
5. (仅限经过培训的技术人员) 卸下受影响的微处理器, 然后检查微处理器插座引脚, 查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏, 请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10, 请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本, 请断开服务器与电源插座的连接并重新连接, 然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。

**806f010c-2009xxxx Uncorrectable error detected
for [PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 9)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f010c-200axxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。

6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f010c-200bxxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f010c-200cxxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f010c-200dxxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f010c-200exxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。

6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f010c-200fxxxx Uncorrectable error detected
for [PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 15)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f010c-2010xxxx Uncorrectable error detected
for [PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 16)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f010c-2581xxxx Uncorrectable error detected
for [PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(All DIMMS)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存发生不可纠正的错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0138

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

其中一个 DIMM：

806f010f-2201xxxx The System
[ComputerSystemElementName]
encountered a firmware hang.
(Firmware Error)

说明： 此消息针对实施已检测到系统固件挂起的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 系统 - 引导故障

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0186

SNMP 陷阱标识： 25

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保服务器满足开启所需的最低配置（请参阅“电源指示灯”）。
2. 在主页面上更新服务器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

806f0113-0301xxxx A bus timeout has occurred
on system
[ComputerSystemElementName]. (CPU
1 PECI)

说明： 此消息针对实施已检测到总线超时的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0224

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. （仅限经过培训的技术人员）重新安装微处理器，然后重新启动服务器。
2. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

806f0113-0302xxxx A bus timeout has occurred
on system
[ComputerSystemElementName]. (CPU
2 PECI)

说明： 此消息针对实施已检测到总线超时的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0224

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. （仅限经过培训的技术人员）重新安装微处理器，然后重新启动服务器。
2. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

806f0123-2101xxxx Reboot of system
[ComputerSystemElementName]
initiated by [WatchdogElementName].
(IPMI Watchdog)

说明： 此消息是针对实施已检测到“发生了看守程序所执行的重新引导”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0370

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

806f0125-0b01xxxx 检测到

[ManagedElementName] 不存在。(PCI Riser 1)

说明： 此消息针对实施检测到不存在受管元素的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0392

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 请确保已正确安装 PCI 转接卡 1。

806f0125-0b02xxxx 检测到

[ManagedElementName] 不存在。(PCI Riser 2)

说明： 此消息针对实施检测到不存在受管元素的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0392

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 请确保已正确安装 PCI 转接卡 1。

806f0207-0301xxxx **[ProcessorElementName] has Failed with FRB1/BIST condition. (CPU 1)**

说明： 此消息针对实施已检测到处理器发生故障 - 出现 FRB1/BIST 情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0044

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 确保为所有适配器和标准设备（如 UEFI、IMM 以太网和 SAS）安装了最新级别的系统固件和设备驱动程序。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
2. 运行 DSA 程序。
3. 重新安装适配器。
4. 更换适配器。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）
6. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

806f0207-0302xxxx **[ProcessorElementName] has Failed with FRB1/BIST condition. (CPU 2)**

说明： 此消息针对实施已检测到处理器发生故障 - 出现 FRB1/BIST 情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0044

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 确保为所有适配器和标准设备（如 UEFI、IMM 以太网和 SAS）安装了最新级别的系统固件和设备驱动程序。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
2. 运行 DSA 程序。
3. 重新安装适配器。
4. 更换适配器。

5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）
6. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

806f0207-2584xxxx [ProcessorElementName] has Failed with FRB1/BIST condition. (All CPUs)

说明： 此消息针对实施已检测到处理器发生故障 - 出现 FRB1/BIST 情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0044

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 确保为所有适配器和标准设备（如 UEFI、IMM 以太网和 SAS）安装了最新级别的系统固件和设备驱动程序。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
2. 运行 DSA 程序。
3. 重新安装适配器。
4. 更换适配器。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）
6. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

CPU 之一：

806f0223-2101xxxx Powering off system [ComputerSystemElementName] initiated by [WatchdogElementName]. (IPMI Watchdog)

说明： 此消息是针对实施已检测到“发生了看守程序所执行的电源关闭”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0372

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

806f0308-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has lost input. (Power Supply 1)

说明： 此消息针对实施已检测到具有输入的电源已丢失的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0100

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新连接电源线。
2. 检查电源 n 指示灯。
3. 请参阅“电源指示灯”以获取更多信息。（n = 电源编号）

806f0308-0a02xxxx [PowerSupplyElementName] has lost input. (Power Supply 2)

说明： 此消息针对实施已检测到具有输入的电源已丢失的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0100

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新连接电源线。
2. 检查电源 n 指示灯。
3. 请参阅“电源指示灯”以获取更多信息。（n = 电源编号）

806f030c-2001xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-2002xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 2)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。

3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-2003xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 3)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
 2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
 3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
 4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
 5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
 6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
 7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
-

**806f030c-2004xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 4)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-2005xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 5)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-2006xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 6)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。

6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-2007xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 7)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-2008xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 8)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-2009xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 9)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。

5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-200axxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 10)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-200bxxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 11)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-200cxxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 12)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。

3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-200dxxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 13)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-200exxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 14)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-200fxxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 15)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-2010xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 16)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。

6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f030c-2581xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(All DIMMS)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存清理故障的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0136

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 注：每次安装或卸下 DIMM 时，您都必须断开服务器与电源的连接；然后，等待 10 秒后重新启动服务器。

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 手动重新启用所有受影响的 DIMM。
3. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
4. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
5. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
7. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

**806f0313-1701xxxx A software NMI has occurred
on system
[ComputerSystemElementName]. (NMI
State)**

说明： 此消息是针对实施已检测到“软件 NMI”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0228

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 检查设备驱动程序。
2. 重新安装设备驱动程序。
3. 将所有设备驱动程序更新到最新级别。
4. 更新固件（UEFI 和 IMM）。

806f0322-1301xxxx Computer System
[ComputerSystemElementName] is in
Standby. (ACPI Power State)

说明： 此消息针对实施已检测到系统进入待机模式的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0360

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

806f0323-2101xxxx Power cycle of system
[ComputerSystemElementName]
initiated by watchdog
[WatchdogElementName]. (IPMI
Watchdog)

说明： 此消息是针对实施已检测到“发生了看守程序所执行的电源关闭再打开”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0374

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

806f040c-2001xxxx

[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 1)

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2002xxxx

[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 2)

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障

障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2003xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 3)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2004xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 4)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。

2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2005xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 5)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2006xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 6)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2007xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 7)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2008xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 8)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2009xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 9)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-200axxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 10)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-200bxxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 11)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-200cxxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 12)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-200dxxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 13)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
 2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
 3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。
-

806f040c-200exxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 14)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-200fxxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 15)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2010xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 16)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。
2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

806f040c-2581xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Disabled on Subsystem
[MemoryElementName]. (All DIMMS)**

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0131

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保 DIMM 正确安装。

2. 如果由于内存故障（内存不可纠正的错误或达到内存日志记录极限）而禁用 DIMM，那么按照对该错误事件的建议执行操作，然后重新启动服务器。
3. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存事件的合适的保留提示或固件更新。如果在日志中未记录内存故障，并且没有 DIMM 插槽错误指示灯点亮，那么您可以通过 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新启用该 DIMM。

其中一个 DIMM：

806f0413-2582xxxx A PCI PERR has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

说明： 此消息针对实施检测到 PCI PERR 的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0232

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。
2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。
3. 更新服务器固件（UEFI 和 IMM）和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 卸下这两个适配器。
5. 更换 PCIe 适配器。
6. 更换转接卡。

806f0507-0301xxxx [ProcessorElementName] has a Configuration Mismatch. (CPU 1)

说明： 此消息针对实施已检测到出现处理器配置错误匹配的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0062

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保安装的微处理器相互兼容。
2. （仅限经过培训的技术人员）重新安装微处理器 n。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

806f0507-0302xxxx [ProcessorElementName] has a Configuration Mismatch. (CPU 2)

说明： 此消息针对实施已检测到出现处理器配置错误匹配的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0062

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保安装的微处理器相互兼容。
2. （仅限经过培训的技术人员）重新安装微处理器 n。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

806f0507-2584xxxx [ProcessorElementName] has a Configuration Mismatch. (All CPUs)

说明： 此消息针对实施已检测到出现处理器配置错误匹配的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0062

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保安装的微处理器相互兼容。
2. （仅限经过培训的技术人员）重新安装微处理器 n。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

CPU 之一：

806f050c-2001xxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 1)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-2002xxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 2)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-2003xxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 3)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。

3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-2004xxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 4)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI

v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。

8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-2005xxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 5)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-2006xxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 6)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-2007xxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 7)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启用所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-2008xxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 8)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。

5. (仅限经过培训的技术人员)卸下受影响的微处理器,然后检查微处理器插座引脚,查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏,请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术人员)更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10,请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本,请断开服务器与电源插座的连接并重新连接,然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员)更换受影响的微处理器。

806f050c-2009xxxx Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

说明: 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件: 否

严重性: 警告

警报类别: 警告 - 内存

可服务: 是

CIM 信息: 前缀: PLAT 和标识: 0144

SNMP 陷阱标识: 43

自动通知支持: 是

用户响应:

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM (根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示) 换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题,请更换发生故障的 DIMM。
4. (仅限经过培训的技术人员)如果同一 DIMM 插槽上发生问题,请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏,请更换主板。
5. (仅限经过培训的技术人员)卸下受影响的微处理器,然后检查微处理器插座引脚,查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏,请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术人员)更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10,请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本,请断开服务器与电源插座的连接并重新连接,然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员)更换受影响的微处理器。

806f050c-200axxxx Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

说明: 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件: 否

严重性: 警告

警报类别: 警告 - 内存

可服务: 是

CIM 信息: 前缀: PLAT 和标识: 0144

SNMP 陷阱标识: 43

自动通知支持: 是

用户响应:

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM (根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示) 换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题,请更换发生故障的 DIMM。
4. (仅限经过培训的技术人员)如果同一 DIMM 插槽上发生问题,请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏,请更换主板。
5. (仅限经过培训的技术人员)卸下受影响的微处理器,然后检查微处理器插座引脚,查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏,请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术人员)更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10,请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本,请断开服务器与电源插座的连接并重新连接,然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员)更换受影响的微处理器。

806f050c-200bxxxx Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

说明: 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件: 否

严重性: 警告

警报类别: 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-200cxxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 12)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。

3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-200dxxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 13)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI

v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。

8. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。

806f050c-200exxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 14)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM (根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示) 换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. (仅限经过培训的技术人员) 如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. (仅限经过培训的技术人员) 卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。

806f050c-200fxxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 15)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM (根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示) 换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. (仅限经过培训的技术人员) 如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. (仅限经过培训的技术人员) 卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. (仅限经过培训的技术人员) 更换受影响的微处理器。

806f050c-2010xxxx Memory Logging Limit
Reached for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 16)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。
5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

806f050c-2581xxxx Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

说明： 此消息针对实施检测到已达到内存记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0144

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查找 IBM 支持 Web 站点上适用于此内存错误的合适的保留提示或固件更新。
2. 将受影响的 DIMM（根据主板或事件日志上的错误指示灯所指示）换到其他内存通道或微处理器中。
3. 如果 DIMM 仍然存在此问题，请更换发生故障的 DIMM。
4. （仅限经过培训的技术人员）如果同一 DIMM 插槽上发生问题，请检查 DIMM 插槽。如果插槽含有任何异物或损坏，请更换主板。

5. （仅限经过培训的技术人员）卸下受影响的微处理器，然后检查微处理器插座引脚，查看是否存在任何已损坏的引脚。如果发现损坏，请更换主板。
6. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。
7. 如果服务器固件版本低于 UEFI v1.10，请手动重新启动所有受影响的 DIMM。如果服务器固件版本为 UEFI v1.10 或更高版本，请断开服务器与电源插座的连接并重新连接，然后重新启动服务器。
8. （仅限经过培训的技术人员）更换受影响的微处理器。

其中一个 DIMM：

806f0513-2582xxxx A PCI SERR has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

说明： 此消息针对实施检测到 PCI SERR 的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0234

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 检查 PCI 指示灯。
2. 重新安装受影响的适配器和转接卡。
3. 更新服务器固件（UEFI 和 IMM）和适配器固件。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 确保支持适配器。有关受支持的可选设备的列表，请访问 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/>。
5. 卸下这两个适配器。
6. 更换 PCIe 适配器。
7. 更换转接卡。

806f052b-2101xxxx Invalid or Unsupported firmware or software was detected on system [ComputerSystemElementName]. (IMM2 FW Failover)

说明：此消息是针对实施已检测到“无效/不受支持的固件/软件版本”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 其他

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0446

SNMP 陷阱标识：50

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保服务器满足开启所需的最低配置（请参阅“电源指示灯”）。
2. 通过重新启动服务器从备用页面恢复服务器固件。
3. 将服务器固件更新至最新级别（请参阅“更新固件”）。
要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 逐个卸下组件（每卸下一个组件都要重新启动服务器），以查看问题是否不再出现。
5. 如果问题仍然存在，（经过培训的技术服务人员）请更换主板。

**806f0607-0301xxxx An SM BIOS Uncorrectable
CPU complex error for
[ProcessorElementName] has
asserted. (CPU 1)**

说明：此消息针对已断言 SM BIOS 不可纠正的 CPU 复杂错误的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - CPU

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0816

SNMP 陷阱标识：40

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保为所有适配器和标准设备（如 UEFI、IMM 以太网和 SAS）安装了最新级别的系统固件和设备驱动程序。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

2. 运行 DSA 程序。

3. 重新安装适配器。

4. 更换适配器。

5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n 。（ n = 微处理器编号）

6. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

**806f0607-0302xxxx An SM BIOS Uncorrectable
CPU complex error for
[ProcessorElementName] has
asserted. (CPU 2)**

说明：此消息针对已断言 SM BIOS 不可纠正的 CPU 复杂错误的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - CPU

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0816

SNMP 陷阱标识：40

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保为所有适配器和标准设备（如 UEFI、IMM 以太网和 SAS）安装了最新级别的系统固件和设备驱动程序。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
2. 运行 DSA 程序。
3. 重新安装适配器。
4. 更换适配器。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n 。（ n = 微处理器编号）
6. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

**806f0607-2584xxxx An SM BIOS Uncorrectable
CPU complex error for
[ProcessorElementName] has
asserted. (All CPUs)**

说明：此消息针对已断言 SM BIOS 不可纠正的 CPU 复杂错误的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0816

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保为所有适配器和标准设备（如 UEFI、IMM 以太网和 SAS）安装了最新级别的系统固件和设备驱动程序。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
2. 运行 DSA 程序。
3. 重新安装适配器。
4. 更换适配器。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）
6. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

CPU 之一：

806f0608-1301xxxx [ProcessorElementName] has a Configuration Mismatch. (PS Configuration)

说明： 此消息是针对实施已检测到“电源发生配置错误”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0104

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保安装的电源具有相同额定值或瓦数。
2. 重新安装具有相同额定值或瓦数的电源。

806f070c-2001xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

806f070c-2002xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

806f070c-2003xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-2004xxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 4)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-2005xxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 5)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-2006xxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 6)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-2007xxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 7)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-2008xxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 8)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-2009xxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 9)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-200axxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 10)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-200bxxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 11)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-200cxxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 12)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-200dxxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 13)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

**806f070c-200exxxx Configuration Error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 14)**

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 内存
可服务： 是
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126
SNMP 陷阱标识： 41
自动通知支持： 否
用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

806f070c-200fxxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否
严重性： 错误
警报类别： 临界 - 内存
可服务： 是
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126
SNMP 陷阱标识： 41
自动通知支持： 否
用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

806f070c-2010xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否
严重性： 错误
警报类别： 临界 - 内存
可服务： 是
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126
SNMP 陷阱标识： 41
自动通知支持： 否
用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。

806f070c-2581xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

说明： 此消息针对实施已检测到已纠正内存 DIMM 配置错误的用例。

内部事件： 否
严重性： 错误
警报类别： 临界 - 内存
可服务： 是
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0126
SNMP 陷阱标识： 41
自动通知支持： 否
用户响应： 确保安装 DIMM 并按照系统出版物中的内存填充图表进行操作。 其中一个 DIMM：

806f072b-2101xxxx A successful software or firmware change was detected on system [ComputerSystemElementName]. (IMM Promotion)

说明： 此消息是针对实施已检测到“成功软件或固件更改”的用例。

内部事件： 否
严重性： 参考
警报类别： 系统 - 其他
可服务： 否
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0450
SNMP 陷阱标识：
自动通知支持： 否
用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 ROM 恢复：

806f072b-2201xxxx A successful software or firmware change was detected on system [ComputerSystemElementName]. (Bkup Auto Update)

说明： 此消息是针对实施已检测到“成功软件或固件更改”的用例。

内部事件： 否
严重性： 参考
警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0450

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 ROM 恢复：

806f0807-0301xxxx [ProcessorElementName] has been Disabled. (CPU 1)

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用处理器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0061

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

806f0807-0302xxxx [ProcessorElementName] has been Disabled. (CPU 2)

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用处理器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0061

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

806f0807-2584xxxx [ProcessorElementName] has been Disabled. (All CPUs)

说明： 此消息针对实施已检测到已禁用处理器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0061

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 CPU 之一：

806f0813-2581xxxx A Uncorrectable Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (DIMMs)

说明： 此消息针对实施已检测到总线不可纠正错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0240

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查看系统事件日志。
2. （仅限经过培训的技术人员）从主板卸下发生故障的微处理器（请参阅“卸下微处理器和散热器”）。
3. 检查服务器固件更新。要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 确保两个微处理器是匹配的。
5. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

806f0813-2582xxxx A Uncorrectable Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

说明： 此消息针对实施已检测到总线不可纠正错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0240

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 是

用户响应：

1. 查看系统事件日志。

2. (仅限经过培训的技术人员)从主板卸下发生故障的微处理器(请参阅“卸下微处理器和散热器”)。
3. 检查服务器固件更新。要点:某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分,请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 确保两个微处理器是匹配的。
5. (仅限经过培训的技术人员)更换主板。

**806f0813-2584xxxx A Uncorrectable Bus Error
has occurred on system
[ComputerSystemElementName].
(CPUs)**

说明: 此消息针对实施已检测到总线不可纠正错误的用例。

内部事件: 否

严重性: 错误

警报类别: 临界 - 其他

可服务: 是

CIM 信息: 前缀: PLAT 和标识: 0240

SNMP 陷阱标识: 50

自动通知支持: 是

用户响应:

1. 查看系统事件日志。
2. (仅限经过培训的技术人员)从主板卸下发生故障的微处理器(请参阅“卸下微处理器和散热器”)。
3. 检查服务器固件更新。要点:某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分,请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
4. 确保两个微处理器是匹配的。
5. (仅限经过培训的技术人员)更换主板。

**806f0823-2101xxxx Watchdog Timer interrupt
occurred for [WatchdogElementName].
(IPMI Watchdog)**

说明: 此消息针对实施已检测到发生看守程序计时器中断的用例。

内部事件: 否

严重性: 参考

警报类别: 系统 - 其他

可服务: 否

CIM 信息: 前缀: PLAT 和标识: 0376

SNMP 陷阱标识:

自动通知支持: 否

用户响应: 无需任何操作;仅供参考。

806f090c-2001xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 1)**

说明: 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件: 否

严重性: 警告

警报类别: 系统 - 其他

可服务: 是

CIM 信息: 前缀: PLAT 和标识: 0142

SNMP 陷阱标识: 22

自动通知支持: 否

用户响应:

1. 重新安装 DIMM,然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。(n = DIMM 编号)

806f090c-2002xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 2)**

说明: 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件: 否

严重性: 警告

警报类别: 系统 - 其他

可服务: 是

CIM 信息: 前缀: PLAT 和标识: 0142

SNMP 陷阱标识: 22

自动通知支持: 否

用户响应:

1. 重新安装 DIMM,然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。(n = DIMM 编号)

806f090c-2003xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 3)**

说明: 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-2004xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 4)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-2005xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 5)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。

2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-2006xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 6)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-2007xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 7)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-2008xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 8)**

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-2009xxxx

[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 9)

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-200axxxx

[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 10)

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-200bxxxx

[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 11)

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-200cxxxx

[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 12)

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-200dxxxx

[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]
Throttled. (DIMM 13)

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-200exxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 14)

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-200fxxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 15)

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f090c-2010xxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 16)

说明： 此消息针对实施已检测到内存已调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0142

SNMP 陷阱标识： 22

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。
2. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a07-0301xxxx [ProcessorElementName] is operating in a Degraded State. (CPU 1)

说明： 此消息针对实施已检测到处理器正在已降级状态下运行的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0038

SNMP 陷阱标识： 42

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。必须按规范进行操作。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

806f0a07-0302xxxx [ProcessorElementName] is operating in a Degraded State. (CPU 2)

说明： 此消息针对实施已检测到处理器正在已降级状态下运行的用例。

内部事件： 否

严重性： 警告

警报类别： 警告 - CPU

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0038

SNMP 陷阱标识： 42

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物（服务器前部和后部），空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 检查环境温度。必须按规范进行操作。
3. 确保已正确安装微处理器 n 的散热器。
4. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n。（n = 微处理器编号）

806f0a0c-2001xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-2002xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-2003xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
 2. 确保环境温度符合规范。
 3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
 4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）
-

806f0a0c-2004xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-2005xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。

4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-2006xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-2007xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。

- 3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
- 4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-2008xxxx An Over-Temperature
Condition has been detected on the
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 8)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

- 1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
- 2. 确保环境温度符合规范。
- 3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
- 4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-2009xxxx An Over-Temperature
Condition has been detected on the
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 9)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

- 1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。

- 2. 确保环境温度符合规范。
- 3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
- 4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-200axxxx An Over-Temperature
Condition has been detected on the
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 10)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

- 1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
- 2. 确保环境温度符合规范。
- 3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
- 4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-200bxxxx An Over-Temperature
Condition has been detected on the
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 11)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-200cxxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

说明：此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0146

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-200dxxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

说明：此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0146

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-200exxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

说明：此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0146

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持：否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。（n = DIMM 编号）

806f0a0c-200fxxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

说明：此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件：否

严重性：错误

警报类别：临界 - 温度

可服务：是

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0146

SNMP 陷阱标识：0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。 (n = DIMM 编号)

806f0a0c-2010xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

说明： 此消息针对实施已检测到“已检测到内存温度过高情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0146

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应：

1. 确保风扇正在运行，气流方向无任何障碍物，空气挡板正确安装到位，并且服务器外盖已安装且完全合上。
2. 确保环境温度符合规范。
3. 如果风扇发生故障，请完成适用于风扇故障的操作。
4. 更换 DIMM n。 (n = DIMM 编号)

806f0a13-0301xxxx A Fatal Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (CPU 1 PECl)

说明： 此消息针对实施已检测到总线致命错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0244

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. (仅限经过培训的技术人员) 重新安装微处理器，然后重新启动服务器。
2. (仅限经过培训的技术人员) 更换微处理器 n。 (n = 微处理器编号)

806f0a13-0302xxxx A Fatal Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (CPU 2 PECl)

说明： 此消息针对实施已检测到总线致命错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 错误

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 是

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0244

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. (仅限经过培训的技术人员) 重新安装微处理器，然后重新启动服务器。
2. (仅限经过培训的技术人员) 更换微处理器 n。 (n = 微处理器编号)

81010002-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower non-critical) has deasserted. (CMOS Battery)

说明： 此消息是针对实施已检测到“取消断言了下限非临界传感器的值在降低”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 电压

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0477

SNMP 陷阱标识： 13

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010202-0701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
low (lower critical) has deasserted.
(CMOS Battery)

说明： 此消息针对实施已检测到已取消断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 电压

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0481

SNMP 陷阱标识： 1

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 SysBrd 12V :
 SysBrd 3.3V : SysBrd 5V :

81010204-1d01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
low (lower critical) has deasserted.
(Fan 1 Tach)

说明： 此消息针对实施已检测到已取消断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0481

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010204-1d02xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
low (lower critical) has deasserted.
(Fan 2 Tach)

说明： 此消息针对实施已检测到已取消断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0481

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010204-1d03xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
low (lower critical) has deasserted.
(Fan 3 Tach)

说明： 此消息针对实施已检测到已取消断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0481

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010204-1d04xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
low (lower critical) has deasserted.
(Fan 4 Tach)

说明： 此消息针对实施已检测到已取消断言下限临界传感器的值将不断减小的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0481

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010701-0b01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-critical) has
deasserted.

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 1 Temp、K10 1 Temp、K201 Temp、K20X 1 Temp、Mic 1 CPU Temp、Mic 2 CPU Temp、VGX K1 1 Temp 或 VGX K2 1 Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010701-0b02xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted.

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 2 Temp、K10 2 Temp、K20 2 Temp、K20X 2 Temp、Mic 1 MEM Temp、Mic 2 MEM Temp、VGX K1 2 Temp、VGX K2 2 Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010701-0b03xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted.

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 Mic 1 VR Temp 或 Mic 2 VR Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010701-1001xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted.

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 Paddle Card Temp 或 Riser 1A Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010701-1002xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (Riser 2A Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010701-1003xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (Riser 1B Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

81010701-1004xxxx • 81010901-0b01xxxx

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010701-1004xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-critical) has
deasserted. (Riser 2B Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010701-2701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-critical) has
deasserted. (Ambient Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010701-2c01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-critical) has
deasserted. (Mezz Card Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界

传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010701-2d01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-critical) has
deasserted. (PCH Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限非临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0491

SNMP 陷阱标识： 12

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010901-0b01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper critical) has deasserted.

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 1 Temp、K10 1 Temp、K201 Temp、K20X 1 Temp、Mic 1 CPU Temp、Mic 2 CPU Temp、VGX K1 1 Temp 或 VGX K2 1 Temp；无需任何操作；仅供参考。

81010901-0b02xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted.**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 2 Temp、K10 2 Temp、K20 2 Temp、K20X 2 Temp、Mic 1 MEM Temp、Mic 2 MEM Temp、VGX K1 2 Temp 或 VGX K2 2 Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010901-0b03xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted.**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 Mic 1 VR Temp 或 Mic 2 VR Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010901-1001xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted.**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 Paddle Card Temp 或 Riser 1A Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010901-1002xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (Riser 2A Temp)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010901-1003xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (Riser 1B Temp)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010901-1004xxxx Numeric sensor**[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (Riser 2B Temp)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010901-2701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (Ambient Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010901-2c01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (Mezz Card Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010901-2d01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (PCH Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010902-0701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted.

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限临界传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 电压

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0495

SNMP 陷阱标识： 1

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 SysBrd 12V、SysBrd 3.3V 或 SysBrd 5V；无需任何操作；仅供参考。

81010b01-0b01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted.

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 1 Temp、K10 1 Temp、K201 Temp、K20X 1 Temp、Mic 1 CPU Temp、Mic 2 CPU Temp、VGX K1 1 Temp 或 VGX K2 1 Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010b01-0b02xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted.

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为以下某个传感器，GPU 2 Temp、K10 2 Temp、K20 2 Temp、K20X 2 Temp、Mic 1 MEM Temp、Mic 2 MEM Temp、VGX K1 2 Temp 或 VGX K2 2 Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010b01-0b03xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted.

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 Mic 1 VR Temp 或 Mic 2 VR Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010b01-1001xxxx Numeric sensor

[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (Paddle Card Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 如果指定的传感器为 Paddle Card Temp 或 Riser 1A Temp：无需任何操作；仅供参考。

81010b01-1002xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (Riser 2A Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010b01-1003xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (Riser 1B Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

81010b01-1004xxxx • 81030012-2301xxxx

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010b01-1004xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-recoverable) has
deasserted. (Riser 2B Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010b01-2701xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-recoverable) has
deasserted. (Ambient Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010b01-2c01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-recoverable) has
deasserted. (Mezz Card Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81010b01-2d01xxxx Numeric sensor
[NumericSensorElementName] going
high (upper non-recoverable) has
deasserted. (PCH Temp)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言上限不可恢复传感器的值将不断增大的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0499

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81030006-2101xxxx Sensor
[SensorElementName] has asserted.
(Sig Verify Fail)

说明： 此消息是针对实施已检测到已断言传感器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0508

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81030012-2301xxxx Sensor
[SensorElementName] has asserted.
(OS RealTime Mod)

说明： 此消息是针对实施已检测到已断言传感器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0508

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

8103010e-2581xxxx Sensor
[SensorElementName] has deasserted.
(Memory Resized)

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言传感器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0509

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

8107010f-2201xxxx Sensor [SensorElementName]
has deasserted the transition from
normal to non-critical state. (GPT
Status)

说明： 此消息是针对实施已检测到传感器已取消断言从正常状态变为非临界状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0521

SNMP 陷阱标识： 60

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

8107010f-2582xxxx Sensor [SensorElementName]
has deasserted the transition from
normal to non-critical state. (I/O
Resources)

说明： 此消息是针对实施已检测到传感器已取消断言从正常状态变为非临界状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0521

SNMP 陷阱标识： 60

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81070201-0301xxxx Sensor
[SensorElementName] has
transitioned to a less severe state
from critical. (CPU 1 OverTemp)

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81070201-0302xxxx Sensor
[SensorElementName] has
transitioned to a less severe state
from critical. (CPU 2 OverTemp)

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81070202-0701xxxx Sensor

[SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (SysBrd Vol Fault)

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 电压

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 1

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81070204-0a01xxxx Sensor

[SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (PS 1 Fan Fault)

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81070204-0a02xxxx Sensor

[SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (PS 2 Fan Fault)

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 风扇故障

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81070208-0a01xxxx Sensor

[SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (PS 1 Therm Fault)

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81070208-0a02xxxx Sensor

[SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (PS 2 Therm Fault)

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

8107020f-2201xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (TXT ACM Module)

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**8107020f-2582xxxx Sensor [SensorElementName]
has transitioned to a less severe
state from critical. (I/O Resources)**

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**81070214-2201xxxx Sensor
[SensorElementName] has
transitioned to a less severe state
from critical. (TPM Lock)**

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**81070219-0701xxxx Sensor
[SensorElementName] has
transitioned to a less severe state
from critical. (SysBrd Fault)**

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**8107021b-0301xxxx Sensor
[SensorElementName] has
transitioned to a less severe state
from critical. (CPU 1 QPILinkErr)**

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**8107021b-0302xxxx Sensor
[SensorElementName] has
transitioned to a less severe state
from critical. (CPU 2 QPILinkErr)**

说明： 此消息针对实施检测到传感器从严重状况变为较不严重状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0523

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

81070301-0301xxxx Sensor

[SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable from a less severe state. (CPU 1 OverTemp)

说明：此消息是针对实施已检测到传感器已取消断言从不太严重状态变为不可恢复状态的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - 温度

可服务：否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0525

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

81070301-0302xxxx Sensor

[SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable from a less severe state. (CPU 2 OverTemp)

说明：此消息是针对实施已检测到传感器已取消断言从不太严重状态变为不可恢复状态的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - 温度

可服务：否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0525

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

81070608-0a01xxxx Sensor

[SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable. (PS1 12V OC Fault)

说明：此消息针对实施已检测到“传感器向不可恢复状态的转换已取消断言”的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - 电源

可服务：否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0531

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。 PS1 12V OV 故障：PS1 12V UV 故障：PS1 12Vaux 故障：

81070608-0a02xxxx Sensor

[SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable. (PS2 12V OC Fault)

说明：此消息针对实施已检测到“传感器向不可恢复状态的转换已取消断言”的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - 电源

可服务：否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0531

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。 PS2 12V OV 故障：PS2 12V UV 故障：PS2 12Vaux 故障：

810b010a-1e81xxxx Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Cooling Zone)

说明：此消息是针对已取消断言冗余丢失的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - 风扇故障

可服务：否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0803

SNMP 陷阱标识： 11

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

810b010c-2581xxxx Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Backup Memory)

说明：此消息是针对已取消断言冗余丢失的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别： 临界 - 内存
可服务： 否
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0803
SNMP 陷阱标识： 41
自动通知支持： 否
用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**810b030c-2581xxxx Non-redundant:Sufficient
Resources from Redundancy
Degraded or Fully Redundant for
[RedundancySetElementName] has
deasserted. (Backup Memory)**

说明： 此消息是针对冗余集已从 Non-redundant:Sufficient
Resources 转换为其他状况的用例。

内部事件： 否
严重性： 参考
警报类别： 警告 - 内存
可服务： 否
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0807
SNMP 陷阱标识： 43
自动通知支持： 否
用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**810b050a-1e81xxxx Non-redundant:Insufficient
Resources for
[RedundancySetElementName] has
deasserted. (Cooling Zone)**

说明： 此消息是针对冗余设置从非冗余：资源不足转变而
来的用例。

内部事件： 否
严重性： 参考
警报类别： 临界 - 风扇故障
可服务： 否
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0811
SNMP 陷阱标识： 11
自动通知支持： 否
用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**810b050c-2581xxxx Non-redundant:Insufficient
Resources for
[RedundancySetElementName] has
deasserted. (Backup Memory)**

说明： 此消息是针对冗余设置从非冗余：资源不足转变而
来的用例。

内部事件： 否
严重性： 参考
警报类别： 临界 - 内存
可服务： 否
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0811
SNMP 陷阱标识： 41
自动通知支持： 否
用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f0007-0301xxxx [ProcessorElementName] has
Recovered from IERR. (CPU 1)**

说明： 此消息是针对实施已检测到处理器从 IERR 情况
中恢复的用例。

内部事件： 否
严重性： 参考
警报类别： 临界 - CPU
可服务： 否
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0043
SNMP 陷阱标识： 40
自动通知支持： 否
用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f0007-0302xxxx [ProcessorElementName] has
Recovered from IERR. (CPU 2)**

说明： 此消息是针对实施已检测到处理器从 IERR 情况
中恢复的用例。

内部事件： 否
严重性： 参考
警报类别： 临界 - CPU
可服务： 否
CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0043
SNMP 陷阱标识： 40
自动通知支持： 否
用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f0008-0a01xxxx [PowerSupplyElementName]
has been removed from container
[PhysicalPackageElementName].
(Power Supply 1)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已卸下电源的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0085

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f0008-0a02xxxx [PowerSupplyElementName]
has been removed from container
[PhysicalPackageElementName].
(Power Supply 2)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已卸下电源的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0085

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f0009-1301xxxx [PowerSupplyElementName]
has been turned on. (Host Power)**

说明： 此消息是针对实施已检测到“电源设备已启用”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 供电

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0107

SNMP 陷阱标识： 24

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f000f-2201ffff The System
[ComputerSystemElementName] has
detected a POST Error deassertion.
(ABR Status)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言 POST 错误的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0185

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 固件错误： 系统
引导状态：

**816f0013-1701xxxx System
[ComputerSystemElementName] has
recovered from a diagnostic interrupt.
(NMI State)**

说明： 此消息是针对实施已检测到“从前面板 NMI/诊断中断中恢复”的用例

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0223

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f0021-2201xxxx 在系统
[ComputerSystemElementName] 上的
插槽 [PhysicalConnectorElementName]
上除去的故障情况。 (No Op ROM
Space)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去插槽中故障情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0331

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0021-2582xxxx 在系统

[ComputerSystemElementName] 上的
插槽 [PhysicalConnectorElementName]
上除去的故障情况。(All PCI Error)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去插槽中故障情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0331

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 其中一个 PCI 错误：

816f0021-3001xxxx 在系统

[ComputerSystemElementName] 上的
插槽 [PhysicalConnectorElementName]
上除去的故障情况。(Mezz Error)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去插槽中故障情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0331

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 PCI 1：

816f0021-3002xxxx 在系统

[ComputerSystemElementName] 上的
插槽 [PhysicalConnectorElementName]
上除去的故障情况。(PCI 2)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去插槽中故障情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0331

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0021-3003xxxx 在系统

[ComputerSystemElementName] 上的
插槽 [PhysicalConnectorElementName]
上除去的故障情况。(PCI 3)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去插槽中故障情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0331

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0021-3004xxxx 在系统

[ComputerSystemElementName] 上的
插槽 [PhysicalConnectorElementName]
上除去的故障情况。(PCI 4)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去插槽中故障情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0331

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0021-3005xxxx 在系统

[ComputerSystemElementName] 上的
插槽 **[PhysicalConnectorElementName]**
上除去的故障情况。(PCI 5)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去插槽中故障情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0331

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0021-3006xxxx 在系统

[ComputerSystemElementName] 上的
插槽 **[PhysicalConnectorElementName]**
上除去的故障情况。(PCI 6)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去插槽中故障情况的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0331

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0025-2c01xxxx 检测到

[ManagedElementName] 不存在。(Mezz
Card)

说明： 此消息针对实施检测到不存在受管元素的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0392

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0028-2101xxxx **Sensor [SensorElementName]**
has returned to normal on
management system
[ComputerSystemElementName]. (TPM
Cmd Failures)

说明： 此消息是针对实施已检测到“从已降级/不可用/故障状态返回的传感器”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0399

SNMP 陷阱标识： 60

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0107-0301xxxx **An Over-Temperature**
Condition has been removed on
[ProcessorElementName]. (CPU 1)

说明： 此消息是针对实施已检测到“针对处理器已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0037

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0107-0302xxxx **An Over-Temperature**
Condition has been removed on
[ProcessorElementName]. (CPU 2)

说明： 此消息是针对实施已检测到“针对处理器已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0037

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f0108-0a01xxxx [PowerSupplyElementName]
has returned to OK status. (Power
Supply 1)**

说明： 此消息是针对实施已检测到电源返回到正常操作状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0087

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f0108-0a02xxxx [PowerSupplyElementName]
has returned to OK status. (Power
Supply 2)**

说明： 此消息是针对实施已检测到电源返回到正常操作状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 电源

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0087

SNMP 陷阱标识： 4

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-2001xxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 1)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-2002xxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 2)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-2003xxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 3)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-2004xxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 4)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-2005xxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 5)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-2006xxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 6)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-2007xxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 7)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-2008xxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 8)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-2009xxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 9)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-200axxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 10)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-200bxxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 11)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-200cxxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 12)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f010c-200dxxxx Uncorrectable error recovery
detected for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 13)**

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f010c-200exxxx Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f010c-200fxxxx Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f010c-2010xxxx Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f010c-2581xxxx Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName].(All DIMMS)

说明： 此消息是针对实施已检测到发生内存不可纠正的错误恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0139

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 其中一个 DIMM：

816f010f-2201xxxx The System [ComputerSystemElementName] has recovered from a firmware hang. (Firmware Error)

说明： 此消息是针对实施已从系统固件挂起恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0187

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0113-0301xxxx System [ComputerSystemElementName] has recovered from a bus timeout. (CPU 1 Peci)

说明： 此消息针对实施已检测到系统已从总线超时中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0225

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n（请参阅“卸下微处理器和散热器”以及“更换微处理器和散热器”）。
2. 如果问题持续存在且无其他 CPU 表明发生相同错误，请更换主板。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板（请参阅“卸下主板”和“更换主板”）。（n = 微处理器编号）

816f0113-0302xxxx System
[ComputerSystemElementName] has recovered from a bus timeout. (CPU 2 PECI)

说明： 此消息针对实施已检测到系统已从总线超时中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0225

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n（请参阅“卸下微处理器和散热器”以及“更换微处理器和散热器”）。
2. 如果问题持续存在且无其他 CPU 表明发生相同错误，请更换主板。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板（请参阅“卸下主板”和“更换主板”）。（n = 微处理器编号）

816f0125-0b01xxxx 检测到

[ManagedElementName] 存在。 (PCI Riser 1)

说明： 此消息针对实施已检测到“存在受管元素”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0390

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0125-0b02xxxx 检测到

[ManagedElementName] 存在。 (PCI Riser 2)

说明： 此消息针对实施已检测到“存在受管元素”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0390

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0207-0301xxxx [ProcessorElementName] has Recovered from FRB1/BIST condition. (CPU 1)

说明： 此消息是针对实施已检测到处理器已从 FRB1/BIST 情况中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0045

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0207-0302xxxx [ProcessorElementName] has Recovered from FRB1/BIST condition. (CPU 2)

说明： 此消息是针对实施已检测到处理器已从 FRB1/BIST 情况中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0045

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0207-2584xxxx [ProcessorElementName] has Recovered from FRB1/BIST condition. (All CPUs)

说明： 此消息是针对实施已检测到处理器已从 FRB1/BIST 情况中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0045

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 CPU 之一：

816f0308-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has returned to a Normal Input State. (Power Supply 1)

说明： 此消息是针对实施已检测到具有输入的电源已恢复到正常状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0099

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0308-0a02xxxx [PowerSupplyElementName] has returned to a Normal Input State. (Power Supply 2)

说明： 此消息是针对实施已检测到具有输入的电源已恢复到正常状态的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0099

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f030c-2001xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 1)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f030c-2002xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 2)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-2003xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 3)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-2004xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 4)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-2005xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 5)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-2006xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 6)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-2007xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 7)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-2008xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 8)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-2009xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 9)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-200axxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 10)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-200bxxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 11)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-200cxxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 12)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-200dxxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 13)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-200exxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 14)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-200fxxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 15)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-2010xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (DIMM 16)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f030c-2581xxxx Scrub Failure for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
recovered. (All DIMMS)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存清理故障恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0137

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f0313-1701xxxx 系统
[ComputerSystemElementName] 已从
NMI 恢复. (NMI State)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已从软件 NMI 中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0230

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f040c-2001xxxx
[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 1)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2002xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 2)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2003xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 3)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2004xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 4)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2005xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 5)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2006xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 6)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2007xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 7)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2008xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 8)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2009xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 9)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-200axxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 10)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-200bxxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 11)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-200cxxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 12)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-200dxxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 13)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-200exxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 14)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-200fxxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 15)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2010xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(DIMM 16)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f040c-2581xxxx

**[PhysicalMemoryElementName]
Enabled on Subsystem
[MemoryElementName].(All DIMMS)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用内存的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0130

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 其中一个 DIMM：

**816f0413-2582xxxx A PCI PERR recovery has
occurred on system
[ComputerSystemElementName].
(PCIs)**

说明： 此消息是针对实施已检测到 PCI PERR 已恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0233

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0507-0301xxxx [ProcessorElementName] has Recovered from a Configuration Mismatch. (CPU 1)

说明： 此消息是针对实施已从处理器配置不匹配中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0063

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0507-0302xxxx [ProcessorElementName] has Recovered from a Configuration Mismatch. (CPU 2)

说明： 此消息是针对实施已从处理器配置不匹配中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0063

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0507-2584xxxx [ProcessorElementName] has Recovered from a Configuration Mismatch. (All CPUs)

说明： 此消息是针对实施已从处理器配置不匹配中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - CPU

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0063

SNMP 陷阱标识： 40

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 CPU 之一：

816f050c-2001xxxx Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0145

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2002xxxx Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0145

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2003xxxx Memory Logging Limit

Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 3)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0145

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2004xxxx Memory Logging Limit

Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 4)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0145

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2005xxxx Memory Logging Limit

Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 5)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0145

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2006xxxx Memory Logging Limit

Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 6)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0145

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2007xxxx Memory Logging Limit

Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 7)

说明： 此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0145

SNMP 陷阱标识： 43

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2008xxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 8)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2009xxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 9)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

816f050c-200axxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 10)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

816f050c-200bxxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 11)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

816f050c-200cxxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 12)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

816f050c-200dxxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 13)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

816f050c-200exxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 14)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

816f050c-200fxxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 15)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2010xxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].
(DIMM 16)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

816f050c-2581xxxx Memory Logging Limit

**Removed for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName].(All
DIMMS)**

说明：此消息是针对实施已检测到已除去内存日志记录限制的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：警告 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0145

SNMP 陷阱标识：43

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。 其中一个 DIMM：

**816f0607-0301xxxx An SM BIOS Uncorrectable
CPU complex error for
[ProcessorElementName] has
deasserted. (CPU 1)**

说明：此消息是针对已取消断言 SM BIOS 不可纠正的 CPU 复杂错误的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - CPU

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0817

SNMP 陷阱标识：40

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

**816f0607-0302xxxx An SM BIOS Uncorrectable
CPU complex error for
[ProcessorElementName] has
deasserted. (CPU 2)**

说明：此消息是针对已取消断言 SM BIOS 不可纠正的 CPU 复杂错误的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - CPU

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0817

SNMP 陷阱标识：40

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

**816f0607-2584xxxx An SM BIOS Uncorrectable
CPU complex error for
[ProcessorElementName] has
deasserted. (All CPUs)**

说明：此消息是针对已取消断言 SM BIOS 不可纠正的 CPU 复杂错误的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - CPU

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0817

SNMP 陷阱标识：40

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。CPU 之一：

**816f0608-1301xxxx [PowerSupplyElementName]
Configuration is OK. (PS
Configuration)**

说明：此消息是针对实施已检测到“电源配置正确”的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - 电源

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0105

SNMP 陷阱标识：4

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2001xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 1)**

说明：此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - 内存

可服务：否

CIM 信息：前缀：PLAT 和标识：0127

SNMP 陷阱标识：41

自动通知支持：否

用户响应：无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2002xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 2)**

说明：此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件：否

严重性：参考

警报类别：临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2003xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 3)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存
DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2004xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 4)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存
DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2005xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 5)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存
DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2006xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 6)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存
DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2007xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 7)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存
DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2008xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 8)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2009xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 9)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-200axxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 10)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-200bxxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 11)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-200cxxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 12)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-200dxxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 13)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-200exxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 14)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-200fxxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 15)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2010xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(DIMM 16)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

**816f070c-2581xxxx Configuration error for
[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName]has
deasserted.(All DIMMS)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已取消断言内存 DIMM 配置的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 内存

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0127

SNMP 陷阱标识： 41

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 其中一个 DIMM：

**816f0807-0301xxxx [ProcessorElementName] has
been Enabled. (CPU 1)**

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用处理器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0060

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0807-0302xxxx [ProcessorElementName] has been Enabled. (CPU 2)

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用处理器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0060

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0807-2584xxxx [ProcessorElementName] has been Enabled. (All CPUs)

说明： 此消息是针对实施已检测到已启用处理器的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0060

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。 CPU 之一：

816f0813-2581xxxx System [ComputerSystemElementName]has recovered from an Uncorrectable Bus Error. (DIMMs)

说明： 此消息是针对实施已检测到系统已从不可纠正的总线错误中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0241

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0813-2582xxxx System [ComputerSystemElementName]has recovered from an Uncorrectable Bus Error. (PCIs)

说明： 此消息是针对实施已检测到系统已从不可纠正的总线错误中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0241

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0813-2584xxxx System [ComputerSystemElementName]has recovered from an Uncorrectable Bus Error. (CPUs)

说明： 此消息是针对实施已检测到系统已从不可纠正的总线错误中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识：0241

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2001xxxx [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 1)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2002xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName] is
no longer Throttled. (DIMM 2)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2003xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName] is
no longer Throttled. (DIMM 3)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2004xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName] is
no longer Throttled. (DIMM 4)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2005xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName] is
no longer Throttled. (DIMM 5)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2006xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName] is
no longer Throttled. (DIMM 6)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2007xxxx

**[PhysicalMemoryElementName] on
Subsystem [MemoryElementName] is
no longer Throttled. (DIMM 7)**

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2008xxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 8)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2009xxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 9)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-200axxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 10)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-200bxxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 11)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-200cxxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 12)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-200dxxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 13)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-200exxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 14)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-200fxxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 15)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f090c-2010xxxx

[PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 16)

说明： 此消息是针对实施已检测到内存已不再调速的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 系统 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0143

SNMP 陷阱标识：

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a07-0301xxxx The Processor

[ProcessorElementName] is no longer operating in a Degraded State.(CPU 1)

说明： 此消息针对实施已检测到处理器已不再在已降级状态下运行的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - CPU

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0039

SNMP 陷阱标识： 42

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a07-0302xxxx The Processor

[ProcessorElementName] is no longer operating in a Degraded State.(CPU 2)

说明： 此消息针对实施已检测到处理器已不再在已降级状态下运行的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 警告 - CPU

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0039

SNMP 陷阱标识： 42

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2001xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2002xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2003xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2004xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2005xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2006xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2007xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2008xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2009xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-200axxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-200bxxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-200cxxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-200dxxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-200exxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-200fxxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a0c-2010xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

说明： 此消息针对实施已检测到“针对内存已除去温度过高的情况”的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 温度

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0147

SNMP 陷阱标识： 0

自动通知支持： 否

用户响应： 无需任何操作；仅供参考。

816f0a13-0301xxxx System [ComputerSystemElementName] has recovered from a Fatal Bus Error. (CPU 1 PECI)

说明： 此消息针对实施已检测到系统已从致命的总线错误中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0245

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n（请参阅“卸下微处理器和散热器”以及“更换微处理器和散热器”）。
2. 如果问题持续存在且无其他 CPU 表明发生相同错误，请更换主板。

3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板（请参阅“卸下主板”和“更换主板”）。（n = 微处理器编号）

816f0a13-0302xxxx System [ComputerSystemElementName] has recovered from a Fatal Bus Error. (CPU 2 PECI)

说明： 此消息针对实施已检测到系统已从致命的总线错误中恢复的用例。

内部事件： 否

严重性： 参考

警报类别： 临界 - 其他

可服务： 否

CIM 信息： 前缀：PLAT 和标识： 0245

SNMP 陷阱标识： 50

自动通知支持： 否

用户响应：

1. （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器 n（请参阅“卸下微处理器和散热器”以及“更换微处理器和散热器”）。
2. 如果问题持续存在且无其他 CPU 表明发生相同错误，请更换主板。
3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板（请参阅“卸下主板”和“更换主板”）。（n = 微处理器编号）

检验过程

检验过程是您在诊断服务器中的问题时应遵循的一系列任务。

关于检验过程

在执行检验过程对硬件问题作出诊断之前，请查看以下信息：

- 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』。
- 诊断程序提供了测试服务器主要组件的基本方法，这些主要组件有主板、以太网控制器、键盘、鼠标（定位设备）、串口和硬盘驱动器等。您还可以使用诊断程序来测试某些外部设备。如果您不确定问题是由硬件引起还是由软件引起，可以使用诊断程序来确认硬件是否工作正常。
- 当您运行诊断程序时，一个问题可能导致多条错误消息。发生这种情况时，请纠正导致第一条错误消息的原因。其他错误消息通常不会在下次运行诊断程序时出现。

异常：如果有多个错误代码或光通路诊断指示灯指示微处理器错误，那么该错误可能发生在微处理器上，也可能发生在微处理器插座上。请参阅第 174 页的『微处理器问题』，获取有关诊断微处理器问题的信息。

- 运行诊断程序前，您必须确定发生故障的服务器是否属于共享硬盘驱动器集群（共享外部存储设备的两台或多台服务器）的一部分。如果它是集群的一部分，那么除用于测试存储单元（也就是存储单元中的一个硬盘驱动器）或连接到该存储单元的存储器适配器的诊断程序之外，您可以运行所有诊断程序。如果满足以下任何一种条件，就表示发生故障的服务器是集群的一部分：
 - 您已确定发生故障的服务器是集群（共享外部存储设备的两个或更多服务器）的一部分。
 - 一个或多个外部存储单元连接到发生故障的服务器，并且至少有一个已连接的存储单元同时还连接到其他服务器或无法识别的设备。
 - 一个或多个服务器位于发生故障的服务器附近。

要点：如果服务器是共享硬盘驱动器集群的一部分，请逐个运行测试。请勿运行任何测试套件（如“快速”或“常规”测试），因为该操作可能启用硬盘驱动器诊断测试。

- 如果服务器暂停并显示 POST 错误代码，请参阅第 18 页的『事件日志』。如果服务器暂停但未显示错误消息，请参阅第 169 页的『故障诊断表』和第 253 页的『解决未确定的问题』。
- 有关电源问题的信息，请参阅第 251 页的『解决电源问题』。
- 有关间歇性问题，请查看错误日志；参阅第 18 页的『事件日志』和第 188 页的『诊断程序和消息』。

执行检验过程

要执行检验过程，请完成以下步骤：

1. 服务器是集群的一部分吗？
 - 否：转至步骤 2。
 - 是：关闭与集群相关的所有发生故障的服务器。转至步骤 2。
2. 完成以下步骤：
 - a. 检查电源指示灯（请参阅第 186 页的『电源指示灯』）。

- b. 关闭服务器和所有外部设备。
- c. 检查所有内部和外部设备是否符合 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/> 上的兼容性要求。
- d. 检查所有电缆和电源线。
- e. 将所有显示控制都设置到中间位置。
- f. 开启所有外部设备。
- g. 开启服务器。如果服务器不启动，请参阅第 169 页的『故障诊断表』。
- h. 检查操作员信息面板上的系统错误指示灯。如果该指示灯点亮或闪烁，请检查光通路诊断指示灯（请参阅第 186 页的『光通路诊断』）。
- i. 检查是否产生以下结果：
 - POST 成功完成（请参阅第 20 页的『POST』，以获取更多信息）
 - 启动成功完成

故障诊断表

使用故障诊断表为具有明确症状的问题找到相应的解决方案。

如果在这些表中找不到实际遇到的问题，请参阅第 188 页的『运行诊断程序』，获取有关测试服务器的信息。

如果您刚添加了新软件或新的可选设备且服务器无法运行，请在使用故障诊断表之前先完成以下步骤：

- 1. 检查操作员信息面板上的系统错误指示灯；如果该指示灯点亮，请检查光通路诊断指示灯（请参阅第 186 页的『光通路诊断』）。
- 2. 除去刚添加的软件或卸下刚添加的设备。
- 3. 运行诊断测试以确定服务器是否运行正常。
- 4. 重新安装新软件或新设备。

一般问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前有“（仅限经过培训的技术服务人员）”字样，那么该步骤必须由经过培训的技术服务人员执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，查找技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交请求以获取信息。	
故障现象	操作
外盖锁受损、指示灯不起作用或遇到了类似问题。	如果部件是 CRU，请更换它。如果部件是微处理器和主板，那么部件必须由经过培训的技术人员来更换。
屏幕开启时服务器挂起。无法通过按 F1 来启动 Setup Utility。	1. 有关更多信息，请参阅第 251 页的『Nx 引导失败』。 2. 有关更多信息，请参阅第 249 页的『恢复服务器固件』。

硬盘驱动器问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
硬盘驱动器已发生故障，并且关联的黄色硬盘驱动器状态指示灯点亮。	更换发生故障的硬盘驱动器（请参阅第 286 页的『卸下易插拔硬盘驱动器』和第 286 页的『安装易插拔硬盘驱动器』）。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
无法识别新安装的硬盘驱动器。	1. 确保已安装的硬盘驱动器或者 RAID 适配器受支持。有关受支持的可选设备的列表，请访问 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。 2. 观察关联的黄色硬盘驱动器状态指示灯。如果该指示灯点亮，表示某个驱动器发生故障。 3. 如果该指示灯点亮，请从托架上卸下驱动器，等待 45 秒，然后重新插入驱动器，确保驱动器组合件与硬盘驱动器底板相连。 4. 观察关联的绿色硬盘驱动器活动指示灯和黄色状态指示灯： • 如果绿色活动指示灯在闪烁而黄色状态指示灯未点亮，那么表示驱动器已被控制器识别并且在正确工作。请运行 DSA 诊断程序以确定是否检测到驱动器。 • 如果绿色活动指示灯在闪烁而黄色状态指示灯在缓慢闪烁，那么表示驱动器已被控制器识别并且在重新构建。 • 如果这两个指示灯既没有点亮也不闪烁，请检查硬盘驱动器背板（转至步骤 5）。 • 如果绿色活动指示灯在闪烁而黄色状态指示灯点亮，请更换驱动器。如果这些指示灯的活动保持不变，请转至步骤 5。如果这些指示灯的活动发生变化，请返回步骤 2。 5. 确保硬盘驱动器底板已正确安装到位。如果硬盘驱动器底板已正确安装到位，表示驱动器组合件已正确连接到底板，且底板不会拱起或移动。 6. 重新安装背板电源线并重复步骤 2 至 4。 7. 重新安装背板信号电缆并重复步骤 2 至 4。 8. 怀疑底板信号电缆或底板有问题： • 如果服务器有 8 个热插拔托架： a. 更换受影响的底板信号电缆。 b. 更换受影响的底板。 9. 请参阅第 254 页的『问题确定提示』。
多个硬盘驱动器发生故障。	确保硬盘驱动器、SAS/SATA 适配器和服务器设备驱动程序及固件都为最新级别。 要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。
多个硬盘驱动器脱机。	1. 查看存储子系统日志中关于存储子系统问题（如底板或电缆问题）的指示。 2. 请参阅第 254 页的『问题确定提示』。
替换的硬盘驱动器未重新构建。	1. 确保适配器识别出了硬盘驱动器（绿色硬盘驱动器活动指示灯闪烁）。 2. 查看 SAS/SATA 适配器文档以确定正确的配置参数和设置。
绿色硬盘驱动器活动指示灯并不能准确表示关联驱动器的实际状态。	如果正在使用驱动器时绿色硬盘驱动器活动指示灯未闪烁，请运行 DSA Preboot 诊断程序以收集错误日志（请参阅第 188 页的『运行诊断程序』）。 • 如果存在硬盘驱动器错误日志，请更换受影响的硬盘驱动器。 • 如果不存在磁盘驱动器错误日志，请更换受影响的底板。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
黄色硬盘驱动器状态指示灯未准确表示关联驱动器的实际状态。	- 如果黄色硬盘驱动器指示灯与 RAID 适配器软件未指示相同的驱动器状态，请完成以下步骤： - 关闭服务器。 - 重新安装 SAS/SATA 适配器。 - 重新安装底板信号电缆和底板电源线。 - 重新安装硬盘驱动器。 - 开启服务器并观察硬盘驱动器指示灯的活动。 - 请参阅第 254 页的『问题确定提示』。

间歇性问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
偶尔出现并且很难诊断的问题。	- 请确保： - 所有电缆和电线都已牢固地连接到服务器后部和所连接的设备上。 - 当服务器开启时，空气从风扇格栅流出。如果没有气流，那么表示风扇未在工作。这会导致服务器过热而关机。 - 查看系统错误日志或 IMM2 系统事件日志（请参阅第 18 页的『事件日志』）。
服务器有时会重新启动。	- 如果在 POST 过程中重启，且 POST Watchdog Timer 已启用（在 Setup Utility 中单击 System Settings --> Integrated Management Module --> POST Watchdog Timer 查看 POST 看守程序设置），请确保在看守程序超时值（POST Watchdog Timer）中分配了足够的时间。如果服务器仍在 POST 过程中重启，请参阅第 20 页的『POST』和第 188 页的『诊断程序和消息』。 - 如果服务器在操作系统启动后重启，请禁用所有服务器自动重启（ASR）实用程序（如 IBM Automatic Server Restart IPMI Application for Windows），或禁用已安装的所有 ASR 设备。 注：ASR 实用程序作为操作系统实用程序运行，与 IPMI 设备驱动程序相关。如果服务器继续在操作系统启动后重启，那么可能是操作系统有问题；请参阅第 185 页的『软件问题』。 - 如果这两种情况都不适用，请查看系统错误日志或 IMM2 系统事件日志（请参阅第 18 页的『事件日志』）。

键盘、鼠标或定位设备问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。
- 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。
- 请转至位于 <http://www.ibm.com/supportportal/> 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。

故障现象	操作
无法使用键盘的所有键或某些键。	1. 请确保： • 键盘电缆已牢固连接。 • 服务器和显示器都已开启。 2. 如果正在使用 USB 键盘，请运行 Setup Utility 并启用无键盘操作。 3. 如果正在使用连接到 USB 集线器的 USB 键盘，请将键盘从集线器断开连接，并将其直接连接到服务器。 4. 按所示顺序逐个更换以下组件（每更换一个组件都要重新启动服务器）： a. 键盘 b. （仅限经过培训的技术服务人员）主板
无法使用鼠标或定位设备。	1. 请确保： • 鼠标或定位设备的电缆已牢固地连接到服务器。 • 如果正在使用定位设备，那么请勿反接键盘和鼠标或定位设备的电缆。 • 鼠标或定位设备的设备驱动程序已正确安装。 • 服务器和显示器都已开启。 • 在 Setup Utility 中启用了鼠标选项。 2. 如果正在使用连接到 USB 集线器的 USB 鼠标或定位设备，请将鼠标或定位设备从集线器断开连接，并将其直接连接到服务器。 3. 按所示顺序逐个更换以下组件（每更换一个组件都要重新启动服务器）： a. 鼠标或定位设备 b. （仅限经过培训的技术服务人员）主板

内存问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 有关内存故障诊断的其他信息，请参阅位于以下地址的“Troubleshooting Memory - IBM BladeCenter and System x”文档：http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000020&Indocid=MIGR-5081319。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
显示的系统内存数量小于安装的物理内存数量。	注：每次安装或卸下 DIMM 时，必须将服务器与电源断开连接；然后，等待 10 秒后再重新启动服务器。 - 请确保： - 操作员信息面板上无任何错误指示灯点亮。 - 主板上无任何 DIMM 错误指示灯点亮。 - 该差异不是由内存镜像引起。 - 内存模块已正确安装到位。 - 已安装正确类型的内存。 - 更改内存时更新了 Setup Utility 中的内存配置。 - 所有内存区都已启用。服务器可能在检测到问题时自动禁用了某个内存区，或者某个内存区可能已手动禁用。 - 当服务器处于最低内存配置时，没有内存不匹配现象。 - 重新安装 DIMM，然后重新启动服务器。 - 检查 POST 错误日志： - 如果系统管理中断（SMI）禁用了某根 DIMM，请更换该 DIMM。 - 如果用户或 POST 期间禁用了某根 DIMM，请重新安装 DIMM；然后运行 Setup Utility 并启用该 DIMM。 - 检查在 Setup Utility 中初始化的所有 DIMM；然后运行内存诊断（请参阅第 188 页的『运行诊断程序』）。 - 在通道（同一微处理器）间交换 DIMM 的位置，然后重新启动服务器。如果该问题与 DIMM 有关，请更换发生故障的 DIMM。 - 使用 Setup Utility 重新启用所有 DIMM，然后重新启动服务器。 （仅限经过培训的技术服务人员）将发生故障的 DIMM 装入微处理器 2（如果已安装）的 DIMM 插槽中，确认不是微处理器或 DIMM 插槽的问题。 （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 有关内存故障诊断的其他信息，请参阅位于以下地址的“Troubleshooting Memory - IBM BladeCenter and System x”文档：http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000020&Indocid=MIGR-5081319。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
某个通道中的多根 DIMM 被识别为发生故障。	注：每次安装或卸下 DIMM 时，必须将服务器与电源断开连接；然后，等待 10 秒后再重新启动服务器。 - 重新安装 DIMM；然后重新启动服务器。 - 卸下已识别的 DIMM 中编号最大的 DIMM，并将其更换为已知完好的相同 DIMM；然后重新启动服务器。必要时重复以上操作。更换所有识别的 DIMM 后，如果故障仍然存在，请转至步骤 4。 - 将卸下的 DIMM 逐一重新安装到原始接口中，每安装一根后重新启动服务器，直至找到发生故障的 DIMM。用相同的已知完好 DIMM 逐个替换发生故障的 DIMM，每次替换后重新启动服务器。重复步骤 3，直至测试完所有卸下的 DIMM。 - 更换所识别的 DIMM 中编号最大的 DIMM，然后重新启动服务器。必要时重复以上操作。 - 在通道（同一微处理器）间交换 DIMM 的位置，然后重新启动服务器。如果该问题与 DIMM 有关，请更换发生故障的 DIMM。 （仅限经过培训的技术服务人员）将发生故障的 DIMM 装入微处理器 2（如果已安装）的 DIMM 插槽中，确认不是微处理器或 DIMM 插槽的问题。 （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

微处理器问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
开启服务器时直接进入 POST Event Viewer。	- 更正光通路诊断指示灯表明的所有错误（请参阅第 186 页的『光通路诊断』）。 - 确保服务器支持所有微处理器，且微处理器在速度和高速缓存大小上匹配。要查看微处理器信息，请运行 Setup Utility 并选择 System Information → System Summary → Processor Details。 （仅限经过培训的技术服务人员）确保微处理器 1 安装正确。 （仅限经过培训的技术服务人员）卸下微处理器 2，然后重新启动服务器。 - 按所示顺序逐个更换以下组件（每更换一个组件都要重新启动服务器）： （仅限经过培训的技术服务人员）微处理器 （仅限经过培训的技术服务人员）主板

显示器和视频问题

某些 IBM 显示器具有自己的自检。如果怀疑显示器有问题，请参阅显示器随附的文档，获取有关测试和调整显示器的指示信息。如果无法诊断问题，请致电请求服务。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
测试显示器。	1. 确保显示器电缆已牢固连接。 2. 尝试在服务器上使用另一台显示器，或者尝试在另一台服务器上使用正在进行测试的显示器。 3. 运行诊断程序。如果显示器通过诊断程序，那么问题可能出在视频设备驱动程序上。 4. （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。
黑屏。	1. 如果服务器连接到 KVM 开关，请绕过 KVM 开关，以排除它作为问题原因的可能性：将显示器电缆直接连接到服务器后部上的正确接口中。 2. 如果安装可选视频适配器，那么会禁用 IMM2 远程感知功能。要使用 IMM2 远程感知功能，请卸下可选视频适配器。 3. 在开启安装了外部图形适配器的服务器时，大约 3 分钟后，屏幕上会显示 IBM 徽标。这是系统装入时的正常操作。 4. 请确保： • 服务器已开启。如果服务器未加电，请参阅第 179 页的『电源问题』。 • 显示器电缆连接正确。 • 显示器已开启且亮度和对比度控制调整正确。 5. 如果适用，请确保显示器由正确的服务器控制。 6. 请确保损坏的服务器固件不影响视频；请参阅第 329 页的『更新固件』。 7. 观察主板上的检查点指示灯；如果代码有变化，请转至步骤 6。 8. 按所示顺序逐个更换以下组件（每更换一个组件都要重新启动服务器）： a. 显示器 b. 视频适配器（如果已安装） c. （仅限经过培训的技术服务人员）主板。 9. 请参阅第 253 页的『解决未确定的问题』。
开启服务器时显示器正常运行，但启动某些应用程序时显示器黑屏。	1. 请确保： • 应用程序所设置的显示方式未超出显示器的能力。 • 已安装了应用程序所需的设备驱动程序。 2. 运行视频诊断程序（请参阅第 188 页的『运行诊断程序』）。 • 如果服务器通过了视频诊断程序，表示视频没有任何问题，请参阅第 253 页的『解决未确定的问题』。 • （仅限经过培训的技术服务人员）如果服务器仍然无法通过视频诊断程序，请更换主板。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
显示器屏幕抖动，或者屏幕图像波动、不可读、滚动或扭曲。	- 如果显示器自检显示显示器工作正常，请考虑显示器的位置是否合理。其他设备（如变压器、电器、荧光灯和其他显示器）周围的磁场可能导致屏幕抖动或者屏幕图像波动、不可读、滚动或扭曲。如果发生这种情况，请关闭显示器。 警告：移动一台开启的彩色显示器可能导致屏幕色彩失真。 移动设备和显示器，使它们之间的距离至少为 305 毫米（12 英寸），然后开启显示器。 注： - 为避免软盘驱动器读/写错误，请确保显示器与所有外接软盘驱动器至少间隔 76 毫米（3 英寸）。. - 非 IBM 显示器电缆可能会导致不可预测的问题。 - 重新安装显示器电缆。 - 按所示顺序逐个更换步骤 2 中列出的组件，每更换一个组件都要重新启动服务器： - 显示器电缆 - 视频适配器（如果已安装） - 显示器 （仅限经过培训的技术服务人员）主板。
屏幕上出现错误字符。	- 如果显示的语言不正确，请用具有正确语言的版本将服务器固件更新至最新级别（请参阅第 329 页的『更新固件』）。 - 重新安装显示器电缆。 - 按所示顺序逐个更换步骤 2 中列出的组件，每更换一个组件都要重新启动服务器： - 显示器电缆 - 视频适配器（如果已安装） - 显示器 （仅限经过培训的技术服务人员）主板。

网络连接问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
无法使用 Wake on LAN 功能来唤醒服务器。	- 如果正在使用双端口网络适配器并且服务器已使用以太网 5 接口连接到网络，请查看系统错误日志或 IMM2 系统事件日志（请参阅第 18 页的『事件日志』），并确保： - 风扇 3 在以待机模式运行（如果安装了 Emulex 集成双端口 10GbE 以太网适配器）。 - 室温不会太高（请参阅第 7 页的『功能部件和规格』）。 - 通风孔未堵塞。 - 已牢固安装空气挡板。 - 重新安装双端口网络适配器（请参阅第 311 页的『卸下可选的双端口网络适配器』和第 312 页的『安装可选的双端口网络适配器』）。 - 关闭服务器并切断其电源；然后，等待 10 秒钟后再重新启动服务器。 - 如果问题仍然存在，请更换双端口网络适配器。
使用已启用 SSL 的 LDAP 帐户进行登录失败。	- 确保许可证密钥有效。 - 生成新许可证密钥，然后再次登录。

可选设备问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
无法使用刚安装的 IBM 可选设备。	- 请确保： - 设备是针对服务器而设计的（请访问 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/）。 - 已遵循设备随附的安装指示信息，且设备安装正确。 - 未松动任何其他已安装设备或电缆。 - 已在 Setup Utility 中更新了配置信息。当内存或任何其他设备发生变化时，您必须更新配置。 - 重新安装刚安装的设备。 - 更换刚安装的设备。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。
- 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。
- 请转至位于 <http://www.ibm.com/supportportal/> 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。

故障现象	操作
先前可以正常工作的 IBM 可选设备现在无法工作。	1. 确保该设备的所有电缆连接都十分牢固。 2. 如果设备随附了测试指示信息，请按照这些指示信息来测试设备。 3. 如果发生故障的设备为 SCSI 设备，请确保： • 所有外置 SCSI 设备的电缆都已正确连接。 • 每个 SCSI 链中的最后一个设备（或 SCSI 电缆端连接的设备）都已正确终止。 • 外置 SCSI 设备已开启。在开启服务器之前必须开启外置 SCSI 设备。 4. 重新安装发生故障的设备。 5. 更换发生故障的设备。

电源问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
电源控制按钮不起作用，且重启按钮不起作用（服务器不启动）。 注：在服务器已连接到电源后大约 5 到 10 秒，电源控制按钮才可用。	- 确保电源控制按钮正常工作： - 断开服务器电源线。 - 重新连接电源线。 （仅限经过培训的技术服务人员）重新安装操作员信息面板电缆，然后重复步骤 1a 和 1b。 （仅限经过培训的技术人员）如果服务器启动，请重新安装操作员信息面板。如果问题仍然存在，请更换操作员信息面板。 - 如果服务器不启动，请使用强制开机跳线绕过电源控制按钮（请参阅第 13 页的『主板开关和跳线』）。如果服务器启动，请重新安装操作员信息面板。如果问题仍然存在，请更换操作员信息面板。 - 确保重启按钮正常工作： - 断开服务器电源线。 - 重新连接电源线。 （仅限经过培训的技术人员）重新安装光通路诊断面板电缆，然后重复步骤 1a 和 1b。 （仅限经过培训的技术人员）如果服务器启动，请更换光通路诊断面板。 - 如果服务器不启动，请转至步骤 3。 - 确保在服务器中安装的两个电源类型相同。在服务器中混合使用不同的电源将导致系统错误（前面板上的系统错误指示灯将开启，并且操作员信息面板上的 PS 和 CNFG 指示灯将点亮）。 - 请确保： - 电源线已正确连接到服务器和可用的电源插座。 - 安装的内存类型正确。 - DIMM 已完全就位。 - 电源上的指示灯未指示任何问题。 - 按正确顺序安装了微处理器。 - 重新安装以下组件： - DIMM - 电源 （仅限经过培训的技术人员）电源开关接口 - 按所示顺序逐个更换步骤 5 中列出的组件，每更换一个组件都重新启动服务器。（下一页继续）
电源控制按钮不起作用，且重启按钮不起作用（服务器不启动）。	- 如果您刚安装了可选设备，请将其卸下，并重新启动服务器。如果服务器现在可以启动，说明之前安装的设备可能过多，超出了电源的供电能力。 - 请参阅第 186 页的『电源指示灯』。 - 请参阅第 253 页的『解决未确定的问题』。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯点亮，或者在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 1 错误。	1. 断开服务器电源线。 2. 如果在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 1 错误，（仅限经过培训的技术人员）请卸下微处理器 1。 3. （仅限经过培训的技术人员）更换主板托盘（请参阅第 324 页的『卸下主板托盘』和第 326 页的『安装主板托盘』）。 4. 重新安装组件；然后，重新启动服务器。如果在 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 1 错误，那么表示刚才重新安装的组件有缺陷。更换有问题的组件。 • （仅限经过培训的技术人员）微处理器 1（请参阅第 315 页的『卸下微处理器和散热器』和第 318 页的『安装微处理器和散热器』）。 5. 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请更换电源。
光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯点亮，或者在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 2 错误。	1. 断开服务器电源线。 2. 如果在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 2 错误，（仅限经过培训的技术人员）请卸下微处理器 2。 3. 重新启动服务器。如果在 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 2 错误，（仅限经过培训的技术人员）请更换主板托盘（请参阅第 324 页的『卸下主板托盘』和第 326 页的『安装主板托盘』）。 4. 重新安装组件；然后，重新启动服务器。如果 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 2 错误，那么表明刚刚重新安装的组件有缺陷。更换有问题的组件。 • （仅限经过培训的技术人员）微处理器 2（请参阅第 315 页的『卸下微处理器和散热器』和第 318 页的『安装微处理器和散热器』）。 5. 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请更换电源。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯点亮，或者在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 3 错误。	1. 断开服务器电源线。 2. 如果在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 3 错误，请卸下以下组件： • PCI 转接卡组合件 1 中安装的可选适配器（如果存在） • PCI 转接卡组合件 1 • ServeRAID SAS/SATA 适配器（如果存在） • DIMM 1 到 4 3. 重新启动服务器。如果在 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 3 错误，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板托盘（请参阅第 324 页的『卸下主板托盘』和第 326 页的『安装主板托盘』）。 4. 按所示顺序逐个重新安装组件（每安装一个组件都要重新启动服务器）。如果在 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 3 错误，那么表示刚才重新安装的组件有缺陷。更换有问题的组件。 • DIMM 1 到 4（请参阅第 300 页的『卸下内存模块』和第 300 页的『安装内存模块』）。 • ServeRAID SAS/SATA 适配器（请参阅第 296 页的『从 PCI 转接卡组合件中卸下 PCIe 适配器』和第 296 页的『安装适配器』）。 • PCI 转接卡组合件 1（请参阅第 294 页的『从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件』和第 295 页的『将 PCI 转接卡组合件安装在主板托盘上』）。 • PCI 转接卡组合件 1 中安装的可选适配器（如果存在）（请参阅第 296 页的『从 PCI 转接卡组合件中卸下 PCIe 适配器』和第 296 页的『安装适配器』）。 5. 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请执行第 251 页的『解决电源问题』中的操作。 6. 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请更换电源。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯点亮，或者在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 4 错误。	1. 断开服务器电源线。 2. 如果在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 4 错误，请卸下以下组件： • 可选 PCI 适配器电源线（如果存在） • 硬盘驱动器 • DIMM 5 到 8 3. 重新启动服务器。如果在 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 4 错误，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板托盘（请参阅第 324 页的『卸下主板托盘』和第 326 页的『安装主板托盘』）。 4. 按所示顺序逐个重新安装组件（每安装一个组件都要重新启动服务器）。如果 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 4 错误，那么表明刚刚重新安装的组件有缺陷。更换有问题的组件。 • DIMM 5 到 8（请参阅第 300 页的『卸下内存模块』和第 300 页的『安装内存模块』）。 • 硬盘驱动器 • 可选 PCI 适配器电源线（如果存在） 5. 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请执行第 251 页的『解决电源问题』中的操作。 6. 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请更换电源。
光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯点亮，或者在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 5 错误。	1. 断开服务器电源线。 2. 如果在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 5 错误，请卸下以下组件： • 可选 DVD 驱动器（如果已安装） • 硬盘驱动器 • DIMM 9 到 16 3. 重新启动服务器。如果在 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 5 错误，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板（请参阅第 324 页的『卸下主板托盘』和第 326 页的『安装主板托盘』）。 4. 按所示顺序逐个重新安装组件（每安装一个组件都要重新启动服务器）。如果 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 5 错误，那么表明刚刚重新安装的组件有缺陷。更换有问题的组件。 • DIMM 9 到 12（请参阅第 300 页的『卸下内存模块』和第 300 页的『安装内存模块』）。 • 硬盘驱动器 5. 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请执行第 251 页的『解决电源问题』中的操作。 6. 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请更换电源。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯点亮，或者在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 6 错误。	- 断开服务器电源线。 - 如果在 IMM2 事件日志中记录了电源导轨 6 错误，请卸下以下组件： - PCI 转接卡组合件 2 中安装的可选适配器（如果存在） - PCI 转接卡组合件 2 - 可选双端口网络适配器（如果存在） - DIMM 13 到 16 - 重新启动服务器。如果在 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 6 错误，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板（请参阅第 324 页的『卸下主板托盘』和第 326 页的『安装主板托盘』）。 - 按所示顺序逐个重新安装组件（每安装一个组件都要重新启动服务器）。如果在 IMM2 事件日志中再次记录了电源导轨 6 错误，那么表示刚才重新安装的组件有缺陷。更换有问题的组件。 - DIMM 13 到 16（请参阅第 300 页的『卸下内存模块』和第 300 页的『安装内存模块』）。 - 可选双端口网络适配器（如果存在）（请参阅第 311 页的『卸下可选的双端口网络适配器』和第 312 页的『安装可选的双端口网络适配器』）。 - PCI 转接卡组合件 2（请参阅第 294 页的『从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件』和第 295 页的『将 PCI 转接卡组合件安装在主板托盘上』）。 - PCI 转接卡组合件 2 中安装的可选适配器（如果存在）（请参阅第 296 页的『从 PCI 转接卡组合件中卸下 PCIe 适配器』和第 296 页的『安装适配器』）。 - 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请执行第 251 页的『解决电源问题』中的操作。 - 如果光通路诊断面板上的 OVER SPEC 指示灯仍然点亮，请更换电源。
服务器无法关闭。	- 确定您使用的是高级配置和电源接口（ACPI）操作系统还是非 ACPI 操作系统。如果使用的是非 ACPI 操作系统，请完成下列步骤： - 按 Ctrl+Alt+Delete 键。 - 按住电源控制按钮 5 秒，关闭服务器。 - 重新启动服务器。 - 如果服务器未通过 POST，且电源控制按钮失效，请将电源线断开连接 20 秒；然后重新连接电源线并重新启动服务器。 - 如果问题仍然存在，或使用的是 ACPI 感知的操作系统，那么可能是主板有问题。
服务器意外关闭，且操作员信息面板上的指示灯不亮。	请参阅第 253 页的『解决未确定的问题』。

串行设备问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
操作系统识别的串口数量小于已安装的串口数量。	- 请确保： - 在 Setup Utility 中为每个端口都分配了一个唯一地址，并且没有禁用任何串口。 - 串口适配器（如果存在）安装正确。 - 重新安装串口适配器。 - 更换串口适配器。
串行设备不工作。	- 请确保： - 该设备与服务器兼容。 - 该串口已启用并且已分配了一个唯一地址。 - 该设备已连接到正确的接口（请参阅第 12 页的『内部指示灯、接口和跳线』）。 - 重新安装以下组件： - 发生故障的串行设备 - 串行电缆 - 按所示顺序逐个更换步骤 2 中列出的组件，每更换一个组件都要重新启动服务器： （仅限经过培训的技术服务人员）更换主板。

ServerGuide 问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
ServerGuide 设置和安装 CD 无法启动。	- 确保服务器支持 ServerGuide 程序，并装有可启动（可引导）的 CD 或 DVD 驱动器。 - 如果已更改启动（引导）顺序设置，确保 CD 或 DVD 驱动器在启动顺序中处于第一位。 - 如果安装了多个 CD 或 DVD 驱动器，确保只有一个驱动器被设置为主驱动器。从主驱动器启动该 CD。
MegaRAID Storage Manager 程序无法查看所有已安装的驱动器，或无法安装操作系统。	- 确保硬盘驱动器已正确连接。 - 确保 SAS/SATA 硬盘驱动器电缆已牢固连接。
操作系统安装程序不断循环。	提供更多可用硬盘空间。
ServerGuide 程序无法启动操作系统 CD。	确保 ServerGuide 程序支持该操作系统 CD。有关受支持的操作系统版本的列表，请转至 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=SERV-GUIDE ，单击 IBM Service and Support Site，并单击您的 ServerGuide 版本对应的链接，向下滚动到受支持的 Microsoft Windows 操作系统列表。

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
无法安装操作系统；该选项不可用。	确保服务器支持该操作系统。如果支持，可能是未定义逻辑驱动器（SCSI RAID 服务器），或者 ServerGuide System Partition 不存在。运行 ServerGuide 程序，并确保完成设置。

软件问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
怀疑软件有问题。	- 要确定问题是否由软件引起，请确保： - 服务器具有使用该软件所需的最小内存。有关内存需求，请参阅软件随附的信息。如果刚安装了适配器或内存，服务器可能发生内存地址冲突。 - 软件设计为在服务器上运行。 - 其他软件可以在服务器上运行。 - 该软件可以在另一台服务器上运行。 - 如果在使用软件时接收到错误消息，请参阅该软件随附的信息，获取消息描述以及问题的建议解决方案。 - 联系软件供应商。

通用串行总线（USB）端口问题

- 按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作，直到问题解决。 - 如果操作步骤前面有“（仅限经过培训的技术人员）”字样，那么该步骤必须仅由经过培训的技术服务人员来执行。 - 请转至位于 http://www.ibm.com/supportportal/ 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。	
故障现象	操作
无法使用 USB 设备。	- 请确保： - 已安装正确的 USB 设备驱动程序。 - 操作系统支持 USB 设备。 - 确保在 Setup Utility 中正确设置了 USB 配置选项（请参阅第 332 页的『使用 Setup Utility』，以获取更多信息）。 - 如果正在使用 USB 集线器，请将 USB 设备从集线器断开连接，并将其直接连接到服务器。

视频问题

请参阅第 175 页的『显示器和视频问题』。

光通路诊断

光通路诊断是服务器的各外部和内部组件上的指示灯组成的一套系统。当发生错误时，服务器内的指示灯会点亮。通过按特定的顺序查看指示灯，通常可以识别错误的来源。

当指示灯点亮以指示错误时，在服务器关闭之后，只要服务器仍连接到电源且电源工作正常，指示灯就会保持点亮状态。

在服务器内操作以查看光通路诊断指示灯之前，请阅读从第 vii 页的『安全』页开始的『安全信息』以及第 271 页的『操作静电敏感设备』。

如果发生错误，请按照以下顺序查看光通路诊断指示灯：

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭服务器和外围设备，并断开所有电源线的连接。
3. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
4. 卸下主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
5. 查看位于服务器前部的操作员信息面板。
 - 如果检查日志指示灯点亮，那么表明发生了一个或多个错误。通过直接观察光通路诊断指示灯无法区分或断定错误源。可能需要进一步调查 IMM2 系统事件日志或系统错误日志。
 - 如果系统错误指示灯点亮，表示已发生错误；请转至步骤 2。
6. 卸下服务器外盖，并在服务器内部查找点亮的指示灯。服务器内的某些组件带有指示灯，指示灯点亮可指示问题位置。
 - 提醒按钮：按下此按钮可将前部信息面板上的系统错误指示灯/检查日志指示灯置为“提醒”方式。将系统错误指示灯置为提醒方式，表示您确认已知道最近一次的故障，但不会立即采取操作纠正该问题。在“提醒”方式下，系统错误指示灯每隔两秒闪烁一次，直至出现以下条件之一：
 - 已纠正所有已知的错误。
 - 服务器重新启动。
 - 发生了新的错误，造成系统错误指示灯再次点亮。
 - 复位按钮：按下此按钮使服务器复位并运行开机自检 (POST)。可能需要使用笔或拉直的回形针的一端来按此按钮。复位按钮位于光通路诊断面板的右下角。

电源指示灯

点亮电源上的直流电源指示灯所需的最低配置如下：

- 电源
- 电源线

启动服务器所需的最低配置如下：

- 一个微处理器，位于微处理器插座 1 中
- 主板上有一个 2 GB DIMM
- 一个电源
- 电源线
- 四个散热风扇（每个热区域有两个）

- 一个 PCI 转接卡组合件（位于 PCI 转接卡接口 1 中）

下表描述了由交流电源上电源指示灯的各种组合所指示的问题以及用于纠正检测到的问题的建议操作。

交流电源指示灯			描述	操作	备注
交流	直流	错误 (!)			
点亮	点亮	熄灭	正常运行。		
熄灭	熄灭	熄灭	服务器上无交流电源流过，或交流电源有问题。	1. 检查供给服务器的交流电源。 2. 确保电源线连接到正常运行的电源。 3. 重新启动服务器。如果错误仍然存在，请检查电源指示灯。 4. 如果问题仍然存在，请更换电源。	在无交流电源流过时，这属于正常情况。
关闭	熄灭	点亮	电源发生故障。	更换电源。	
熄灭	点亮	熄灭	电源发生故障。	更换电源。	
关闭	点亮	点亮	电源发生故障。	更换电源。	
点亮	熄灭	点亮	电源发生故障。	更换电源。	
点亮	点亮	点亮	电源发生故障。	更换电源。	

系统脉冲指示灯

以下指示灯位于主板上，用于监视系统开机和关机序列及引导进度：

表 4. 系统脉动指示灯

指示灯	描述	操作
RTMM 脉动信号	开启和关闭顺序。	1. 如果指示灯以 1Hz 频率闪烁，那么表明它工作正常，无需执行任何操作。 2. 如果指示灯不闪烁，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板。
IMM2 脉动信号	IMM2 脉动信号引导过程。	以下步骤描述了 IMM2 脉动信号顺序过程的不同阶段。 1. 如果指示灯快速闪烁（频率大约为 4Hz），表明 IMM2 代码处于装入过程。 2. 如果指示灯即刻熄灭，表明 IMM2 代码已完全装入。 3. 如果指示灯即刻熄灭，然后又开始缓慢闪烁（频率大约为 1Hz），表明 IMM2 工作完全正常。现在，您可以按电源控制按钮以开启服务器。 4. 如果此指示灯在服务器连接电源后 30 秒内未闪烁，（仅限经过培训的技术服务人员）请更换主板。

诊断程序和消息

诊断程序是测试服务器主要组件的主要方法。当您运行诊断程序时，文本消息将显示在屏幕上，并保存到测试日志中。诊断文本消息指示已检测到问题，并提供针对该文本消息应采取的操作。

确保服务器具有最新版本的诊断程序。要下载最新版本，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。

当诊断分区受损并且未启动诊断程序时，可以使用实用程序在集成的 USB 闪存设备上复位和更新诊断代码。要获取更多信息和下载实用程序，请访问 <http://www.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?Indocid=MIGR-5072294&brandind=5000008>。

运行诊断程序

注：DSA 内存测试可能至多需要 30 分钟。如果不是内存问题，请跳过内存测试。

要运行诊断程序，请完成以下步骤：

1. 如果服务器正在运行，请关闭服务器和所有已连接的设备。
2. 开启所有已连接的设备；然后开启服务器。
3. 当显示 <F2> Dynamic System Analysis 提示时，请按 F2 键。

注：启动 DSA Preboot 诊断程序时，它可能会在较长时间（比正常响应时间要久）内没有任何响应。在装入该程序时，这属于正常情况。装入过程最多可能需要 10 分钟。

4. 也可以选择 **Quit to DSA** 以退出独立内存诊断程序。

注：退出独立内存诊断环境之后，必须重新启动服务器才能再次访问独立内存诊断环境。

5. 输入 **gui** 以显示图形用户界面，或输入 **cmd** 以显示 DSA 交互菜单。
6. 按照屏幕上的指示信息，选择要运行的诊断测试。

如果诊断程序未检测到任何硬件错误，但在常规的服务器运行中问题仍然存在，那么问题的原因可能是软件错误。如果您怀疑软件有问题，请参阅软件附带的信息。

一个问题可能导致多条错误消息。发生这种情况时，请纠正导致第一条错误消息的原因。其他错误消息通常不会在下次运行诊断程序时出现。

异常：如果有多个错误代码或光通路诊断指示灯指示微处理器错误，那么该错误可能发生在微处理器上，也可能发生在微处理器插座上。请参阅第 174 页的『微处理器问题』，获取有关诊断微处理器问题的信息。

如果服务器在测试过程中停止并且无法继续，请重新启动服务器并尝试再次运行诊断程序。如果问题仍然存在，请更换服务器停止时正在测试的组件。

诊断文本消息

运行测试时将显示诊断文本消息。诊断文本消息包含以下某种结果：

通过：测试完成并且未出现任何错误。

失败：测试检测到一个错误。

Aborted：由于服务器配置问题，测试无法继续

有关测试失败的其他信息，可在每个测试的扩展诊断结果中找到。

查看测试日志

要在测试完成时查看测试日志，请在 DSA 交互菜单中输入 **view** 命令，或在图形用户界面中选择 **Diagnostic Event Log**。要将 DSA Preboot 收集信息传送到外部 USB 设备，请在 DSA 交互菜单中输入 **copy** 命令。

诊断消息

下表描述了诊断程序可能生成的消息以及纠正检测的问题的建议操作。按“操作”列中的列出顺序，执行建议的操作。

405-000-000 BRCM:TestControlRegisters Test Passed

说明：测试已通过。

内部事件：否

严重性：事件

可服务：否

可恢复：否

自动通知支持：否

已添加日期消息：08/31/2012

已查看：08/31/2012

405-001-000 BRCM:TestMIIRegisters Test Passed

说明：测试已通过。

内部事件：否

严重性：事件

可服务：否

可恢复：否

自动通知支持：否

已添加日期消息：08/31/2012

已查看：08/31/2012

405-002-000 BRCM:TestEEPROM Test Passed

说明：测试已通过。

内部事件：否

严重性：事件

可服务：否

可恢复：否

自动通知支持：否

已添加日期消息：08/31/2012

已查看：08/31/2012

405-003-000 BRCM:TestInternalMemory Test Passed

说明：测试已通过。

内部事件：否

严重性：事件

可服务：否

可恢复：否

自动通知支持：否

已添加日期消息：08/31/2012

已查看：08/31/2012

405-004-000 BRCM:TestInterrupt Test Passed

说明：测试已通过。

内部事件：否

严重性：事件

可服务：否

可恢复：否

自动通知支持：否

已添加日期消息：08/31/2012

已查看：08/31/2012

405-005-000 BRCM:TestLoopbackMAC Test Passed

说明：测试已通过。

内部事件：否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-006-000 BRCM:TestLoopbackPhysical Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-007-000 BRCM:TestLEDs Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-800-000 BRCM:TestControlRegisters Test Aborted

说明： 控制寄存器测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-801-000 BRCM:TestMIIRegisters Test Aborted

说明： MII 寄存器测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-802-000 BRCM:TestEEPROM Test Aborted

说明： EEPROM 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-803-000 BRCM:TestInternalMemory Test Aborted

说明： 内部内存测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-804-000 BRCM:TestInterrupt Test Aborted

说明： 中断测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-805-000 BRCM:TestLoopbackMAC Test Aborted

说明： MAC 层的回送测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-806-000 BRCM:TestLoopbackPhysical Test Aborted

说明： 物理层的回送测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-807-000 BRCM:TestLEDs Test Aborted

说明： 状态指示灯验证已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-900-000 BRCM:TestControlRegisters Test Failed

说明： 测试内部 MAC 寄存器时检测到故障

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-901-000 BRCM:TestMIIRegisters Test Failed

说明： 测试内部 PHY 寄存器时检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-902-000 BRCM:TestEEPROM Test Failed

说明： 测试非易失性 RAM 时检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-903-000 BRCM:TestInternalMemory Test Failed

说明： 测试内部内存时检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-904-000 BRCM:TestInterrupt Test Failed

说明： 测试中断时检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。

3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-905-000 BRCM:TestLoopbackMAC Test Failed

说明： BRCM:TestLoopbackMAC 测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-906-000 BRCM:TestLoopbackPhysical Test Failed

说明： 在物理层的回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

405-907-000 BRCM:TestLEDs Test Failed

说明： 验证状态指示灯的运行状况时检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

218-000-000 Brocade:MemoryTest Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-001-000 Brocade:ExternalLoopbackTest Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-002-000 Brocade:SerdesLoopbackTest Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-003-000 Brocade:PCILoopbackTest Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-004-000 Brocade:ExternalEthLoopbackTest Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-005-000 Brocade:SerdesEthLoopbackTest Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

218-006-000 • 218-805-000

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-006-000 Brocade:InternalLoopbackTest Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-800-000 Brocade:MemoryTest Aborted

说明： 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-801-000 Brocade:ExternalLoopbackTest Aborted

说明： 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-802-000 Brocade:SerdesLoopbackTest Aborted

说明： 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-803-000 Brocade:PCILoopbackTest Aborted

说明： 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-804-000 Brocade:ExternalEthLoopbackTest Aborted

说明： 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-805-000 Brocade:SerdesEthLoopbackTest Aborted

说明： 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-806-000 Brocade:InternalLoopbackTest Aborted

说明： 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-900-000 Brocade:MemoryTest Failed

说明： 测试适配器内存时检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新运行测试。
2. 验证固件是否处于适当级别。
3. 重新运行测试。
4. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-901-000 Brocade:ExternalLoopbackTest Failed

说明： 在回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查电缆连接。
2. 重新运行测试。
3. 验证固件是否处于适当级别。
4. 重新运行测试。
5. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-902-000 Brocade:SerdesLoopbackTest Failed

说明： 在回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新运行测试。
2. 验证固件是否处于适当级别。
3. 重新运行测试。
4. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-903-000 Brocade:PCILoopbackTest Failed

说明： 在回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新运行测试。
2. 验证固件是否处于适当级别。
3. 重新运行测试。
4. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-904-000 Brocade:ExternalEthLoopbackTest Failed

说明： 在回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查或更换 SFP/电缆。
2. 重新运行测试。
3. 验证固件是否处于适当级别。
4. 重新运行测试。
5. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-905-000 Brocade:SerdesEthLoopbackTest Failed

说明： 在回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新运行测试。
2. 验证固件是否处于适当级别。
3. 重新运行测试。
4. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

218-906-000 Brocade:InternalLoopbackTest Failed

说明： 在回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 重新运行测试。
2. 验证固件是否处于适当级别。
3. 重新运行测试。
4. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

180-000-000 Check-point Panel Test Passed

说明： 检查点面板测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/29/2012

已查看： 08/29/2012

180-801-000 Check-point Panel Test Aborted

说明： 检查点面板测试已异常终止。BMC 无法验证操作员信息面板电缆是否已连接。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查并在两端重新安装操作员信息面板电缆。
2. 验证 BMC 控制器是否正常工作。
3. 再次运行测试。
4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/29/2012

已查看： 08/29/2012

180-901-000 Check-point Panel Test Failed

说明： 检查点面板测试失败。操作员报告显示不正确。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查操作员信息面板电缆两端是否有松动或断开连接情况，或者电缆是否损坏。
2. 如果存在损坏，请更换信息面板电缆。
3. 再次运行测试。

4. 更换操作员信息面板组合件。
5. 再次运行测试。
6. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/29/2012

已查看： 08/29/2012

089-000-000 CPU Stress Test Passed

说明： CPU 压力测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 07/30/2012

已查看： 08/13/2012

089-801-000 CPU Stress Test Aborted

说明： CPU 压力测试已异常终止。内部程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 关闭并重新启动系统。
2. 确保 DSA 诊断代码为最新级别。
3. 再次运行测试。
4. 检查系统固件级别并根据需要进行升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。该组件的最新级别固件可在 IBM Support Web 站点上此系统类型的参考资料中找到：
<http://www.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?Indocid=MIGR-4JTS2T&brandind=5000008>。
5. 再次运行测试。
6. 如果系统已停止响应，请关闭并重新启动系统，然后请重新运行测试。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 07/30/2012

已查看： 08/29/2012

089-802-000 CPU Stress Test Aborted

说明： CPU 压力测试已异常终止。系统资源不可用错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 关闭并重新启动系统。
2. 确保 DSA 诊断代码为最新级别。
3. 再次运行测试。
4. 检查系统固件级别并根据需要进行升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
5. 再次运行测试。
6. 如果系统已停止响应，请关闭并重新启动系统，然后请重新运行测试。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 07/30/2012

已查看： 08/29/2012

089-803-000 CPU Stress Test Aborted

说明： CPU 压力测试已异常终止。内存不足，无法运行该测试。至少需要 1GB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 07/30/2012

已查看： 08/13/2012

089-804-000 CPU Stress Test Aborted

说明： CPU 压力测试已异常终止。用户已按下 Ctrl-C。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 07/30/2012

已查看： 08/13/2012

089-901-000 CPU Stress Test Failed

说明： CPU 压力测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果系统已停止响应，请关闭并重新启动系统，然后请重新运行测试。
2. 确保 DSA 诊断代码为最新级别。
3. 再次运行测试。
4. 检查系统固件级别并根据需要进行升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
5. 再次运行测试。
6. 如果系统已停止响应，请关闭并重新启动系统，然后请重新运行测试。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 07/30/2012

已查看： 08/29/2012

516-000-000 ELXUCNA: NIC MAC LoopBackTest Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

516-001-000 ELXUCNA: NIC PHY LoopBackTest Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

516-002-000 ELXUCNA: ELXUCNA: NIC LED(Beacon)Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

516-800-000 ELXUCNA: NIC MAC LoopBackTest Aborted

说明： MAC 层的回送测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

516-801-000 ELXUCNA: NIC PHY LoopBackTest Aborted

说明： 物理层的回送测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**516-802-000 ELXUCNA: ELXUCNA: NIC
LED(Beacon)Test Aborted**

说明： 状态指示灯验证已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**516-900-000 ELXUCNA: NIC MAC LoopBackTest
Failed**

说明： 在 MAC 层的回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**516-901-000 ELXUCNA: NIC PHY LoopBackTest
Failed**

说明： 在物理层的回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**516-902-000 ELXUCNA: ELXUCNA: NIC
LED(Beacon)Test Failed**

说明： 验证状态指示灯的运行状况时检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

401-000-000 EXA Port Ping Test Passed

说明： EXA 端口 Ping 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/29/2012

已查看： 08/29/2012

401-801-000 EXA Port Ping Test Aborted

说明： EXA 端口 Ping 测试异常终止。无法获取设备基地址。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 拔下电源线、等待 45 秒、重新连接电源线，然后重新运行测试。
2. 确保可伸缩性电缆连接符合规范。
3. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。
4. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。

已添加日期消息： 08/29/2012

已查看： 08/29/2012

401-802-000 EXA Port Ping Test Aborted

说明： EXA 端口 Ping 测试异常终止。端口连接可能不正确。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 拔下电源线、等待 45 秒、重新连接电源线，然后重新运行测试。
2. 确保可伸缩性电缆连接符合规范。
3. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。
4. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。

已添加日期消息： 08/29/2012

已查看： 08/29/2012

401-901-001 EXA Port Ping Test Failed

说明： EXA 端口 Ping 测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 拔下电源线、等待 45 秒、重新连接电源线，然后重新运行测试。
2. 确保可伸缩性电缆连接符合规范。
3. 检查可伸缩性电缆连接是否松动。
4. 更换指定端口的可伸缩性电缆。
5. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。

已添加日期消息： 08/29/2012

已查看： 08/29/2012

217-000-000 HDD Test Passed

说明： HDD 压力测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

217-800-000 HDD Test Aborted

说明： HDD 测试已异常终止。测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查电缆连接。
2. 重新运行测试。
3. 验证硬盘驱动器是否支持自检和自检记录。
4. 如果问题仍然存在，请联系您的技术支持代表。

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

217-900-000 HDD Test Failed

说明： HDD 测试失败。硬盘驱动器自检检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查电缆连接。
2. 重新运行测试。
3. 验证固件是否处于最新级别。
4. 重新运行测试。
5. 如果问题仍然存在，请联系您的技术支持代表。

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

406-000-000 IANet:Registers Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-001-000 IANet:EEPROM Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-002-000 IANet:FIFO Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-003-000 IANet:Interrupts Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-004-000 IANet:Loopback Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-800-000 IANet:Registers Test Aborted

说明： 寄存器测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-801-000 IANet:EEPROM Test Aborted

说明： EEPROM 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

406-802-000 • 406-902-000

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-802-000 IANet:FIFO Test Aborted

说明： FIFO 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-803-000 IANet:Interrupts Test Aborted

说明： 中断测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-804-000 IANet:Loopback Test Aborted

说明： 回送测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-900-000 IANet:Registers Test Failed

说明： 在寄存器测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-901-000 IANet:EEPROM Test Failed

说明： 在 EEPROM 测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-902-000 IANet:FIFO Test Failed

说明： 在 FIFO 测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。

2. 重新运行测试。
3. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-903-000 IANet:Interrupts Test Failed

说明： 在中断测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
2. 重新运行测试。
3. 检查 DSA 诊断日志的“PCI Hardware”部分的中断分配情况。如果以太网设备共享中断，请使用 F1 Setup 修改中断分配情况以向该设备分配一个唯一中断（如果可能）。
4. 重新运行测试。
5. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

406-904-000 IANet:Loopback Test Failed

说明： 在回送测试期间检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查以太网电缆是否损坏，并确保电缆类型和连接正确。

2. 检查组件固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。

3. 重新运行测试。

4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

407-000-000 LSIESG:DiskDefaultDiagnostic Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

407-800-000 LSIESG:DiskDefaultDiagnostic Test Aborted

说明： 测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

407-900-000 LSIESG:DiskDefaultDiagnostic Test Failed

说明： 硬盘驱动器自检检测到故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查电缆连接。
2. 重新运行测试。
3. 验证固件是否处于最新级别。
4. 重新运行测试。
5. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**408-000-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestEthernetPort
Test Passed**

说明： 端口测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**408-001-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestIBPort
Test Passed**

说明： 端口测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**408-800-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestEthernetPort
Test Aborted**

说明： 端口测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**408-801-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestIBPort
Test Aborted**

说明： 端口测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**408-900-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestEthernetPort
Test Failed**

说明： 端口测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 确保要测试的端口的物理链路处于活动状态。
2. 如果已满足这些条件，但是测试仍失败，那么端口的适配器可能存在故障。
3. 请尝试更换适配器，然后重复该测试。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**408-901-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestIBPort
Test Failed**

说明： 端口测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 确保要测试的端口的物理链路处于活动状态，并在连接该端口的光纤网上运行的子网管理器的控制下。
2. 如果已满足这些条件，但是测试仍失败，那么端口的适配器可能存在故障。

3. 请尝试更换适配器，然后重复该测试。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

201-000-000 Standalone Memory Test Passed

说明： 快速/全内存测试所有 CPU 已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-000-001 Standalone Memory Test Passed

说明： 快速/全内存测试 CPU 1 已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-000-002 Standalone Memory Test Passed

说明： 快速/全内存测试 CPU 2 已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-000-003 Standalone Memory Test Passed

说明： 快速/全内存测试 CPU 3 已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-000-004 Standalone Memory Test Passed

说明： 快速/全内存测试 CPU 4 已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-811-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无法找到 SMBIOS 键“_SM_”。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-811-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无法找到 SMBIOS 键“_SM_”。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-811-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无法找到 SMBIOS 键“_SM_”。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-811-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无法找到 SMBIOS 键“_SM_”。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-812-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 该系统不支持内存测试。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-812-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 该系统不支持内存测试。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-812-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 该系统不支持内存测试。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-812-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 该系统不支持内存测试。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-813-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：无法关闭 CPU 中报告的 ECC 错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。

3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-813-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：无法关闭 CPU 中报告的 ECC 错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-813-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：无法关闭 CPU 中报告的 ECC 错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-813-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：无法关闭 CPU 中报告的 ECC 错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-814-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：无法禁用 CPU 的 Scubbing 功能部件。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-814-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：无法禁用 CPU 的 Scubbing 功能部件。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-814-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：无法禁用 CPU 的 Scubbing 功能部件。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-814-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：无法禁用 CPU 的 Scubbing 功能部件。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-815-000 Standalone Memory Test Aborted

说明：“快速内存”菜单选项选择的程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-815-001 Standalone Memory Test Aborted

说明：“快速内存”菜单选项选择的程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-815-002 Standalone Memory Test Aborted

说明：“快速内存”菜单选项选择的程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-815-003 Standalone Memory Test Aborted

说明：“快速内存”菜单选项选择的程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-816-000 Standalone Memory Test Aborted

说明：“全内存”菜单选项选择的程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-816-001 Standalone Memory Test Aborted

说明：“全内存”菜单选项选择的程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-816-002 Standalone Memory Test Aborted

说明：“全内存”菜单选项选择的程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。

3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-816-003 Standalone Memory Test Aborted

说明：“全内存”菜单选项选择的程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-818-000 Standalone Memory Test Aborted

说明：无法找到 SMBIOS 键“_SM_”。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-818-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无法找到 SMBIOS 键“_SM_”。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-818-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无法找到 SMBIOS 键“_SM_”。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-818-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无法找到 SMBIOS 键“_SM_”。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-819-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 开始-结束地址范围在受限的内存区域内。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-819-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 开始-结束地址范围在受限的内存区域内。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-819-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 开始-结束地址范围在受限的内存区域内。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-819-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 开始-结束地址范围在受限的内存区域内。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-820-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存上限小于 16 MB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-820-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存上限小于 16 MB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-820-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存上限小于 16 MB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-820-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存上限小于 16 MB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-821-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 可变范围 MTRR 寄存器大于固定范围 MTRR 寄存器。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。

3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-821-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 可变范围 MTRR 寄存器大于固定范围 MTRR 寄存器。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-821-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 可变范围 MTRR 寄存器大于固定范围 MTRR 寄存器。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-821-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 可变范围 MTRR 寄存器大于固定范围 MTRR 寄存器。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-822-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无效的 MTRR 服务请求。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-822-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无效的 MTRR 服务请求。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-822-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无效的 MTRR 服务请求。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-822-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无效的 MTRR 服务请求。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。

3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-824-000 Standalone Memory Test Aborted

说明：“节点交错”功能部件必须为 OFF。转至 Setup 并禁用 Node Interleave 选项，然后重新运行测试。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-824-001 Standalone Memory Test Aborted

说明：“节点交错”功能部件必须为 OFF。转至 Setup 并禁用 Node Interleave 选项，然后重新运行测试。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-824-002 Standalone Memory Test Aborted

说明：“节点交错”功能部件必须为 OFF。转至 Setup 并禁用 Node Interleave 选项，然后重新运行测试。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-824-003 Standalone Memory Test Aborted

说明：“节点交错”功能部件必须为 OFF。转至 Setup 并禁用 Node Interleave 选项，然后重新运行测试。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-826-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS：内存控制器已禁用。转至“设置”并启用内存控制器。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-826-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS：内存控制器已禁用。转至“设置”并启用内存控制器。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-826-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS：内存控制器已禁用。转至“设置”并启用内存控制器。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-826-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS：内存控制器已禁用。转至“设置”并启用内存控制器。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-827-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS：ECC 功能已由 BIOS 禁用。转至 Setup 并启用 ECC 生成。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-827-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS :ECC 功能已由 BIOS 禁用。转至 Setup 并启用 ECC 生成。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-827-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS :ECC 功能已由 BIOS 禁用。转至 Setup 并启用 ECC 生成。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-827-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS :ECC 功能已由 BIOS 禁用。转至 Setup 并启用 ECC 生成。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-844-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：屏蔽 MSR 机器检查控制 MASK 寄存器时出现问题。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-844-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：屏蔽 MSR 机器检查控制 MASK 寄存器时出现问题。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-844-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：屏蔽 MSR 机器检查控制 MASK 寄存器时出现问题。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-844-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：屏蔽 MSR 机器检查控制 MASK 寄存器时出现问题。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-845-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：清除 MSR 机器检查控制寄存器时出现问题。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-845-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：清除 MSR 机器检查控制寄存器时出现问题。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-845-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：清除 MSR 机器检查控制寄存器时出现问题。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-845-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 芯片组错误：清除 MSR 机器检查控制寄存器时出现问题。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-859-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无效的 XSECSRAT 类型。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-859-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无效的 XSECSRAT 类型。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-859-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无效的 XSECSRAT 类型。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-859-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无效的 XSECSRAT 类型。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-860-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 OEM0 类型 1。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-860-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 OEM0 类型 1。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-860-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 OEM0 类型 1。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-860-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 OEM0 类型 1。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-861-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 SRAT 类型 1。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-861-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 SRAT 类型 1。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-861-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 SRAT 类型 1。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-861-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 SRAT 类型 1。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-862-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 OEM1 结构。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-862-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 OEM1 结构。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-862-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 OEM1 结构。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-862-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 未找到 OEM1 结构。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-863-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： OEM1 结构中无 IBMERROR 键。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-863-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： OEM1 结构中无 IBMERROR 键。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-863-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： OEM1 结构中无 IBMERROR 键。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-863-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： OEM1 结构中无 IBMERROR 键。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-864-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无 GAS 位于 OEM1 中。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-864-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无 GAS 位于 OEM1 中。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-864-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无 GAS 位于 OEM1 中。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-864-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 无 GAS 位于 OEM1 中。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-865-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： OEM0 结构中无 XSECSRAT 键。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-865-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： OEM0 结构中无 XSECSRAT 键。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-865-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： OEM0 结构中无 XSECSRAT 键。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-865-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： OEM0 结构中无 XSECSRAT 键。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-866-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI-SAL 来自 GetMemoryMap 函数的无效参数。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-866-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI-SAL 来自 GetMemoryMap 函数的无效参数。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-866-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI-SAL 来自 GetMemoryMap 函数的无效参数。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-866-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI-SAL 来自 GetMemoryMap 函数的无效参数。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-867-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL：未分配缓冲区。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-867-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL：未分配缓冲区。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-867-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL：未分配缓冲区。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-867-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL：未分配缓冲区。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-868-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中分配的缓冲区过小。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-868-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中分配的缓冲区过小。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-868-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中分配的缓冲区过小。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-868-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中分配的缓冲区过小。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-869-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL 来自 GetMemoryMap 函数的无效参数。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-869-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL 来自 GetMemoryMap 函数的无效参数。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-869-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL 来自 GetMemoryMap 函数的无效参数。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-869-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： EFI/SAL 来自 GetMemoryMap 函数的无效参数。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-870-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： ACPI 中的 CPU Doamin 无效。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-870-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： ACPI 中的 CPU Doamin 无效。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-870-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： ACPI 中的 CPU Doamin 无效。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。

3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。

4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-870-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： ACPI 中的 CPU Doamin 无效。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-871-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 遇到数据未比较。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-871-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 遇到数据未比较。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-871-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 遇到数据未比较。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-871-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 遇到数据未比较。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-877-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS：扩展 PCI 寄存器中的备用必须为 OFF。转至 Setup 并禁用备用。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-877-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS：扩展 PCI 寄存器中的备用必须为 OFF。转至 Setup 并禁用备用。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。

3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-877-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS：扩展 PCI 缓存器中的备用必须为 OFF。转至 Setup 并禁用备用。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-877-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： BIOS：扩展 PCI 缓存器中的备用必须为 OFF。转至 Setup 并禁用备用。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-878-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 备用功能部件必须为 OFF。转至 Setup 并将备用功能部件切换至 OFF。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-878-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 备用功能部件必须为 OFF。转至 Setup 并将备用功能部件切换至 OFF。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-878-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 备用功能部件必须为 OFF。转至 Setup 并将备用功能部件切换至 OFF。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-878-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 备用功能部件必须为 OFF。转至 Setup 并将备用功能部件切换至 OFF。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-885-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 处理器不支持 MTRR 寄存器处理。无法不经高速缓存直接写入内存。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-885-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 处理器不支持 MTRR 寄存器处理。无法不经高速缓存直接写入内存。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-885-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 处理器不支持 MTRR 寄存器处理。无法不经高速缓存直接写入内存。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-885-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 处理器不支持 MTRR 寄存器处理。无法不经高速缓存直接写入内存。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-886-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存上限小于 16 MB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-886-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存上限小于 16 MB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-886-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存上限小于 16 MB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-886-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存上限小于 16 MB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-899-000 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存诊断测试已由用户异常终止。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-899-001 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存诊断测试已由用户异常终止。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-899-002 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存诊断测试已由用户异常终止。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-899-003 Standalone Memory Test Aborted

说明： 内存诊断测试已由用户异常终止。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

201-901-000 Standalone Memory Test Failed

说明： 内存诊断测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。
5. 逐一更换错误中提及的所有 DIMM。
6. 确保在 Configuration/Setup Utility 程序中启用了所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

201-901-001 Standalone Memory Test Failed

说明： 内存诊断测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。
5. 逐一更换错误中提及的所有 DIMM。
6. 确保在 Configuration/Setup Utility 程序中启用了所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

201-901-002 Standalone Memory Test Failed

说明： 内存诊断测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。
5. 逐一更换错误中提及的所有 DIMM。
6. 确保在 Configuration/Setup Utility 程序中启用了所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

201-901-003 Standalone Memory Test Failed

说明： 内存诊断测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试。
2. 如果问题仍然存在，请联系您的技术服务代表。
3. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新安装 DIMM。重新连接电源。
4. 请确保 DSA 和 BIOS/uEFI 为最新级别。
5. 逐一更换错误中提及的所有 DIMM。
6. 确保在 Configuration/Setup Utility 程序中启用了所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/31/2012

已查看： 08/31/2012

202-000-000 MemStr Test Passed

说明： 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

202-801-000 MemStr Test Aborted

说明： 内部程序错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 关闭并重新启动系统。
2. 确保 DSA 诊断代码为最新级别。
3. 再次运行测试。
4. 如果系统停止响应，请关闭并重新启动系统。

5. 检查系统固件版本并根据需要升级。
6. 运行内存诊断以确定具体的故障 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装与维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

202-802-000 MemStr Test Aborted

说明： 内存不足，无法运行该测试。至少需要 1 GB。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

202-803-000 MemStr Test Aborted

说明： 用户已按下 Ctrl-C。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

202-901-000 MemStr Test Failed

说明： 测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 执行标准 DSA 内存诊断以验证所有内存。
2. 确保 DSA 诊断代码为最新级别。
3. 关闭系统并切断其电源。
4. 重新安装内存卡和 DIMM。

5. 将系统重新连接到电源并开启系统。

6. 再次运行测试。

7. 执行标准 DSA 内存诊断以验证所有内存。

8. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装与维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

202-902-000 MemStr Test Failed

说明： 内存大小不足，无法运行该测试。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 确保选中 DSA 诊断事件日志的“Resource Utilization”部分中的“Available System Memory”，以启用所有内存。
2. 如果需要，请在系统引导期间按 F1 键访问 Configuration/Setup Utility 程序并启用所有内存。
3. 确保 DSA 诊断代码为最新级别。
4. 再次运行测试。
5. 执行标准 DSA 内存诊断以验证所有内存。
6. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装与维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 09/04/2012

已查看： 09/04/2012

409-000-000 NVIDIA User Diagnostic Test Passed

说明： NVIDIA 用户诊断测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 10/26/2012

已查看： 10/26/2012

**409-003-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Bandwidth
Test Passed**

说明： Nvidia GPU 带宽测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**409-004-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Query
Test Passed**

说明： Nvidia GPU 查询测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**409-005-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Matrix
Test Passed**

说明： Nvidia GPU 矩阵测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**409-006-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Binomial
Test Passed**

说明： Nvidia GPU 二项式测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

409-800-000 NVIDIA User Diagnostic Test Aborted

说明： NVIDIA 用户诊断测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 10/26/2012

已查看： 10/26/2012

**409-803-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Bandwidth
Test Aborted**

说明： Nvidia GPU 带宽测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**409-804-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Query
Test Aborted**

说明： Nvidia GPU 查询测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**409-805-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Matrix
Test Aborted**

说明： Nvidia GPU 矩阵测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**409-806-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Binomial
Test Aborted**

说明： Nvidia GPU 二项式测试已取消。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

409-900-000 NVIDIA User Diagnostic Test Failed

说明： NVIDIA 用户诊断测试失败。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 通过重新安装 GPU 来验证 GPU 是否已正确安装在 PCIe 插槽中。然后关闭再打开系统电源。
2. 验证到 GPU 的电源接口连接是否牢固。然后关闭再打开系统电源。
3. 运行 `nvidia-smi -q`。在某些情况下，这将报告连接不良的电缆。
4. 使用已知正常工作的系统上相同 GPU 来重新运行诊断。各种系统问题可能导致诊断故障。
5. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 10/26/2012

已查看： 10/26/2012

**409-903-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Bandwidth
Test Failed**

说明： Nvidia GPU 带宽测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 通过重新安装 GPU 来验证 GPU 是否已正确安装在 PCIe 插槽中。然后关闭再打开系统电源。
2. 验证到 GPU 的电源接口连接是否牢固。然后关闭再打开系统电源。
3. 运行 `nvidia-smi -q`。在某些情况下，这将报告连接不良的电缆。
4. 使用已知正常工作的系统上相同 GPU 来重新运行诊断。各种系统问题可能导致诊断故障。
5. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

**409-904-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Query
Test Failed**

说明： Nvidia GPU 查询测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 通过重新安装 GPU 来验证 GPU 是否已正确安装在 PCIe 插槽中。然后关闭再打开系统电源。
2. 验证到 GPU 的电源接口连接是否牢固。然后关闭再打开系统电源。
3. 运行 `nvidia-smi -q`。在某些情况下，这将报告连接不良的电缆。
4. 使用已知正常工作的系统上相同 GPU 来重新运行诊断。各种系统问题可能导致诊断故障。
5. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

409-905-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Matrix Test Failed

说明： Nvidia GPU 矩阵测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 通过重新安装 GPU 来验证 GPU 是否已正确安装在 PCIe 插槽中。然后关闭再打开系统电源。
2. 验证到 GPU 的电源接口连接是否牢固。然后关闭再打开系统电源。
3. 运行 `nvidia-smi -q`。在某些情况下，这将报告连接不良的电缆。
4. 使用已知正常工作的系统上相同 GPU 来重新运行诊断。各种系统问题可能导致诊断故障。
5. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

409-906-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Binomial Test Failed

说明： Nvidia GPU 二项式测试失败。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 通过重新安装 GPU 来验证 GPU 是否已正确安装在 PCIe 插槽中。然后关闭再打开系统电源。
2. 验证到 GPU 的电源接口连接是否牢固。然后关闭再打开系统电源。
3. 运行 `nvidia-smi -q`。在某些情况下，这将报告连接不良的电缆。
4. 使用已知正常工作的系统上相同 GPU 来重新运行诊断。各种系统问题可能导致诊断故障。
5. 如果问题仍然存在，请与 IBM 技术支持代表联系。

已添加日期消息： 09/03/2012

已查看： 09/03/2012

215-000-000 Optical Drive Test Passed

说明： 光盘驱动器测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

215-801-000 Optical Drive Test Aborted

说明： 光盘驱动器测试已异常终止。无法与驱动程序进行通信。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 确保 DSA 诊断代码为最新级别。
2. 再次运行测试。
3. 检查驱动器电缆两端是否有松动或断开连接情况，或者电缆是否损坏。如果电缆损坏，请进行更换。
4. 再次运行测试。
5. 如果需要，请检查系统固件级别并升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
6. 再次运行测试。

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

215-802-000 Optical Drive Test Aborted

说明： 光盘驱动器测试已异常终止。遇到读错误。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 将新的 CD 或 DVD 插入驱动器，并等待 15 秒以识别介质。重新运行测试。
2. 检查驱动器电缆两端是否有松动或断开连接情况，或者电缆是否损坏。如果电缆损坏，请进行更换。
3. 再次运行测试。
4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

215-803-000 Optical Drive Test Failed

说明： 光盘驱动器测试失败。磁盘可能正由操作系统使用。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 等待系统活动停止
2. 再次运行测试。
3. 关闭并重新启动系统。
4. 再次运行测试。

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

215-804-000 Optical Drive Test Aborted

说明： 光盘驱动器测试已异常终止。介质托盘已打开。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 合上介质托盘并等待 15 秒以让系统识别介质。再次运行测试。
2. 将新的 CD 或 DVD 插入驱动器，并等待 15 秒以识别介质。重新运行测试。
3. 检查驱动器电缆两端是否有松动或断开连接情况，或者电缆是否损坏。如果电缆损坏，请进行更换。

4. 再次运行测试。

5. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

215-901-000 Optical Drive Test Aborted

说明： 光盘驱动器测试已异常终止。未检测到驱动器介质。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 将新的 CD 或 DVD 插入驱动器，并等待 15 秒以识别介质。重新运行测试。
2. 检查驱动器电缆两端是否有松动或断开连接情况，或者电缆是否损坏。如果电缆损坏，请进行更换。
3. 再次运行测试。
4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

215-902-000 Optical Drive Test Failed

说明： 光盘驱动器测试失败。读取不匹配。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 将新的 CD 或 DVD 插入驱动器，并等待 15 秒以识别介质。重新运行测试。
2. 检查驱动器电缆两端是否有松动或断开连接情况，或者电缆是否损坏。如果电缆损坏，请进行更换。
3. 再次运行测试。

4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

215-903-000 Optical Drive Test Aborted

说明： 光盘驱动器测试已异常终止。无法访问设备。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 将新的 CD 或 DVD 插入驱动器，并等待 15 秒以识别介质。重新运行测试。
2. 检查驱动器电缆两端是否有松动或断开连接情况，或者电缆是否损坏。如果电缆损坏，请进行更换。
3. 再次运行测试。
4. 如果需要，请检查系统固件级别并升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
5. 再次运行测试。
6. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/13/2012

已查看： 08/13/2012

166-000-001 IMM I2C Test Passed

说明： IMM I2C 测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-801-001 IMM I2C Test Aborted

说明： IMM 返回的响应长度不正确。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-802-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 由于未知原因，导致测试无法完成。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-803-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 节点正忙。请稍后尝试。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-804-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 命令无效。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-805-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 针对给定 LUN 的命令无效。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-806-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 处理命令时出现超时。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-807-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 空间不足。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-808-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 保留已取消或保留标识无效。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-809-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 请求数据被截断。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-810-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 请求数据长度无效。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-811-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 超出请求数据字段的长度限制。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-812-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 参数超出范围。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-813-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 无法返回请求的数据字节数。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-814-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 请求的传感器、数据或记录不存在。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-815-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 请求中的数据字段无效。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-816-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 命令对于指定的传感器或记录类型非法。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-817-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 无法提供命令响应。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-818-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 无法执行重复的请求。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-819-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 无法提供命令响应。SDR 存储库处于更新方式。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-820-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 无法提供命令响应。设备处于固件更新方式。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-821-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 无法提供命令响应。BMC 正在初始化。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-822-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 目标不可用。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-823-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 无法执行命令。特权级别不够。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-824-001 IMM I2C Test Aborted

说明： 无法执行命令。

内部事件： 否

严重性： 警告

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-901-001 IMM I2C Test Failed

说明： IMM 指示专用总线 (BUS 0) 发生故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。
3. 再次运行测试。
4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-904-001 IMM I2C Test Failed

说明： IMM 指示指示灯总线 (BUS 3) 发生故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。
3. 再次运行测试。
4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-905-001 IMM I2C Test Failed

说明： IMM 指示电源总线 (BUS 4) 发生故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。
3. 再次运行测试。
4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-906-001 IMM I2C Test Failed

说明： IMM 指示 PCH 总线 (总线 5) 发生故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。
3. 再次运行测试。
4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

166-907-001 IMM I2C Test Failed

说明： IMM 指示环境温度传感器总线 (总线 6) 发生故障。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 一次执行一个提及的操作，然后在每个操作之后尝试测试：

1. 关闭系统并切断其电源。等待 45 秒。重新连接电源。
2. 确保 DSA 和 BMC/IMM 为最新版本。
3. 再次运行测试。
4. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装和维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 11/12/2013

已查看： 11/12/2013

264-000-000 Tape Test Passed

说明： 磁带测试已通过。

内部事件： 否

严重性： 事件

可服务： 否

可恢复： 否

自动通知支持： 否

已添加日期消息： 08/15/2012

已查看： 08/15/2012

264-901-000 Tape Test Failed

说明： 在磁带警报日志中发现错误。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 使用相应的清理介质清洁磁带机，然后安装新介质。
2. 再次运行测试。
3. 清除错误日志。
4. 再次运行测试。
5. 确保磁带机固件为最新级别。
6. 升级至最新固件级别之后，重新运行测试。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装与维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/15/2012

已查看： 08/29/2012

264-902-000 Tape Test Failed

说明： 磁带测试失败。未检测到介质。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 使用相应的清理介质清洁磁带机，然后安装新介质。
2. 再次运行测试。
3. 确保磁带机固件为最新级别。
4. 升级至最新固件级别之后，重新运行测试。
5. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装与维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/15/2012

已查看： 08/29/2012

264-903-000 Tape Test Failed

说明： 磁带测试失败。未检测到介质。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 使用相应的清理介质清洁磁带机，然后安装新介质。
2. 再次运行测试。
3. 确保磁带机固件为最新级别。
4. 升级至最新固件级别之后，重新运行测试。
5. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装与维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/15/2012

已查看： 08/29/2012

264-904-000 Tape Test Failed

说明： 磁带测试失败。磁带机硬件错误。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 检查磁带机电缆是否有松动或断开连接情况，或者电缆是否损坏。如果电缆损坏，请更换电缆。
2. 使用相应的清理介质清洁磁带机，然后安装新介质。
3. 再次运行测试。
4. 确保磁带机固件为最新级别。
5. 升级至最新固件级别之后，重新运行测试。
6. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装与维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/15/2012

已查看： 08/29/2012

264-905-000 Tape Test Failed

说明： 磁带测试失败。软件错误：请求无效。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 如果系统停止响应，请关闭并重新启动系统。
2. 检查系统固件级别并根据需要升级。已安装的固件级别可在 DSA 诊断事件日志中该组件的 Firmware/VPD 部分中找到。
3. 再次运行测试。
4. 如果系统停止响应，请关闭并重新启动系统。
5. 确保磁带机固件为最新级别。
6. 再次运行测试。
7. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装与维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/15/2012

已查看： 08/29/2012

264-906-000 Tape Test Failed

说明： 磁带测试失败。无法识别的错误。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 使用相应的清理介质清洁磁带机，然后安装新介质。
2. 再次运行测试。
3. 确保磁带机固件为最新级别。
4. 升级至最新固件级别之后，重新运行测试。
5. 确保 DSA 诊断代码为最新级别。
6. 再次运行测试。
7. 检查系统固件版本并根据需要升级。
8. 再次运行测试。
9. 如果故障仍然存在，请参阅系统“安装与维护指南”中的“按症状进行故障诊断”，以了解可采取的下一个纠正操作。

已添加日期消息： 08/15/2012

已查看： 08/29/2012

264-907-000 Tape Test Failed

说明： 在某处块地址中发现错误。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 使用相应的清理介质清洁磁带机，然后安装新介质。

已添加日期消息： 08/15/2012

已查看： 08/15/2012

264-908-000 Tape Test Failed

说明： 获取磁带容量时发现错误。

内部事件： 否

严重性： 错误

可服务： 是

可恢复： 否

自动通知支持： 否

用户响应： 完成以下步骤：

1. 确保介质存在。
2. 使用相应的清理介质清洁磁带机，然后安装新介质。

已添加日期消息： 08/15/2012

已查看： 08/15/2012

恢复服务器固件

要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

如果服务器固件已损坏（例如，因为更新期间发生电源故障），那么您可以使用以下方法来恢复服务器固件：

- 频带内方法：使用引导块跳线（自动引导恢复）和服务器固件更新包的 Service Pack 来恢复服务器固件。

注：可以从以下某个来源获取服务器更新包：

- 从万维网下载服务器固件更新。
- 与 IBM 服务代表联系。

要从万维网下载服务器固件更新包，请完成以下步骤：


1. 转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。
2. 在 **Product support** 下单击 **System x**。
3. 在 **Popular links** 下选择 **Software and device drivers**。
4. 从 **Product family** 菜单，选择 **System dx360 M4** 以显示可供服务器下载的文件列表。
5. 下载最新的服务器固件更新以及更新工具 UXSPI。

服务器的闪存由主内存区和备用内存区组成。您必须用可引导的固件映像维护备用内存区。如果主内存区受损，可以用引导块跳线来手工引导备用内存区，或者在映像损坏的情况下，由“自动引导恢复”功能自动完成这一任务。

频带内手工恢复方法

要恢复服务器固件并将服务器操作复原到主内存区，请完成以下步骤：

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭服务器，并断开所有电源线和外部电缆。
3. 卸下服务器外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
4. 在主板上找到 UEFI 引导备份跳线块 (JP3)。

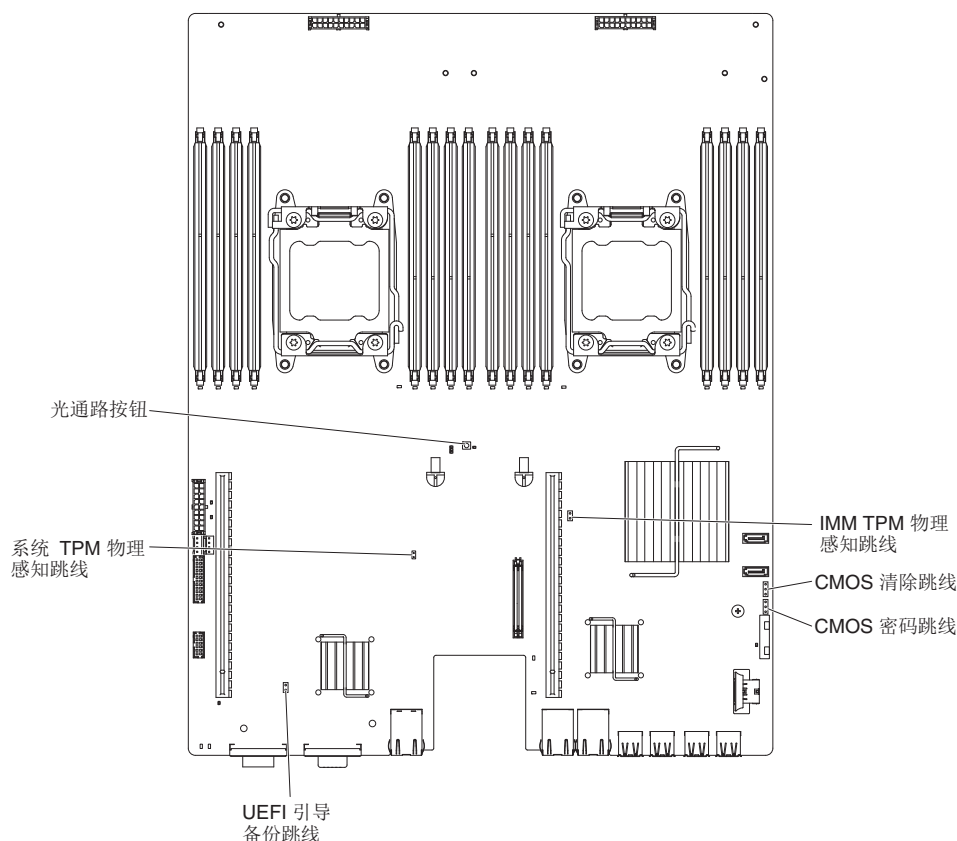

5. 将跳线 (JP3) 从引脚 1 和 2 移至引脚 2 和 3, 以启用 UEFI 恢复方式。
6. 重新安装服务器外盖; 然后重新连接所有的电源线。
7. 重新启动服务器。系统开始开机自检 (POST)。
8. 将服务器引导到您下载的固件更新包所支持的操作系统。
9. 按照固件更新包自述文件中的指示信息, 执行固件更新。
10. 关闭服务器并断开所有电源线和外部电缆的连接, 然后卸下服务器顶盖 (请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』)。
11. 将 BIOS 引导备份跳线 (JP3) 从引脚 2 和 3 移回到主位置 (引脚 1 和 2)。
12. 重新安装服务器顶盖 (请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』)。
13. 重新连接您拔下的电源线和所有电缆。
14. 重新启动服务器。系统开始开机自检 (POST)。如果这无法恢复主内存区, 请继续执行以下步骤:
15. 卸下服务器顶盖 (请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』)。
16. 通过卸下系统电池来重置 CMOS (请参阅第 283 页的『卸下系统电池』)。
17. 使系统电池与服务器脱离大约 5 到 15 分钟。
18. 重新安装系统电池 (请参阅第 285 页的『安装系统电池』)。
19. 重新安装服务器顶盖 (请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』)。
20. 重新连接您拔下的电源线和所有电缆。
21. 重新启动服务器。系统开始开机自检 (POST)。
22. 如果这些恢复工作失败, 请与 IBM 服务支持代表联系以获取支持。

频带内自动引导恢复方法

注：如果光通路诊断面板上的 BOARD 指示灯点亮并且有一个日志条目或 Booting Backup Image 显示在固件启动屏幕上，请使用该方法；否则，请使用频带内手工恢复方法。

1. 将服务器引导到您下载的固件更新包所支持的操作系统。
2. 按照固件更新包自述文件中的指示信息，执行固件更新。
3. 重新启动服务器。
4. 当固件启动屏幕上出现提示时，按 F3 键以复原到主内存区。服务器从主内存区引导。

自动引导恢复 (ABR)

服务器启动时，如果集成管理模块检测到主内存区中的服务器固件有问题，那么服务器会自动切换到备份固件内存区并使您有机会恢复主内存区中的固件。有关恢复 UEFI 固件的指示信息，请参阅第 249 页的『恢复服务器固件』。您恢复了主内存区中的固件之后，请完成以下步骤：

1. 重新启动服务器。
2. 显示 press F3 to restore to primary 提示时，按 F3 键以从主内存区启动服务器。

Nx 引导失败

配置更改（如所添加设备或适配器固件更新）和固件或应用程序代码问题可导致服务器 POST（开机自检）失败。如果发生此情况，那么服务器会通过以下任一方式做出响应：

- 服务器自动重新启动，然后重试 POST。
- 服务器挂起，而您必须手动重新启动服务器以使服务器重试 POST。

在连续尝试了指定次数（自动或手动）之后，Nx 引导失败功能会使服务器还原为缺省 UEFI 配置并启动 Setup Utility，以便您可以对配置做出必要的更正并重新启动服务器。如果服务器无法以缺省配置成功完成 POST，那么主板可能有问题。

要指定将触发 Nx 引导失败功能的连续重新启动尝试次数，请在 Setup Utility 中单击 **Settings > POST Attempt Limit**。可用的选项是 3、6、9 和 255（禁用 Nx 引导失败）。

解决电源问题

电源问题可能很难解决。例如，任何配电总线上都可能存在短路现象。通常，短路将导致电源子系统因过流情况而关闭。要诊断电源问题，请使用以下一般过程：

1. 关闭服务器并断开与所有交流电源线的连接。
2. 检查电源子系统内的电缆是否松脱。同时检查是否存在短路情况，例如，是否有螺钉松动导致电路板上出现短路情况。
3. 如果光通路诊断面板上的检查日志指示灯点亮，请检查 IMM2 事件日志，查看发生故障的电源导轨并完成以下步骤。第 252 页的表 5 标明了与各电源导轨关联的组件以及对这些组件进行故障诊断的顺序。

- a. 断开所有内部和外部设备的电缆和电源线连接。保持电源线的连接状态。
- b. 对于电源导轨 1 错误，请完成以下步骤：
 - 1) （仅限经过培训的技术人员）更换主板。
 - 2) （仅限经过培训的技术人员）更换微处理器。
- c. 对于其他导轨错误（电源导轨 1 错误，请参阅上面的步骤），请按照表 5 中指示的顺序逐个卸下与发生故障的电源导轨关联的每个组件（每次卸下都重新启动服务器），直至确认过流情况的原因为止。

表 5. 与电源导轨错误关联的组件

IMM2 事件日志中的电源导轨错误	组件
电源导轨 1 错误	微处理器 1
电源导轨 2 错误	微处理器 2
电源导轨 3 错误	可选适配器（如果 PCI 转接卡组合件 1 中已安装）、PCI 转接卡组合件 1、ServeRAID SAS/SATA 适配器以及 DIMM 1 至 6
电源导轨 4 错误	可选 PCI 适配器电源线（如果已安装）、风扇 1、风扇 2、硬盘驱动器以及 DIMM 7 到 12
电源导轨 5 错误	可选 DVD 驱动器（如果已安装）、风扇 3、风扇 4、硬盘驱动器以及 DIMM 13 到 18
电源导轨 6 错误	可选适配器（如果已安装在 PCI 转接卡组合件 2 中）、PCI 转接卡组合件 2、可选双端口网络适配器（如果已安装）、风扇 5、风扇 6 以及 DIMM 19 到 24

- d. 更换所标识的组件。
4. 卸下适配器，并断开所有内部和外部设备的电缆和电源线，直到服务器配置降至启动服务器时所需的最低配置为止（请参阅第 186 页的『电源指示灯』，了解最低配置）。
5. 重新连接所有的交流电源线并开启服务器。如果服务器成功启动，请逐个重新安装适配器和设备，直到问题得以确定。

如果服务器无法从最低配置启动（请参阅第 186 页的『电源指示灯』），请逐个更换最低配置中的组件，直到问题得以确定。

解决以太网控制器问题

用于测试以太网控制器的方法视您使用的操作系统而定。请参阅操作系统文档，获取有关以太网控制器的信息，并参阅以太网控制器设备驱动程序自述文件。

执行以下步骤：

- 确保已安装了服务器随附的正确设备驱动程序，并确保这些驱动程序是最新级别。
- 确保以太网电缆安装正确。
 - 电缆在所有的连接处必须牢固连接。如果电缆已连接但问题仍然存在，请尝试使用另一根电缆。
 - 如果将以太网控制器设置为以 100 Mbps 运行，那么必须使用 5 类电缆进行连接。

- 如果直接连接两个服务器而不使用集线器，或如果不使用带有 X 端口的集线器，请使用交叉电缆。要确定集线器是否带有 X 端口，请查看端口标签。如果标签上包含 X，那么该集线器带有 X 端口。
- 确定集线器是否支持自动协商。如果不支持，请尝试手动配置集成以太网控制器，以匹配集线器的速度和双工方式。
- 检查服务器后部面板上的以太网控制器指示灯。这些指示灯指示接口、电缆或集线器是否存在问题。
 - 当以太网控制器接收到来自集线器的链路脉冲时，以太网链路状态指示灯点亮。如果该指示灯熄灭，表示接口或电缆可能有问题，或者集线器有问题。
 - 当以太网控制器通过以太网发送或接收数据时，以太网发送/接收活动指示灯点亮。如果以太网发送/接收活动指示灯熄灭，请确保集线器和网络正在运行，并安装了正确的设备驱动程序。
- 检查服务器后部的 LAN 活动指示灯。当以太网网络中存在活动数据时，LAN 活动指示灯点亮。如果 LAN 活动指示灯熄灭，请确保集线器和网络正在运行，并确保安装了正确的设备驱动程序。
- 检查是否存在特定于操作系统的问题起因。
- 确保客户机和服务器上的设备驱动程序使用相同的协议。

如果以太网控制器仍然无法连接到网络，但硬件可以工作，那么网络管理员必须仔细检查错误的其他可能原因。

解决未确定的问题

如果诊断测试没有诊断出诊断故障，或如果服务器不工作，请使用本部分中的信息。

如果怀疑软件问题导致故障（连续或间歇），请参阅第 185 页的『软件问题』。

CMOS 存储器中的受损数据或受损的服务器固件都可能导致不确定的问题。要重置 CMOS 数据，请使用 CMOS 跳线清除 CMOS 存储器，并覆盖开机密码；请参阅第 13 页的『主板开关和跳线』。如果怀疑服务器固件受损，请参阅第 249 页的『恢复服务器固件』。

如果电源工作正常，请完成以下步骤：

1. 关闭服务器。
2. 确保服务器电缆连接正确。
3. 逐个卸下或断开以下设备，直到找到故障。每次都开启服务器及重新配置服务器。
 - 任何外部设备。
 - 浪涌抑制器设备（位于服务器上）
 - 打印机、鼠标和非 IBM 设备。
 - 每个适配器。
 - 硬盘驱动器。
 - 内存模块。最低配置要求是在插槽 3 内插入一根 2 GB DIMM。
4. 开启服务器。

如果从服务器卸下适配器时问题解决，但重新安装同一适配器时问题重现，可能是该适配器有问题；如果用其他适配器替换时问题重现，可能是转接卡有问题。


如果怀疑是网络问题并且服务器通过了所有系统测试，可能是服务器外部的网络连线有问题。

问题确定提示

由于可能遇到各种各样的硬件和软件组合，请使用以下信息来帮助您确定问题。向 IBM 请求协助时，请尽可能提供这些信息。

型号和序列号位于服务器前部的标识标签上，如下图中所示。

注：本文档中的插图可能与您的硬件略有不同。

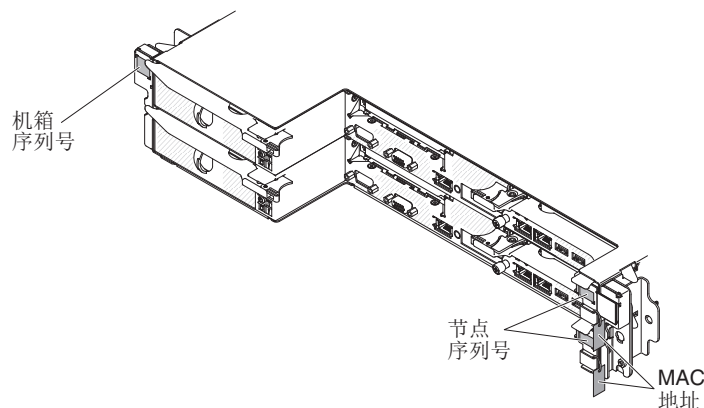

- 机器类型和型号
- 微处理器或硬盘驱动器升级情况
- 故障症状
 - 服务器是否通过了诊断测试？
 - 发生什么情况？何时？何处？
 - 故障是发生在一台服务器上还是发生在多台服务器上？
 - 故障是否可重复？
 - 该配置是否曾经有效？
 - 配置失败之前进行过哪些更改（如果进行了更改的话）？
 - 是不是第一次报告的故障？
- 诊断程序类型和版本级别
- 硬件配置（系统摘要的打印屏幕）
- IMM2 固件级别
- 操作系统软件

您可以通过对比运行正常的服务器与运行不正常的服务器的配置和软件设置来解决某些问题。将服务器互相对比以进行诊断时，仅当所有服务器中的以下所有因素都完全相同，才能将它们视为相同：

- 机器类型和型号
- IMM2 固件级别
- 相同位置中的适配器和附件
- 地址跳线、端接器和电缆连接
- 软件版本和级别
- 诊断程序类型和版本级别
- 配置选项设置

- 操作系统控制文件设置

有关致电 IBM 请求服务的信息，请参阅第 353 页的附录 A，『获取帮助和技术协助』。

第 4 章 System x iDataPlex dx360 M4 7912 和 7913 型部件列表

除非第 258 页的『dx360 M4 7912 型主板托盘的客户可更换部件』中另行指定，否则 dx360 M4 主板托盘、2U 机箱和 GPGPU 机柜可以使用以下可更换组件。要在 Web 上查找更新过的部件列表，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。


可更换组件的类型包括：

- 易损耗组件：您必须自行购买和更换易损耗组件（有递耗期限的组件，如电池和打印机硒鼓）。如果请求 IBM 购买或安装易损耗组件，您必须支付服务费。
- 结构性部件：您必须自行购买和更换结构性部件（组件，如机箱组合件、顶盖和挡板）。如果请求 IBM 购买或安装结构性组件，您将需要支付服务费。
- **1 类客户可更换部件（CRU）**：您必须自行更换 1 类 CRU。如果请求 IBM 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。
- **2 类客户可更换部件**：根据服务器的保修服务类型，您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 IBM 进行安装，无需支付额外费用。

dx360 M4 7912 型主板托盘的客户可更换部件

有关保修条款的信息，请参阅服务器随附的《保修信息》文档。

下图显示了服务器中的主要组件。本文档中的插图可能与您的硬件略有不同。

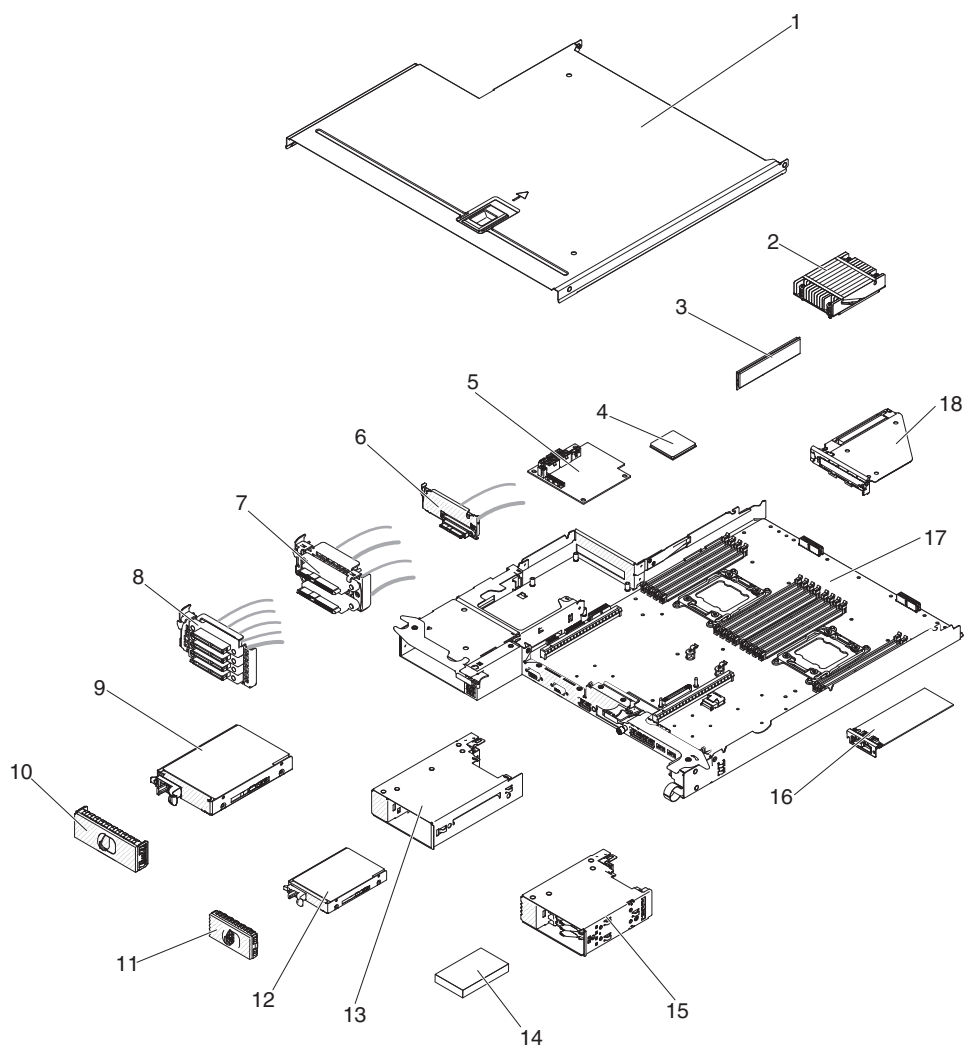

下表列出了服务器组件的部件号。

表 6. 7912 型部件列表

索引	描述	CRU 部件号 (1 类)	CRU 部件号 (2 类)
2	散热器组合件, 95 W		90Y4967
2	散热器组合件, 130 W		46W2702
3	内存, 16 GB 双列, 1.5 V, DDR3, 1866 MHz, RDIMM	46W0670	
3	内存, 16 GB 双列, 1.35 V, DDR3, 1600 MHz, RDIMM	46W0674	
3	内存, 4 GB 双列, 1.35 V, DDR3, 1600 MHz, RDIMM	46W0737	
3	内存, 8 GB 双列, 1.35 V, DDR3, 1333 MHz, RDIMM	49Y1415	
3	内存, 2 GB 单列, 1.35 V, DDR3, RDIMM	49Y1421	
3	内存, 4 GB 双列, 1.35 V, DDR3, 1333 MHz, UDIMM	49Y1422	
3	内存, 2 GB 单列, 1.35 V, DDR3, 1333 MHz, RDIMM	49Y1423	
3	内存, 4 GB 单列, 1.35 V, DDR3, 1333 MHz, RDIMM	49Y1424	
3	内存, 16 GB 双列, 1.50 V, DDR3, 1333 MHz, RDIMM	49Y1565	
3	内存, 32 GB 双列, 1.35 V, DDR3, 1333 MHz, LRDIMM	90Y3107	
3	内存, 8 GB 双列, 1.50 V, DDR3, 1600 MHz, RDIMM	90Y3111	
3	内存, 4 GB 双列, 1.5 V, DDR3, 1600 MHz, RDIMM	90Y3180	
3	内存, 16 GB 双列, 1.50 V, DDR3, 1600 MHz, RDIMM	00D4970	
3	内存, 4 GB 双列, 1.35 V, DDR3, 1600 MHz, UDIMM	00D5014	
3	内存, 4 GB 单列, 1.5 V, DDR3, 1866 MHz, RDIMM	00D5022	
3	内存, 4 GB 单列, 1.35 V, DDR3, 1600 MHz, RDIMM	00D5026	
3	内存, 4 GB 双列, 1.5 V, DDR3, 1866 MHz, RDIMM	00D5030	
3	内存, 8 GB 单列, 1.5 V, DDR3, 1866 MHz, RDIMM	00D5034	
3	内存, 8 GB 单列, 1.35 V, DDR3, 1600 MHz, RDIMM	00D5038	
3	内存, 8 GB 双列, 1.5 V, DDR3, 1866 MHz, RDIMM	00D5042	
3	内存, 8 GB 双列, 1.35 V, DDR3, 1600 MHz, RDIMM	00D5046	
4	微处理器, Intel Xeon E5-2690, 2.90 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 135 W (8 核)		49Y8115
4	微处理器, Intel Xeon E5-2637, 3.00 GHz, 5 MB, 1066 MHz, 80W (双核)		49Y8124
4	微处理器, Intel Xeon E5-2665 2.40 GHz, 20 MB, 115W (8 核)		49Y8142
4	微处理器, Intel Xeon E5-2650L, 1.80 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 70 W (8 核)		81Y5160
4	微处理器, Intel Xeon E5-2603, 1.80 GHz, 10 MB, 1066 MHz, 80W (4 核)		81Y5161
4	微处理器, Intel Xeon E5-2609, 2.40 GHz, 10 MB, 1066 MHz, 80W (4 核)		81Y5163
4	微处理器, Intel Xeon E5-2620, 2.00 GHz, 15 MB, 1333 MHz, 95W (6 核)		81Y5164
4	微处理器, Intel Xeon E5-2630, 2.30 GHz, 15 MB, 1333 MHz, 95W (6 核)		81Y5165

表 6. 7912 型部件列表 (续)

索引	描述	CRU 部件号 (1 类)	CRU 部件号 (2 类)
4	微处理器, Intel Xeon E5-2640, 2.50 GHz, 15 MB, 1333 MHz, 95W (6 核)		81Y5166
4	微处理器, Intel Xeon E5-2650, 2.00 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 95 W (8 核)		81Y5167
4	微处理器, Intel Xeon E5-2660, 2.20 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 95 W (8 核)		81Y5168
4	微处理器, Intel Xeon E5-2680, 2.70 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 130 W (8 核)		81Y5169
4	微处理器, Intel Xeon E5-2667, 2.90 GHz, 15 MB, 1600 MHz, 130 W (6 核)		81Y5170
4	微处理器, Intel Xeon E5-2630L, 2.00 GHz, 15 MB, 1333 MHz, 60 W (6 核)		81Y5204
4	微处理器, Intel Xeon E5-2670, 2.60 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 115 W (8 核)		81Y9419
4	微处理器, Intel Xeon E5-2648L, 1.80 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 70 W (8 核)		95Y4671
4	微处理器, Intel Xeon E5-2658, 2.1 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 95 W (8 核)		95Y4676
4	微处理器, Intel Xeon E5-2618L v2, 2.0 GHz, 15 MB, 1333 MHz, 50 W (6 核)		00AE522
4	微处理器, Intel Xeon E5-2648L v2, 2.0 GHz, 25 MB, 1866 MHz, 70 W (10 核)		00AE523
4	微处理器, Intel Xeon E5-2658 v2, 2.4 GHz, 25 MB, 1866 MHz, 95 W (10 核)		00AE524
4	微处理器, Intel Xeon E5-2628L v2, 2.2 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 70 W (8 核)		00AE525
4	微处理器, Intel Xeon E5-2695 v2, 2.4 GHz, 30 MB, 1866 MHz, 115 W (12 核)		00Y2776
4	微处理器, Intel Xeon E5-2697 v2, 2.7 GHz, 30 MB, 1866 MHz, 130 W (12 核)		00Y2777
4	微处理器, Intel Xeon E5-2603 v2, 1.8 GHz, 10 MB, 1333 MHz, 80W (4 核)		00Y2778
4	微处理器, Intel Xeon E5-2609 v2, 2.5 GHz, 10 MB, 1333 MHz, 80W (4 核)		00Y2779
4	微处理器, Intel Xeon E5-2620 v2, 2.1 GHz, 15 MB, 1600 MHz, 80 W (6 核)		00Y2780
4	微处理器, Intel Xeon E5-2630 v2, 2.6 GHz, 15 MB, 1600 MHz, 80 W (6 核)		00Y2781
4	微处理器, Intel Xeon E5-2640 v2, 2.0 GHz, 20 MB, 1600 MHz, 95 W (8 核)		00Y2782
4	微处理器, Intel Xeon E5-2650 v2, 2.6 GHz, 20 MB, 1866 MHz, 95 W (8 核)		00Y2783

表 6. 7912 型部件列表 (续)

索引	描述	CRU 部件号 (1 类)	CRU 部件号 (2 类)
4	微处理器, Intel Xeon E5-2660 v2, 2.2 GHz, 25 MB, 1866 MHz, 95 W (10 核)		00Y2784
4	微处理器, Intel Xeon E5-2670 v2, 2.5 GHz, 25 MB, 1866 MHz, 115 W (10 核)		00Y2785
4	微处理器, Intel Xeon E5-2680 v2, 2.8 GHz, 25 MB, 1866 MHz, 115 W (10 核)		00Y2786
4	微处理器, Intel Xeon E5-2690 v2, 3.0 GHz, 25 MB, 1866 MHz, 130 W (10 核)		00Y2787
4	微处理器, Intel Xeon E5-2637 v2, 3.5 GHz, 15 MB, 1866 MHz, 130 W (4 核)		00Y2789
4	微处理器, Intel Xeon E5-2643 v2, 3.5 GHz, 25 MB, 1866 MHz, 130 W (6 核)		00Y2790
4	微处理器, Intel Xeon E5-2667 v2, 3.3 GHz, 25 MB, 1866 MHz, 130 W (8 核)		00Y2791
4	微处理器, Intel Xeon E5-2630L v2, 2.4 GHz, 15 MB, 1600 MHz, 60 W (6 核)		00Y2792
4	微处理器, Intel Xeon E5-2650L v2, 1.7 GHz, 25 MB, 1600 MHz, 70 W (10 核)		00Y2793
5	电源开关板	46W2902	
6	电缆组合件, 1PM SATA 480 毫米, 用于 3.5 英寸易插拔设备	90Y5119	
7	电缆组合件, 2PM SATA 480 毫米, 用于 2.5 英寸易插拔设备	94Y7533	
7	电缆组合件, 2PM SAS 480 毫米, 用于 2.5 英寸易插拔设备	90Y6253	
8	电缆组合件, 4PM Mico SATA 到 4x 520 毫米, 用于 1.8 英寸易插拔设备	90Y6257	
9	硬盘驱动器, 3.5 英寸易插拔, 500 GB 7200 6 Gbps NL SATA 2 代	81Y9803	
9	3.5 英寸易插拔 1 TB 7200 转/分硬盘驱动器	81Y9807	
9	硬盘驱动器, 3.5 英寸易插拔, 2TB 7200 6 Gbps NL SATA 2 代	81Y9811	
9	3.5 英寸易插拔 3 TB 7200 转/分硬盘驱动器	81Y9815	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 200 GB SATA MLC SSD	40K6897	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 300 GB 10000 6 Gbps SAS SFF	49Y1992	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 146 GB 15000 6 Gbps SAS SFF	49Y1997	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 600 GB 10000 6 Gbps SAS SFF	49Y2028	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 900 GB 10000 6 Gbps SAS SFF	81Y9655	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 300 GB 15000 6 Gbps SAS SFF	81Y9675	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 250 GB 7200 6 Gbps NL SATA SFF	81Y9735	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 500 GB 7200 6 Gbps NL SATA SFF	81Y9739	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 1TB 7200 6 Gbps NL SATA SFF	81Y9743	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 600 GB 10000 6 Gbps SAS 2 代	00AD108	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 256 GB 6 Gbps SATA SFF	90Y8664	
12	硬盘驱动器, 2.5 英寸易插拔, 128 GB 6 Gbps SATA SFF	90Y8669	
13	2.5 英寸 HDD/SSD 转换器仓	90Y4974	

表 6. 7912 型部件列表 (续)

索引	描述	CRU 部件号 (1 类)	CRU 部件号 (2 类)
14	硬盘驱动器, 1.8 英寸 50 GB SATA MLC SSD	43W7729	
14	硬盘驱动器, 1.8 英寸 200 GB SATA MLC SSD	43W7745	
15	1.8 英寸 HDD/SSD 转换器仓	90Y4931	
16	Infiniband Mezz 模块	90Y4956	
16	FDR14 Infiniband Mezz 模块	00J6248	
16	Emulex 10GbE 虚拟光纤网双端口适配器	90Y5100	
16	Qlogic 双端口 10GbE SFP+ 嵌入式 VFA (需要安装两个微处理器)	90Y5099	
16	Intel x540 双端口 10G BaseT 嵌入式适配器	49Y7992	
17	主板托盘		00Y8619
18	1U PCI 转接卡模块	00W2582	
	3.0 V 电池	33F8354	
	电缆, 开关指示灯	90Y4962	
	主板电缆	90Y4964	
	iBBU09 电缆	90Y7309	
	超级电容器电缆	90Y7310	
	电缆, 2 2PM SAS 到 4x hdd, 900 毫米	00Y8515	
	电缆, 1 2PM SAS 到 4x hdd, 480 毫米	00Y8519	
	电缆, 1 4PM micro SATA 到 4x hdd, 910 毫米	00Y8523	
	电缆, 1 4PM micro SATA 到 4x hdd, 520 毫米	00Y8527	
	电缆, 2 1PM SAS 到 4x hdd, 900 毫米	00Y8641	
	ServeRAID M5200 系列闪存电源模块电缆	46C9793	
	Brocade 16Gb FC 单端口主机总线适配器	81Y1671	
	Brocade 16Gb FC 双端口主机总线适配器	81Y1678	
	Emulex 16Gb FC 单端口主机总线适配器	81Y1658	
	Emulex 16Gb FC 双端口主机总线适配器	81Y1665	
	嵌入式 USB 闪存设备系统管理程序	42D0545	
	IBM 4Gbs PCIE 单端口	43W7510	
	IBM 4Gbs PCIE 双端口	43W7512	
	IBM 6Gb SAS 主机总线适配器	46C8935	
	IBM 6Gb SAS 主机总线适配器	68Y7354	
	IBM 6Gb 性能优化主机总线适配器	46C8937	
	IBM 6Gb 性能优化主机总线适配器	90Y4356	
	IBM 300 GB 高 IOPS MLC 模块化适配器	90Y4362	
	IBM 600 GB 高 IOPS MLC 模块化适配器	90Y4366	
	IBM 800 GB 高 IOPS MLC 模块化适配器	90Y4370	
	IBM 300 GB 高 IOPS SLC 模块化适配器	90Y4374	
	NetXtreme I 四端口适配器	90Y9355	
	NetXtreme I 四端口适配器	90Y9373	
	QLogic 4Gb FC 单端口 PCIe 主机总线适配器	00Y5626	

表 6. 7912 型部件列表 (续)

索引	描述	CRU 部件号 (1 类)	CRU 部件号 (2 类)
	QLogic 4Gb FC 双端口 PCIe 主机总线适配器	00Y5627	
	ServeRAID M1115 SAS/SATA 适配器	46C8928	
	ServeRAID M1115 SAS/SATA 适配器	81Y4449	
	ServeRAID M5120 SAS/SATA 适配器	81Y4479	
	ServeRAID M5110 SAS/SATA 适配器	00AE807	
	ServeRAID M5100 系列 512 MB 高速缓存 (RAID 5 升级)	81Y4485	
	ServeRAID M5100 系列 512 MB 闪存 (RAID 5 升级)	81Y4488	
	ServeRAID M5100 系列电池套件	81Y4491	
	ServeRAID M5100 系列 1 GB 闪存 (RAID 5 升级)	81Y4580	
	ServeRAID H1110 SAS/SATA 适配器	81Y4494	
	主板和扩展托盘标签套件	90Y6244	
	导热油脂套件		41Y9292
	酒精拭布		59P4739

7913 型 2U 机箱组件

7913 型 2U 机箱可使用以下可更换组件。

注：本文档中的插图可能与您的硬件略有不同。

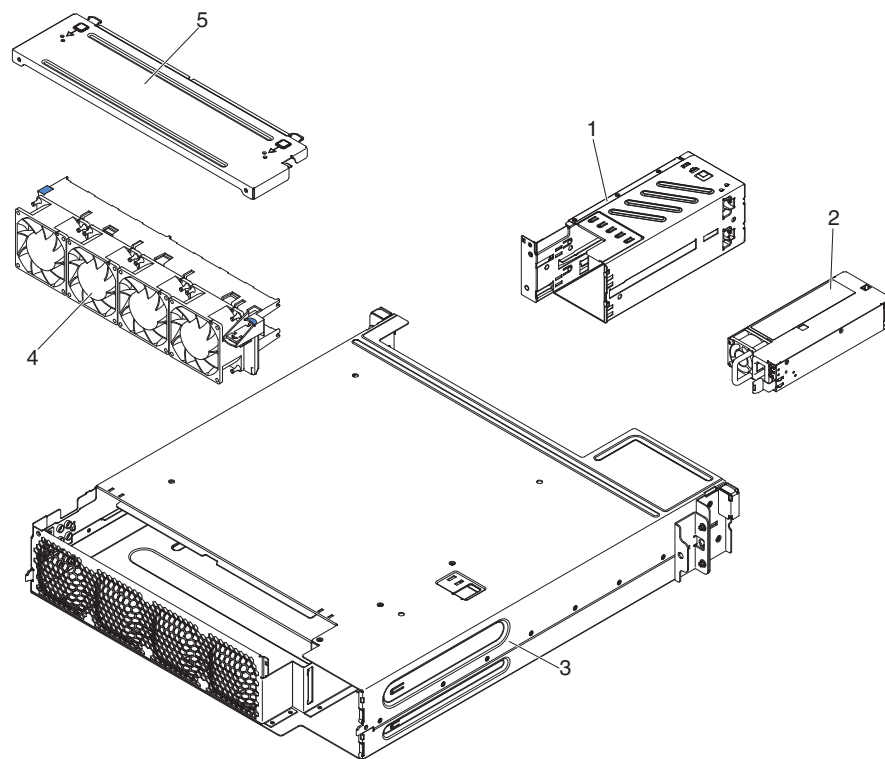


表 7. 7913 型部件列表

索引	描述	CRU 部件号 (1 类)	CRU 部件号 (2 类)
1	电源仓模块	90Y4873	
2	900 W 高效电源	43X3316	
2	550 瓦电源	43X3312	
2	750 瓦电源	43X3314	
2	750 瓦电源	69Y5747	
4	风扇组合件	90Y4869	
	2U 机箱标签套件	90Y4878	
	电源软线、跳线	90Y4938	
	电源软线、Y 12A 跳线	90Y4940	

GPGPU 机柜组件

GPGPU 机柜可使用以下可更换组件。

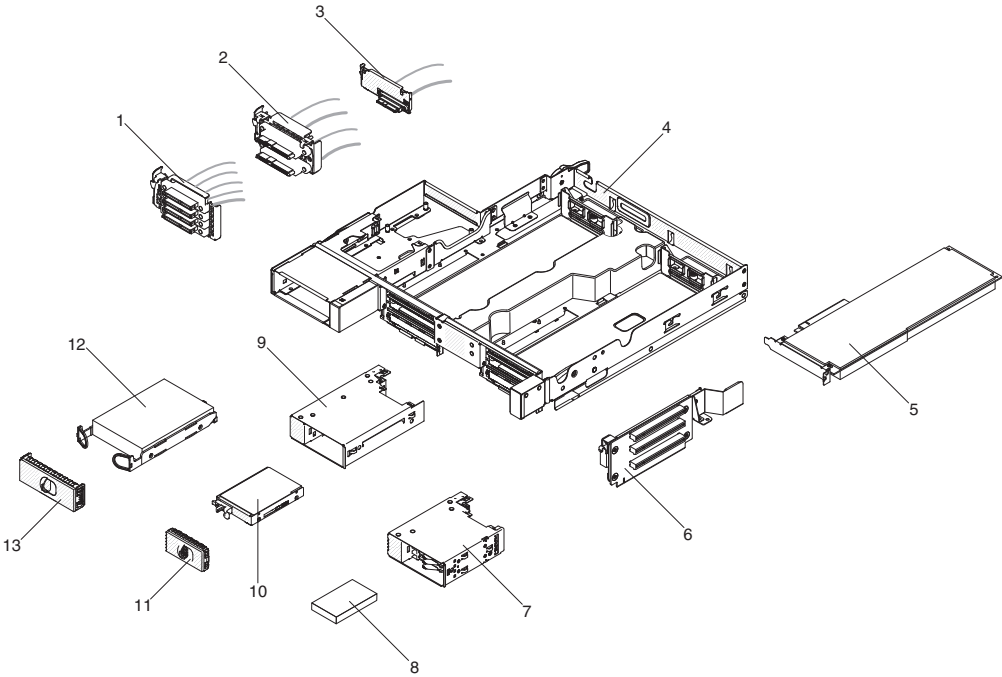


表 8. GPGPU 机柜部件列表

索引	描述	CRU 部件号 (1 类)	CRU 部件号 (2 类)
1	电缆组合件，4PM Mico SATA 到 4x 520 毫米，用于 1.8 英寸易插拔设备	90Y6257	
2	电缆组合件，2PM SATA 480 毫米，用于 2.5 英寸易插拔设备	94Y7533	
3	电缆组合件，1PM SATA 480 毫米，用于 3.5 英寸易插拔设备	90Y5119	
4	PCI 托盘	90Y4901	
5	NVIDIA Quadro 5000	43V5917	
5	NVIDIA Tesla M2090	90Y2310	

表 8. GPGPU 机柜部件列表 (续)

索引	描述	CRU 部件号 (1 类)	CRU 部件号 (2 类)
5	NVIDIA Tesla K10 PCI Express x 16	90Y2338	
5	NVIDIA Tesla K20 PCI Express x 16	90Y2346	
5	NVIDIA Tesla K20X PCI Express x 16	90Y2351	
5	NVIDIA VGX K1 PCI Express x 16	90Y2355	
5	NVIDIA VGX K2 PCI Express x 16	90Y2359	
5	Intel Xeon Phi 7120P	90Y2363	
5	Intel Xeon Phi 5110P PCI Express x16	90Y2367	
6	2U PCI 转接卡 GPU	00J6218	
7	1.8 英寸 HDD/SSD 转换器仓	90Y4931	
8	硬盘驱动器, 1.8 英寸 200 GB SATA MLC SSD	43W7745	
8	硬盘驱动器, 1.8 英寸 50 GB SATA MLC SSD	43W7729	
9	2.5 英寸 HDD/SSD 转换器仓	90Y4974	
10	2.5 英寸易插拔硬盘驱动器 (请参阅第 259 页的表 6 以了解受支持的驱动器)		
12	3.5 英寸易插拔硬盘驱动器 (请参阅第 259 页的表 6 以了解受支持的驱动器)		
	2PM SAS 900 毫米电缆	90Y4975	
	1PM SAS 900 毫米电缆	90Y5115	
	1PM SATA 900 毫米电缆	90Y6250	
	4PM Mico SATA 到 4x 910 毫米电缆	90Y6256	
	Power Graphics 8P-6P 电缆	90Y6357	
	Power Graphics 8P-8P 电缆	90Y6360	
	Q6000 Power R1 电缆	00D9507	

结构性部件

结构性部件不在 IBM 有限保证声明范围内。

表 9. 7912 和 7913 型结构性部件

索引	描述	部件号
1	主板托盘外盖	90Y4880
3	2U 机箱	90Y4861
5	2U 机箱顶盖	90Y4864
10	3.5 英寸易插拔硬盘驱动器托架填充板	90Y4916
11	2.5/1.8 英寸易插拔硬盘驱动器托架填充板	90Y4928
	2U 机箱其他套件	90Y4877
	3U 支架套件	94Y7628
	节点和扩展托架其他套件	94Y7558
	PCI 插槽空白填充板	90Y6603
	PCI 插槽空白填充板	00D9510
	iDataPlex 导轨套件 (带有电源线支架)	90Y4942
	iDataPlex 导轨套件	90Y4959

表 9. 7912 和 7913 型结构性部件 (续)

索引	描述	部件号
	电池匣	00Y8545
	远程电池匣	94Y7609
	企业机架导轨套件	90Y5124

要订购结构性部件，请完成以下步骤：

注：IBM Web 站点会定期进行更改。实际的过程可能与本文档中的描述略有不同。

1. 转至 <http://www.ibm.com>。
2. 在 **Products** 菜单中，选择 **Upgrades, accessories & parts**。
3. 单击 **Obtain maintenance parts**；然后按照指示信息从零售商店订购部件。

如果需要订购方面的帮助，请拨打零售部件页面上列出的免费电话，或与当地的 IBM 代表联系以获取协助。

电源线

为了您的安全，IBM 提供了带有接地连接插头的电源线与本 IBM 产品配套使用。为避免电击，请始终将该电源线和插头同正确接地的插座配套使用。

在美国和加拿大使用的 IBM 电源线都由“保险商实验所（Underwriter's Laboratories, UL）”列出，并经“加拿大标准协会（Canadian Standards Association, CSA）”认证。

对于准备在 115 V 电压下使用的部件：请使用 UL 列出并经 CSA 认证的电线套件，该套件包括一条至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、长度不超过 15 英尺的三芯线和一个带有额定电流 15 A、额定电压 125 V 的接地型并联片连接插头。

对于准备在 230 伏电压下（美国）使用的部件：请使用 UL 列出并经 CSA 认证的电线套件。套件包括一条至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长不超过 15 英尺的三芯线和一个额定电流 15 安培、额定电压 250 伏、斜列式扁平插脚、接地型连接插头。

对于准备在 230 V 电压下使用（在美国以外的国家或地区使用）的部件：请使用带有接地型连接插头的电线套件。电线套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全许可。

针对某一特定国家或地区的 IBM 电源线通常仅在此国家或地区可用。

IBM 电源线部件号	在下列国家和地区使用
39M5206	中国
39M5102	澳大利亚、斐济、基里巴斯、瑙鲁、新西兰和巴布亚新几内亚

IBM 电源线部件号	在下列国家和地区使用
39M5123	阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安道尔、安哥拉、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、比利时、贝宁、波斯尼亚 - 黑塞哥维那、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果（民主共和国）、刚果（共和国）、象牙海岸、克罗地亚（共和国）、捷克共和国、达荷美、吉布提、埃及、赤道几内亚、厄立特里亚、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、芬兰、法国、法属圭亚那、法属波利尼西亚、德国、希腊、瓜德罗普、几内亚、几内亚比绍、匈牙利、冰岛、印度尼西亚、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝（人民民主共和国）、拉脱维亚、黎巴嫩、立陶宛、卢森堡、马其顿（前南斯拉夫共和国）、马达加斯加、马里、马提尼克、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特、摩尔多瓦（共和国）、摩纳哥、蒙古、摩洛哥、莫桑比克、荷兰、新喀里多尼亚、尼日尔、挪威、波兰、葡萄牙、留尼旺、罗马尼亚、俄罗斯联邦、卢旺达、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚（共和国）、索马里、西班牙、苏里南、瑞典、叙利亚阿拉伯共和国、塔吉克斯坦、塔希提、多哥、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰、布基纳法索、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、越南、瓦利斯和富图纳、南斯拉夫（联邦共和国）和扎伊尔
39M5130	丹麦
39M5144	孟加拉国、莱索托、中国澳门特别行政区、马尔代夫、纳米比亚、尼泊尔、巴基斯坦、萨摩亚、南非、斯里兰卡、斯威士兰和乌干达
39M5151	阿布扎比、巴林、博茨瓦纳、文莱达鲁萨兰国、海峡群岛、中国香港特别行政区、塞浦路斯、多美尼加、冈比亚、加纳、格林纳达、伊拉克、爱尔兰、约旦、肯尼亚、科威特、利比里亚、马拉维、马来西亚、马耳他、缅甸、尼日利亚、阿曼、波利尼西亚、卡塔尔、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、苏丹、坦桑尼亚（联合共和国）、特立尼达和多巴哥、阿拉伯联合酋长国（迪拜）、英国、也门、赞比亚和津巴布韦
39M5158	列支敦士登和瑞士
39M5165	智利、意大利和利比亚阿拉伯民众国
39M5172	以色列
39M5095	220 - 240 V 安提瓜岛和巴布达、阿鲁巴、巴哈马群岛、巴巴多斯岛、伯利兹、百慕大群岛、玻利维亚、凯科斯群岛、加拿大、开曼群岛、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、关岛、危地马拉、海地、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、密克罗尼西亚（联邦州）、荷属安地列斯群岛、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、菲律宾、沙特阿拉伯、泰国、台湾、美国和委内瑞拉
39M5076	110 - 120 V 安提瓜岛和巴布达、阿鲁巴、巴哈马群岛、巴巴多斯岛、伯利兹、百慕大群岛、玻利维亚、凯科斯群岛、加拿大、开曼群岛、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、关岛、危地马拉、海地、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、密克罗尼西亚（联邦州）、荷属安地列斯群岛、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、菲律宾、沙特阿拉伯、泰国、台湾、美国和委内瑞拉

IBM 电源线部件号	在下列国家和地区使用
39M5219	朝鲜（民主主义人民共和国）和韩国（大韩民国）
39M5199	日本
39M5226	印度

第 5 章 卸下和更换服务器组件

可更换组件的类型包括：

- 易损耗组件：您必须自行购买和更换易损耗组件（有递耗期限的组件，如电池和打印机硒鼓）。如果请求 IBM 购买或安装易损耗组件，您必须支付服务费。
- 结构性部件：您必须自行购买和更换结构性部件（组件，如机箱组合件、顶盖和挡板）。如果请求 IBM 购买或安装结构性组件，您将需要支付服务费。
- **1 类客户可更换部件（CRU）**：您必须自行更换 1 类 CRU。如果请求 IBM 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。
- **2 类客户可更换部件**：根据服务器的保修服务类型，您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 IBM 进行安装，无需支付额外费用。

要确定某个组件是结构性部件、易损耗部件、1 类 CRU 还是 2 类 CRU，请参阅第 257 页的第 4 章，『System x iDataPlex dx360 M4 7912 和 7913 型部件列表』。

有关保修条款的信息，请参阅服务器随附的《保修信息》文档。

安装准则

警告： 服务器通电时，释放到服务器内部组件的静电可能导致系统异常中止，这可能会造成数据丢失。要避免出现这一潜在问题，在卸下或安装热插拔设备时，请始终使用防静电腕带或其他接地系统。

在卸下或更换组件之前，请阅读以下信息：

- 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』，以及第 271 页的『在通电的服务器内部进行操作』和第 271 页的『操作静电敏感设备』中的准则。这些信息将有助于您安全地工作。
- 确保正在安装的设备受支持。有关受支持的服务器可选设备列表（或 MAX5，如果已连接到服务器），请访问 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/>。
- 安装新服务器时，请下载并应用最新的固件更新。该步骤将有助于确保解决任何已知的问题，并确保服务器能以最佳性能水平运行。要下载服务器的固件更新，请转至 <http://www.ibm.com/support/fixcentral/>。

要点： 某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。有关用于更新、管理和部署固件的工具的更多信息，请参阅位于以下站点中的 ToolsCenter for System x and BladeCenter：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolsettr/v1r0/index.jsp>。

- 安装可选设备之前，请确保服务器正常运行。启动服务器，如果已安装操作系统，请确保操作系统可以启动，或显示 19990305 错误代码，表示未找到操作系统，但服务器工作正常。如果服务器运行不正常，请参阅第 1 页的第 1 章，『入门』和第 17 页的第 3 章，『诊断』，以获取诊断信息。
- 保持工作区域井井有条。妥善保存卸下的外盖和其他部件。

- 如果必须在外盖卸下时启动服务器，请确保无人在服务器附近，并且没有任何其他物体遗留在服务器中。
- 请勿尝试抬起您认为对您而言过于沉重的物体。如果必须抬起重物，请遵守以下预防措施：
 - 确保您可以安全地站立，没有滑倒的危险。
 - 将物体的重量平均分配在两脚之间。
 - 缓慢抬起物体。切勿在抬起重物时突然移动或扭转身体。
 - 为了避免拉伤背部肌肉，应利用腿部肌肉力量站起或向上推动以抬起物体。
- 确保为服务器、显示器和其他设备提供足够数量的正确接地的电源插座。
- 在对磁盘驱动器进行更改之前，请备份所有重要数据。
- 准备一把小型一字螺丝刀、一把 Phillips 十字螺丝刀及一把 T8 torx 螺丝刀。
- 无需关闭服务器即可安装或更换热插拔电源、热插拔风扇、热插拔驱动器或热插拔通用串行总线（USB）设备。但是，在执行涉及卸下或安装适配器电缆的任何步骤之前，必须关闭服务器；在执行涉及卸下或安装转接卡的任何步骤之前，必须断开电源。
- 组件上的蓝色部位表示触摸点，您可以握住此处将组件从服务器卸下或者安装到服务器中、打开或闭合滑锁等。
- 组件上的橙黄色部位或组件上/附近的橙黄色标签表示它是热插拔组件，这意味着如果服务器和操作系统支持热插拔功能，您就可以在服务器运行时卸下或安装该组件。（橙黄色部位也可以表示热插拔组件上的触摸点。）请参阅有关卸下或安装特定热插拔组件的指示信息，了解在卸下或安装该组件之前可能需要执行的任何其他过程。
- 当对服务器结束操作后，请重新安装所有安全罩、防护装置、标签和地线。

系统可靠性准则

要保证良好的散热和系统可靠性，请确保满足以下要求：

- 每个驱动器托架都装有一个驱动器，或填充板和电磁兼容性（EMC）罩。
- 如果服务器有冗余电源，确保每个电源托架中都装有电源。
- 服务器四周留有足够空间，可使服务器散热系统正常工作。留出大约 50 毫米（2.0 英寸）的空隙。请勿在风扇前面放置任何物体。为了保持正常散热和空气流通，请在开启服务器之前重新安装服务器外盖。服务器在外盖卸下时运行时间过长（超过 30 分钟）会损坏服务器组件。
- 您已按照可选适配器随附的布线指示信息进行操作。
- 您已在 48 小时内更换了发生故障的风扇。
- 您已在卸下热插拔风扇的 30 秒内更换了风扇。
- 已在卸下热插拔驱动器后的 2 分钟内完成更换。
- 始终在已安装空气挡板的情况下运行服务器。在未安装空气挡板的情况下运行服务器可能会导致微处理器过热。
- 微处理器插槽 2 始终包含插槽外盖，或微处理器和散热器。
- 在安装第二个微处理器选件时，已安装了第四和第六个风扇。

在通电的服务器内部进行操作

警告： 服务器通电时，释放到服务器内部组件的静电可能导致服务器异常中止，这可能会造成数据丢失。要避免出现这一潜在问题，在通电的服务器内部进行操作时，请始终使用防静电腕带或其他接地系统。

您可能需要在外盖卸下时开启服务器，以便查看光通路诊断指示灯或更换热插拔组件。在开启的服务器内部进行操作时，请遵守以下准则：

- 避免穿着袖口宽松的衣物。在服务器内部进行操作之前，请扣上长袖衬衫袖口的纽扣；在服务器内部进行操作时，请勿佩戴袖口链扣。
- 请勿让领带或围巾垂入服务器内部。
- 摘下所有首饰，如手镯、项链、戒指和宽松的腕表。
- 取出衬衫口袋中的物品，如钢笔和铅笔，因为当您在服务器上方俯身时，它们可能会掉入服务器中。
- 避免将任何金属物品（如回形针、发夹和螺钉）掉入服务器中。

操作静电敏感设备

警告： 静电可能损坏服务器和其他电子设备。为避免损坏，在准备好安装静电敏感设备之前，请将它们一直存放在防静电包中。

要降低静电释放造成损坏的可能性，请遵守以下预防措施：

- 减少移动。移动会导致您身体周围的静电积累。
- 建议使用接地系统。例如，佩戴防静电腕带（如果可用）。在通电的服务器内部进行操作时，请始终使用防静电腕带或其他接地系统。
- 握住设备的边缘或框架，小心操作设备。
- 请勿触摸焊接点、引脚或裸露的电路。
- 请勿将设备放在其他人可以接触和损坏它的地方。
- 当设备仍处于防静电包中时，将它与服务器外部未上漆的金属部件接触至少 2 秒。这样可以释放防静电包和您身体上的静电。
- 将设备从包中取出，不要放下，直接安装到服务器中。如果需要放下设备，请将它放回防静电包中。请勿将设备放在服务器外盖或金属表面上。
- 在寒冷的天气中操作设备时应格外小心。供暖系统会降低室内湿度并增加静电。

返回设备或组件

如果要求您退回设备或组件，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。


卸下和更换易损耗部件及结构性部件

您必须自行更换易损耗部件及结构性部件。如果请求 IBM 安装易损耗部件或结构性部件，您将需要支付安装费用。

注：本文档中的插图可能与您的硬件略有不同。

从 2U 机箱中卸下主板托盘


要从 2U 机箱中卸下主板托盘，请完成以下步骤。

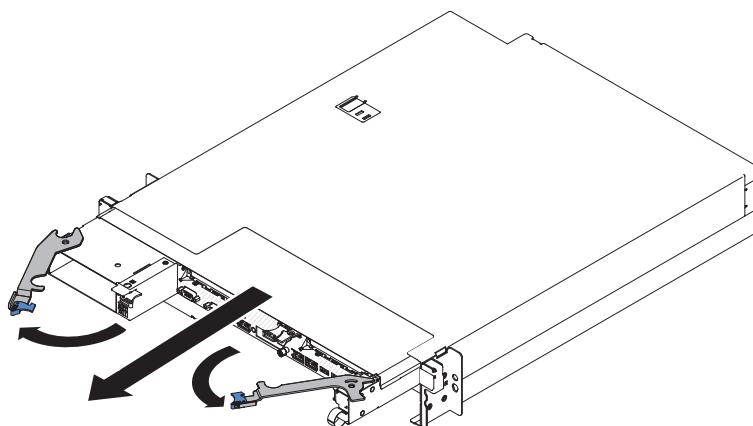

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果主板托盘正在运行，请关闭操作系统；然后按电源控制按钮关闭主板托盘（请参阅第 11 页的『关闭主板托盘』以获取更多信息）。
3. 如果主板托盘前部连接了外部电缆，请记下电缆的连接位置；然后拔下电缆。
4. 向外打开两个松开滑锁并从机箱中拉出主板托盘。
5. 将它放置在防静电平面上。

将主板托盘安装到 2U 机箱中

要在 2U 机箱中安装主板托盘，请完成以下步骤。

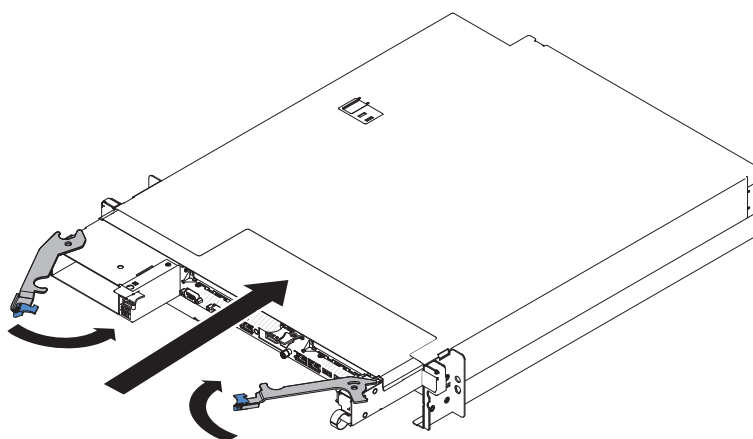


1. 确保拉杆处于打开位置，然后将节点安装到机箱内。
2. 将主板托盘滑入机箱内，直到其停止。

3. 向内合上两个松开滑锁。
4. 将电缆重新连接到主板托盘前部。
5. 开启主板托盘（请参阅第 10 页的『开启节点』）。
6. 确保主板托盘操作员面板上的供电指示灯持续点亮，表示正向主板托盘供电而且主板托盘已开启。

如果您安装的主板托盘并非卸下的那个，那么可能需要使用 Setup Utility 对主板托盘进行配置。有关更多信息，请参阅第 332 页的『使用 Setup Utility』。

卸下主板托盘外盖

要卸下服务器外盖，请完成以下步骤：

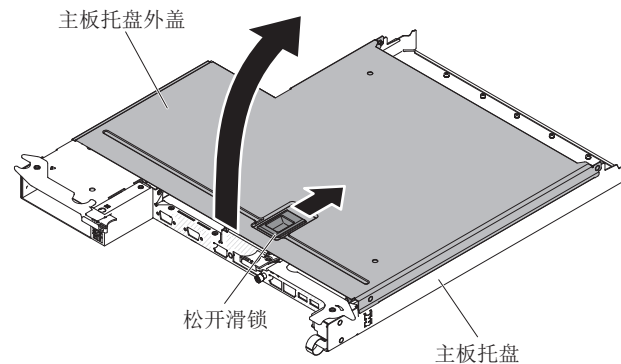


1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
3. 将主板托盘小心放置在防静电平面上，外盖侧向上。
4. 向上用力拉出位于主板托盘顶部的蓝色滑锁；然后将外盖打开。
5. 如果要求您退回主板托盘外盖，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

安装主板托盘外盖


要安装主板托盘外盖，请完成以下步骤：

警告： 除非外盖已安装并闭合，否则不能将主板托盘安装插入到机箱中。请勿试图违反该保护措施。

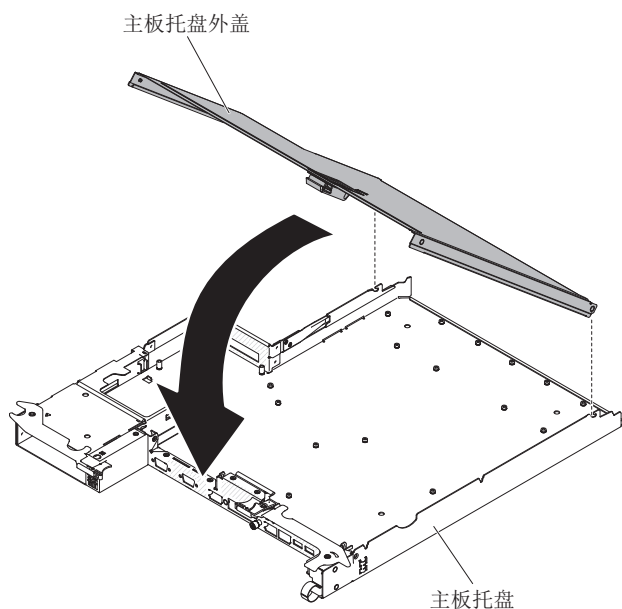

1. 放低外盖，使外盖后部的引脚向下滑动到主板托盘后部的插槽中。合上外盖之前，请确保所有组件都已正确安装到位，所有内部电缆都布放正确，以及未将松动的工具或部件遗留在主板托盘内部。
2. 将外盖转动到闭合位置，直至咔嗒一声锁定到位。
3. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。

卸下 GPGPU 机柜

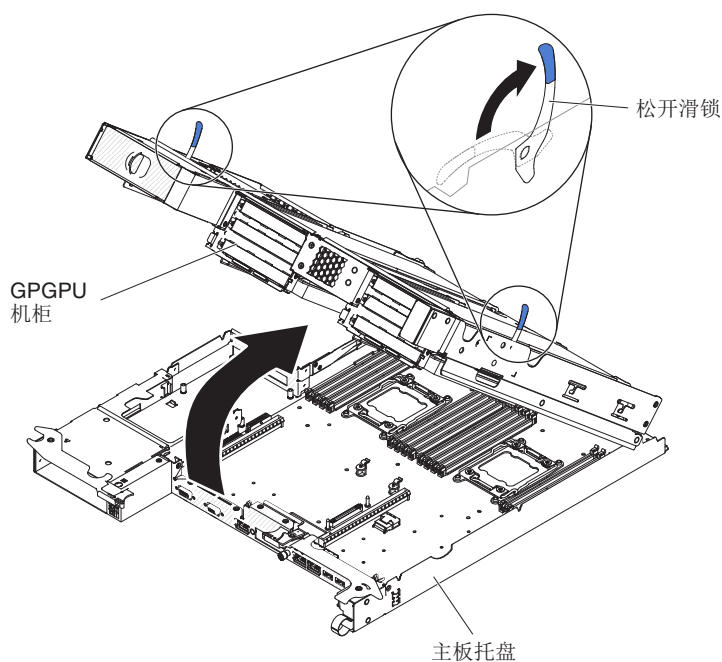


要卸下 GPGPU 机柜，请完成以下步骤：

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭主板托盘和所有连接的设备（请参阅第 11 页的『关闭主板托盘』）。

3. 如果主板托盘安装在机箱中，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
4. 将主板托盘小心地放在防静电的平面上。
5. 记下电缆布线和连接位置，然后断开将 GPGPU 机柜连接到主板托盘的电缆。
6. 向上拉动 GPGPU 机柜每侧的扩展单元松开滑锁，然后旋转 GPGPU 机柜以打开。
7. 小心不要拉到电缆，请从主板托盘抬起 GPGPU 机柜，然后小心地将其置于防静电平面上。

安装 GPGPU 机柜

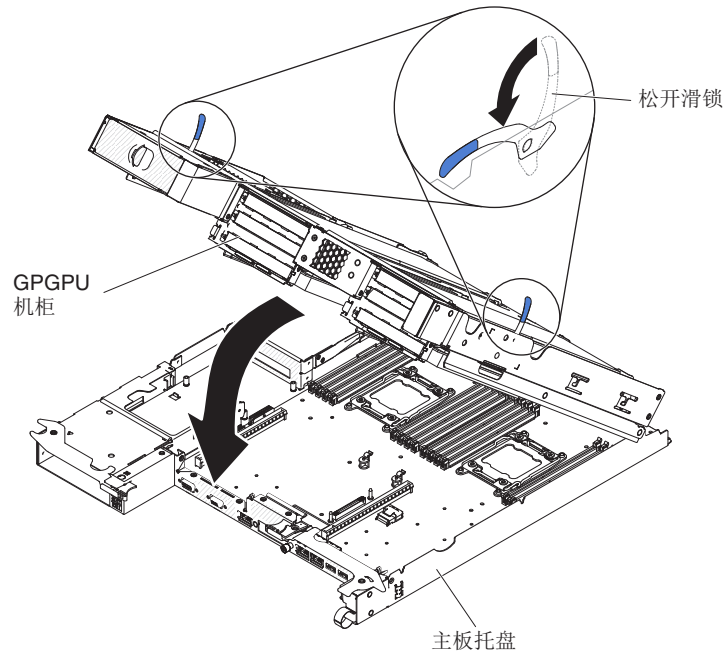

要安装 GPGPU 机柜，请完成以下步骤：


1. 放低机柜松开滑锁。
2. 使 GPGPU 机柜朝向主板托盘上方。
3. 放低 GPGPU 机柜，使后部的插销向下滑入主板托盘后部的插槽中。合上外盖之前，请确保所有组件都已正确安装到位，所有内部电缆都布放正确，以及未将松动的工具或部件遗留在主板托盘内部。

警告：

- 确保电缆未布放在服务器组件之上，也没有阻挡任何接口。
 - 确保电缆未被服务器组件夹住。
4. 如果在卸下机柜时断开了电缆的连接，请予以重新连接。
 5. 将 GPGPU 机柜向下旋转到主板托盘上，直到对接到位。
 6. 如果电缆已断开连接，请将其重新连接到主板托盘上的电源板。
 7. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。

卸下 2U 机箱风扇组合件顶盖


要卸下 2U 机箱风扇组合件顶盖，请完成以下步骤。

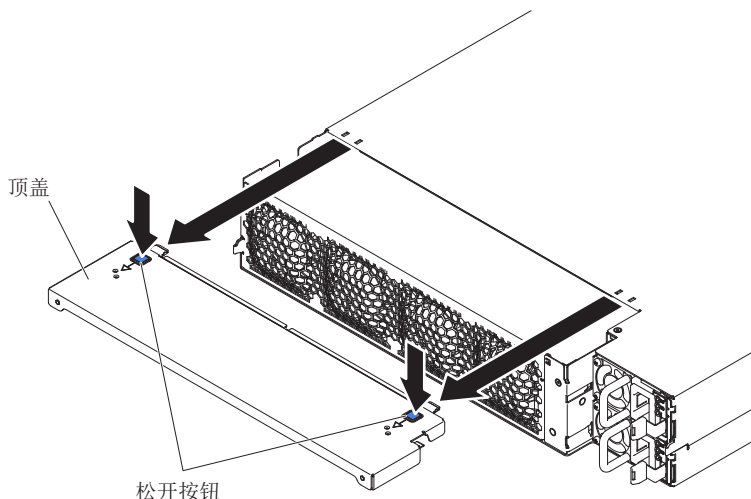

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果机箱安装在机架中，请将其卸下（请参阅第 277 页的『从机架中卸下 2U 机箱』）。
3. 按压两个外盖松开按钮并将外盖向机箱后部滑动以将其卸下。
4. 如果指示您退还 2U 机箱风扇组合件顶盖，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

安装 2U 机箱风扇组合件顶盖


要安装 2U 机箱风扇组合件顶盖，请完成以下步骤。

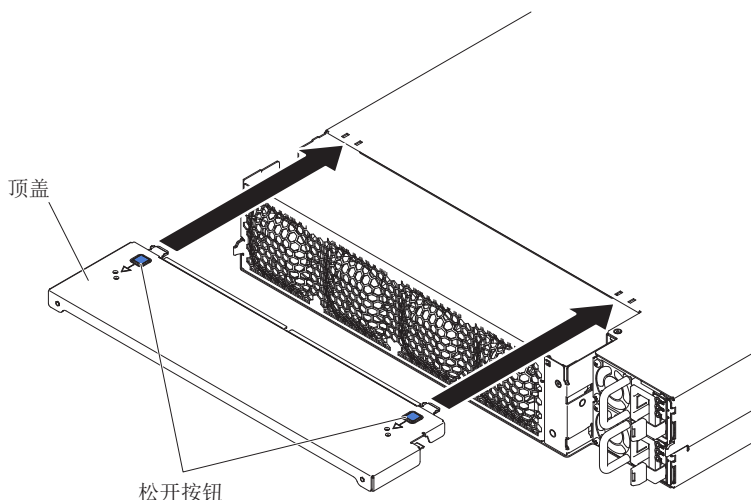

1. 调整机箱后部之上的外盖的方向，以使外盖上的固定卡口与机箱中的卡口对齐。
2. 将外盖滑到机箱上，直到外盖松开按钮咔嚓一声锁定到位。
3. 将机箱安装到机架中（请参阅第 278 页的『将 2U 机箱安装在机架中』）。

从机架中卸下 2U 机箱


要从机架中卸下 2U 机箱，请完成以下步骤。

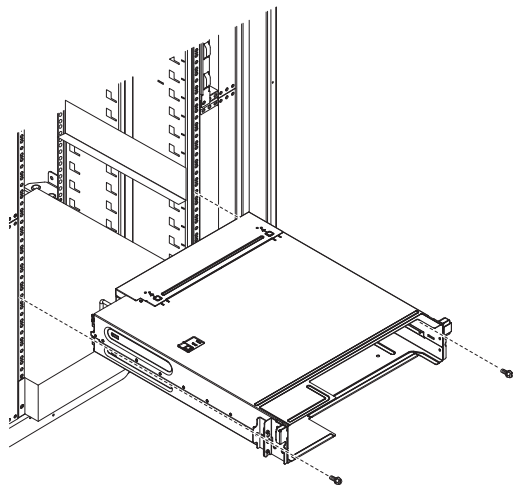

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果机箱包含正在运行的主板托盘，请关闭操作系统，然后按电源控制按钮以关闭主板托盘（请参阅第 11 页的『关闭主板托盘』以获取更多信息）。
3. 拔下外部电缆。
4. 卸下任何已安装的主板托盘（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
5. 如果 iDataPlex 未配备具有电源线固定功能部件的导轨，请拔下电源线。
6. 拧松固定机箱的两颗螺钉，将机箱滑出。
7. 将它放置在防静电平面上。
8. 如果您要更换受损的机箱，请从机箱中卸下风扇组合件和电源仓，然后将它们放置在防静电平面上或安装在新机箱中（请参阅第 282 页的『卸下 2U 机箱风扇组合件』和第 305 页的『从 2U 机箱中卸下电源』）。
9. 如果要求您退回 2U 机箱，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。


将 2U 机箱安装在机架中

要将 2U 机箱安装在机架中，请完成以下步骤。

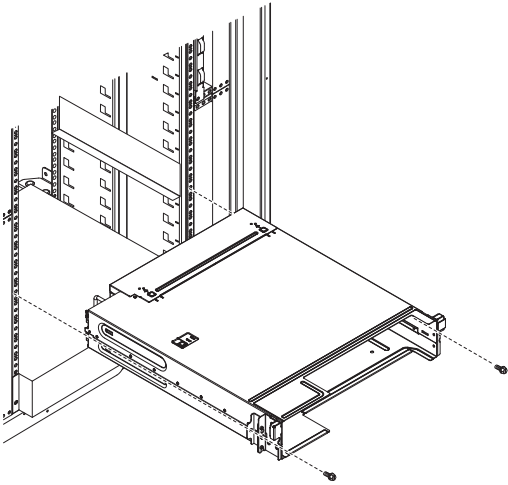

1. 如果您要安装新机箱，请安装已从旧机箱中卸下的电源仓和风扇组合件（请参阅第 307 页的『在 2U 机箱中安装电源』和第 283 页的『安装 2U 机箱风扇组合件』）。
2. 如果您拥有 iDataPlex 机架：
 - a. 将附着于机箱左凸缘的外加螺钉拧紧到机架中。
 - b. 在机箱右侧，使用包含在 iDataPlex 机架导轨套件中的一颗 M6 螺钉来安装机箱。
3. 如果您拥有 Enterprise 机架：
 - a. 预先卸下机箱两侧的两个可拆卸支架。

下图显示了支架的位置以及机箱上的螺钉。

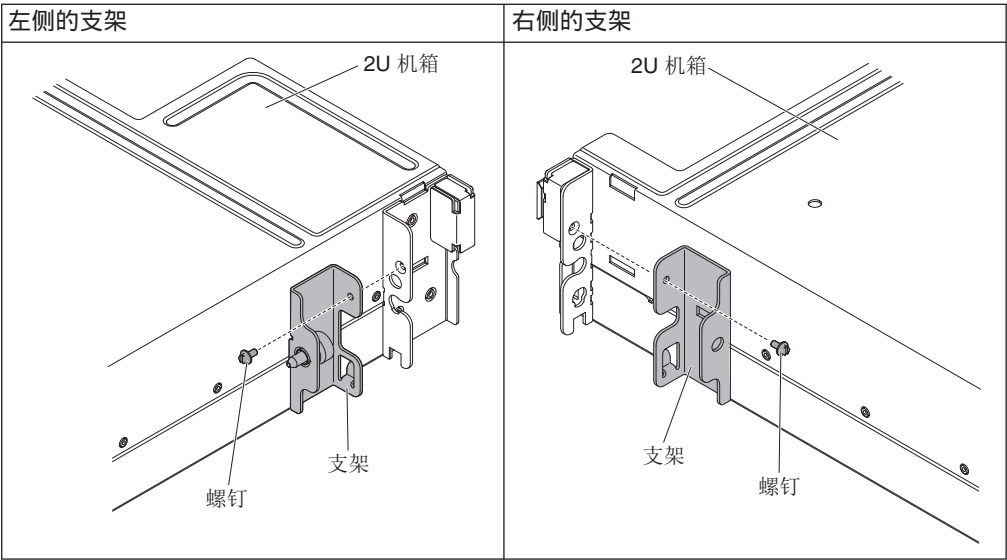

- b. 使用包含在 Enterprise 机架导轨套件中的两颗 M6 螺钉来将机箱安装到机架中。
4. 安装卸下机箱时所卸下的任何主板托盘（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。
 5. 重新连接外部电缆。

6. 如有必要，请重新连接电源线。


卸下和更换 1 类 CRU

您必须自行更换 1 类 CRU。如果请求 IBM 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。


注：本文档中的插图可能与您的硬件略有不同。

卸下空气挡板

要卸下空气挡板，请完成以下步骤。

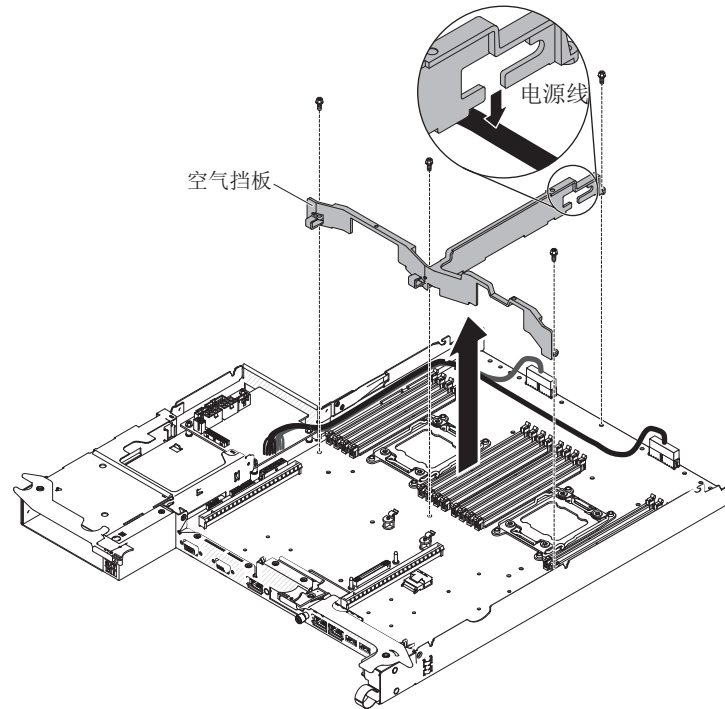

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 卸下任何已安装的主板托盘（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
3. 卸下顶盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
4. 卸下空气挡板的四颗螺钉。
5. 将电缆与空气挡板分离。在特定配置中，有 HDD 电缆跨越主板布线并连接到空气挡板。请确保从空气挡板拔下这些电缆。

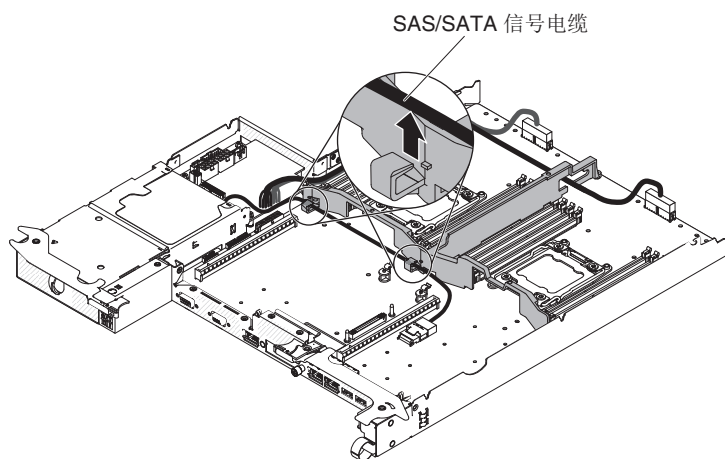


6. 将空气挡板从服务器中抬出。

警告： 为了保持正常散热和空气流通，请在开启服务器之前更换所有空气挡板。
在卸下任何空气挡板的情况下运行服务器可能会损坏服务器组件。


安装空气挡板

要安装空气挡板，请完成以下步骤。

1. 将空气挡板放低到位。跨越主板对 HDD 电缆布线以进行连接（如果适用）。

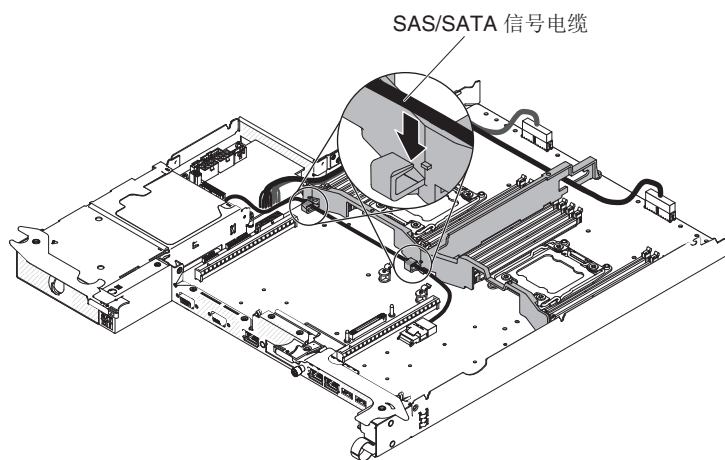

2. 确保电源线在空气挡板之下。

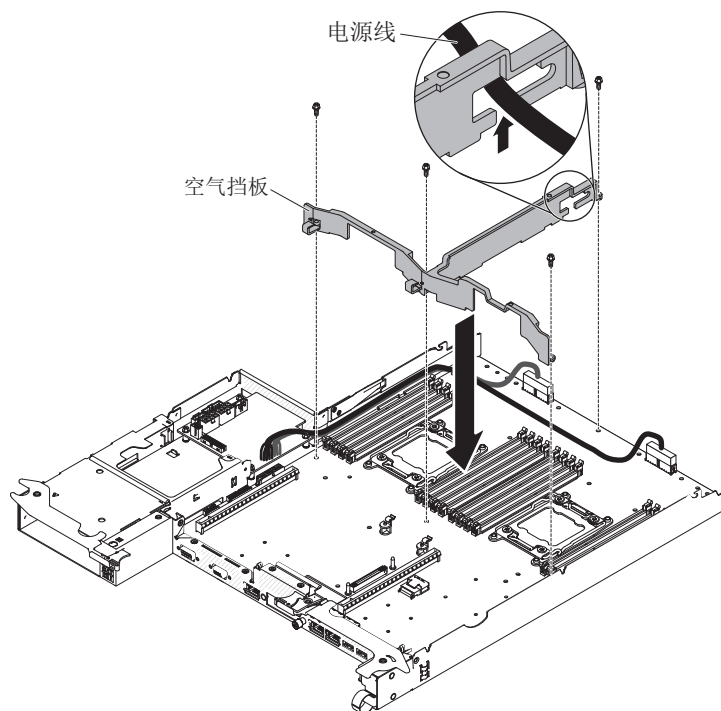


3. 安装空气挡板的四颗螺钉。
4. 安装顶盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
5. 安装任何已卸下的主板托盘（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。

警告： 为了保持正常散热和空气流通，请在开启服务器之前更换所有空气挡板。在卸下任何空气挡板的情况下运行服务器可能会损坏服务器组件。

卸下 2U 机箱风扇组合件


要卸下 2U 机箱风扇组合件，请完成以下步骤。

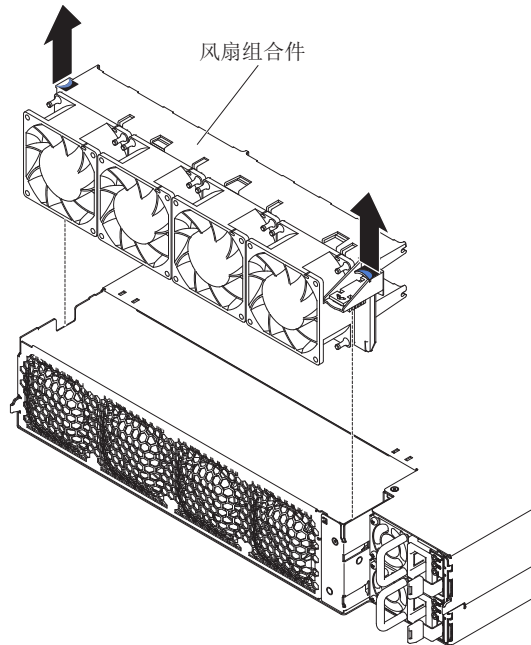

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果包含风扇组合件的机箱安装在机架中，请将其卸下（请参阅第 277 页的『从机架中卸下 2U 机箱』）。
3. 卸下任何已安装的主板托盘（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
4. 卸下顶盖（请参阅第 276 页的『卸下 2U 机箱风扇组合件顶盖』）。
5. 握住风扇组合件每一端的卡口并将其从机箱中抬起。
6. 如果指示您退还风扇组合件，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您用于装运的所有包装材料。

安装 2U 机箱风扇组合件

要安装 2U 机箱风扇组合件，请完成以下步骤。

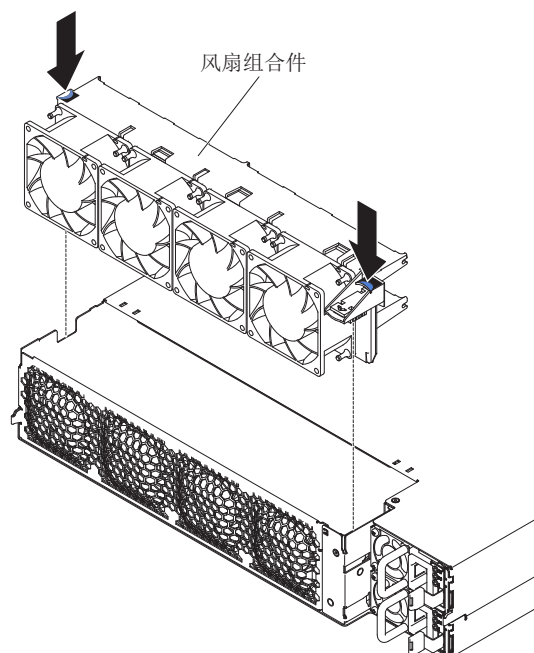

1. 将装有风扇组合件的防静电包与机箱外部的任何未上漆的金属表面接触，然后从包中取出风扇组合件。
2. 调整机箱中开口上方风扇组合件的方向。确保风扇组合件上的电源接口与电源上的接口对齐。
3. 将风扇组合件放低到机箱中并向下按压电源接口上方的卡口以确保风扇组合件完全安装到位。
4. 安装顶盖（请参阅第 276 页的『安装 2U 机箱风扇组合件顶盖』）。
5. 安装任何已卸下的主板托盘（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。
6. 将机箱安装在 iDataPlex 机架中（请参阅第 278 页的『将 2U 机箱安装在机架中』）。

卸下系统电池

以下注意事项描述了更换电池时必须注意的信息：

- IBM 在设计本产品时将安全放在首位。必须正确处理锂电池以避免潜在的危險。更换电池时，必须遵守以下指示信息。

注：在美国，有关电池处置的信息，请致电 1-800-IBM-4333。

- 如果将原有的锂电池更换为重金属电池或包含重金属成分的电池，请注意以下环境注意事项。包含重金属的电池和蓄电池不得与一般生活垃圾一起处理。制造商、经销商或代理商将免费收回这些电池和蓄电池并以正确的方式进行回收或处理。
- 要订购替换电池，在美国请致电 1-800-IBM-SERV，在加拿大请致电 1-800-465-7999 或 1-800-465-6666。在美国和加拿大之外的国家或地区，请致电支持中心或业务合作伙伴。

注：更换电池之后，您必须重新配置服务器并重置系统日期和时间。

声明 2：



注意：

更换锂电池时，请仅使用 **IBM** 部件号为 **33F8354** 的电池或制造商推荐的同类电池。如果系统有包含锂电池的模块，请仅用同一制造商制造的同类型模块对其进行更换。电池含锂，如果使用、操作或处理不当，可能发生爆炸。


请勿：

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 **100°C (212°F)**
- 修理或拆开电池

请根据当地法令或法规的要求处理电池。

要卸下主板电池，请完成以下步骤：

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭服务器和外围设备。
3. 拔下外部电缆。
4. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
5. 卸下外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
6. 如果安装了 PCIe 转接卡组合件，请将其卸下（请参阅第 294 页的『从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件』）。
7. 找到主板上的电池（请参阅第 12 页的『主板内部接口』）。
8. 卸下主板电池：
 - a. 如果电池座上有橡胶外盖，请用手指将电池外盖抬离电池接口。
 - b. 用一根手指将电池水平向前推离 PCI 转接卡并从其壳体中推出。

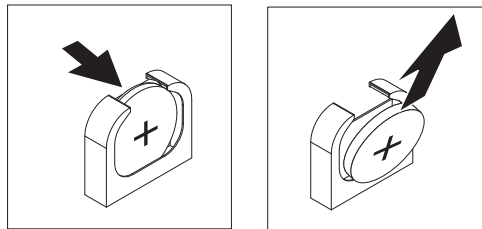

- c. 用拇指和食指将电池从插座中取出。

警告：请勿过分施力来抬起电池。未能正确卸下电池可能损坏主板上的插槽。如果插槽有任何损坏，那么需要更换主板。

9. 请根据当地法令或法规的要求处理电池。有关更多信息，请参阅 *IBM System x* 文档 CD 上的《IBM 环境声明和用户指南》。

安装系统电池

以下注释描述了更换服务器中的主板电池时必须考虑的信息。

- 更换主板电池时，必须使用相同制造商生产的相同类型的锂电池进行更换。
- 要订购替换电池，在美国请致电 1-800-426-7378，在加拿大请致电 1-800-465-7999 或 1-800-465-6666。在美国和加拿大以外的国家或地区，请致电 IBM 销售代表或授权经销商。
- 更换主板电池后，必须重新配置服务器并重新设置系统日期和时间。
- 为避免潜在的危险，请阅读并遵守以下安全声明。

声明 2：



注意：

更换锂电池时，请仅使用 **IBM** 部件号为 **33F8354** 的电池或制造商推荐的同类电池。如果系统有包含锂电池的模块，请仅用同一制造商制造的同类型模块对其进行更换。电池含锂，如果使用、操作或处理不当，可能发生爆炸。



请勿：

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 **100°C (212°F)**
- 修理或拆开电池

请根据当地法令或法规的要求处理电池。

要安装替换的主板电池，请完成以下步骤：

1. 遵循电池替换件随附的任何特殊操作和安装指示信息。
2. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
3. 关闭服务器和外围设备，并断开所有电源线的连接；然后卸下外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
4. 如果尚未卸下系统电池，请将其卸下（请参阅第 283 页的『卸下系统电池』）。
5. 插入新电池：
 - a. 将电池倾斜，以便可以将其插入电池夹相对侧的插座中。

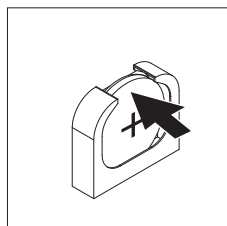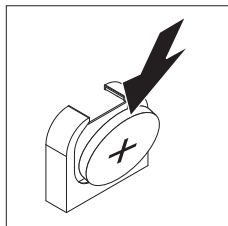


- b. 将电池按入插座，直至咔嗒一声锁定到位。确保电池夹牢固地夹住电池。
 - c. 如果已将橡胶外盖从电池座中卸下，请用手指将电池外盖安装到电池接口上。
6. 如果卸下了 PCIe 转接卡组合件，请予以安装（请参阅第 295 页的『将 PCI 转接卡组合件安装在主板托盘上』）。

7. 安装主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
8. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。
9. 重新连接外部电缆；然后重新连接电源线，并开启外围设备和服务器。
10. 启动 Setup Utility 程序，并使配置复位。
 - 设置系统日期和时间。
 - 设置开机密码。
 - 重新配置服务器。

有关详细信息，请参阅第 332 页的『使用 Setup Utility』。

卸下易插拔硬盘驱动器

从服务器中卸下易插拔驱动器之前，必须关闭该服务器。要卸下易插拔硬盘驱动器或固态硬盘，请完成以下步骤。

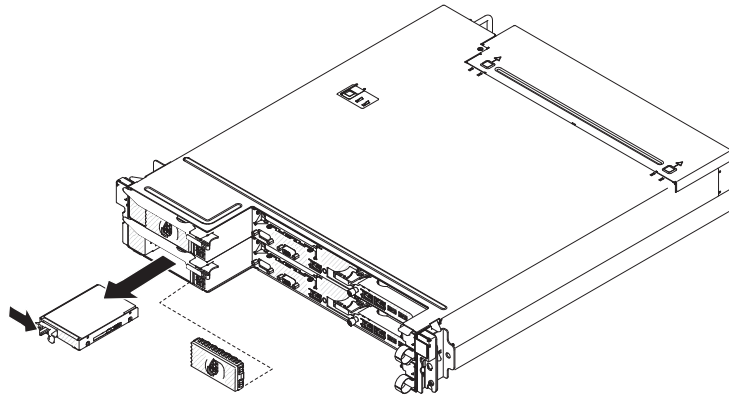

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果主板托盘正在运行，请关闭操作系统；然后按电源控制按钮关闭主板托盘（请参阅第 11 页的『关闭主板托盘』以获取更多信息）。
3. 将填充面板从驱动器托架中卸下。
4. 滑动固定卡口，然后将驱动器从托架中拉出。
5. 如果要求您退回驱动器，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的所有装运包装材料。


安装易插拔硬盘驱动器

在服务器中安装易插拔驱动器之前，必须关闭服务器。在安装易插拔硬盘驱动器之前，请阅读以下信息。要获取受支持硬盘驱动器的列表，请访问 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/>。

- 除按照本章中的指示信息进行操作之外，另外请查看硬盘驱动器随附的文档，以按照其指示信息进行操作。
- 选择要在其中安装驱动器的托架。
- 请检查驱动器随附的说明以确定是否必须在驱动器上设置任何开关或跳线。如果正在安装 SATA 设备，请确保为该设备设置了 SATA 标识。
- 请勿在易插拔服务器型号中安装热插拔驱动器，热插拔不受支持。

- 服务器的电磁干扰 (EMI) 完整性和散热通过覆盖或填充所有托架以及 PCI 和 PCI Express 插槽来保护。您安装驱动器和 PCI 或 PCI Express 适配器时，请保存托架中的 EMC 屏蔽罩和填充面板或者 PCI/PCI Express 适配器插槽外盖以便在以后卸下设备时使用。
- 有关服务器所支持的可选设备的完整列表，请访问 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/>。


要安装易插拔硬盘驱动器或固态硬盘，请完成以下步骤。

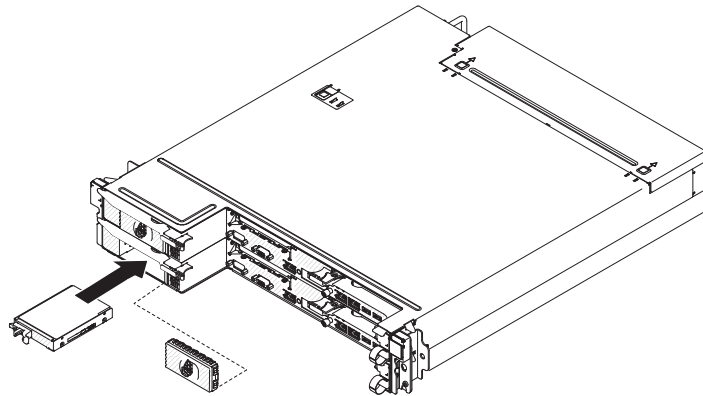

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 将装有驱动器的防静电包与机箱或机架外部的任何未上漆的金属表面接触，然后从包中取出硬盘驱动器。
警告：请勿按压驱动器顶部。按压顶部可能会损坏驱动器。
3. 将驱动器与驱动器托架中的导轨对齐。
4. 滑动固定卡口；然后小心地将驱动器滑入托架中，直至其停止，随后松开固定卡口。
5. 将填充面板安装在驱动器托架中。
6. 开启主板托盘（请参阅第 10 页的『开启节点』）。

从具有电源线安装支架的导轨卸下电源线


要卸下电源线，请完成以下步骤。

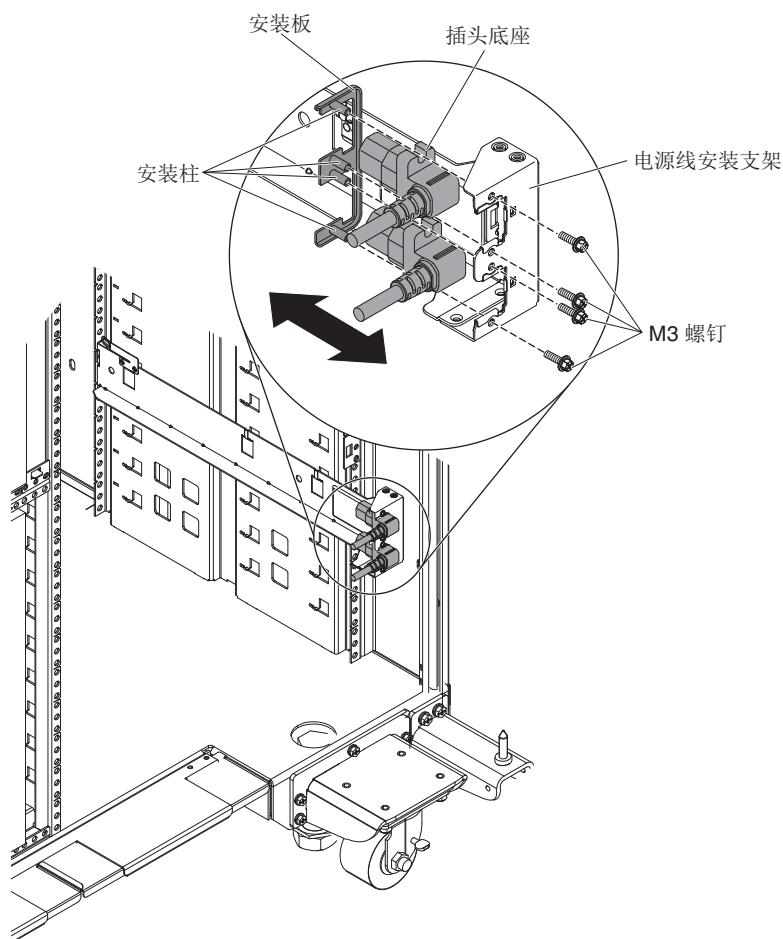

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果 2U 机箱安装在机架中，请从机架中将其卸下（请参阅第 277 页的『从机架中卸下 2U 机箱』）。
3. 断开 PDU 与要卸下的电源线的连接。
4. 使用 M3 六角螺丝刀从导轨上卸下两个螺钉，并放在一旁。
5. 将安装板和电源线向机架式机柜前部拉动。
6. 将电源线与安装板分开；然后将安装板放在一旁。
7. 如果要求您返回电源线，请按照所有包装说明进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

将电源线安装到具有电源线安装支架的导轨


要安装电源线，请完成以下步骤：

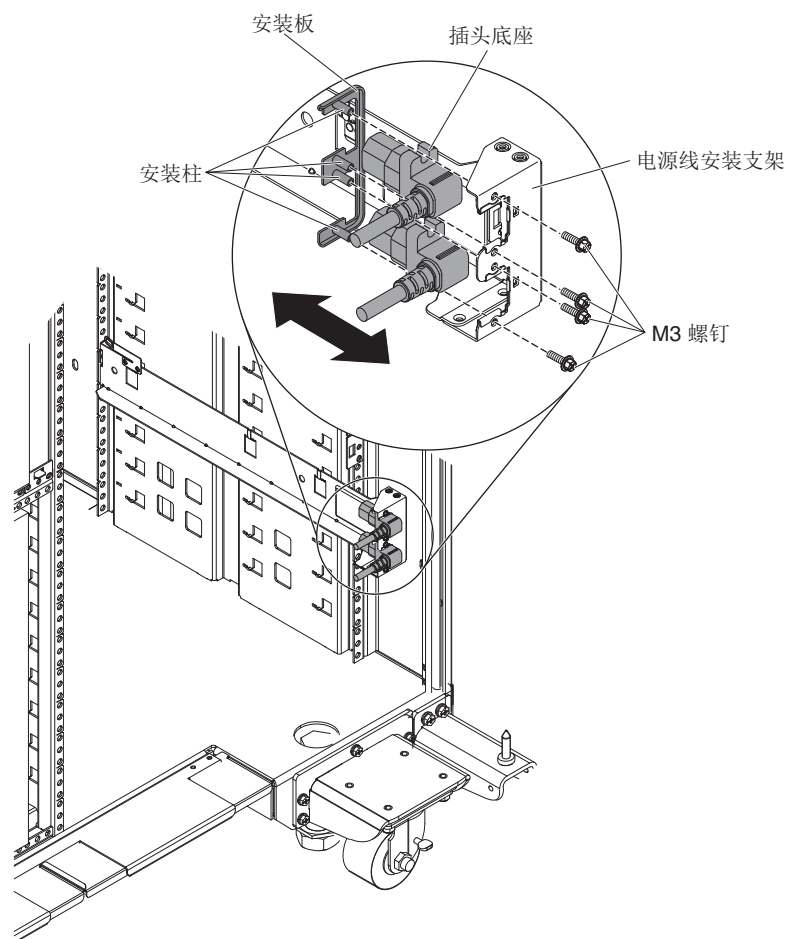

1. 将电源线带有插头底座的一端握在右手中。注意插头的形状以及如何与安装板上的开口匹配。
2. 将安装板上的安装柱与插头底座中的插槽对齐，然后将电源线装到安装板上。
3. 将整个组合件置于左导轨内侧，然后将安装柱与导轨上安装支架背部上的孔对齐。
4. 使用螺钉来安装电源线和安装板。
5. 将要安装的电源线与 PDU 连接。
6. 将机箱安装在 iDataPlex 机架中（请参阅第 278 页的『将 2U 机箱安装在机架中』）。

从没有电源线安装支架的导轨卸下电源线


要卸下电源线，请完成以下步骤。

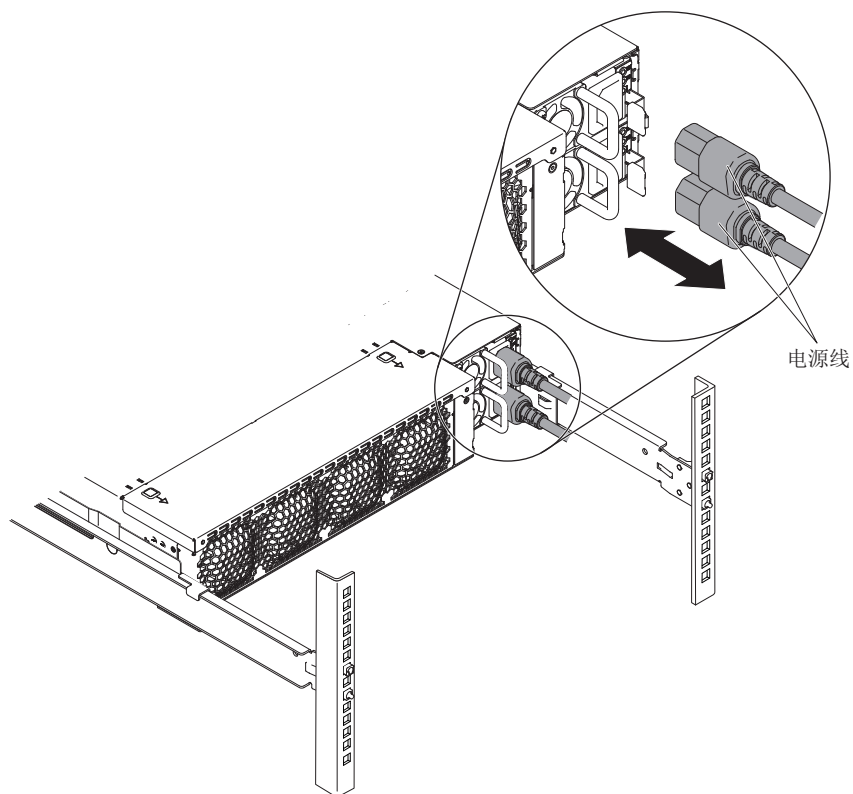

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 断开 PDU 与要卸下的电源线的连接。
3. 卸下电缆扎带（如果有）。
4. 将电源线向机架式机箱后部拉动。
5. 如果要求您返回电源线，请按照所有包装说明进行操作，并使用提供给您用于装运的所有包装材料。

将电源线安装到没有电源线安装支架的导轨


要安装电源线，请完成以下步骤：

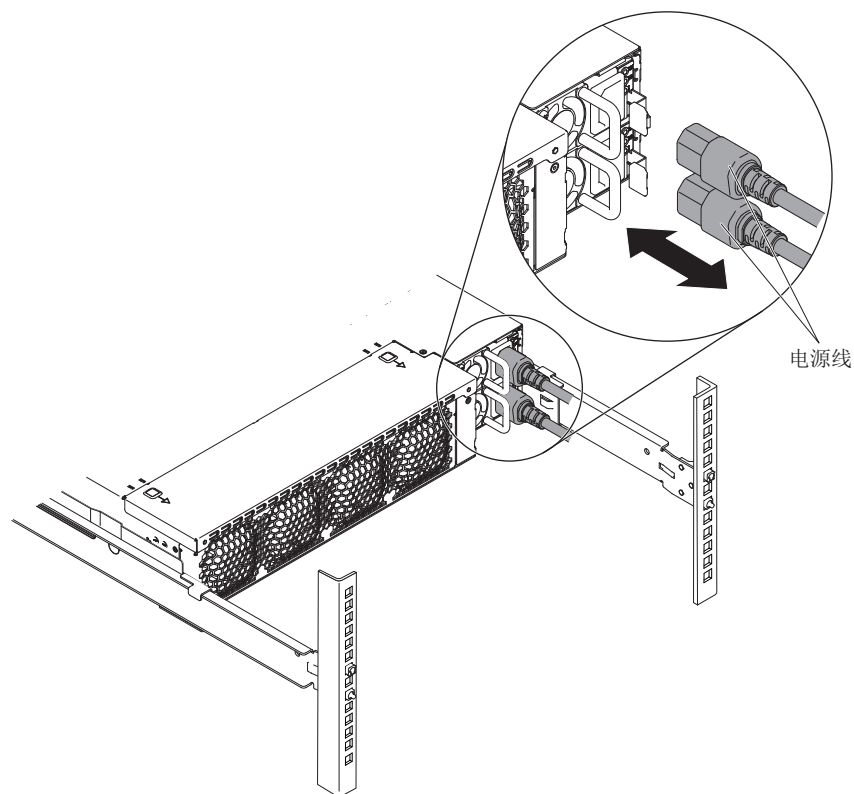

1. 安装电源线和电缆扎带。
2. 将要安装的电源线与 PDU 连接。

卸下易插拔 SAS/SATA 驱动器仓

要卸下易插拔 SAS/SATA 驱动器仓，请完成以下步骤。

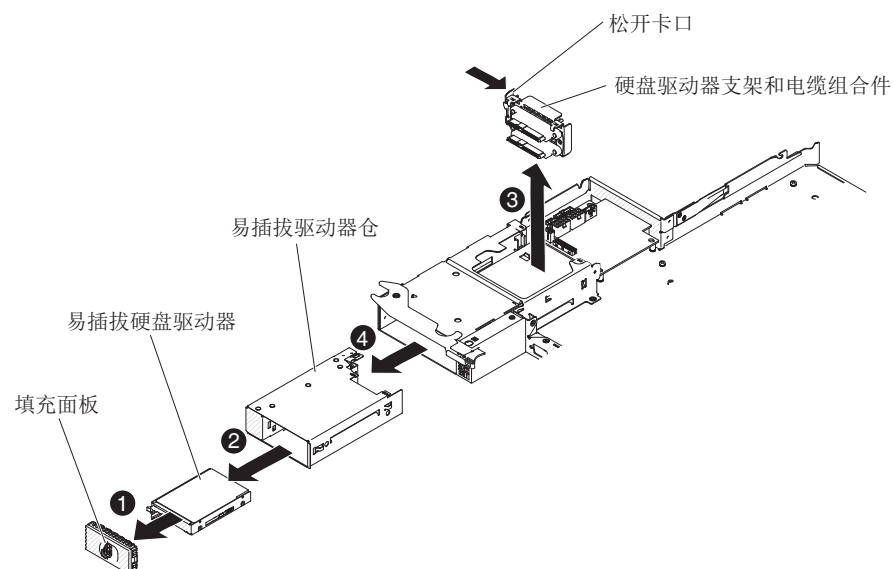


1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。

2. 记下所要卸下的驱动器的原来安装位置，然后卸下驱动器（请参阅第 286 页的『卸下易插拔硬盘驱动器』）。
3. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
4. 卸下主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
5. 向内按压硬盘驱动器支架和电缆组合件上的松开滑锁，然后将组合件抬离安装卡口并从主板托盘中抬出。
6. 向下推动驱动器托架顶部的释放杆，然后握住易插拔 SAS/SATA 驱动器仓并将其拉离硬盘驱动器托架，直到该仓位于硬盘驱动器托架之外。
7. 如果指示您退还易插拔 SAS/SATA 驱动器仓，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

安装易插拔 SAS/SATA 驱动器仓


要安装易插拔 SAS/SATA 驱动器仓，请完成以下步骤。

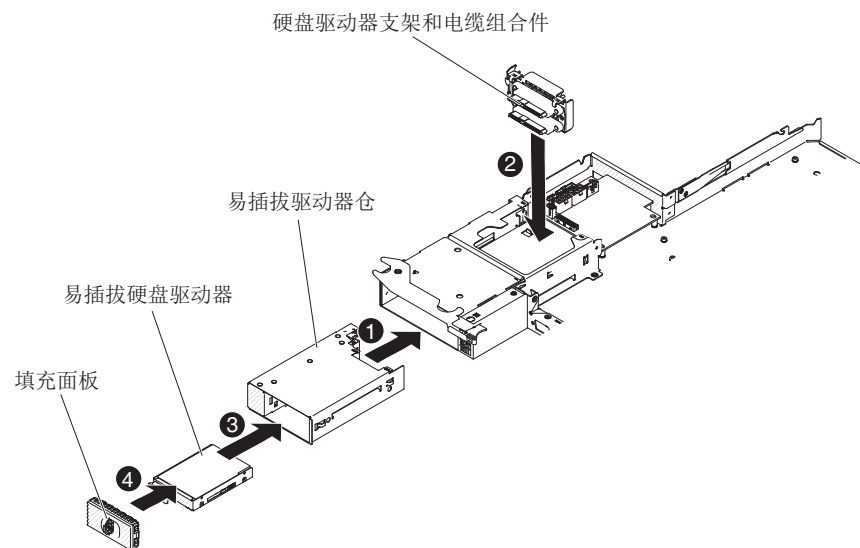

1. 将易插拔 SAS/SATA 驱动器仓滑入托架，直到释放杆固定此仓。
2. 将硬盘驱动器支架和电缆组合件放置在托盘内部安装卡口上，然后向下按压硬盘驱动器支架和电缆组合件，直到松开滑锁咔嚓一声锁定到位。
3. 安装主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
4. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。
5. 如果卸下了任何硬盘驱动器，请将其装上（请参阅第 286 页的『安装易插拔硬盘驱动器』）。
6. 将填充面板安装到硬盘驱动器托架。

从托盘中卸下电源插卡


要从托盘中卸下电源插卡，请完成以下步骤。

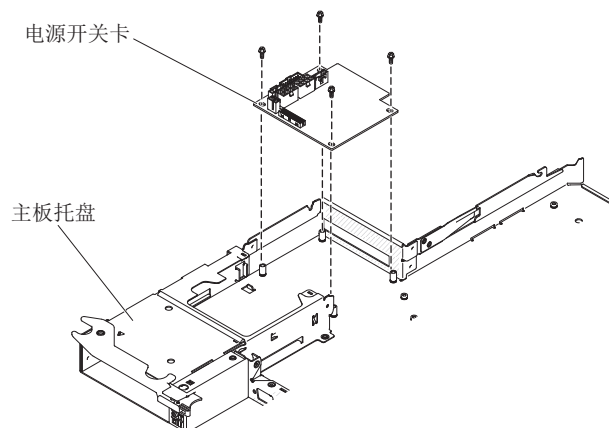

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果托盘安装在机箱中，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
3. 将托盘小心地放置在防静电平面上。
4. 卸下主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
5. 如果有任何易插拔驱动器安装在托盘中，请完成以下步骤：
 - a. 记下硬盘驱动器支架和电缆组合件的电缆布线方式；然后断开电缆。
 - b. 卸下硬盘驱动器支架和电缆组合件。
6. 记下电缆连接电源插卡的位置；然后断开电缆的连接。
7. 卸下将电源插卡固定到托盘的四颗螺钉并予以保存以供将来使用。
8. 将电源插卡抬出托盘。
9. 如果要求您返回电源插卡，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

将电源插卡安装在托盘中


要将电源插卡安装在托盘中，请完成以下步骤。

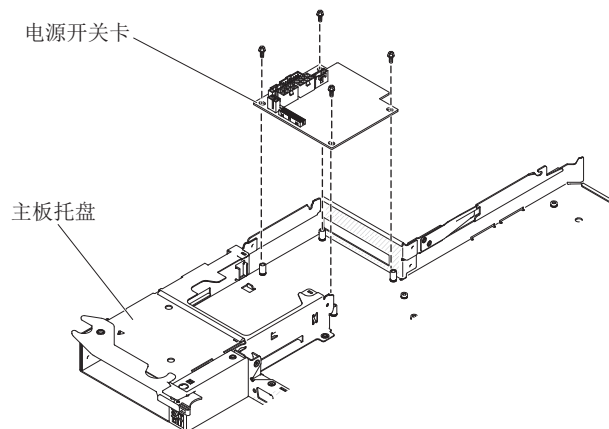

1. 将装有电源插卡的防静电包与托盘外部的任何未上漆的金属表面接触，然后从包中取出电源插卡。
2. 将电源插卡放置在托盘中的安装螺栓上，然后安装四颗螺钉。
3. 重新连接电源插卡电缆。
4. 如果卸下了任何易插拔驱动器，请予以安装。完成以下步骤：
 - a. 安装硬盘驱动器支架和电缆组合件。
 - b. 重新连接硬盘驱动器支架和电缆组合件的电缆。
 - c. 安装硬盘驱动器（请参阅第 286 页的『安装易插拔硬盘驱动器』）。
5. 安装主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
6. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。

从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件

注：即使您不安装适配器，也必须安装 PCI 转接卡支架。
要从主板托盘中卸下 PCI 转接卡组合件，请完成以下步骤：

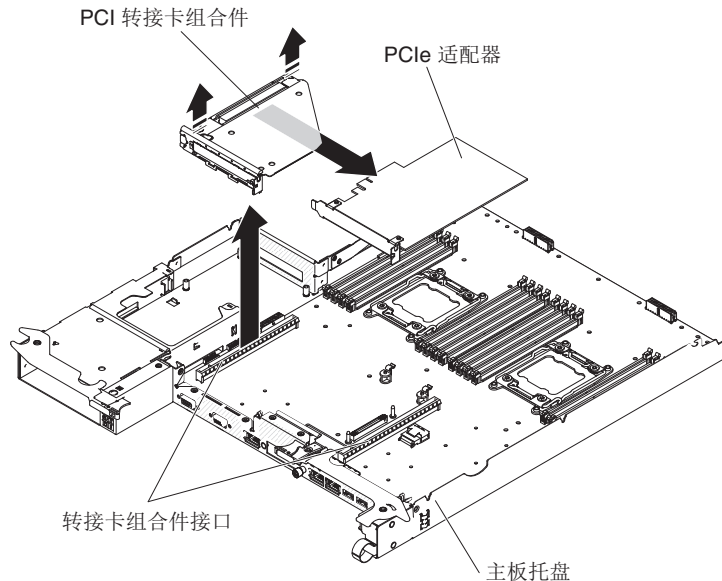


1. 请阅读从页面 vii 开始的安全信息以及第 269 页的『安装准则』。
2. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
3. 卸下主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
4. 将 PCIe 转接卡组合件从主板上的转接卡插槽中拉出。
5. 卸下 PCIe 转接卡组合件上安装的适配器（请参阅『从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件』）。
6. 如果指示您退还 PCIe 转接卡组合件，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

将 PCI 转接卡组合件安装在主板托盘上

注：

1. 即使您不安装适配器，也必须安装 PCI 转接卡支架。
2. 您必须将 ServeRAID 适配器安装在 PCI 转接卡组合件 2 中。


要在主板托盘上安装 PCI 转接卡组合件，请完成以下步骤：

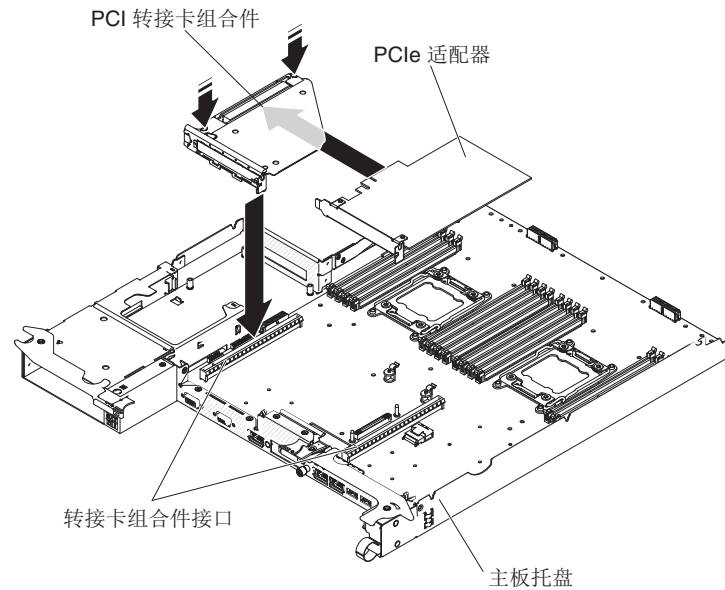

1. 请阅读从页面 vii 开始的安全信息以及第 269 页的『安装准则』。
2. 将装有 PCIe 转接卡组合件的防静电包与主板托盘外部的任何未上漆的金属表面接触，然后从包中取出 PCIe 转接卡组合件。
3. 如果卸下了 PCIe 适配器，请将其装上（请参阅第 296 页的『安装适配器』）。
4. 将 PCIe 转接卡组合件按入主板上的转接卡插槽中。
5. 安装主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
6. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。

从 PCI 转接卡组合件中卸下 PCIe 适配器

要从 PCI 转接卡组合件中卸下 PCIe 适配器，请完成以下步骤：

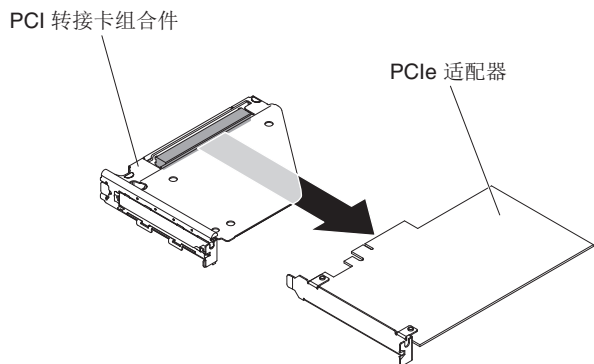

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 记下电缆连接适配器的位置；然后断开电缆的连接。
3. （如果您要从 GPGPU 机柜中移动适配器，请跳过此步骤）从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件（请参阅第 294 页的『从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件』）。
4. 将适配器从 PCIe 转接卡组合件上的接口中拉出。

注：请确保小心翼翼地将适配器拔出。不当卸下适配器可能会损坏 PCIe 转接卡组合件或适配器。

5. 如果要求您退回适配器，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

安装适配器

要点：单个 PCIe 插槽在全部供应电压下的最大耗电量与 PCI 本地总线规范修订版 2.3 中规定的常规插槽耗电量相同。

要确保适配器在基于 UEFI 的服务器中正确工作，请确保适配器固件处于最新级别。


要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

注：安装在服务器中的所有通用图形处理单元 (GPGPU) 适配器都必须相同。其品牌和类型必须完全相同。如果安装其他 GPGPU，请确保购买具有服务器中现有 GPGPU 上所示的相同产品部件号的 GPGPU。

以下注意事项描述了服务器支持的适配器类型，以及安装适配器时必须注意的其他信息：

- 找到适配器随附的文档并按照这些指示信息（作为本部分中指示信息的补充）进行操作。
- 服务器在主板上提供两个 PCI 转接卡插槽。有关配置信息，请参阅位于 <http://www.ibm.com/supportportal/> 的 ServeRAID 文档。

将适配器安装在主板托盘中

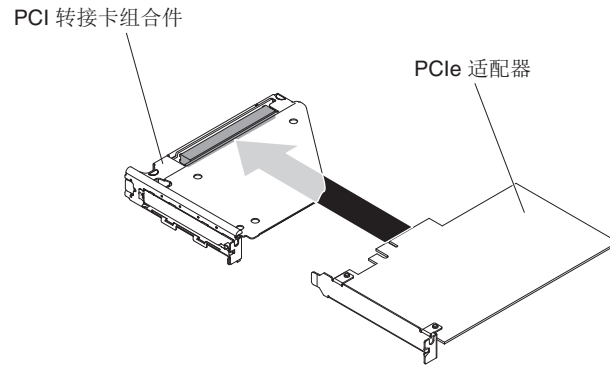

要将适配器安装到 PCI 转接卡组合件，请完成以下步骤：

1. 请阅读从页面 vii 开始的安全信息以及第 269 页的『安装准则』。
2. 将装有适配器的防静电包与主板托盘外部的任何未上漆的金属表面接触，然后从包中取出适配器。请勿触摸适配器上的组件和镀金插脚。
3. 请参阅适配器随附的文档，确定是否必须设置任何跳线或开关。
4. 将适配器与转接卡组合件上的 PCIe 插槽对齐，然后将适配器按入插槽。

注：

- a. 确保转接卡支架上的卡口与适配器支架上的插槽正确对齐。
 - b. 确保小心翼翼地插入适配器。不当安装适配器可能会损坏 PCIe 转接卡组合件或适配器。
5. 如果在卸下适配器时断开了电缆的连接，请重新连接电缆。
 6. 将 PCIe 转接卡组合件安装到主板托盘上（请参阅第 295 页的『将 PCI 转接卡组合件安装在主板托盘上』）。
 7. 如果卸下了 GPGPU 机柜，请予以安装（请参阅第 275 页的『安装 GPGPU 机柜』）；否则，请安装主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
 8. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。

注：要完成 PCIe 适配器的安装，请参阅该适配器随附的文档以获取设备驱动程序和配置信息。


将适配器安装到 GPGPU 机柜中（PCI 插槽 3 或插槽 4）

注：PCI 转接卡是可选 GPGPU 机柜的一部分；转接卡和适配器连接到 GPGPU 机柜。本过程假定 GPGPU 机柜已经安装在主板托盘上。


要将适配器安装到 PCI 转接卡中，请完成以下步骤：

1. 请阅读从页面 vii 开始的安全信息以及第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭主板托盘和外围设备，并在必要时断开电源线和所有外部电缆的连接（请参阅第 11 页的『关闭主板托盘』）。

3. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
4. 从 GPGPU 机柜中卸下固定插销和支架。

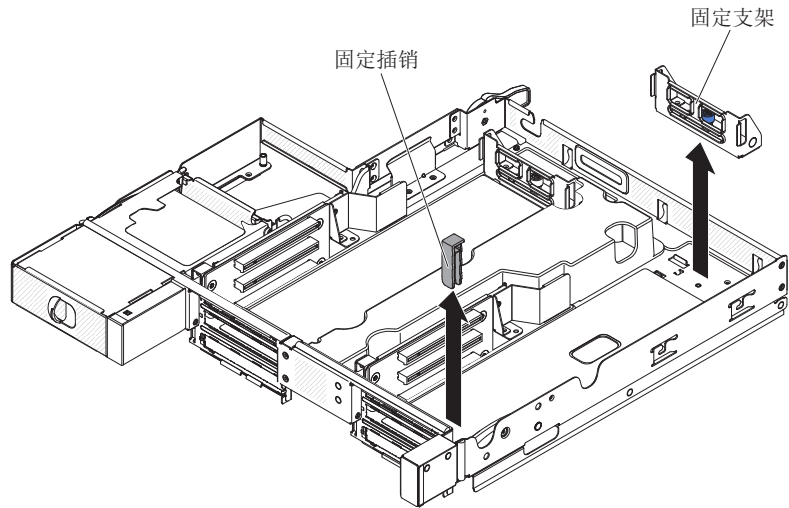

5. 将装有您要安装的适配器的防静电包与机箱或机架上任何未上漆的金属表面接触，然后从防静电包中取出适配器。请勿触摸适配器上的组件和镀金插脚。
6. 按照适配器随附的指示信息来设置任何跳线或开关。
7. 如果有任何电缆必须连接到适配器，请予以连接。请穿过 GPGPU 机柜一侧的孔来布放这些电缆。
8. 将适配器与转接卡上的 PCIe 插槽对齐，然后将适配器向下和向前按压，直到金手指在转接卡上的插槽处停止。在此步骤中，不要将卡抬起。轻轻地将卡推到插槽中。

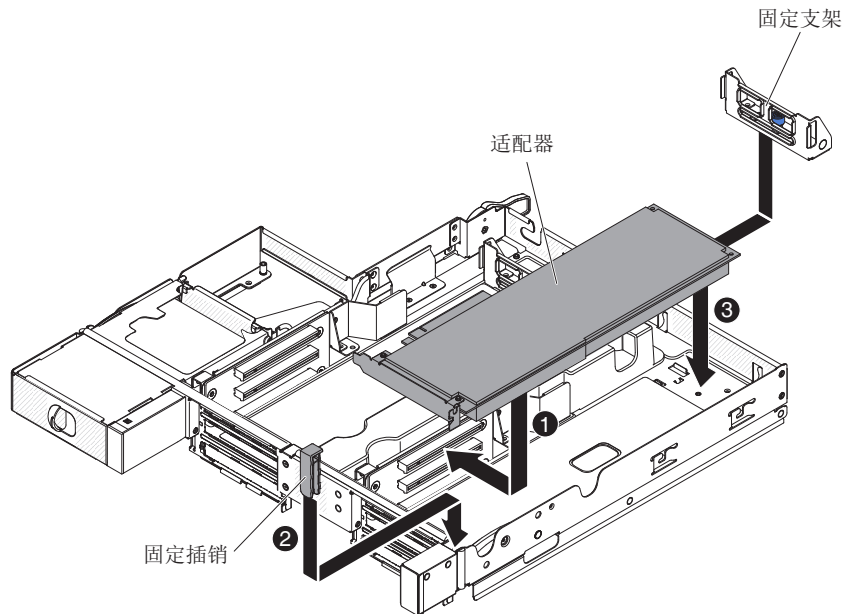

9. 将固定插销和支架安装到 GPGPU 机柜中。
10. 如果有必要，请将电缆连接到主板托盘上的电源板。
11. 安装 GPGPU 机柜（请参阅第 275 页的『安装 GPGPU 机柜』）。

12. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。

注：要完成 PCIe 适配器的安装，请参阅该适配器随附的文档以获取设备驱动程序和配置信息。


将适配器安装到 GPGPU 机柜中（PCI 插槽 1 或插槽 2）

注：PCI 转接卡是可选 GPGPU 机柜的一部分；转接卡和适配器连接到 GPGPU 机柜。本过程假定 GPGPU 机柜已经安装在主板托盘上。

本主题描述如何将 PCI 扩展槽中的适配器安装到 PCI 插槽 1 或插槽 2 的 PCI 转接卡组合件（在安装了 GPGPU 机柜的情况下）。

要安装适配器，请完成以下步骤。

1. 请阅读从页面 vii 开始的安全信息以及第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭主板托盘和外围设备，并在必要时断开电源线和所有外部电缆的连接（请参阅第 11 页的『关闭主板托盘』）。
3. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
4. 卸下 GPGPU 机柜（请参阅第 274 页的『卸下 GPGPU 机柜』），然后将其倒置在防静电平面上。
5. 小心地将 GPGPU 机柜倒置，以便可以将适配器安装在 GPGPU 机柜之下。
6. 将适配器与转接卡上的 PCI 接口以及转接卡外端的导销对齐。按压固定夹并使适配器穿过，以便将适配器固定在固定夹内。确保通过固定支架安装适配器。用力按压适配器，将它按入转接卡的 PCI 接口。

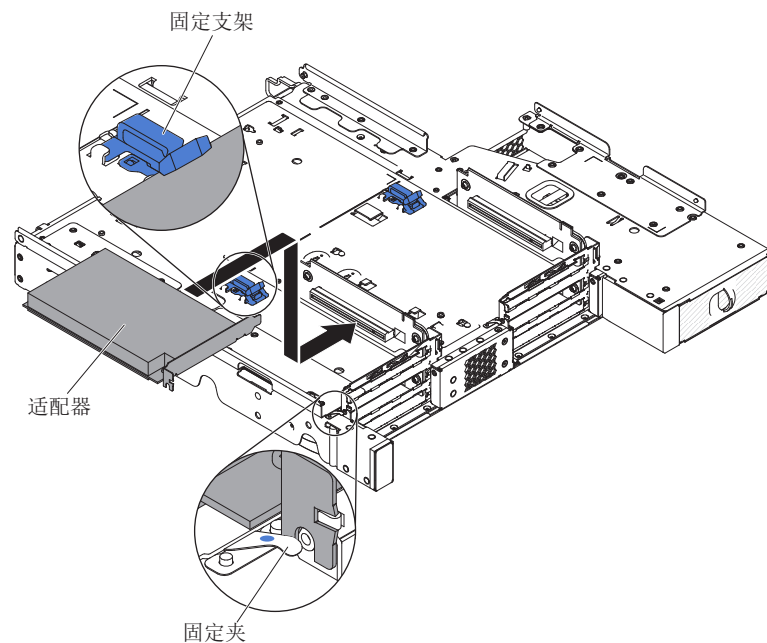

7. 将电缆连接到适配器。
8. 小心地将 GPGPU 机柜从倒置方位放回正常方位。
9. 将电缆连接到主板托盘。

警告：

- 确保电缆未布放在服务器组件之上，也没有阻挡任何接口。
- 确保电缆未被服务器组件夹住。

10. 安装 GPGPU 机柜（请参阅第 275 页的『安装 GPGPU 机柜』）。
11. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。


注：要完成 PCIe 适配器的安装，请参阅该适配器随附的文档以获取设备驱动程序和配置信息。

卸下内存模块

要卸下双列直插式内存模块（DIMM），请完成以下步骤：

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭服务器和外围设备，并断开所有电源线的连接。
3. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
4. 卸下主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
5. 小心地打开 DIMM 插槽每一端的固定夹，然后卸下 DIMM。

警告：要避免折断固定夹或损坏 DIMM 插槽，在打开及闭合固定夹时请勿用力。

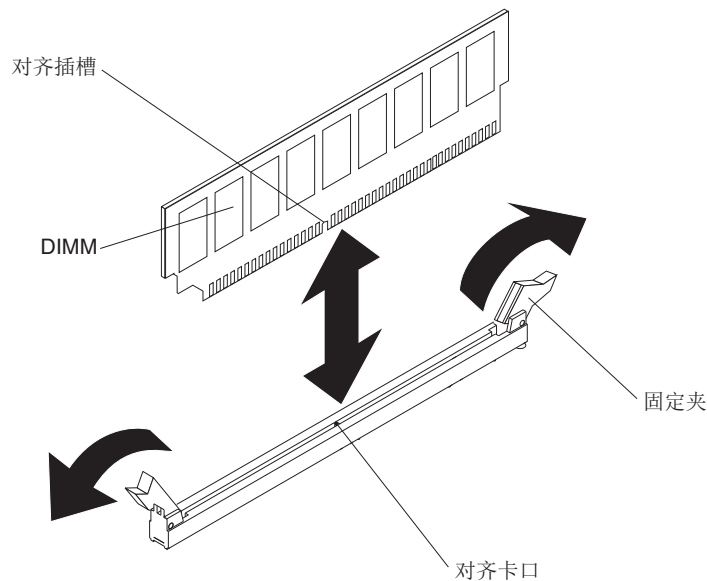

6. 如果要求您退回 DIMM，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

安装内存模块

以下注意事项描述了服务器支持的 DIMM 类型，以及安装 DIMM 时必须注意的其他信息。

- 当安装或卸下 DIMM 时，服务器配置信息将发生更改。重新启动服务器时，系统将显示一条消息，指示内存配置已更改。
- 服务器仅支持业界标准的双倍数据速率 3 (DDR3) 800、1066 或 1333 MHz PC3-6400、PC3-8500 或 PC3-10600 带寄存器或无缓冲且具有纠错码 (ECC) 的同步动态

随机存取存储器 (SDRAM) 双列直插式内存模块 (DIMM)。有关服务器支持的内存模块的列表，请访问 <http://www.ibm.com/servers/eserver/serverproven/compat/us/>。

– DDR3 DIMM 的规格使用以下格式标注在 DIMM 的标签上。

ggggg eRxff PC3v-wwwwwm-aa-bb-ccd

其中：

ggggg 是 DIMM 的总容量，例如，256MB、512MB、1GB、2GB 或 4GB

eR 是列数

1R = 单列

2R = 双列

4R = 四列

xff 是设备组织（位宽）

x4 = x4 组织（4 DQ 行/SDRAM）

x8 = x8 组织

x16 = x16 组织

v 是 SDRAM 和支持组件的电源电压（VDD）

空白 = 1.5V 额定电压

L = 1.35V 额定电压，可运行 1.5V

注：这些电压的值是“额定值”，表示设备特性（如计时）受该电压支持。值“可运行”表示设备可在该电压安全运行。然而，不能保证设备特性（如计时）。所有设备都必须能够“忍受”最高的 DDR3 额定电压（1.5V），这意味着它们可能无法以 1.5V 的电压运行，但当接通该电压的电源时设备不会损坏。

wwwww 是 DIMM 带宽（单位：MBps）

6400 = 6.40 GBps（DDR3-800 SDRAM，8 字节主数据总线）

8500 = 8.53 GBps（DDR3-1066 SDRAM，8 字节主数据总线）

10600 = 10.66 GBps（DDR3-1333 SDRAM，8 字节主数据总线）

12800 = 12.80 GBps（DDR3-1600 SDRAM，8 字节主数据总线）

14900 = 14.90 GBps（DDR3-1866 SDRAM，8 字节主数据总线）

m 是 DIMM 类型

E = 具有 ECC 的无缓冲 DIMM (UDIMM) (x72 位模块数据总线)

L = 负载减少 DIMM (LRDIMM)

R = 带寄存器的 DIMM (RDIMM)

U = 不带 ECC 的无缓冲 DIMM (x64 位主数据总线)

aa 是 CAS 延迟时间，以最大运行频率下的时钟表示

bb 是 JEDEC SPD 修订编码和增补级别

cc 是针对该 DIMM 设计的参考设计文件

d 是该 DIMM 的参考设计的修订编号

注：要确定 DIMM 的类型，请查看 DIMM 上的标签。标签上的信息格式为 xxxxx nRxxx PC3v-xxxxxx-xx-xx-xxx。第六位的数字表示 DIMM 为单列 (n=1)、双列 (n=2) 还是四列 (n=4)。

- 以下规则适用于 DDR3 DIMM 速度，因为它与通道中的 DIMM 数量有关：
 - 当每个通道中安装 1 根 DIMM 时，内存以 1333 MHz 运行
 - 当每个通道中安装 2 根 DIMM 时，内存以 1066 MHz 运行
 - 服务器中的所有通道均以最快的公共频率运行
 - 请勿在同一服务器中安装带寄存器、无缓冲和负载减少的 DIMM
- 最大内存速度由微处理器、DIMM 速度和每个通道中安装的 DIMM 数目共同决定。
- 在每个通道两根 DIMM 的配置中，当满足以下条件时，具有 Intel Xeon™ E5-2600 系列微处理器的服务器会自动以最快内存速度（最高 1333 MHz）运行：
 - 两根 1.35V 单列、双列或四列 UDIMM、RDIMM 或 LRDIMM 安装在同一通道中。在 Setup Utility 中，**Memory speed** 设置为 **Max performance**，并且 **LV-DIMM power** 设置为 **Enhance performance** 方式。1.35V UDIMM、RDIMM 或 LRDIMM 将以 1.5V 运行。
- 服务器最多支持 16 根单列、双列 UDIMM/RDIMM。服务器每个通道最多支持两根 UDIMM/RDIMM。
- 下表显示了您可以使用分列 DIMM 安装的最大内存量的示例：

表 10. 使用分列 DIMM 的最大内存安装量

DIMM 数	DIMM 类型	DIMM 大小	总内存量
16	单列 UDIMM	2 GB	32 GB
16	单列 RDIMM	2 GB	32 GB
16	单列 RDIMM	4 GB	64 GB
16	双列 UDIMM	4 GB	64 GB
16	双列 RDIMM	4 GB	64 GB
16	双列 RDIMM	8 GB	128 GB
16	四列 LRDIMM	32 GB	512 GB

- 可用于服务器的 UDIMM 选件为 2 GB 和 4 GB。使用 UDIMM 时，服务器支持最少 2 GB 和最多 64 GB 的系统内存。
- 可用于服务器的 RDIMM 选项有 2 GB、4 GB 和 8 GB。使用 RDIMM 时，服务器支持最少 2 GB 和最多 128 GB 的系统内存。
- 可用于服务器的 LRDIMM 选件为 32 GB。使用 LRDIMM 时，服务器支持最少 32 GB 和最多 512 GB 的系统内存。

注：根据系统的配置，可用内存量可能会有所减少。必须为系统资源保留一定的内存量。要查看已安装的内存总量和已配置的内存量，请运行 Setup Utility。有关更多信息，请参阅第 329 页的『配置服务器』。


- 每个微处理器必须至少安装一个 DIMM。例如，如果服务器安装了两个微处理器，那么您必须至少安装两个 DIMM。但是，要提高系统性能，每个微处理器至少需要安装 4 根 DIMM。
- 服务器中的 DIMM 必须为同一类型（RDIMM 或 UDIMM）才能确保服务器会正确运行。

- 在通道内安装一个四列 DIMM 时，将其安装在距离微处理器最远的 DIMM 插槽中。

注：

- 您可以在安装微处理器 2 之后立即为其安装 DIMM；无需等待微处理器 1 中的所有 DIMM 插槽均插满。
- DIMM 插槽 9-16 是为微处理器 2 保留的；因此 DIMM 插槽 9-16 会在安装微处理器 2 后启用。

下图显示了主板上 DIMM 插槽的位置。

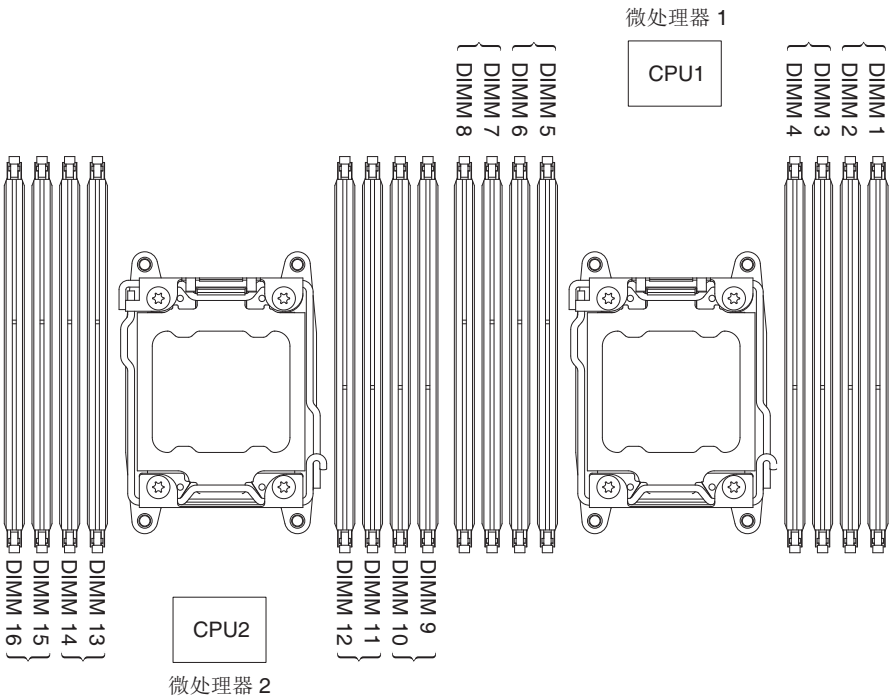

DIMM 安装顺序

根据服务器型号，服务器至少随附一条安装在插槽 1 中的 2 GB 或 4 GB DIMM。如果要安装更多 DIMM，请按照下表中所示的顺序进行安装，以优化系统性能。在非镜像方式下，每个微处理器的内存接口上的所有三个通道可以按照任意顺序填充，没有任何匹配要求。

表 11. 非镜像（常规）方式的 DIMM 安装顺序


已安装的微处理器数	DIMM 插槽插入顺序
已安装一个微处理器	1、 8、 3、 6、 2、 7、 4、 5
已安装两个微处理器	1、 9、 8、 16、 3、 11、 6、 14、 2、 10、 7、 15、 4、 12、 5、 13

内存镜像通道

内存镜像通道同时在两个通道内的两对 DIMM 上复制和存储数据。如果发生故障，那么内存控制器会从主 DIMM 内存对切换至备份的 DIMM 内存对。要通过 Setup Utility 启用内存镜像通道，请选择 **System Settings → Memory**。有关更多信息，请参阅第 332 页的『使用 Setup Utility』。使用内存镜像通道功能时，请考虑以下信息：

- 使用内存镜像通道时，必须一次安装一对 DIMM。每对中两个 DIMM 的大小、类型和列（单列、双列或四列）以及组织形式必须完全相同，但速度可以不同。通道以任意通道中 DIMM 的最低速度运行。
- 当启用内存镜像通道时，最大可用内存将减小为已安装内存的一半。例如，如果安装了 64 GB 使用 RDIMM 的内存，那么使用内存镜像通道时只有 32 GB 的可寻址内存可用。

下图列出了每个内存通道上的 DIMM 插槽。

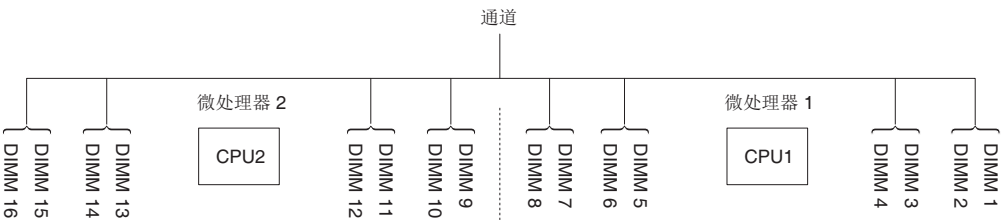

下表显示了内存通道接口布局以及内存镜像通道的 DIMM 安装顺序：

表 12. 内存通道接口布局

内存通道	DIMM 插槽
通道 0	7、8、15、16
通道 1	5、6、13、14
通道 2	1、2、9、10
通道 3	3、4、11、12

下表显示了内存镜像模式的安装顺序：

表 13. 内存镜像模式 DIMM 插入顺序

已安装的微处理器数	成对的 DIMM 插槽
微处理器 1 (仅限 1 个 CPU)	1、3-> 6、8-> 2、4-> 5、7
微处理器 1 和微处理器 2	1、3、9、11-> 6、8、14、16-> 2、4、10、12-> 5、7、13、15

内存列组备用

备用内存列功能会从系统配置禁用发生故障的内存，并激活备用列 DIMM 以更换发生故障的活动 DIMM。您可以在 Setup Utility 中启用内存列组备用或内存镜像通道（请参阅第 332 页的『使用 Setup Utility』）。使用备用内存列功能时，请考虑以下信息：


- 内存列组备用功能在具有 Intel Xeon™ E5-2600 系列微处理器的服务器型号上受支持。
- 如果您启用内存列组备用功能，那么对于每个微处理器，都必须一次在同一通道上安装两根或三根 DIMM。最先的两根 DIMM 必须在同一通道中。备用 DIMM 必须在大小、类型、列组和组织上完全相同或更高，但在速度上则不必如此。通道以任意通道中 DIMM 的最低速度运行。
- 启用内存列组备用模式后，最大可用内存将减小为已安装内存的三分之二或一半。

安装 DIMM

要安装 DIMM，请完成以下步骤：

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭服务器和外围设备，并在必要时断开电源线和所有外部电缆的连接。
3. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
4. 卸下主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
5. 打开 DIMM 插槽两端的固定夹。

警告：要避免折断固定夹或损坏 DIMM 插槽，在打开及闭合固定夹时请勿用力。

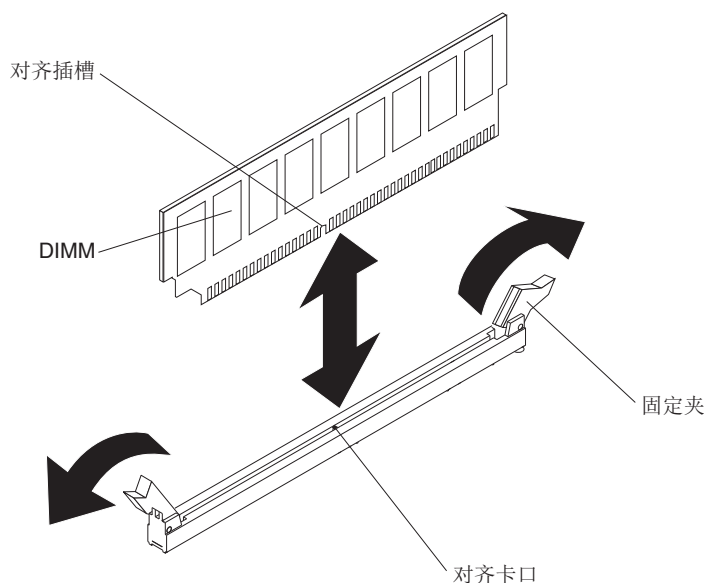

6. 将装有 DIMM 的防静电包与服务器外部任何未上漆的金属表面接触。然后，从包中取出 DIMM。
7. 转动 DIMM 以使对齐槽与对齐卡口正确对齐。
8. 通过将 DIMM 的边缘通过将 DIMM 的边缘与 DIMM 插槽末端的插槽对齐，将 DIMM 插入接口。
9. 在 DIMM 两端同时用力，将 DIMM 垂直向下用力按入接口。当 DIMM 在接口中牢固就位时，固定夹会咬合到锁定位置。

注：如果 DIMM 和固定夹之间有空隙，表示 DIMM 未正确插入；请打开固定夹，卸下 DIMM，然后将其重新插入。

10. 重新连接断开的电源线和所有电缆。
11. 安装主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
12. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。
13. 开启外围设备和服务器。

从 2U 机箱中卸下电源


在 2U 机箱中卸下或安装电源时，请遵循以下预防措施。

声明 5：



注意：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关并不切断提供给设备的电流。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源断开所有电源线。

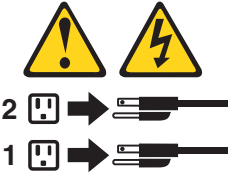

声明 8：




注意：

切勿卸下电源外盖或贴有以下标签的任何部件的外盖。



任何贴有该标签的组件内部都存在危险的电压、电流和能量级别。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术人员。

要从 2U 机箱中卸下电源，请完成以下步骤：

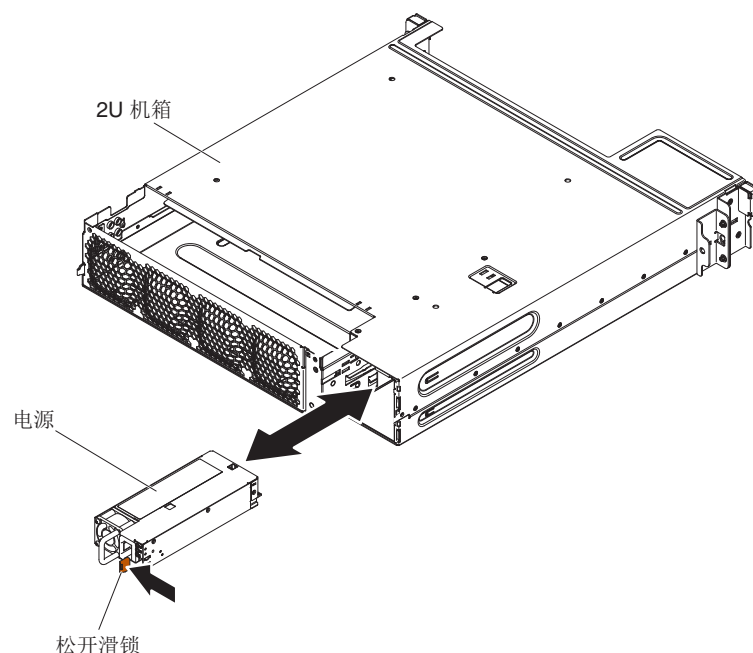

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果包含电源的机箱安装在 iDataPlex（其导轨具有电源线固定功能部件）中，请将其从机架中卸下（请参阅第 277 页的『从机架中卸下 2U 机箱』）。
3. 如果有任何电源线连接到电源，请将其拔下（请参阅第 290 页的『从没有电源线安装支架的导轨卸下电源线』）。
4. 小心地将电源从机箱中拉出。
5. 如果要求您退回电源，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您用于装运的所有包装材料。

在 2U 机箱中安装电源

注：

1. 如果要安装 900 W 的冗余电源单元，请确保输入电源的相间或相到中性线电压为 200 伏至240 伏（额定值），电源为交流电源，频率为 47 - 63 Hz。
2. 900 W 冗余电源的两个插头应同时插入 PDU 或插座。

表 14 显示了电源配置。

表 14. 电源配置

微处理器 SKU	750 W 固定模块	900 W 固定模块	750 W 冗余模块	900 W 冗余模块
130 W（具有 8 根以上的 DIMM）	不可用	x2	不可用	不可用
130 W（具有 8 根或更少的 DIMM）	不可用	x1	不可用	x2
115 W 或 95 W	不可用	x1	不可用	x2
80 W 或 70 W 或 60 W	x1	x1	x2	x2

表 15. GPGPU 服务器配置的电源配置

微处理器 SKU	750 W 固定模块	900 W 固定模块	750 W 冗余模块	900 W 冗余模块
130 W (具有 8 根以上的 DIMM)	不可用	x2	不可用	不可用
130 W (具有 8 根或更少的 DIMM)	不可用	x1	不可用	x2
115 W 或 95 W	不可用	x1	不可用	x2
80 W、70 W 或 60 W	不可用	x1	不可用	x2

以下注释描述了服务器支持的电源类型以及安装电源时必须考虑的其他信息：


- 在安装额外的电源或者将电源更换为瓦数不同的电源之前，可以使用 IBM Power Configurator 实用程序来确定当前系统耗电量。要了解更多信息和下载实用程序，请转至 <http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html>。
- 服务器中的电源必须具有相同的额定功率或瓦数，以确保服务器正常运行。例如，您不能在服务器中混用 550 瓦和 750 瓦的电源。
- 电源 1 是缺省/主电源。如果电源 1 发生故障，那么您必须立即将此电源更换为瓦数相同的电源。
- 这些电源是专为并行操作而设计的。一旦出现电源故障，备用电源将继续为系统供电。服务器最多支持两个电源。

声明 5：



注意：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关并不切断提供给设备的电流。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源断开所有电源线。

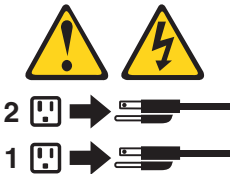

声明 8




注意：

切勿卸下电源外盖或贴有以下标签的任何部件的外盖。



任何贴有该标签的组件内部都存在危险的电压、电流和能量级别。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术服务人员。


要将电源安装到 2U 机箱中，请完成以下步骤：

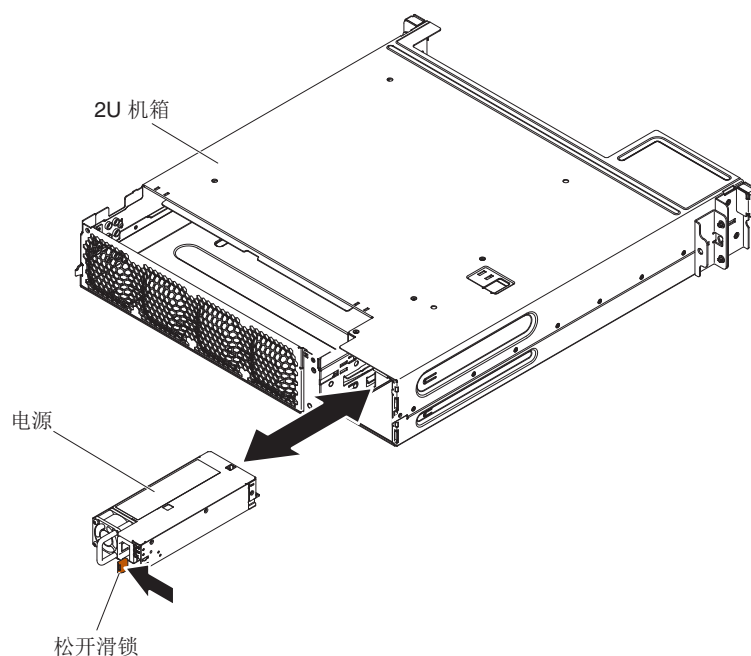

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 将装有电源的防静电包与机箱外部任何未上漆的金属表面接触；然后从包中取出电源。
3. 将电源插入机箱中。
4. 小心地将电源引入导销，直到松开滑锁咔嚓一声锁定到位。
5. 如果已从机架中卸下了机箱，请将其安装到机架中（请参阅第 278 页的『将 2U 机箱安装在机架中』）。
6. 如有必要，请重新连接电源线。

从 2U 机箱中卸下电源仓


要从 2U 机箱中卸下电源仓，请完成以下步骤。

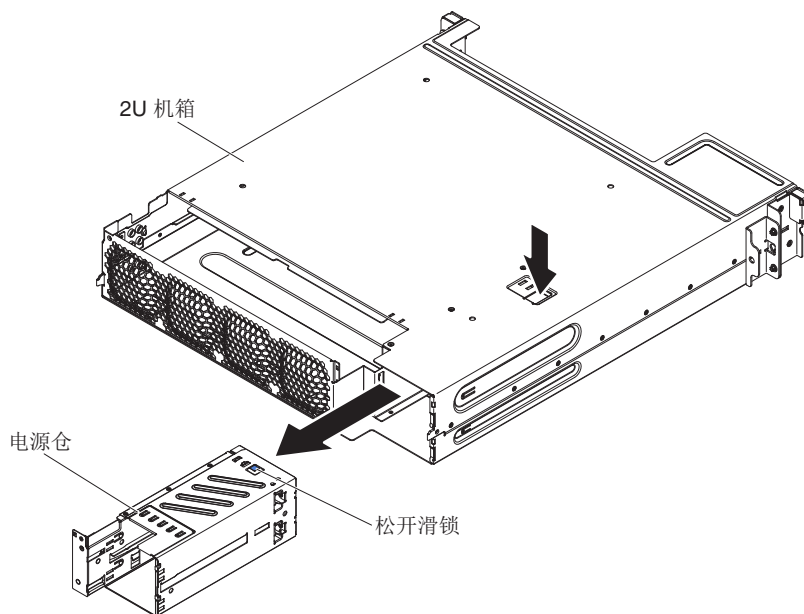

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果包含电源的机箱安装在机架中，请将其卸下（请参阅第 277 页的『从机架中卸下 2U 机箱』）。
3. 从 2U 机箱中卸下电源（请参阅第 305 页的『从 2U 机箱中卸下电源』）。
4. 确保已经卸下 2U 机箱风扇组合件顶盖（请参阅第 276 页的『卸下 2U 机箱风扇组合件顶盖』）和 2U 机箱风扇组合件（请参阅第 282 页的『卸下 2U 机箱风扇组合件』）。
5. 按压电源仓松开滑锁。
6. 小心地将电源仓从机箱中拉出。
7. 如果要求您退回电源，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

在 2U 机箱中安装电源仓

要在 2U 机箱中安装电源仓，请完成以下步骤。

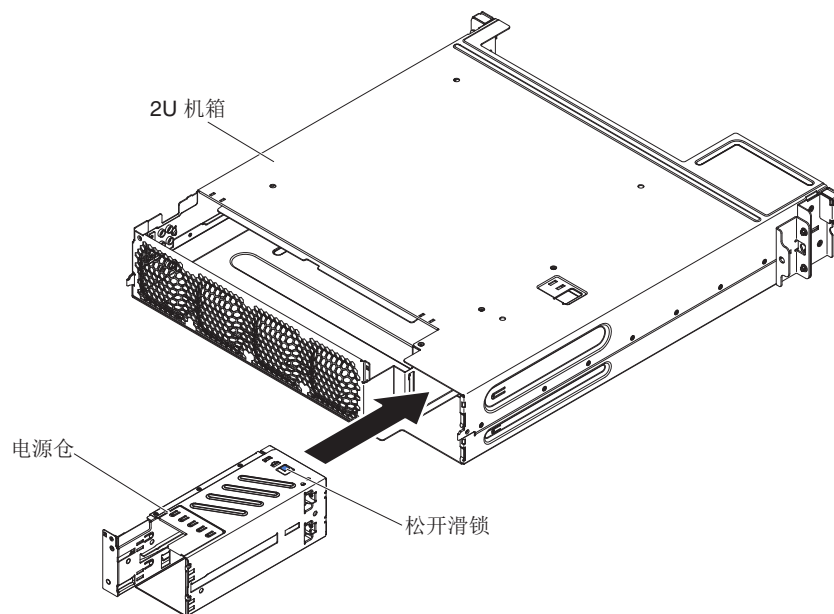


1. 将电源仓插入机箱后部。
2. 滑入机箱，直到松开滑锁咔嚓一声锁定到位。
3. 安装 2U 机箱风扇组合件（请参阅第 283 页的『安装 2U 机箱风扇组合件』）。
4. 安装 2U 机箱风扇组合件顶盖（请参阅第 276 页的『安装 2U 机箱风扇组合件顶盖』）。
5. 安装电源（请参阅第 307 页的『在 2U 机箱中安装电源』）。
6. 将机箱安装在 iDataPlex 机架中（请参阅第 278 页的『将 2U 机箱安装在机架中』）。

卸下可选的双端口网络适配器

注：即使您不安装网络适配器，也必须安装填充面板。

要卸下网络适配器，请完成以下步骤：

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭服务器和外围设备，并断开所有电源线的连接。
3. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。
4. 如果在主板托盘上安装了扩展机柜，请将其卸下（请参阅第 274 页的『卸下 GPGPU 机柜』）；否则，请卸下主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
5. 从网络适配器上的螺钉孔中拧松螺钉和外加螺钉。

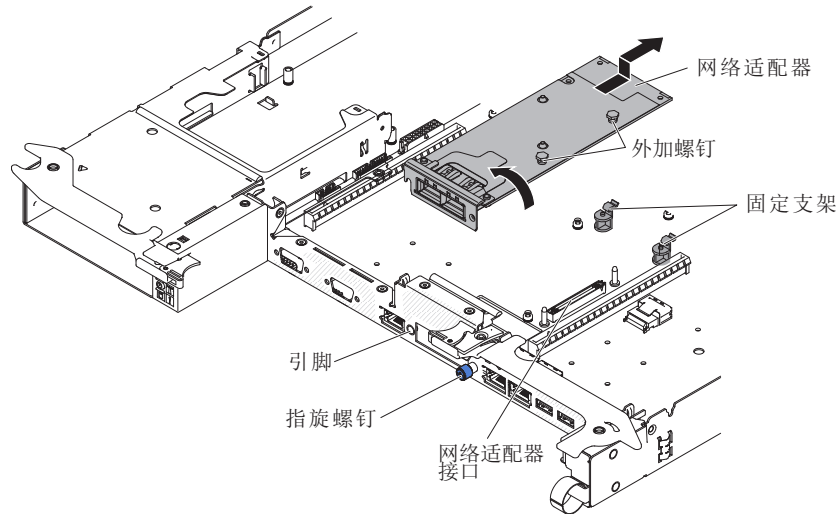


6. 拧松机箱前部的指旋螺钉。
7. 向外推动两个固定支架。
8. 握住网络适配器，使其脱离平面上的定位销、固定支架和接口；然后，将适配器从机箱前部的端口开口中翘起并滑出，然后从主板托盘中卸下。
9. 如果要求您退回适配器，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

安装可选的双端口网络适配器

您可以购买一个双端口网络适配器，以在服务器中添加两个额外的网络端口。要订购双端口网络适配器选件，请与 IBM 销售代表或授权经销商联系。

要安装网络适配器，请完成以下步骤：

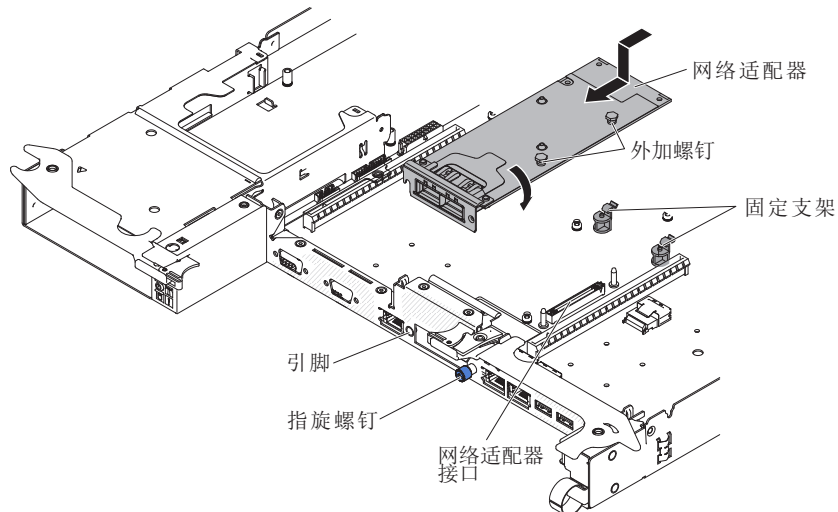


1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭服务器和外围设备，并断开电源线的连接。
3. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。

4. 如果在主板托盘上安装了 GPGPU 机柜，请将其卸下（请参阅第 274 页的『卸下 GPGPU 机柜』）；否则，请卸下主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
 5. 从 PCI 转接卡接口 2 中卸下 PCI 转接卡组合件（如果安装）（请参阅第 294 页的『从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件』）。
 6. 卸下机箱前部的适配器填充面板（如果尚未卸下）。
 7. 将装有新适配器的防静电电包与服务器上任何未上漆的金属表面接触。然后，从包中取出适配器。
 8. 对齐适配器，以使适配器上的端口接口与机箱上的定位销和指旋螺钉对齐，然后倾斜并滑动适配器，以使适配器上的端口接口与平板上的网络适配器接口对齐。
 9. 紧紧按压适配器，直到引脚和固定支架与适配器咬合。确保适配器牢固就位到平板上的接口上。
- 警告： 确保适配器上的端口接口与服务器后部的机箱正确对齐。适配器放置不正确可能会造成主板或适配器损坏。
10. 拧紧网络适配器上的外加螺钉。
 11. 拧紧机箱前部的指旋螺钉。
 12. 如果先前卸下了 PCI 转接卡接口 2 中的 PCI 转接卡组合件，请将其重新安装（请参阅第 295 页的『将 PCI 转接卡组合件安装在主板托盘上』）。
 13. 安装主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
 14. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。

卸下 GPGPU 机柜

要卸下 GPGPU 机柜，请完成以下步骤。

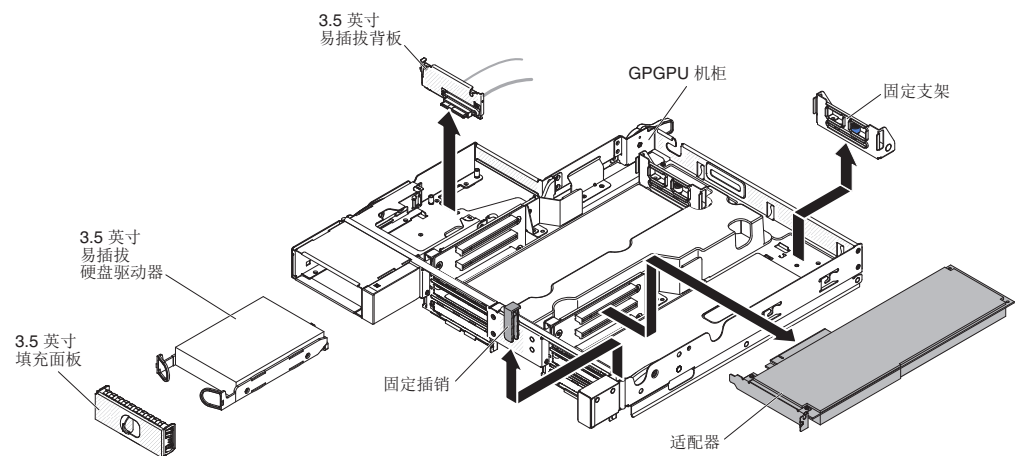


1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果 GPGPU 机柜安装在主板托盘上，请将其卸下（请参阅第 274 页的『卸下 GPGPU 机柜』）。
3. 将 GPGPU 机柜小心地放置在防静电平面上。
4. 如果安装了任何硬盘驱动器填充板或易插拔硬盘驱动器，请将其卸下（请参阅第 286 页的『卸下易插拔硬盘驱动器』）。将其放置在防静电平面上。

5. 卸下易插拔 SAS/SATA 驱动器仓（请参阅第 291 页的『卸下易插拔 SAS/SATA 驱动器仓』）。
6. 卸下固定插销和支架。
7. 如果安装了任何 PCIe 适配器，请将其卸下（请参阅第 296 页的『从 PCI 转接卡组套件中卸下 PCIe 适配器』）。
8. 如果指示您退还 GPGPU 机柜，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您用于装运的所有包装材料。

安装 GPGPU 机柜

要安装 GPGPU 机柜，请完成以下步骤。

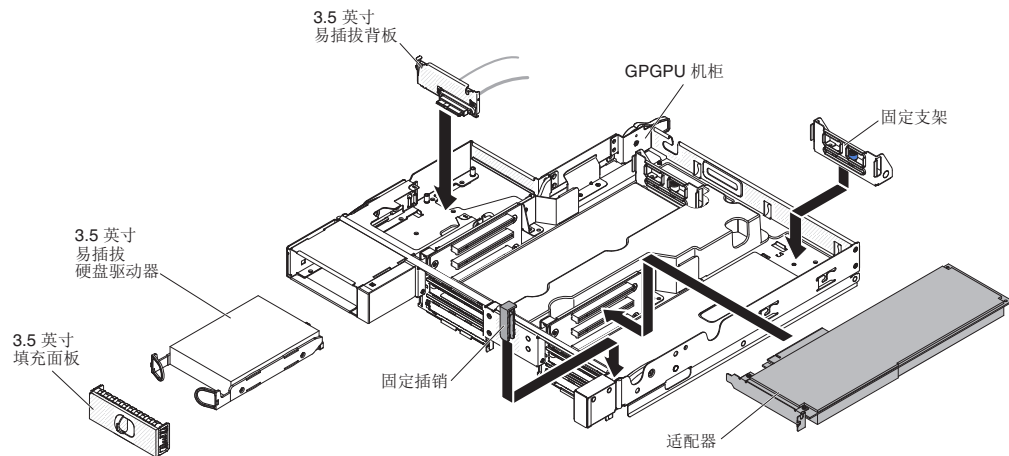

1. 如果卸下了任何 PCIe 适配器，请予以安装（请参阅第 297 页的『将适配器安装到 GPGPU 机柜中（PCI 插槽 3 或插槽 4）』和第 299 页的『将适配器安装到 GPGPU 机柜中（PCI 插槽 1 或插槽 2）』）。
2. 安装固定插销和支架。
3. 安装易插拔 SAS/SATA 驱动器仓（请参阅第 292 页的『安装易插拔 SAS/SATA 驱动器仓』）。
4. 如果卸下了任何硬盘驱动器，请将其装上（请参阅第 286 页的『安装易插拔硬盘驱动器』）。
5. 将 GPGPU 机柜安装到主板托盘上（请参阅第 275 页的『安装 GPGPU 机柜』）。

卸下和更换 2 类 CRU

根据服务器的保修服务类型，您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 IBM 进行安装，无需支付额外费用。

本文档中的插图可能与您的硬件略有不同。


卸下微处理器和散热器

警告：

- 请始终使用微处理器安装工具来卸下微处理器。不使用微处理器安装工具可能会损坏主板上的微处理器插座。如果微处理器插座有任何损伤，那么都可能需要更换主板。
- 微处理器只应该由经过培训的技术人员来拆卸。
- 请勿使微处理器和散热器上的导热油脂接触任何物体。与任何表面接触都可能对导热油脂和微处理器插座有所损害。
- 在安装或拆卸期间掉落微处理器会损坏触点。
- 请勿触摸微处理器触点；请仅握住微处理器的边缘。微处理器触点上的杂质（如皮肤上的油脂）会导致触点与插座之间发生连接故障。

注：请确保使用微处理器安装工具组合件所随附的安装工具。这些工具在功能和设计上相似，但是工具 A 具有用于安装一种大小的微处理器的一个设置，并支持以下微处理器系列：E5-26xx 和 E5-46xx。安装工具 B 具有用于安装两种不同大小的微处理器的两个设置。在工具 B 上标记的设置是“L”（用于较小的低核心微处理器）和“H”（用于较大的高核心微处理器）。安装工具 B 支持以下微处理器系列：E5-26xx、E5-46xx、E5-26xx v2 和 E5-46xx v2。

下图中显示了微处理器安装工具 A 和 B。

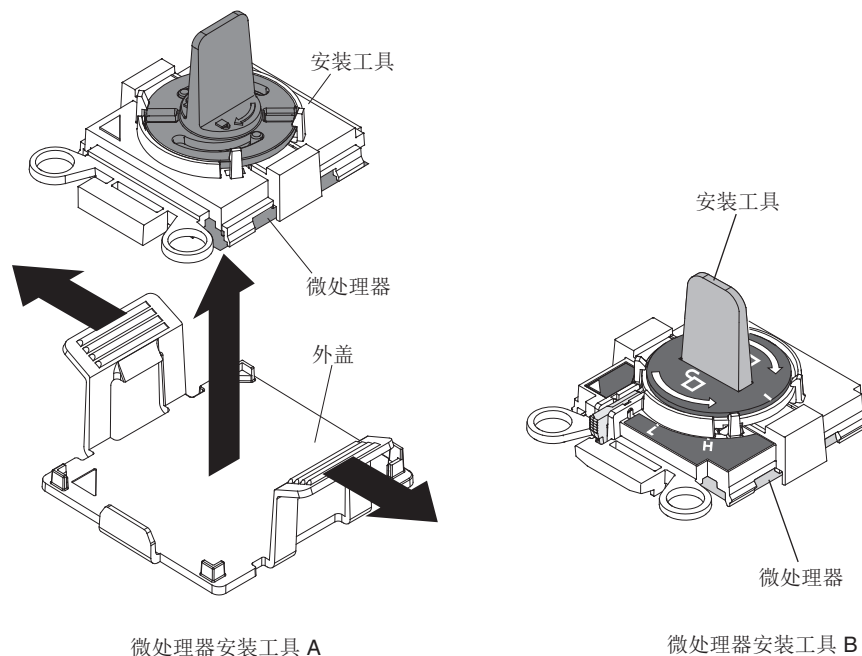


要卸下微处理器和散热器，请完成以下步骤：


1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭服务器和外围设备，并断开所有电源线的连接。
3. 卸下外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
4. 找到要卸下的微处理器（请参阅第 12 页的『主板内部接口』）。
5. 卸下散热器：

警告： 请勿触摸散热器底部的导热材料。触摸导热材料会将它弄脏。如果微处理器或散热器上的导热材料被弄脏，那么必须用酒精拭布擦掉微处理器或散热器上被弄脏的导热材料，并给散热器重新涂上干净的导热油脂。

- a. 拧松微处理器固定器角上的四颗螺钉。
- b. 将散热器从服务器中取出。取出后，将散热器放在干净的平面上（导热油脂面向上）。

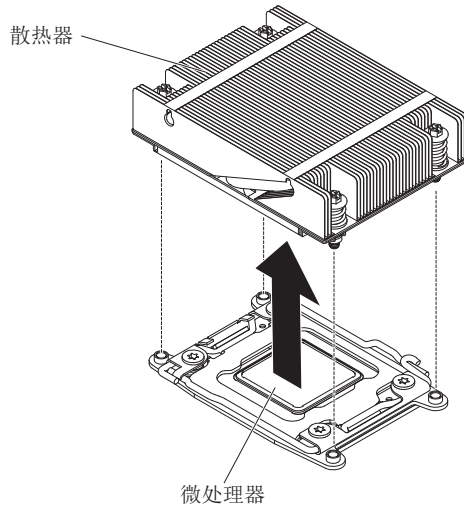

6. 打开微处理器插座释放杆和固定器：

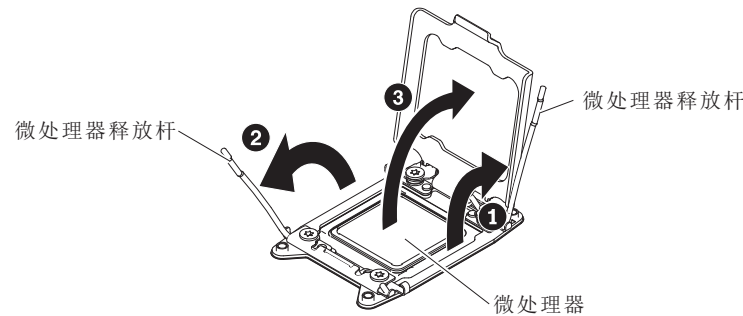


- a. 确定标注为第一个打开的释放杆并将其打开。
- b. 打开微处理器插座上的第二个释放杆。
- c. 打开微处理器固定器。


警告： 请勿触及微处理器上的接口以及微处理器插座。

7. 从插座中卸下微处理器：


- a. 选择空的安装工具，并确保手柄处于打开位置。如果安装工具手柄不处于打开位置，请使用安装工具的以下指示信息：
 - 如果使用安装工具 A，请将微处理器安装工具手柄逆时针旋转到打开位置。

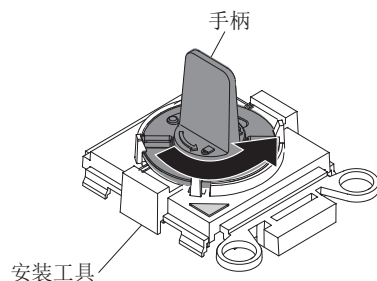


- 如果使用安装工具 B，**1** 抬起互锁滑锁并保持抬起，同时 **2** 将微处理器安装工具手柄逆时针旋转到打开位置，然后松开互锁滑锁。以下安装工具图显示了装入微处理器之前互锁滑锁的位置以及手柄的逆时针旋转。

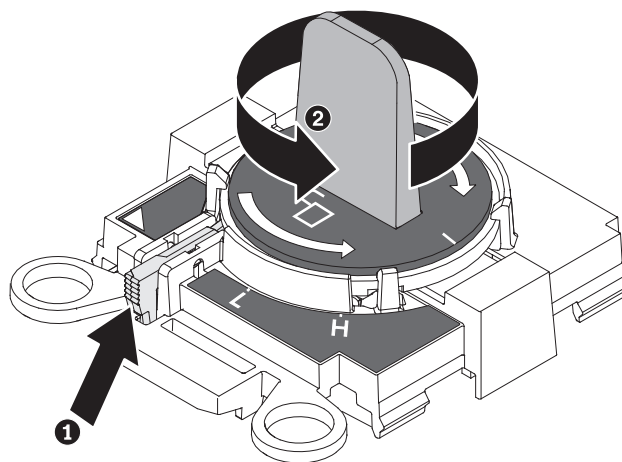


- b. 将安装工具与螺钉对齐（如下图中所示），然后将安装工具放低到微处理器上。安装工具仅在正确对齐的情况下才会完全齐平地安装在插座上。

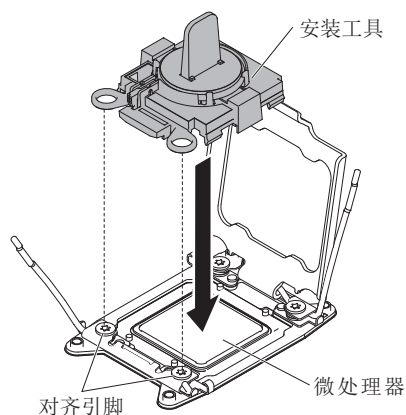

- c. 使用安装工具的以下指示信息来卸下微处理器。
- 如果使用安装工具 A，请轻轻地把手柄顺时针旋转到闭合位置，然后将微处理器抬起插座。
 - 如果使用安装工具 B，请轻轻地顺时针旋转安装工具的手柄，直到它在“H”或“L”位置（取决于微处理器的大小）锁定，然后将微处理器抬起插座。

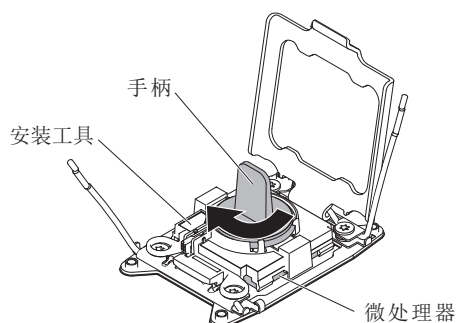

d. 将微处理器从插座中取出。

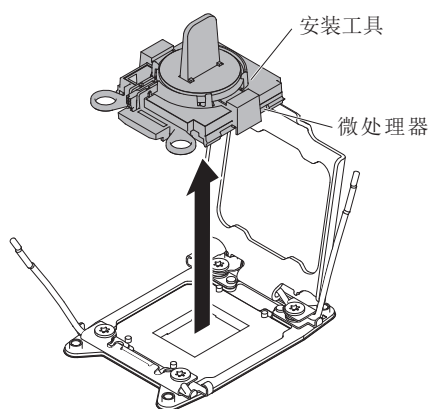

8. 如果不打算在插座中安装微处理器，请将在步骤 第 322 页的 6 中卸下的插座盖安装到微处理器插座上。

警告： 插座上的引脚十分脆弱。对这些引脚造成的任何损坏均可能导致需更换主板。

9. 如果要求您退回微处理器，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

安装微处理器和散热器

以下注意事项描述了服务器支持的微处理器类型，以及安装微处理器和散热器时必须注意的其他信息：

- 微处理器只应该由经过培训的技术人员来安装。

重要信息： 请始终使用微处理器安装工具来安装微处理器。不使用微处理器安装工具可能会损坏主板上的微处理器插座。如果微处理器插座有任何损伤，那么都需要更换主板。

- 请极为小心，微处理器插座触点非常脆弱。请勿触摸微处理器插座触点。微处理器触点或微处理器插座触点上的污染物（如皮肤的油脂）可能导致触点与插座之间的连接故障。
- 请勿使微处理器和散热器上的导热油脂接触任何物体。与任何表面的接触均可能污染导热油脂和微处理器插座。
- 请勿使用任何工具或锋利物体来抬起微处理器插座上的锁定杆。这样做可能导致主板永久损坏。
- 每个微处理器插座都必须始终包含插座外盖或者微处理器和散热器。

- 确保只使用新微处理器随附的安装工具来卸下或安装微处理器。请勿使用任何其他工具。
- 安装多个微处理器时，请一次打开一个微处理器插座以避免损坏其他微处理器插座触点。
- 微处理器安装工具在其自身上安装了微处理器，并且可能在微处理器上安装了保护盖。在您得到相应指示之前，请勿使用该工具或卸下外盖。

注：请确保使用微处理器安装工具组合件所随附的安装工具。


- 服务器最多支持两个多核微处理器。有关受支持微处理器的列表，请访问 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/>。
- 第一个微处理器必须始终安装在主板上的微处理器插座 1 中。
- 当安装了一个微处理器时，必须安装空气挡板以提供适当的系统散热。
- 请勿在安装第二个微处理器时，从主板上卸下第一个微处理器。
- 安装第二个微处理器时，还必须安装额外的内存。有关安装顺序的详细信息，请参阅第 300 页的『安装内存模块』。
- 请勿在同一服务器中混用双核、四核和六核微处理器。
- 为了确保安装第二个微处理器后服务器能够正常运行，请使用具有相同 QuickPath Interconnect (QPI) 链路速度、集成内存控制器频率、核心频率、功率范围、内部高速缓存大小和类型的微处理器。
- 支持在同一服务器型号中混用不同步进级别的微处理器。
- 在同一服务器型号中混用不同步进级别的微处理器时，不需要将步进级别和功能最低的微处理器安装在微处理器插座 1 中。
- 两个微处理器稳压器模块都集成在主板上。
- 请阅读微处理器随附的文档，确定是否必须更新服务器固件。要为服务器下载最新级别的服务器固件和其他代码更新，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。
- 微处理器速度是针对该服务器而自动设置的；因此，您不需要设置任何微处理器频率选择跳线或开关。
- 在从散热器上卸下了导热油脂保护外盖（例如，塑料盖或保护胶带）后，请勿触摸散热器底部的导热油脂或放下散热器。有关应用或处理导热油脂的更多信息，请参阅第 323 页的『导热油脂』。

注：从微处理器上卸下散热器会破坏导热油脂的均匀分布，此时需要更换导热油脂。

- 要订购其他可选微处理器，请与 IBM 销售代表或授权经销商联系。

存在两种类型的微处理器安装工具。这些工具在功能和设计上相似，但是工具 A 具有用于安装一种大小的微处理器的一个设置，并支持以下微处理器系列：E5-26xx 和 E5-46xx。安装工具 B 具有用于安装两种不同大小的微处理器的两个设置。在工具 B 上标记的设置是“L”（用于较小的低核心微处理器）和“H”（用于较大的高核心微处理器）。安装工具 B 支持以下微处理器系列：E5-26xx、E5-46xx、E5-26xx v2 和 E5-46xx v2。

下图中显示了微处理器安装工具 A 和 B。

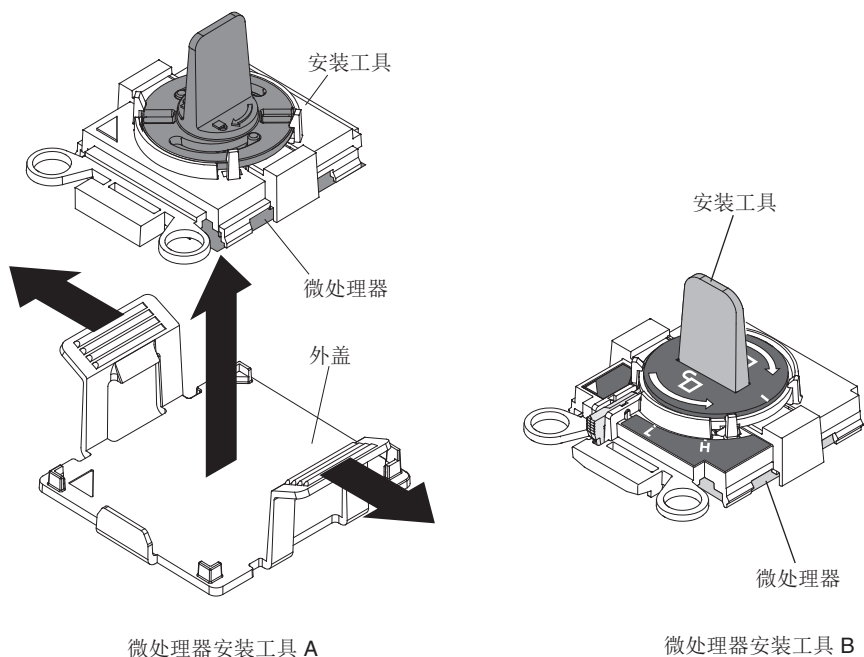


要安装其他微处理器和散热器，请完成以下步骤：

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 关闭服务器和外围设备，并断开电源线和所有外部电缆的连接。

警告： 当操作静电敏感设备时，请采取预防措施以避免这些设备被静电损坏。有关操作这些设备的详细信息，请参阅第 271 页的『操作静电敏感设备』。


3. 卸下外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）。
4. 打开微处理器插座释放杆和固定器：

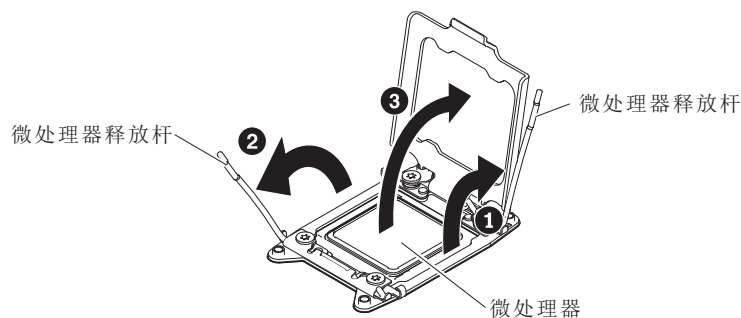

- a. 确定标注为第一个打开的释放杆并将其打开。
- b. 打开微处理器插座上的第二个释放杆。
- c. 打开微处理器固定器。


警告： 请勿触及微处理器上的接口以及微处理器插座。

5. 将微处理器安装到微处理器插座上：
 - a. 将装有新微处理器的防静电包与机箱上任何未上漆的部分或者任何其他接地机架组件的未上漆金属表面接触；然后，小心地从包中取出该微处理器。
 - b. 松开外盖边缘并将其从安装工具中卸下。微处理器预先安装在安装工具上。

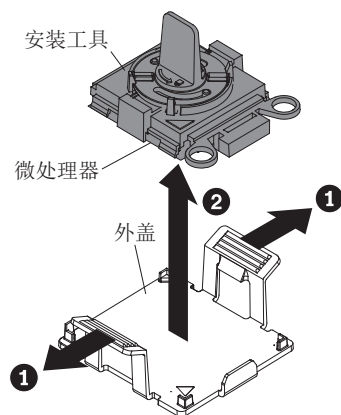



注：请勿触摸微处理器触点。微处理器触点上的杂质（如皮肤上的油脂）会导致触点与插座之间发生连接故障。

- c. 将安装工具与微处理器插座对齐。仅当正确对齐时，安装工具才会完全坐落在插座上。

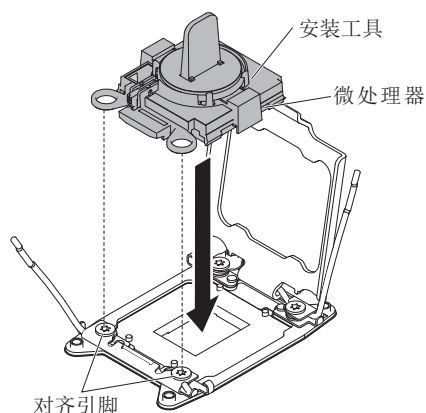

- d. 使用安装工具的以下指示信息来安装微处理器。
- 如果使用安装工具 A，请将微处理器工具组合件上的手柄逆时针旋转到打开位置以将微处理器插入插座，然后将安装工具抬出插座。
 - 如果使用安装工具 B，请将安装工具组合件上的手柄逆时针旋转，直到将微处理器插入插座，然后将安装工具抬出插座。下图显示了处于打开位置的工具手柄。

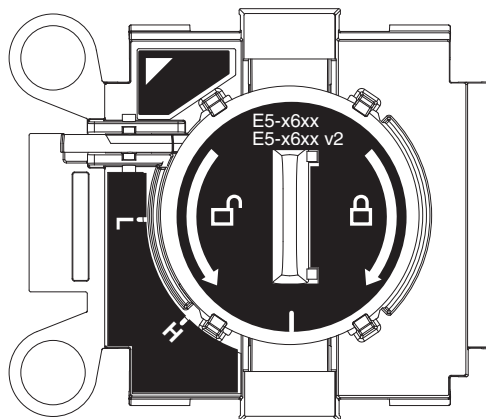


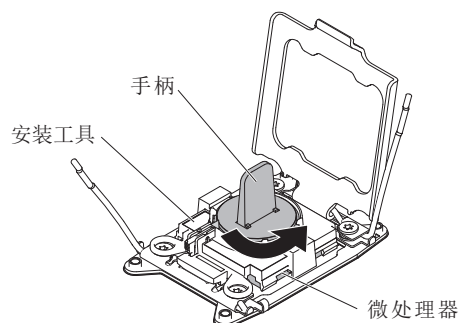

警告：


- 请勿将微处理器按入插座中。
- 尝试合上微处理器固定器之前，请确保微处理器方向正确并在插座中正确对齐。
- 请勿触摸散热器底部或微处理器顶部的导热材料。触摸导热材料会将它弄脏。

6. 除去微处理器插座表面的微处理器插座盖、胶带或标签（如果有）。妥善存放插座外盖。

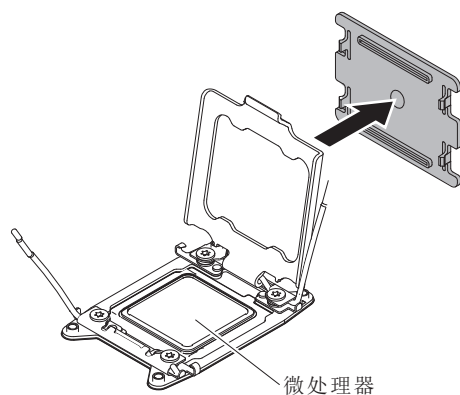

警告： 当操作静电敏感设备时，请采取预防措施以避免这些设备被静电损坏。有关操作这些设备的详细信息，请参阅第 271 页的『操作静电敏感设备』。

7. 合上微处理器插座释放杆和固定器：

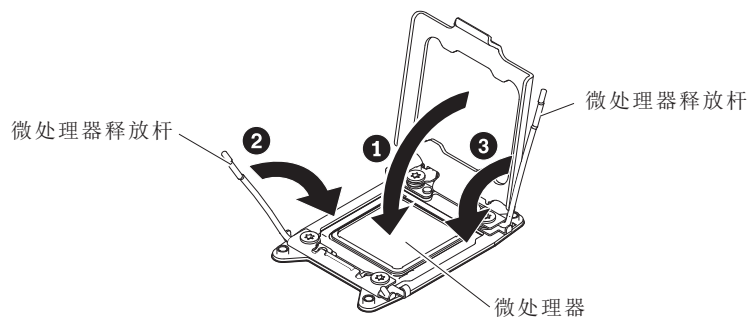


- 合上微处理器插座上的微处理器固定器。
- 确定标注为第一个闭合的释放杆并将其闭合。
- 合上微处理器插座上的第二根释放杆。

注：如果您正在安装微处理器 Intel E5-2690 或 Intel E5-2643，请在主板托盘前部附加微处理器信息标签。

8. 安装散热器：

警告：

- 卸下塑料盖后，请勿将散热器放下。
- 从散热器底部卸下塑料外盖后，请勿触摸散热器底部的导热油脂。触摸导热油脂会将它弄脏。请参阅『导热油脂』，以获取更多信息。

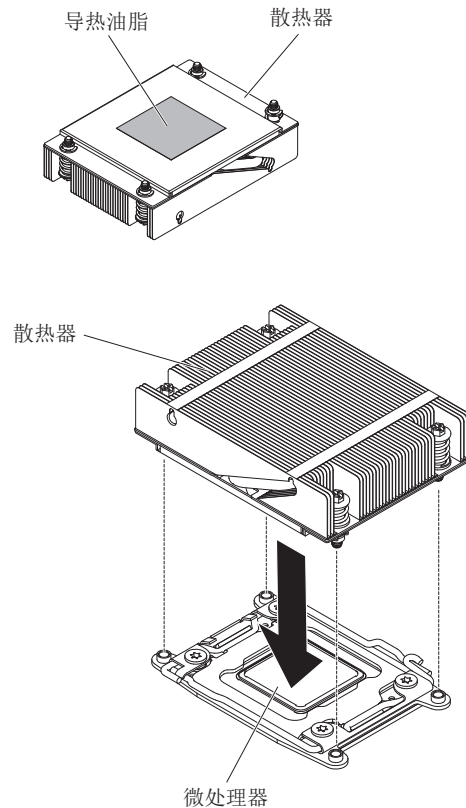

- a. 从散热器底部卸下塑料保护盖。
 - b. 将散热器置于微处理器的上方。散热器上具有定位键，用于帮助正确对齐。
 - c. 将散热器对齐并放置在固定支架中的微处理器的顶部，导热材料面朝下。
 - d. 用力按压散热器。
 - e. 将散热器释放杆旋转至闭合位置，然后将其钩在锁定卡口的下面。
9. 安装外盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
 10. 将服务器滑入机架。
 11. 重新连接断开的电源线和所有电缆。
 12. 开启外围设备和服务器。

导热油脂

如果已从微处理器顶部卸下散热器，并打算复用该散热器，或在导热油脂中发现有碎屑，那么必须更换导热油脂。

如果要重新安装散热器回原来的微处理器上，请确保满足以下要求：

- 散热器和微处理器上的导热油脂均未弄脏。

- 切勿向散热器和微处理器上现有的导热油脂上再添加其他导热油脂。

注：


- 请阅读第 vii 页上的安全信息。
- 请阅读第 269 页的『安装准则』。
- 请阅读第 271 页的『操作静电敏感设备』。

要更换微处理器和散热器上损坏或弄脏的导热油脂，请完成以下步骤：


1. 将散热器放置在清洁的工作面上。
2. 从组件包中取出一块清洁垫，并将其完全展开。
3. 使用清洁布从散热器底部擦去导热油脂。

注：请确保除去所有的导热油脂。

4. 使用清洁布的干净部分从微处理器上擦去导热油脂；除去所有导热油脂之后，请丢弃清洁布。

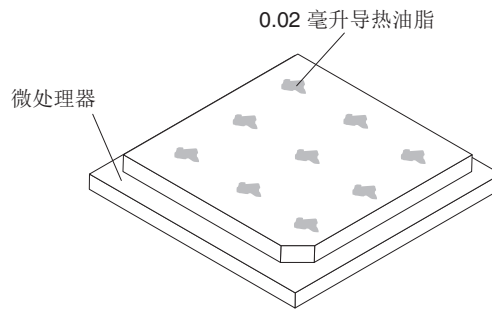

5. 使用导热油脂注射器在微处理器顶部点上 9 个均匀分布的点，每个点为 0.02 毫升油脂。最外面的点与微处理器边缘的距离必须小于 5 毫米；这可以确保油脂的均匀分布。

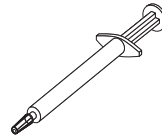

注：如果油脂正确施用，注射器中将剩余大约一半油脂。

6. 如第 323 页的 8 所述，将散热器安装到微处理器上。


卸下主板托盘

注：

1. 更换主板托盘之前，请确保将已启用的任何 Features on Demand (FoD) 密钥均备份。请记得在安装新的主板托盘之后重新启用这些 Features on Demand (FoD) 密钥。有关 Features on Demand (FoD) 的更多信息，包括关于通过使用 IBM ToolsCenter 或 IBM Systems Director 来自动化激活密钥的激活和安装的指示信息，请参阅位于 <http://www.ibm.com/systems/x/fod/Help> 部分下的《IBM Features on Demand User's Guide》。

2. 更换主板托盘后，您必须用最新的固件更新服务器，或者复原客户在软盘或 CD 映像上提供的预先存在的固件。继续之前，请确保您具有最新的固件或预先存在的固件的副本。
3. 更换主板托盘时，请确保您卸下“集成管理模块高级升级”并将其放置在新的主板托盘上。有关“高级升级”的信息，请参阅第 341 页的『使用远程感知功能和蓝屏捕获』。
4. 请参阅第 12 页的『主板内部接口』以了解主板托盘上接口的位置。
5. 更换主板托盘时，请确保您保留节点序列号标签上的机器类型 (M/T)、序列号 (S/N) 和产品标识信息（请参阅第 254 页的『问题确定提示』），并将其写到主板的 FRU 随附的维修标识标签上。然后，将维修标识标签贴到新主板托盘的底侧。

要卸下主板托盘，请完成以下步骤。

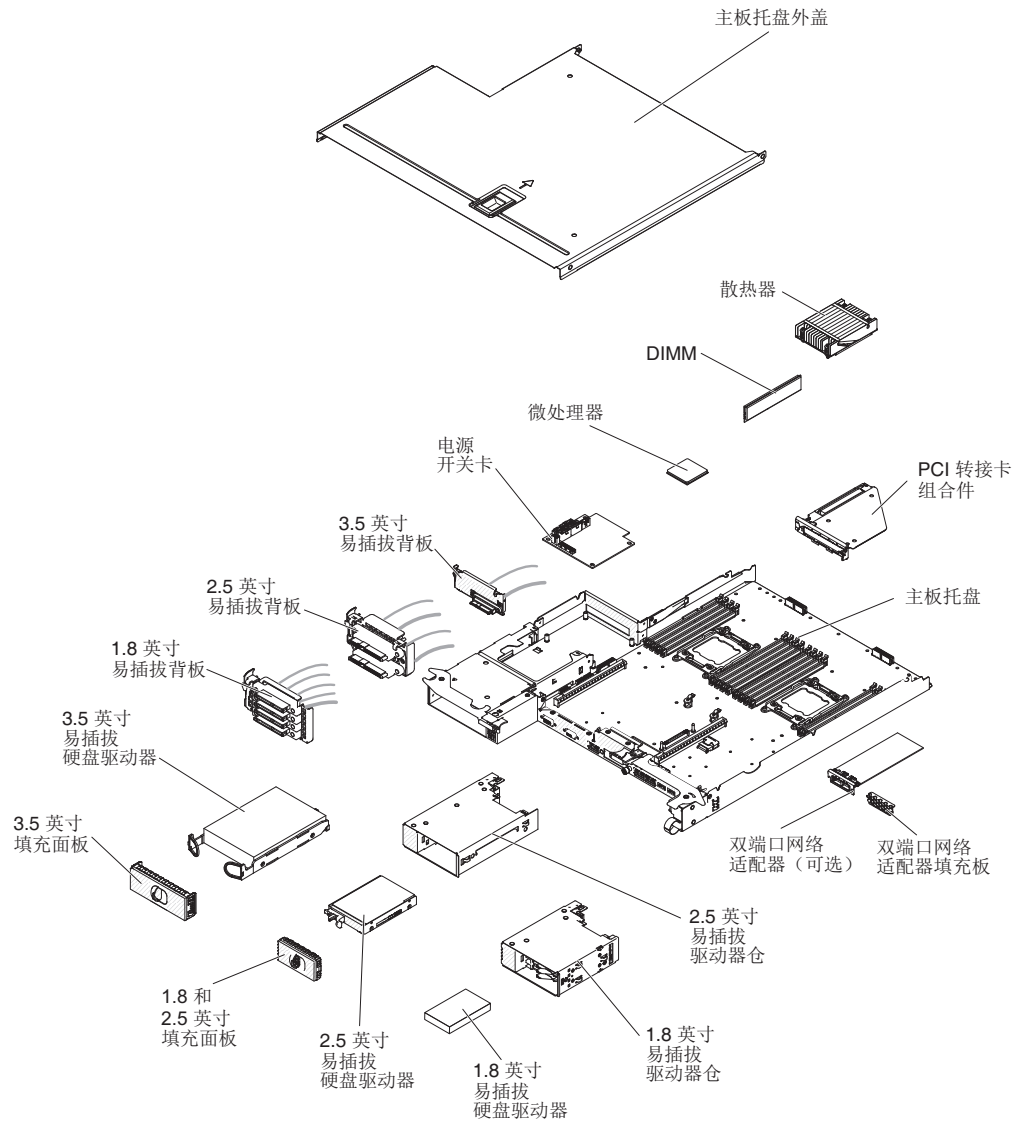

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 如果机箱中装有主板托盘，请将其卸下（请参阅第 272 页的『从 2U 机箱中卸下主板托盘』）。

3. 卸下主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『卸下主板托盘外盖』）
4. 如有必要，请记下电缆布线和连接位置，然后断开将主板托盘连接到机箱的电缆。

警告：

- 在将所有电缆与主板断开连接时，请释放电缆接口上的所有滑锁、松开卡口或锁。如果在拔下电缆之前不释放它们，那么将损坏主板上的电缆插槽。主板上的电缆插槽很脆弱。如果电缆插槽有任何损伤，那么都可能需要更换主板。
 - 在安装或拔下电缆时如果不当心，那么可能会损坏主板上的接口。如果接口有任何损伤，那么都可能需要更换主板。
5. 如果安装了任何硬盘驱动器，请将其卸下（请参阅第 286 页的『卸下易插拔硬盘驱动器』）。
 6. 卸下硬盘驱动器支架和电缆组合件。
 7. 如果安装了易插拔 SAS/SATA 驱动器仓，请将其卸下（请参阅第 291 页的『卸下易插拔 SAS/SATA 驱动器仓』）。
 8. 卸下转接卡（请参阅第 294 页的『从主板托盘中卸下 PCIe 转接卡组合件』）和双端口网络适配器（请参阅第 311 页的『卸下可选的双端口网络适配器』）。
 9. 如果安装了任何电源插卡，请将其卸下（请参阅第 293 页的『从托盘中卸下电源插卡』）。
 10. 卸下 DIMM（请参阅第 300 页的『卸下内存模块』）。
 11. 卸下微处理器和散热器（请参阅第 315 页的『卸下微处理器和散热器』）。

注：

- a. 从新主板上的微处理器插座中卸下插座外盖，将其放在要卸下的主板的微处理器插座上。
 - b. 请勿让导热油脂接触到任何物体，并请保持每个散热器都与其微处理器成对以用于重新安装。与任何表面接触都可能对导热油脂和微处理器插座有所损害。如果微处理器与其原始散热器之间不匹配，那么可能需要安装新散热器。
12. 如果要求您退回主板托盘，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您的用于装运的所有包装材料。

注：从主板托盘替换件上卸下装运支架，并将它们安装在要退回的主板托盘上。


安装主板托盘

注：

1. 重新装配主板托盘中的组件时，务必小心布放所有电缆，使它们不会受力过大。
2. 更换主板托盘时，必须使用最新固件来更新服务器，或者从软盘或 CD 映像复原预先存在的固件。继续之前，请确保您具有最新的固件或预先存在的固件的副本。有关更多信息，请参阅第 329 页的『更新固件』、第 346 页的『更新通用唯一标识（UUID）』和第 348 页的『更新 DMI/SMBIOS 数据』。
3. 更换主板托盘时，请确保您保留节点序列号标签上的机器类型（M/T）、序列号（S/N）和产品标识信息（请参阅第 254 页的『问题确定提示』），并将其写到主板的 FRU 随附的维修标识标签上。然后，将维修标识标签贴到新主板托盘的底侧。

要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

要安装主板托盘，请完成以下步骤。

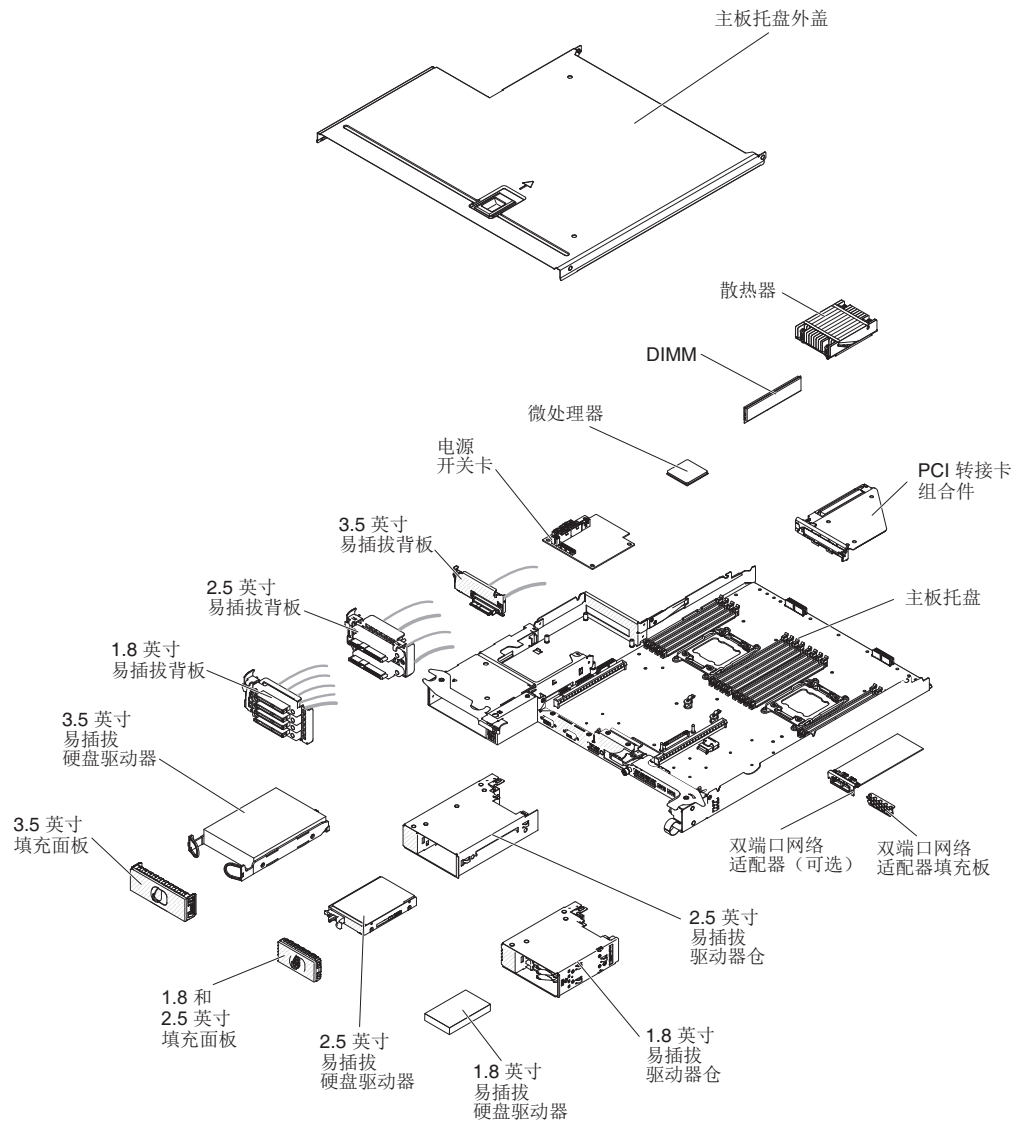

注：可能需要先卸下组件填充板或外盖，才能安装某些组件。

1. 请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』和第 269 页的『安装准则』。
2. 重新安装微处理器和散热器（请参阅第 318 页的『安装微处理器和散热器』）。
3. 重新安装 DIMM（请参阅第 300 页的『安装内存模块』）。
4. 重新安装电源插卡（请参阅第 293 页的『将电源插卡安装在托盘中』）。
5. 如果卸下了任何双端口网络适配器，请予以重新安装（请参阅第 312 页的『安装可选的双端口网络适配器』）。
6. 重新安装转接卡（请参阅第 295 页的『将 PCI 转接卡组合件安装在主板托盘上』）。
7. 安装硬盘驱动器支架和电缆组合件。
8. 如果卸下了易插拔 SAS/SATA 驱动器仓，请予以重新安装（请参阅第 292 页的『安装易插拔 SAS/SATA 驱动器仓』）。

9. 如果卸下了任何硬盘驱动器，请将其重新装上（请参阅第 286 页的『安装易插拔硬盘驱动器』）。
 10. 安装主板托盘外盖（请参阅第 273 页的『安装主板托盘外盖』）。
 11. 将主板托盘安装到机箱中（请参阅第 272 页的『将主板托盘安装到 2U 机箱中』）。
 12. 向后推电源，将其推入服务器中。
 13. 将服务器滑入机架。
 14. 重新连接断开的电源线和所有电缆。
 15. 开启外围设备和服务器。
 16. 启动 Setup Utility 程序，并使配置复位。
 - 设置系统日期和时间。
 - 设置开机密码。
 - 重新配置服务器。
- 有关详细信息，请参阅第 332 页的『使用 Setup Utility』。
17. 使用最新的 RAID 固件更新服务器，或者复原软盘或 CD 映像上预先存在的固件。
 18. 更新 UUID（请参阅第 346 页的『更新通用唯一标识（UUID）』）。
 19. 更新 DMI/SMBIOS（请参阅第 348 页的『更新 DMI/SMBIOS 数据』）。

第 6 章 配置信息和指示信息

本章提供更新固件和使用配置实用程序的相关信息。

更新固件

要点：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

您可以安装已打包为 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress CD 映像的代码更新。UpdateXpress System Pack 包括一组适用于您服务器的、经过集成测试的在线固件和设备驱动程序更新。使用 UpdateXpress System Pack Installer 获取并应用 UpdateXpress System Pack 以及个别固件和设备驱动程序更新。要了解更多信息和下载 UpdateXpress System Pack Installer，请转至 ToolsCenter for System x and BladeCenter (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolscntr/v1r0/index.jsp>) 并单击 **UpdateXpress System Pack Installer**。

单击更新时，将会显示一个信息页面，其中包含该更新将解决的问题列表。针对您的特定问题查看该列表；但是，即使该列表中未列出您的问题，您的问题也可能会因为安装该更新而得以解决。

对于发布日期晚于 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress 映像发布日期的任何已列出的重要更新，请务必单独进行安装。

服务器的固件会定期进行更新，并可从 IBM Web 站点上下载。要查找最新级别的固件（例如，UEFI 固件、重要产品数据 (VPD) 代码、设备驱动程序和集成管理模块固件），请转至 <http://www.ibm.com/support/fixcentral/>。

警告：在更新固件之前，确保备用受信平台模块 (TPM) 中存储的任何数据，以防止新固件更改任何 TPM 特征。有关指示信息，请参阅您的加密软件文档。

下载服务器最新的固件，然后根据所下载文件随附的指示信息安装固件。

当更换服务器中的设备时，您可能需要更新设备存储器中存储的固件，或者通过软盘或 CD 映像复原先前存在的固件。

- UEFI 固件存储在主板上的 ROM 中。
- IMM2 固件存储在主板上 IMM2 的 ROM 中。
- 以太网固件存储在以太网控制器的 ROM 中。
- ServeRAID 固件存储在 ServeRAID 适配器的 ROM 中。
- SATA 固件存储在集成 SATA 控制器的 ROM 中。
- SAS/SATA 固件存储在主板上 SAS/SATA 控制器的 ROM 中。

配置服务器

ServerGuide 程序提供了为该服务器设计的软件设置工具和安装工具。在服务器的安装期间，使用该 CD 不仅可配置基本硬件功能部件（如具有 RAID 功能的集成 SAS/SATA 控制器），而且还可以简化操作系统的安装。要了解有关使用该 CD 的信息，请参阅第 331 页的『使用 ServerGuide 设置和安装 CD』。

除 *ServerGuide* 设置与安装 CD 以外，您还可以使用以下配置程序来定制服务器硬件：

• **Setup Utility**

Setup Utility 是基本输入/输出系统固件的一部分。使用该程序可更改中断请求（IRQ）设置、更改启动设备顺序、设置日期和时间，以及设置密码。要了解有关使用该程序的信息，请参阅第 332 页的『使用 Setup Utility』。

• **Boot Manager 程序**

Boot Manager 程序是服务器固件的一部分。使用该程序可覆盖 Setup Utility 中设置的启动顺序并暂时将某设备指定为启动顺序中的第一个。要了解有关使用该程序的更多信息，请参阅第 338 页的『使用 Boot Manager 程序』。

• **集成管理模块 II**

将集成管理模块 II (IMM2) 用于配置，以更新固件和传感器数据记录 (SDR) 数据，以及远程管理网络。有关使用 IMM2 的信息，请参阅第 339 页的『使用集成管理模块 II』。

• **VMware ESXi 嵌入式系统管理程序**

VMware ESXi 嵌入式系统管理程序可用于安装了 USB 嵌入式系统管理程序闪存设备的服务器型号。USB 闪存设备安装在 SAS/SATA RAID 转接卡上的 USB 接口中。系统管理程序是一种虚拟化软件，允许在一个主机系统上同时运行多个操作系统。有关使用嵌入式管理程序的更多信息，请参阅第 342 页的『使用嵌入式系统管理程序』。

• **以太网控制器配置**

要了解有关配置以太网控制器的信息，请参阅第 343 页的『配置千兆以太网控制器』。

• **IBM Advanced Settings Utility (ASU) 程序**

该程序可用于替代 Setup Utility 来修改 UEFI 设置。您可用联机或频带外方式运行 ASU 程序，从命令行修改 UEFI 设置，而无需重新启动服务器以访问 Setup Utility。有关使用该程序的更多信息，请参阅第 345 页的『IBM Advanced Settings Utility 程序』。

• **LSI Configuration Utility 程序**

使用 LSI Configuration Utility 程序可配置具有 RAID 功能的集成 SAS/SATA 控制器和与其连接的设备。要了解有关使用该程序的信息，请参阅第 343 页的『使用 LSI Configuration Utility 程序』。

下表列出了可用于配置和管理 RAID 阵列的不同服务器配置和应用程序。

表 16. 用于配置和管理 RAID 阵列的服务器配置和应用程序

服务器配置	RAID 阵列配置（在安装了操作系统之前）	RAID 阵列管理（在安装了操作系统之后）
ServeRAID-H1110 适配器	LSI Utility（Setup utility，按 Ctrl+C）、ServerGuide 以及人机界面基础结构 (HII)	MegaRAID Storage Manager (MSM) 和 SAS2IRCUC (Command Line) Utility for Storage Management

表 16. 用于配置和管理 RAID 阵列的服务器配置和应用程序 (续)

服务器配置	RAID 阵列配置 (在安装了操作系统之前)	RAID 阵列管理 (在安装了操作系统之后)
ServeRAID-M1115 适配器	MegaRAID BIOS Configuration Utility (按 Ctrl+H 以启动)、预引导 CLI (按 Ctrl+P 以启动)、ServerGuide 以及 HII	MegaRAID Storage Manager (MSM)、MegaCLI (命令行界面) 以及 IBM Director

使用 ServerGuide 设置和安装 CD

ServerGuide 设置与安装 CD 提供了为该服务器设计的软件设置工具和安装工具。*ServerGuide* 程序会检测服务器型号和安装的硬件选项，并会在设置过程中使用这些信息来配置硬件。*ServerGuide* 程序可提供更新的设备驱动程序并可在某些情况下自动安装这些驱动程序，从而简化了操作系统的安装。要下载该 CD，请转至 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=SERV-GUIDE> 并单击 **IBM** 服务和支持站点。

ServerGuide 程序具有以下功能：

- 易于使用的界面
- 无需软盘便可进行安装，并具有基于检测到的硬件的配置程序
- ServeRAID Manager 程序，用于配置 ServeRAID 适配器
- 为您的服务器型号和检测到的硬件提供的设备驱动程序
- 可在安装过程中进行选择的操作系统分区大小和文件系统类型

注：IBM Web 站点会定期进行更改。实际的过程可能与本文档中的描述略有不同。

ServerGuide 的功能部件

ServerGuide 程序的特性和功能可能因版本而异要了解有关您的版本的更多信息，请启动 *ServerGuide* 设置和安装 CD 并查看联机概述。并非所有的功能部件在所有服务器型号上都受支持。

ServerGuide 程序需要一台受该程序支持且具有已启用的可启动（可引导）CD 驱动器的 IBM 服务器。除 *ServerGuide* 设置和安装 CD 以外，您还必须具备操作系统 CD 以便安装操作系统。

ServerGuide 程序执行以下任务：

- 设置系统日期和时间
- 检测 RAID 适配器或控制器，并运行 SAS/SATA RAID 配置程序
- 检查 ServeRAID 适配器的微码（固件）级别，确定 CD 中是否提供了更高级别
- 检测已安装的硬件选项，并为大多数适配器和设备提供更新的设备驱动程序
- 为支持的 Windows 操作系统提供无需软盘的安装
- 包含一份联机自述文件（其中提供指向硬件和操作系统安装提示的链接）

设置和配置概述

使用 *ServerGuide* 设置和安装 CD 时，无需安装软盘。可以使用 CD 配置任何受支持的 IBM 服务器型号。安装程序提供了设置您的服务器型号所需的任务列表。在具有 ServeRAID 适配器或具有 RAID 功能的 SAS/SATA 控制器的服务器上，您可以运行 SAS RAID 配置程序来创建逻辑驱动器。

注：ServerGuide 程序的特性和功能可能因版本而异

当您启动 *ServerGuide* 设置与安装 CD 时，程序会提示您完成以下任务：

- 选择语言。
- 选择键盘布局以及国家或地区。
- 查看概述以了解 ServerGuide 的各个功能部件。
- 查看自述文件以了解操作系统和适配器的安装提示。
- 启动操作系统安装。您将需要操作系统 CD。

要点：在具有 LSI SAS 控制器的服务器上安装旧的操作系统（如 VMware）之前，必须首先完成以下步骤：

1. 将 LSI SAS 控制器的设备驱动程序更新至最新级别。
2. 在 Setup Utility 中，在 **Boot Manager** 菜单中，将 **Legacy Only** 设置为引导顺序中的第一个选项。
3. 使用 LSI Configuration Utility 程序选择引导驱动器。

要了解详细信息和指示信息，请转至 <https://www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lnocid=MIGR-5083225>。

典型的操作系统安装

ServerGuide 程序有助于缩短安装操作系统所需的时间。该程序还提供了安装硬件和操作系统所需的设备驱动程序。本部分描述了典型的 ServerGuide 操作系统安装。

注：ServerGuide 程序的特性和功能可能因版本而异

1. 完成设置过程后，会启动操作系统安装程序（需要操作系统 CD 来完成安装）。
2. ServerGuide 程序存储了有关服务器型号、服务处理器、硬盘驱动器控制器和网络适配器的信息。随后，该程序将检查 CD 中是否包含更新的设备驱动程序。这些信息会存储起来，然后传递到操作系统安装程序。
3. ServerGuide 程序将根据您的操作系统选择情况和已安装的硬盘驱动器显示操作系统分区选项。
4. ServerGuide 程序将提示您插入操作系统 CD 并重新启动服务器。此时，操作系统的安装程序将控制完成安装过程。

在不使用 **ServerGuide** 的情况下安装操作系统

如果您已配置了服务器固件，并且未使用 ServerGuide 程序来安装操作系统，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>，从 IBM Web 站点下载最新的操作系统安装指示信息。

使用 **Setup Utility**

使用“统一可扩展固件接口”（UEFI，前身为 BIOS）Setup Utility 执行以下任务：

- 查看配置信息
- 查看及更改设备和 I/O 端口的分配情况
- 设置日期和时间
- 设置服务器的启动特性以及设备启动顺序
- 设置及更改高级硬件功能部件的设置
- 查看、设置和更改电源管理功能部件的设置

- 查看及清除错误日志
- 更改中断请求 (IRQ) 设置
- 解决配置冲突

启动 Setup Utility

要启动 Setup Utility，请完成以下步骤：

1. 开启服务器。

注：服务器连接到电源大约 5 至 10 秒后，电源控制按钮便会激活。

2. 当显示 <F1> Setup 提示时，请按 F1 键。如果设置了管理员密码，那么您必须输入管理员密码，才能访问完整的 Setup Utility 菜单。如果没有输入管理员密码，只能使用受限制的 Setup Utility 菜单。
3. 选择要查看或更改的设置。

Setup Utility 菜单选项

UEFI 的 Setup Utility 主菜单上具有以下选项。根据固件版本的不同，某些菜单选项可能与下列描述稍有不同。

• System Information

选择此选项可查看有关服务器的信息。当您通过 Setup Utility 中的其他选项进行更改时，某些更改将反映在 System Information 中；但您无法直接更改 System Information 中的设置。该选项仅出现在完整的 Setup Utility 菜单中。

– System Summary

选择此选项可查看配置信息，包括微处理器的标识、速度和高速缓存大小，服务器的机器类型和型号、序列号、系统 UUID，以及已安装的内存量。当您通过 Setup Utility 中的其他选项更改配置时，这些更改会在系统摘要中反映；您无法直接更改系统摘要中的设置。

– Product Data

选择此选项可查看主板标识、固件的修订版级别或发布日期、集成管理模块和诊断代码，以及版本和日期。

该选项仅出现在完整的 Setup Utility 菜单中。

• System Settings

选择此选项可查看或更改服务器组件设置。

– Processors

选择此选项可查看或更改处理器设置。

– Memory

选择此选项可查看或更改内存设置。

– Devices and I/O Ports

选择该选项可查看或更改设备和输入/输出 (I/O) 端口的分配情况。您可以配置串口，配置远程控制台重定向，启用或禁用集成的以太网控制器、SAS/SATA 控制

器、SATA 光盘驱动器通道、PCI 插槽和视频控制器。如果禁用某台设备，便无法对其进行配置，而且操作系统无法检测到该设备（这相当于断开该设备的连接）。

- **Power**

选择此选项可查看或更改功率封顶以控制电源消耗、处理器及性能状态。

- **Operating Modes**

选择此选项可查看或更改操作概要文件（性能和电源利用率）。

- **Legacy Support**

选择此选项可查看或设置原有支持。

- **Force Legacy Video on Boot**

选择此选项可在操作系统不支持 UEFI 视频输出标准时强制实现 INT 视频支持。

- **Rehook INT 19h**

选择此选项可通过接管引导过程的控制权来启用或禁用设备。缺省值为 **Disable**。

- **Legacy Thunk Support**

选择该选项可启用或禁用 UEFI 与不兼容 UEFI 的 PCI 大容量存储设备之间的交互。

- **Integrated Management Module II**

选择此选项可查看或更改集成管理模块的设置。

- **POST Watchdog Timer**

选择此选项可查看或启用 POST 看守程序计时器。

- **POST Watchdog Timer Value**

选择此选项可查看或设置 POST 装入程序看守程序计时器的值。

- **Reboot System on NMI**

在出现不可屏蔽中断（NMI）时，启用或禁用系统重新启动。缺省值为 **Disabled**。

- **Commands on USB Interface Preference**

选择该选项以启用或禁用 IMM2 的 Ethernet over USB 接口。

- **Network Configuration**

选择该选项以查看系统管理网络接口端口、IMM2 MAC 地址、当前 IMM2 IP 地址和主机名；定义静态 IMM2 IP 地址、子网掩码和网关地址；指定是使用静态 IP 地址，还是由 DHCP 分配 IMM2 IP 地址；保存网络更改以及重置 IMM2。

- **Reset IMM2 to Defaults**

选择该选项以查看 IMM2 的设置或将其复位成缺省设置。

- **Reset IMM2**

选择该选项以复位 IMM2。

- **System Security**

选择该选项以查看或配置受信平台模块 (TPM) 支持。

- **Adapters and UEFI Drivers**

选择该选项以查看有关服务器中安装的与 UEFI 1.10 和 UEFI 2.0 兼容的适配器和驱动程序的信息。

- **Video**

选择该选项以查看或配置视频设备选项。

注：这里可能具有 UEFI 2.1 和更大的兼容附加视频设备的配置表单。

- **Date and Time**

选择此选项可设置服务器的日期和时间，格式为 24 小时制（小时:分钟:秒）。

该选项仅出现在完整的 Setup Utility 菜单中。

- **Start Options**

选择此选项可查看或更改启动选项，包括启动顺序、键盘 NumLock 状态、PXE 引导选项和 PCI 设备引导优先级。启动选项中的更改会在启动服务器时生效。

启动顺序指定服务器检查设备以查找引导记录的顺序。服务器会从发现的首个引导记录开始。如果服务器装有 Wake on LAN 硬件和软件，并且操作系统支持 Wake on LAN 功能，那么您可指定 Wake on LAN 功能的启动顺序。例如，您可以将启动顺序定义为：先检查 CD-RW/DVD 驱动器中的光盘，随后检查硬盘驱动器，然后检查网络适配器。

该选项仅出现在完整的 Setup Utility 菜单中。

- **Boot Manager**

选择该选项以查看、添加、删除或更改设备引导优先级，从文件引导，选择一次性引导或将引导顺序复位成缺省设置。

- **System Event Logs**

选择该选项以进入 System Event Manager，您可在其中查看系统事件日志中的错误消息。您可以使用方向键在错误日志页面间移动。

系统事件日志包含由系统管理接口处理程序和系统服务处理器在 POST 期间生成的所有事件和错误消息。运行诊断程序以获取有关出现的错误代码的更多信息。请参阅第 188 页的『运行诊断程序』，获取有关运行诊断程序的指示信息。

要点：如果服务器正面的系统错误指示灯点亮，但没有出现其他错误指示，请清除 IMM2 系统事件日志。另外，完成修复或纠正错误之后，请清除 IMM2 系统事件日志，以关闭服务器正面的系统错误指示灯。

- **POST Event Viewer**

选择该选项可进入 POST 事件查看器以查看 POST 错误消息。

- **System Event Log**

选择该选项以查看 IMM2 系统事件日志。

- **Clear System Event Log**

选择该选项以清除 IMM2 系统事件日志。

- **User Security**

选择此选项可设置、更改或清除密码。要获取更多信息，请参阅第 337 页的『密码』。

此选项出现在完整和受限的 Setup Utility 菜单。

- **Set Power-on Password**

选择此选项可设置或更改开机密码。有关更多信息，请参阅第 337 页的『开机密码』。

- **Clear Power-on Password**

选择此选项可清除开机密码。有关更多信息，请参阅第 337 页的『开机密码』。

- **Set Administrator Password**

选择此选项可设置或更改管理员密码。管理员密码专供系统管理员使用，用于限制对完整 Setup Utility 菜单的访问。如果已设置了管理员密码，只有在提示密码时输入管理员密码后才可以访问完整的 Setup Utility 菜单。要了解更多信息，请参阅第 338 页的『管理员密码』。

- **Clear Administrator Password**

选择此选项可清除管理员密码。要了解更多信息，请参阅第 338 页的『管理员密码』。

- **Save Settings**

选择此选项可保存已在设置中所做的更改。

- **Restore Settings**

选择此选项可取消已在设置中所做的更改并恢复先前的设置。

- **Load Default Settings**

选择此选项可取消已在设置中所做的更改并恢复出厂设置。

- **Exit Setup**

选择此选项可退出 Setup Utility。如果未保存在设置中所做的更改，将询问您是要保存更改还是不保存更改就退出程序。

密码

在 **User Security** 菜单选项中，您可以设置、更改和删除开机密码和管理员密码。**User Security** 选项仅出现在完整的 Setup Utility 菜单中。

如果仅设置了开机密码，那么您必须输入开机密码，才能完成系统启动并访问完整的 Setup Utility 菜单。

管理员密码专供系统管理员使用，用于限制对完整 Setup Utility 菜单的访问。如果仅设置了管理员密码，那么您无需输入密码即可完成系统启动，但必须输入管理员密码才能访问 Setup Utility 菜单。


如果对某用户设置了开机密码，并且对系统管理员设置了管理员密码，那么必须输入开机密码来完成系统启动。输入管理员密码的系统管理员可以访问完整的 Setup Utility 菜单；系统管理员可以授权用户设置、更改和删除开机密码。输入开机密码的用户只能访问受限的 Setup Utility 菜单；如果系统管理员授权该用户设置、更改和删除开机密码，该用户才能执行上述操作。

开机密码： 如果设置了开机密码，在开启服务器时，必须输入开机密码才能完成系统启动。您可以使用 6 到 20 个可打印的 ASCII 字符的任意组合作为密码。

设置开机密码后，可以启用“无人照管启动”方式，该方式下键盘和鼠标保持锁定但操作系统可以启动。您可以通过输入开机密码来解锁键盘和鼠标。

如果忘记了开机密码，您可以使用以下某种方法重新获得服务器的访问权：

- 如果设置了管理员密码，那么需要在提示密码时输入管理员密码。启动 Setup Utility，并重置开机密码。
- 从服务器卸下电池然后重新安装。请参阅第 283 页的『卸下系统电池』，以获取有关卸下电池的指示信息。
- 更改清除密码跳线 (PW_CLR1) 的跳线设置以重置开机密码。

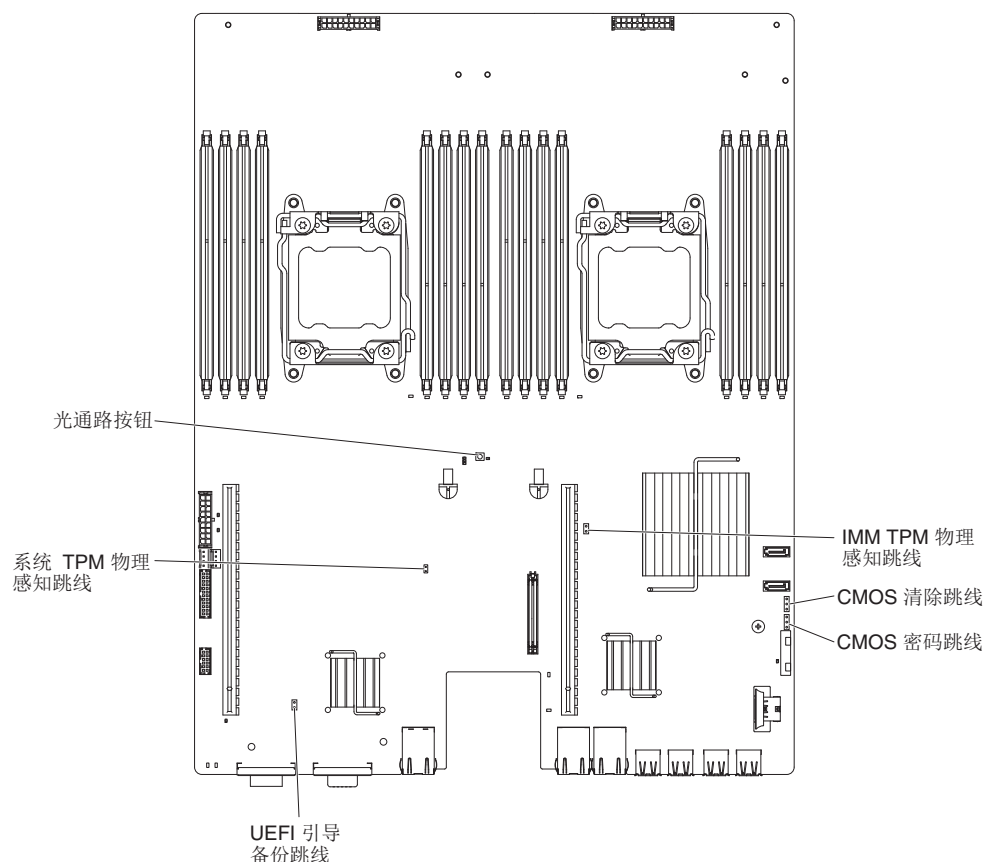

警告： 在更改任何开关设置或移动任何跳线之前，请关闭服务器；然后，断开所有电源线和外部电缆。请阅读从第 vii 页开始的『安全信息』。请勿更改本文档插图中未显示的任何主板开关或跳线块上的设置，也不要移动跳线的位置。

开关组 (SW3) 上所有开关的缺省位置都为“关闭”。

在服务器关闭的情况下，将清除密码跳线 (PW_CLR1) 移到位置 2-3 以启用开机密码覆盖。您完成密码更改后，请关闭服务器，然后将清除密码跳线 (PW_CLR1) 移回位置 1-2 以禁用开机密码覆盖功能。然后，启动 Setup Utility，并重置开机密码。不需要将开关移回先前的位置。

开机密码覆盖开关不会影响管理员密码。

管理员密码： 如果设置了管理员密码，那么必须输入该密码，才能访问完整的 Setup Utility 菜单。您可以使用 6 到 20 个可打印的 ASCII 字符的任意组合作为密码。

警告： 如果设置了管理员密码但忘记该密码，那么无法更改、覆盖或删除密码。您必须更换主板。

使用 Boot Manager 程序

Boot Manager 程序是一种由菜单驱动的内置式配置实用程序，可用于临时重新定义第一启动设备，而无需更改 Setup Utility 中的设置。

要使用 Boot Manager 程序，请完成以下步骤：

1. 关闭服务器。

2. 重新启动服务器。
3. 当显示 <F12> Select Boot Device 提示时，请按 F12 键。如果安装了可引导的大容量 USB 存储设备，那么会显示一个子菜单项（**USB Key/Disk**）。
4. 使用向上和向下方向键从 **Boot Selection Menu** 中选择某项，然后按 Enter 键。

服务器下次启动时，会恢复为 Setup Utility 中设置的启动顺序。

启动备份服务器固件

主板中包含了服务器固件（前身为 BIOS 固件）的备份副本区域。这是服务器固件的辅助副本只在更新服务器固件的过程中才会更新。如果服务器固件的主副本损坏，那么会使用该备份副本。

要强制服务器从服务器固件的备份副本启动，请关闭服务器；然后，将 JP3 跳线接到备份位置（引脚 2 和 3）。

在服务器固件的主副本恢复之前将一直使用备份副本。主副本恢复之后，请关闭服务器；然后将 JP3 跳线接回主位置（引脚 1 和 2）。

使用集成管理模块 II

集成管理模块 II (IMM2) 是第二代 IMM。与第一代 IMM 不同，该 IMM2 具有三个级别的固件：基本、标准和特级。服务器中的 IMM2 固件级别取决于服务器平台。IMM2 基本固件通过智能平台管理接口 (IPMI) 提供服务器管理。IMM2 标准固件除提供基本功能外，还通过其他用户接口管理服务器，如 Web、Telnet、Secure Shell (SSH) 和简单网络管理协议 (SNMP)。IMM2 特级固件提供标准功能和远程感知功能。

与 IMM2 基本或标准固件一起提供的一些服务器可能具有将 IMM2 固件升级到更高级别的选项。如果向 IMM2 基本固件添加服务处理器升级选项，那么将实现 IMM2 标准功能。如果向 IMM2 标准固件添加远程感知升级选项，那么将实现 IMM2 特级功能。

注：无法通过使用远程感知升级选项将 IMM2 基本固件直接升级为 IMM2 特级固件。必须使用服务处理器升级选项升级为 IMM2 标准固件，然后再使用远程感知升级选项升级为 IMM2 特级固件。

有关 IMM2 的更多信息，请参阅位于以下站点的《集成管理模块 II 用户指南》：<http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=MIGR-5086346>。

IMM2 支持以下基本的系统管理功能：

- 具有风扇速度控制的环境监控器，用于监控温度、电压、风扇故障和电源故障。
- DIMM 错误助手。统一扩展固件接口 (UEFI) 会禁用在 POST 期间检测到的发生故障的 DIMM，IMM2 将点亮相关的系统错误指示灯和表明 DIMM 发生故障的错误指示灯。
- 系统事件日志 (SEL)。
- 基于 ROM 的 IMM2 固件闪存更新。
- 自动引导故障恢复 (ABR)。
- 不可屏蔽中断 (NMI) 检测和报告。
- 服务器自动重启 (ASR)，如果 POST 未完成或者操作系统挂起并且操作系统的 Watchdog Timer 超时，就会执行此功能。如果启用了 ASR 功能，那么可以配置 IMM2 来

监控操作系统看守程序计时器并在出现超时后重新引导系统。否则，IMM2 允许管理员通过按主板上的 NMI 按钮来生成 NMI，以进行操作系统内存转储。IPMI 支持 ASR。

- “智能平台管理接口”（IPMI）规范 V2.0 和“智能平台管理总线”（IPMB）支持。
- 无效系统配置（CNFG）指示灯支持。
- Serial over LAN (SOL)。
- PECI 2 支持。
- 电源/复位控制（开机、硬关机和软关机、硬复位和软复位以及定时电源控制）。
- 警报（频带内和频带外警报、PET 陷阱 - IPMI 样式、SNMP 和电子邮件）。
- 操作系统故障蓝屏捕获。
- 配置保存和恢复。
- PCI 配置数据。
- 引导顺序处理。

IMM2 还通过 OSA SMBridge 管理实用程序提供了以下远程服务器管理能力：

- 命令行界面（**IPMI Shell**）

命令行界面通过 IPMI 2.0 协议提供对服务器管理功能的直接访问。使用命令行界面发出命令以便控制服务器电源、查看系统信息及标识服务器。还可以将一个或多个命令保存为文本文件并以脚本形式运行该文件。

- **Serial over LAN**

建立 Serial over LAN (SOL) 连接以便从远程位置管理服务器。您可以远程查看和更改 UEFI 设置、重新启动服务器、识别服务器以及执行其他管理功能。任何标准 Telnet 客户机应用程序都可以访问 SOL 连接。

获取 IMM2 的 IP 地址

要访问 Web 界面，您需要 IMM2 的 IP 地址。您可以通过 Setup Utility 来获取 IMM2 IP 地址。服务器随附的 IMM2 的缺省 IP 地址是 192.168.70.125。要找到该 IP 地址，请完成以下步骤：

1. 开启服务器。

注：服务器连接到电源大约 5 至 10 秒后，电源控制按钮便会激活。

2. 当显示 <F1> Setup 提示时，请按 F1 键。（该提示只会在屏幕上显示几秒钟。您必须迅速按 F1 键。）如果您设置了开机密码和管理员密码，那么必须输入管理员密码才能访问完整的 Setup Utility 菜单。
3. 在 Setup Utility 主菜单中，选择 **System Settings**。
4. 在下一个屏幕中选择 **Integrated Management Module**。
5. 在下一个屏幕中选择 **Network Configuration**。
6. 找到并记下 IP 地址。
7. 退出 Setup Utility。

登录到 Web 界面

要登录到 Web 界面以使用远程感知功能，请完成以下步骤：

1. 在连接至服务器的计算机上打开 Web 浏览器，在地址或 **URL** 字段中输入要连接的 IMM 的 IP 地址或主机名。

注：IMM2 缺省设置为 DHCP。如果 DHCP 主机不可用，那么 IMM2 将分配静态 IP 地址 192.168.70.125。

2. 在 Login 页面上，输入用户名和密码。如果这是您第一次使用 IMM，那么可以从系统管理员处获取用户名和密码。所有登录尝试都会记录到事件日志中。

注：最初设置的 IMM2 用户名为 USERID，密码为 PASSWORD (passwd 中的“0”是数字“零”，而不是字母“O”)。您具有读/写访问权。当您第一次登录时，必须更改缺省密码。

3. 在“Welcome”页面上，在提供的字段中输入超时值（分钟）。如果浏览器在您所输入的超时值分钟数时间段内处于不活动状态，IMM2 会将您从 web 界面注销。
4. 单击 **Continue** 以启动会话。您可以通过 System Health 页面快速查看系统状态。

使用远程感知功能和蓝屏捕获

远程感知和蓝屏捕获功能是集成管理模块 II (IMM2) 的集成功能。如果服务器中安装了可选的 IBM 集成管理模块高级升级，那么它将激活远程感知功能。集成管理模块高级升级是启用集成远程感知和蓝屏捕获功能的先决条件。如果未安装集成管理模块高级升级，您将无法远程访问网络以在客户机系统上安装或卸载驱动器或映像。但是，在没有该升级的情况下，您仍可以访问 web 界面。

在服务器中安装集成管理模块高级升级后，将会对其进行认证以确定有效性。如果密钥无效，那么当您尝试启动远程感知功能时，会从 web 界面收到一条消息，表明需要集成管理模块高级升级才能使用远程感知功能。

远程感知功能提供了以下功能：

- 远程查看视频，图像分辨率最高可达 1600 x 1200 (75 Hz)，而无需考虑系统状态
- 使用远程客户机的键盘和鼠标远程访问服务器
- 映射远程客户机上的 CD 或 DVD 驱动器、软盘驱动器以及 USB 闪存驱动器，并将 ISO 和软盘映像文件映射为可供服务器使用的虚拟驱动器
- 将软盘映像上载到 IMM 内存，将其作为虚拟驱动器映射到服务器

当 IMM 检测到操作系统出现挂起情况时，蓝屏捕获功能就会在 IMM 重新启动服务器之前捕获视频显示内容。系统管理员可以使用蓝屏捕获功能来帮助确定出现挂起情况的原因。

启用远程感知功能

要启用远程感知功能，请完成以下步骤：

1. 安装集成管理模块高级升级。
2. 开启服务器。

注：服务器连接到电源大约 20 至 40 秒后，电源控制按钮便会激活。

有关 Features on Demand (FoD) 的更多信息，包括通过使用 IBM ToolsCenter 或 IBM Director 自动激活和安装激活密钥的指示信息，请参阅位于 <http://www.ibm.com/systems/x/fod/Help> 部分下的 *IBM System x Features on Demand User's Guide*。

使用嵌入式系统管理程序

VMware ESXi 嵌入式系统管理程序可用于安装了 USB 嵌入式系统管理程序闪存设备的服务器型号。USB 闪存设备安装在主板上的 USB 接口中。系统管理程序是一种虚拟化软件，允许在一个主机系统上同时运行多个操作系统。USB 闪存设备是激活系统管理程序功能的必要条件。

要开始使用嵌入式系统管理程序功能，您必须将 USB 闪存设备添加到 Setup Utility 的引导顺序中。

要将 USB 闪存设备添加到引导顺序，请完成以下步骤：

1. 开启服务器。

注：服务器连接到电源大约 5 至 10 秒后，电源控制按钮便会激活。

2. 当显示 <F1> Setup 提示时，请按 F1 键。
3. 在 Setup Utility 主菜单中选择 **Boot Manager**。
4. 选择 **Add Boot Option**，然后选择 **Embedded Hypervisor**。按 Enter 键，然后选择 Esc。
5. 依次选择 **Change Boot Order**、**Commit Changes**；然后按 Enter 键。
6. 选择 **Save Settings**，然后选择 **Exit Setup**。

如果嵌入式系统管理程序闪存设备映像损坏，那么可以使用 VMware 恢复 CD 来恢复该闪存设备映像。要恢复闪存设备映像，请完成以下步骤：

1. 开启服务器。

注：服务器连接到电源大约 5 至 10 秒后，电源控制按钮便会激活。

2. 将 VMware 恢复 CD 插入 CD 或 DVD 驱动器。
3. 按照屏幕上的指示信息进行操作。

有关更多信息和指示信息，请参阅位于 http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r40_u1/vsp_40_u1_esxi_e_vc_setup_guide.pdf 的 *ESXi Embedded and vCenter Server Setup Guide*。

使用 Setup Utility 设置 PXE 引导协议

要使用 Setup Utility 将引导协议配置为针对所有 PXE 引导尝试从非 UEFI 遗留网络设备进行引导，请完成以下步骤：

1. 开启服务器（请参阅第 10 页的『开启节点』）。
2. 显示提示 Press <F1> Setup 时，按 F1 键。如果设置了管理员密码，那么您必须输入管理员密码，才能访问完整的 Setup Utility 菜单。如果没有输入管理员密码，只能使用受限制的 Setup Utility 菜单。
3. 在 Setup Utility 主菜单中选择 **Boot Manager**。
4. 选择 **Boot Modes**；然后选择 **Legacy Only**。
5. 按两次 Esc 键以返回到 Setup Utility 主菜单。
6. 选择 **Save Settings**，然后选择 **Exit Setup**。

要使用 Setup Utility 将引导协议配置为仅针对下次引导从非 UEFI 遗留网络设备进行引导，请完成以下步骤：

1. 开启服务器（请参阅第 10 页的『开启节点』）。

2. 显示提示 Press <F1> Setup 时，按 F1 键。如果设置了管理员密码，那么您必须输入管理员密码，才能访问完整的 Setup Utility 菜单。如果没有输入管理员密码，只能使用受限制的 Setup Utility 菜单。
3. 在 Setup Utility 主菜单中选择 **Boot Manager**。
4. 选择 **Add Boot Option**；然后选择 **Generic Boot Option**。
5. 选择 **Legacy Only**。
6. 按三次 Esc 键以返回到 Setup Utility 主菜单。
7. 选择 **Save Settings**，然后选择 **Exit Setup**。

注：当在 POST 期间提示访问 PXE 引导代理实用程序时，请按 Ctrl+P。

配置千兆以太网控制器

以太网控制器集成在主板上。这些控制器提供了用于连接到 10 Mbps、100 Mbps 或 1 Gbps 网络的接口，并提供了全双工（FDX）功能，这样就可以实现在网络上同时传输和接收数据。如果服务器中的以太网端口支持自动协商，那么该控制器会检测网络的数据传输率（10BASE-T、100BASE-TX 或 1000BASE-T）和双工方式（全双工或半双工），并自动以检测到的速率和方式运行。

您不需要设置任何跳线或配置控制器。但是，您必须安装设备驱动程序以使操作系统能找到控制器。

要查找有关配置以太网控制器的设备驱动程序和信息，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。

使用 LSI Configuration Utility 程序

使用 LSI Configuration Utility 程序可配置和管理独立磁盘冗余阵列（RAID）。请务必按照本文档中的描述使用该程序。

- 使用 LSI Configuration Utility 程序可执行以下任务：
 - 对硬盘驱动器进行低级格式化
 - 创建具有或不具有热备用驱动器的硬盘驱动器阵列
 - 设置硬盘驱动器的协议参数

具有 RAID 功能的集成 SAS/SATA 控制器支持 RAID 阵列。您可以使用 LSI Configuration Utility 程序将一对连接的设备配置为 RAID 1 (IM)、RAID 1E (IME) 和 RAID 0 (IS)。如果安装了可选 ServeRAID-M5110 SAS/SATA 控制器，那么将提供 RAID 0、1、5、6、10、50 和 60 级支持。如果安装了另一种类型的 RAID 适配器，请按照该适配器随附的文档中的指示信息执行，以查看或更改已连接设备的设置。

另外，您可以从 <http://www.ibm.com/supportportal/> 下载 LSI 命令行配置程序。

使用 LSI Configuration Utility 程序配置和管理阵列时，请考虑以下信息：

- 具有 RAID 功能的集成 SAS/SATA 控制器支持以下功能部件：
 - 支持热备用的集成镜像 (IM)（也称为 RAID 1）

使用此选项可创建具有两个磁盘外加最多两个可选热备用的集成阵列。主磁盘上的所有数据都可以迁移。

- 支持热备用的增强型集成镜像 (IME)（也称为 RAID 1E）

使用此选项可创建具有三到八个磁盘外加最多两个可选热备用的增强型集成镜像阵列。阵列磁盘上的所有数据均会被删除。

– 集成条带分割 (IS) (也称为 RAID 0)

使用此选项可创建具有两到八个磁盘的集成条带分割阵列。阵列磁盘上的所有数据均会被删除。

- 硬盘驱动器容量将影响如何创建阵列。虽然阵列中的驱动器可以具有不同容量，但 RAID 控制器将它们视为全部具有与其中最小时盘驱动器相同的容量。
- 如果您在安装操作系统后使用具有 RAID 能力的集成 SAS/SATA 控制器来配置 RAID 1 (镜像) 阵列，那么将无法访问先前存储在镜像对的辅助驱动器上的任何数据和应用程序。
- 如果安装了另一种类型的 RAID 控制器，请参阅该控制器随附的文档来了解有关查看和更改所连接设备的设置的信息。

启动 LSI Configuration Utility 程序

要启动 LSI Configuration Utility 程序，请完成以下步骤：

1. 开启服务器。

注：服务器连接到电源大约 5 至 10 秒后，电源控制按钮便会激活。

2. 当显示 <F1 Setup> 提示时，请按 F1 键。如果设置了管理员密码，那么会提示您输入该密码。

3. 根据适配器类型来选择 **System Settings → Network** 或 **Storage**。

注：请为服务器中安装的兼容 UEFI 2.0 (以及更低版本) 的适配器和驱动程序选择 **System Settings → Adapters and UEFI drivers**。

4. 选择 **Please refresh this page on the first visit**，然后按 Enter 键。

5. 选择 **LSI controller_driver_name Driver**，然后按 Enter，其中 *controller_driver_name* 是 SAS/SATA 控制器驱动程序名称。要获取 SAS/SATA 控制器驱动程序名称，请参阅控制器随附的文档。

6. 要执行存储管理任务，请按照 SAS/SATA 控制器随附的文档中的过程进行操作。

完成设置更改后，按 Esc 键退出程序；选择 **Save** 以保存所更改的设置。

格式化硬盘驱动器

低级格式化操作会除去硬盘上的所有数据。如果磁盘上有您需要保存的数据，请在执行此过程之前备份硬盘。

注：在格式化硬盘之前，请确保该磁盘不是镜像对的一部分。

要格式化驱动器，请完成以下步骤：

1. 从适配器列表中选择要格式化驱动器的控制器 (通道)，然后按 Enter 键。

2. 选择 **SAS Topology**，然后按 Enter 键。

3. 选择 **Direct Attach Devices**，然后按 Enter 键。

4. 要突出显示需要格式化的驱动器，请使用向上和向下方向键。要左右滚动，请使用向左和向右方向键或者 End 键。按 Alt+D 键。

5. 要启动低级格式化操作，请选择 **Format**，然后按 Enter 键。

创建硬盘驱动器的 RAID 阵列

要创建硬盘驱动器的 RAID 阵列，请完成以下步骤：

1. 从适配器列表选择要制作镜像的驱动器的控制器（通道）。
2. 选择 **RAID Properties**。
3. 选择要创建的阵列类型。
4. 使用方向键突出显示对中的第一个驱动器，然后按减号（-）或加号（+）键，将镜像值更改为 **Primary**。
5. 使用减号键（-）或加号键（+）继续选择下一个驱动器，直至为阵列选择了所有驱动器。
6. 按 **C** 键可创建磁盘阵列。
7. 选择 **Apply changes and exit menu** 创建阵列。

IBM Advanced Settings Utility 程序

IBM Advanced Settings Utility (ASU) 程序可用于替代 Setup Utility 来修改 UEFI 设置。您可用联机或频带外方式运行 ASU 程序，从命令行修改 UEFI 设置，而无需重新启动系统以访问 Setup Utility。

您还可以使用 ASU 程序来配置可选的远程感知功能或其他 IMM2 设置。远程感知功能提供了增强的系统管理能力。

此外，ASU 程序还提供了有限的设置，使您可以通过命令行界面来配置 IMM2 中的 IPMI 功能。

可以使用命令行界面发送设置命令。还可以将任何设置保存为文件，并将该文件作为脚本运行。ASU 程序通过批处理方式支持脚本编制环境。

要了解更多信息和下载 ASU 程序，请转至 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=TOOL-ASU>。

更新 IBM Systems Director

如果您计划使用 IBM Systems Director 来管理服务器，那么必须检查适用的最新 IBM Systems Director 更新和临时修订。

注：IBM Web 站点会定期进行更改。实际的过程可能与本文档中的描述略有不同。

要找到并安装更高版本的 IBM Systems Director，请完成以下步骤：

1. 查看最新版本的 IBM Systems Director：
 - a. 转至 <http://www.ibm.com/systems/software/director/downloads/index.html>。
 - b. 如果下拉列表中显示的版本比服务器随附的 IBM Systems Director 版本要新，请按照 Web 页面上的指示信息下载最新版本。
2. 安装 IBM Systems Director 程序。

在管理服务器已连接到因特网时，如果要找到并安装更新或临时修订，请完成以下步骤：

1. 确保已运行 Discovery and Inventory 收集任务。

2. 在 IBM Systems Director Web 界面的 Welcome 页面上，单击 **View updates**。
3. 单击 **Check for updates**。这样会在表中显示可用更新。
4. 选择要安装的更新，然后单击 **Install** 以启动安装向导。

在管理服务器未连接到因特网时，如果要找到并安装更新和临时修订，请完成以下步骤：

1. 确保已运行 Discovery and Inventory 收集任务。
2. 在已连接到因特网的系统上，转至 <http://www.ibm.com/support/fixcentral/>。
3. 在 **Product family** 列表中选择 **IBM Systems Director**。
4. 在 **Product** 列表中选择 **IBM Systems Director**。
5. 在 **Installed version** 列表中选择最新版本，然后单击 **Continue**。
6. 下载可用更新。
7. 将已下载的文件复制到管理服务器。
8. 在管理服务器上，在 IBM Systems Director Web 界面的 Welcome 页面中单击 **Manage** 选项卡，然后单击 **Update Manager**。
9. 单击 **Import updates**，然后指定复制到管理服务器的已下载文件的位置。
10. 返回到 Web 界面的 Welcome 页面，然后单击 **View updates**。
11. 选择要安装的更新，然后单击 **Install** 以启动安装向导。

更新通用唯一标识 (UUID)

更换主板时必须更新通用唯一标识 (UUID)。使用 Advanced Settings Utility 更新基于 UEFI 的服务器中的 UUID。ASU 是支持多个操作系统的联机工具。确保下载适合您操作系统的版本。您可以从 IBM Web 站点下载 ASU。要下载 ASU 和更新 UUID，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。

1. 下载 Advanced Settings Utility (ASU)：
 - a. 转至 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?&Indocid=TOOL-CENTER>。
 - b. 向下滚动到 **Configuration**，并单击 **Advanced Settings Utility**。
 - c. 在 Related Information 下的下一个窗口中，单击 **Advanced Settings Utility** 链接，然后为操作系统下载 ASU 版本。
2. ASU 会在集成管理模块 II (IMM2) 中设置 UUID。选择以下方法之一来访问集成管理模块 II (IMM2) 以设置 UUID：
 - 从目标系统联机 (LAN 或键盘控制台样式 (KCS) 访问)
 - 远程访问目标系统 (基于 LAN)
 - 包含 ASU 的可引导介质 (LAN 或 KCS，取决于可引导介质)
3. 将 ASU 包 (还包含其他所需文件) 复制并解压到服务器。确保将 ASU 和所需文件解压到同一目录。除了应用程序可执行文件 (asu 或 asu64)，还需要以下文件：
 - 对于基于 Windows 的操作系统：
 - ibm_rndis_server_os.inf
 - device.cat
 - 对于基于 Linux 的操作系统：
 - cdc_interface.sh

4. 安装 ASU 之后，请使用以下命令语法来设置 UUID：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> [access_method]
```

其中：

<uuid_value>

最长为由您指定的 16 字节十六进制值。

[access_method]

请从以下方法中选择要使用的访问方法：

- 联机认证 LAN 访问，请输入命令：

```
[host <imm_internal_ip>] [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
```

其中：

imm_internal_ip

IMM 内部 LAN/USB IP 地址。缺省值为 169.254.95.118。

imm_user_id

IMM 帐户（12 个帐户中的一个）。缺省值为 USERID。

imm_password

IMM 帐户密码（12 个帐户中的一个）。缺省值为 PASSWORD（数字零，而不是字母 O）。

注：如果未指定这些参数中的任何一个，那么 ASU 将使用缺省值。如果使用了缺省值并且 ASU 无法通过联机认证 LAN 访问方法来访问 IMM2，那么 ASU 就会自动使用未经认证的 KCS 访问方法。

以下命令是使用以及未使用用户标识和密码缺省值的示例：

未使用用户标识和密码缺省值的示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> --user <user_id>  
--password <password>
```

使用用户标识和密码缺省值的示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value>
```

- 联机 KCS 访问（未经认证且用户受限）：

使用该访问方法时，不需要为 *access_method* 指定值。

示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value>
```

KCS 访问方法使用 IPMI/KCS 界面。该方法需要安装 IPMI 驱动程序。缺省情况下，某些操作系统已安装了 IPMI 驱动程序。ASU 提供相应的映射层。请参阅第 345 页的『IBM Advanced Settings Utility 程序』或 *Advanced Settings Utility Users Guide*，以获取更多详细信息。

- 远程 LAN 访问，请输入命令：

注：当使用远程 LAN 访问方法通过客户机的 LAN 访问 IMM2 时，*host* 和 *imm_external_ip* 地址都是必需参数。

```
host <imm_external_ip> [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
```

其中：

imm_external_ip

外部 IMM LAN IP 地址。无缺省值。该参数为必需参数。

imm_user_id

IMM 帐户（12 个帐户中的一个）。缺省值为 USERID。

imm_password

IMM 帐户密码（12 个帐户中的一个）。缺省值为 PASSWORD（数字零，而不是字母 O）。

以下命令是使用以及未使用用户标识和密码缺省值的示例：

未使用用户标识和密码缺省值的示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> --host <imm_ip>
--user <user_id> --password <password>
```

使用用户标识和密码缺省值的示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> --host <imm_ip>
```

- 可引导介质：

您还可以使用 Tools Center Web 站点（<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolset/v1r0/index.jsp>）中提供的应用程序来构建可引导介质。在左窗格中，单击 **IBM System x and BladeCenter Tools Center**，然后单击 **Tool reference** 以获取可用工具。

5. 重新启动服务器。

更新 DMI/SMBIOS 数据

更换主板时必须更新桌面管理界面（DMI）。使用 Advanced Settings Utility 来更新基于 UEFI 的服务器中的 DMI。ASU 是支持多个操作系统的联机工具。确保下载适合您操作系统的版本。您可以从 IBM Web 站点下载 ASU。要下载 ASU 和更新 DMI，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/>。

1. ASU 会在集成管理模块 II (IMM2) 中设置 DMI。选择以下方法之一来访问集成管理模块 II (IMM2) 以设置 DMI：
 - 从目标系统联机（LAN 或键盘控制台样式（KCS）访问）
 - 远程访问目标系统（基于 LAN）
 - 包含 ASU 的可引导介质（LAN 或 KCS，取决于可引导介质）
2. 将 ASU 包（还包含其他所需文件）复制并解压到服务器。确保将 ASU 和所需文件解压到同一目录。除了应用程序可执行文件（asu 或 asu64），还需要以下文件：
 - 对于基于 Windows 的操作系统：
 - ibm_rndis_server_os.inf
 - device.cat
 - 对于基于 Linux 的操作系统：
 - cdc_interface.sh

3. 安装 ASU 之后，请输入以下命令来设置 DMI：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
```

其中：

<m/t_model>

服务器类型和型号。输入 *mtm xxxxyyy*，其中 *xxxx* 是机器类型，而 *yyy* 是服务器型号。

< system model>

系统型号。输入 *system yyyyyyy*，其中 *yyyyyy* 是产品标识，例如，*x3550M3*。

<s/n> 服务器上的序列号。输入 *sn zzzzzzz*，其中 *zzzzzz* 是序列号。

<asset_method>

服务器资产标记号。输入 *asset aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*，其中 *aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa* 是资产标记号。

[access_method]

从以下方法中选择要使用的访问方法：

- 联机认证 LAN 访问，请输入命令：

```
[host <imm_internal_ip>] [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
```

其中：

imm_internal_ip

IMM 内部 LAN/USB IP 地址。缺省值为 169.254.95.118。

imm_user_id

IMM 帐户（12 个帐户中的一个）。缺省值为 USERID。

imm_password

IMM 帐户密码（12 个帐户中的一个）。缺省值为 PASSWORD（数字零，而不是字母 O）。

注：如果未指定这些参数中的任何一个，那么 ASU 将使用缺省值。如果使用了缺省值并且 ASU 无法通过联机认证 LAN 访问方法来访问 IMM2，那么 ASU 就会自动使用未经认证的 KCS 访问方法。

以下命令是使用以及未使用用户标识和密码缺省值的示例：

未使用用户标识和密码缺省值的示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --user <imm_user_id>
--password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

```
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
```

使用用户标识和密码缺省值的示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

- 联机 KCS 访问（未经认证且用户受限）：

使用该访问方法时，不需要为 *access_method* 指定值。

KCS 访问方法使用 IPMI/KCS 界面。该方法需要安装 IPMI 驱动程序。缺省情况下，某些操作系统已安装了 IPMI 驱动程序。ASU 提供相应的映射层。请参阅位于 <http://www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?brandind=5000008&lnid=MIGR-55021> 的 *Advanced Settings Utility Users Guide* 以获取更多详细信息。

以下命令是使用以及未使用用户标识和密码缺省值的示例：

未使用用户标识和密码缺省值的示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

- 远程 LAN 访问，请输入命令：

注：当使用远程 LAN 访问方法通过客户机的 LAN 访问 IMM2 时，*host* 和 *imm_external_ip* 地址都是必需参数。

```
host <imm_external_ip> [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
```

其中：

imm_external_ip

外部 IMM LAN IP 地址。无缺省值。该参数为必需参数。

imm_user_id

IMM 帐户（12 个帐户中的一个）。缺省值为 USERID。

imm_password

IMM 帐户密码（12 个帐户中的一个）。缺省值为 PASSWORD（数字零，而不是字母 O）。

以下命令是使用以及未使用用户标识和密码缺省值的示例：

未使用用户标识和密码缺省值的示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
```

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
```

使用用户标识和密码缺省值的示例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --host <imm_ip>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> --host <imm_ip>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --host <imm_ip>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --host <imm_ip>
```

- 可引导介质：

您还可以使用 Tools Center Web 站点 (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolset/v1r0/index.jsp>) 中提供的应用程序来构建可引导介质。在左窗格中，单击 **IBM System x and BladeCenter Tools Center**，然后单击 **Tool reference** 以获取可用工具。

4. 重新启动服务器。

附录 A. 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助，或者只是希望了解有关 IBM 产品的更多信息，您可以找到 IBM 提供的各种资源来获取帮助。本部分包含以下信息：到何处寻找有关 IBM 和 IBM 产品的更多信息，在系统出问题时应采取哪些措施，以及在需要时向谁请求服务。

请求服务之前

在您请求服务之前，请确保已经采取了以下步骤来尝试自行解决问题：

- 检查所有电缆以确保它们都已连接。
- 检查电源开关以确保系统和任何可选设备已经开启。
- 使用系统文档中的故障诊断信息，并使用系统随付的诊断工具。有关诊断工具的信息位于第 17 页的第 3 章，『诊断』中。
- 请转至位于 <http://www.ibm.com/supportportal/> 的 IBM 支持 Web 站点，以查看技术信息、提示、技巧以及新的设备驱动程序，或者提交信息请求。

按照 IBM 在联机帮助或 IBM 产品随附的文档中所提供的故障诊断过程，您无需外界帮助即可解决许多问题。IBM 系统随附的文档还描述了您可以执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序都随附包含故障诊断过程及错误消息和错误代码说明的文档。如果您怀疑软件有问题，请参阅操作系统或程序的文档。

使用文档

有关 IBM 系统和预安装软件（如果有）或可选设备的信息可从产品随附的文档中获得。此类文档可能包括印刷文档、联机文档、自述文件和帮助文件。有关使用诊断程序的指示信息，请参阅您的系统文档中的故障诊断信息。故障诊断信息或诊断程序可能会告诉您需要其他或更新的设备驱动程序或其他软件。IBM 对您可以获取最新的技术信息并下载设备驱动程序及更新的万维网页面进行维护。要访问这些页面，请转至 <http://www.ibm.com/supportportal/> 并按照指示信息进行操作。另外，也可以通过位于 <http://www.ibm.com/shop/publications/order/> 的 IBM 出版物中心获取某些文档。

从万维网获取帮助和信息

在万维网上，IBM Web 站点将提供关于 IBM 系统、可选设备、服务和支持的最新信息。IBM System x® 和 xSeries 信息位于 <http://www.ibm.com/systems/x/>。IBM BladeCenter® 信息位于 <http://www.ibm.com/systems/bladecenter/>。IBM IntelliStation® 信息位于 <http://www.ibm.com/intellistation/>。

您可以在 <http://www.ibm.com/supportportal/> 中找到有关 IBM 系统和可选设备的服务信息。

软件服务和支持

通过 IBM 支持热线，您可以获得付费电话协助，内容涉及 System x 和 xSeries 服务器、BladeCenter 产品、IntelliStation 工作站和设备的使用、配置以及软件问题。欲了解您所在国家或地区的支持热线支持哪些产品，请访问 <http://www.ibm.com/support/cn>。

有关支持热线和其他 IBM 服务的更多信息，请访问 <http://www.ibm.com/support/cn>，或者访问 <http://www.ibm.com/planetwide/cn> 以获取支持电话号码。在中国，请拨打免费咨询热线 800-810-1818 转 5300 或 010-84981188 转 5300 查询相关信息。

硬件服务和支持

您可以通过 IBM 经销商或 IBM 服务中心来获得硬件服务。要找到已获得 IBM 授权可提供保修服务的经销商，请访问 <http://www.ibm.com/partnerworld/>，然后单击页面右侧的查找业务合作伙伴。要获取 IBM 支持电话号码，请访问 <http://www.ibm.com/planetwide/>。在中国，请拨打免费咨询热线 800-810-1818 转 5300 或 010-84981188 转 5300 查询相关信息。

在美国和加拿大，硬件服务和支持一周 7 天，全天 24 小时服务。在英国，这些服务为周一至周五，每天上午 9 点至下午 6 点。

IBM 台湾产品服务

台灣 IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路 7 號 3 樓
電話：0800-016-888

IBM 台湾产品服务联系信息：

IBM Taiwan Corporation
3F, No 7, Song Ren Rd.
Taipei, Taiwan
电话：0800-016-888

附录 B. 声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。

在其他国家或地区，IBM 可能不提供本文档中所讨论的产品、服务或功能。有关您目前所在国家或地区的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务的运行，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

International Business Machines Corporation “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本资料中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是本 IBM 产品的资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

商标

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://www.ibm.com) 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 站点 <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> 的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表。

Adobe 和 PostScript 徽标是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。

Cell Broadband Engine 是 Sony Computer Entertainment, Inc. 在美国和/或其他国家或地区的商标，并且根据相应许可进行使用。

Intel、Intel Xeon、Itanium 和 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Oracle 和/或其子公司的商标或注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

重要注意事项

处理器速度代表微处理器的内部时钟速度；其他因素也会影响应用程序性能。

CD 或 DVD 驱动器速度是可变的读取速度。实际速度会发生变化，并且经常会小于可能达到的最大速度。

当提到处理器存储量、实际和虚拟存储量或通道量时，KB 代表 1024 字节，MB 代表 1,048,576 字节，而 GB 代表 1,073,741,824 字节。

当提到硬盘驱动器容量或通信量时，MB 代表 1,000,000 字节，而 GB 代表 1,000,000,000 字节。用户可请访问的总容量可随操作环境而变化。

内置硬盘驱动器的最大容量是指用 IBM 提供的当前支持的最大容量驱动器来替换任何标准硬盘驱动器，并装满所有硬盘驱动器托架时的容量。

最大内存的实现可能需要使用可选内存模块来替换标准内存。

IBM 对于通过 ServerProven® 认证的非 IBM 的产品和服务不作任何陈述或保证，包括但不限于对适销和适用于某种特定用途的隐含保证。这些产品由第三方提供和单独保证。

IBM 对于非 IBM 产品不作任何陈述或保证。对于非 IBM 产品的支持（如果存在）由第三方而非 IBM 提供。

某些软件可能与其零售版本（如果存在）不同，并且可能不包含用户手册或所有程序功能。

颗粒污染物

警告： 空气浮尘（包括金属屑或微粒）和化学性质活泼的气体单独反应或与其他环境因素（如湿度或温度）发生组合反应可能会对本文档中描述的服务器造成风险。由过量颗粒级别或有害气体污染物造成的风险包括可能造成服务器故障或完全损坏。本规范规定了针对颗粒和气体的限制，旨在避免此类损害。这些限制不可视为或用绝对限制，因为大量其他因素（如温度或空气的湿度）都可能对颗粒或环境腐蚀性以及气态污染物流动的后果造成影响。如果不使用本文档中所规定的特定限制，您必须采取必要措施，使颗粒和气体级别保持在能够保护人员健康和安全的水平。如果 IBM 确定您的环境中的颗粒或气体级别对服务器造成了损害，那么在实施相应的补救措施以减轻此类环境污染时，IBM 可能会酌情调整修复或更换服务器或部件的服务。实施此类补救措施由客户负责。

表 17. 颗粒和气体的限制

污染物	限制
颗粒	- 依据 ASHRAE 标准 52.2¹，必须采用 40% 大气尘比色效率（MERV 9）连续不断地过滤房间内的空气。 - 使用符合 MIL-STD-282 的高效率空气颗粒（HEPA）过滤器，使得对进入数据中心的空气过滤达到 99.97% 或更高的效率。 - 颗粒污染物的潮解相对湿度必须大于 60%²。 - 房间内不能存在导电污染物，如锌晶须。
气态	- 铜：G1 类，按照 ANSI/ISA 71.04-1985³ - 银：30 天内腐蚀率小于 300 Å

¹ ASHRAE 52.2-2008 - *Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size*。亚特兰大：美国采暖、制冷与空调工程师学会（American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.）。

² 颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。

³ ANSI/ISA-71.04-1985。 *Environmental conditions for process measurement and control systems: Airborne contaminants*。美国北卡罗莱纳州三角研究园美国仪器学会（Instrument Society of America）。

文档格式

本产品的出版物以 Adobe 可移植文档格式（PDF）提供，符合辅助功能选项标准。如果您在使用 PDF 文件时遇到困难，并且希望获得基于 Web 格式的出版物或可访问的 PDF 文档，请直接向以下地址发送邮件：

Information Development
IBM Corporation
205/A015
3039 E. Cornwallis Road
P.O. Box 12195
Research Triangle Park, North Carolina 27709-2195
U.S.A.

在请求中，请确保包含出版物的部件号和标题。

当您发送信息给 IBM 后，即授予 IBM 非专有权，IBM 对于您所提供的任何信息，有权利以任何它认为适当的方式使用或分发，而不必对您负任何责任。

电信法规声明

在任何情况下，该产品都不得用于直接或间接连接到公共电信网络接口，也不得在公共服务网络中使用。

电子辐射声明

在将显示器连接到设备时，必须使用显示器随附的专用显示器电缆和任何抑制干扰设备

联邦通讯委员会 (FCC) 声明

注：依据 FCC 规则的第 15 部分，本设备经过测试，符合 A 级数字设备的限制。这些限制旨在为运行于商业环境中的设备提供合理保护，使其免受有害干扰。本设备生成、使用并可辐射射频能量，并且如果不按照说明手册进行安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。在居民区运行本设备很可能产生有害干扰，在这种情况下将由用户自行承担消除干扰的费用。

必须使用正确屏蔽并接地的电缆和连接器，以符合 FCC 辐射限制。因使用非推荐的电缆或连接器，或者对此设备进行未经授权的更改或修改而导致的任何无线电或电视干扰，IBM 概不负责。未经授权的更改或改动可能会使用户操作本设备的权限无效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作本设备应符合以下两个条件：（1）本设备应不导致有害干扰，并且（2）本设备必须能承受所受到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

加拿大工业部 A 级辐射规范符合声明

本 A 级数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

澳大利亚和新西兰 A 级声明

警告：本产品为 A 级产品。在家用环境中，本产品可能引起射频干扰，此时用户可能需要采取适当的措施。

欧盟 EMC 指令一致性声明

依据各成员国有关电磁兼容性的相近法律，本产品符合欧盟委员会指令 2004/108/EC 中的保护要求。IBM 对任何因擅自改动本产品（包括安装非 IBM 选件卡）而导致无法满足保护要求所产生的任何后果概不负责。

警告：这是 EN 55022 A 级产品。在家用环境中，本产品可能引起射频干扰，此时用户可能需要采取适当的措施。

承担责任的制造商：

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
914-499-1900

欧盟联系方式：

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
电话：+49 7032 15-2941
电子邮件：lugi@de.ibm.com

德国 A 级声明

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM gesteckt/ eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

⚠ Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen.⚠

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem ⚠Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)⚠. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland
Technical Regulations, Department M456
IBM-Allee 1, 71137 Ehningen, Germany
电话: +49 7032 15-2937
电子邮件: tjahn@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

VCCI A 级声明

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策
を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

根据日本干扰自愿控制委员会 (VCCI) 标准，该产品为 A 级产品。如果在家用环境中使用本设备，可能会引起射频干扰，此时用户可能需要采取适当的措施。

日本电子信息技术产业协会 (JEITA) 声明

高調波ガイドライン適合品

日本电子信息技术产业协会 (JEITA) 确认的谐波准则 (小于或等于每相 20 安培的产品)

韩国通讯委员会 (KCC) 声明

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기
바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

本产品为商用电磁波兼容设备 (A 级)。卖方和用户需要注意。本产品针对非家用的其他所有领域。

俄罗斯电磁干扰 (EMI) A 级声明

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу A.
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для
снижения которых необходимы дополнительные меры

中华人民共和国 A 级电子辐射声明

声 明
此为 A 级产品。在生活环境中，
该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

台湾甲类规范符合声明

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在
居住的環境中使用時，可
能會造成射頻干擾，在這
種情況下，使用者會被要
求採取某些適當的對策。

索引

[A]

安装

- 电池, 系统 285
- 电源
 - 2U 机箱 307
- 电源仓
 - 2U 机箱 311
- 电源线 289, 291
- 风扇组合件
 - 2U 机箱 283
- 空气挡板 280
- 内存 300
- 散热器 318, 323
- 适配器 296
- 双端口网络适配器 312
- 微处理器 318
- 易插拔 SAS/SATA 驱动器仓 292
- 易插拔 SATA 硬盘驱动器 286
- 主板托盘 326
 - 2U 机箱 272
- 主板托盘外盖 273
 - 2U 机箱 278
- 2U 机箱顶盖 276
- DIMM 300
- GPGPU 机柜 275, 314
- PCI 转接卡组合件 295

安装准则 269

按钮, 感知检测 9

[B]

- 帮助, 获取 353
- 保修 5
- 备件 258
- 部件列表 258, 259
- 部件, 结构性 265
- 部件, 易损耗 265

[C]

菜单选项

- Setup Utility 333
- 操作系统事件日志 18, 19
- 测试日志, 查看 189
- 查看事件日志 19
- 重要注意事项 6
- 出版物 5
- 串口 9

串口问题 184

创建

- RAID 阵列 345

错误

- 格式, 诊断代码 188
- 交流电源指示灯 187

错误代码 18

错误代码和消息

- 消息, 诊断 188
- 诊断 189
- IMM2 32

错误日志

- 查看 18
- 清除 20

错误症状

- 串口 184
- 电 179
- 定位设备, 非 USB 172
- 间歇性 171
- 键盘, 非 USB 172
- 可选设备 177
- 内存 173
- 软件 185
- 鼠标, 非 USB 172
- 微处理器 174
- 显示器 175
- 一般问题 169
- 硬盘驱动器 169
- ServerGuide 184
- USB 端口 185

[D]

代码更新 1

导热油脂 323

电池, 系统

- 安装 285
- 更换 283, 285
- 卸下 283

电话号码 354

电气输入 8

电源

- 安装
 - 2U 机箱 307
- 安装仓
 - 2U 机箱 311
- 电源 8
- 电源控制按钮 9
- 规格 8

- 电源 (续)
 - 卸下
 - 2U 机箱 305
 - 卸下仓
 - 2U 机箱 310
- 电源插卡
 - 安装在托盘中 293
 - 在托盘中更换 293
- 电源功能部件
 - 服务器 10
- 电源问题 179, 251
- 电源线 266
 - 安装 289, 291
 - 卸下 288, 290
- 电子辐射 A 级声明 358
- 断言事件, 系统事件日志 18

[F]

- 方法, 查看事件日志 19
- 风扇组合件
 - 安装
 - 2U 机箱 283
 - 卸下
 - 2U 机箱 282
- 服务器
 - 电源功能部件 10
- 服务器固件
 - 更新 319
- 服务器固件, 恢复 249
- 服务器可更换部件 258
- 服务器组件 258
- 服务器, 备份固件
 - 启动 339
- 服务请求, 在线 3
- 复位按钮 186

[G]

- 感知检测按钮 9
- 格式化
 - 硬盘驱动器 344
- 更换
 - 电池, 系统 283, 285
 - 空气挡板 280
- 更新
 - 服务器固件 319
 - 固件 329
 - IBM Systems Director 345
 - Systems Director, IBM 345
- 供电指示灯 9, 10
- 公共电信网络, 连接到 357

- 公共服务网络, 用于 357
- 工具, 诊断 17
- 功能部件 7
 - ServerGuide 331
- 固件, 服务器
 - 启动备份 339
- 固件, 服务器, 更新 319
- 固件, 服务器, 恢复 249
- 固件, 更新 329
- 故障诊断 3
- 关闭主板托盘 11
- 光通路诊断 1, 186
- 规格 7

[H]

- 后部
 - 视图 10
- 后视图
 - 接口 10
 - 指示灯位置 10
- 恢复服务器固件 249
- 获取
 - IMM2 的 IP 地址 340
- 获取帮助 353

[J]

- 机架安装指示信息 5
- 机器代码的许可证协议 5
- 集成的功能部件 8
- 集成管理模块 II
 - 程序 330
 - 错误消息 32
 - 使用 339
 - 事件日志 18, 19
- 间歇性问题 171
- 检查点代码 18
- 检验过程 167
- 键盘问题 172
- 交流电源正常指示灯 187
- 交流电源指示灯错误 187
- 结构性部件 265
- 接口
 - 串行 9
 - 内部 12
 - 视频
 - 前部 9
 - 以太网 9
 - 以太网系统管理 9
 - USB 9
- 警告声明 6

镜像模式 303

旧的操作系统

需求 332

[K]

开关

主板 13

开启主板托盘 10

颗粒污染物 7, 357

可访问的文档 357

可选设备问题 177

客户可更换部件 (CRU) 258

空气挡板

安装 280

卸下 279

控制器

以太网 343

[L]

蓝屏捕获功能

概述 341

联机备用模式 304

联机服务请求 3

[M]

每个通道两根 DIMM (2DPC)

需求 302

美国电子辐射 A 级声明 358

美国 FCC A 级声明 358

密码 337

管理员 337

开机 337

密码, 开机

主板上的开关 337

[N]

内部接口 12

内存

安装 300

规格 7

每个通道两根 DIMM (2DPC) 302

卸下 300

内存镜像通道

描述 303

DIMM 填充顺序 304

内存列组备用

描述 304

内存问题 173

[P]

配置

使用 ServerGuide 331

Nx 引导失败 251

ServerGuide 设置与安装 CD 329

Setup Utility 329

配置程序

LSI Configuration Utility 330

配置服务器 329

配置硬件 329

[Q]

启动

服务器固件 339

LSI Configuration Utility 程序 344

Setup Utility 333

气态污染物 357

气体污染物 7

前部

视图 8

前视图

接口 8

指示灯位置 8

嵌入式管理程序

使用 342

取消断言事件, 系统事件日志 18

[R]

软件服务和支持 353

软件问题 185

[S]

散热器

安装 318, 323

卸下 315

商标 355

声明 355

电子辐射 358

FCC, A 级 358

声明和注意事项 6

使用

集成管理模块 II 339

嵌入式管理程序 342

远程感知功能 341

IMM2 339

使用 (续)

- LSI Configuration Utility 程序 343
- Setup Utility 332
- 事件日志 1, 18
- 事件日志, 查看方法 19
- 事件日志, 系统 18
- 事件日志, POST 18
- 适配器
 - 安装 296
 - 卸下 296
- 适配器, 安装 296
- 视频接口
 - 前部 9
- 视频问题 175
- 双端口网络适配器
 - 安装 312
 - 卸下 311

[T]

- 提醒按钮 186
- 跳线
 - 主板 13
 - UEFI 引导恢复 249
- 通用串行总线 (USB) 问题 185
- 托盘, 安装
 - 电源插卡 293

[W]

- 微处理器
 - 安装 318
 - 规格 7
 - 问题 174
 - 卸下 315
- 危险声明 6
- 未记录的问题 3
- 未确定的问题 253
- 文档
 - 更新 6
- 文档格式 357
- 文档 CD 5
- 问题
 - 串口 184
 - 电 179, 251
 - 定位设备 172
 - 间歇性 171
 - 可选设备 177
 - 内存 173
 - 软件 185
 - 视频 175, 185
 - 鼠标 172

问题 (续)

- 微处理器 174
- 未确定的 253
- 显示器 175
- 以太网控制器 252
- 硬盘驱动器 169
- IMM2 32
- USB 端口 185
- 问题确定表 169
- 问题诊断 3
- 污染物, 颗粒和气态 357
- 污染物, 颗粒和气体 7

[X]

- 系统
 - 错误指示灯, 前部 9
 - 定位器指示灯, 前部 9
- 系统管理
 - 以太网接口 9
- 系统脉冲指示灯 187
- 系统事件日志 18
- 系统事件日志, 断言事件 18
- 系统事件日志, 取消断言事件 18
- 显示器问题 175
- 显示问题 175
- 消息
 - 诊断 188
- 消息, 诊断
 - POST/UEFI 21
- 协助, 获取 353
- 卸下
 - 电池, 系统 283
 - 电源
 - 2U 机箱 305
 - 电源仓
 - 2U 机箱 310
 - 电源线 288, 290
 - 风扇组合件
 - 2U 机箱 282
 - 空气挡板 279
 - 内存 300
 - 散热器 315
 - 适配器 296
 - 双端口网络适配器 311
 - 微处理器 315
 - 易插拔 SAS/SATA 驱动器仓 291
 - 易插拔 SATA 硬盘驱动器 286
 - 主板托盘
 - 2U 机箱 272
 - 主板托盘外盖 273
 - 2U 机箱 277

卸下 (续)

- 2U 机箱顶盖 276
- DIMM 300
- GPGPU 机柜 274, 313
- PCI 转接卡组套件 294

型号和序列号

- 位置 254
- 《许可和归属文档》 5

序列号和型号

- 位置 254

[Y]

以太网

- 控制器
 - 故障诊断 252
- 系统管理接口 9

以太网活动

- 指示灯 9

以太网接口 9

以太网控制器配置 330

以太网连接

- 指示灯 9

易插拔 SAS/SATA 驱动器仓

- 安装 292
- 卸下 291

易插拔 SATA 硬盘驱动器

- 安装 286
- 卸下 286

硬件服务和支持 354

硬件, 配置 329

硬盘驱动器

- 安装 (易插拔 SATA) 286
- 格式化 344
- 规格 7
- 问题 169
- 卸下 (易插拔 SATA) 286
- 易插拔 SATA 286

硬盘驱动器活动

- 指示灯 9

油脂, 热量 323

远程感知功能

- 使用 341

[Z]

在安装旧的操作系统前 332

在托盘中更换

- 电源插卡 293

诊断

- 板载程序, 启动 188
- 测试日志, 查看 189

诊断 (续)

- 程序, 概述 188
- 错误代码 189
- 工具, 概述 17
- 文本消息格式 188

诊断代码和消息

- POST/UEFI 21

诊断问题 3

支持, Web 站点 353

指示灯

- 开机 9
- 系统错误 9
- 系统定位器 9
- 以太网活动 9
- 以太网连接 9
- 硬盘驱动器活动 9
- 主板 15
- IMM2 脉动信号 187
- RTMM 脉动信号 187

指示灯错误

- 交流电源 187

指示灯, 系统脉冲 187

直流电源正常指示灯 187

主板

- 开关和跳线 13
- 开机密码开关 337
- 内部接口 12
- 指示灯 15

主板托盘

- 安装 326
 - 2U 机箱 272
- 更换 324
- 关闭 11
- 开启 10
- 卸下
 - 2U 机箱 272

主板托盘关闭 11

主板托盘外盖

- 安装 273
- 卸下 273

注 6

注意事项 6

注意事项和声明 6

注意事项, 重要 356

自动引导故障恢复 (ABR) 251

组件

- 服务器 258

[数字]

2U 机箱

- 安装 278

2U 机箱 (续)
卸下 277
2U 机箱顶盖
安装 276
卸下 276

A

A 级电子辐射声明 358
ABR, 自动引导故障恢复 251
administrator password 336
ASM 事件日志 18, 19

B

Boot Manager 程序 330, 338

C

CRU, 更换
内存 300
适配器 296
系统电池 283
DIMM 300

D

DIMM
安装 300
非镜像方式下的安装顺序 303
卸下 300
DIMM 安装顺序
非镜像方式 303
内存镜像通道 304
DSA 1
DSA 日志 18, 19
Dynamic System Analysis 1

F

FCC A 级声明 358

G

GPGPU 机柜
安装 275, 314
卸下 274, 313

I

IBM 支持热线 353

IBM Advanced Settings Utility 程序
概述 345
IBM Systems Director
更新 345
IMM2 330, 339
错误消息 32
IMM2 脉动信号
指示灯 187
IP 地址
获取 IMM2 的 340
IPMI 事件日志 18, 19
IPMItool 19

L

Linux 许可证协议 5
LSI Configuration Utility 程序
启动 344
使用 343

N

NOS 安装
不使用 ServerGuide 332
使用 ServerGuide 332
Nx 引导失败 251

P

PCI
扩展槽 7
转接卡组合件 294, 295
PCI 转接卡组合件
安装 295
卸下 294
POST
错误日志 18
POST 错误代码和事件日志 18
POST 事件日志 18
POST/UEFI
诊断代码 21
power-on password 336
PXE 引导协议
设置 342

R

RAID 阵列
创建 345
RETAIN 技巧 3

RTMM 脉动信号
指示灯 187

S

ServerGuide

- 功能部件 331
- 设置 331
- 设置与安装 CD 329
- 使用 331
- NOS 安装 332

Setup Utility 329, 330, 332

- 菜单选项 333
- 启动 333
- 使用 332

T

TOE 8

ToolsCenter for System x and BladeCenter 5

U

UEFI

- 引导恢复跳线 249

UpdateXpress 2, 329

USB

- 接口 9

utility

- Setup 332

Utility 程序

- IBM Advanced Settings 345

Utility, Setup 330

V

VMware 系统管理程序支持 330

W

Wake on LAN 功能 10

Web 站点

- 订购出版物 353
- 支持 353
- 支持热线, 电话号码 354
- UEFI 闪存盘 249



部件号： 00AK752

Printed in China

(1P) P/N: 00AK752

