IBM

System x3650 M4
7915 機型
安裝及服務手冊



IBM

System x3650 M4
7915 機型
安裝及服務手冊

附註

使用本資訊及其支援的產品前，請先閱讀第 977 頁的附錄 D, 『取得說明和技術協助』、第 981 頁的『注意事項』中的一般資訊、《*保固資訊*》文件，以及 IBM *文件* CD 中的《*安全資訊*》及《*環境注意事項與使用手冊*》文件。

第 12 版（2014 年 5 月）

© Copyright IBM Corporation 2014.

目錄

安全 vii
安全聲明 ix

第 1 章 System x3650 M4 伺服器 . . . 1
IBM 文件光碟 4
軟硬體需求 4
IBM 文件光碟 4
相關文件. 5
本文件中的注意事項和聲明. 6
伺服器特性和規格. 7
伺服器特性和技術 11
可靠性、可用性和可維修性 15
IBM Systems Director 16
伺服器控制項、LED 和電源 17
正面圖 17
操作員資訊面板 18
光徑診斷面板 19
背面圖 20
伺服器電源特性 23
開啓伺服器 23
關閉伺服器 23

第 2 章 安裝選用裝置 25
針對 IBM 事業夥伴的指示 25
如何傳送 DSA 資料至 IBM 26
伺服器元件 26
主機板內部接頭 28
主機板外部接頭 28
主機板開關、跳接器及按鈕 29
主機板 LED 31
主機板選用裝置接頭 32
PCI 擴充卡配接卡接頭. 33
PCI 擴充卡組件 LED 34
安裝準則 34
系統可靠性準則 35
在開機狀態下進行伺服器內部操作 36
處理靜電敏感裝置 36
卸下蓋板 37
卸下 PCI 擴充卡組件 38
卸下空氣擋板. 39
伸展 PCI 擴充卡組件 40
縮短 PCI 擴充卡組件 40
安裝硬碟 41
磁碟機 ID 42
安裝熱抽換硬碟 42
安裝簡易抽換硬碟 43
安裝 1.8 吋熱抽換固態硬碟 45
安裝選用 DVD 光碟機. 46
安裝選用的 DVD 光碟機纜線 49
安裝記憶體模組 50
DIMM 安裝順序 53
記憶體鏡映通道 54
記憶體排備用 55
安裝記憶體模組 56
安裝配接卡 58
安裝選用的 ServeRAID 升級配接卡 62
在遠端電池匣上安裝 ServeRAID SAS 控制器電池. . 63
安裝雙埠網路配接卡 66
安裝熱抽換 AC 電源供應器 69
安裝熱抽換 DC 電源供應器 71
安裝熱抽換風扇 76
安裝 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用套件 78
安裝 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（含擴充卡）（適用於 12Gb RAID）. 83
安裝配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD 89
安裝 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（適用於 12Gb/6Gb RAID） 96
安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡的 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置. 102
安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 2x8 1.8 吋 SSD 108
安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 4x8 1.8 吋 SSD 115
安裝選用的磁帶機 122
安裝 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置 . . 125
安裝其他微處理器及散熱槽 126
散熱膏. 133
完成安裝 134
更換空氣擋板 134
安裝 PCI 擴充卡組件. 136
裝回蓋板 137
連接外部纜線 138
更新伺服器配置. 139

第 3 章 配置資訊和指示 141
更新韌體 141
配置伺服器 142
使用 ServerGuide 設定和安裝光碟. 144
ServerGuide 特性 144
設定與配置概觀. 145
一般作業系統安裝 145
安裝作業系統時不使用 ServerGuide 145
使用 Setup Utility 145
啓動 Setup Utility 146
Setup Utility 功能表選項. 146
密碼 150
使用 Boot Manager 152
啓動備用伺服器韌體 152
Update*Xpress* System Pack 安裝程式 153
使用整合式管理模組 153
使用遠端顯示和藍色畫面擷取特性. 154

© Copyright IBM Corp. 2014

取得 IMM 主機名稱 155
取得 IMM 的 IP 位址 155
登入 Web 介面 156
使用內嵌式 Hypervisor 156
配置乙太網路控制器 157
啓用特性隨需應變乙太網路軟體 158
啓用特性隨需應變 RAID 軟體 158
配置 RAID 陣列 158
IBM Advanced Settings Utility 程式 159
更新 IBM Systems Director 159
安裝新版本 159
在管理伺服器已連接網際網路時安裝更新項目 160
在管理伺服器未連接網際網路時安裝更新項目 160
更新通用唯一 ID (UUID) 161
更新 DMI/SMBIOS 資料 163

第 4 章 疑難排解 167
從這裡開始 167
診斷問題 167
未記載的問題 169
服務公告 169
移出程序 170
關於移出程序 170
執行移出程序 171
診斷工具 172
光徑診斷 174
光徑診斷 LED 177
電源供應器 LED 181
系統脈衝 LED 184
PCI 擴充卡 LED 184
事件日誌 185
透過 Setup Utility 檢視事件日誌 186
檢視事件日誌而不重新啓動伺服器 186
清除事件日誌 187
POST 188
IBM Dynamic System Analysis 188
DSA 版本 189
執行 DSA Preboot 診斷程式 190
診斷文字訊息 191
檢視測試日誌結果及傳送 DSA 集合 191
自動服務要求 (Call Home) 191
IBM Electronic Service Agent 191
錯誤訊息 192
依症狀進行疑難排解 192
CD/DVD 光碟機問題 193
一般問題 194
硬碟問題 194
Hypervisor 問題 196
間歇性問題 197
鍵盤、滑鼠或 USB 裝置問題 197
記憶體問題 199
微處理器問題 200
顯示器和視訊問題 201
網路連線問題 203
選用裝置問題 203
電源問題 205
序列裝置問題 212
ServerGuide 問題 212
軟體問題 213
通用序列匯流排 (USB) 埠問題 213
視訊問題 214
解決電源問題 214
解決乙太網路控制器問題 215
解決不確定的問題 216
問題判斷提示 217
回復伺服器韌體（UEFI 更新失敗） 218
頻內手動回復方法 219
頻內自動開機回復方法 220
頻外方法 220
自動開機回復 (ABR) 221
Nx 開機失敗 221

第 5 章 零件清單，System x3650 M4 7915 機型 223
可更換的伺服器元件 223
結構零件 234
電源線 235

第 6 章 卸下及更換元件 237
送回裝置或元件 237
內部纜線佈線和接頭 237
一般佈線 238
DVD 光碟機纜線安裝 238
正面 USB 和視訊接頭纜線安裝 239
操作員資訊面板纜線安裝 240
VGA 電源接頭纜線安裝 241
2.5 吋硬碟纜線連線 242
可容納 8 個硬碟的型號 242
可容納 16 個硬碟的型號 243
3.5 吋硬碟纜線連線 245
卸下及更換伺服器元件 246
卸下及更換結構零件 246
卸下蓋板 247
裝回蓋板 248
卸下空氣擋板 249
更換空氣擋板 250
卸下 RAID 配接卡電池匣 251
更換 RAID 配接卡電池匣 252
卸下隔板 253
更換隔板 253
卸下 240 VA 安全蓋板 254
更換 240 VA 安全蓋板 255
卸下及更換層級 1 CRU 256
卸下熱抽換硬碟 257
更換熱抽換硬碟 258
卸下簡易抽換硬碟 260
更換簡易抽換硬碟 261
卸下 1.8 吋熱抽換固態硬碟 262
更換 1.8 吋熱抽換固態硬碟 263
卸下 DVD 光碟機 264
更換 DVD 光碟機 266
拔掉 DVD 光碟機纜線 269

更換 DVD 光碟機纜線 270
卸下磁帶機 273
更換磁帶機 274
取出記憶體模組. 275
安裝記憶體模組. 276
卸下風扇托架 283
更換風扇托架 284
卸下 PCI 擴充卡組件. 285
更換 PCI 擴充卡組件. 286
卸下配接卡 288
更換配接卡 289
卸下選用 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組 292
更換選用 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組 294
卸下遠端安裝的 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組 296
從遠端更換伺服器中的 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組 297
卸下雙埠網路配接卡 300
更換雙埠網路配接卡 301
卸下熱抽換 AC 電源供應器. 305
更換熱抽換 AC 電源供應器. 306
卸下熱抽換 DC 電源供應器. 309
更換熱抽換 DC 電源供應器. 312
卸下熱抽換風扇. 317
更換熱抽換風扇. 318
卸下 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板 319
更換 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板 320
卸下 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板 321
更換 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板 322
卸下 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置 324
更換 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置 325
卸下系統電池 326
更換系統電池 328
卸下操作員資訊面板組件. 330
更換操作員資訊面板組件. 331
卸下及更換層級 2 CRU 332
卸下微處理器及散熱槽 332
更換微處理器及散熱槽 337
卸下散熱槽固定模組 345
更換散熱槽固定模組 346
卸下主機板 347
更換主機板 349

附錄 A. 整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息 353

附錄 B. UEFI/POST 診斷碼 815

附錄 C. DSA 診斷測試結果. 835
DSA Broadcom 網路測試結果 835
DSA Brocade 測試結果 844
DSA 檢查點面板測試結果 852
DSA CPU 壓力測試結果. 854
DSA Emulex 配接卡測試結果 857
DSA EXA 埠連線測試結果 860
DSA 硬碟測試結果 862
DSA Intel 網路測試結果. 864
DSA LSI 硬碟測試結果 869
DSA Mellanox 配接卡測試結果 871
DSA 記憶體隔離測試結果 873
DSA 記憶體壓力測試結果 943
DSA Nvidia GPU 測試結果. 946
DSA 光碟機測試結果. 952
DSA 系統管理測試結果 956
DSA 磁帶機測試結果. 971

附錄 D. 取得說明和技術協助 977
聯絡之前 977
使用文件 978
從「全球資訊網 (WWW)」取得說明和資訊. . . . 978
如何傳送 DSA 資料至 IBM. 978
建立個人化的支援網頁 978
軟體服務與支援. 979
硬體服務與支援. 979
台灣 IBM 公司產品服務中心 979

注意事項. 981
商標 982
重要注意事項 982
微粒污染 983
文件格式 984
電信法規聲明 984
電子放射注意事項 984
美國聯邦通訊委員會 (FCC) 聲明 984
加拿大 A 級工業放射標準聲明. 985
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada. 985
澳大利亞和紐西蘭 A 級聲明 985
歐盟 EMC 法令規範聲明 985
德國 A 級聲明 986
日本 VCCI A 級聲明. 987
日本電子與資訊科技產業協會 (JEITA) 聲明 . . 987
韓國通訊委員會 (KCC) 聲明 987
俄羅斯電磁干擾 (EMI) A 級聲明 987
中國 A 級電子放射聲明 988
台灣甲類標準聲明 988

索引 989

安全

在安裝此之前產品，請閱讀《安全資訊》。

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الآمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information
(安全信息)。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d’installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας
(safety information).

.לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!


Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

© Copyright IBM Corp. 2014

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się
z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.


Перед установкой продукта прочтите инструкции по
технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.



Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.



Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全聲明

這些聲明提供了本文件中使用的警告和危險資訊。

重要事項：

本文件中的每項警告和危險聲明都用一個號碼標注。此號碼可用來交互參照英文版警告或危險聲明與*安全資訊*文件中的中文版警告或危險聲明。

例如，若警告聲明標有**聲明 1**，則該警告聲明的翻譯版本會出現在*安全資訊* 文件的**聲明 1** 下。

在執行各程序之前，請務必閱讀本文件中的所有警告和危險聲明。在安裝裝置之前，請閱讀您的系統或選用裝置隨附的所有其他安全資訊。

聲明 1



危險

電源、電話及通訊纜線的電流非常危險。

如果要避免電擊危險：

- **請勿在雷雨天氣連接或拔掉任何纜線，或是安裝、維護或重新配置本產品。**
- **將所有電源線連接至適當配線和接地的電源插座。**
- **本產品附加的任何設備連接至適當配線的插座。**
- **儘可能只用單手來連接或拔掉信號線。**
- **切勿在有火災、水災或房屋倒塌跡象時開啓任何設備。**
- **除非安裝與配置程序另有指示，否則請先拔掉已連接的電源線、電信系統、網路及數據機，再打開裝置蓋板。**
- **在安裝、移動或打開本產品的蓋板或連接裝置時，請依照下表的說明來連接和拔掉纜線。**

如果要切斷連接，請執行下列步驟：	**如果要切斷連接，請執行下列步驟：**
1. 關閉所有裝置。	1. 關閉所有裝置。
2. 首先，將所有纜線連接至裝置。	2. 首先，拔掉插座上的電源線。
3. 將信號線連接至接頭。	3. 拔掉接頭上的信號線。
4. 將電源線連接至插座。	4. 拔掉裝置上的所有纜線。
5. 開啓裝置的電源。	

聲明 2



注意：
更換鋰電池時，只能使用 IBM® 產品編號 33F8354 或製造商建議的同等類型電池。如果系統有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組對其進行更換。若不當使用、處理或棄置鋰電池可能會引起爆炸。

禁止下列動作：

- 將電池投入或浸入水中
- 將電池加熱至超過 100°C (212°F)
- 修理或拆卸電池

請根據當地法令法規的要求處理電池。

聲明 3



注意：
安裝雷射產品（如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下蓋板。卸下雷射產品的蓋板可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的零件。
- 如果不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。



危險

某些雷射產品包含內嵌式 3A 類或 3B 類雷射二極體。請注意下列事項。

打開時會有雷射輻射。請勿注視光束、勿直接用光學儀器檢視，並避免直接曝露於光束之中。

等級 1 雷射產品
Laser Klasse 1
Laser Klass 1
Luokan 1 Laserlaite
Appareil A Laser de Classe 1

聲明 4



注意：
搬動時，請按照安全技術規範操作。



≥ 18 公斤（39.7 磅）



≥ 32 公斤（70.5 磅）




≥ 55 公斤（121.2 磅）

聲明 5



注意：
裝置上的「電源控制按鈕」和電源供應器上的電源開關，並不會截止提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。如果要切斷裝置中的所有電流，必須從電源拔掉所有電源線。

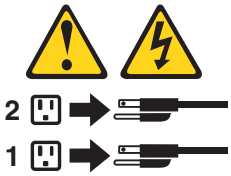

聲明 6



注意：
如果在連接到裝置的電源線其中一端上方安裝減輕拉力的選用托架，您必須將電源線的另一端連接到方便存取的電源。

聲明 8



注意：
切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何組件。



任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑某個組件有問題，請聯絡技術服務人員。

聲明 12



注意：
下列標籤表示附近有高溫表面。



聲明 26



注意：
請勿在機架裝載的裝置頂端放置任何物體。



聲明 27



注意：
附近有危險移動中的組件。



機架安全資訊，聲明 2



危險

- 一律降下機櫃的校平板。
- 一律在機櫃上安裝安定板托架。
- 一律從機櫃底端開始安裝伺服器及選用裝置。
- 一律將最重的裝置安裝在機櫃的底層。

第 1 章 System x3650 M4 伺服器

本《*安裝及服務手冊*》包含設定 System x3650 M4 7915 機型 伺服器的資訊和指示、安裝部分選用裝置、纜線安裝、配置伺服器、卸下及更換裝置的指示，以及診斷及疑難排解資訊。

除了第 25 頁的第 2 章, 『安裝選用裝置』中安裝選用硬體裝置、更新韌體和裝置驅動程式以及完成安裝作業的指示之外，IBM 事業夥伴還必須完成第 25 頁的『針對 IBM 事業夥伴的指示』中的步驟。

IBM System x3650 M4 7915 機型 伺服器是一個高度爲 2U 的機架型號伺服器[1]適用於高容量網路交易處理。這部高效能的多核心伺服器，非常適合需要優異微處理器效能、輸入/輸出 (I/O) 彈性，以及高可管理性的網路環境。

設計伺服器時，效能、易用性、可靠性和擴充能力都是重要的考慮因素。這些設計特性不但可以讓您自訂系統硬體來滿足您目前的需要，還提供深具彈性的擴充能力來滿足您日後的需要。

此伺服器隨附一份有限保固。如需保固條款的相關資訊，請參閱伺服器隨附的*保固資訊*文件。

伺服器包含 IBM X-Architecture® 技術，有助於提升效能和可靠性。如需相關資訊，請參閱第 11 頁的『伺服器特性和技術』和第 15 頁的『可靠性、可用性和可維修性』。

您可從 http://www.ibm.com/systems/x/ 取得有關伺服器和其他 IBM 伺服器產品的最新資訊。在 http://www.ibm.com/support/mysupport/ 上，您可以找出感興趣的 IBM 產品，以建立個人化的支援網頁。您可從這個個人化頁面中，訂閱關於新技術文件的每週電子郵件通知、搜尋資訊與下載，以及存取各項管理服務。

如果您參加 IBM 客戶轉介計劃，就可共用技術使用、最佳作法及創新解決方案等的相關資訊、建置專業網路以及增加業務的能見度。如需 IBM 用戶端參照程式的相關資訊，請參閱http://www.ibm.com/ibm/clientreference/。

註：本文件中的圖例可能與您的型號略有不同。

此伺服器隨附 6 個 3.5 吋 SATA 或 8 個 2.5 吋 SAS 熱抽換硬碟機槽。大部分型號都包含 ServeRAID SAS 控制器，並且 2.5 吋型號能夠擴充至 16 個 2.5 吋 SAS 熱抽換硬碟機槽。

下圖顯示具有 3.5 吋 SAS/SATA 熱抽換硬碟機槽的伺服器。

1. 機架的測量方式是以 1.75 吋爲每一個垂直增量。每一個增量稱爲一個單位或 1U。1U 高的裝置大約爲 1.75 吋高。

© Copyright IBM Corp. 2014

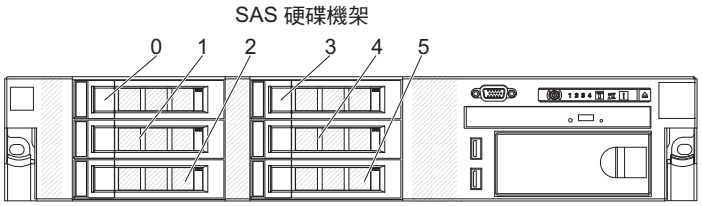


圖 1. 3.5 吋熱抽換型號正面圖

下圖顯示具有 6 個 3.5 吋 SATA 簡易抽換硬碟機槽的伺服器。

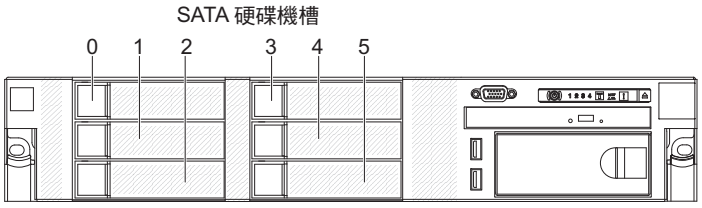


圖 2. 3.5 吋簡易抽換型號正面圖

下圖顯示具有 8 個 2.5 吋 SAS 硬碟機槽的伺服器。

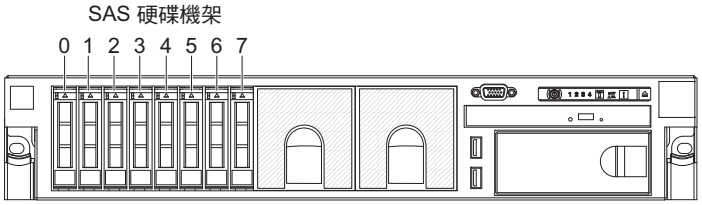


圖 3. 2.5 吋型號正面圖

您可以購買選用套件以安裝磁帶機。

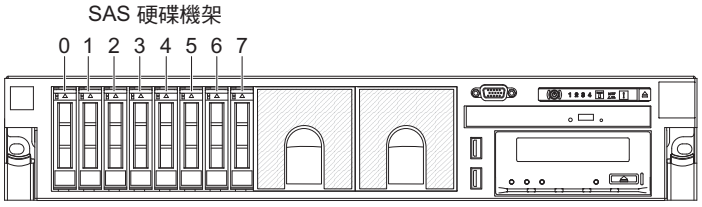


圖 4. 磁帶機型號正面圖

您可以購買選用套件，以安裝 8 個額外的 2.5 吋 SAS 硬碟機槽。

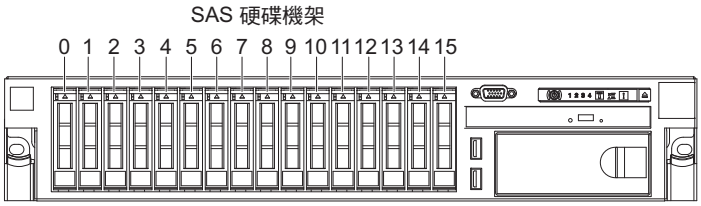


圖 5. 可容納 16 個硬碟的型號正面圖

每個機槽的 SAS ID 都會印在伺服器正面每個機槽上方。

若韌體和文件更新資料已可供使用，您可以從 IBM 網站下載它們。此伺服器可能具有其隨附文件中未說明的特性，因此可能會不定期更新該文件來併入那些特性的相關資訊，或者，也可能透過技術更新資料的形式提供伺服器文件中未包含的其他資訊。若要檢查更新，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal。

請將伺服器的相關資訊記錄在下列表格中。

產品名稱	IBM System x3650 M4 伺服器
機型	7915
型號	_____
序號	_____

型號和序號位於伺服器正面的 ID 標籤上，如下圖所示。

註：本文件中的圖解可能與您的硬體略有不同。

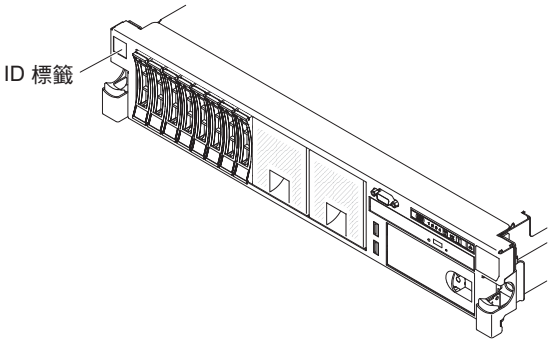


圖 6. ID 標籤

此外，位於伺服器蓋板上的系統服務標籤會提供 QR code，供行動裝置存取服務資訊。您可以使用行動裝置的 QR code 讀取器與掃描器來掃描 QR code，以快速存取「IBM 支援中心資訊」網站。IBM 支援中心資訊網站提供了更多資訊：組件安裝及更換影像、用於伺服器支援的錯誤碼等。

下圖顯示 QR code (http://ibm.co/11mn8Gh)：



圖 7. QR code

您可以下載 IBM *ServerGuide 設定和安裝*光碟，協助您配置硬體、安裝裝置驅動程式，以及安裝作業系統。

如需取得伺服器支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

如需完整的機架安裝和卸下指示，請參閱 IBM *System x 文件*光碟中的*機架安裝指示*文件。

IBM 文件光碟

IBM *文件* CD 包含「可攜式文件格式 (PDF)」的伺服器文件，也包括「IBM 文件瀏覽器」來協助您快速尋找資訊。

軟硬體需求

IBM *文件* CD 的軟硬體需求。

IBM *文件*光碟至少需要下列軟硬體：

- Microsoft Windows XP、Windows 2000 或 Red Hat Linux
- 100 MHz 微處理器
- 32 MB RAM
- Adobe Acrobat Reader 3.0（或更新版本），或 Linux 作業系統隨附的 xpdf

IBM 文件光碟

您可以使用「文件瀏覽器」來瀏覽 CD 的內容、閱讀文件的簡短描述，以及使用 Adobe Acrobat Reader 或 xpdf 來檢視文件。

「文件瀏覽器」會自動偵測伺服器所使用的區域設定，並以該區域的語言（如果可用）顯示文件。如果文件沒有針對該區域的語言的版本，則顯示英文版本。

請使用下列其中一個程序來啓動「文件瀏覽器」：

- 如果已啓用「自動啓動」，請將 CD 插入 CD 或 DVD 光碟機中。「文件瀏覽器」將會自動啓動。
- 如果已停用「自動啓動」，或不是每位使用者都能啓用「自動啓動」，請使用下列其中一個程序：
  - 如果您使用的是 Windows 作業系統，請將光碟插入 CD 或 DVD 光碟機，然後按一下**開始 -> 執行**。在**開啓**欄位中，輸入：

    ```
    e:\win32.bat
    ```

    其中 *e* 是 CD 或 DVD 光碟機的磁碟機代號，然後按一下**確定**。

– 如果您使用的是 Red Hat Linux，請將 CD 插入 CD 或 DVD 光碟機；然後從 /mnt/cdrom 目錄執行下列指令：

```
sh runlinux.sh
```

從**產品**功能表中選取伺服器。**可用主題**清單會顯示適用於伺服器的所有文件。部分文件可能在資料夾中。加號 (+) 表示資料夾或文件中還有其他文件。按一下加號可顯示其他文件。

選擇一份文件時，該文件的說明將顯示在**主題說明**下。如果要選擇多份文件，請在選擇這些文件的同時按住 Ctrl 鍵。按一下**檢視**，即可用 Acrobat Reader 或 xpdf 檢視所選取的文件。如果選擇了多份文件，則所有選定文件都將在 Acrobat Reader 或 xpdf 中打開。

如果要搜尋所有文件，請在**搜尋**欄位中輸入單字或字串，並按一下**搜尋**。單字或字串的出現次數會決定相關文件的列示順序（從多到少）。按一下文件以檢視它，而在文件中可以按 Crtl+F 鍵使用 Acrobat 搜尋功能，或者按 Alt+F 鍵使用 xpdf 搜尋功能。

按一下**說明**可取得有關使用文件瀏覽器的詳細資訊。

相關文件

本《*安裝及服務手冊*》包含伺服器的一般資訊，其中包括如何設定和纜線安裝伺服器、如何安裝支援的選用裝置、如何配置伺服器，以及可協助您自行解決問題的資訊和適用於技術服務人員的資訊。

伺服器還隨附下列文件：

- *環境注意事項與使用手冊*

  此文件爲 PDF 格式，位於 IBM *文件* CD 中。它包含翻譯的環境注意事項。
- *IBM 機器碼授權合約*

  此文件爲 PDF 格式，位於 IBM *文件* CD 中。它提供您產品的 *IBM 機器碼授權合約*翻譯版本。
- *重要注意事項*

  本文件爲列印格式，隨附於伺服器。它包含適用於您的 IBM 產品的安全、環境及電子放射注意事項的相關資訊。
- *授權及歸屬權文件*

  此文件爲 PDF 格式，位於 IBM *文件* CD 中。它提供開放程式碼注意事項。
- *機架安裝指示*

  這份列印文件包含將伺服器安裝在機架中的指示，隨附於機架套件中。
- *安全資訊*

  此文件爲 PDF 格式，位於 IBM *文件*光碟中。它包含警告和危險聲明。文件中出現的每項警告和危險聲明都有一個編號，您可以使用該編號在*安全資訊*文件中搜尋以您的語言顯示的相對應聲明。
- *安全資訊標籤*

本文件提供產品安全標籤的簡體中文、蒙古文、藏文、維吾爾文及壯文翻譯版本。

- *保固資訊*

  本文件爲列印格式，隨附於伺服器。它包含保固條款，以及指向 IBM 網站上「IBM 有限保固聲明」的指標。

視伺服器型號而定，IBM *文件*光碟可能還包括其他文件。

ToolsCenter for System x and BladeCenter 是線上資訊中心，包含用於更新、管理及部署韌體、裝置驅動程式以及作業系統之工具的相關資訊。ToolsCenter for System x and BladeCenter 位於 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolsctr/v1r0/。

伺服器可能具有其隨附文件中未說明的特性。該文件可能會不定期更新，以包含有關這些特性的資訊，也可能透過技術更新資料的形式提供伺服器文件中未包含的相關資訊。這些更新項目可從 IBM 網站取得。若要檢查更新項目，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。

本文件中的注意事項和聲明

本文件中的警告聲明和危險聲明，也可以在 IBM *System x 文件* CD 中的多國語言版本*安全資訊* 文件中找到。每一項聲明都有編號，以方便參照*安全資訊*文件中，以您的語言顯示的相對應聲明。

本文件使用下列注意事項和聲明：

- **附註**：這些注意事項提供重要的提示、準則或建議。
- **重要事項**：這些注意事項提供的資訊或建議，有助於排除疑難或有問題的狀況。
- **注意**：這些注意事項指出可能對程式、裝置或資料造成的損壞。此注意事項出現在可能造成損壞的指示或狀況前面。
- **警告**：這些聲明指出可能會對您造成傷害的情況。警告聲明就在可能會對您造成傷害的程序步驟或情況的說明前面。
- **危險**：這些聲明指出可能會對您造成致命或重大傷害的情況。危險聲明就在可能會對您造成致命傷害或極端危險的程序步驟或情況的說明前面。

伺服器特性和規格

下列資訊是伺服器的特性和規格的摘要。視型號而定，某些特性可能無法使用，或者某些規格可能不適用。

表 1. 伺服器特性和規格

微處理器（視型號而定）：

- 最多可支援兩個 Intel Xeon™ E5-2600 系列多核心微處理器（已安裝一個）
- 3 階快取
- 兩個「快速路徑交互連接 (QPI)」鏈結速度高達每秒 8.0 GT

注意事項：

- 使用 Setup Utility 程式來判斷微處理器的類型及速度。
- 如需支援的微處理器清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

記憶體（視型號而定）：

- 最小：2 GB
- 最大：768 GB
  - 64 GB，使用無緩衝 DIMM (UDIMM)
  - 384 GB，使用暫存式 DIMM (RDIMM)
  - 768 GB，使用超雲端 DIMM (HCDIMM)
  - 768 GB，使用低負載 DIMM (LRDIMM)
- 類型：
  - PC3-8500 (DDR3-1066)、PC3-10600 (DDR3-1333)、PC3-12800 (DDR3-1600) 或 PC3-14900 (DDR3-1866)
  - 單排、雙排或四排
  - 暫存式 DIMM (RDIMM)、無緩衝 DIMM (UDIMM) 或低負載 DIMM (LRDIMM)
- 插槽：24 個雙排直插式
- 支援（視機型而定）：
  - 4 GB 無緩衝 DIMM
  - 2 GB、4 GB、8 GB 和 16 GB 暫存式 DIMM
  - 16 GB 和 32 GB 超雲端 DIMM (HCDIMM)
  - 32 GB 低負載 DIMM

整合式功能：

- 「整合式管理模組 II (IMM2)」將多種管理功能合併到單一晶片中。
- 具有 Wake on LAN 支援的 Intel I350AM4 Quad Port Gigabit 乙太網路控制器
- 八個「通用序列匯流排 (USB)」2.0 埠（機箱正面兩個，背面四個，內部一個用於 USB 磁帶機，內部另一個用於 Hypervisor USB 金鑰）
- 六個網路埠（主機板上四個 1 GB 乙太網路埠，以及在所安裝選用的 IBM 雙埠 10 Gb 網路子卡上的兩個額外的埠）
- 在背面有一個系統管理 RJ-45，用來連接至系統管理網路。此系統管理接頭專用於 IMM2 功能。
- 一個序列埠
- 兩個 VGA 配接卡
- 光徑診斷面板

硬碟擴充槽（視機型而定）：

- 1.8 吋型號：最多支援 32 個 1.8 吋熱抽換固態硬碟。
- 2.5 吋型號：
  - 最多支援 16 個 2.5 吋簡易抽換 SAS/SATA 或熱抽換 SAS/SATA 硬碟機槽。
  - 最多支援 8 個 2.5 吋簡易抽換 SAS/SATA 或熱抽換 SAS/SATA 硬碟機槽，可另外選購最多 16 個 1.8 吋熱抽換固態硬碟。
- 3.5 吋型號：
  - 最多支援 6 個 3.5 吋簡易抽換 SATA 或熱抽換 SAS/SATA 硬碟機槽。

SATA 光碟機（選用）：

- DVD-ROM
- 多台燒錄器

磁帶機（選用）：

- 磁帶機槽

RAID 控制器（視型號而定）：

- 一個機載 8 埠 SAS ServeRAID M5110e，提供 RAID 層次 0、1 及 10
- ServeRAID M5110e SAS/SATA 配接卡，提供 RAID 0、1 和 10。

  選用的升級：
  - RAID 5/50（零快取）
  - RAID 5/50（512 MB 快取），具有可選的 FoD RAID 6/60 和 SED 升級
  - RAID 5/50（512 MB 快閃記憶體），具有可選的 FoD RAID 6/60 和 SED 升級
  - RAID 5/50（1 GB 快閃記憶體），具有可選的 FoD RAID 6/60 和 SED 升級

視訊控制器（整合在 IMM2 中）：

- Matrox G200eR2

  註：最大視訊解析度爲 1600 x 1200（頻率爲 75 Hz）。
  - SVGA 相容視訊控制器
  - DDR3 528 MHz SDRAM 視訊記憶體控制器
  - Avocent 數位視訊壓縮
  - 16 MB 視訊記憶體（不可擴充）

大小 (2U)：

- 高度：86.5 公釐（3.406 英吋）
- 深度：EIA 凸緣至背面 - 714 公釐（28.110 英吋），整體 - 746 公釐（29.370 英吋）
- 寬度：含上蓋 - 445 公釐（17.520 英吋），含正面隔板 - 482.0 公厘（18.976 英吋）
- 重量：大約 25 公斤（55 磅）到 30 公斤（65 磅），視配置而定

表 1. 伺服器特性和規格 (繼續)

PCI 擴充槽：

PCI 擴充卡組件 1

- 類型 1
  - 插槽 1：PCI Express 3.0 x8（全高、全長）
  - 插槽 2：PCI Express 3.0 x8（全高、半長）
  - 插槽 3：PCI Express 3.0 x8（全高、半長）
- 類型 2
  - 插槽 1：PCI Express 3.0 x16（全高、全長）
  - 插槽 2：PCI Express 3.0 x8（全高、半長）
  - 插槽 3（無法使用）
- 類型 3
  - 插槽 1：PCI-X（全高、全長）
  - 插槽 2：PCI-X（全高、半長）
  - 插槽 3：PCI Express 3.0 x16（全高、半長）
- 類型 4
  - 插槽 1（無法使用）
  - 插槽 2：PCI Express 3.0 x16（全高、半長）
  - 插槽 3：PCI Express 3.0 x8（全高、半長）

PCI 擴充卡組件 2

- 類型 1
  - 插槽 4：PCI Express 3.0 x8（全高、全長）
  - 插槽 5：PCI Express 3.0 x8（全高、全長）
  - 插槽 6：PCI Express 3.0 x8（全高、半長）
- 類型 2
  - 插槽 4：PCI Express 3.0 x16（全高、全長）
  - 插槽 5：PCI Express 3.0 x8（全高、全長）
  - 插槽 6（無法使用）
- 類型 3
  - 插槽 4：PCI-X（全高、全長）
  - 插槽 5：PCI-X（全高、全長）
  - 插槽 6：PCI Express 3.0 x16（全高、半長）

PCI 擴充槽：

PCI 擴充卡組件 2（續）

- 類型 4
  - 插槽 4（無法使用）
  - 插槽 5：PCI Express 3.0 x16（全高、全長）
  - 插槽 6：PCI Express 3.0 x8（全高、半長）

電源輸入：

- 需要正弦波輸入（50 - 60 赫茲）
- 輸入電壓下限範圍：
  - 最小：100 V ac
  - 最大：127 V ac
- 輸入電壓上限範圍：
  - 最小：200 V ac
  - 最大：240 V ac
- 輸入千伏安 (kVA) 近似值：
  - 最小：0.14 kVA
  - 最大：1.201 kVA

注意事項：

1. 根據所安裝的選用特性數量和類型，以及所使用的電源管理選用特性而定，耗電量和散熱量會有所不同。
2. 噪音排放等級係針對隨機取樣的機器，以所宣稱的（上限）音量等級來陳述。所有測量均根據 ISO 7779 進行，並根據 ISO 9296 進行報告。特定位置的實際聲壓等級，可能因室內回音與其他鄰近噪音來源而超出此平均值。噪音排放等級係針對隨機取樣的系統，依公告的（上限）聲音功率等級表示（以貝耳爲單位）。

熱抽換風扇：

- 一個微處理器：3 個雙馬達熱抽換風扇
- 兩個微處理器：4 個雙馬達熱抽換風扇

電源供應器：

- 最多兩個熱抽換電源供應器以提供備用支援
  - 550 瓦特 AC
  - 750 瓦特 AC
  - 900 瓦特 AC
  - 750 瓦特 DC

註：伺服器中的電源供應器必須具有相同的功率額定值或瓦特數。

噪音排放：

- 閒置時的聲音功率：最高 6.3 貝耳
- 運轉時的聲音功率：最高 7.0 貝耳

散熱量：

散熱量近似值：

- 最低配置：每小時 419.68 Btu（AC 123 瓦特）
- 最高配置：每小時 4053 Btu（AC 1188 瓦特）

表 1. 伺服器特性和規格 (繼續)

環境： **伺服器開啓時：** • 溫度： – 5°C 到 40°C（41°F 到 104°F） – 海拔高度：0 到 950 公尺（3,117 英尺）；海拔高度每上升 175 公尺，最高系統溫度降低 1°C • 濕度: – 非凝結：-12°C 露點 (10.4°F) – 相對濕度：8% 到 85% • 最高露點：24°C (75°F) • 最大溫度變更率： – 磁帶機：5°C/小時（41°F/小時） – 硬碟：20°C/小時（68°F/小時）	**環境：** **伺服器開啓時：（續）** • 海拔高度上限：3,050 公尺（10000 英尺），5°C 到 28°C（41°F 到 82°F） **警告：** – 設計爲 ASHRAE 類別 A3，溫度：36°C - 40°C (96.8°F - 104°F)，鬆散支援： - 支援雲端型工作量，不允許效能退化 (Turbo-Off) - 在 40°C 情況下，最惡劣的工作量及配置的任何組合也絕不會導致系統關機或設計出錯 - 最惡劣的工作量（例如 Linpack 和 Turbo-On）可能會有效能下降的情況 – 特定微處理器支援環境： 如需相關資訊，請參閱第 10 頁的表 3	**環境：** **伺服器關閉時：** • 溫度：5°C 到 45°C（41°F 到 113°F） • 相對濕度：8% 到 85% • 最高露點：27°C (80.6°F) **儲存**（非作業中）： • 溫度：1°C 到 60°C（33.8°F 到 140.0°F） • 海拔高度上限：3,050 公尺（10,000 英尺） • 相對濕度：5% 到 80% • 最高露點：29°C (84.2°F) **裝運**（非作業中）： • 溫度：-40°C 到 60°C（-40°F 到 140.0°F） • 海拔高度上限：10,700 公尺（35,105 英尺） • 相對濕度：5% 到 100% • 最高露點：29°C (84.2°F) 微粒污染：空氣中的微粒及活性的氣體單獨作用，或是與其他如溼度或溫度等的環境因素混合作用時，可能會對伺服器造成危險。如需微粒與氣體之限制的相關資訊，請參閱第 983 頁的『微粒污染』。

表 2. 電源供應器配置

	550 瓦特	**750 瓦特**		**900 瓦特**	
視訊配接卡	不支援	不支援	Quadro 600/K600/2000/ K2000/4000/6000/	不支援	Quadro 600/K600/2000/ K2000/4000/6000
微處理器	最高支援 115 瓦特		最高支援 115 瓦特		
2.5 吋 HDD 上限	16	16	8	16	16
DIMM 上限	8[1]	24[1]	16[1]	24	24[1]
PCI 配接卡上限	2	4	2	6	2

表 2. 電源供應器配置 (繼續)

	550 瓦特	750 瓦特	900 瓦特
表格附註： 1. 不支援四排 RDIMM、LRDIMM 及 HCDIMM。 2. 如果您安裝了兩個 Quadro 4000 視訊配接卡，則必須安裝兩個電源供應器（750 瓦特或 900 瓦特）。 3. 當您安裝了 900 瓦特的電源供應器，且未配置視訊配接卡時，CPU/HDD/DIMM/PCIe 配接卡支援將不受限制。 4. 伺服器中的電源供應器必須具有相同的功率額定值或瓦特數。 5. 您可以使用 IBM Power Configurator 公用程式來判斷現行系統耗電量。如需相關資訊並下載公用程式，請造訪 http://www.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。			

表 3. 特定 GPU 支援環境

	未搭載 GPU 的系統	搭載一顆 K2000/K5000/K20C/Q2000/Q4000/Q6000 的系統	搭載兩顆 K2000/K5000/Q2000/Q4000/Q6000 的系統
微處理器	E5-2690、E5-2609、E5-2603、E5-2637、E5-2637 v2、E5-2643 v2、E5-2667 v2	E5-2690、E5-2609、E5-2603、E5-2637、E5-2637 v2、E5-2643 v2、E5-2667 v2	E5-2690、E5-2609、E5-2603、E5-2637、E5-2637 v2、E5-2643 v2、E5-2667 v2
溫度	5°C 到 30°C（41°F 到 85°F）	5°C 到 30°C（41°F 到 85°F）	5°C 到 25°C（41°F 到 77°F）
高度	0 到 304.8 公尺（0 到 1,000 英尺）	0 到 304.8 公尺（0 到 1,000 英尺）	0 到 304.8 公尺（0 到 1,000 英尺）
註：搭載本表未列出之 GPU 的系統的環境溫度最高可達 35°C。			

歐盟法規 617/2013 技術文件：

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

http://www.ibm.com/customersupport/

如需能源效率計畫的相關資訊，請造訪 http://www.ibm.com/systems/x/hardware/energy-star/index.html

產品類型：

電腦伺服器

最早製造年份：

2012

內部/外部電源供應器效率：

- http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/IBM_FSA011_550W_SO-301_Report.pdf
- http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/IBM_7001676-XXXX_550W_SO-458_Report.pdf
- http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/IBM_7001605-XXXX_750W_SO-258_Report.pdf

- http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/SO-299_IBM_DPS-750AB-1_750W_Report.pdf
- http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/IBM_DPS-750AB-14%20A_750W_SO-527_Report.pdf
- http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/IBM_7001606-XXXX_900W_SO-273_Report.pdf
- http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/IBM_DPS-900CB%20A_900W_SO-440_Report.pdf

功率上限（瓦特）：
請參閱電源供應器。

閒置狀態功率（瓦特）：
79

休眠模式功率（瓦特）：
不適用於伺服器。

關閉模式功率（瓦特）：
17

噪聲層次（電腦的宣告 A 加權聲壓級）：
請參閱噪音排放。

測試電壓及頻率：
230V / 50 Hz 或 60 Hz

電力供應系統的總■波失真：
輸入電壓波形的■波內容上限將等於或小於 2%。資格符合 EN 61000-3-2。

有關用於電力測試的檢測設定及電路的資訊及文件：
用於電腦伺服器的「能源之星」方法；用於計算內部 Ac-Dc 及 Dc-Dc 電源供應器能源效率的 ECOVA 一般性測試通訊協定。

在本文件中用於判定資訊的測量方法：
「能源之星」伺服器 2.0 版計畫需求；用於計算內部 Ac-Dc 及 Dc-Dc 電源供應器能源效率的 ECOVA 一般性測試通訊協定。

伺服器特性和技術

本節介紹伺服器所使用及提供的特性及技術。

- **Active Energy Manager**

  IBM Active Energy Manager 解決方案爲 IBM Systems Director 外掛程式，它會隨時測量並報告伺服器耗電量。此功能可讓您監控與特定軟體應用程式和硬體配置相關的耗電量。您可以使用 IBM Systems Director，透過系統管理介面取得測量值及檢視這些值。如需相關資訊，包括所需的 IBM Systems Director 和 Active Energy Manager 層次，請參閱 http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/director/pubs/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.director.main.helps.doc%2Ffqm0_main.html 上的 IBM Systems Director 資訊中心，或參閱 http://www.ibm.com/systems/management/director/downloads.html 。

- **Dynamic System Analysis (DSA)**

  伺服器隨附 IBM Dynamic System Analysis (DSA) Preboot 診斷程式。 DSA 會收集並分析系統資訊，以協助診斷伺服器問題，並針對伺服器的主要元件提供一組多

樣的診斷測試。DSA 會建立 DSA 日誌，此日誌由系統事件日誌（作爲 IPMI 事件日誌）、整合式管理模組 (IMM) 事件日誌（作爲 ASM 事件日誌）和作業系統事件日誌合併而成，並按照時間先後順序排列。您可以將 DSA 日誌以檔案形式傳送至 IBM 支援中心，或是以文字檔或 HTML 檔案的形式檢視資訊。

有兩種版本的 Dynamic System Analysis 可供使用：DSA Portable 及 DSA Preboot。如需這兩種版本的相關資訊，請參閱 第 189 頁的『DSA 版本』。

- **特性隨需應變**

  如果伺服器或伺服器中安裝的選用裝置中已整合「特性隨需應變」特性，您可以購買啓動金鑰來啓動該特性。如需「特性隨需應變」的相關資訊，請參閱/http://www.ibm.com/systems/x/fod/。

- **IBM *ServerGuide 設定和安裝光碟***

  ServerGuide 設定和安裝 CD 可自 Web 下載，所提供的程式可協助您設定伺服器並安裝 Windows 作業系統。ServerGuide 程式將偵測安裝的選用硬體裝置，並提供正確的配置程式和裝置驅動程式。如需 *ServerGuide 設定和安裝* CD 的相關資訊，請參閱 第 144 頁的『使用 ServerGuide 設定和安裝光碟』。

- **IBM Systems Director**

  IBM Systems Director 爲平台管理的基礎，可簡化您在異質環境中管理實體及虛擬系統的方式。透過採用業界標準，IBM Systems Director 可支援多重作業系統及虛擬化技術。如需相關資訊，請參閱 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/director/v6r1x/index.jsp?topic=/director_6.1/fqm0_main.html 和 第 16 頁的『IBM Systems Director』上的 IBM Systems Director 資訊中心。

- **整合式管理模組 II (IMM2)**

  整合式管理模組 II (IMM2) 會在單一晶片中結合服務處理器功能、視訊控制器，以及遠端顯示和藍色畫面擷取特性。IMM 提供進階服務處理器控制、監視和警示功能。如果環境狀況超出臨界值，或系統元件發生故障，IMM 的 LED 會亮起，以協助您診斷問題、在 IMM 事件日誌中記錄錯誤以及對您提出問題警示。此外，IMM 還提供選用的虛擬顯示功能，以作爲遠端伺服器管理功能。IMM 透過下列的業界標準介面提供遠端伺服器管理：

  – 智慧型平台管理介面 (IPMI) 2.0 版
  – 簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 3.0 版
  – 共用資訊模型 (CIM)
  – Web 瀏覽器

  IMM 特有的部分特性包括加強的效能、更高解析度的遠端視訊、擴充安全選項，以及適用於硬體和韌體選用裝置的「隨需應變特性」啓用功能。

  如需相關資訊，請參閱第 153 頁的『使用整合式管理模組』及 Integrated Management Module II User's Guide（網址爲 www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5089484&brandind=5000008）。

- **整合式網路支援**

此伺服器隨附整合式雙埠 Intel Gigabit 乙太網路控制器，它支援 10 Mbps、100 Mbps 或 1000 Mbps 的網路連線。如需相關資訊，請參閱第 157 頁的『配置乙太網路控制器』。

- **整合式信任平台模組 (TPM)**

  此整合式安全晶片會執行加密功能，並儲存私密和公開安全金鑰。它提供「信任運算群組 (TCG)」規格的硬體支援。您可以下載支援 TCG 規格的軟體（如果該軟體可用）。您可以透過 **System Security** 功能表選項下的 Setup Utility 來啓用 TPM 支援。

- **超大資料儲存與熱抽換功能**

  熱抽換伺服器型號最多可支援八個 2.5 吋或三個 3.5 吋熱抽換「序列連接 SCSI (SAS)」硬碟或熱抽換「序列 ATA (SATA)」硬碟。簡易抽換伺服器型號最多可支援三個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟。

  使用熱抽換特性，您無需關閉伺服器就可新增、卸下或更換硬碟。

- **大型系統記憶體容量**

  伺服器最多支援 768 GB 的系統記憶體。伺服器提供 24 個雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 接頭。伺服器記憶體控制器支援下列項目的錯誤更正碼 (ECC)：PC3-8500 (DDR3-1066)、PC3-10600 (DDR3-1333)、PC3-12800 (DDR3-1600)、PC3-14900 (DDR3-1866)、DDR3（第三代雙倍資料傳輸率）、同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM) DIMM。

- **光徑診斷**

  光徑診斷提供 LED，協助您診斷問題。如需光徑診斷及 LED 的相關資訊，請參閱第 174 頁的『光徑診斷』及第 177 頁的『光徑診斷 LED』。

- **IBM 支援中心資訊網站的行動存取**

  伺服器會在系統服務標籤（位於伺服器蓋板上）上提供 QR code，可讓您使用行動裝置的 QR code 讀取器與掃描器進行掃描，以快速存取「IBM 支援中心資訊」網站。IBM 支援中心資訊網站提供了更多資訊：組件安裝及更換影像、用於伺服器支援的錯誤碼等。如需 QR code 的相關資訊，請參閱 第 1 頁的第 1 章, 『System x3650 M4 伺服器』頁面上的 QR code 資訊。

- **多核心處理**

  此伺服器最多可支援兩個 Intel Xeon™ E5-2600 系列多核心微處理器。伺服器至少隨附一個微處理器。

- **PCI 配接卡功能**

  伺服器有兩個 PCI 介面插槽（一個支援薄型配接卡，一個支援半長、全高配接卡）。插槽 2 可透過選用 PCI 擴充卡支援 PCI Express 或 PCI-X 配接卡。如需詳細資訊，請參閱第 289 頁的『更換配接卡』。

- **備用連線**

  附加的選用乙太網路配接卡在已安裝適用應用程式的情況下，可提供備用乙太網路連線的失效接手功能。如果主要乙太網路連線發生問題，而且伺服器上已安裝選用

乙太網路配接卡，則與主要連線相關聯的所有乙太網路資料流量，將自動切換至選用的備用乙太網路配接卡連線。如果安裝了適用的裝置驅動程式，則進行切換時不會發生資料遺失，且無需使用者介入。

- **備用冷卻和選用的電源功能**

  此伺服器最多支援兩個 550 瓦特、750 瓦特或 900 瓦特的熱抽換電源供應器，以及四個雙馬達熱抽換風扇，它們爲一般配置提供備用和熱抽換功能。伺服器中的風扇所提供的備用冷卻功能，可讓伺服器在其中一個風扇故障時繼續運作。此伺服器隨附至少一個 550 瓦特、750 瓦特或 900 瓦特的熱抽換電源供應器及三個風扇。

  在伺服器中安裝第二顆微處理器時，必須安裝第四個風扇。您可以訂購第二個選用電源供應器作爲備用電源。

  註：您不可以在伺服器中混用輸出功率不同的電源供應器。

- **ServeRAID 支援**

  ServeRAID 配接卡提供硬體多磁碟機陣列 (RAID) 支援來建立配置。標準 RAID 配接卡提供 RAID 層次 0、1 及 10。選用 RAID 配接卡可供購買。

- **系統管理功能**

  此伺服器隨附整合式管理模組 II (IMM2)。當 IMM 與伺服器隨附的系統管理軟體搭配使用時，您可以在本端及遠端管理伺服器的功能。IMM 還提供系統監視、事件記錄和網路警示功能。伺服器背面的系統管理接頭爲 IMM 專用。專用系統管理接頭實際將管理網路資料流量與正式作業網路分開，可提供額外的安全。您可以使用 Setup Utility，將伺服器配置爲使用專用系統管理網路或共用網路。

- **符合 UEFI 標準的伺服器韌體**

  IBM System x Server 韌體（伺服器韌體）提供數個特性，包括「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」2.1 相符性、Active Energy Manager 技術、加強的可靠性、可用性和可維修性 (RAS) 等功能，以及基本輸入/輸出系統 (BIOS) 相容性支援。 UEFI 取代 BIOS 並定義了作業系統、平台韌體和外部裝置之間的標準介面。符合 UEFI 標準的 System x 伺服器能夠啓動符合 UEFI 標準的作業系統、BIOS 型作業系統，以及 BIOS 型配接卡與符合 UEFI 標準的配接卡。

  註：此伺服器不支援 DOS（磁碟作業系統）。

- **VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor**

  可購買具有 VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor 軟體的選用 USB 快閃記憶體裝置。Hypervisor 是可讓單一主機系統同時執行多個作業系統的虛擬化軟體。USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置可以安裝在主機板上的 USB 接頭 3 和 4 中。如需使用內嵌式 Hypervisor 的相關資訊，請參閱第 156 頁的『使用內嵌式 Hypervisor』。

可靠性、可用性和可維修性

電腦設計中三個重要的特性是可靠性、可用性和可維修性 (RAS)。RAS 特性有助於確保儲存在伺服器中資料的完整性、因應您需求的伺服器可用性，而且易於診斷和更正問題。

伺服器具有以下 RAS 特性：

- 三年零件和人工的有限保固（7915 機型）
- 24 小時支援中心
- 自動錯誤重試和回復
- 發生不可遮罩式岔斷 (NMI) 時自動重新啓動
- 電源發生故障後自動重新啓動
- 在整合式管理模組 (IMM) 控制下的備份基本輸入/輸出系統切換
- 針對風扇、電源、溫度、電壓和電源供應器備用的內建監視
- 大部分接頭上的纜線存在偵測
- Chipkill 記憶體保護
- x4 DRAM 技術 DIMM 的雙倍裝置資料更正 (DDDC)（只有 16 GB DIMM 才有）。在最多兩個 DRAM DIMM 發生硬體故障後，仍確保資料存在於單一 x4 DRAM DIMM 上。每一排有一個 x4 DRAM DIMM 保留作爲空白裝置。
- ServeRAID 和乙太網路配接卡的診斷支援
- 錯誤碼及訊息
- 錯誤更正碼 (ECC) L3 快取和系統記憶體
- 全陣列記憶體鏡映 (FAMM) 備用
- 具有速度感應功能的熱抽換冷卻風扇
- 熱抽換硬碟
- 資訊和光徑診斷 LED 面板
- 整合式管理模組 (IMM)
- 記憶體 DIMM、微處理器、硬碟、固態硬碟、電源供應器及風扇的光徑診斷 LED
- 記憶體鏡映及記憶體備用支援
- 記憶體錯誤更正碼和同位檢查測試
- 記憶體縮減（非鏡映記憶體）。在記憶體控制器偵測到非鏡映無法更正錯誤後，且記憶體控制器無法回復運作，則在伺服器重新啓動之後，IMM 會記載無法更正錯誤並通知 POST。POST 會從邏輯上對映出已發生無法更正錯誤的記憶體，而伺服器會以剩餘的已安裝記憶體重新啓動。
- 功能表驅動的安裝、系統配置和獨立磁碟的備用陣列 (RAID) 配置程式
- 微處理器內建的自我測試 (BIST)、內部錯誤信號監視、內部熱跳脫斷路器信號監視、配置檢查，以及透過光徑診斷的微處理器和電壓調節器模組故障識別
- 不可遮罩式岔斷 (NMI) 按鈕
- 對小型電腦系統介面 (SCSI) 匯流排及 PCI-E 和 PCI/PCI-X 匯流排進行同位元檢查
- 電源管理：符合進階配置和電源介面 (ACPI) 標準
- 開機自我測試 (POST)
- 記憶體、微處理器、SAS/SATA 硬碟或固態式硬碟、風扇、電源供應器和 VRM 的「故障預警分析 (PFA)」(Predictive Failure Analysis)
- 具有失效接手支援的備援乙太網路功能
- 備用熱抽換電源供應器及備用熱抽換風扇
- 備用網路介面卡 (NIC) 支援
- 暫時關閉系統錯誤 LED 的提示按鈕
- 遠端系統問題判斷支援
- ROM 型診斷程式

- ROM 總和檢查
- 對記憶體、主機板上的 VPD、電源供應器及硬碟或固態硬碟背板、微處理器和記憶體擴充匣，以及乙太網路卡進行「序列存在偵測 (SPD)」
- 有過多可更正的錯誤或多位元錯誤時，由「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」進行單一 DIMM 隔離
- 固態硬碟
- 用於系統管理特性和監視的備用電壓
- 透過遠端起始程式載入 (RIPL) 或動態主機配置通訊協定/開機通訊協定 (DHCP/BOOTP)，從 LAN 啓動（開機）
- 從配置功能表進行系統自動配置
- 系統錯誤記載（POST 和 IMM）
- 透過「內部積體電路 (IC)」通訊協定匯流排進行系統管理監視
- 無法更正錯誤 (UE) 偵測
- POST、「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」、診斷程式、IMM 韌體、唯讀記憶體 (ROM) 常駐程式碼，可在本端或透過 LAN 進行升級
- 微處理器、主機板、電源供應器及 SAS/SATA（熱抽換硬碟或固態硬碟）背板上的重要產品資料 (VPD)
- Wake on LAN 功能

IBM Systems Director

IBM Systems Director 爲平台管理的基礎，可簡化您在 IBM 以及非 IBM x86 平台中管理實體及虛擬系統支援多重作業系統和虛擬化技術的方式。

IBM Systems Director 透過單一使用者介面，提供一致的視圖以檢視受管理系統、決定系統彼此關係，以及識別系統狀態，有助於將技術資源與業務需求產生關聯。IBM Systems Director 所包含的一組一般作業，提供基本管理所需的許多核心功能，這代表立即可用的商業價值。一般作業包括下列各項：

- 探索
- 資產管理
- 配置
- 系統性能狀態
- 監視
- 更新
- 事件通知
- 受管理系統自動化

IBM Systems Director 的 Web 介面與指令行介面提供一致的介面，專門執行這些一般作業及功能：

- 在網路上探索、導覽並以視覺化方式呈現系統，這些系統有詳細庫存並與其他網路資源之間有某些關係。
- 通知使用者系統上發生的問題，以及找出問題來源的能力。
- 當系統需要更新時通知使用者，以及依排程分送及安裝更新項目
- 分析系統即時資料，並且設定重要臨界值以通知管理者最新出現的問題
- 配置單一系統的設定，以及建立可將那些設定套用至多個系統的配置計劃
- 更新已安裝的外掛程式，將新特性和功能加入至基本功能

- 管理虛擬資源的生命週期

如需 IBM Systems Director 的相關資訊，請參閱伺服器隨附之 *IBM Systems Director* DVD 上的文件、IBM Systems Director 資訊中心（網址爲 http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/director/pubs/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.director.main.helps.doc%2Ffqm0_main.html），以及 Systems Management 網站（網址爲 http://www.ibm.com/systems/management/），其中提供 IBM Systems Management 及 IBM Systems Director 的概觀。

伺服器控制項、LED 和電源

本節說明控制項和發光二極體 (LED)，以及如何開啓和關閉伺服器。

如需主機板上其他 LED 的位置，請參閱第 31 頁的『主機板 LED』。

正面圖

下圖顯示伺服器型號正面的控制元件、LED 及接頭。

2.5 吋硬碟伺服器型號。

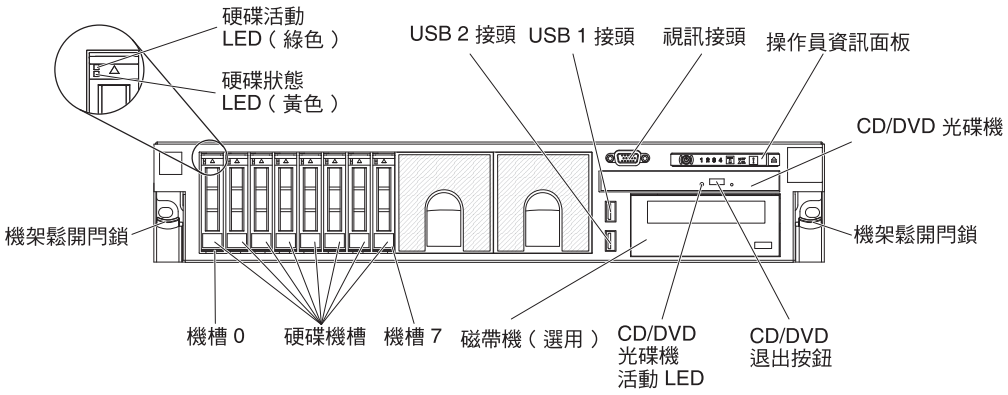


圖 8. 2.5 吋正面圖

3.5 吋硬碟伺服器型號。

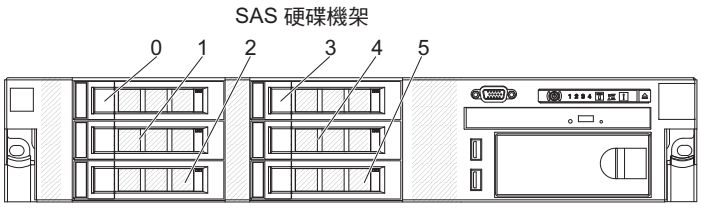


圖 9. 3.5 吋硬碟正面圖

- **機架鬆開閂鎖**：壓下伺服器正面兩邊的閂鎖，將它從機架中取出。
- **硬碟活動 LED**：此 LED 用於熱抽換 SAS 或 SATA 硬碟。每一個熱抽換硬碟都有活動 LED，當此 LED 閃爍時，表示硬碟正在使用中。

- **硬碟狀態 LED**：此 LED 用於熱抽換 SAS 或 SATA 硬碟。當此 LED 亮起時，表示該硬碟發生了故障。如果伺服器中已安裝選用的 ServeRAID 控制器，當這個 LED 緩慢閃爍（每秒閃爍一次）時，表示正在重建硬碟。當此 LED 快速閃爍（每秒閃爍三次）時，表示控制器正在識別該硬碟。
- **選用 DVD 退出按鈕**：按下此按鈕，可從選用 DVD 光碟機中取出 DVD 或 CD。
- **選用 DVD 光碟機活動 LED**：當此 LED 亮起時，表示選用 DVD 光碟機正在使用中。
- **操作員資訊面板**：此面板包含控制項和 LED，可提供伺服器狀態的相關資訊。如需操作員資訊面板上控制項和 LED 的相關資訊，請參閱『操作員資訊面板』。
- **操作員資訊面板鬆開閂鎖**：按下藍色鬆開閂鎖，拉出光徑診斷面板，以檢視光徑診斷 LED 及按鈕。如需光徑診斷的相關資訊，請參閱第 19 頁的『光徑診斷面板』。
- **視訊接頭**：將顯示器連接至此接頭。可同時使用伺服器正面和背面的視訊接頭。

  註：最大視訊解析度爲 1600 x 1200（頻率爲 75 Hz）。
- **USB 接頭**：將 USB 裝置（例如 USB 滑鼠或鍵盤）連接至這些接頭中的任何一個。

操作員資訊面板

下圖顯示進階操作員資訊面板及操作員資訊面板上的控制項和 LED（視伺服器型號而定）。

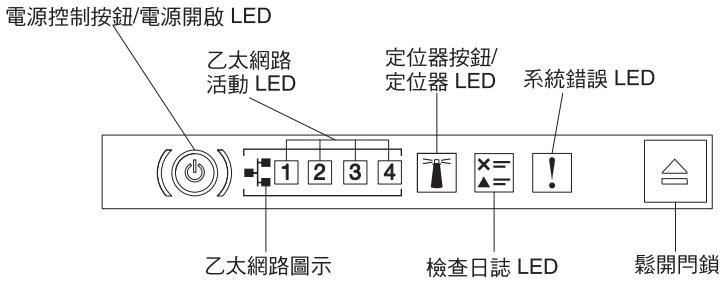


圖 10. 進階操作員資訊面板

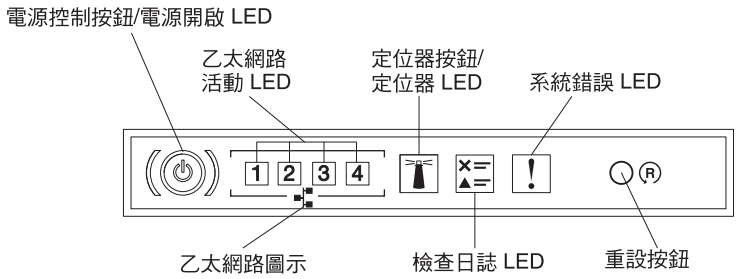


圖 11. 操作員資訊面板

- **電源控制按鈕和電源開啓 LED**：按下此按鈕可手動開啓及關閉伺服器。電源開啓 LED 的狀態如下：

  熄滅：已切斷電源，或是電源供應器或 LED 本身發生故障。

  快速閃爍（每秒 4 次）：伺服器已關閉，尚無法開啓。電源控制按鈕已失效。此情況會持續大約 5 到 10 秒。

緩慢閃爍（每秒 1 次）：伺服器已關閉，且已準備好開啓。您可以按下電源控制按鈕，來開啓伺服器。

亮起：伺服器已開啓。

- **乙太網路活動 LED**：當這些 LED 中的任何一個亮起時，表示伺服器與連接至乙太網路埠（對應於該 LED）的乙太區域性網路之間，正在傳輸或接收信號。
- **系統定位器按鈕/LED**：使用這個藍色 LED，可讓您在其他伺服器當中看到此伺服器。伺服器背面也有系統定位器 LED。此 LED 亦可用作顯示狀態偵測按鈕。您可以使用 IBM Systems Director 或 IMM Web 介面，從遠端點亮此 LED。此 LED 受 IMM 控制。按下定位器按鈕，以便在其他伺服器中看到該伺服器。
- **檢查日誌 LED**：當此黃色 LED 亮起時，表示發生系統錯誤。請檢查事件日誌，以取得其他資訊。如需事件日誌的相關資訊，請參閱第 185 頁的『事件日誌』。
- **系統錯誤 LED**：當此黃色 LED 亮起時，表示發生系統錯誤。在伺服器背面也會有系統錯誤 LED。操作員資訊面板的光徑診斷面板或主機板上的 LED 也會亮起，以協助您發現錯誤。此 LED 受 IMM 控制。

注意事項：

1. 視伺服器中已安裝的操作員資訊面板類型而定，**重設按鈕**位於操作員資訊面板或光徑診斷面板。
2. 如果伺服器型號中沒有鬆開閂鎖，您不需要拉出操作員資訊面板來取得其他資訊。

光徑診斷面板

光徑診斷面板位於操作員資訊面板的頂端。

如需光徑診斷面板上 LED 的相關資訊，請參閱第 177 頁的『光徑診斷 LED』。

註：伺服器蓋板內的系統服務標籤也提供光徑診斷 LED 位置的相關資訊。

如果要存取光徑診斷面板，請按下操作員資訊面板上的藍色鬆開閂鎖。向前拉面板，直到操作員資訊面板的鉸鏈脫離伺服器機箱。然後向下拉面板，以便檢視光徑診斷面板資訊。

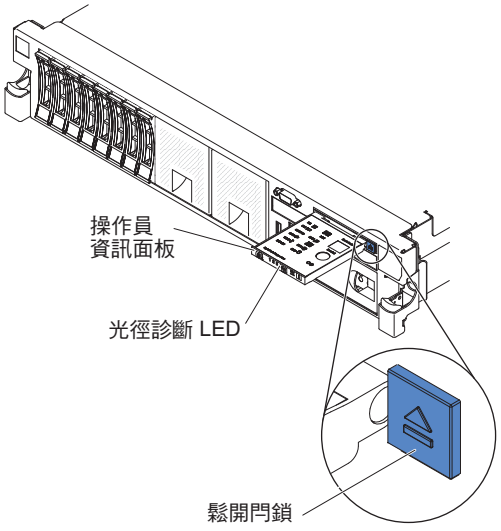


圖 12. 光徑診斷面板揭露

下圖顯示光徑診斷面板上的 LED 和控制項。

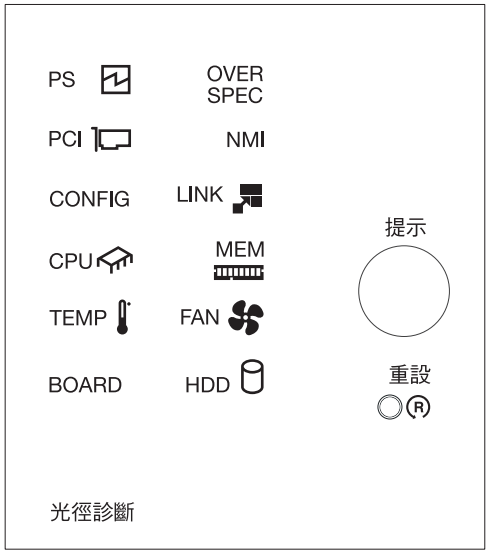



圖 13. 光徑診斷面板

- **提示按鈕**：此按鈕會讓操作員資訊面板上的系統錯誤 LED 進入「提示」模式。在「提示」模式下，系統錯誤 LED 會每 2 秒閃爍一次，直到問題更正、伺服器重新啓動或發生新問題爲止。

  透過讓系統錯誤 LED 指示器處於「提示」模式，表示您確實已察覺前次失敗，但還沒有要立即採取行動更正問題。
- **重設按鈕**：按下此按鈕可重設伺服器並執行開機自我測試 (POST)。您可能必須使用一支筆或拉直的迴紋針的一端，才能按下此按鈕。「重設」按鈕位於光徑診斷面板的右下角。

背面圖

下圖顯示伺服器背面的接頭。

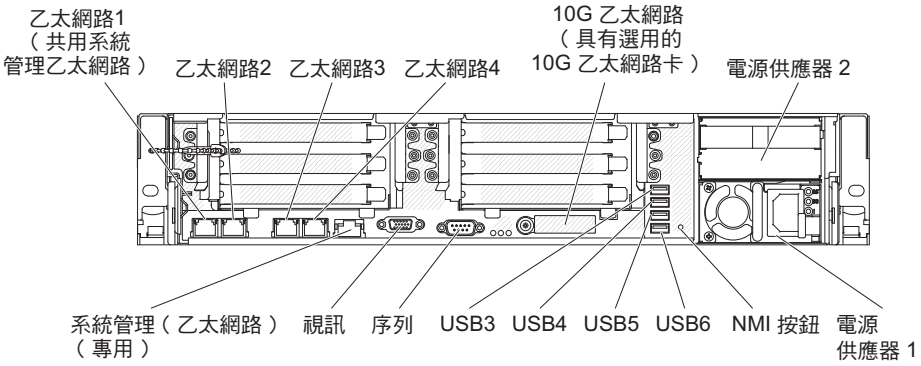


- **NMI 按鈕**：按下此按鈕，可對微處理器強制執行不可遮罩式岔斷。它可讓您擷取伺服器藍色畫面，並執行記憶體傾出（請僅在 IBM 服務支援人員的指示下使用此按鈕）。您可能必須使用一支筆或拉直的迴紋針的一端，才能按下此按鈕。 NMI 按鈕位於伺服器背面的左下角。

- **電源接頭**：將電源線連接至此接頭。


  註：電源供應器 1 是預設/主要電源供應器。如果電源供應器 1 發生故障，您必須立刻更換它。
- **視訊接頭**：將顯示器連接至此接頭。可同時使用伺服器正面和背面的視訊接頭。

  註：最大視訊解析度爲 1600 x 1200（頻率爲 75 Hz）。
- **序列接頭**：將 9 個插腳的序列裝置連接至此接頭。此序列埠與整合式管理模組 II (IMM2) 共用。IMM2 可以使用 Serial over LAN (SOL) 來控制共用序列埠，以重新導向序列資料流量。
- **USB 接頭**：將 USB 裝置（例如 USB 滑鼠或鍵盤）連接至這些接頭中的任何一個。
- **系統管理乙太網路接頭**：使用此接頭可將伺服器連接至用於完整系統管理資訊控制的網路。此接頭僅供整合管理模組 (IMM2) 使用。專用的管理網路會實際分開管理網路資料流量和正式作業網路，藉以提供額外的安全。您可以使用 Setup Utility，將伺服器配置爲使用專用系統管理網路或共用網路。如需相關資訊，請參閱《*問題判斷與服務手冊*》中的『使用 Setup Utility』。
- **乙太網路接頭**： 使用這些接頭中的任一個，將伺服器連接至網路。在 Setup Utility 中針對 IMM2 啓用共用乙太網路時，您可以使用乙太網路 1 或系統管理乙太網路（預設）接頭來存取 IMM2。如需相關資訊，請參閱『使用 Setup Utility』。

下圖顯示伺服器背面的 LED。

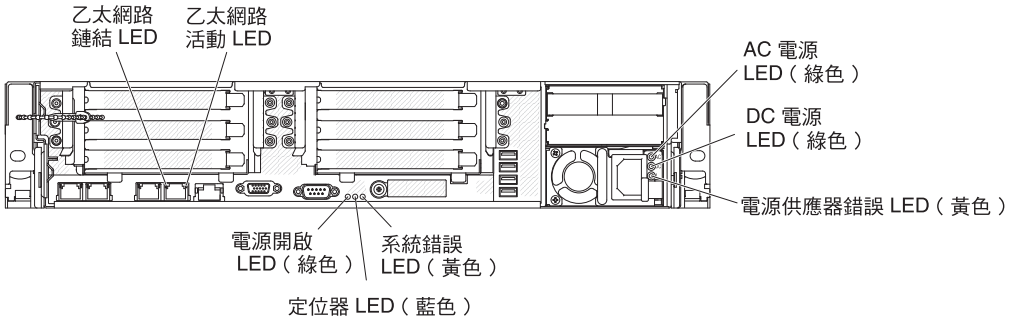

下圖顯示 DC 電源供應器上的 LED。

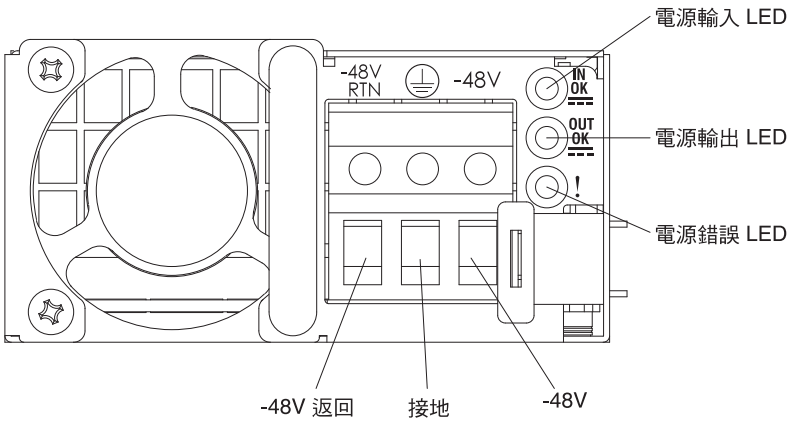

- **乙太網路活動 LED**：當這些 LED 亮起時，表示伺服器與連接至乙太網路埠的乙太區域性網路之間，正在傳輸或接收信號。

- **乙太網路鏈結 LED**：當這些 LED 亮起時，表示乙太網路埠的 10BASE-T、100BASE-TX 或 1000BASE-TX 介面上有作用中的鏈結連線。
- **AC 電源 LED**：每一個熱抽換 AC 電源供應器都有一個 AC 電源 LED。當 AC 電源 LED 亮起時，表示有充足的電力通過電源線流入電源供應器。在一般作業期間，AC 電源 LED 會亮起。若要瞭解 LED 的任何其他組合，請參閱第 181 頁的『AC 電源供應器 LED』。
- **DC 電源 LED**：每一個熱抽換 AC 電源供應器都有一個 DC 電源 LED。當 DC 電源 LED 亮起時，表示電源供應器正爲系統供給充足的 DC 電源。在一般運作期間，AC 電源 LED 和 DC 電源 LED 都會亮起。若要瞭解 LED 的任何其他組合，請參閱第 181 頁的『AC 電源供應器 LED』。
- **IN OK 電源 LED**：每個熱抽換 DC 電源供應器都有一個 IN OK 電源 LED。當 IN OK 電源 LED 亮起時，表示有充足的電力通過電源線流入電源供應器。在一般運作期間，IN OK 電源 LED 和 OUT OK 電源 LED 都會亮起。若要瞭解 LED 的任何其他組合，請參閱第 182 頁的『DC 電源供應器 LED』。
- **OUT OK 電源 LED**：每一個熱抽換 DC 電源供應器都有一個 OUT OK 電源 LED。當 OUT OK 電源 LED 亮起時，表示電源供應器正爲系統供給充足的 DC 電源。在一般運作期間，IN OK 電源 LED 和 OUT OK 電源 LED 都會亮起。若要瞭解 LED 的任何其他組合，請參閱第 182 頁的『DC 電源供應器 LED』。
- **電源供應器錯誤 LED**：當電源供應器錯誤 LED 亮起時，表示電源供應器發生了故障。

  註：電源供應器 1 是預設/主要電源供應器。如果電源供應器 1 失效，您必須立刻更換電源供應器。
- **電源開啓 LED**：當此 LED 亮起且不閃爍時，表示伺服器已開啓。電源開啓 LED 的狀態如下：

  關閉：已切斷電源，或者電源供應器或 LED 本身發生故障。

  快速閃爍（每秒 4 次）：伺服器已關閉，尚無法開啓。電源控制按鈕已失效。此情況會持續大約 5 到 10 秒。

  緩慢閃爍（每秒 1 次）：伺服器已關閉，且已準備好開啓。您可以按下電源控制按鈕，來開啓伺服器。

  亮起：伺服器已開啓。
- **系統定位器 LED**：使用該 LED，以在其他伺服器中看到該伺服器。您可以使用 IBM Systems Director 或 IMM2 Web 介面，從遠端點亮此 LED。
- **系統錯誤 LED**：當此 LED 亮起時，表示發生系統錯誤。光徑診斷面板上的某個 LED 也會亮起，以協助您找出錯誤。

伺服器電源特性

當伺服器已接通 AC 電源但尚未開啓時，作業系統並不會執行，且除了整合式管理模組 II (IMM2) 以外的所有核心邏輯都處於關閉狀態。

不過，伺服器可回應來自 IMM2 的要求，例如開啓伺服器的遠端要求。電源開啓 LED 閃爍，表示伺服器已接通 AC 電源但尚未開啓。

開啓伺服器

使用此資訊來開啓伺服器。

在伺服器接通電源大約 5 秒鐘後，一或多個風扇會開始運轉以進行冷卻，且電源開啓按鈕 LED 將會快速閃爍。在伺服器接通電源大約 5 到 10 秒後，電源控制按鈕變爲作用中狀態（開機 LED 將會緩慢閃爍），且一或多個風扇會在這段時間開始運轉以進行冷卻。此時您可以按下電源控制按鈕來開啓伺服器。

也可以利用以下任何一種方式啓動伺服器：

- 如果開啓伺服器時出現電源故障，則電源回復時伺服器將自動重新啓動。
- 如果作業系統支援 Wake on LAN 特性，則 Wake on LAN 特性可以開啓伺服器。

注意事項：

1. 安裝 4 GB 或以上的記憶體（實體或邏輯）時，一部分記憶體會保留供各種系統資源使用，作業系統將無法使用這些記憶體。爲系統資源保留的記憶體數量取決於作業系統、伺服器的配置以及配置的 PCI 選購配件。
2. 乙太網路 1 接頭支援 Wake on LAN 特性。
3. 在裝有圖形配接卡的情況下開啓伺服器時，大約 3 分鐘之後，畫面上會顯示 IBM 標誌。這在系統載入時屬於正常作業。

關閉伺服器

使用此資訊來關閉伺服器。

當您關閉伺服器並使其保持接通電源時，伺服器可以回應來自服務處理器的要求，例如：開啓伺服器的遠端要求。當伺服器保持接通電源時，一或多個風扇可能持續運轉。要切斷伺服器的所有電源，必須切斷伺服器與電源的連接。


在關閉伺服器之前，部分作業系統會要求您循序地進行關閉。如需關閉作業系統的相關資訊，請參閱您的作業系統文件。

聲明 5



注意：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

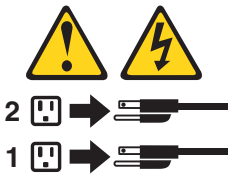

可以利用以下任何一種方式關閉伺服器：

- 如果作業系統支援此特性，可以從作業系統關閉伺服器。循序地關閉作業系統後，伺服器將自動關閉。
- 如果作業系統支援此特性，可以按下電源控制按鈕來按順序關閉作業系統和伺服器。
- 如果作業系統停止運作，則可以按住電源控制按鈕超過 4 秒來關閉伺服器。
- 伺服器可以透過 Wake on LAN 特性關閉，但有下列限制：

  註：安裝任何 PCI 配接卡時，必須先拔掉電源的電源線，然後再卸下 PCI Express 擴充卡組件及 PCI-X 擴充卡組件。否則，Wake on LAN 特性可能無法運作。
- 「整合式管理模組 II (IMM2)」可以關閉伺服器，以對嚴重的系統故障自動做出回應。

第 2 章 安裝選用裝置

本節提供在伺服器中安裝選用硬體裝置的詳細指示。

除了本章中關於安裝選用硬體裝置、更新韌體與裝置驅動程式以及完成安裝等指示之外，IBM 事業夥伴還必須完成『針對 IBM 事業夥伴的指示』中的步驟。

重要：爲協助確保您安裝的裝置正常運作且不會導致問題，請遵循下列預防措施：

1. 確定伺服器與安裝的韌體層次支援要安裝的裝置。必要的話，請更新 UEFI 與 IMM 韌體及儲存在主機板上的其他任何韌體。如需韌體在伺服器中的儲存位置的相關資訊，請參閱第 141 頁的『更新韌體』。如需取得伺服器支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。
2. 使用最佳實務針對伺服器與選用裝置套用現行韌體與裝置驅動程式更新項目。若要下載 『IBM System x Firmware Update Best Practices』 文件，請造訪 www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5082923&brandind=5000008。下列網站提供了其他提示：
   - IBM 支援中心：http://www.ibm.com/supportportal/
   - System x 配置工具：http://www.ibm.com/systems/x/hardware/configtools.html
3. 安裝選用硬體裝置之前，請確定伺服器正常運作。啓動伺服器，並確定作業系統可以啓動（如果已安裝作業系統），或顯示 19990305 錯誤碼，表示未找到作業系統但伺服器正常運作。如果伺服器運作不正常，請參閱第 190 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』，以取得如何執行診斷程式的相關資訊。
4. 執行本章中的安裝程序，並使用正確的工具。如果未正確安裝裝置，可能會由於插槽或接頭中的插腳損壞、纜線鬆動或元件鬆動而導致系統失效。

針對 IBM 事業夥伴的指示

指示 IBM 事業夥伴執行「動態系統分析 (DSA)」壓力測試，以驗證新安裝的裝置。

除了本章中安裝選用硬體裝置、更新韌體和裝置驅動程式以及完成安裝作業的指示之外，IBM 事業夥伴還必須完成下列步驟：

1. 確認伺服器正常啓動且可辨識新安裝的裝置，以及沒有任何錯誤 LED 亮起之後，執行動態系統分析 (DSA) 壓力測試。如需使用 DSA 的相關資訊，請參閱 第 188 頁的『IBM Dynamic System Analysis』。
2. 重覆幾次關閉並重新啓動伺服器，確保伺服器已正確配置而且新安裝的裝置正確運作。
3. 將 DSA 日誌儲存爲檔案並傳送給 IBM。如需傳送資料和檔案的相關資訊，請參閱第 26 頁的『如何傳送 DSA 資料至 IBM』。
4. 如果要運送伺服器，請使用未損壞的原始包裝材料重新包裝伺服器，並遵循 IBM 的運送程序。

http://www.ibm.com/partnerworld/提供了 IBM 事業夥伴的支援資訊。

© Copyright IBM Corp. 2014

如何傳送 DSA 資料至 IBM

使用「IBM 加強型客戶資料儲存庫」，來傳送診斷資料至 IBM。

在傳送診斷資料至 IBM 之前，請閱讀 http://www.ibm.com/de/support/ecurep/terms.html 中的使用條款。

您可以使用以下任何一種方法將診斷資料傳送至 IBM：

- **標準上傳**：http://www.ibm.com/de/support/ecurep/send_http.html
- **標準上傳（含系統序號）**：http://www.ecurep.ibm.com/app/upload_hw
- **安全上傳**：http://www.ibm.com/de/support/ecurep/send_http.html#secure
- **安全上傳（含系統序號）**：https://www.ecurep.ibm.com/app/upload_hw

伺服器元件

下圖顯示伺服器中的主要元件。

本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。

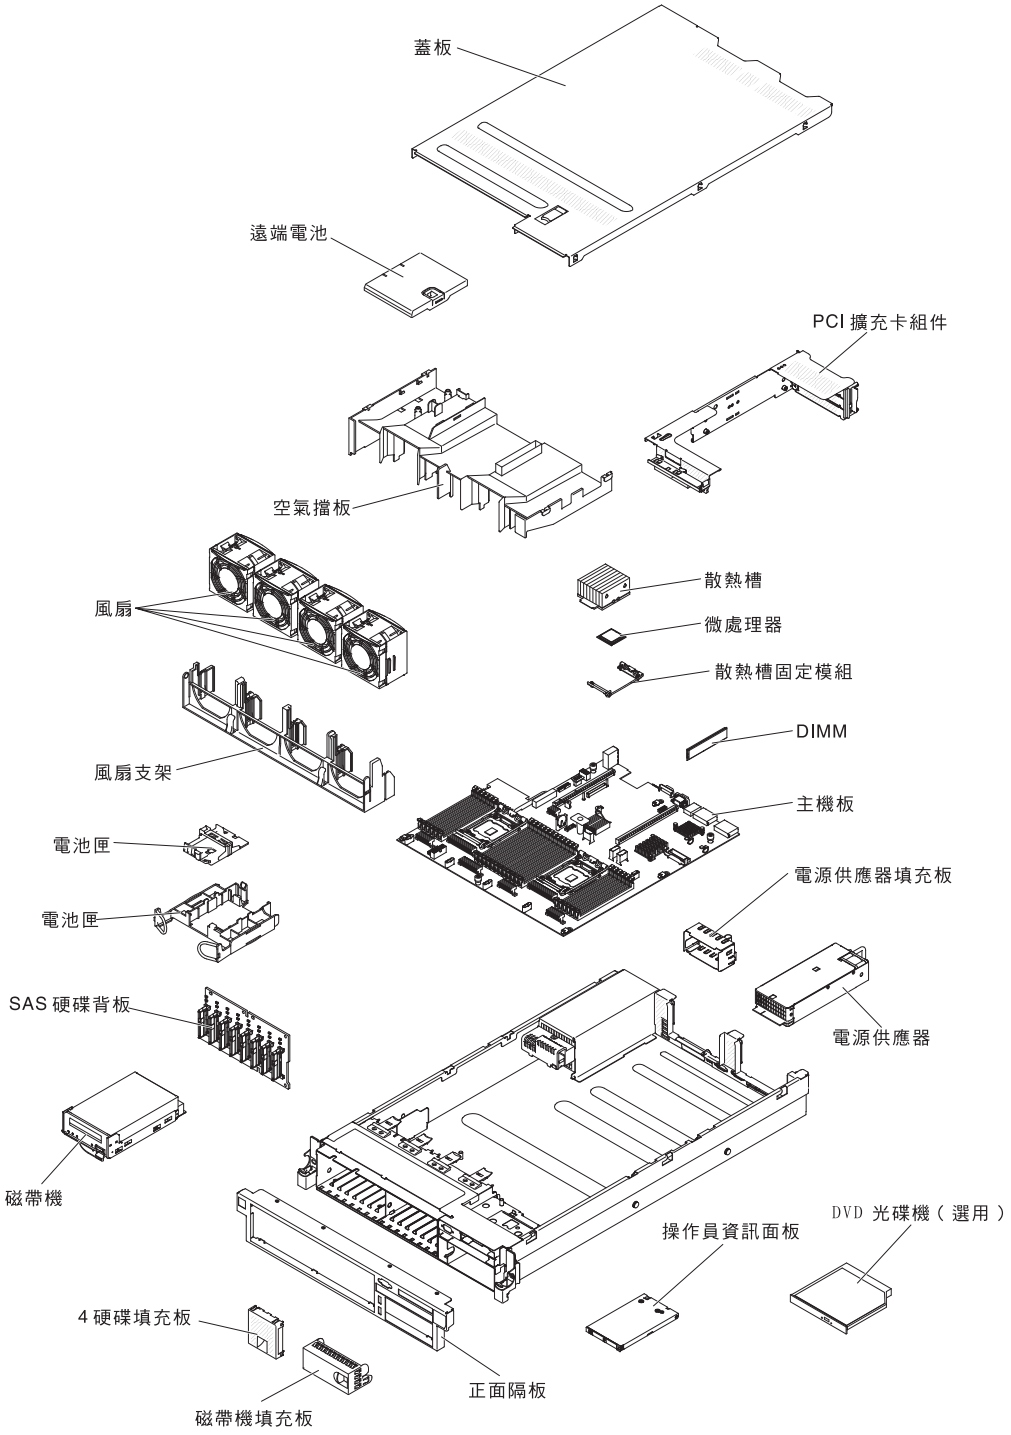


圖 14. 伺服器元件

元件上的藍色部位表示觸摸點，您可以握住此處，將元件從伺服器卸下或者安裝到伺服器中、打開或關閉閂鎖等。

元件上的橙黃色部位或元件上/附近的橙黃色標籤表示它是熱抽換元件，表示如果伺服器和作業系統支援熱抽換功能，您就可以在伺服器執行時卸下或安裝該元件。（橙黃色部位也表示熱抽換元件上的觸摸點。）請參閱有關卸下或安裝特定熱抽換元件的說明，瞭解在卸下或安裝該元件之前可能必須執行的任何其他程序。

主機板內部接頭

下圖顯示主機板上的內部接頭。

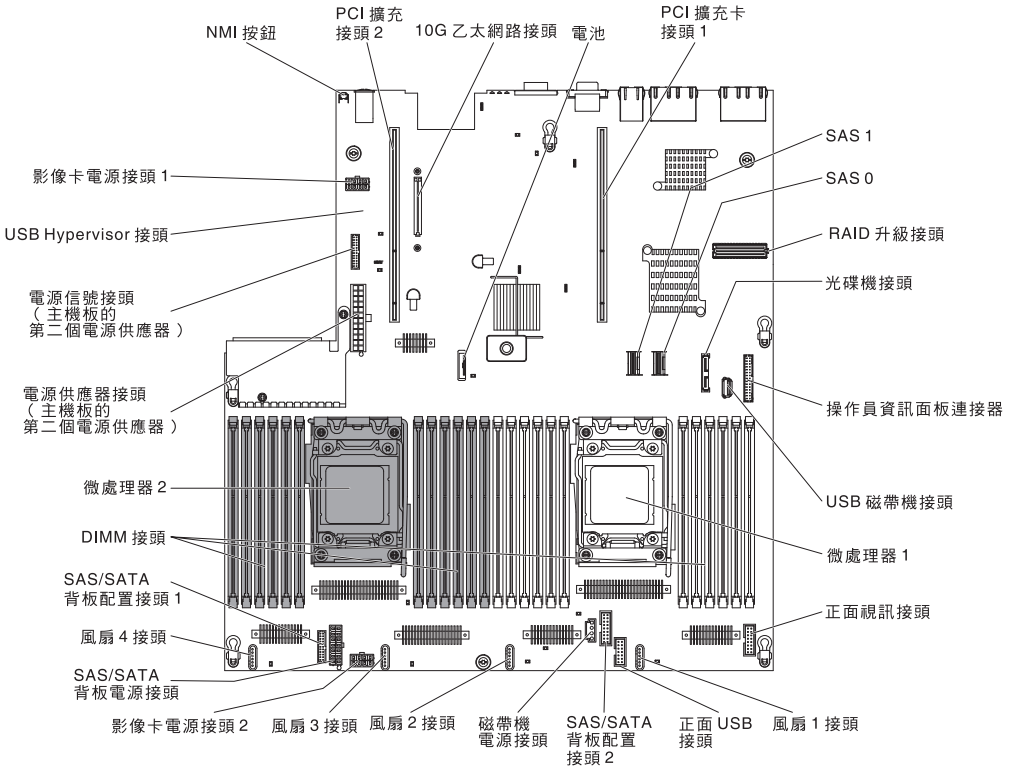


圖 15. 主機板內部接頭

主機板外部接頭

下圖顯示主機板上的外部接頭。

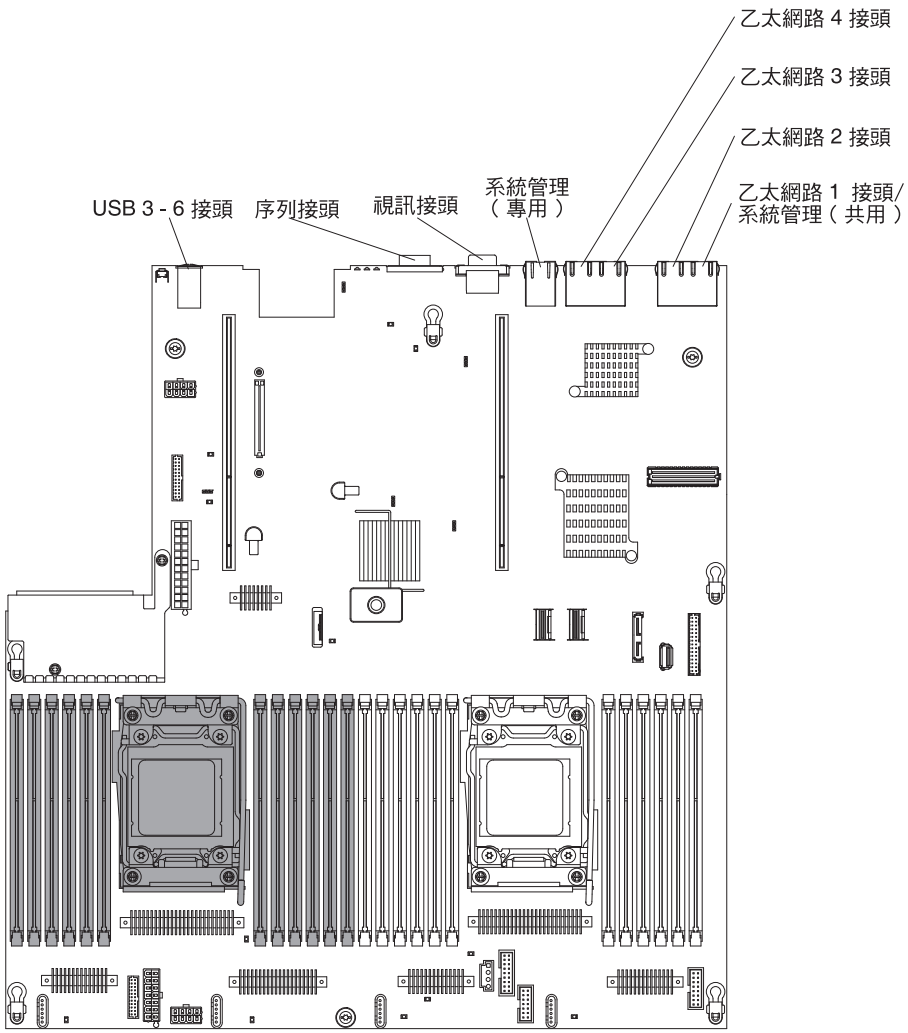


圖 16. 主機板外部接頭

主機板開關、跳接器及按鈕

下圖顯示伺服器上的開關、跳接器及按鈕位置。

註：如果在開關區塊上面有清晰的保護貼紙，必須先取下並丟棄它才能存取開關。

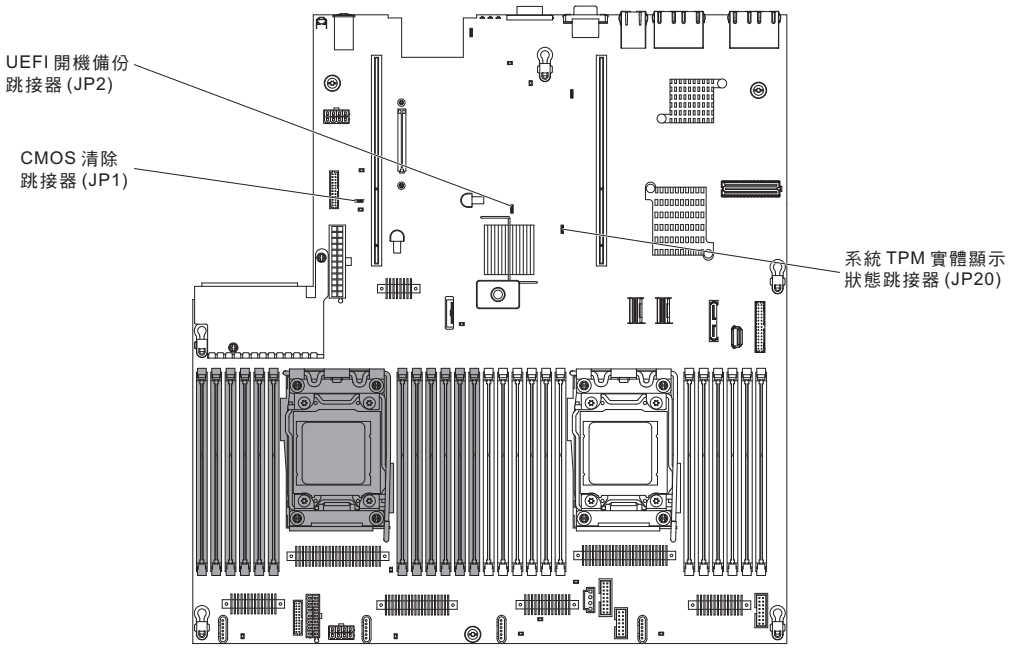


圖 17. 主機板開關、跳接器及按鈕

下表說明主機板上的跳接器。

表 4. 主機板跳接器

跳接器號碼	跳接器名稱	跳接器設定
JP1	CMOS 清除跳接器	• 插腳 1 和 2：正常（預設）。 • 插腳 2 和 3：清除即時時鐘 (RTC) 登錄。
JP2	UEFI 開機備份跳接器	• 插腳 1 和 2：正常（預設）。載入主要伺服器韌體 ROM 頁面。 • 插腳 2 和 3：載入次要的（備份）伺服器韌體 ROM 頁面。
JP20	系統 TPM 實體顯示狀態跳接器	• 插腳 1 和 2：正常（預設）。 • 插腳 2 和 3：指示系統 TPM 的實體顯示狀態。
注意事項： 1. 如果沒有跳接器，伺服器會將插腳視爲設爲預設值來作出回應。 2. 在伺服器開啓之前，將 UEFI 開機備份跳接器 (JP2) 的位置從插腳 1 和 2 變更爲插腳 2 和 3，會變更載入的快閃記憶體 ROM 頁面。請勿在伺服器開啓之後變更跳接器插腳位置。這麼做可能會導致無法預期的問題。		

下表說明主機板上 SW3 開關區塊的功能。

表 5. 主機板 SW3 開關區塊定義

開關號碼	預設位置	說明
1	關	保留。
2	關	保留。

表 5. 主機板 SW3 開關區塊定義 (繼續)

開關號碼	預設位置	說明
3	關	保留。
4	關	開機密碼置換。變更此開關的位置，會在下次伺服器開啓時略過開機密碼檢查，並啓動 Setup Utility，以便您可以變更或刪除開機密碼。在置換開機密碼之後，您不必將開關移回預設位置。 如果已設定管理者密碼，變更該開關的位置並不會影響管理者密碼檢查。 如需密碼的相關資訊，請參閱第 150 頁的『密碼』。

重要：

1. 在變更任何開關設定或移動任何跳接器之前，請關閉伺服器；然後拔掉所有電源線和外部纜線。請查看第 vii 頁的『安全』、第 34 頁的『安裝準則』、第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』和第 23 頁的『關閉伺服器』中的資訊。
2. 本文件的圖例中未顯示的任何主機板開關或跳接器區塊都是保留的。

下表說明主機板上按鈕的功能。

表 6. 伺服器上的按鈕

按鈕名稱	功能
強制 NMI 按鈕	此按鈕位於伺服器背面。按下此按鈕，可對微處理器強制執行不可遮罩式岔斷。您可能必須使用一支筆或拉直的迴紋針的一端，才能按下此按鈕。您也可以用它來強制執行藍色畫面記憶體傾出（只有在 IBM 支援中心要求這樣做時才使用此按鈕）。

主機板 LED

下圖顯示主機板上的發光二極體 (LED)。

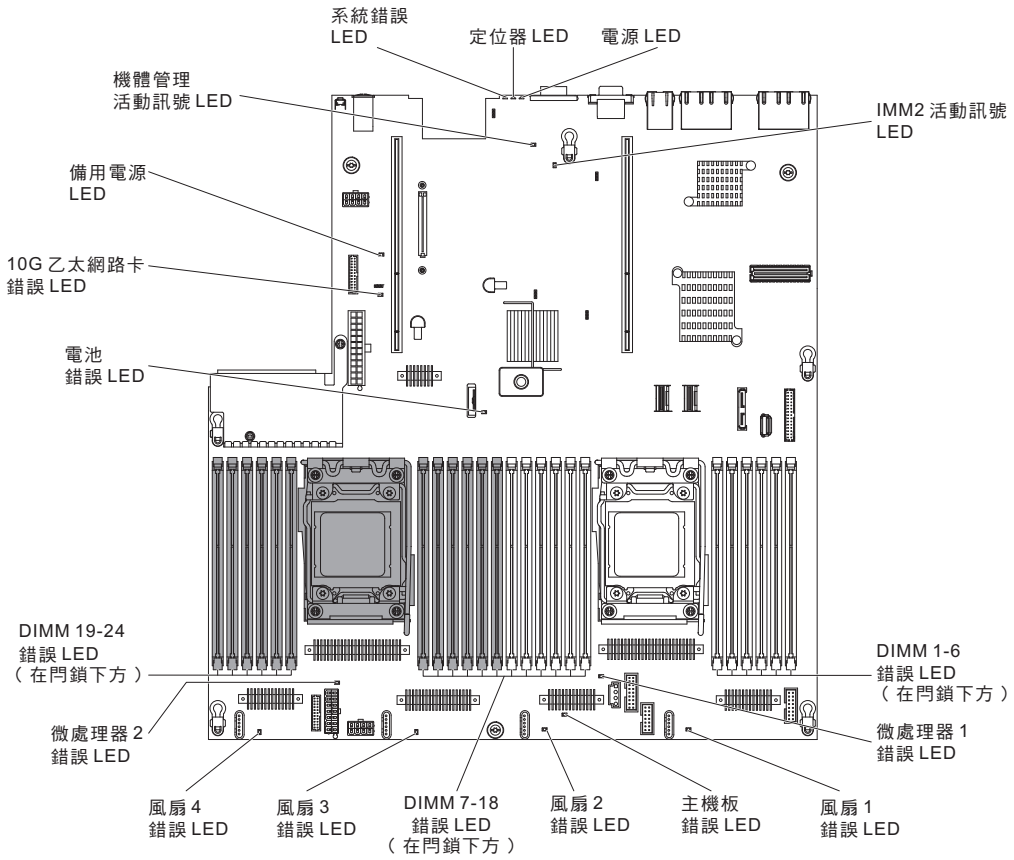


圖 18. 主機板 LED

主機板選用裝置接頭

下圖顯示主機板上供選用裝置使用的接頭。

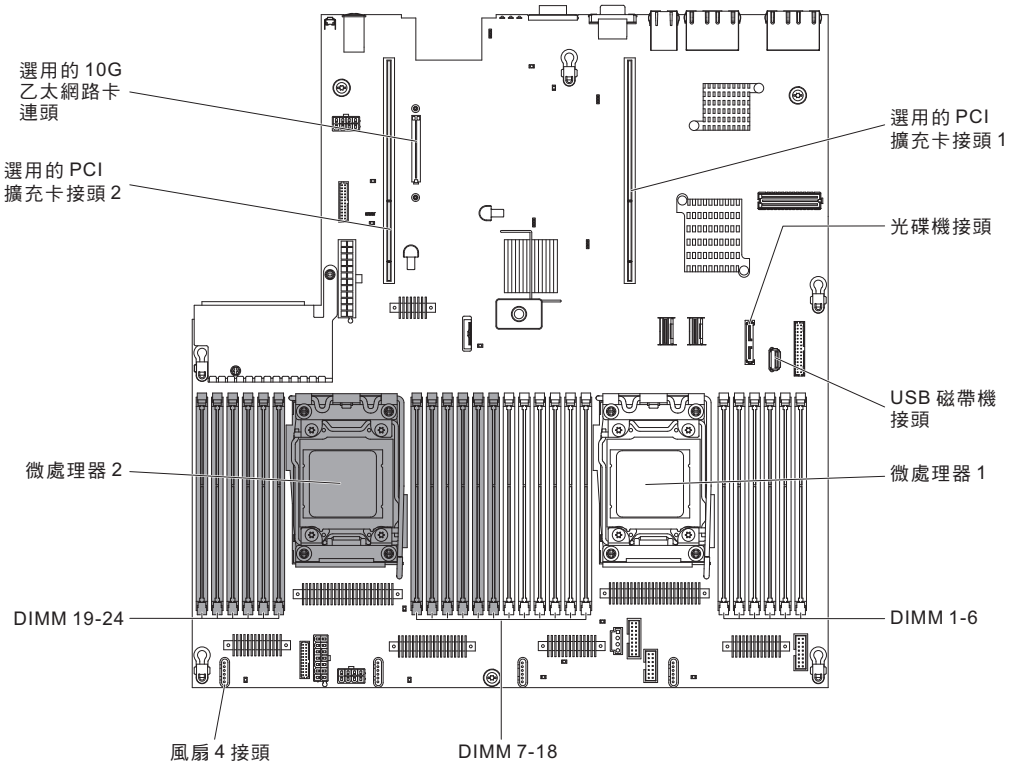


圖 19. 主機板選用裝置接頭

PCI 擴充卡配接卡接頭

下圖顯示 PCI 擴充卡上可供使用者安裝 PCI 配接卡的接頭。

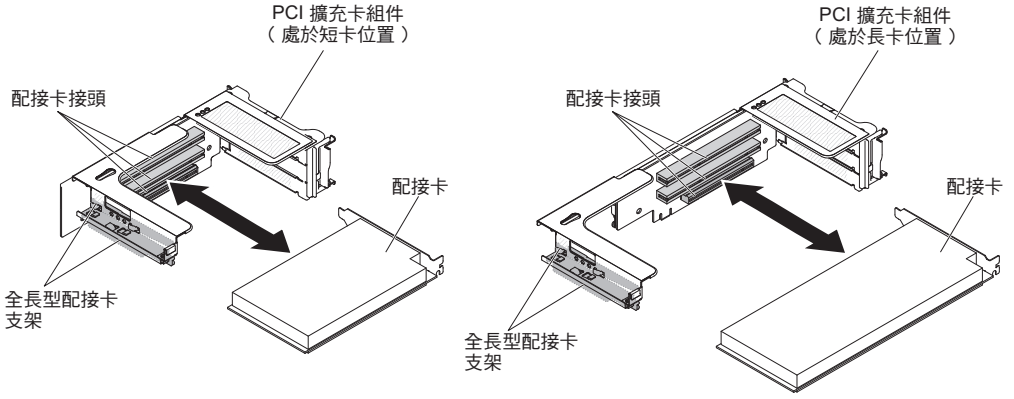


圖 20. PCI 擴充卡配接卡接頭

PCI 擴充卡組件 LED

下圖顯示 PCI 擴充卡組件上的發光二極體 (LED)。

註：只有在伺服器接通電源時，錯誤 LED 才會保持亮起狀態。

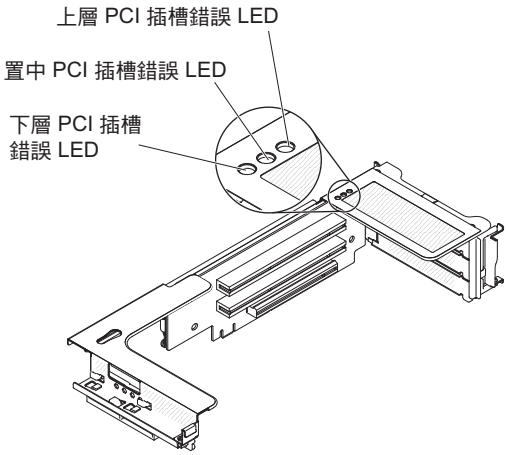


圖 21. PCI 擴充卡組件 LED

安裝準則

使用安裝準則來安裝 System x3650 M4 7915 機型。

警告： 伺服器開機時，釋放到內部伺服器元件的靜電，可能導致系統中止，而造成資料遺失。若要避免出現此潛在問題，在取下或安裝熱抽換裝置時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。

在安裝選用裝置之前，請閱讀下列資訊：

- 閱讀第 vii 頁的『安全』中的安全資訊、第 36 頁的『在開機狀態下進行伺服器內部操作』中的準則，以及第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』。本資訊可以幫助您安全地操作。
- 請確定支援您正在安裝的裝置。如需取得伺服器支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。
- 安裝新的伺服器時，請藉此機會下載及套用最新的韌體更新項目。這一步有助於確保所有已知問題都得到解決，並且伺服器可以發揮出最佳效能。若要下載伺服器的韌體更新項目，請造訪 http://www.ibm.com/support/fixcentral/。

  重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

  如需更新、管理及部署韌體的工具相關資訊，請參閱 ToolsCenter for System x and BladeCenter，網址爲 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolsctr/v1r0/。
- 安裝選用的硬體之前，請確定伺服器正常運作。啓動伺服器，並確定作業系統可以啓動（如果已安裝作業系統），或顯示 19990305 錯誤代碼，表示未找到作業系統但伺服器正常運作。如果伺服器運作不正常，請參閱第 190 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』，以取得如何執行診斷程式的相關資訊。

- 保持工作區域內整潔有序。妥善保存卸下的蓋板和其他組件。
- 對於您認爲過重的物體，請勿嘗試將它抬起。如果必須抬起重物，請遵循以下預防措施：
  - 確定您可以站穩，不會滑倒。
  - 將物體重量平均分配在雙腳上。
  - 抬起時慢慢用力。切勿在抬起重物時突然移動或扭轉身體。
  - 爲了避免拉傷背部肌肉，應利用腿部肌肉力量站起或向上推動以抬起物體。
- 確定爲伺服器、監視器和其他裝置提供足夠數量的妥善接地電源插座。
- 在對硬碟進行變更之前，請備份所有重要資料。
- 備妥小型一字螺絲起子、小型十字螺絲起子和 T8 星形螺絲起子。
- 如果要檢視主機板和內部元件上的錯誤 LED，請將伺服器保持爲接通電源的狀態。
- 您不必關閉伺服器，就可以安裝或更換熱抽換電源供應器、熱抽換風扇，或熱插拔「通用序列匯流排 (USB)」裝置。不過，您必須先關閉伺服器，才能執行涉及拔掉或安裝配接卡纜線的任何步驟，而且您必須先切斷伺服器的電源，才能執行涉及卸下或安裝擴充卡的任何步驟。
- 元件上的藍色部位表示觸摸點，您可以握住此處，將元件從伺服器卸下或者安裝到伺服器中、打開或關閉閂鎖等。
- 元件上的橙黃色部位或元件上/附近的橙黃色標籤表示它是熱抽換元件，表示如果伺服器和作業系統支援熱抽換功能，您就可以在伺服器執行時卸下或安裝該元件。（橙黃色部位也表示熱抽換元件上的觸摸點。）請參閱有關卸下或安裝特定熱抽換元件的說明，瞭解在卸下或安裝該元件之前可能必須執行的任何其他程序。
- 結束伺服器的作業之後，請重新安裝所有安全罩、防護裝置、標籤和接地電線。

系統可靠性準則

確保系統適當冷卻的系統可靠性準則。

如果要協助確保維持正常系統冷卻和系統可靠性，請務必符合下列的需求：

- 每個硬碟機槽都安裝了硬碟或填充板和電磁相容性 (EMC) 防護罩。
- 每一個電源供應器機槽中都已安裝電源供應器機或填充板。
- 如果伺服器有備用電源，每個電源供應器機架中都裝有電源供應器。
- 在伺服器周圍留有足夠的空間，使伺服器冷卻系統能正常運作。在伺服器前後留出大約 50 公釐（2.0 吋）的空隙。請勿在風扇前放置任何物體。爲了保持正常冷卻和空氣流通，請在開啓伺服器之前將伺服器蓋板裝回原位。在卸下伺服器蓋板的情況下，長時間（超過 30 分鐘）操作伺服器，可能會損壞伺服器元件。
- 您已遵循選用配接卡所隨附的纜線安裝指示。
- 您已在 48 小時內更換了發生故障的風扇。
- 您已在 30 秒內裝回卸下的熱抽換風扇。
- 已在 2 分鐘內裝回卸下的熱抽換硬碟。
- 您已在卸下的 2 分鐘內更換故障的熱抽換電源供應器。
- 一律在已安裝空氣隔板的情況下運作伺服器。伺服器若在未安裝空氣隔板的情況下運作，可能會導致微處理器過熱。
- 微處理器插座 2 一律包含一個插座蓋或一顆微處理器和散熱槽。
- 在安裝第二個微處理器選用裝置時，已安裝第四個風扇。

在開機狀態下進行伺服器內部操作

在開機狀態下進行伺服器內部操作的準則。

警告： 伺服器開機時，釋放到內部伺服器元件的靜電，可能導致伺服器中止，而造成資料遺失。如果要避免出現此潛在問題，在開機狀態下進行伺服器內部操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。

在卸下蓋板期間，您可能必須開啓伺服器，以查看光徑診斷 LED 或更換熱抽換元件。在開啓的伺服器內部進行操作時，請遵循下列準則：

- 避免穿著袖口寬鬆的衣物。進行伺服器內部操作之前，請扣上長袖襯衫袖口的鈕扣；進行伺服器內部操作時，請勿佩戴袖口鏈扣。
- 請勿讓領帶或圍巾垂入伺服器內部。
- 摘下所有首飾，如手鐲、項鏈、戒指和寬鬆的腕表。
- 取出襯衫口袋中的物品，如鋼筆和鉛筆，因爲當您在伺服器上方俯身時，它們可能會掉入伺服器中。
- 避免將任何金屬物品（如迴紋針、髮夾和螺絲）掉入伺服器中。

處理靜電敏感裝置

使用此資訊來處理靜電敏感裝置。

警告： 靜電可能損壞伺服器和其他電子裝置。爲避免損壞，在準備好安裝靜電敏感裝置之前，請將它們一直存放在防靜電保護袋中。

如果要降低靜電釋放造成損壞的可能性，請遵循下列預防措施：

- 減少移動。移動會導致您身體周圍的靜電累積。
- 建議使用接地系統。例如，佩戴靜電放電腕帶（如果有的話）。在通電的伺服器內部進行操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。
- 握住裝置的邊緣或機架，小心操作裝置。
- 請勿觸摸焊點、插腳或裸露的電路。
- 請勿將裝置放在其他人可以拿取和損壞它的地方。
- 當裝置仍然在靜電保護袋中時，讓它與伺服器外部未上漆的金屬表面接觸至少 2 秒。這樣可以釋放防靜電保護袋和您身體上的靜電。
- 將裝置從防靜電包中取出，直接安裝到伺服器中，而不要將其放下。如果必須放下裝置，請將它放回防靜電保護袋中。請勿將裝置放在伺服器蓋板或金屬表面上。
- 在寒冷的天氣操作裝置時應格外小心。暖氣系統會降低室內濕度並增加靜電。

卸下蓋板

使用此資訊來卸下蓋板。

關於這項作業

若要卸下伺服器蓋板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 第 vii 頁的『安全』 頁開始的安全資訊，以及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 如果伺服器安裝在機架中，請將伺服器滑出機架機體。

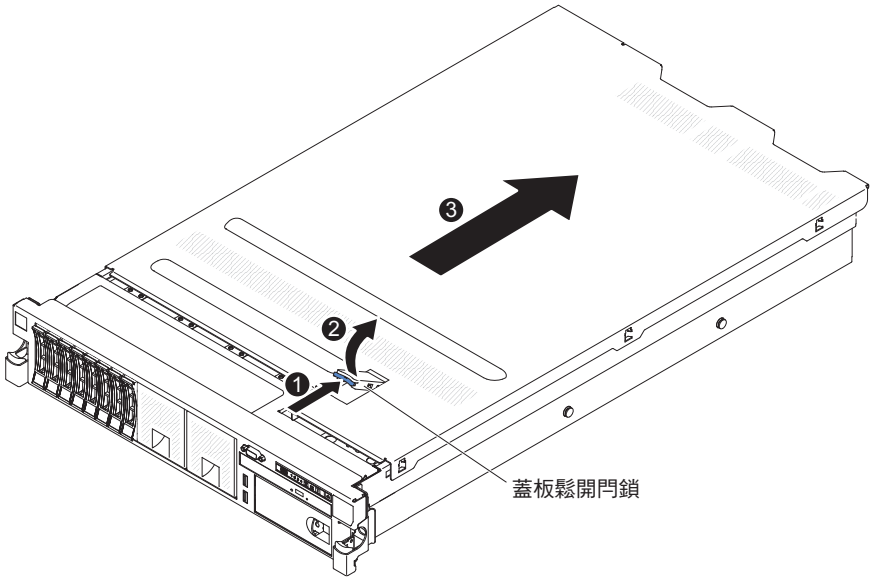


圖 22. 卸下蓋板

4. 拉出蓋板頂端的藍色閂鎖（位於伺服器前端的中心處），將蓋板推向伺服器後端，使其脫離機箱。
5. 從伺服器上提起伺服器蓋板，放在旁邊。

   警告： 爲了保持正常冷卻和空氣流通，請在開啓伺服器之前將伺服器蓋板裝回原位。

結果

卸下 PCI 擴充卡組件

使用此資訊來卸下 PCI 擴充卡組件。

關於這項作業

伺服器隨附一個擴充卡組件（可選擇再加一個），每個擴充卡包含兩到三個 PCI 插槽。如需可與伺服器搭配使用的擴充卡組件清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

若要卸下 PCI 擴充卡組件，請完成下列步驟：

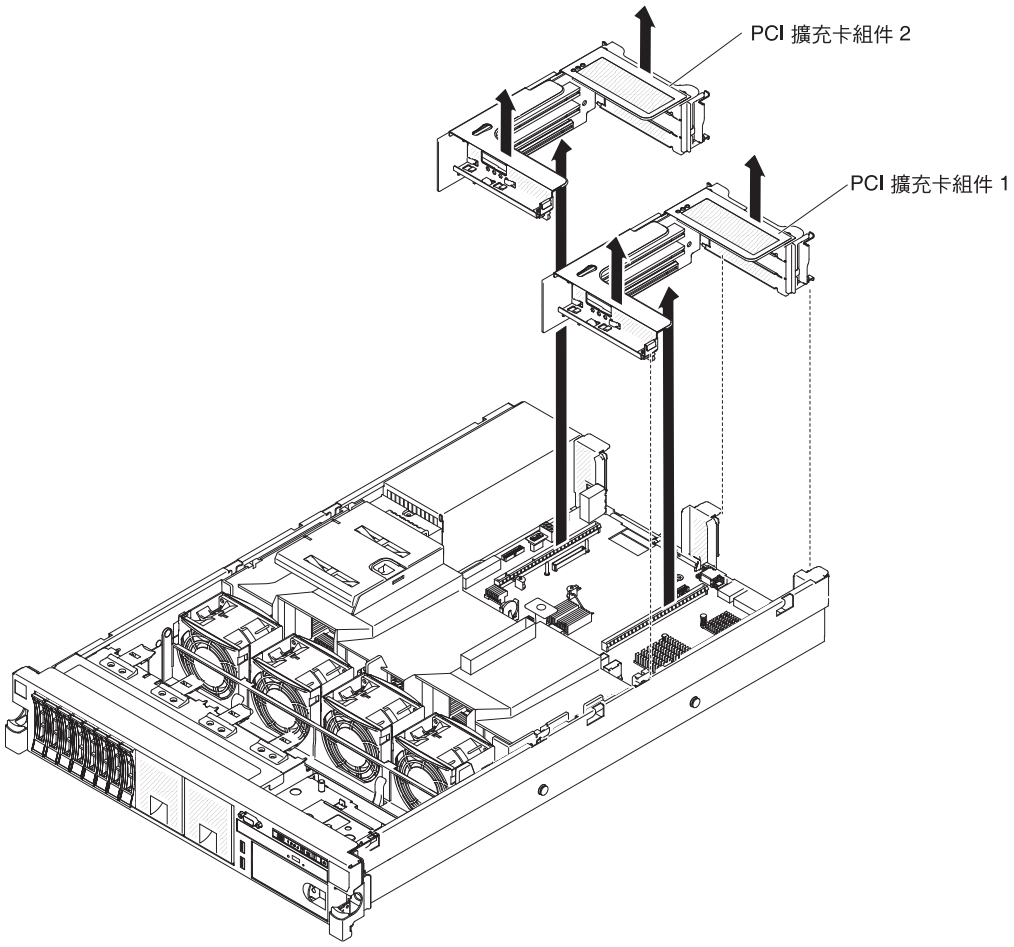


圖 23. 卸下 PCI 擴充卡組件

程序

1. 閱讀自第 第 vii 頁的『安全』 頁開始的安全資訊，以及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 握住組件的前端卡榫和後緣，將其抬起以從伺服器中卸下。將擴充卡組件放置在防靜電平面上。

卸下空氣擋板

當操作某些選用裝置時，必須先卸下空氣擋板，然後才能存取主機板上的某些元件或接頭。下圖顯示如何卸下空氣擋板。

關於這項作業

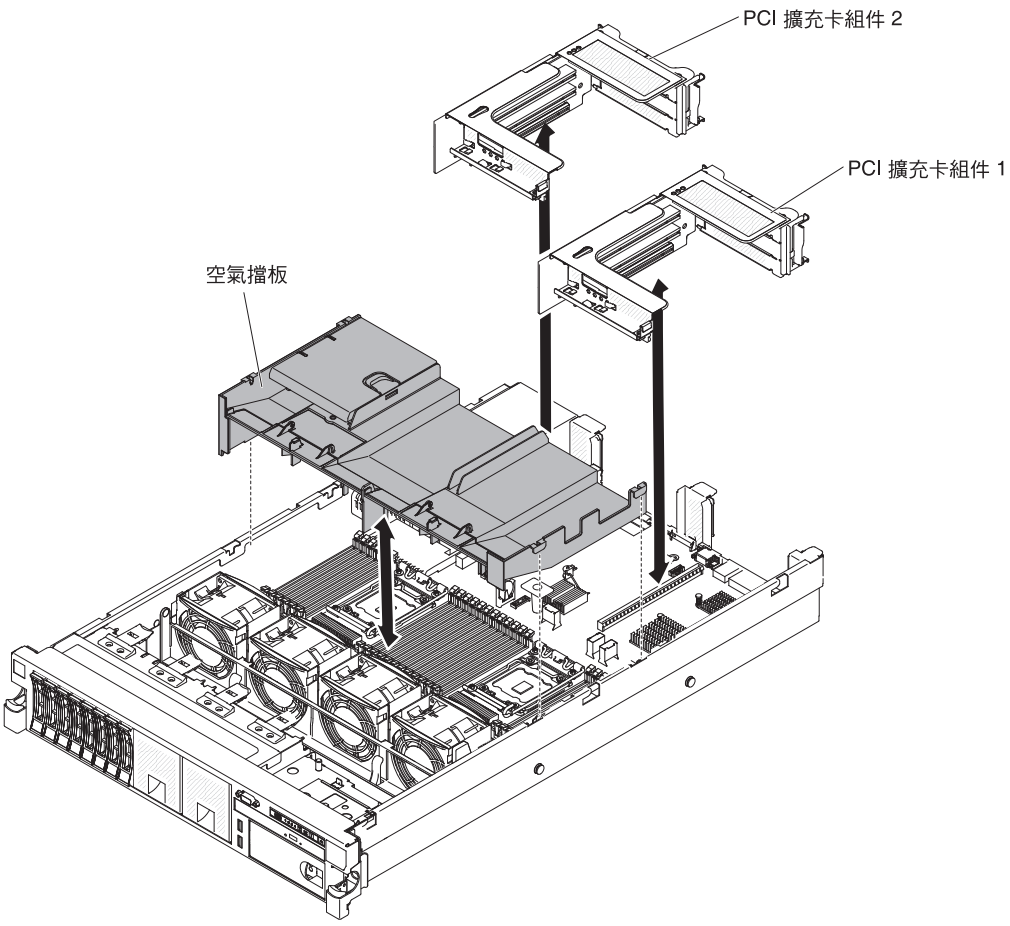


圖 24. 卸下空氣擋板

如果要卸下空氣擋板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第第 vii 頁的『安全』頁開始的安全資訊，以及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線（請參閱第 23 頁的『關閉伺服器』）。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 必要的話，卸下 PCI 擴充卡組件（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
5. 用手指捏住空氣擋板頂端的前後，然後從伺服器中取出空氣擋板。

   警告： 爲了保持正常冷卻和空氣流通，請在開啓伺服器之前將空氣擋板裝回原位。於空氣檔板卸下時操作伺服器，可能會損壞伺服器元件。

伸展 PCI 擴充卡組件

使用此資訊來伸展 PCI 擴充卡組件。

關於這項作業

註：在安裝半長型配接卡時，沒必須使用使用全長型配接卡支架擷取配接卡。

如果要在上層擴充卡 PCI 插槽中安裝全長型配接卡，必須先伸展 PCI 擴充卡組件。

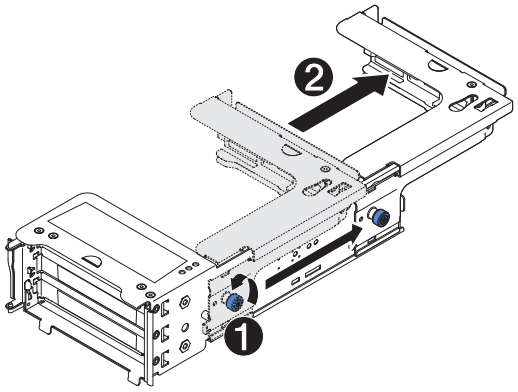


圖 25. 伸展 PCI 擴充卡組件

如果要伸展擴充卡組件，請完成下列步驟：

程序

1. 調整擴充卡組件的位置，如圖所示。
2. 以逆時鐘方向旋轉 PCI 插槽尾端附近的翼型螺絲 1，增加 PCI 擴充卡組件長度 2。
3. 鎖緊翼型螺絲。
4. 回到配接卡安裝指示。

縮短 PCI 擴充卡組件

使用此資訊來縮短 PCI 擴充卡組件。

關於這項作業

如果要卸下上層擴充卡 PCI 插槽中的全長型配接卡，將它更換爲較短的配接卡或不裝配接卡，您必須縮短全長型 PCI 擴充卡組件。

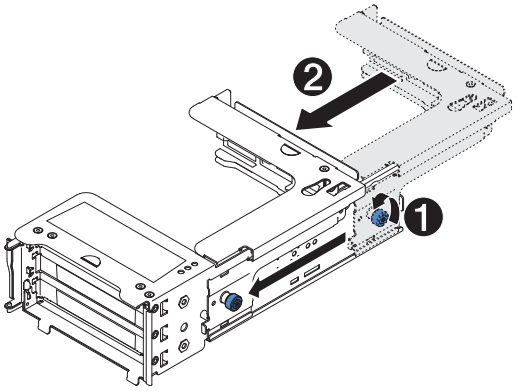


圖 26. 縮短 PCI 擴充卡組件

如果要縮短全長型 PCI 擴充卡組件，請完成下列步驟：

程序

1. 以逆時鐘方向旋轉遠離 PCI 插槽尾端的翼型螺絲 1，縮短 PCI 擴充卡長度 2。
2. 鎖緊翼型螺絲。
3. 視需要回到第 58 頁的『安裝配接卡』或第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』。

安裝硬碟

下列注意事項說明伺服器支援的硬碟機型，以及安裝硬碟時必須考量的其他資訊。

如需受支援硬碟的清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

- 找到磁碟機隨附的文件，除了本章的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示進行操作。
- 確定您具備硬碟隨附文件中指定的所有纜線及其他設備。
- 選取用來安裝磁碟機的機架。
- 檢查硬碟隨附的指示，確定是否需要設定硬碟上的任何開關或跳接器。若要安裝 SAS 或 SATA 硬碟，請確保設定該裝置的 SAS 或 SATA ID。
- 熱抽換伺服器型號最多支援 16 個 2.5 吋或 6 個 3.5 吋熱抽換 SAS 或 SATA 硬碟。
- 簡易抽換伺服器型號最多支援 32 個 1.8 吋固態硬碟或 6 個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟。
- 蓋上或裝滿所有機槽、PCI 和 PCI Express 插槽，可減少伺服器的電磁干擾 (EMI) 以及保持良好的冷卻。當您安裝磁碟機、PCI/PCI Express 配接卡時，請保留從機槽卸下的 EMC 防護裝置和填充板或 PCI/PCI Express 配接卡插槽蓋，以後需要卸下裝置時，即可派上用場。
- 如需取得伺服器支援的選用裝置完整清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

磁碟機 ID

指派給每一個磁碟機的磁碟機 ID，都會印在伺服器正面。下圖顯示硬碟的 ID 位置。ID 號碼與硬碟機槽號碼相同。

安裝熱抽換硬碟

使用此資訊可安裝熱抽換硬碟。

關於這項作業

- 若要額外安裝熱抽換硬碟，請移至第 9 頁的表 2以了解詳細的電源供應器配置。

若要安裝熱抽換 SAS 或 SATA 硬碟，請完成下列步驟：

註：如果只有一個硬碟，則必須將它安裝在機槽 0 中（左上方）。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 從空的硬碟機槽卸下填充板。妥善保存填充板。
3. 將裝有磁碟機的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出磁碟機，將它放在防靜電表面上。
4. 將硬碟安裝至硬碟機槽中：
   a. 確定匣把手位於打開（解除鎖定）位置。
   b. 將硬碟與機槽中的導軌對齊。

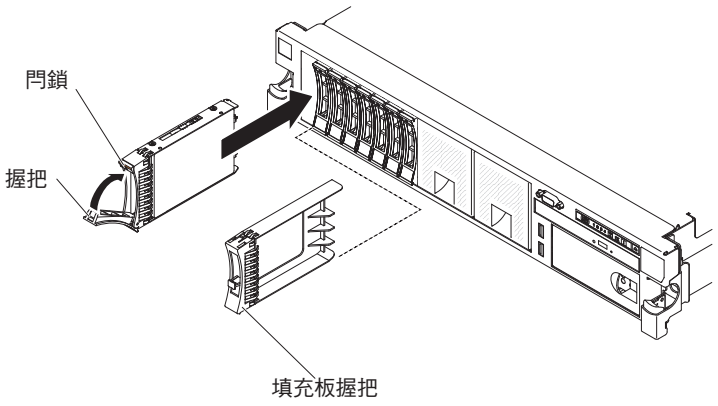


圖 27. 安裝 2.5 吋熱抽換硬碟

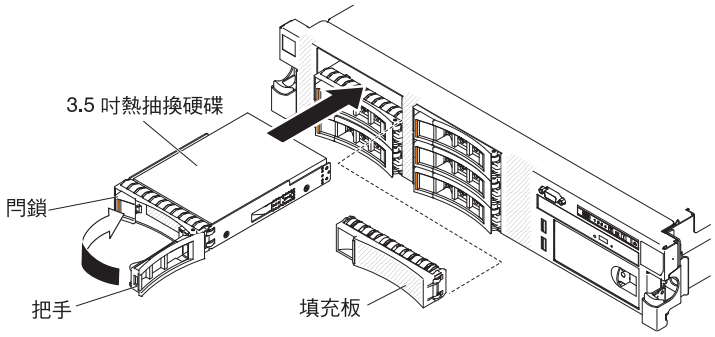


圖 28. 安裝 3.5 吋熱抽換硬碟

c. 輕輕將硬碟推入機槽，直到硬碟停住。

d. 將匣把手轉到閉合（鎖定）位置。

e. 檢查硬碟狀態 LED 以驗證硬碟運作正常。如果硬碟的黃色硬碟狀態 LED 持續點亮，表示硬碟故障且必須更換。如果綠色硬碟活動 LED 閃爍，表示正在存取硬碟。

註：如果伺服器被配置爲使用 ServeRAID 配接卡進行 RAID 作業，您可能必須在安裝硬碟後重新配置磁碟陣列。請參閱 ServeRAID 配接卡文件，以取得 RAID 作業的相關資訊，以及使用 ServeRAID 配接卡的完整指示。

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝簡易抽換硬碟

使用此資訊來安裝簡易抽換硬碟。

關於這項作業

在伺服器中安裝簡易抽換硬碟之前，必須關閉伺服器。在安裝簡易抽換 SATA 硬碟之前，請閱讀下列資訊。如需受支援硬碟的清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

- 找到硬碟隨附的文件，除按照本章說明進行操作之外，還應按照隨附文件中的說明進行操作。
- 確定您具備硬碟隨附文件中指定的所有纜線及其他設備。
- 選取用來安裝磁碟機的機架。
- 檢查硬碟隨附的指示，確定是否需要設定硬碟上的任何開關或跳接器。若要安裝 SATA 硬碟，請確保設定該裝置的 SATA ID。
- 您可以在伺服器中最多安裝 6 個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟。請不要將熱抽換硬碟安裝到簡易抽換型伺服器中，此類伺服器不支援熱抽換硬碟。
- 簡易抽換型伺服器只能用於非 RAID 配置。
- 蓋上或裝滿所有機槽、PCI 和 PCI Express 插槽，可減少伺服器的電磁干擾 (EMI) 以及保持良好的冷卻。當您安裝磁碟機、PCI 或 PCI Express 配接卡時，請保留從機槽卸下的 EMC 防護裝置和填充板或 PCI/PCI Express 配接卡插槽蓋，以後需要卸下裝置時，即可派上用場。
- 若要額外安裝簡易抽換硬碟，請移至第 9 頁的表 2以了解詳細的電源供應器配置。

如果要安裝簡易抽換硬碟，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 從空的磁碟機機架卸下填充板。
4. 將裝有磁碟機的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出磁碟機，將它放在防靜電表面上。
5. 將硬碟安裝至硬碟機槽中：
   a. 握住黑色硬碟把手，將藍色鬆開閂鎖滑動到右側，使硬碟組件與機槽中的導軌對齊。
   b. 輕輕將硬碟推入機槽，直到硬碟停住。

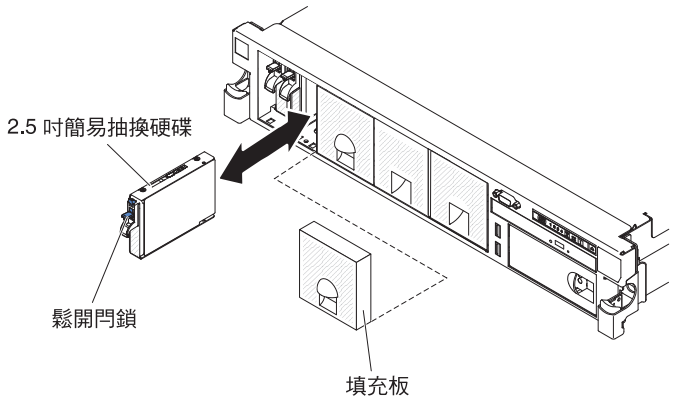


圖 29. 安裝 2.5 吋簡易抽換硬碟

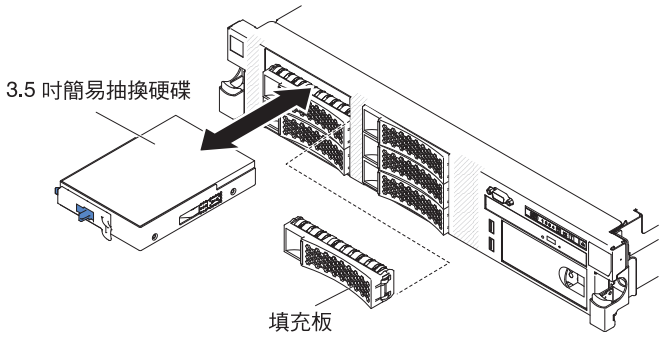


圖 30. 安裝 3.5 吋簡易抽換硬碟

6. 重新安裝之前卸下的硬碟機槽填充板。
7. 如果您要安裝其他簡易抽換硬碟，請立即安裝。

安裝 1.8 吋熱抽換固態硬碟

使用此資訊來安裝 1.8 吋熱抽換固態硬碟。

關於這項作業

若要安裝 1.8 吋熱抽換固態硬碟，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 卸下填充板。妥善保存填充板。
3. 將裝有磁碟機的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出磁碟機，將它放在防靜電表面上。
4. 將硬碟安裝至硬碟機槽中：
   a. 確定把手位於打開（解除鎖定）位置。
   b. 將硬碟與機槽中的導軌對齊。

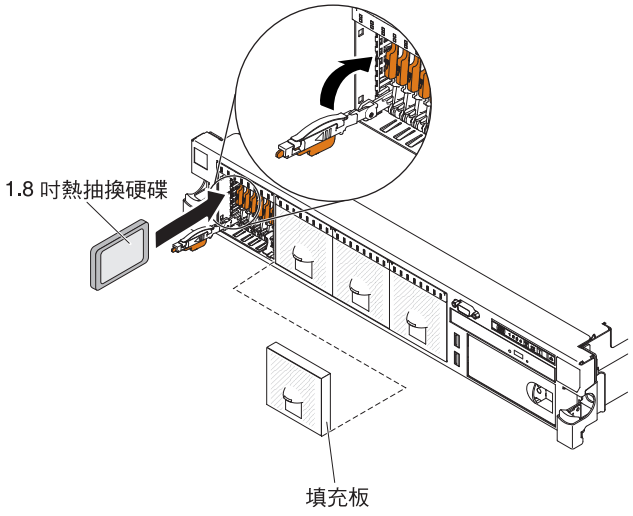


圖 31. 安裝 1.8 吋熱抽換固態硬碟

   c. 輕輕將硬碟推入機槽，直到硬碟停住。
   d. 將把手轉到閉合（鎖定）位置。
   e. 檢查固態硬碟狀態 LED，驗證固態硬碟運作正常。如果硬碟的黃色固態硬碟狀態 LED 持續點亮，表示硬碟故障且必須更換。如果綠色固態硬碟活動 LED 閃爍，表示正在存取硬碟。

      註：如果伺服器配置爲使用 ServeRAID 配接卡進行 RAID 作業，則在安裝好固態硬碟之後，您可能需要重新配置磁碟陣列。請參閱 ServeRAID 配接卡文件，取得 RAID 作業的相關資訊，以及以及使用 ServeRAID 配接卡的完整指示。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝選用 DVD 光碟機

使用此資訊來安裝選用 DVD 光碟機。

關於這項作業

若要安裝選用 DVD 光碟機，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。

   註：中斷伺服器的電源連接後，您將無法觀察 LED，因爲中斷電源之後 LED 將會熄滅。在中斷電源連接之前，請記錄亮起的 LED，包括作業資訊面板、光徑診斷面板以及伺服器內主機板上亮起的 LED。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下 DVD 光碟機的填充板（若已安裝的話）。尋找 DVD 光碟機填充板背面上的藍色釋放卡榫；然後，在按下卡榫的同時，將 DVD 光碟機填充板推出機槽。

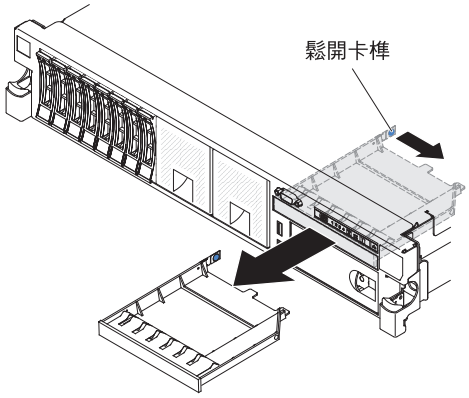


圖 32. 卸下 DVD 光碟機填充板

5. 卸下 DVD 光碟機填充板側面的固定夾。保留 DVD 光碟機填充板以供日後使用。

   註：如果您要安裝含有雷射的光碟機，請遵循下列安全預防措施。

   聲明 3

注意：

安裝雷射產品（如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- **請勿卸下蓋板。卸下雷射產品的蓋板可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的零件。**
- **如果不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。**



危險

某些雷射產品包含內嵌式 3A 類或 3B 類雷射二極體。請注意下列事項。

打開時會有雷射輻射。請勿注視光束、勿直接用光學儀器檢視，並避免直接曝露於光束之中。



等級 1 雷射產品
Laser Klasse 1
Laser Klass 1
Luokan 1 Laserlaite
Appareil‧A Laser de Classe 1

6. 將裝有新光碟機的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出光碟機，將它放在防靜電表面上。
7. 遵循 DVD 光碟機隨附的指示來設定任何跳接器或開關。
8. 將您從 DVD 光碟機填充板上拆下的光碟機固定夾安裝至新 DVD 光碟機的側面。

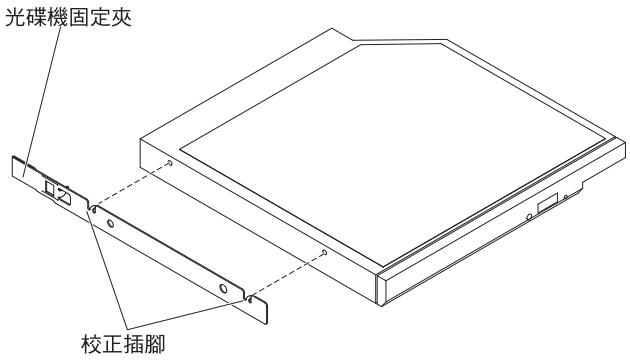


圖 33. 安裝 DVD 光碟機固定夾

9. 將 DVD 光碟機與光碟機機槽對齊，然後將 DVD 光碟機滑入光碟機機槽中，直到 DVD 光碟機卡入定位爲止。

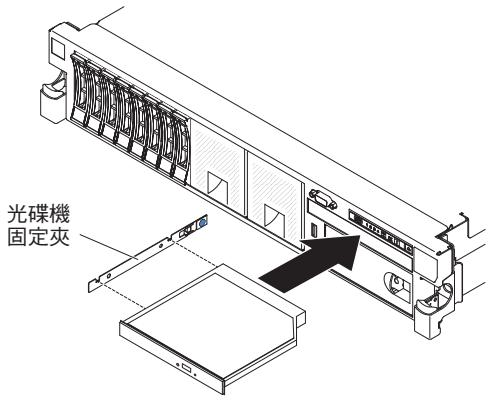


圖 34. 安裝 DVD 光碟機

10. 連接 DVD 光碟機纜線（請參閱第 270 頁的『更換 DVD 光碟機纜線』）。下圖顯示 DVD 光碟機纜線的佈線：

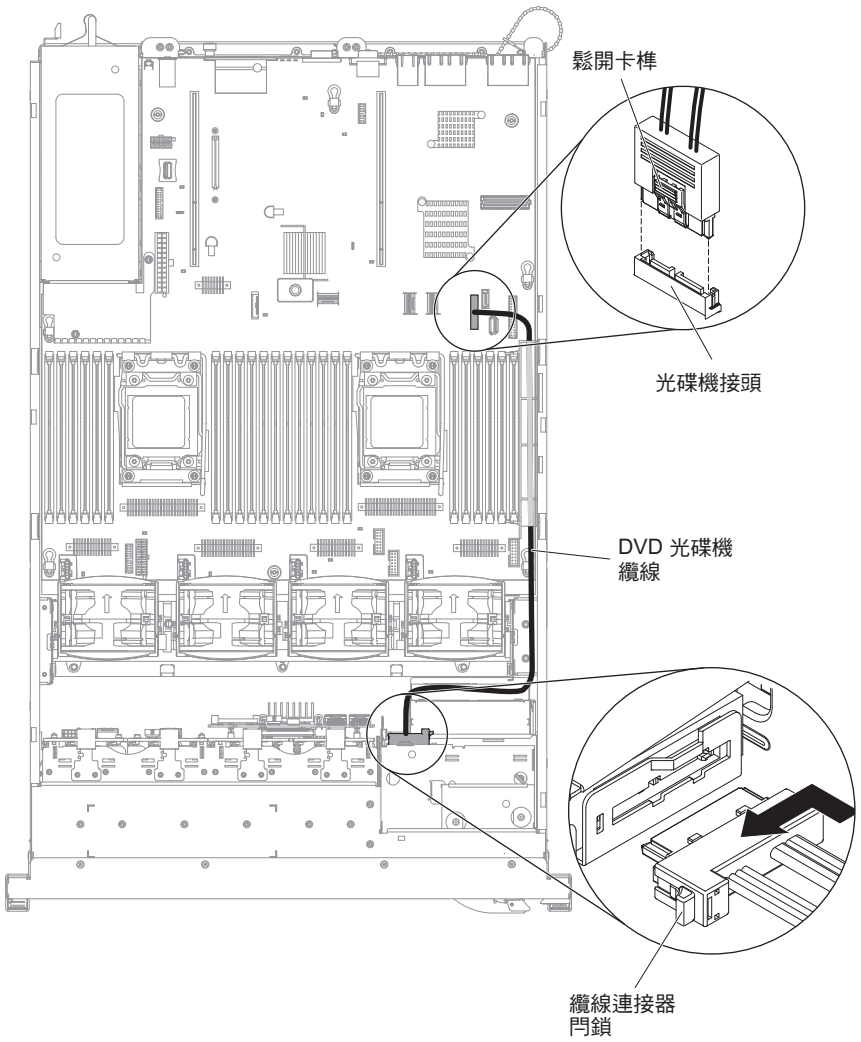


圖 35. DVD 光碟機纜線佈線

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝選用的 DVD 光碟機纜線

使用此資訊來安裝選用的 DVD 光碟機纜線。

關於這項作業

若要安裝 DVD 光碟機纜線，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 將纜線接頭與 DVD 光碟機機盒背面的接頭對齊。將纜線接頭按入光碟機機盒接頭，然後將光碟機機盒向左滑入，直到機盒牢牢固定爲止。

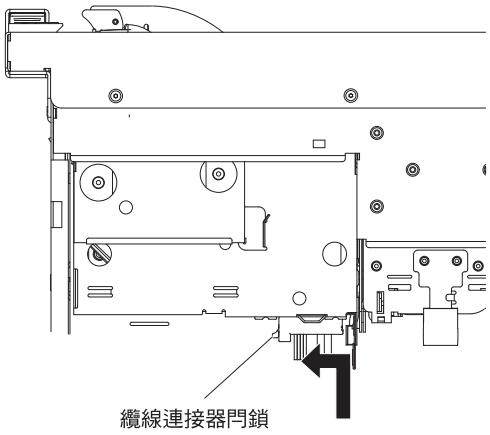


圖 36. DVD 光碟機纜線閂鎖

下圖顯示 DVD 纜線的佈線：

警告： 遵循圖中所示的光碟機佈線。請確定纜線沒有遭到擠壓，且未遮蓋任何接頭或妨礙主機板上的任何元件。

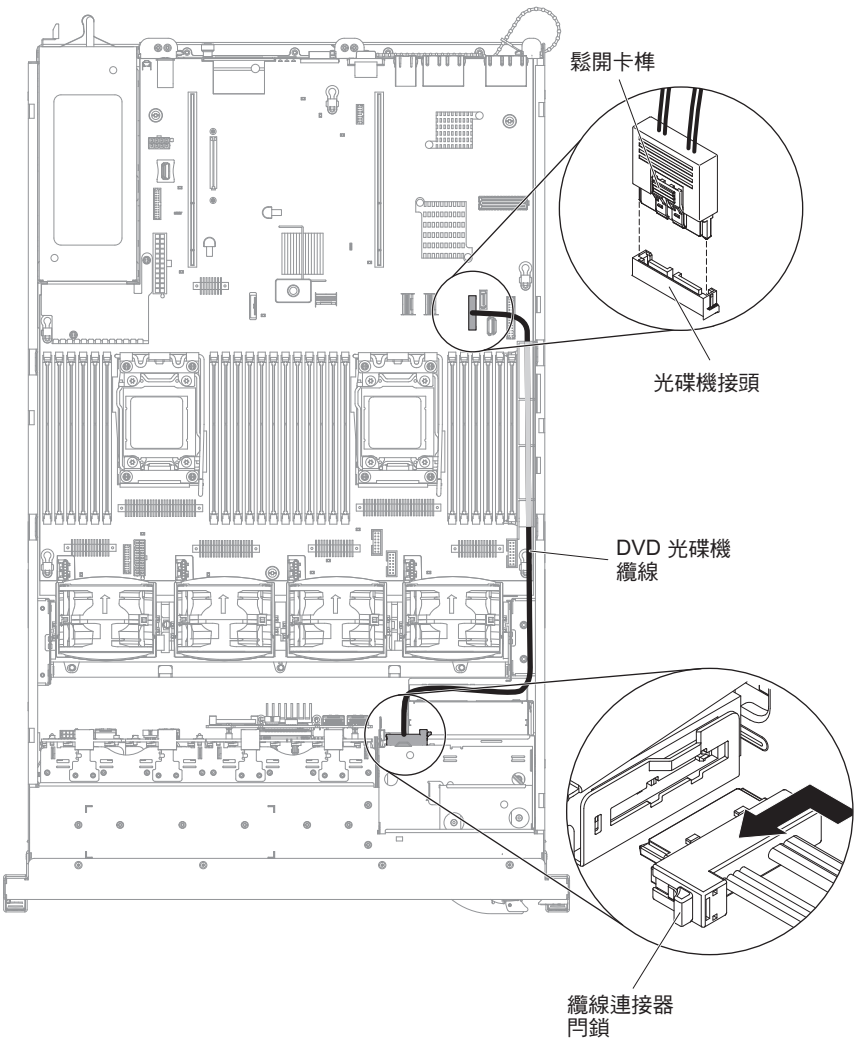


圖 37. DVD 光碟機纜線佈線

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝記憶體模組

下列注意事項說明伺服器支援的 DIMM 類型，以及安裝 DIMM 時必須考量的其他資訊。

- 當您安裝或卸下 DIMM 時，伺服器配置資訊將發生變更。重新啓動伺服器時，系統將顯示一則訊息，指出記憶體配置已變更。
- 此伺服器僅支援具有錯誤更正碼 (ECC) 的業界標準雙倍資料傳輸率 3 (DDR3)、800、1066、1333、1600 或 1866 MHz、PC3-6400、PC3-8500、PC3-10600、PC3-12800 或 PC3-14900 暫存式或無緩衝同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM) 雙排直插式記憶體模組 (DIMM)。如需伺服器支援的記憶體模組清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。
  - DDR3 DIMM 的規格印在 DIMM 的標籤上，格式如下。

    ggggg eRxff PC3*v-wwwwwm-aa-bb-ccd*

其中：

- *ggggg* 是 DIMM 的總容量（例如，1GB、2GB 或 4GB）
- *eR* 是排數

  1R = 單排

  2R = 雙排

  4R = 四排
- *xff* 是裝置架構（位元寬度）

  x4 = x4 架構（每個 SDRAM 4 DQ 行）

  x8 = x8 架構

  x16 = x16 架構
- *v* 是 SDRAM 及支援元件供電電壓 (VDD)
  - 空白 = 1.5 V（指定）
  - L = 1.35 V（指定），1.5 V（可運作）

  註：這些電壓的值爲「指定」，表示在此電壓下支援計時之類的裝置特性。值爲「可運作」表示裝置在此電壓下可安全地運作。不過，不保證計時之類的裝置特性。所有裝置必須「承受」最高 DDR3 額定電壓 1.5 V，這表示裝置在 1.5 V 下可能無法運作，但能夠以該電壓供電而不會損壞裝置。
- *wwwww* 是 DIMM 頻寬，單位爲 MB/每秒

  6400 = 6.40 GBps（DDR3-800 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）

  8500 = 8.53 GBps（DDR3-1066 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）

  10600 = 10.66 GBps（DDR3-1333 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）

  12800 = 12.80 GBps（DDR3-1600 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）

  14900 = 14.93 GBps（DDR3-1866 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）
- *m* 是 DIMM 類型

  E = 具 ECC 且無緩衝 DIMM (UDIMM)（x72 位元模組資料匯流排）

  L = 低負載 DIMM (LRDIMM)

  R = 含暫存器的 DIMM (RDIMM)

  U = 無 ECC 且無緩衝 DIMM（x64 位元主要資料匯流排）
- *aa* 是 CAS 延遲（以操作頻率上限的時鐘爲單位）
- *bb* 是 JEDEC SPD 修訂編碼和新增層次
- *cc* 是適用於 DIMM 設計的參照設計檔
- *d* 是 DIMM 參照設計的修訂號碼

註：若要判斷 DIMM 類型，請參閱 DIMM 上的標籤。標籤上的資訊格式爲 xxxxx nRxxx PC3v-xxxxxx-xx-xx-xxx。第六個數字式位置中的數字表示 DIMM 爲單排 (n=1)、雙排 (n=2) 或四排 (n=4)。

- 下列規則適用於 DDR3 RDIMM 速度（與通道中 RDIMM 數量相關）：
  - 每個通道安裝 1 條 RDIMM 時，記憶體以 1866 MHz 執行
  - 每個通道安裝 2 條 RDIMM 時，記憶體以 1600 MHz 執行
  - 每個通道安裝 3 條 RDIMM 時，記憶體以 1066 MHz 執行
  - 伺服器中所有通道都會以最快速共用頻率執行

– 請勿在同一部伺服器中同時安裝暫存式、無緩衝及低負載 DIMM。

- 記憶體的速度上限取決於微處理器的組合、DIMM 速度、DIMM 類型、UEFI 設定中的 Operating Modes 及在每個通道中安裝的 DIMM 數量。
- 在每個通道有兩條 DIMM 的配置中，只要符合下列條件，採用 Intel Xeon™ E5-2600 系列微處理器的伺服器會自動以記憶體速度上限（最高 1600 MHz）運作：
  – 在同一個通道中安裝兩條 1.35 V 單排、雙排或四排 UDIMM、RDIMM 或 LRDIMM。在 Setup Utility 中，**Memory speed** 是設爲 **Max performance**，且 **LV-DIMM power** 是設爲 **Enhance performance** 模式。 1.35 V UDIMM、RDIMM 或 LRDIMM 將以 1.5 V 運作。
- 此伺服器最多支援 16 條雙排 UDIMM。此伺服器最多支援每個通道兩條 UDIMM。
- 此伺服器最多支援 24 條單排、雙排 RDIMM，或 16 條四排 RDIMM。此伺服器不支援在同一個通道中有三條四排 RDIMM。
- 下表顯示使用排式 DIMM 時，可安裝記憶體數量上限的範例。

表 7. 使用排式 DIMM 時，可安裝的記憶體上限

DIMM 數量	DIMM 類型	DIMM 大小	總記憶體
16	雙排 UDIMM	4 GB	64 GB
24	單排 RDIMM	2 GB	48 GB
24	單排 RDIMM	4 GB	96 GB
24	雙排 RDIMM	8 GB	192 GB
24	雙排 RDIMM	16 GB	384 GB
24	HCDIMM	16 GB	384 GB
24	HCDIMM	32 GB	768 GB
16	四排 RDIMM	8 GB	128 GB
24	四排 LRDIMM	32 GB	768 GB

- 可供伺服器使用的 UDIMM 選項爲 4 GB。此伺服器使用 UDIMM 時所支援的系統記憶體下限爲 4 GB，上限爲 64 GB。
- 可供伺服器使用的 RDIMM 選項爲 2 GB、4 GB、8 GB 和 16 GB。此伺服器使用 RDIMM 時所支援的系統記憶體下限爲 2 GB，上限爲 384 GB。
- 可供伺服器使用的 HCDIMM 選項爲 16 GB 和 32 GB。此伺服器使用 HCDIMM 時所支援的系統記憶體下限爲 16 GB，上限爲 768 GB。

  註：請勿在伺服器中混用 16 GB HCDIMM 和 32 GB HCDIMM。
- 可供伺服器使用的 LRDIMM 選項爲 32 GB。此伺服器使用 LRDIMM 時所支援的系統記憶體下限爲 32 GB，上限爲 768 GB。

  註：可用記憶體數量視系統配置而減少。某些記憶體數量必須保留給系統資源。若要檢視已安裝的記憶體總數和配置的記憶體數量，請執行 Setup Utility。如需相關資訊，請參閱第 142 頁的『配置伺服器』。
- 每個微處理器最少必須安裝一條 DIMM。比方說，如果伺服器有安裝兩個微處理器，最少必須安裝兩條 DIMM。不過，爲改進系統效能，每顆微處理器最少應安裝四條 DIMM。
- 伺服器中的 DIMM 必須是相同類型（RDIMM、UDIMM、HCDIMM 或 LRDIMM），以確保伺服器能正常運作。

- 當您要在通道中安裝一條四排 DIMM 時，請將它安裝在距離微處理器最遠的 DIMM 接頭上。

注意事項：

1. 只要您安裝了微處理器 2，就可以安裝微處理器 2 的 DIMM；不需要等到微處理器 1 的所有 DIMM 插槽都插滿爲止。
2. DIMM 插槽 13-24 是爲微處理器 2 保留的；因此，DIMM 插槽 13-24 會在安裝微處理器 2 後啓用。

下圖顯示主機板上的 DIMM 接頭位置。

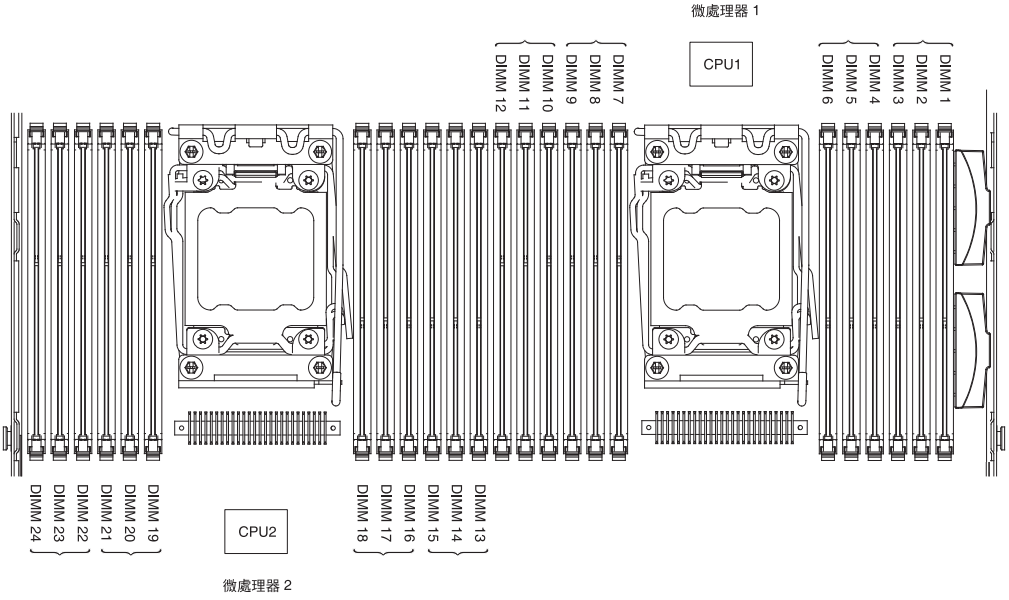


圖 38. DIMM 接頭位置

DIMM 安裝順序

視伺服器型號而定，伺服器可能隨附最少一條 2 GB 或 4 GB DIMM，並安裝在插槽 1 中。安裝額外的 DIMM 時，請依照下表所示順序來安裝，以達到最佳系統效能。

一般而言，您可以任何順序安裝至每個微處理器記憶體介面的所有通道（4 個），且不需要符合任何需求。

表 8. 標準模式 DIMM 安裝順序

已安裝的微處理器數量	DIMM 接頭插入順序
已安裝一個微處理器	1、4、9、12、2、5、8、11、3、6、7、10
已安裝兩個微處理器	1、13、4、16、9、21、12、24、2、14、5、17、8、20、11、23、3、15、6、18、7、19、10、22

爲了實現最佳效能：

確定移入每顆微處理器的所有四個記憶體通道。每個記憶體通道應該移入相同類型及數量的記憶體。每個微處理器插槽應該移入相同類型及數量的記憶體。建議使用 1DPC（每個通道一條 DIMM）或 2DPC（每個通道兩條 DIMM）記憶體配置。除非需要記憶

體容量超過記憶體頻率，否則不建議使用 3DPC（每個通道三條 DIMM），因爲 3DPC 配置會強制記憶體子系統以較低的頻率 (1066MHz) 執行。

請參閱 Understanding and Optimizing Memory Performance for Intel Xeon Processor E5-2600 Series in IBM Flex System, System x, and BladeCenter Platforms 白皮書以瞭解詳細資訊。

記憶體鏡映通道

記憶體鏡映通道模式會在兩個通道內，針對兩對 DIMM 同時抄寫及儲存資料。

如果發生故障，記憶體控制器會從記憶體 DIMM 的主要對組切換到 DIMM 的備份對組。若要透過 Setup Utility 來啓用記憶體鏡映通道，請選取 **System Settings** > **Memory**。如需相關資訊，請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』。使用記憶體鏡映通道功能時，請考量下列資訊：

- 當您使用記憶體鏡映通道時，必須一次安裝一對 DIMM。每對中兩條 DIMM 的大小、類型、排數（單排、雙排或四排）和架構必須相同，但速度不必相同。通道會以任一通道中最慢的 DIMM 的速度執行。
- 啓用記憶體鏡映通道時，可用記憶體上限會縮減爲已安裝記憶體的一半。例如，如果安裝使用 RDIMM 的 64 GB 記憶體，當使用記憶體鏡映通道時，只有 32 GB 的可定址記憶體可供使用。
- 若爲 UDIMM，在記憶體鏡映通道模式下，不會使用微處理器 1 的 DIMM 接頭 3、6、7 和 10，以及微處理器 2 的 DIMM 接頭 15、18、19 和 22。

下圖列出每一個記憶體通道上的 DIMM 接頭。

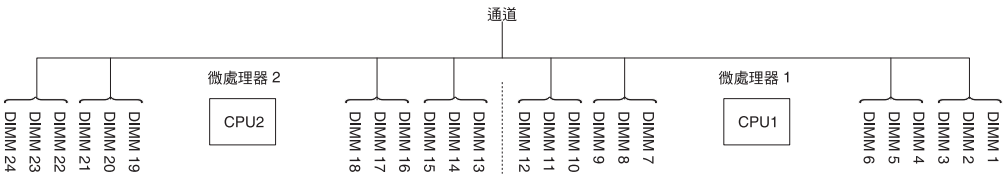


圖 39. 每一個記憶體通道上的接頭

下表顯示記憶體鏡映通道模式的安裝順序：

表 9. 記憶體鏡映通道模式 DIMM 插入順序

DIMM 數量	已安裝的微處理器數量	DIMM 接頭
第一對 DIMM	1	1、4
第二對 DIMM	1	9、12
第三對 DIMM	1	2、5
第四對 DIMM	1	8、11
第五對 DIMM	1	3、6
第六對 DIMM	1	7、10
第七對 DIMM	2	13、16
第八對 DIMM	2	21、24
第九對 DIMM	2	14、17
第十對 DIMM	2	20、23

表 9. 記憶體鏡映通道模式 DIMM 插入順序 (繼續)

DIMM 數量	已安裝的微處理器數量	DIMM 接頭
第十一對 DIMM	2	15、18
第十二對 DIMM	2	19、22
註：若伺服器中已安裝 UDIMM，則在記憶體鏡映通道模式下，不會使用 DIMM 接頭 3、6、7、10、15、18、19 和 22。		

記憶體排備用

記憶體排備用功能可從系統配置停用故障的記憶體，並啓動排備用 DIMM 以取代故障的作用中 DIMM。

您可以在 Setup Utility 中啓用排備用記憶體，請選取 **System Settings** > **Memory**。如需相關資訊，請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』。使用記憶體排備用功能時，請考量下列資訊：

- 配備 Intel Xeon™ E5-2600 系列微處理器的伺服器型號支援記憶體排備用特性。
- 啓用記憶體排備用模式時，可用記憶體上限會減少。

下圖列出每一個記憶體通道上的 DIMM 接頭。

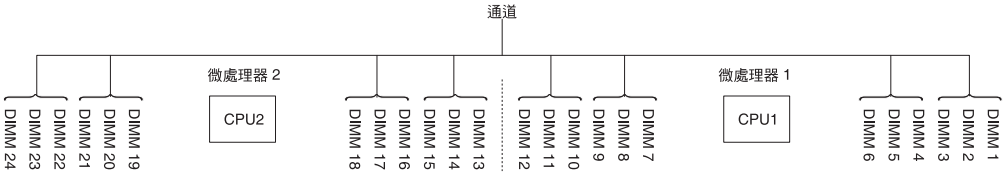


圖 40. 每一個記憶體通道上的接頭

請遵循排備用模式的安裝順序：

- 在一個通道中至少安裝一個四排 DIMM。
- 在一個通道中至少安裝兩個單排或雙排 DIMM。

表 10. 記憶體排備用模式 DIMM 插入順序

DIMM 數量	已安裝的微處理器數量	DIMM 接頭
第一對 DIMM	1	1、2
第二對 DIMM	1	4、5
第三對 DIMM	1	8、9
第四對 DIMM	1	11、12
第五對 DIMM	1	7、10
第六對 DIMM	1	3、6
第七對 DIMM	2	13、14
第八對 DIMM	2	16、17
第九對 DIMM	2	20、21
第十對 DIMM	2	23、24
第十一對 DIMM	2	19、22
第十二對 DIMM	2	15、18

表 10. 記憶體排備用模式 DIMM 插入順序 (繼續)

DIMM 數量	已安裝的微處理器數量	DIMM 接頭
註：若伺服器中已安裝 UDIMM，則在記憶體排備用模式下，不會使用 DIMM 接頭 3、6、7、10、15、18、19 和 22。		

安裝記憶體模組

使用此資訊來安裝記憶體模組。

關於這項作業

- 若要額外安裝記憶體模組，請移至第 9 頁的表 2以了解詳細的電源供應器配置。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 如果 PCI 擴充卡組件 1 包含一或多個配接卡，請卸下擴充卡組件 1（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。

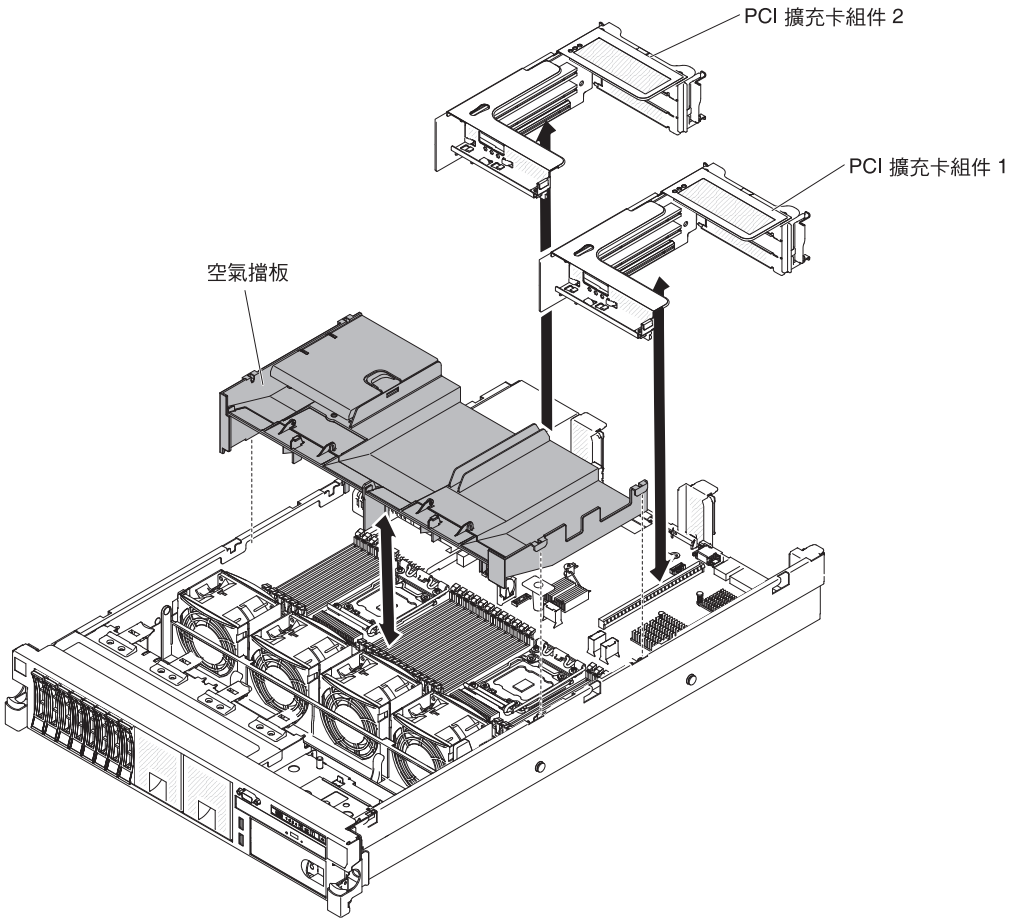


圖 41. 卸下 PCI 擴充卡組件

5. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。

6. 小心地打開 DIMM 接頭兩端的固定夾，然後卸下 DIMM。

   警告： 爲避免折斷固定夾或損壞 DIMM 接頭，請小心開合固定夾。

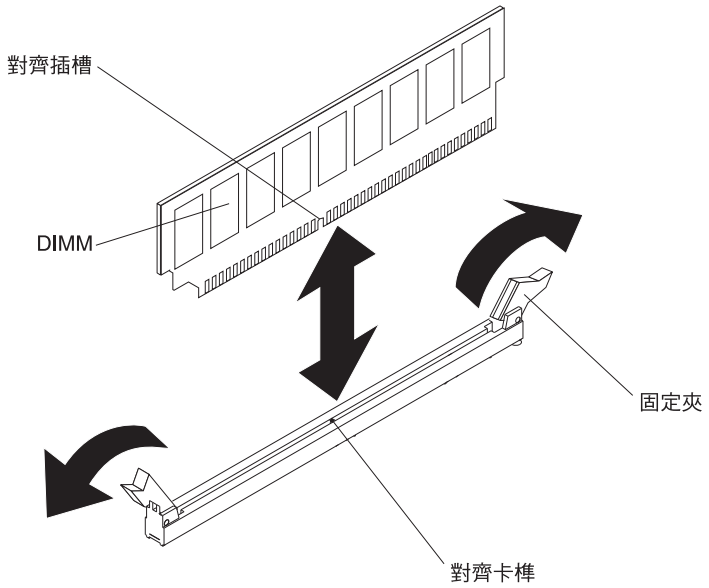


圖 42. 卸下 DIMM

7. 把裝有 DIMM 的防靜電保護袋，放在伺服器外部任何未上漆的金屬表面。然後從防靜電保護袋中取出 DIMM。
8. 轉動 DIMM，使定位插槽與定位卡榫正確對齊。
9. 將 DIMM 邊緣與 DIMM 接頭兩端的插槽對齊，將 DIMM 插入接頭中（如需 DIMM 接頭位置的相關資訊，請參閱第 32 頁的『主機板選用裝置接頭』）。
10. 在 DIMM 兩端同時用力，將 DIMM 垂直向下按壓，使其牢牢插入接頭。當 DIMM 已牢牢固定在接頭中時，固定夾會卡入鎖定位置。

    註：如果 DIMM 與固定夾之間留有空隙，表示 DIMM 未正確插入；請打開固定夾，卸下 DIMM，然後將其重新插入。
11. 安裝空氣擋板（請參閱第 250 頁的『更換空氣擋板』）。
12. 安裝 PCI 擴充卡組件 2（如果已卸下）（請參閱第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』）。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝配接卡

下圖顯示伺服器背面的 PCI 配接卡擴充槽。

關於這項作業

表 11. 每一個插槽支援的最大卡尺寸（背面圖）

PCI 擴充卡組件 1		PCI 擴充卡組件 2	
1	全高，最長達全長	4	全高，最長達全長
2	全高、半長	5	全高，最長達全長
3	全高、半長	6	全高、半長

註：如果您要安裝配備 x3650 M4 Plus 8 2.5 吋 HS HDD 組件選用套件的 ServeRAID-M5110，只能將其安裝在 PCI 插槽 2 中；如果您要安裝 ServeRAID-M5120 或 IBM LLM-SM 雙埠 10GbE SFP+ 配接卡，則只能將其安裝在 PCI 插槽 1、2、4 或 5 中。

下列注意事項說明伺服器支援的配接卡類型，以及安裝配接卡時必須考量的其他資訊：

- 找到配接卡隨附的文件，除按照本節指示進行操作之外，還應遵循隨附文件中的指示進行操作。
- 此伺服器的主機板上提供兩個內部 SAS 接頭及兩個 SAS/SATA RAID 擴充卡插槽。請參閱第 32 頁的『主機板選用裝置接頭』，以瞭解內部 SAS/SATA RAID 接頭及擴充卡插槽的位置。您可以將插槽中的 IBM ServeRAID SAS/SATA 配接卡替換爲選用的 IBM ServeRAID SAS/SATA 配接卡。如需配置的相關資訊，請參閱 http://www.ibm.com/supportportal/ 上的 ServeRAID 文件。
- 勿將 LCD 顯示器的數位視訊配接卡解析度上限設定超過 1600 x 1200（頻率爲 75 Hz）。這是您在伺服器中安裝的任何附加視訊配接卡支援的最高解析度。
- 在安裝 Quadro 配接卡時，請先閱讀下列表格，然後再安裝記憶體模組。

表 12. 配置 NVIDIA Quadro 影像配接卡

說明	支援的總記憶體大小上限
Quadro 600 配接卡	128 GB
Quadro 2000 配接卡	512 GB
Quadro 4000 配接卡	512 GB
Quadro 6000 配接卡	512 GB

- 不支援任何附加視訊配接卡上，任何高畫質視訊輸出接頭或立體聲接頭
- 此伺服器不支援舊式 5V PCI 配接卡。
- 安裝任何 PCI 配接卡時，必須先拔掉電源的電源線，然後再卸下 PCI Express 擴充卡組件及 PCI-X 擴充卡組件。否則，主機板邏輯將會停用作用中的電源管理事件信號，且 Wake on LAN 特性可能無法運作。不過，在本端開啓伺服器的電源之後，主機板邏輯就會啓用作用中電源管理程式的作用中電源管理事件信號。
- 在安裝額外的配接卡之前，請移至第 9 頁的表 2，以了解詳細的電源供應器配置資訊。

下圖顯示 PCI 擴充卡組件上的配接卡接頭。

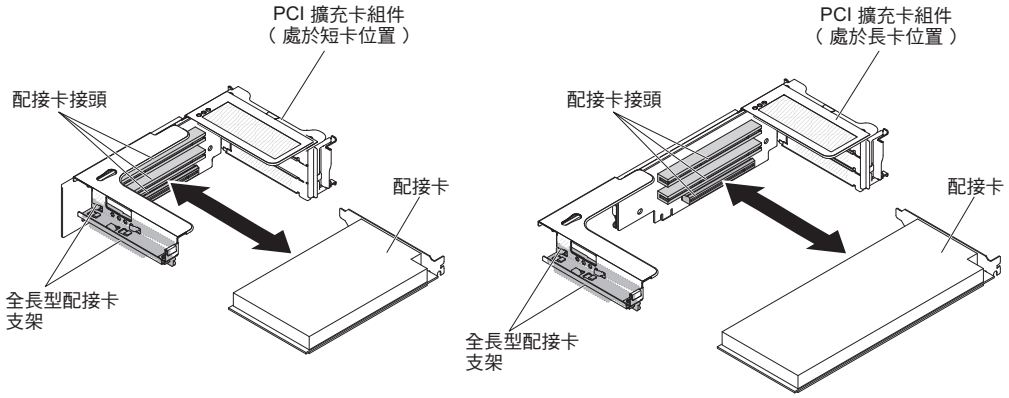


圖 43. PCI 擴充卡配接卡接頭

若要安裝配接卡，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下伺服器蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 確定將用於配接卡的擴充槽。
5. 如果要在 PCI 擴充槽 1、2 或 3 中安裝配接卡，請卸下 PCI 擴充卡組件 1；如果要在 PCI 擴充槽 4、5 或 6 中安裝配接卡，則請卸下 PCI 擴充卡組件 2。請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』。
6. 將托架旋轉到一邊。
7. 將擴充槽蓋板滑出 PCI 擴充卡組件擴充槽。

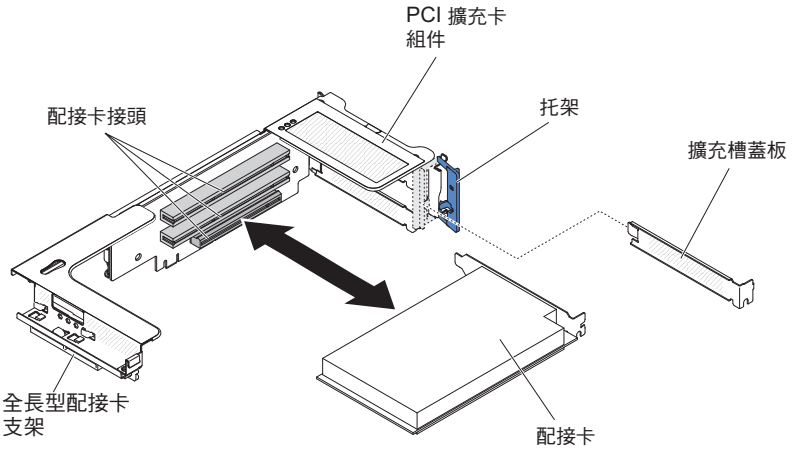


圖 44. 安裝配接卡

8. 安裝配接卡：
   a. 對於擴充卡 1：如果是擴充卡上層擴充槽的全長型配接卡，請從擴充卡組件頂端的下面卸下全長型配接卡托架，並將它插入擴充卡組件的上層擴充槽尾端。如需相關指示，請參閱第 40 頁的『伸展 PCI 擴充卡組件』。
   b. 對於擴充卡 2：如果是擴充卡上層擴充槽的全長型配接卡，則托架預設位於機盒上。將其插入擴充卡組件的上層擴充槽尾端。如需相關指示，請參閱第 40 頁的

的『伸展 PCI 擴充卡組件』。

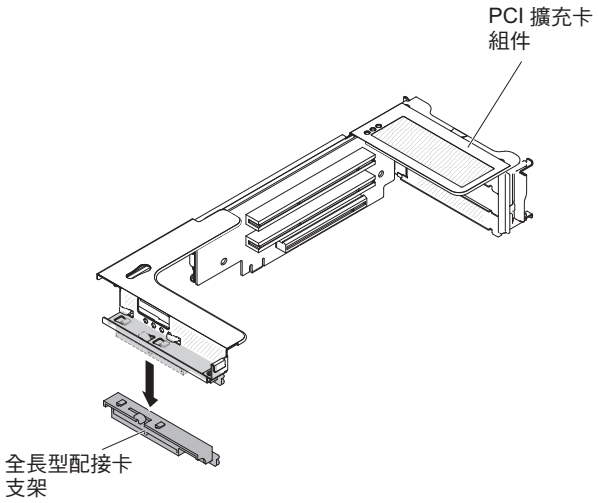


圖 45. PCI 擴充卡組件

c. 將配接卡與擴充卡上的 PCI 接頭對齊，以及與擴充卡組件外尾端上的導軌對齊。

d. 將配接卡用力壓入擴充卡的 PCI 接頭中。

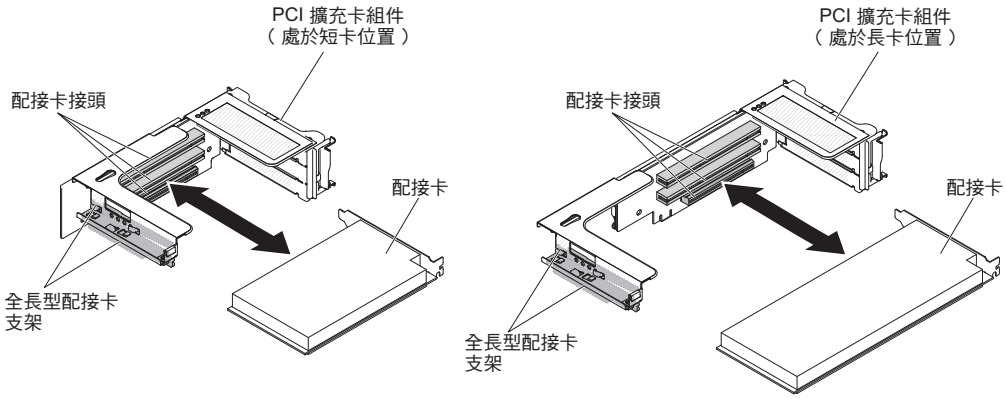


圖 46. PCI 擴充卡配接卡接頭

9. 將任何所需的纜線連接至配接卡。

   警告：

   - 佈線時，請勿阻塞任何接頭或任何風扇周圍的通風空間。
   - 確定纜線未佈線在 PCI 擴充卡組件下的元件頂端。
   - 確定纜線未被伺服器元件夾住。

10. 將 PCI 擴充卡組件，與主機板上的選定 PCI 擴充卡接頭對齊。

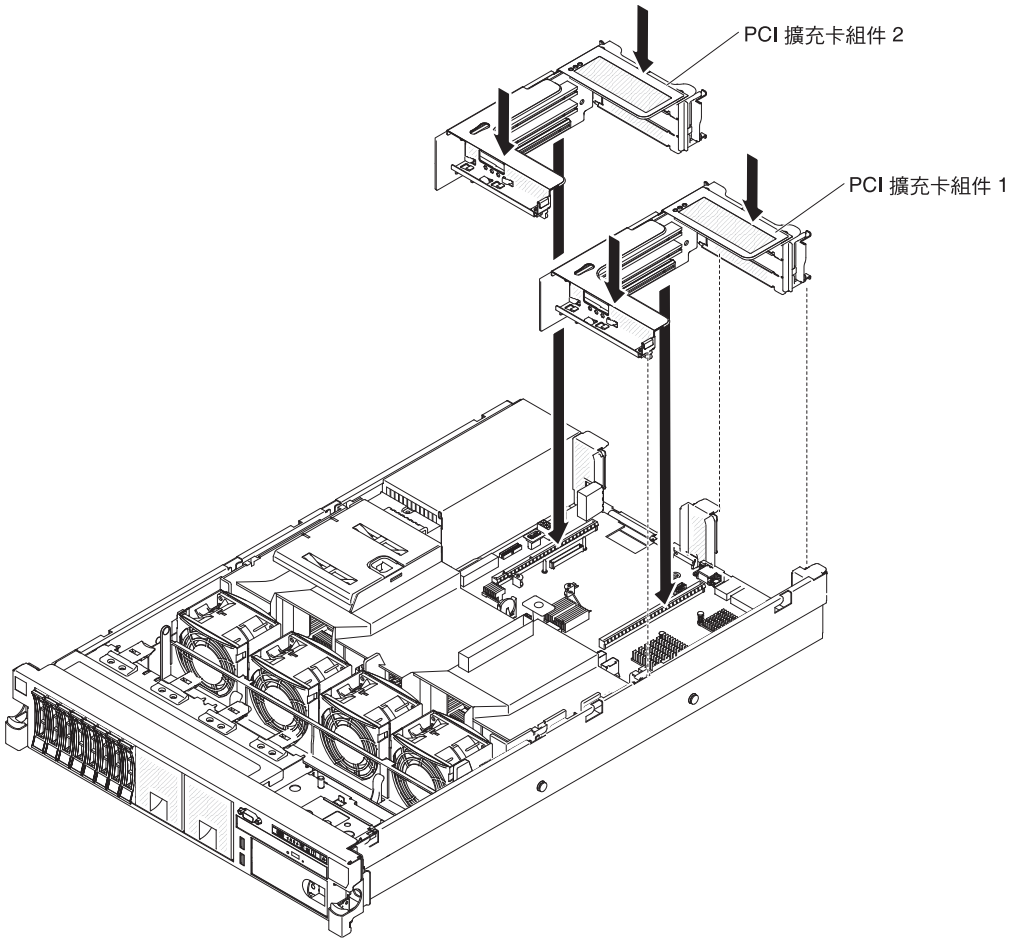


圖 47. 安裝 PCI 擴充卡組件

- PCI 擴充卡接頭 1：小心地將組件側面的兩個對齊插槽，安裝到機箱側面的兩個對齊支架中；將組件背面與伺服器背面上的導件對齊。
- PCI 擴充卡接頭 2：小心地將擴充卡組件下邊緣（連接邊緣），與主機板上的 PCI 擴充卡接頭對齊；將組件背面與伺服器背面上的導件對齊。

11. 將組件向下壓。確定擴充卡組件完全固定在主機板的 PCI 擴充卡接頭中。
12. 執行配接卡所需的任何配置作業。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝選用的 ServeRAID 升級配接卡

使用此資訊來安裝選用的 ServeRAID 升級配接卡。

關於這項作業

若要安裝選用的 ServeRAID 升級配接卡，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 將超容量纜線連接至 ServeRAID 升級配接卡。

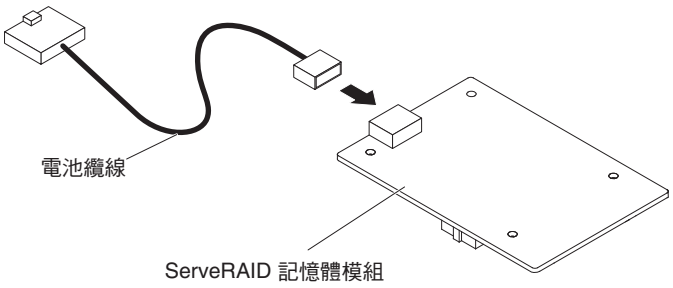


圖 48. ServeRAID 升級配接卡和超容量纜線

5. 將三個夾子連接至 ServeRAID 升級配接卡，並將 ServeRAID 升級配接卡安裝到主機板中。

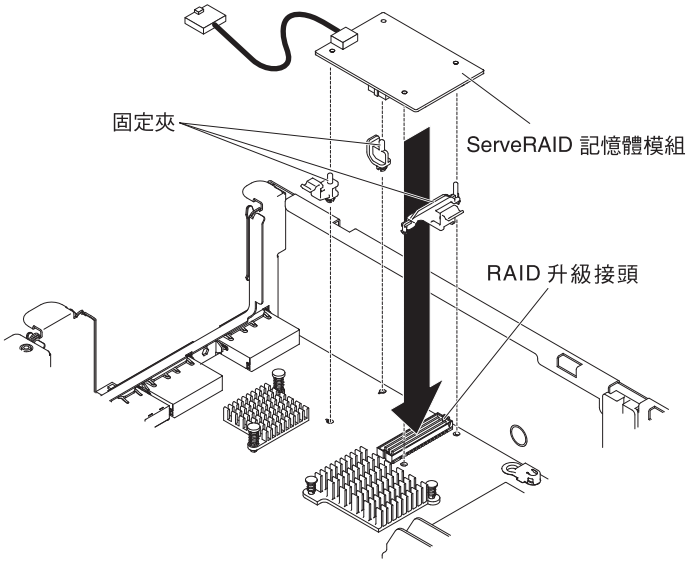


圖 49. 安裝 ServeRAID 升級配接卡和超容量纜線

6. 將超容量纜線的另一端連接至電池。

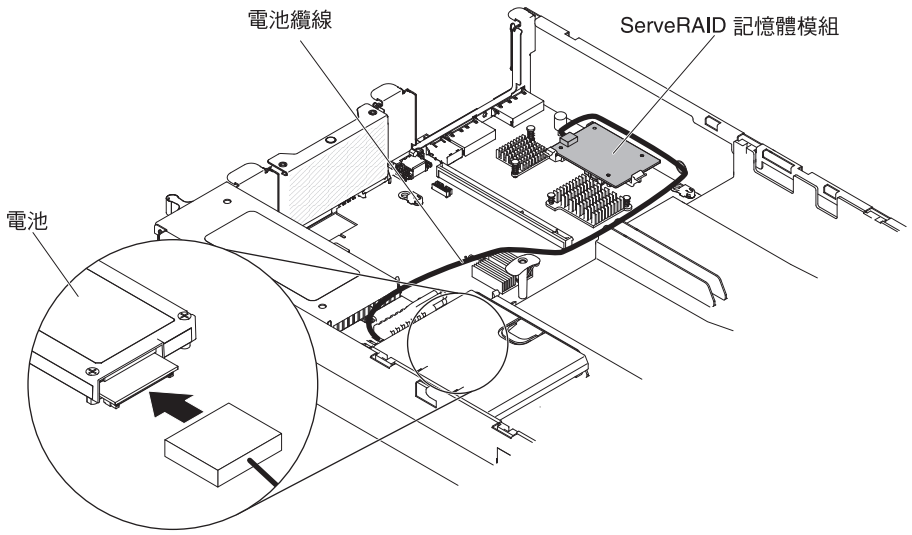


圖 50. 連接超容量纜線

註：確定電池正確就位（請參閱『在遠端電池匣上安裝 ServeRAID SAS 控制器電池』）。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

在遠端電池匣上安裝 ServeRAID SAS 控制器電池

使用此資訊在遠端電池匣上安裝 ServeRAID SAS 控制器電池。

關於這項作業

註：因簡要考量，在本文件中的 Intelligent Battery Backup Unit (iBBU) 通常稱爲*電池*。

當您安裝附有電池的任何 RAID 配接卡時，有時會需要將電池安裝在伺服器的另一個位置，以防止電池過熱。電池必須安裝在風扇機盒附近。

若要在伺服器中安裝 RAID 配接卡電池，請完成下列步驟：

註：如果您要安裝隨附電池的 ServeRAID-M5100 Series 512 MB 快取 RAID 5 升級，您必須改爲將 ServeRAID SAS 控制器電池安裝在遠端電池固定配件（請參閱「安裝選用 ServeRAID SAS 控制器電池匣」）。

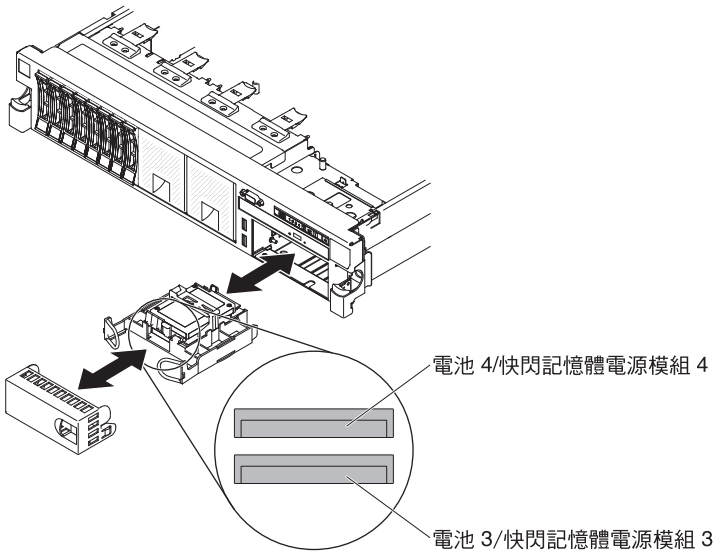


圖 51. 在遠端電池匣上安裝 ServeRAID SAS 控制器電池

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部裝置（請參閱第 23 頁的『關閉伺服器』）。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 將電池纜線的一端連接至 ServeRAID SAS 控制器電池接頭。
5. 沿機箱佈放遠端電池纜線。

   警告： 請確定纜線沒有遭到擠壓，且未遮蓋任何接頭或妨礙主機板上的任何元件。
6. 在風扇機盒附近安裝電池：
   a. 將電池纜線接頭與電池匣上的插槽對齊。將電池置於電池匣中，並確定電池匣與電池咬合牢固。

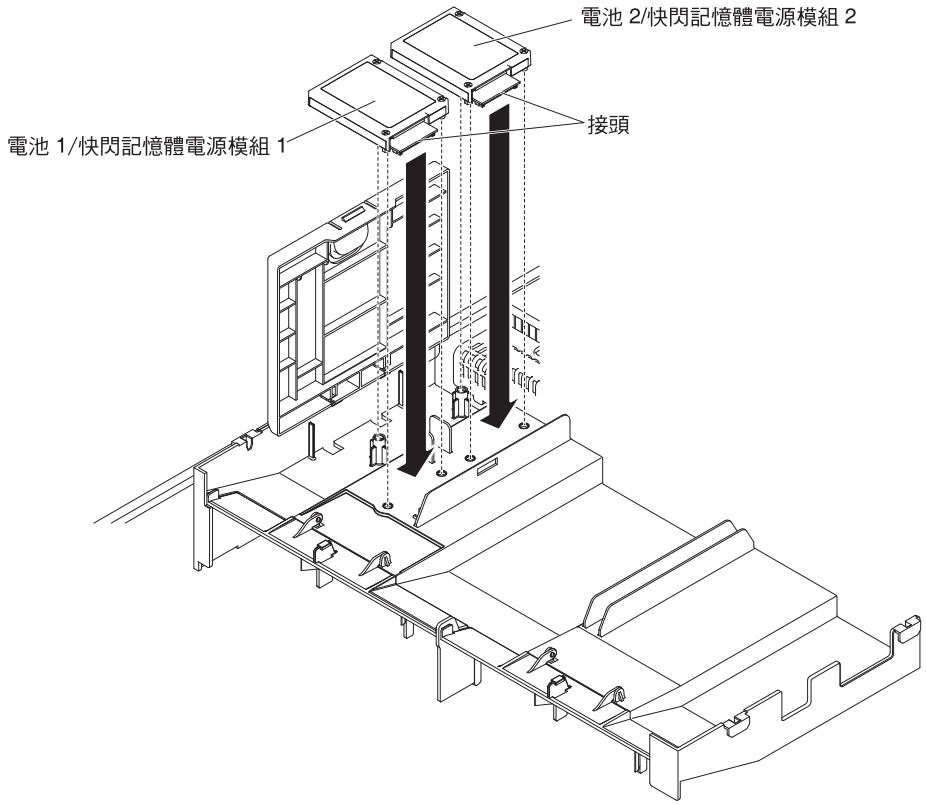


圖 52. 安裝 RAID 配接卡電池

註：遠端電池的位置取決於所安裝的遠端電池類型。

b. 將電池纜線的另一端連接至電池上的電池纜線接頭。

c. 將電池固定夾放在下面，同時朝著伺服器正面按壓鬆開卡榫，直到其卡入就位，以使電池固定夾牢固就位。

註：在一般操作條件下，電池至少必須充電 6 小時。爲保護資料，在電池組件完全充電之前，ServeRAID 控制器韌體會將撰寫原則變更爲寫入。當電池已充電時，ServeRAID 控制器韌體會將撰寫原則變更爲寫回。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝雙埠網路配接卡

使用此資訊來安裝雙埠網路配接卡。

關於這項作業

您可以購買下列其中一個雙埠網路配接卡，以在伺服器中新增兩個額外的網路埠。如果要訂購雙埠網路配接卡選用裝置，請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

表 13. 網路接頭上支援的雙埠網路配接卡

雙埠網路配接卡	選用裝置產品編號	FRU 產品編號	註解
Mellanox ConnectX-3 雙埠 QDR/FDR10 夾層卡	90Y6338	90Y4956	
Qlogic 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA	90Y6454	90Y5099	需要安裝四個風扇。
Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III	90Y6456	90Y5100	
雙埠 FDR 內嵌配接卡	00D4143	90Y6606	
註：您可以購買 IBM System x3650 M4 散熱解決方案套件（選用產品編號 46W8422），以獲得其他可供伺服器使用的風扇。			

下列注意事項說明伺服器支援的配接卡類型，以及安裝配接卡時必須考量的其他資訊：

- 如果要配置網路配接卡，請完成下列步驟：
  1. 從 Setup Utility 主功能表（請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』）中，選取 **System Settings** > **Network**。
  2. 從 **Network Device List**，選取一個網路配接卡。

     註：您可能需要進入每一個項目（顯示MAC 位址）以檢視詳細資訊。
  3. 按 Enter 鍵，以配置網路配接卡設定。
- 如果要爲 Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III 轉換 NIC/iSCSI/FCoE，請完成下列步驟：
  1. 從 Setup utility 主功能表（請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』）中，選取 **System Settings** > **Network**，然後按 Enter 鍵。
  2. 從 **Network Device List**，選取 Emulex 網路配接卡。

     註：您可能需要進入每一個項目（顯示MAC 位址）以檢視詳細資訊。
  3. 按 Enter 鍵以配置 Emulex 網路配接卡，選取 **Personality**，然後按 Enter 鍵以變更設定。
     - NIC
     - iSCSI（在安裝 FoD 之後已啓用）
     - FCoE（在安裝 FoD 之後已啓用）
- 如果要從 IBM 網站上下載最新的 iSCSI 及 FCoE 驅動程式版本，請完成下列步驟：
  1. 請造訪 http://www.ibm.com/support/fixcentral/。
  2. 按一下 **Product support** > **System x** > **Product family** > **System x3650 M4** > **7915**。

3. 從**作業系統**功能表中，選取您的作業系統，然後按一下**搜尋**以顯示可用的驅動程式。
4. 下載最新的驅動程式版本。
   - Emulex iSCSI Device Driver for Windows 2008
   - Emulex FCoE Device Driver for Windows 2008

註：IBM 網站將定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

- Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III 上的埠 0 可以配置爲共用系統管理。
- 當伺服器處於待命模式時，Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III 上的兩個埠，均以 100M 連線速度運作且具有 Wake on LAN 功能。

如果發生下列其中一個錯誤，Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III 會自動停用：

- 錯誤日誌指示乙太網路配接卡發出溫度警告。
- 卸下所有電源供應器，或切斷伺服器的電源。

如果要安裝雙埠網路配接卡，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 從 PCI 擴充卡接頭 2 卸下 PCI 擴充卡組件（如果已安裝）（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
5. 卸下機箱背面的配接卡填充板（如果尚未將其卸下）。

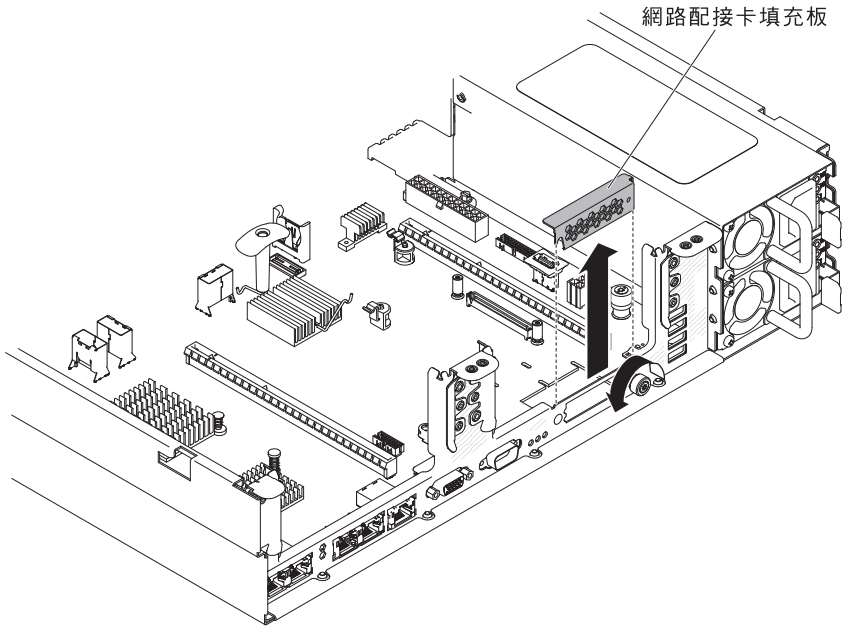


圖 53. 卸下配接卡填充板

6. 將裝有新配接卡的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從袋中取出配接卡。
7. 對齊配接卡，讓配接卡上的埠接頭與機箱上的插腳和翼型螺絲對齊；然後將配接卡的接頭與主機板上的配接卡接頭對齊。

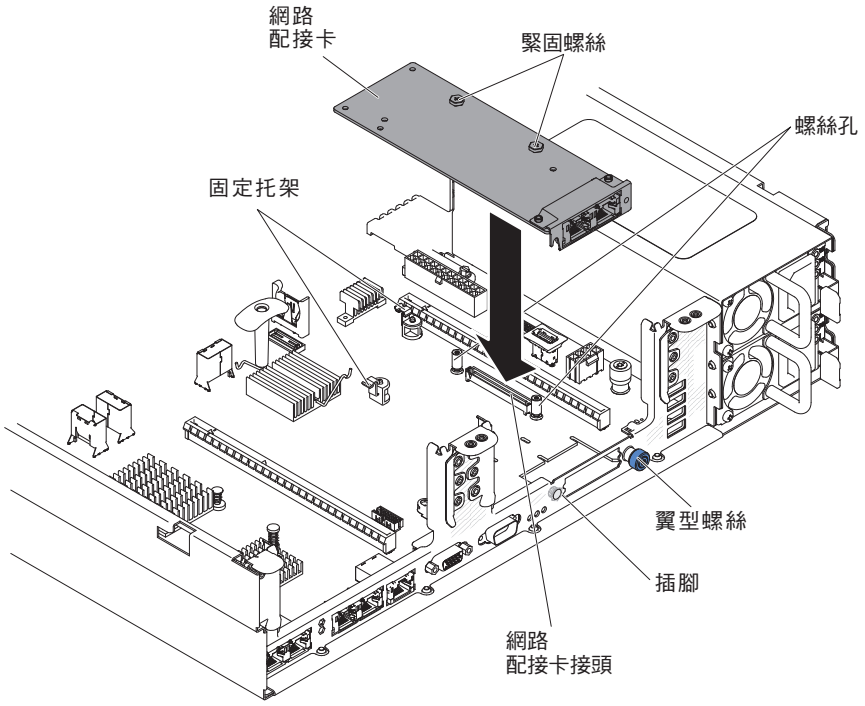


圖 54. 安裝網路配接卡

8. 確實壓下配接卡，直到插腳及固定托架與配接卡嚙合爲止。確認配接卡確實地安裝至主機板的接頭。

   警告： 確定配接卡上的埠接頭已正確地對齊伺服器背面的機箱。若配接卡的安裝位置不正確，可能會損壞主機板或配接卡。
9. 鎖緊機箱背面的翼型螺絲。
10. 鎖緊網路配接卡上的兩顆緊固螺絲。
11. 如果先前已卸下 PCI 擴充卡接頭 2 中的 PCI 擴充卡組件，請重新裝上該組件（請參閱第 286 頁的『更換 PCI 擴充卡組件』）。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝熱抽換 AC 電源供應器

使用此資訊來安裝熱抽換 AC 電源供應器。

關於這項作業


下列注意事項說明伺服器支援的電源供應器類型，以及安裝電源供應器時必須考量的其他資訊。

- 安裝額外的電源供應器或更換爲不同瓦特數的電源供應器之前，您可以使用 IBM Power Configurator 公用程式來判斷現行的系統電力消耗狀況。如需相關資訊並下載公用程式，請造訪 http://www.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。
- 安裝額外的電源供應器或更換爲不同瓦特數的電源供應器之前，請移至第 9 頁的表 2，以了解詳細配置。
- 伺服器配備一個熱抽換電源供應器（輸出電壓爲 12V），連接至電源供應器機槽 1。輸入電壓爲 100-127 V AC 或 200-240 V AC（自動感應）。
- 伺服器中的電源供應器必須具有相同的功率額定值或瓦特數，才能確保伺服器正常運作。例如，不能在伺服器中混用 550 瓦特和 750 瓦特電源供應器。
- 電源供應器 1 是預設/主要電源供應器。如果電源供應器 1 發生故障，您必須立即使用具有相同瓦特數的電源供應器來更換它。
- 您可以訂購選用的電源供應器作爲備用。
- 這些電源供應器依設計是要用於並行作業。電源供應器發生故障時，備用的電源供應器將繼續供電給系統。此伺服器最多支援兩個電源供應器。
-

聲明 5



注意：
裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。如果要切斷裝置中的所有電流，必須從電源拔掉所有電源線。

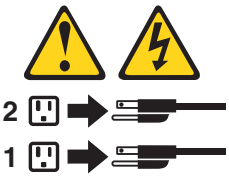

聲明 8



注意：
切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何組件。



任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑某個組件有問題，請聯絡技術服務人員。

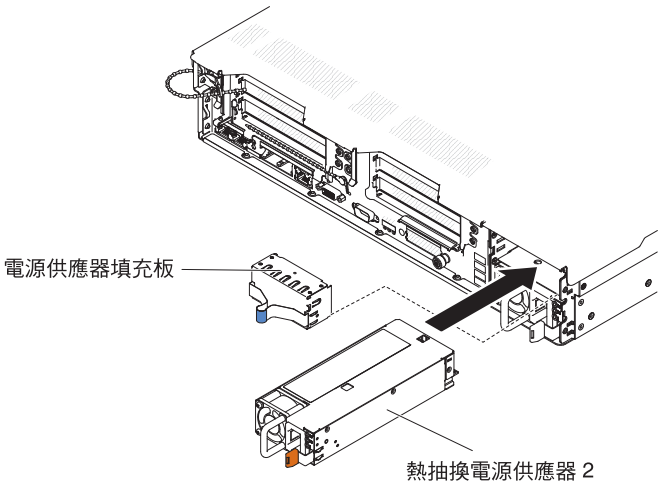


圖 55. 安裝電源供應器

如果要安裝熱抽換 AC 電源供應器，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 將裝有熱抽換電源供應器的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出電源供應器，將它放在防靜電表面上。
3. 如果要將電源供應器新增至伺服器，請將此選用裝置隨附的備用電源資訊標籤，貼在電源供應器附近的伺服器蓋板上。
4. 握住電源供應器背面的把手，將電源供應器往前滑到電源供應器機架中，直到卡住爲止。請確定電源供應器牢牢連接到電源供應器接頭中。

   警告： 請勿在伺服器中安裝輸出功率不同的電源供應器。
5. 正確佈放電源線，使其穿過把手和紮線帶（如果有的話），以免意外拔掉電源線。
6. 將新電源供應器的電源線連接到電源供應器上的電源線接頭。
7. 將電源線的另一端連接到適當接地的電源插座。
8. 確定 AC 電源供應器上的 AC 電源 LED 和 DC 電源 LED 都亮起，表示電源供應器正常運作。這兩個綠色 LED 位於電源線接頭的右邊。
9. 如果您要將伺服器中的電源供應器更換爲與原先瓦特數不同的電源供應器，請將提供的新電源資訊標籤，貼到伺服器的現有電源資訊標籤上。伺服器中的電源供

應器必須具有相同的功率額定值或瓦特數，才能確保伺服器正常運作。

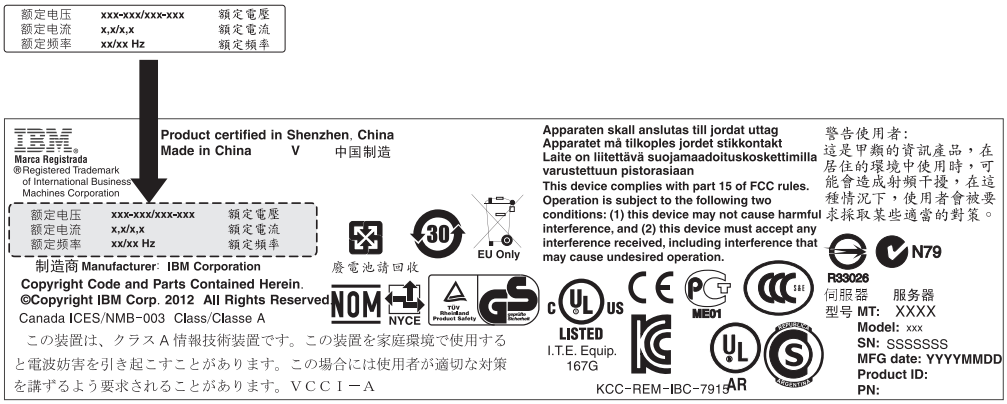


圖 56. 電源資訊標籤

10. 如果要將電源供應器新增至伺服器，請將此選用裝置隨附的備用電源資訊標籤，貼在電源供應器附近的伺服器蓋板上。

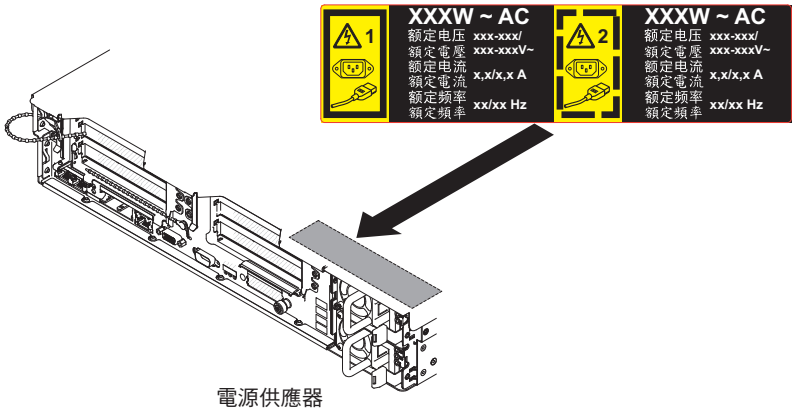


圖 57. 貼上備用電源資訊標籤

安裝熱抽換 DC 電源供應器

使用此資訊來安裝熱抽換 DC 電源供應器。

關於這項作業

下列注意事項說明伺服器支援的電源供應器類型，以及安裝電源供應器時必須考量的其他資訊。

- 安裝額外的電源供應器或更換爲不同瓦特數的電源供應器之前，您可以使用 IBM Power Configurator 公用程式來判斷現行的系統電力消耗狀況。如需相關資訊並下載公用程式，請造訪 http://www.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。
- 安裝額外的電源供應器或更換爲不同瓦特數的電源供應器之前，請移至第 9 頁的表 2，以了解詳細配置。
- 伺服器隨附一個熱抽換 12 伏特輸出電源供應器，連接至電源供應器機槽 1。輸入電壓爲 -48 V DC 或 -60 V DC（自動感應）。

- 在伺服器中安裝 DC 電源供應器之前，您必須先卸下所有 AC 電源供應器。請勿在同一伺服器中同時使用 AC 和 DC 電源供應器。最多可安裝兩個 DC 電源供應器或最多兩個 AC 電源供應器，但不支援兩者的組合。
- 電源供應器 1 是預設/主要電源供應器。如果電源供應器 1 發生故障，您必須立即使用具有相同瓦特數的電源供應器來更換它。
- 您可以訂購選用的電源供應器作爲備用。
- 這些電源供應器依設計是要用於並行作業。如果一個電源供應器發生故障，備用的電源供應器會繼續供電給系統。此伺服器最多支援兩個電源供應器。
- 客戶須自行負責提供必要的電源線。

  如果要減少電擊或電能危險：

  – **使用額定電流為 25 安培的斷路器。**

  – **在 90° C 時使用 2.5 mm² (12 AWG) 銅線。**

  – **轉動接線端子螺絲至 0.50 ~ 0.60 牛頓公尺（4.43 ~ 5.31 英吋磅）。**

  如需相關資訊，請參閱下面的「聲明 34」。
- 如果電源需要 R 型端子，必須使用壓著工具將 R 型端子安裝至電源線。R 型端子必須經過 UL 核准，且必須與上面提及的附註中說明的電線相符。

聲明 29：



注意：
本設備經設計允許將 DC 供應電路的接地導線連接到設備的接地導線。

本設備經設計允許將 DC 供應電路的接地導線連接到設備的接地導線。如果以這種方式連接，必須符合下列所有條件：

- 本設備應該直接連接到 DC 供電系統接地極導線，或是與 DC 供電系統接地極導線相連的接地接線柱或匯流排的搭接跳接器。
- 本設備應該在與任何其他設備（在相同 DC 供應電路的接地導線與 DC 系統的接地導線及接地點之間建立了連線）相同的鄰近區域（如鄰近的機櫃）內。 DC 系統不得在其他位置接地。
- DC 電源應該在與本設備相同的建築物內。
- 開關裝置或中斷連接裝置，不得在 DC 電源與接地極導線連接點之間的接地電路導線上。

聲明 31



危險

電源、電話及通訊纜線的電流非常危險。

如果要避免電擊危險：

- **請勿在雷雨天氣連接或拔掉任何纜線，或是安裝、維護或重新配置本產品。**
- **將所有電源線連接至適當接線和接地的電源。**
- **將本產品所連接的任何設備連接到適當接線的電源。**
- **儘可能只用單手來連接或拔掉信號線。**
- **切勿在有火災、水災或房屋倒塌跡象時開啓任何設備。**
- **除非安裝與配置程序另有指示，否則請先拔掉連接的 AC 電源線、DC 電源、網路連線、電信系統及序列纜線，然後再打開裝置蓋板。**
- **在安裝、移動或打開本產品的蓋板或連接裝置時，請依照下表的說明來連接和拔掉纜線。**


連接時：	**拔掉時：**
1. 關閉本產品連接的所有電源和設備。 2. 連接產品信號線。 3. 連接產品電源線。 • 對於 AC 系統，請使用應用裝置輸入插座。 • 對於 DC 系統，請確定正確連接 -48 V DC 的極性：RTN 爲 +，-48 V dc 爲 -。接地應使用兩孔式接地片以確保安全。 4. 連接其他產品信號線。 5. 將電源線接上電源。 6. 開啓所有電源。	1. 關閉本產品連接的所有電源和設備。 • 對於 AC 系統，請拔掉機箱電源插座上的所有電源線，或切斷 AC 電源分配器的電源。 • 對於 DC 系統，請切斷斷路器面板的 DC 電源，或者關閉電源。然後再拔掉 DC 纜線。 2. 拔掉接頭的信號線。 3. 拔掉裝置的所有纜線。

聲明 33



注意：

本產品不提供電源控制按鈕。若僅關閉刀鋒伺服器或卸下電源模組與 I/O 模組，並不會切斷產品的電流。而且，本產品可能有多條電源線。若要完全切斷產品的電流，請確定已從電源拔除所有電源線。

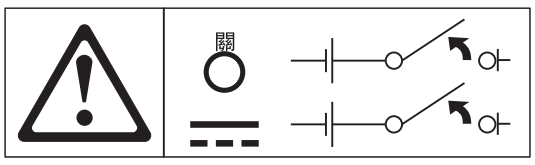


聲明 34



注意：
如果要減少電擊或電能危險：

- 本設備必須由受過訓練的服務人員安裝在限制存取的位置，如「資訊技術設備安全標準」第一版 NEC 及 IEC 60950-1 所定義。
- 將設備連接到正確接地的安全超低電壓 (SELV) 電源。SELV 電源是次要電路，它設計用來使正常及單一錯誤狀況不會導致電壓超出安全層次（60 伏特直流電）。
- 在現場佈線中，採用容易取得且經過核准及額定的斷線裝置。
- 參閱產品文件中的規格，瞭解分支電路過載電流保護所需的斷路器額定值。
- 僅使用銅線。參閱產品文件中的規格，瞭解所需導線大小。
- 參閱產品文件中的規格，瞭解接線柱螺絲所需的扭矩值。

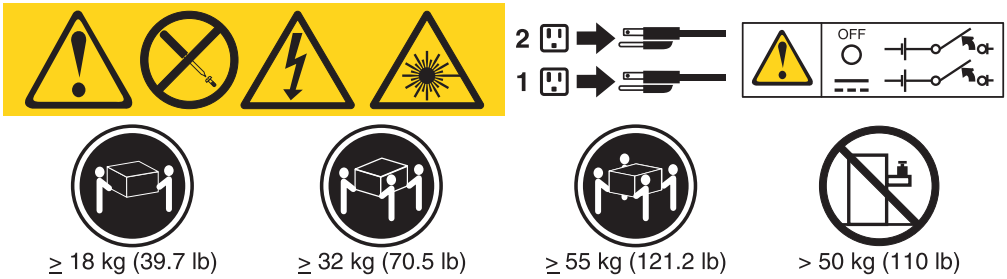

重要：在使用本產品之前，請務必閱讀伺服器隨附 CD 中的多國語言版本安全指示。

如果要安裝熱抽換 DC 電源供應器，請完成下列步驟：

警告： 僅 IBM 支援中心技術人員以外的受過訓練的服務人員才獲得授權，能夠安裝和卸下 -48 伏特 DC 電源供應器，以及接通和切斷 -48 伏特 DC 電源。IBM 支援中心技術人員未獲得安裝或卸下 -48 伏特電源線的認證或授權。客戶負責確保讓僅受過訓練的服務人員來安裝或卸下 -48 伏特電源線。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 將裝有熱抽換電源供應器的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出電源供應器，將它放在防靜電表面上。
3. 關閉新電源供應器要連接的 DC 電源的斷路器。拔掉 DC 電源的電源線。
4. 連接新電源供應器的 DC 電源線。

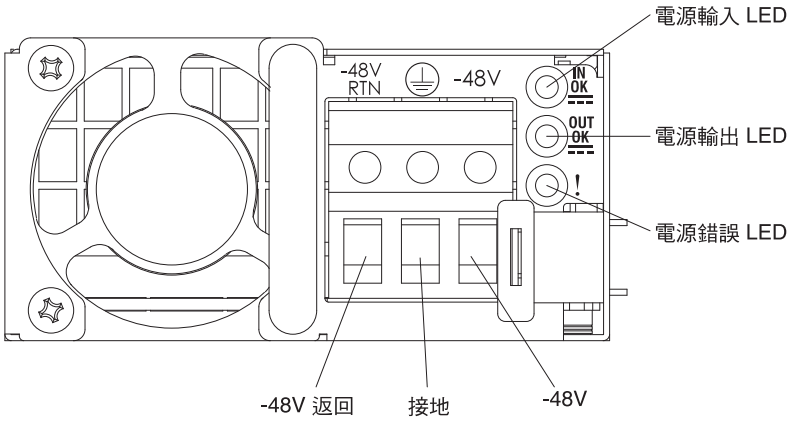


圖 58. DC 電源供應器背面圖

5. 如果您要將熱抽換電源供應器安裝到空機槽中，請從電源供應器機槽中卸下電源供應器填充板。

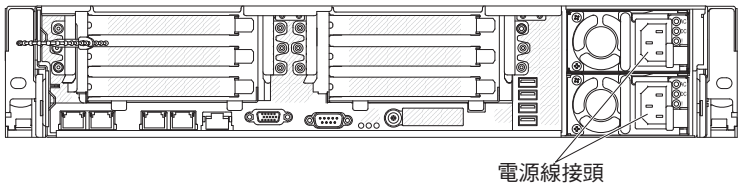


圖 59. 安裝電源供應器

6. 握住電源供應器背面的把手，將電源供應器往前滑到電源供應器機架中，直到卡住爲止。請確定電源供應器牢牢連接到電源供應器接頭中。
7. 正確佈放電源線，使其穿過把手和紮線帶（如果有的話），以免意外拔掉電源線。
8. 將 DC 電源線的另一端連接至 DC 電源。將電線剪至正確長度，但不能短於 150 公釐（6 英吋）。如果電源需要 R 型端子，必須使用壓著工具將 R 型端子安裝至電源線。R 型端子必須經 UL 認證，且必須與頁面 第 71 頁的『安裝熱抽換 DC 電源供應器』 上說明的電線相符。柱型或螺栓型端子的最小螺紋公稱直徑必須爲 4 公釐；對於螺絲型端子，直徑必須爲 5.0 公釐。
9. 開啓新電源供應器連接的 DC 電源的斷路器。
10. 確定電源供應器上的綠色電源 LED 亮起，表示電源供應器正常運作。
11. 如果您要將伺服器中的電源供應器更換爲與原先瓦特數不同的電源供應器，請將提供的新電源資訊標籤，貼到伺服器的現有電源資訊標籤上。伺服器中的電源供應器必須具有相同的功率額定值或瓦特數，才能確保伺服器正常運作。

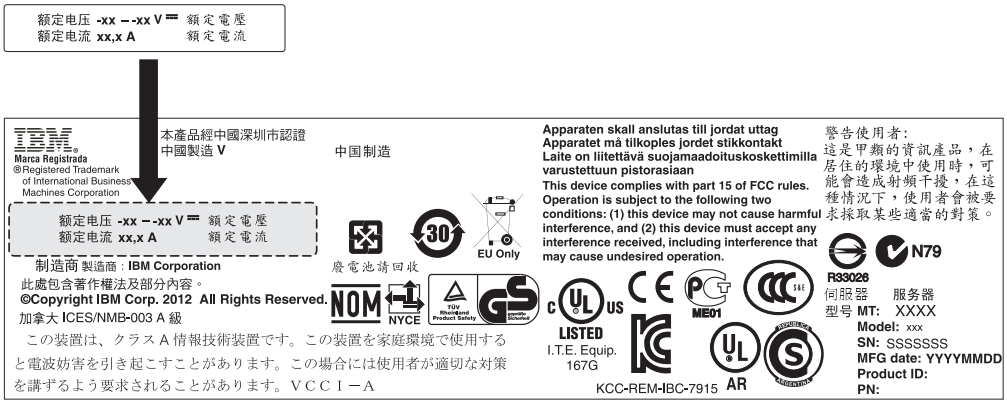


圖 60. 電源資訊標籤

12. 如果要將電源供應器新增至伺服器，請將此選用裝置隨附的備用電源資訊標籤，貼在電源供應器附近的伺服器蓋板上。



圖 61. 備用電源資訊標籤

安裝熱抽換風扇

使用此資訊來安裝熱抽換風扇。

關於這項作業

伺服器的標準配備含三個可更換雙重風扇。爲維持正常冷卻功能，伺服器需要所有四個風扇一直安裝就位。

警告： 爲確保運作正常，請在 30 秒內更換故障的熱抽換風扇。

若要安裝其他熱抽換風扇，請完成下列步驟：

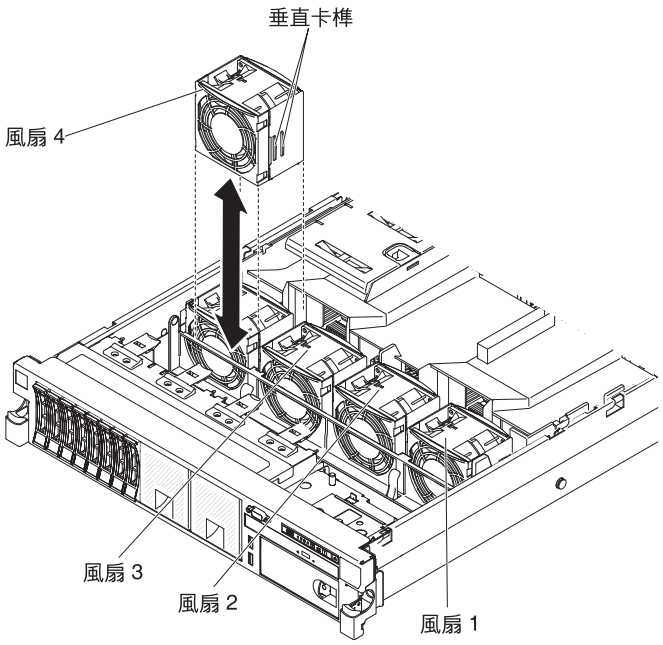


圖 62. 安裝風扇

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。

   警告： 爲確保正常系統冷卻，在此程序期間請勿將頂端蓋板移出超過 30 分鐘。
3. 向上旋轉空氣擋板。
4. 在風扇托架位置上方調整新風扇方向，以便能讓底端的接頭，與主機板上的風扇接頭對齊。
5. 將風扇上的垂直卡榫與風扇機盒支架上的插槽對齊。
6. 將新風扇推入主機板上的風扇接頭。按下風扇上表面，使其完全固定。確定主機板上風扇接頭旁的黃色 LED 已熄滅。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用套件

使用此資訊來安裝 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置。

關於這項作業

您可以在伺服器中安裝 IBM System x3650 M4 熱抽換 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置，以增加八個額外的 2.5 吋熱抽換硬碟。如需支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。若要訂購 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置，請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

SAS/SATA 8 Pac HDD 選用套件包含下列元件：

- 一個 2.5 吋硬碟背板
- 一個 SAS Expander 配接卡
- 兩顆 M3 x 5 螺絲
- 一條 SEARAY 纜線，包含連接至 Expander 配接卡的兩條 SAS 信號線
- 兩條 SAS 信號線（610 公釐）

註：8 pac HDD 選用裝置，包括結構零件及「層級 1」零件。

若要安裝 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下兩組 4 個磁碟機的填充板（在正面隔板 ID 8 - 15 下，硬碟機槽 8 的右側）。

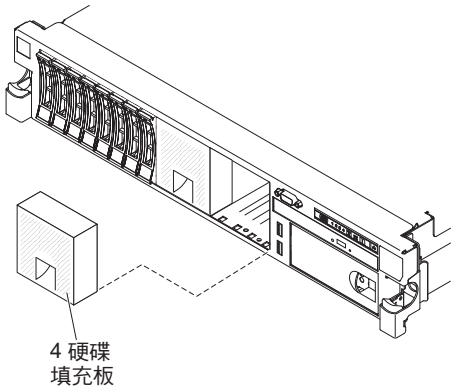


圖 63. 填充板

5. 如果要取得更多的工作空間，請卸下風扇 2 和 3（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
6. 從伺服器中輕輕將硬碟或充填板拉出來，讓它們從背板鬆開。如需相關資訊，請參閱第 257 頁的『卸下熱抽換硬碟』。
7. 從主機板拔掉 SAS 信號線。將 SAS 信號線的另一端保持連接至硬碟背板。
8. 從伺服器中卸下硬碟背板 1。

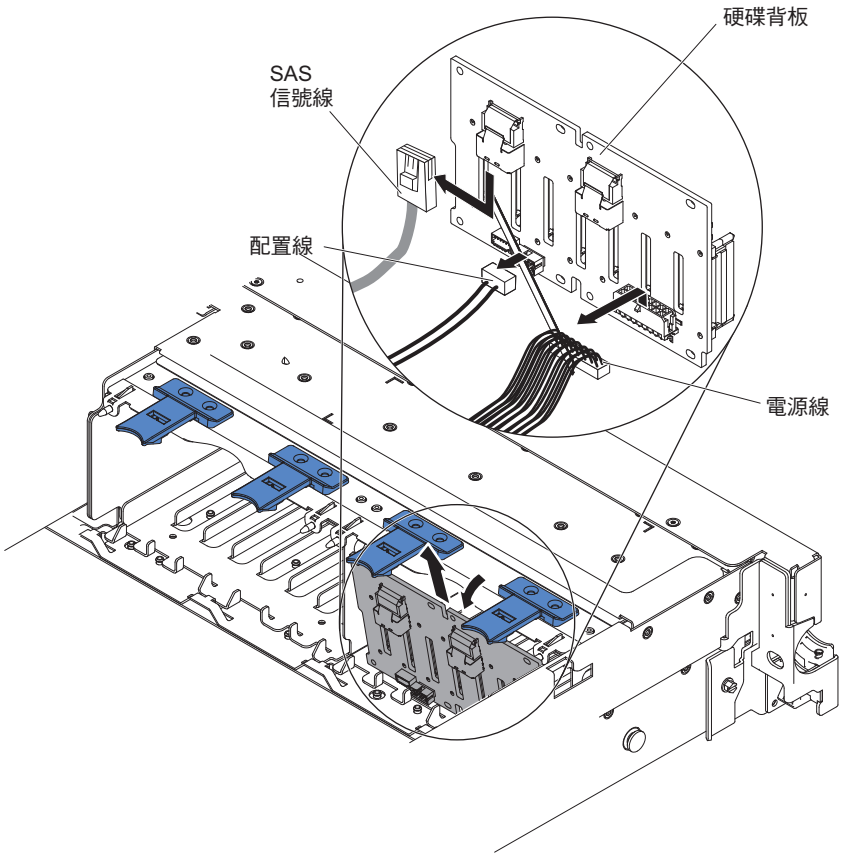


圖 64. 卸下硬碟背板

a. 從背板 1 中，依列出的順序中斷下列纜線。
   - 電源線 1
   - SAS 信號線 2
   - 配纜線 3

b. 將背板 1 朝著伺服器的背面拉出來，再將它抬高從伺服器中取出。

9. 在插槽 2 中安裝新的背板：
   a. 將兩條 SAS 信號線（610 公釐）連接到新的背板 2。新的背板隨附於選用套件中。
   b. 將配置線連接至背板 2。
   c. 如下圖所示用螺絲將 SEARAY 纜線固定到背板 2 上，然後將兩條 SAS 信號線連接至背板。

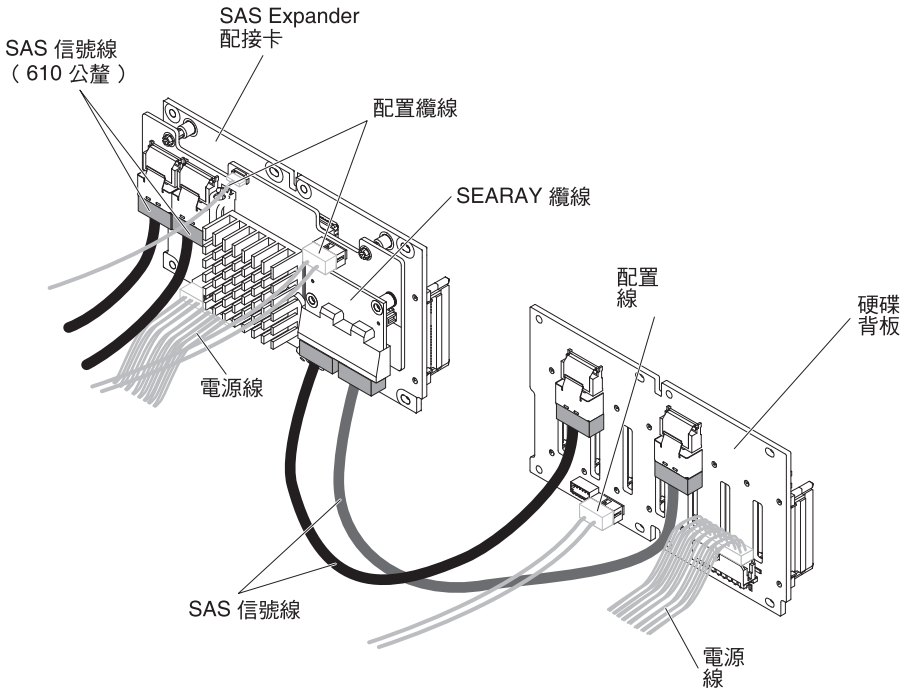


圖 65. 纜線連線

d. 將配置線及電源線重新連接回背板 1。

e. 調整新背板的角度，將下緣放在機箱中光碟機旁的背板 2 插槽中。

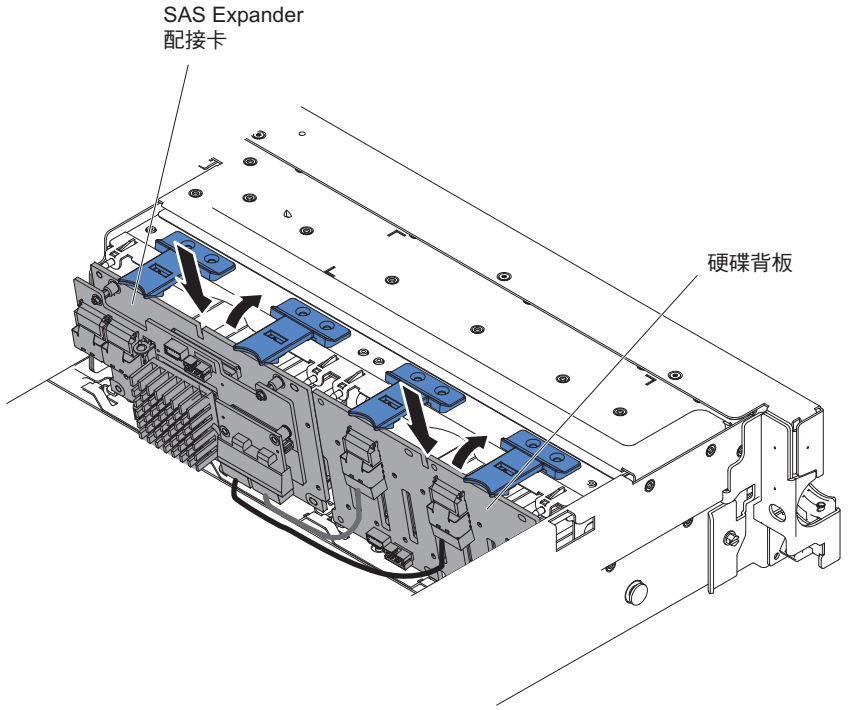


圖 66. 安裝新背板

f. 調整背板的角度，將下邊緣放在機箱上背板 1 的插槽中。

g. 將背板旋轉爲直立狀態，使支架位於機箱上的閂鎖和卡榫下面，而且卡入背板支架上的插槽。

10. 將鬆脫的 SAS 信號線（610 公釐）端連接至主機板。將纜線穿過擋板的纜線固定配件的下方。請參閱圖解。

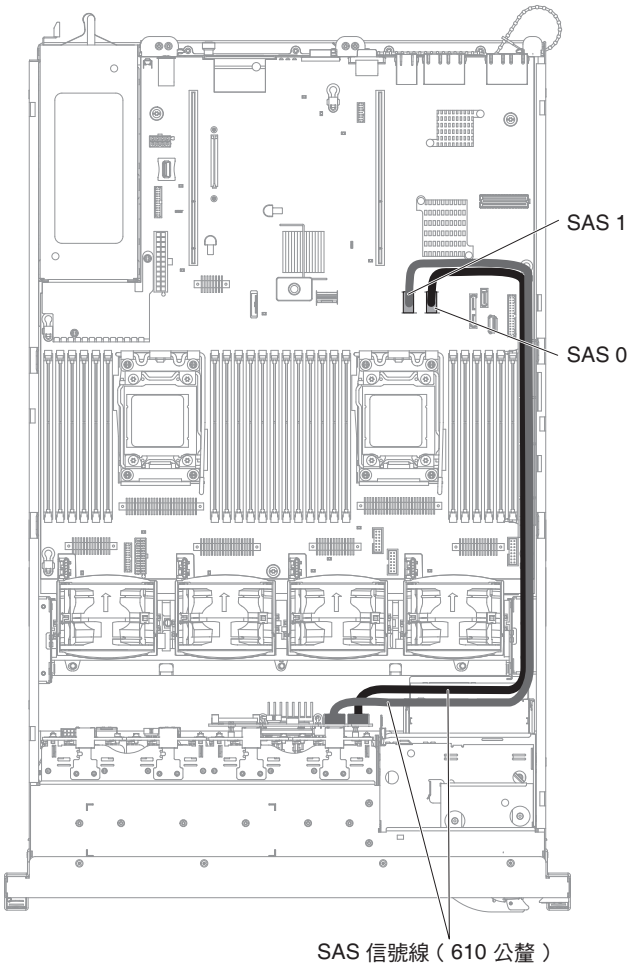


圖 67. SAS 信號線（610 公釐）佈線

11. 請確定配置線已連接至背板及主機板。

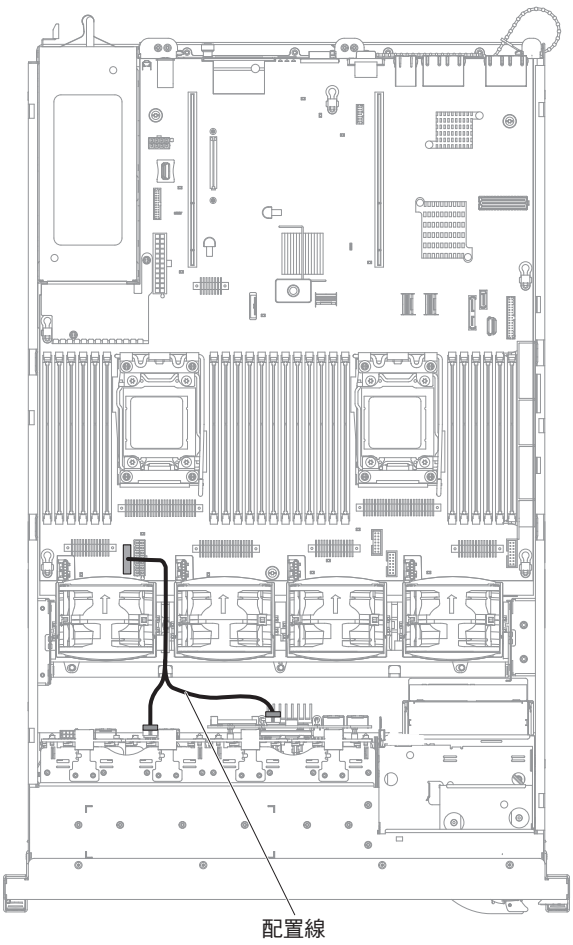


圖 68. 配置纜線佈線

12. 請確定 SAS 電源線已連接至背板及主機板。

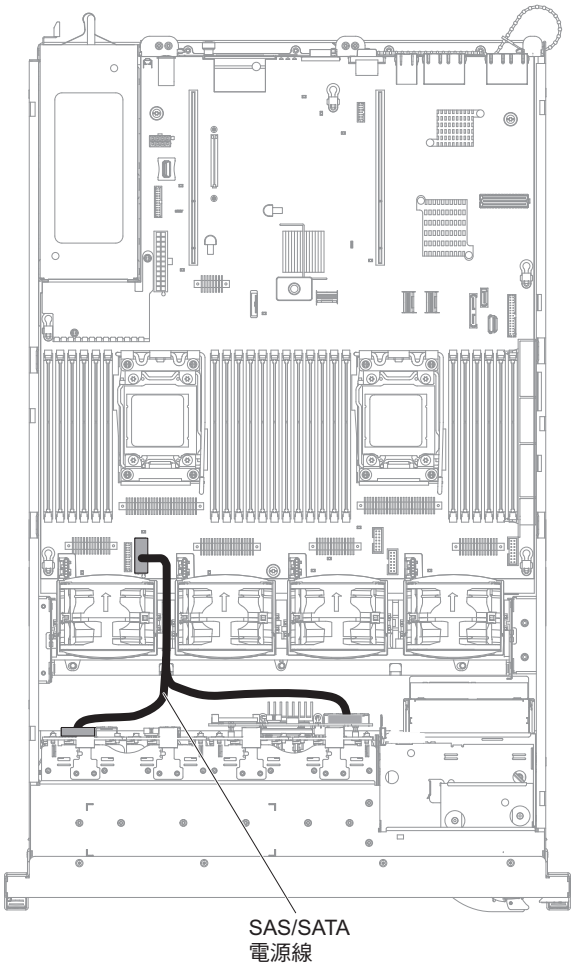


圖 69. SAS 電源線佈線

13. 如果已卸下任何風扇，請安裝它們。
14. 將硬碟和填充板剩餘的部分插入機槽中。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（含擴充卡）（適用於 12Gb RAID）

使用此資訊來安裝 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件。

關於這項作業

您可以安裝 IBM System x3650 M4 16 x 2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（含擴充卡）（適用於 12Gb）。如需支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。若要訂購 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（含擴充卡）（適用於 12Gb RAID），請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（含擴充卡）（適用於 12Gb RAID）包含下列元件：

- 一個擴充卡

- 一條背板連接纜線
- 兩顆螺絲
- 一條電源線
- 一條配置線
- 兩條迷你 SAS HD 纜線
- 八個 2.5 吋硬碟填充板

若要安裝 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（含擴充卡）（適用於 12Gb RAID），請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下兩組 4 個磁碟機的填充板（在正面隔板 ID 8 - 15 下，硬碟機槽 8 的右側）。

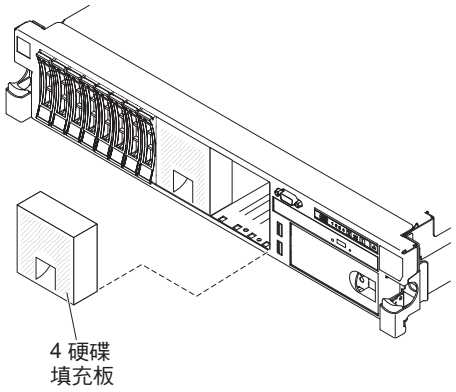


圖 70. 填充板

5. 如果要取得更多的工作空間，請卸下風扇 2 和 3（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
6. 在插槽 2 中安裝新的背板：
   a. 依列出的順序連接下列纜線：
      - 配置線 1
      - 迷你 SAS 纜線 2
      - 電源線 3
      - 背板連接纜線 4

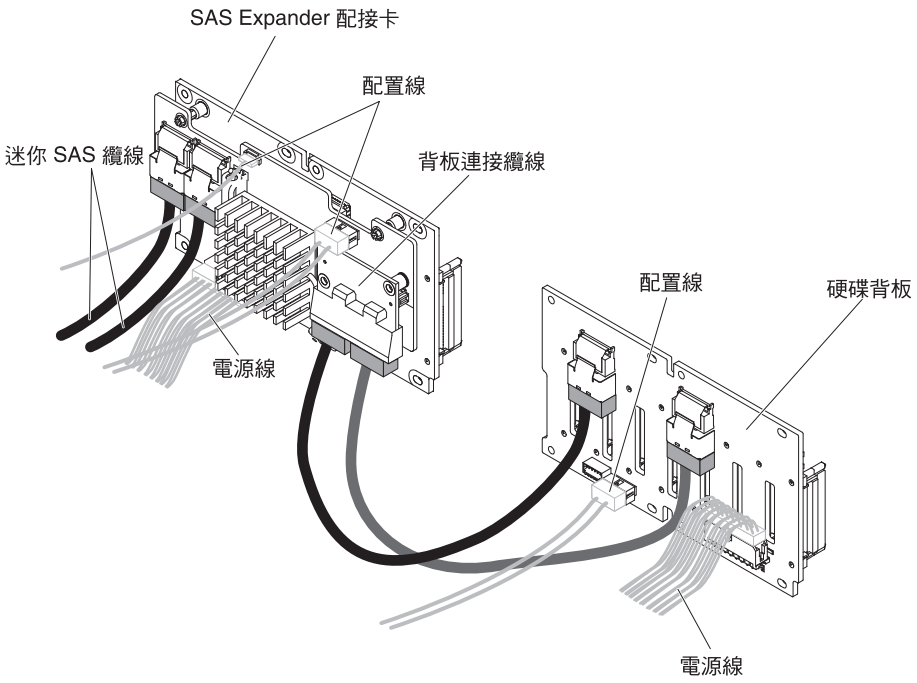


圖 71. 纜線連線

b. 調整新擴充卡的角度，將下邊緣放在機箱中光碟機旁的插槽中。

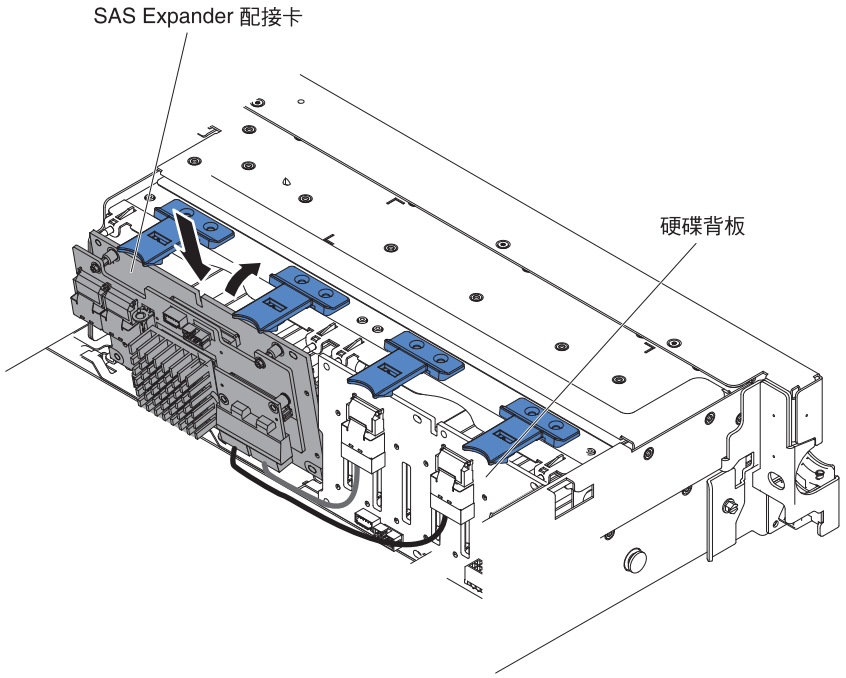


圖 72. 安裝新背板

c. 將擴充卡旋轉爲直立狀態，使托架位於機箱上的閂鎖和卡榫下面，而且卡入背板托架上的插槽。

7. 將裝有 RAID 配接卡的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從袋中取出 RAID 配接卡。

8. 卸下 PCI 擴充卡組件 1（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
9. 將 RAID 配接卡安裝到 PCI 擴充卡上的接頭中（請參閱第 58 頁的『安裝配接卡』）。

   警告： 未完全插入可能會導致伺服器或配接卡損壞。
10. 將迷你 SAS 信號線連接至 RAID 配接卡上的接頭。
11. 對齊 PCI 擴充卡組件並將其安裝至伺服器（請參閱 第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』）。

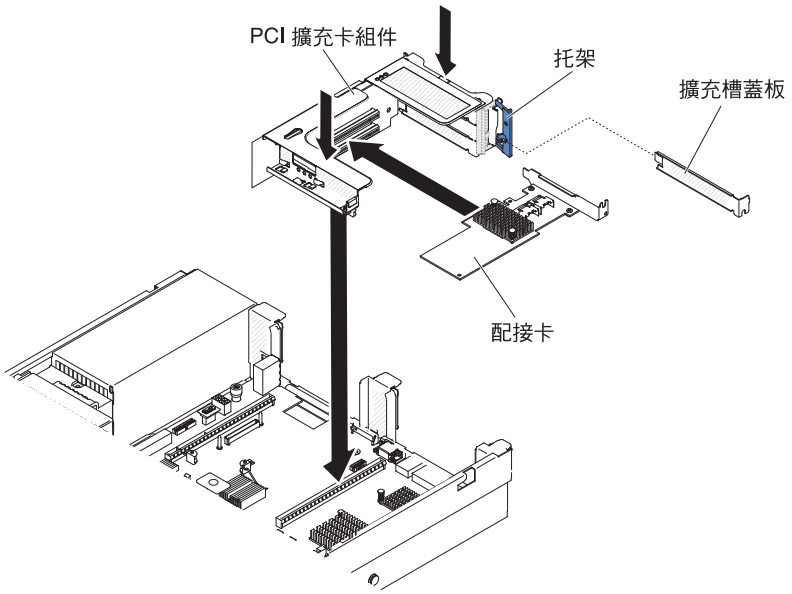


圖 73. PCI 擴充卡組件安裝

12. 將纜線穿過纜線固定配件的下方。

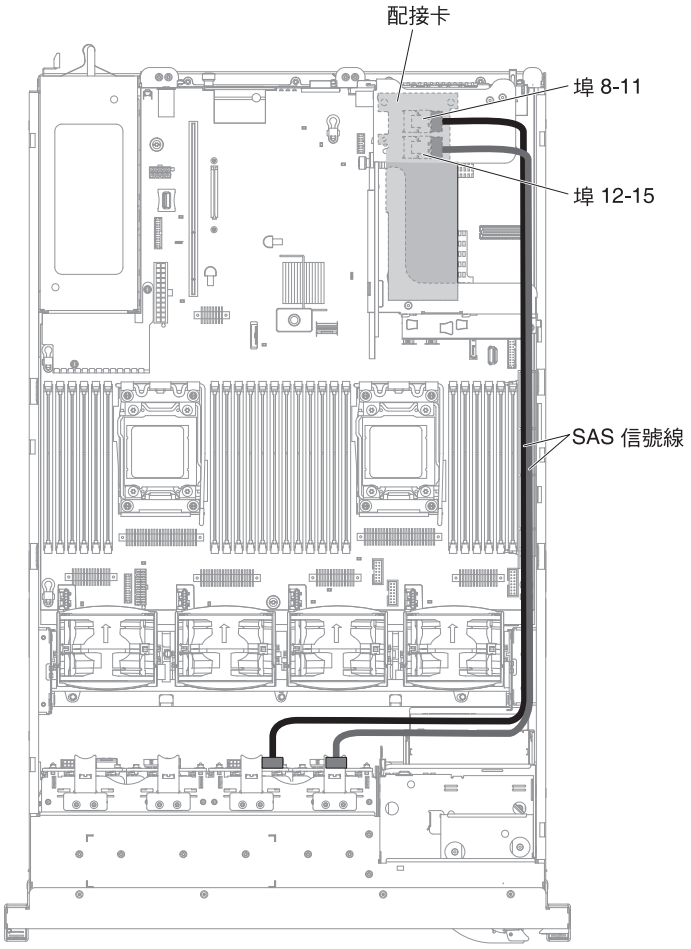


圖 74. 迷你 SAS 信號線佈線

13. 請確定配置線已連接至背板及主機板。

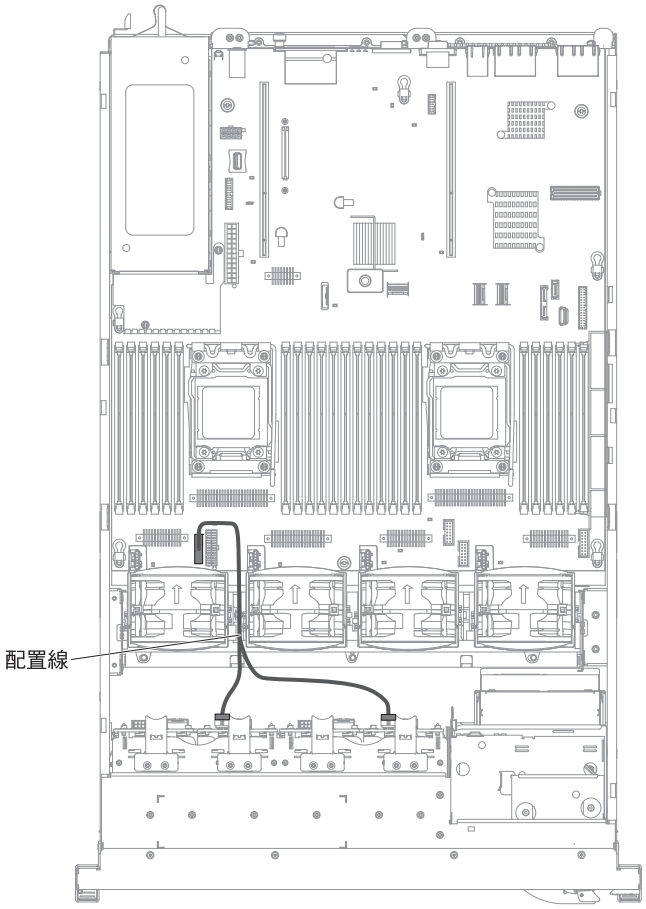


圖 75. 配置纜線佈線

14. 請確定 SAS 電源線已連接至背板及主機板。

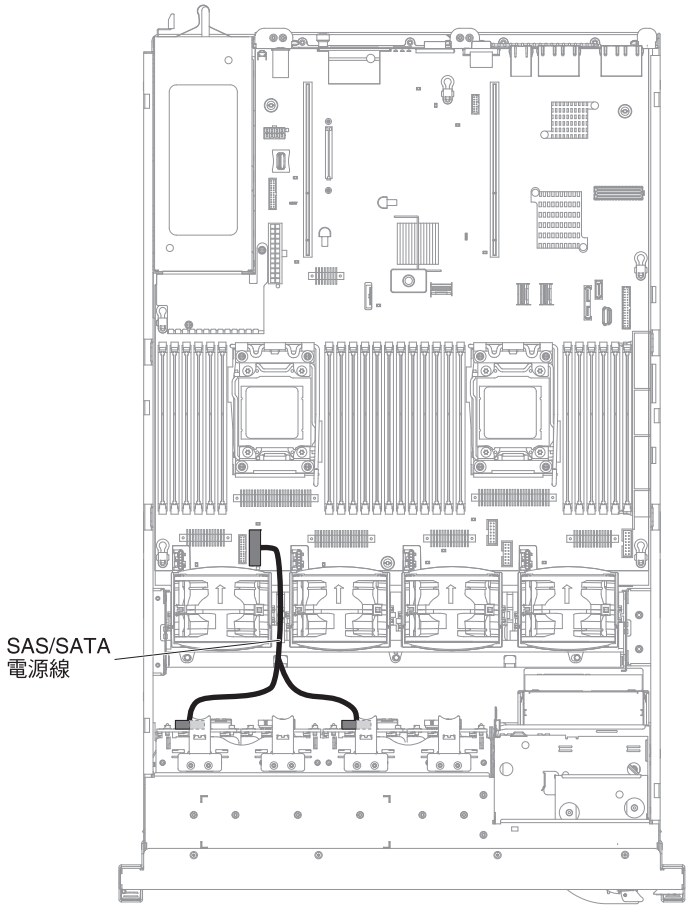


圖 76. SAS 電源線佈線

15. 如果已卸下任何風扇，請安裝它們。
16. 將硬碟和填充板剩餘的部分插入機槽中。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD

使用此資訊來安裝配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD。

關於這項作業

您可以安裝配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 IBM System x3650 M4 熱抽換 SAS/SATA 8 Pac HDD。如需支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。如果要訂購配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD，請聯絡 IBM 業務代表或授權轉銷商。

配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD 套件包含下列元件：

- 八個空 EMC 填充板
- 兩條 SAS 信號線
- 一條配置線

- 一條內部電源線
- 一個 2.5 吋硬碟背板
- 一個 RAID 配接卡（產品編號 00D7082 或 46M0912）

  註：RAID 配接卡隨附於其他選用套件。將靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。

若要安裝配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD，請完成下列步驟：

註：您只能將 RAID 配接卡安裝到 PCI 擴充卡組件 1 中。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下兩組 4 個磁碟機的填充板（在正面隔板 ID 8 - 15 下，硬碟機槽 8 的右側）。

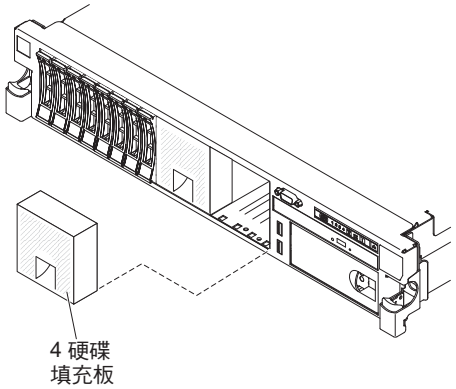


圖 77. 填充板

5. 如果要取得更多的工作空間，請卸下風扇 2 和 3（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
6. 在插槽 2 中安裝新的背板：

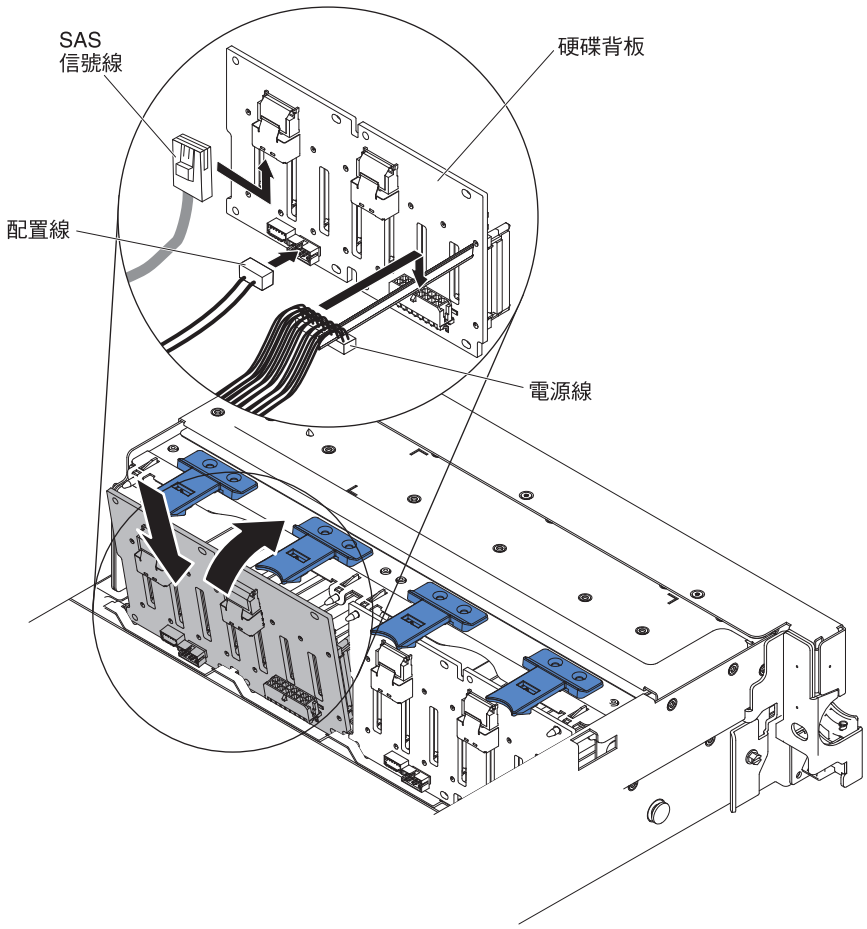


圖 78. 安裝新背板

a. 依列出的順序連接下列纜線：
   - 配置線 1
   - SAS 信號線 2
   - 電源線 3

b. 調整新背板的角度，將下緣放在機箱中光碟機旁的背板 2 插槽中。

c. 將背板旋轉爲直立狀態，使支架位於機箱上的閂鎖和卡榫下面，而且卡入背板支架上的插槽。

7. 將裝有 RAID 配接卡的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從袋中取出 RAID 配接卡。
8. 卸下 PCI 擴充卡組件 1（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
9. 將 RAID 配接卡安裝到 PCI 擴充卡上的接頭中（請參閱第 58 頁的『安裝配接卡』）。

   註：將 RAID 配接卡（產品編號 00D7082）安裝到 PCI 擴充卡組件時，只能將它安裝到插槽 1 或插槽 2 中。
   警告： 未完全插入可能會導致伺服器或配接卡損壞。
10. 將 SAS 信號線連接至 RAID 配接卡上的接頭：

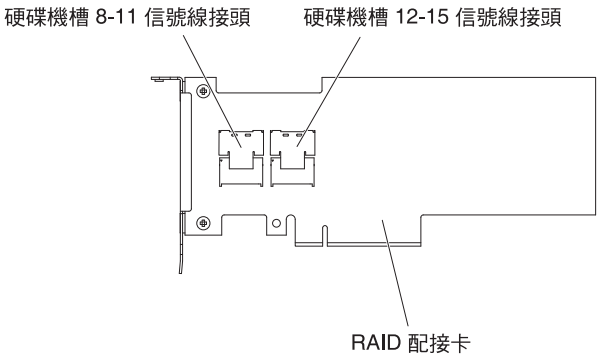


圖 79. RAID 配接卡（產品編號 46M0912）

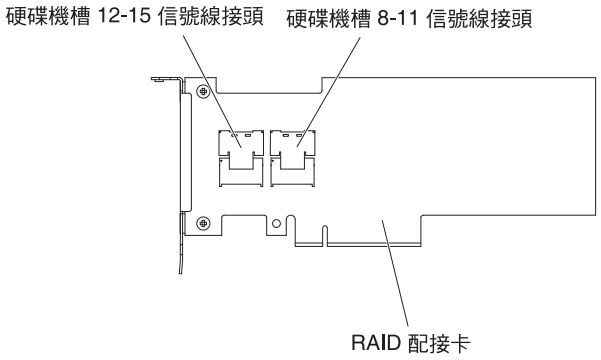


圖 80. RAID 配接卡（產品編號 00D7082）

a. 將選用套件隨附的 SAS 信號線連接至硬碟機槽 8-11 的 RAID 配接卡接頭。
b. 將另一條 SAS 信號線連接至另一個硬碟機槽 12-15 的 SAS 接頭。

11. 對齊 PCI 擴充卡組件並將其安裝至伺服器（請參閱 第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』）。

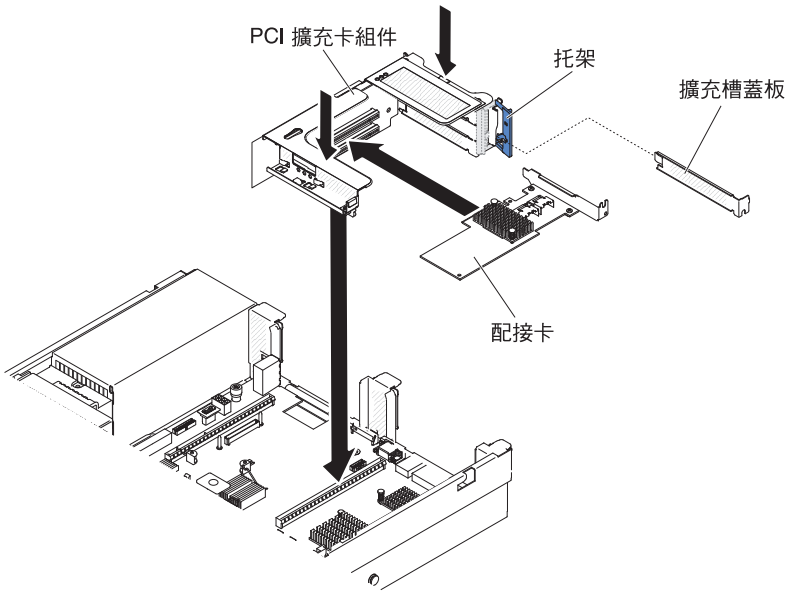


圖 81. PCI 擴充卡組件安裝

12. 將纜線穿過纜線固定配件的下方（以產品編號爲 46M0912 的 RAID 配接卡做爲範例）。

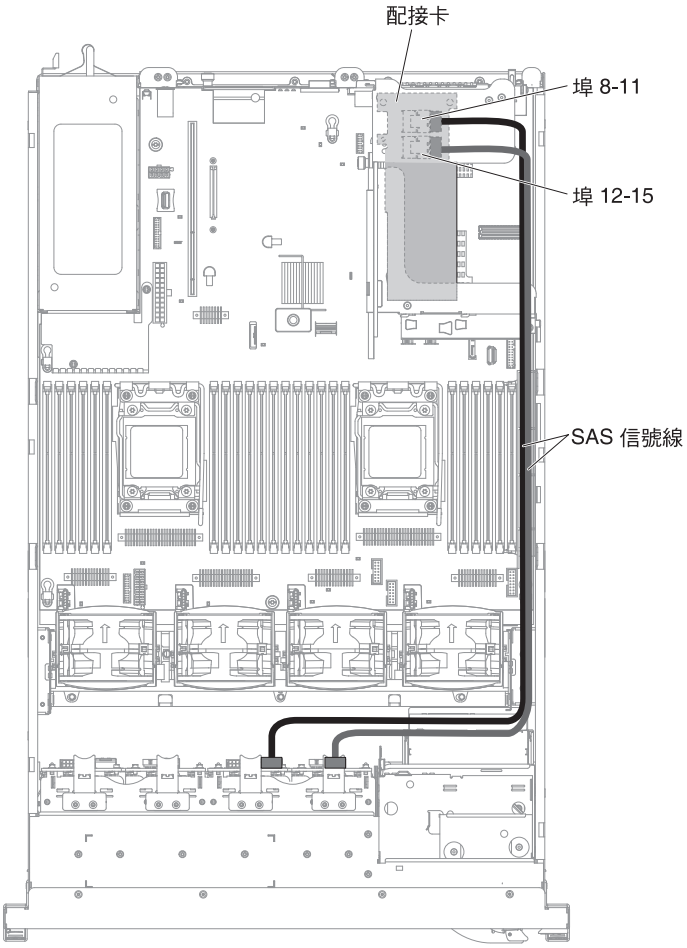


圖 82. SAS 信號線佈線

13. 請確定配置線已連接至背板及主機板。

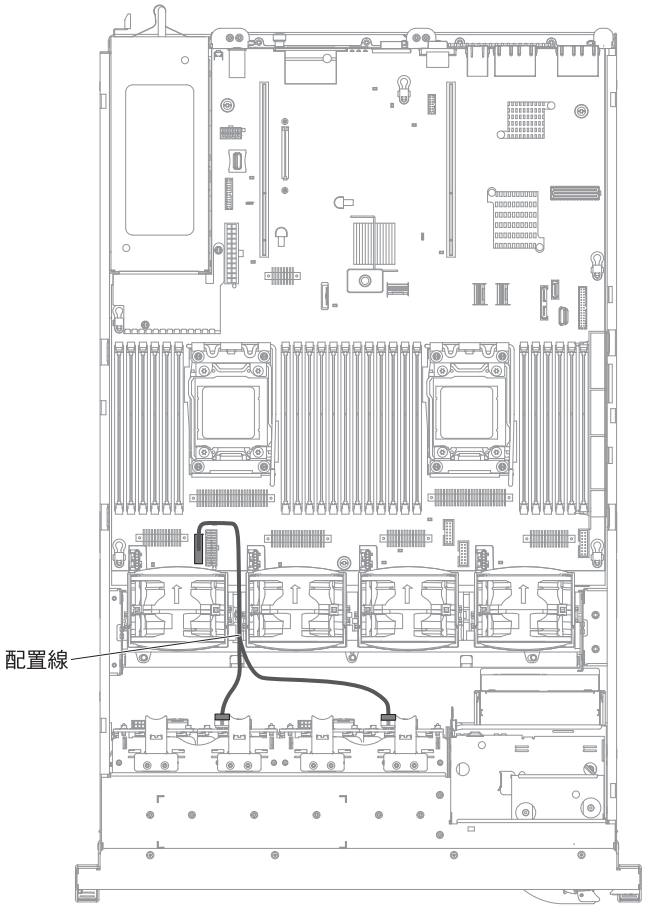


圖 83. 配置纜線佈線

14. 請確定 SAS 電源線已連接至背板及主機板。

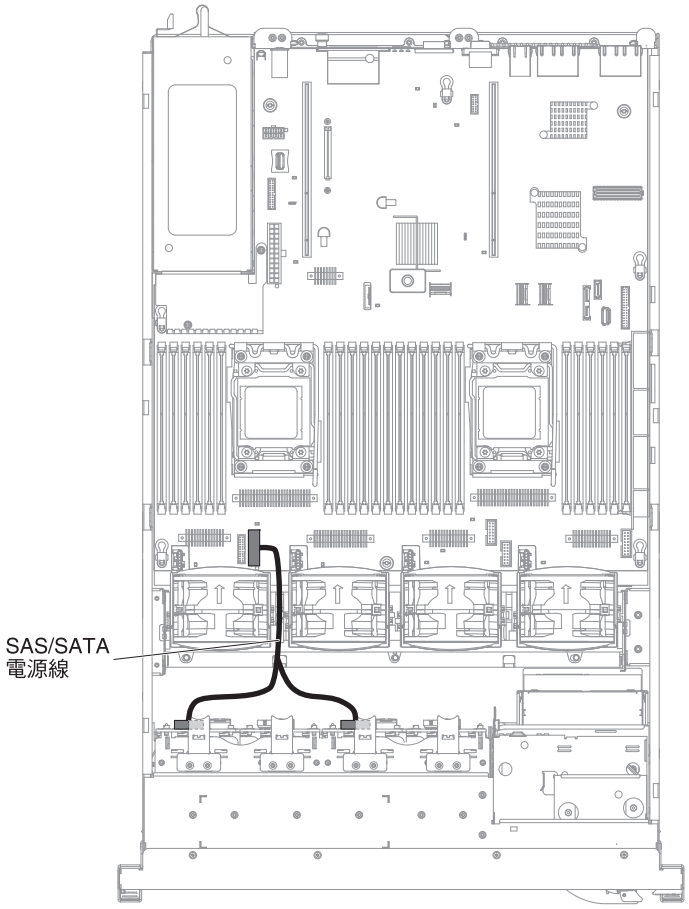


圖 84. SAS 電源線佈線

15. 如果已卸下任何風扇，請安裝它們。
16. 將硬碟和填充板剩餘的部分插入機槽中。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（適用於 12Gb/6Gb RAID）

使用此資訊來安裝 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（適用於 12Gb/6Gb RAID）。

關於這項作業

您可以安裝 IBM System x3650 M4 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（適用於 12Gb/6Gb RAID）。如需支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。若要訂購 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（適用於 12Gb/6Gb RAID），請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（適用於 12Gb/6Gb RAID）包含下列元件：

- 一個熱抽換硬碟背板
- 一條電源線
- 一條配置線

- 兩條迷你 SAS 纜線
- 八個 2.5 吋硬碟填充板

若要安裝 16x2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（適用於 12Gb/6Gb RAID），請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下兩組 4 個磁碟機的填充板（在正面隔板 ID 8 - 15 下，硬碟機槽 8 的右側）。

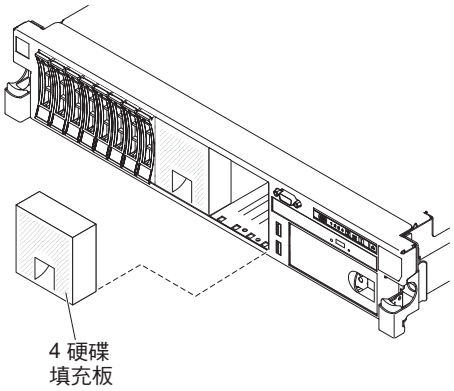


圖 85. 填充板

5. 如果要取得更多的工作空間，請卸下風扇 2 和 3（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
6. 在插槽 2 中安裝新的背板：

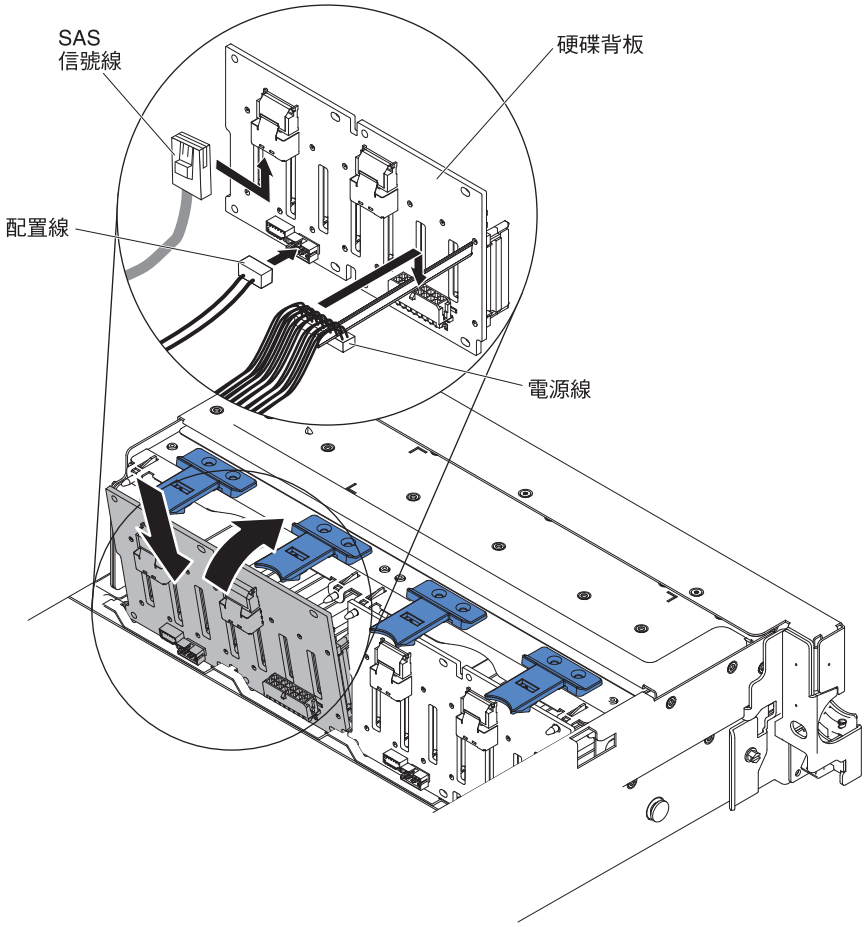


圖 86. 安裝新背板

a. 依列出的順序連接下列纜線：
   - 配置線 1
   - 迷你 SAS 信號線 2
   - 電源線 3

b. 調整新背板的角度，將下緣放在機箱中光碟機旁的背板 2 插槽中。

c. 將背板旋轉爲直立狀態，使支架位於機箱上的閂鎖和卡榫下面，而且卡入背板支架上的插槽。

7. 將裝有 RAID 配接卡的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從袋中取出 RAID 配接卡。
8. 卸下 PCI 擴充卡組件 1（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
9. 將 RAID 配接卡安裝到 PCI 擴充卡上的接頭中（請參閱第 58 頁的『安裝配接卡』）。

   警告： 未完全插入可能會導致伺服器或配接卡損壞。
10. 將迷你 SAS 信號線連接至 RAID 配接卡上的接頭。
11. 對齊 PCI 擴充卡組件並將其安裝至伺服器（請參閱 第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』）。

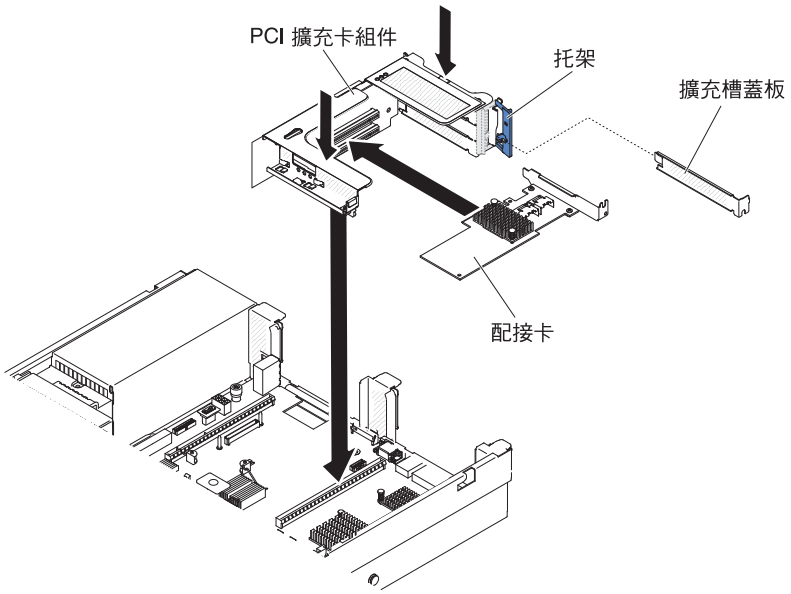


圖 87. PCI 擴充卡組件安裝

12. 將纜線穿過纜線固定配件的下方。

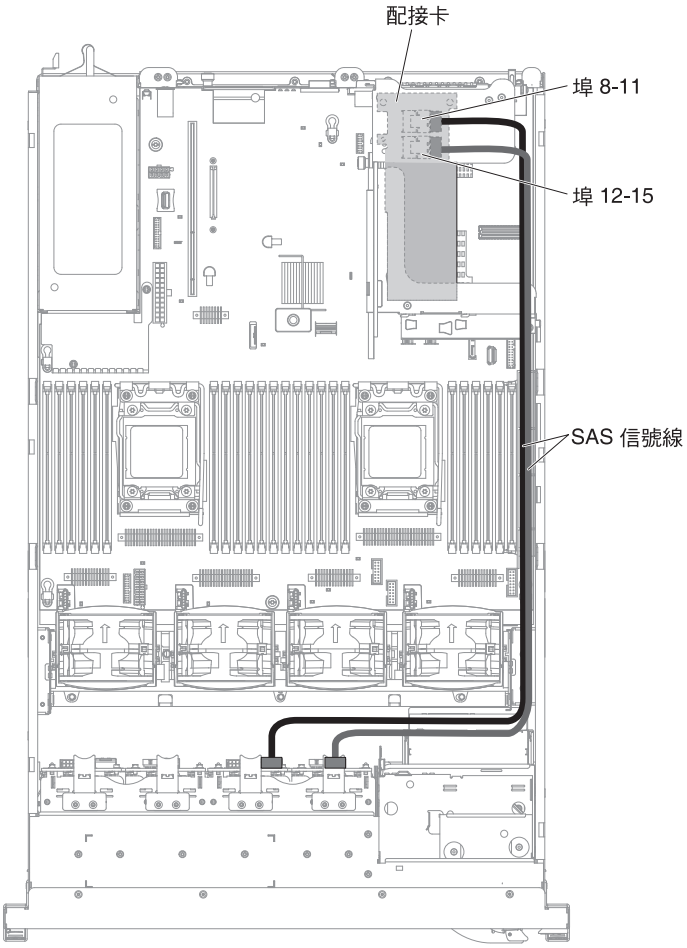


圖 88. 迷你 SAS 信號線佈線

13. 請確定配置線已連接至背板及主機板。

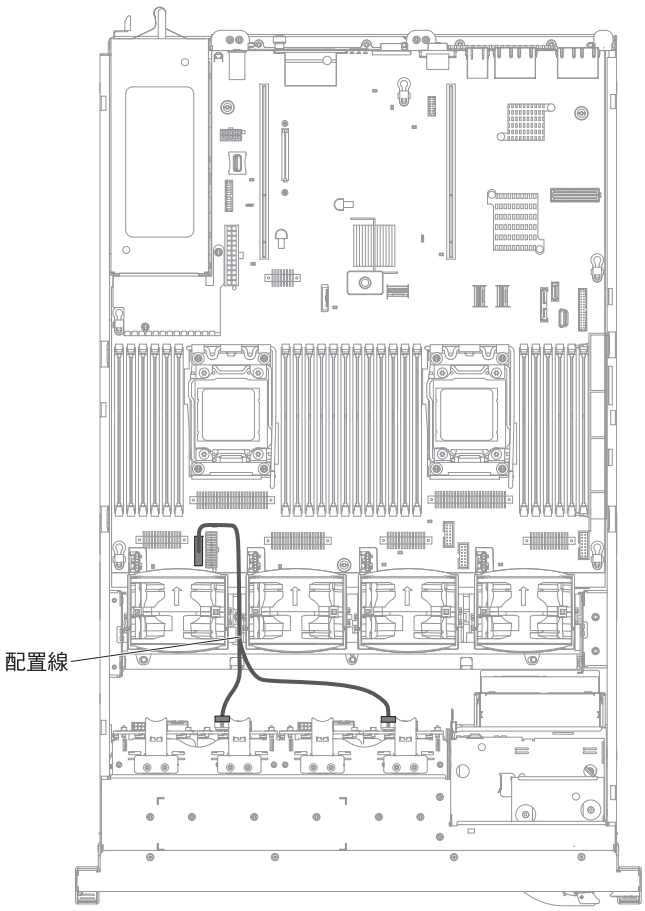


圖 89. 配置纜線佈線

14. 請確定 SAS 電源線已連接至背板及主機板。

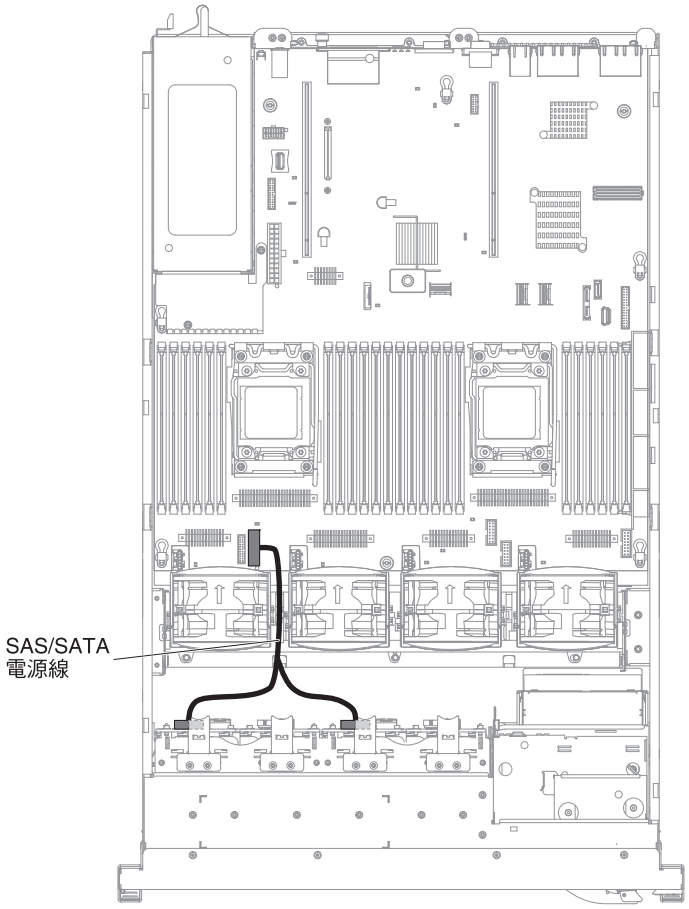


圖 90. SAS 電源線佈線

15. 如果已卸下任何風扇，請安裝它們。
16. 將硬碟和填充板剩餘的部分插入機槽中。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡的 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置

使用此資訊來安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡的 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置。

關於這項作業

您可以安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡的 IBM System x3650 M4 熱抽換 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置。如需支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。若要訂購配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡的 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置，請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡的 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用套件包含下列元件：

註：在安裝此套件之前，您必須先購買 SAS 纜線選用裝置（產品編號 00D9532）。

- 八個空 EMC 填充板
- SAS 信號線（包括 SAS 纜線選用裝置中的信號線）
- 一條配置線
- 一條內部電源線
- 一個 2.5 吋硬碟背板
- 兩個 RAID 配接卡（產品編號 46M0912）

  註：RAID 配接卡隨附於其他選用套件。將靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。

若要安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡的 SAS/SATA 8 Pac HDD 選用裝置，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下兩組 4 個磁碟機的填充板（在正面隔板 ID 8 - 15 下，硬碟機槽 8 的右側）。

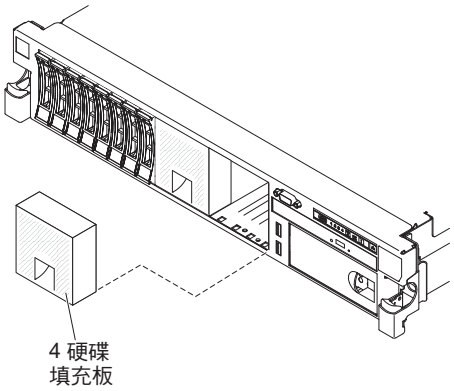


圖 91. 填充板

5. 如果要取得更多的工作空間，請卸下風扇 2 和 3（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
6. 拔掉連接背板和主機板的兩條 SAS 纜線。

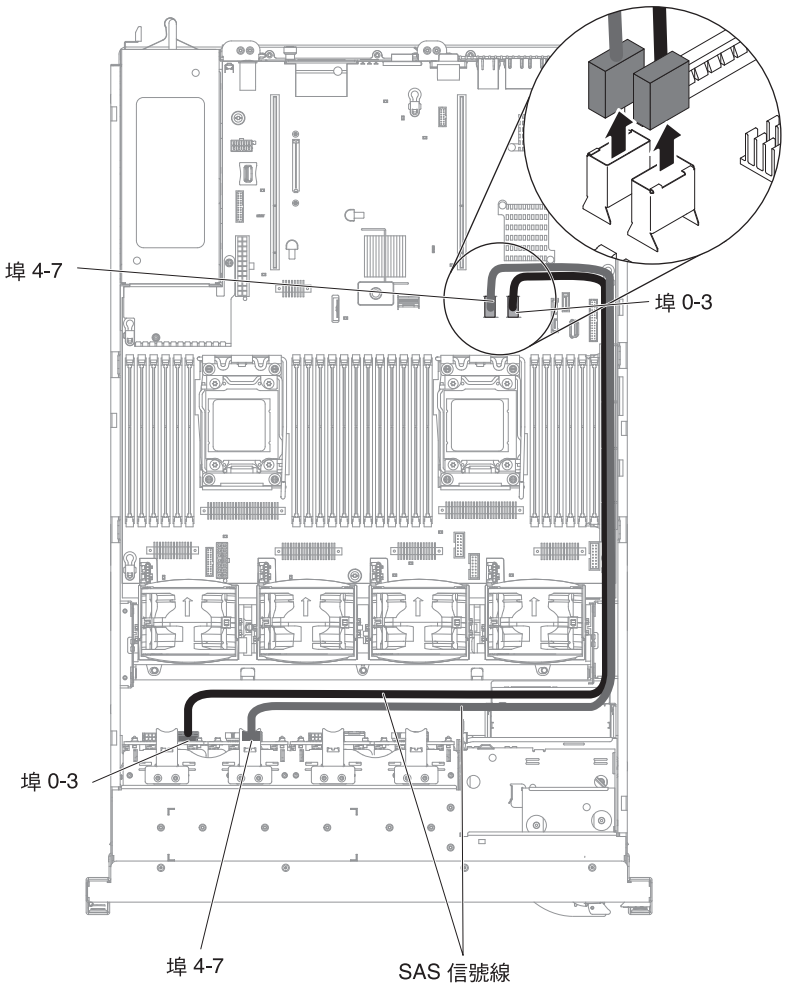


圖 92. SAS 纜線移除

7. 從 SAS 纜線選用裝置中取出兩條 SAS 纜線（925 公釐），然後將其連接至背板。

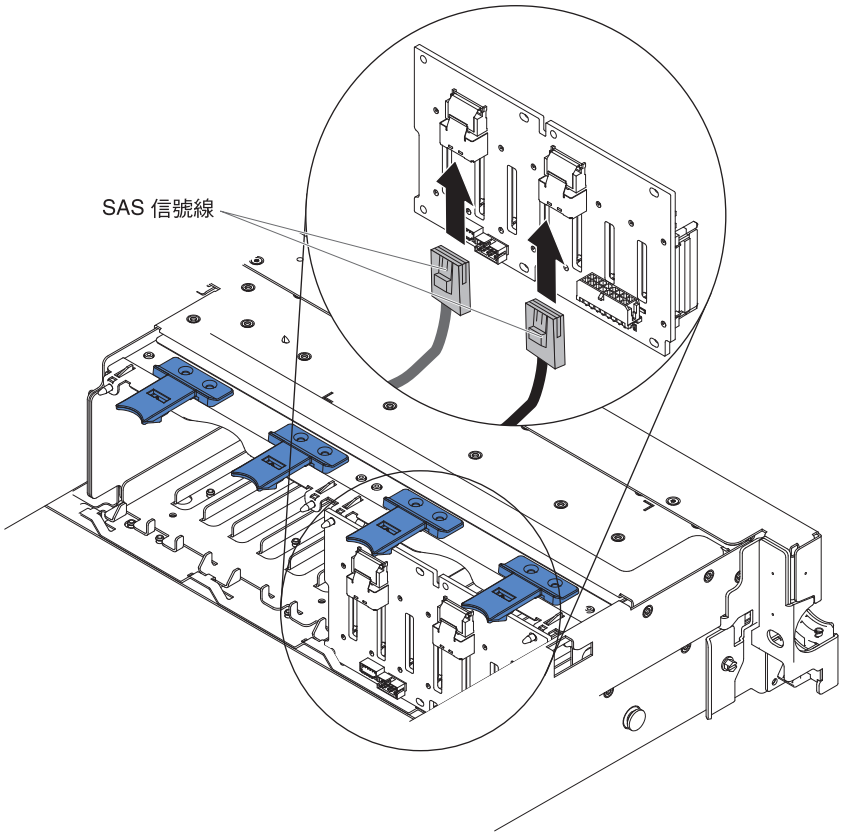


圖 93. SAS 纜線連線

8. 將裝有 RAID 配接卡的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從袋中取出 RAID 配接卡。
9. 卸下 PCI 擴充卡組件 1（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
10. 將 RAID 配接卡安裝到 PCI 擴充卡上的接頭中（請參閱第 58 頁的『安裝配接卡』）。

    警告： 未完全插入可能會導致伺服器或配接卡損壞。
11. 將 SAS 信號線連接至 RAID 配接卡上的接頭：
    a. 將一條 SAS 信號線連接至硬碟機槽 0-3 的 RAID 配接卡接頭。
    b. 將另一條 SAS 信號線連接至另一個硬碟機槽 4-7 的 SAS 接頭。

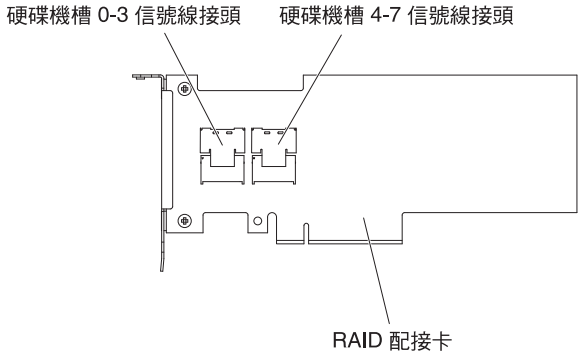


圖 94. RAID 配接卡接頭

12. 對齊 PCI 擴充卡組件並將其安裝至伺服器（請參閱 第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』）。

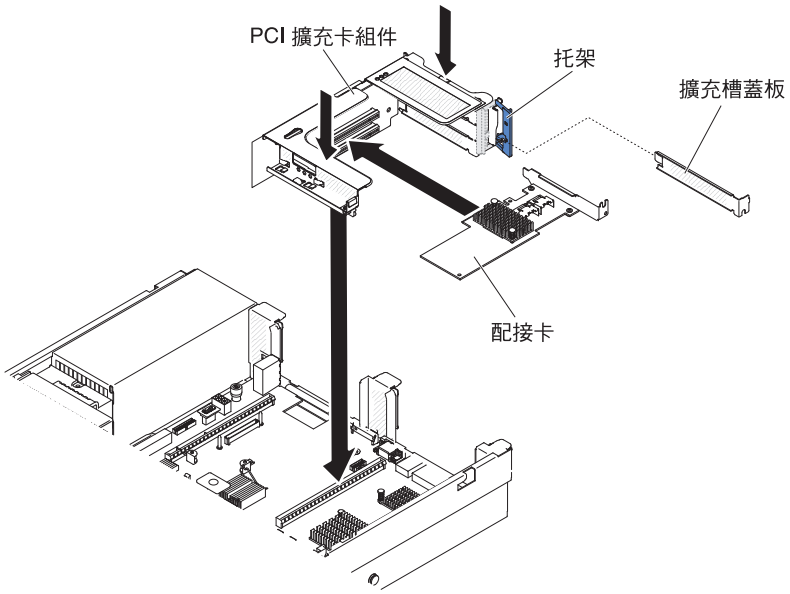


圖 95. PCI 擴充卡組件安裝

13. 將纜線穿過纜線固定配件的下方。

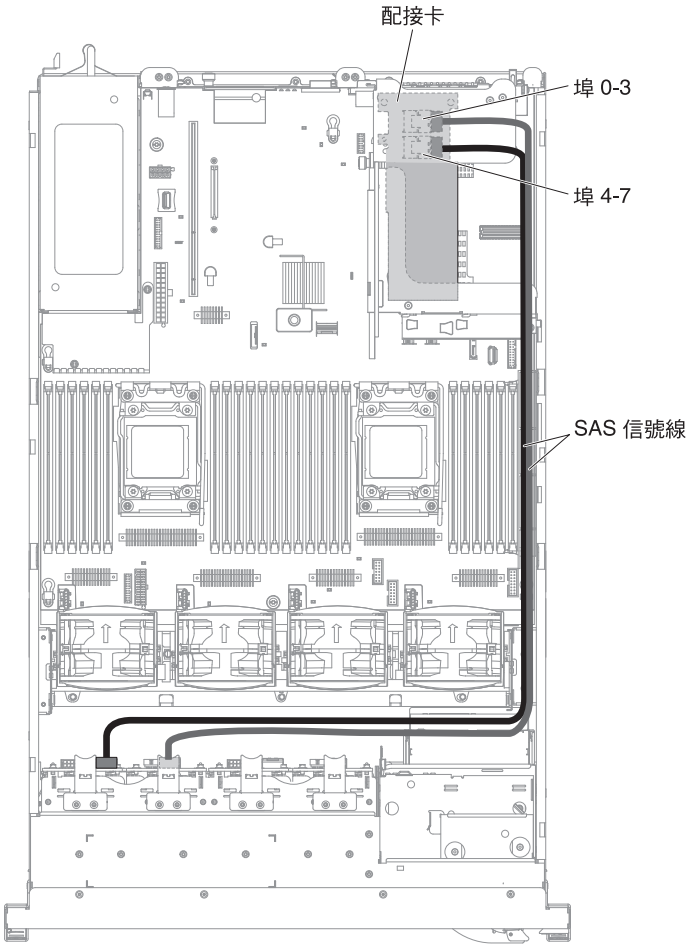


圖 96. SAS 信號線佈線

14. 請參閱從 第 89 頁的『安裝配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD』 小節的步驟 6 開始的內容，以安裝第二個背板、安排纜線佈線、安裝風扇及安裝硬碟。下圖爲第二組 RAID 配接卡和背板的纜線佈線。

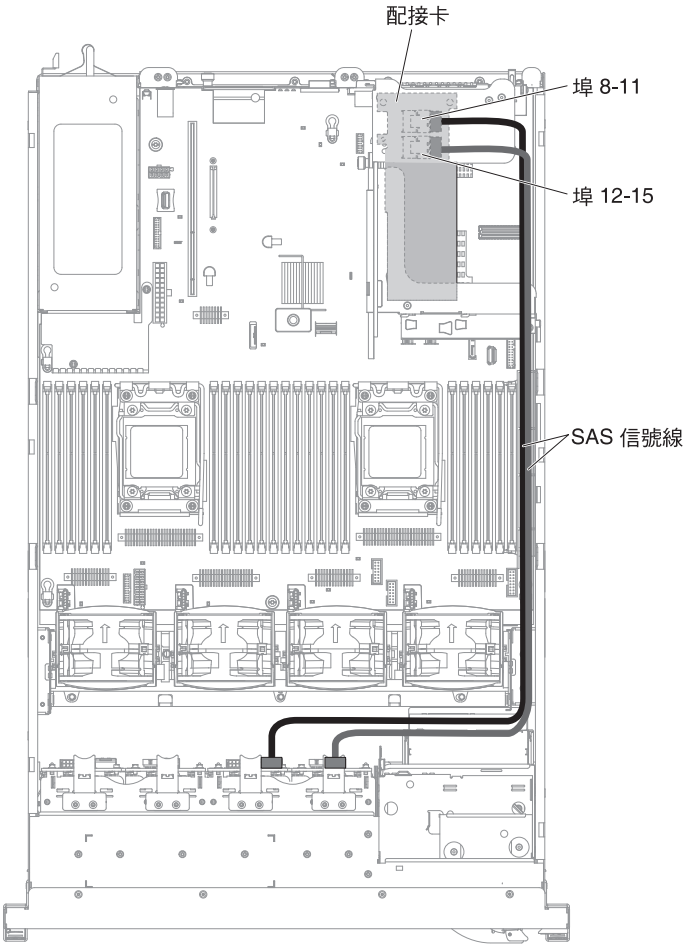


圖 97. 第二組 RAID 配接卡和背板的纜線佈線

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 2x8 1.8 吋 SSD

使用此資訊來安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 2x8 1.8 吋 SSD。

關於這項作業

若要訂購配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 2x8 1.8 吋 SSD，請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 2x8 1.8 吋 SSD 套件包含下列元件：

- 四條 SAS 信號線
- 兩條配置線
- 一條內部電源線
- 兩個 eXFlash 1.8 吋硬碟機盒背板組件

- 兩個 RAID 配接卡（產品編號 46M0912）

  註：RAID 配接卡隨附於其他選用套件。將靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。

若要在伺服器中安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 2x8 1.8 吋 SSD，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下兩組 4 個磁碟機的填充板（在正面隔板 ID 8 - 15 下，硬碟機槽 8 的右側）。

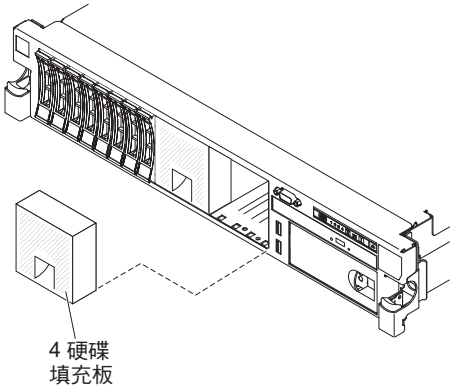


圖 98. 填充板

5. 如果要取得更多的工作空間，請卸下風扇 2 和 3（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
6. 安裝新背板組件。

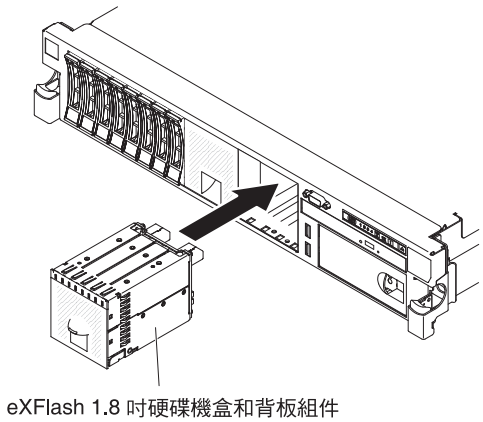


圖 99. 安裝新背板組件

7. 依列出的順序連接下列纜線：
   - 配置線 1
   - SAS 信號線 2

- 電源線 3

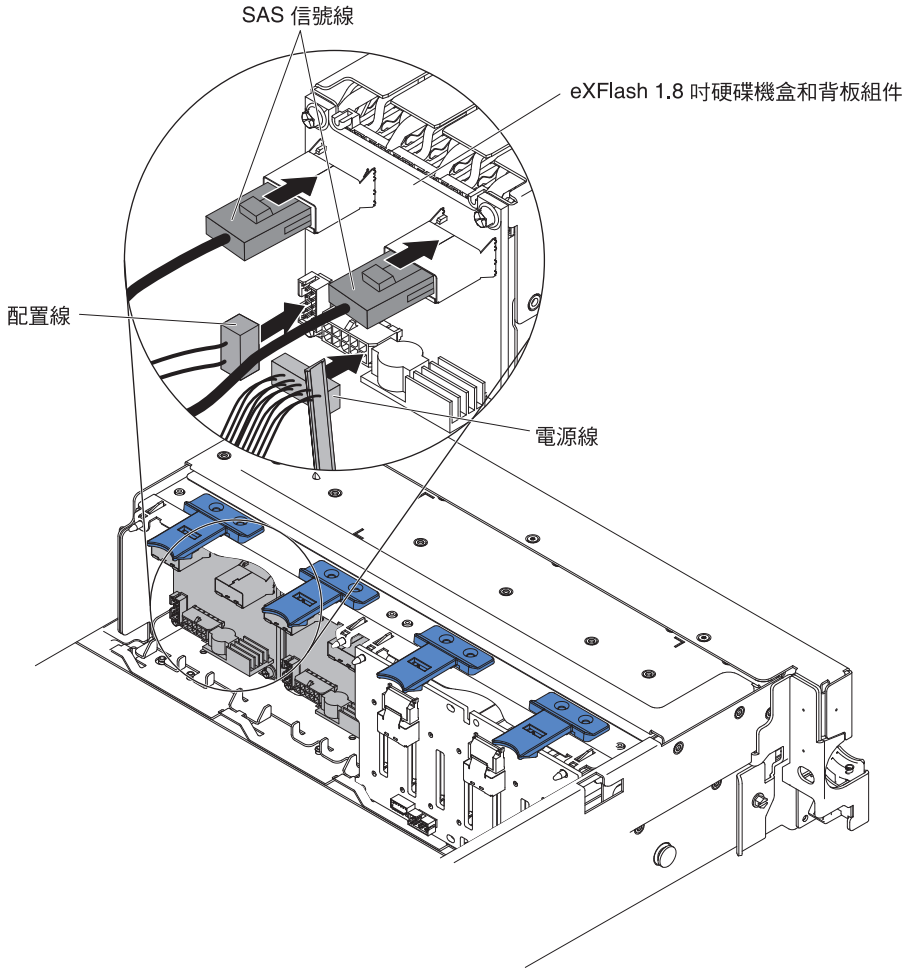


圖 100. 纜線連線

8. 將裝有 RAID 配接卡的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從袋中取出 RAID 配接卡。
9. 卸下 PCI 擴充卡組件 1（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
10. 將兩個 RAID 配接卡安裝到 PCI 擴充卡上的接頭中（請參閱第 58 頁的『安裝配接卡』）。

    警告： 未完全插入可能會導致伺服器或配接卡損壞。
11. 將 SAS 信號線連接至 RAID 配接卡上的接頭：
    a. 將選用套件隨附的 SAS 信號線連接至硬碟機槽 8-11 的 RAID 配接卡接頭。
    b. 將另一條 SAS 信號線連接至另一個硬碟機槽 12-15 的 SAS 接頭。

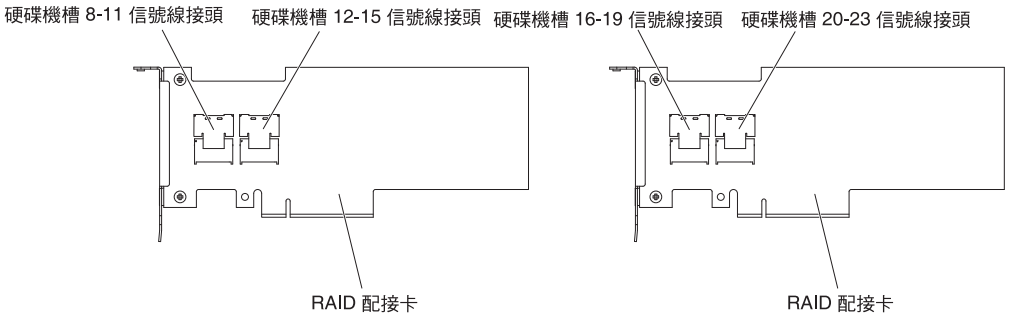


圖 101. RAID 配接卡接頭

c. 將選用套件隨附的 SAS 信號線連接至硬碟機槽 16-19 的 RAID 配接卡接頭。

d. 將選用套件隨附的 SAS 信號線連接至硬碟機槽 20-23 的 RAID 配接卡接頭。

12. 對齊 PCI 擴充卡組件 1 並將其安裝至伺服器（請參閱 第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』）。

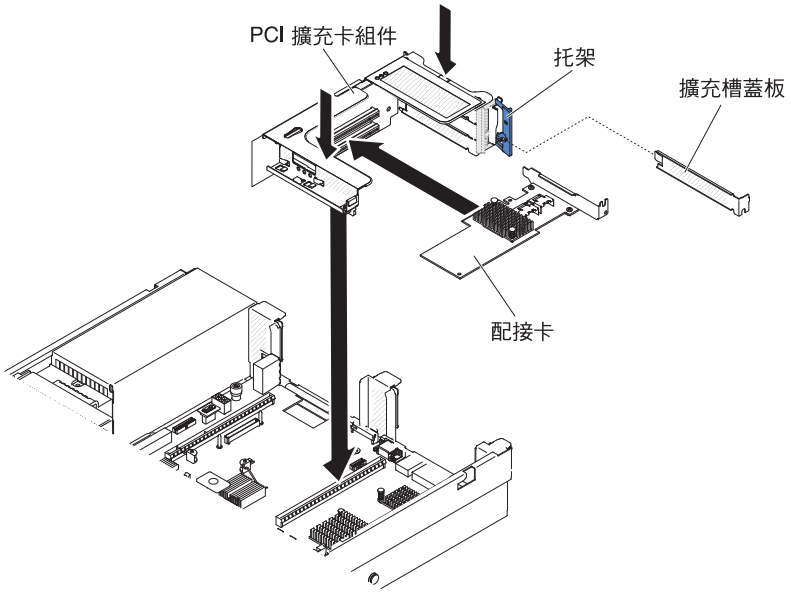


圖 102. PCI 擴充卡組件安裝

13. 將纜線穿過纜線固定配件的下方。

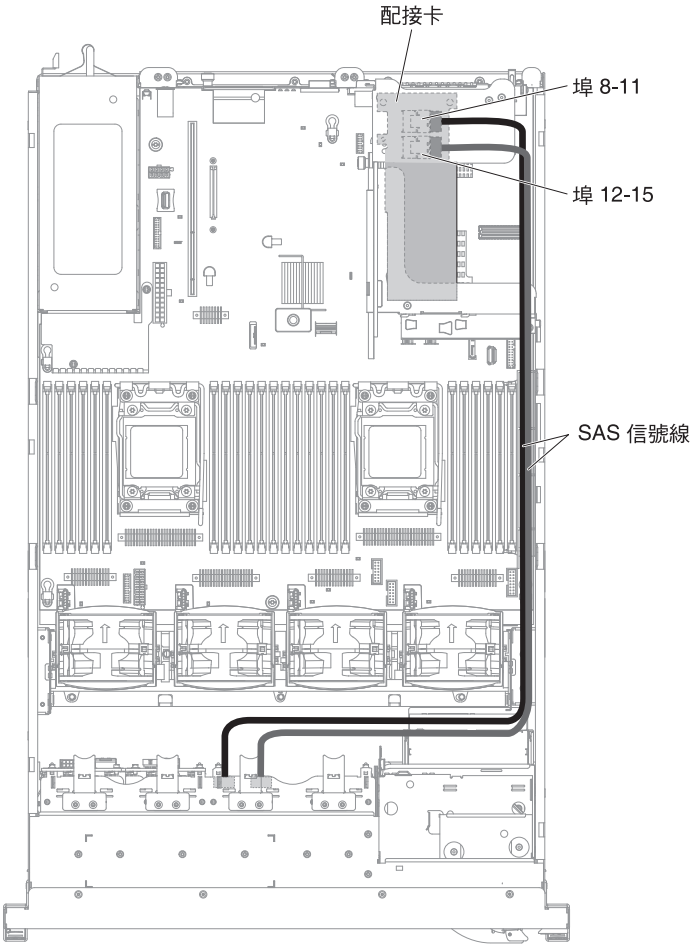


圖 103. SAS 信號線佈線

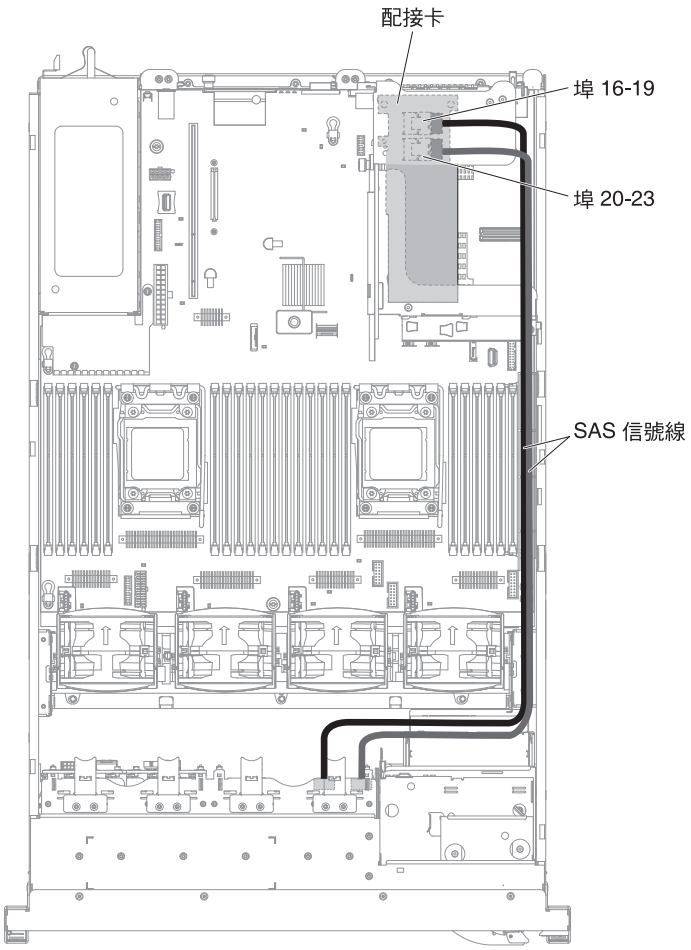


圖 104. SAS 信號線佈線

14. 請確定配置線已連接至背板及主機板。

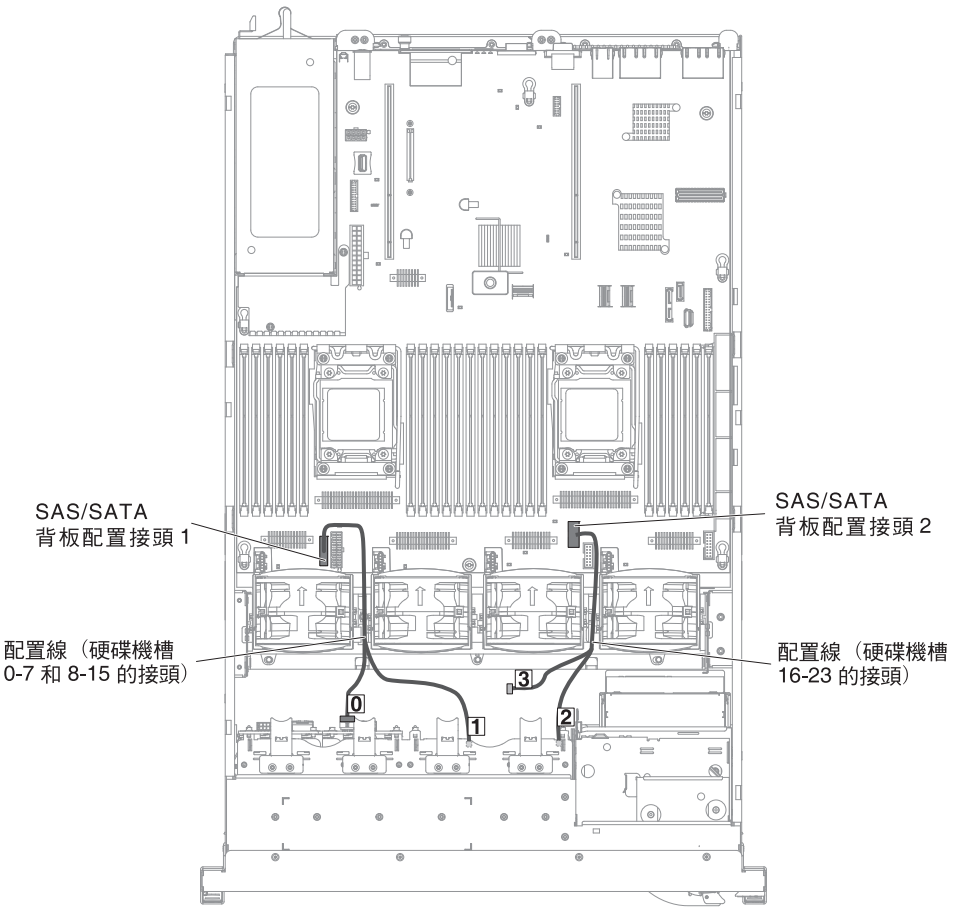


圖 105. 配置纜線佈線

註：請保持標示爲 3 的纜線區段爲未連接狀態。

15. 請確定 SAS 電源線已連接至背板及主機板。

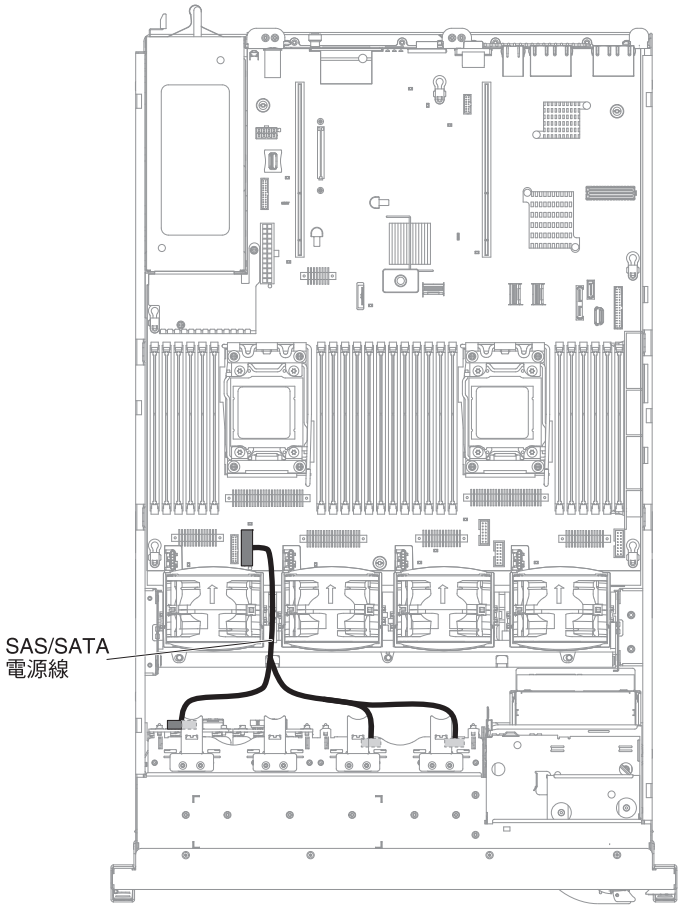


圖 106. SAS/SATA 電源線佈線

16. 如果已卸下任何風扇，請安裝它們。
17. 將硬碟和填充板剩餘的部分插入機槽中。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 4x8 1.8 吋 SSD

使用此資訊來安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 4x8 1.8 吋 SSD。

關於這項作業

若要訂購配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 4x8 1.8 吋 SSD，請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 4x8 1.8 吋 SSD 套件包含下列元件：

- 四條 SAS 信號線
- 一條配置線
- 兩個 eXFlash 1.8 吋硬碟機盒背板組件

- 兩個 RAID 配接卡（產品編號 46M0912）

  註：RAID 配接卡隨附於其他選用套件。將靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。

若要在伺服器中安裝配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 4x8 1.8 吋 SSD，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下兩組 4 個磁碟機的填充板（在正面隔板 ID 8 - 15 下，硬碟機槽 8 的右側）。

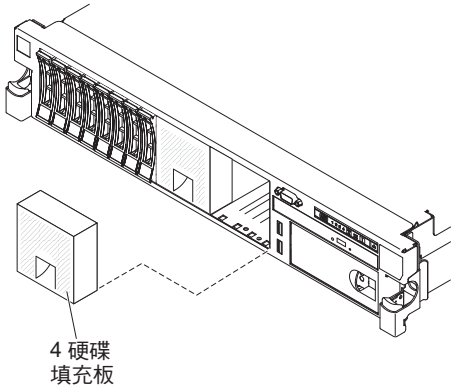


圖 107. 填充板

5. 如果要取得更多的工作空間，請卸下風扇 2 和 3（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
6. 安裝新背板組件。

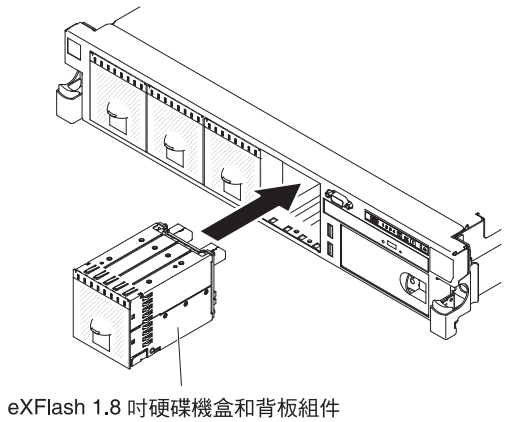


圖 108. 安裝新背板組件

7. 依列出的順序連接下列纜線：
   - 配置線 1
   - SAS 信號線 2

- 電源線 3

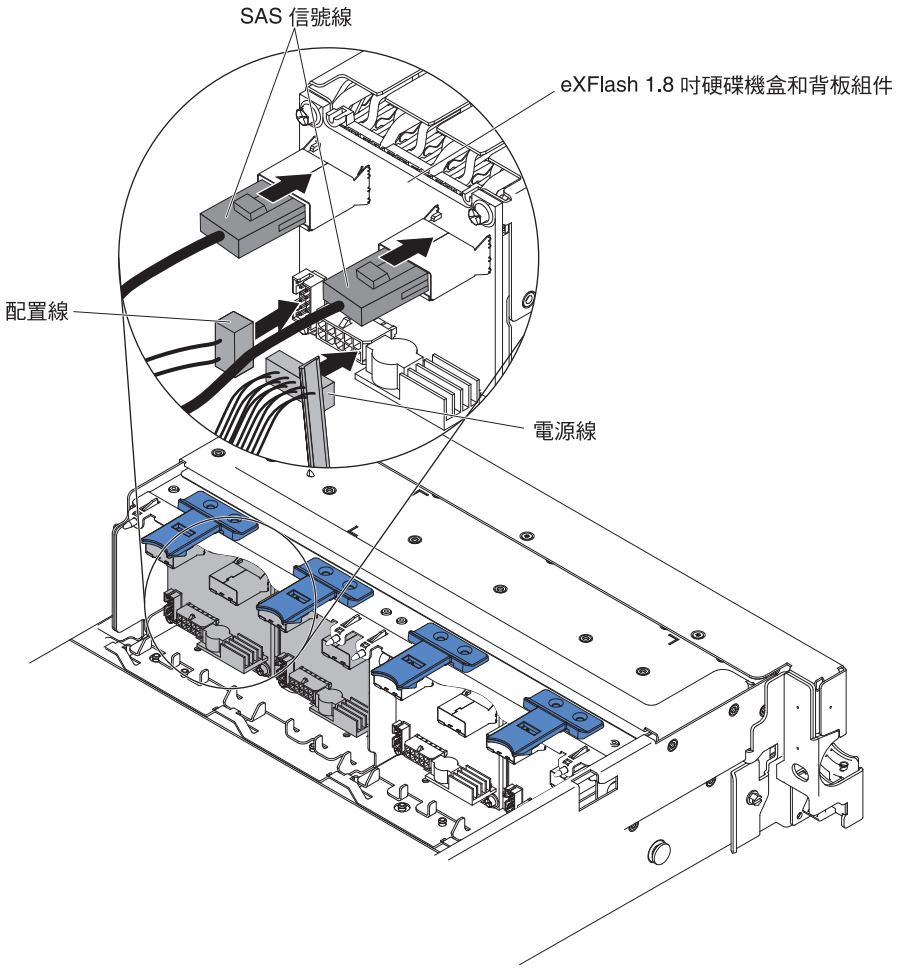


圖 109. 纜線連線

8. 將裝有 RAID 配接卡的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從袋中取出 RAID 配接卡。
9. 卸下 PCI 擴充卡組件 2（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
10. 將兩個 RAID 配接卡安裝到 PCI 擴充卡上的接頭中（請參閱第 58 頁的『安裝配接卡』）。

    警告： 未完全插入可能會導致伺服器或配接卡損壞。
11. 將 SAS 信號線連接至 RAID 配接卡上的接頭：
    a. 將選用套件隨附的 SAS 信號線連接至硬碟機槽 16-19 的 RAID 配接卡接頭。
    b. 將另一條 SAS 信號線連接至另一個硬碟機槽 20-23 的 SAS 接頭。

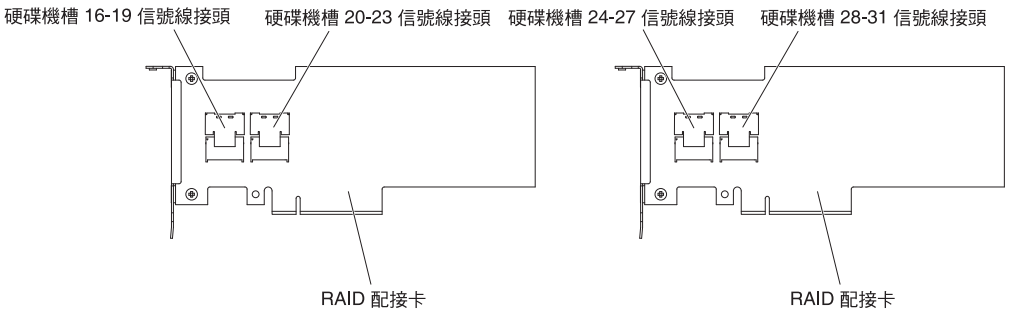


圖 110. RAID 配接卡接頭

c. 將選用套件隨附的 SAS 信號線連接至硬碟機槽 24-27 的 RAID 配接卡接頭。

d. 將選用套件隨附的 SAS 信號線連接至硬碟機槽 28-31 的 RAID 配接卡接頭。

12. 對齊 PCI 擴充卡組件 2 並將其安裝至伺服器（請參閱 第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』）。

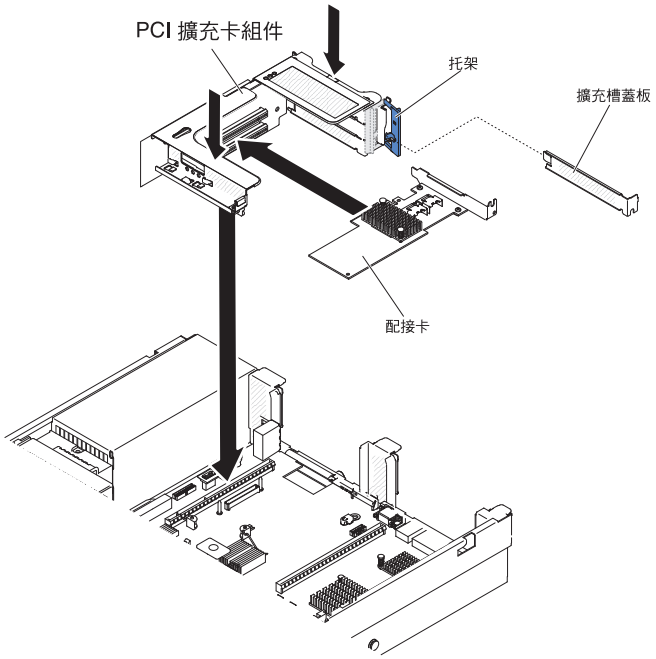


圖 111. PCI 擴充卡組件安裝

13. 將纜線穿過纜線固定配件的下方。

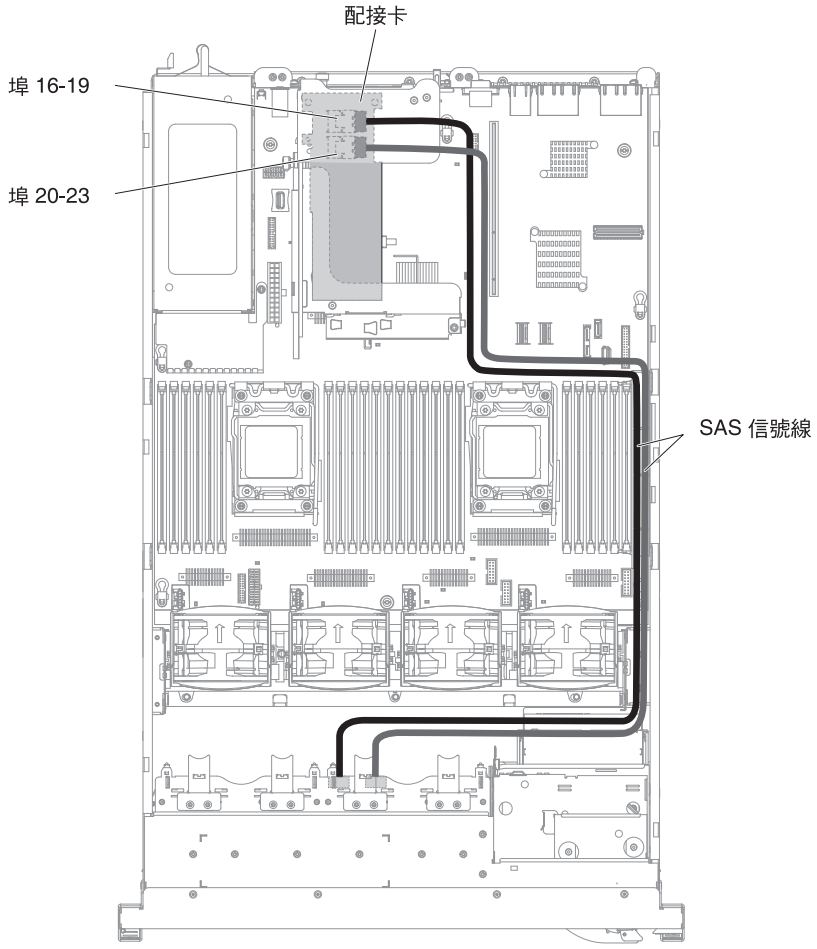


圖 112. SAS 信號線佈線

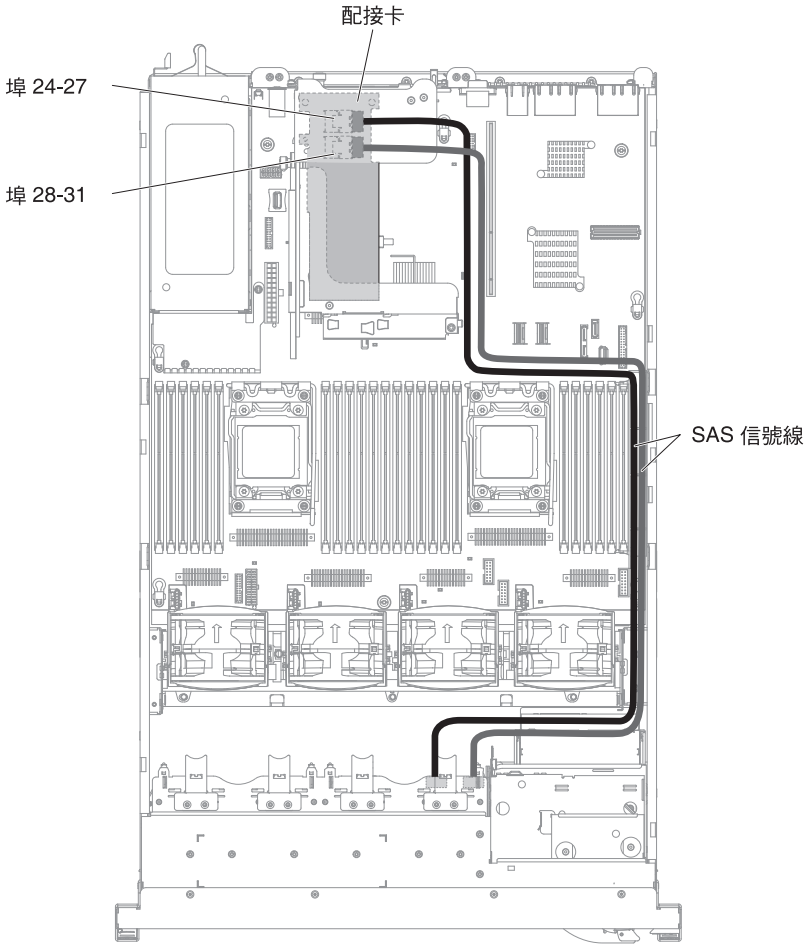


圖 113. SAS 信號線佈線

14. 請確定配置線已連接至背板及主機板。

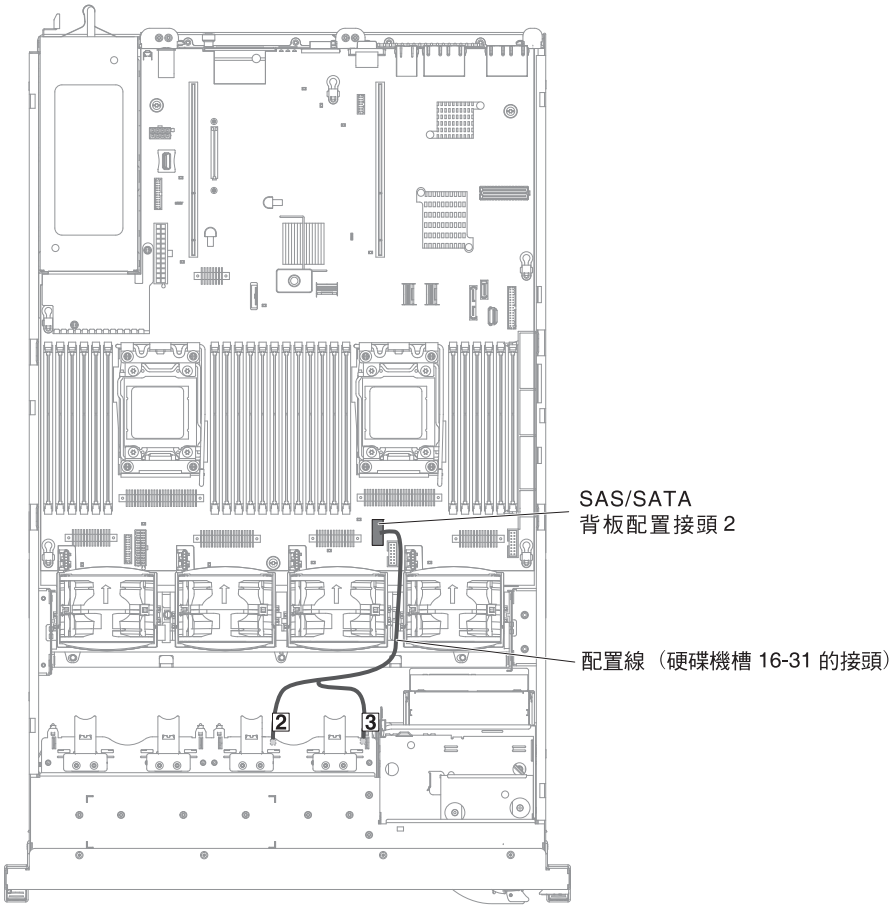


圖 114. 配置纜線佈線

15. 請確定 SAS 電源線已連接至背板及主機板。

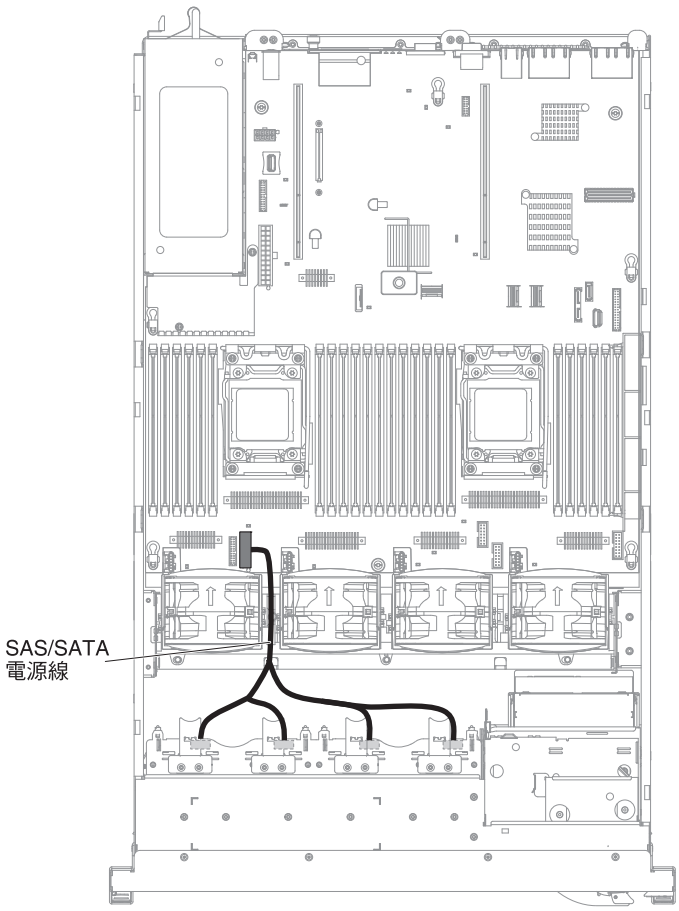


圖 115. SAS/SATA 電源線佈線

16. 如果已卸下任何風扇，請安裝它們。
17. 將硬碟和填充板剩餘的部分插入機槽中。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝選用的磁帶機

使用此資訊來安裝選用的磁帶機。

關於這項作業

IBM System x3650 M4 RDX-DDS 內部擴充套件是用於在 IBM System x3650 M4 伺服器中安裝 IBM 磁帶機。IBM System x3650 M4 RDX-DDS 內部擴充套件只能與下列磁帶機相容：

- IBM DDS Generation 5 (DDS/5) SATA 磁帶機
- IBM DDS Generation 6 (DDS/6) USB 磁帶機
- IBM RDX USB 抽取式硬碟機

RDX-DDS 內部擴充套件包含下列元件：

- 一個磁帶功能槽

- 一條 SAS 信號線（僅適用於 USB 磁帶機）
- 一條磁帶機電源線
- 四顆 M3 x 6 螺絲

下圖顯示如何安裝選用的磁帶機。

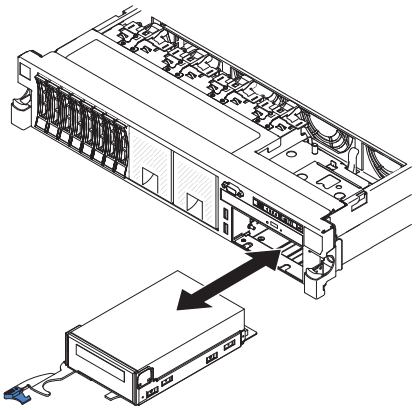


圖 116. 安裝磁帶機

如果要安裝 SATA 或 USB 磁帶機，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 在匣上安裝磁帶機，如下圖所示。如果磁帶機隨附金屬隔板，請先卸下隔板，然後將磁帶機安裝在匣上。

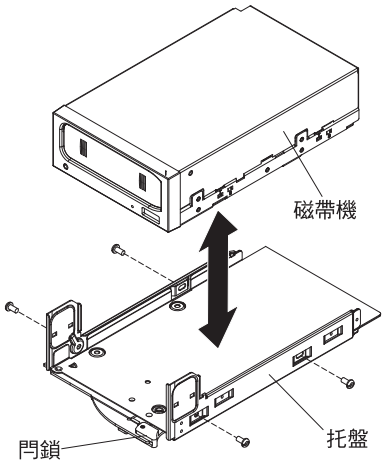


圖 117. 在匣上安裝磁帶機

4. 按照磁帶機隨附的指示準備磁帶機，設定任何開關或跳接器。
5. 將下列磁帶擴充套件纜線連接至主機板上的接頭：
   - 將 SAS 信號線連接至主機板上的 SAS 接頭
   - 將磁帶機電源線連接至主機板

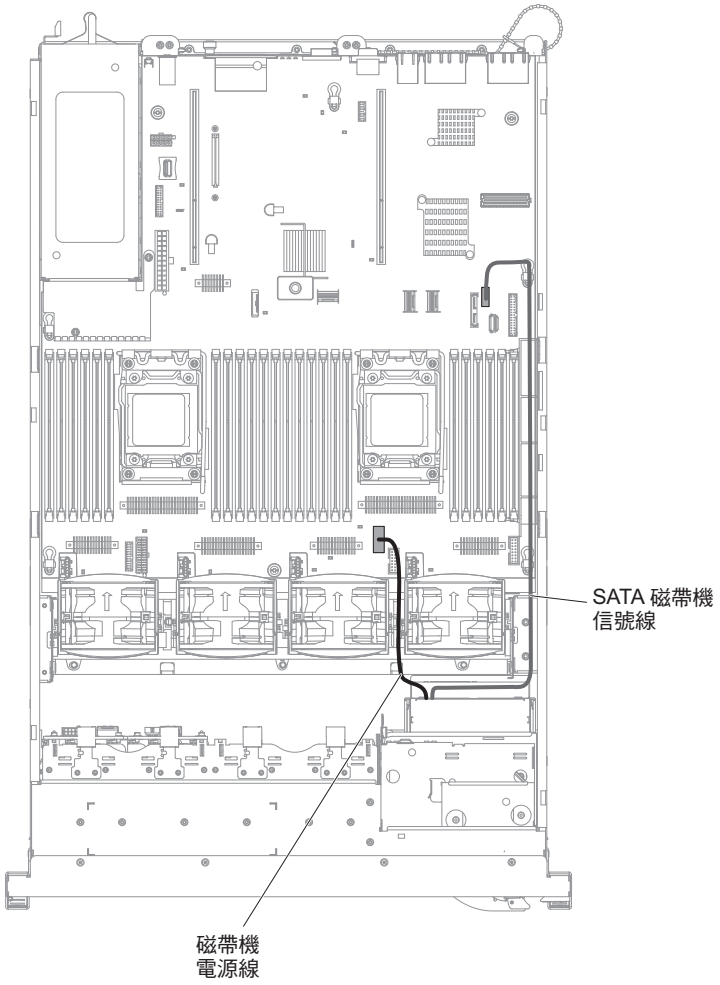


圖 118. 纜線連線

6. 將磁帶機組件大半部分推入磁帶機機槽中。
7. 將 SAS 信號線及電源線連接至磁帶機背面。

   警告： 請確認所有的纜線都已置入磁帶機組件下方，然後再將組件插入磁帶機機槽。否則，纜線可能會受損。
8. 將磁帶機組件的其他部分推入磁帶機機槽。
9. 將閂鎖推向閉合（鎖定）位置。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

安裝 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置

使用此資訊來安裝 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置。

關於這項作業

若要安裝 USB Hypervisor 快閃裝置，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下 PCI 擴充卡組件（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
5. 將快閃記憶體裝置與主機板上的接頭對齊，並將其推入 USB 接頭中直到它牢固就位爲止。
6. 拉出藍色鎖定環，以將快閃記憶體裝置鎖定至 USB 接頭。

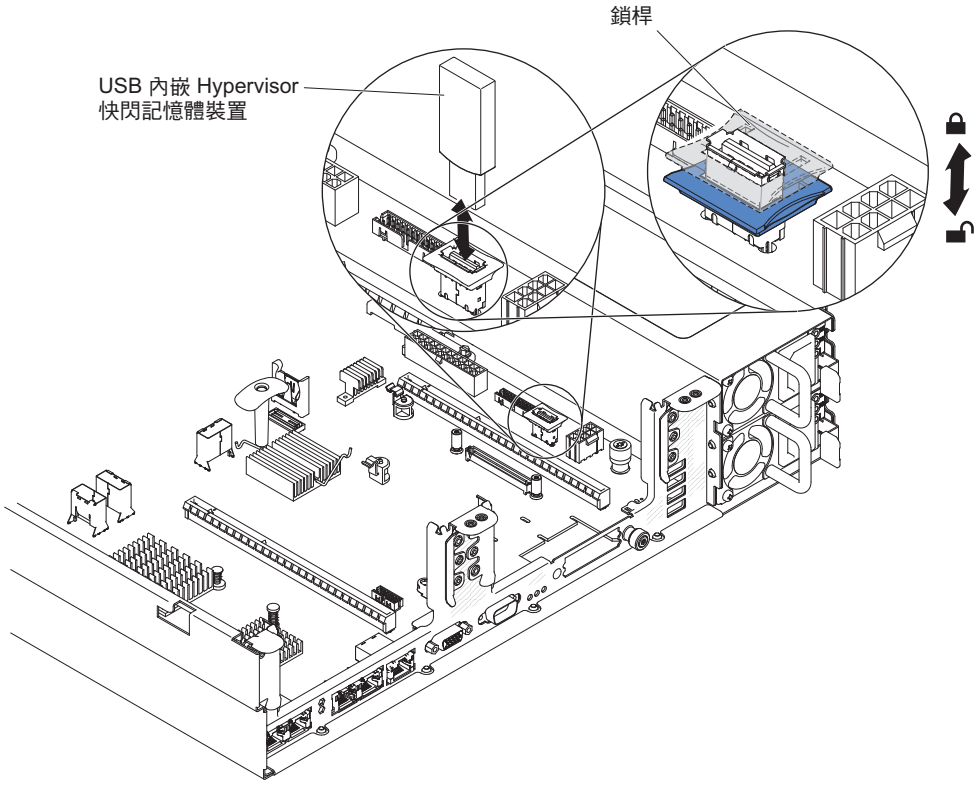


圖 119. 安裝 USB Hypervisor 快閃記憶體裝置

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

註：您必須將伺服器配置爲從 Hypervisor USB 磁碟機開機。如需啓用內嵌 Hypervisor 的相關資訊，請參閱第 141 頁的第 3 章, 『配置資訊和指示』。

安裝其他微處理器及散熱槽

使用此資訊來安裝其他微處理器及散熱槽。

關於這項作業

下列注意事項說明伺服器支援的微處理器類型，以及安裝微處理器及散熱槽時必須考量的其他資訊：

- 微處理器只能由經過訓練的技術人員來安裝。

  重要事項：請一律使用微處理器安裝工具來安裝微處理器。未使用微處理器安裝工具可能會損壞主機板上的微處理器插座。若微處理器插座有任何損壞，則可能需要更換主機板。

- 此伺服器最多可支援兩顆 Intel Xeon™ E5-2600 系列多核心微處理器，它們專爲 LGA 2011 插座而設計。如需受支援微處理器的清單，請造訪 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。
- 請不要在同一部伺服器中混用具備不同核心的微處理器。
- 第一顆微處理器一定要安裝在主機板上的微處理器插座 1 中。
- 安裝一顆微處理器後，必須安裝空氣擋板以提供正常的系統冷卻。
- 當您安裝第二顆微處理器時，請勿卸下主機板中的第一顆微處理器。
- 當您安裝第二顆微處理器時，還必須安裝額外的記憶體及第四個風扇。如需安裝順序的詳細資料，請參閱第 50 頁的『安裝記憶體模組』。
- 爲確保安裝額外的微處理器後伺服器能正常運作，請使用具有相同「快速路徑交互連接 (QPI)」鏈結速度、整合的記憶體控制器頻率、核心頻率、功率範圍、內部快取記憶體大小和類型的微處理器。
- 支援在同一伺服器型號內混用不同步進層次的微處理器。
- 在同一伺服器型號內混用不同步進層次的微處理器時，您不必將具有最低步進層次和配件的微處理器安裝在微處理器插座 1。
- 這兩顆微處理器電壓調節器模組均已整合在主機板上。
- 請閱讀微處理器隨附的文件，判斷是否必須更新伺服器韌體。若要爲伺服器下載最新層次的伺服器韌體和其他程式碼更新項目，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。
- 伺服器的微處理器速度是自動設定的；因此，您不必設定任何微處理器頻率選擇跳接器或開關。
- 如果從散熱槽卸下了散熱膏防護蓋（例如，塑膠蓋或膠布襯墊），請勿觸摸散熱槽底端的散熱膏或放下散熱槽。如需塗上或使用散熱膏的相關資訊，請參閱第 133 頁的『散熱膏』。

  註： 卸下微處理器的散熱槽，會破壞散熱膏的均勻分布，而需要更換散熱膏。

- 要訂購其他選用微處理器，請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

有兩種類型的微處理器安裝工具。這些工具在功能及設計方面相似，但工具 A 有一個用於安裝一種微處理器大小的設定，它支援下列微處理器系列：E5-26xx, E5-46xx。安裝工具 B 有兩個用於安裝兩種微處理器大小的設定。工具 B 上標示的設定中，『L』 適用於小型核心數少的微處理器，『H』 適用於大型核心數多的微處理器。安裝工具 B 支援下列微處理器系列： E5-26xx, E5-46xx, E5-26xx v2、E5-46xx v2。

下圖顯示了微處理器安裝工具 A 與 B。

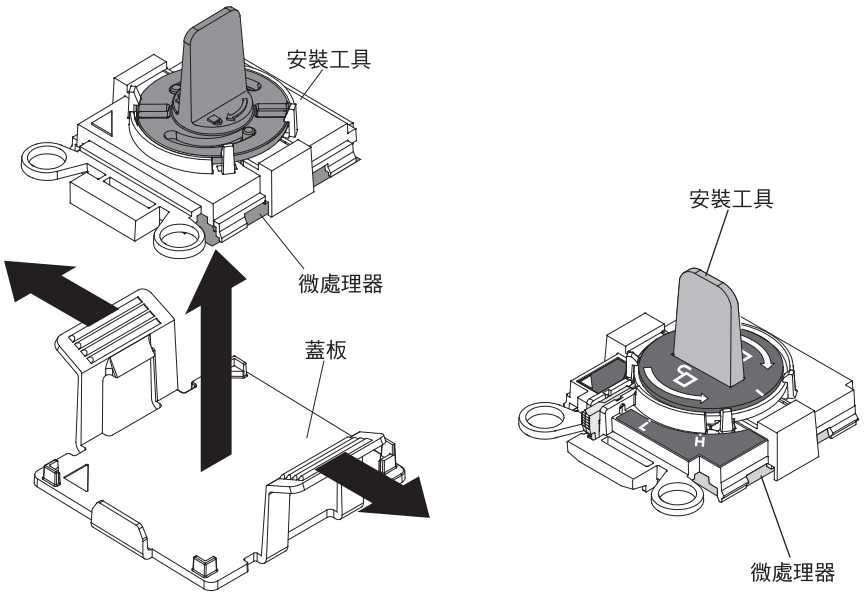


圖 120. 微處理器安裝工具

若要安裝另一顆微處理器及散熱槽，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。

   警告： 在操作靜電敏感裝置時，請做好預防措施，以避免遭受靜電的損害。如需處理這些裝置的相關詳細資料，請參閱第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 將散熱槽固定模組鬆開拉桿轉至打開位置。

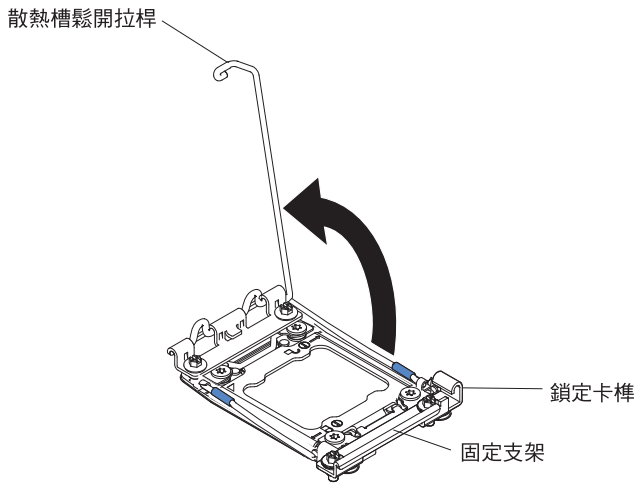


圖 121. 旋轉散熱槽拉桿

6. 打開微處理器插座鬆開拉桿和固定器：

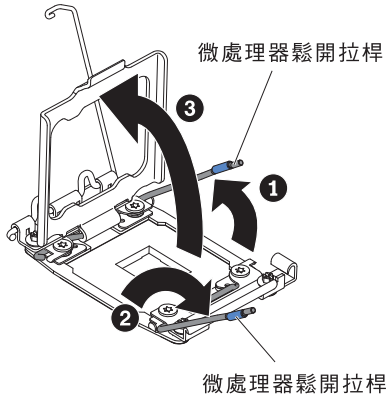


圖 122. 鬆開微處理器插座拉桿及固定器

   a. 識別哪個鬆開拉桿標示爲第一個要打開的鬆開拉桿，將其打開。
   b. 打開微處理器插座上的第二個鬆開拉桿。
   c. 打開微處理器固定器。

      警告： 請勿觸碰微處理器和微處理器插座上的接頭。

7. 將微處理器安裝到微處理器插座上：
   a. 將裝有新微處理器的防靜電保護袋，與機箱上的任何*未上漆部位*或任何其他接地機架元件上的*未上漆*金屬表面進行接觸，然後從保護袋中小心取出微處理器。
   b. 鬆開蓋板的兩側，從安裝工具卸下蓋板。微處理器已預先安裝於安裝工具上。

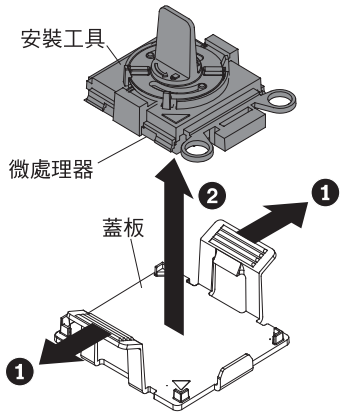


圖 123. 卸下安裝工具蓋板

註：請勿觸摸微處理器觸點。微處理器觸點上的雜質（如皮膚上的油脂）會導致觸點與插座之間發生連接故障。

c. 將安裝工具與微處理器插座對齊。僅在正確對齊時，安裝工具才能齊平地擱置在插座上。

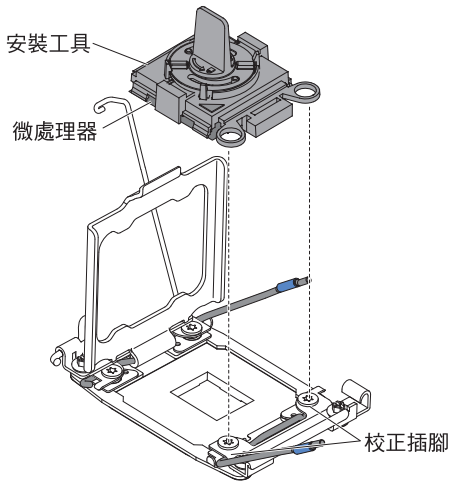


圖 124. 安裝工具對齊

d. 使用安裝工具的下列指示來安裝微處理器。

- 如果使用安裝工具 A，以逆時鐘方向扭轉微處理器工具組件上的把手至打開位置，將微處理器插入插座中，然後將安裝工具從插座中取出。
- 如果使用安裝工具 B，以逆時鐘方向扭轉微安裝工具組件把手，直至將微處理器插入插座中，然後將安裝工具從插座中取出。下圖顯示了位於打開位置的工具把手。

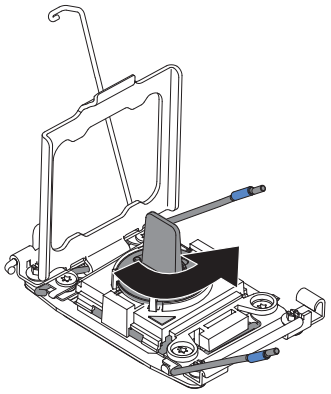


圖 125. 安裝工具把手調整

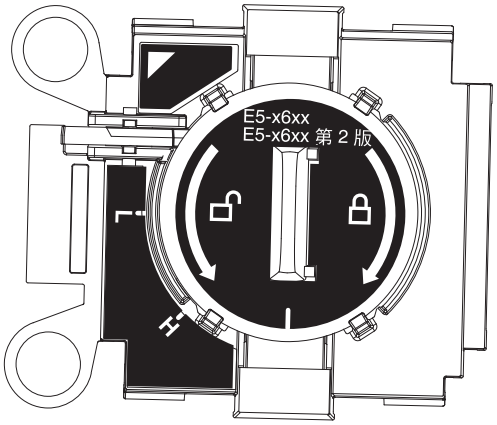


圖 126. 安裝工具 B

警告：

- 請勿將微處理器按入插座中。
- 在嘗試合上微處理器固定器之前，請確定插座中微處理器的方向正確且準確對齊。
- 請勿觸碰位於散熱槽底端或微處理器頂端的散熱材料。觸摸散熱材料會影響其品質。

8. 取下微處理器插座表面的微處理器插座蓋 、膠帶或標籤（如果有的話）。妥善保存插座蓋。

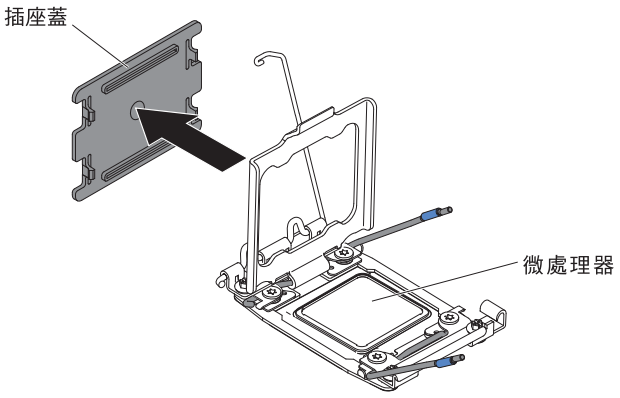


圖 127. 卸下插座蓋

警告： 在操作靜電敏感裝置時，請做好預防措施，以避免遭受靜電的損害。如需處理這些裝置的詳細資料，請參閱第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』。

9. 合上微處理器插座的鬆開拉桿和固定器：

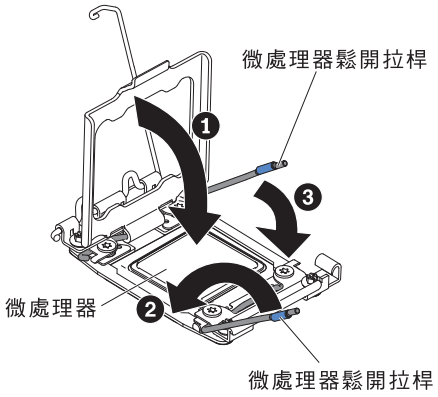


圖 128. 合上微處理器插座拉桿及固定器

   a. 合上微處理器插座上的微處理器固定器。
   b. 識別哪個鬆開拉桿標示爲第一個要合上的鬆開拉桿，將其合上。
   c. 合上微處理器插座上的第二個鬆開拉桿。

10. 安裝散熱槽。

警告：

- 在卸下塑膠蓋之後，請勿放下散熱槽。
- 在卸下塑膠蓋之後，請勿觸摸散熱槽底端的散熱膏。若觸摸散熱膏，就會影響它的品質。如需相關資訊，請參閱第 133 頁的『散熱膏』。

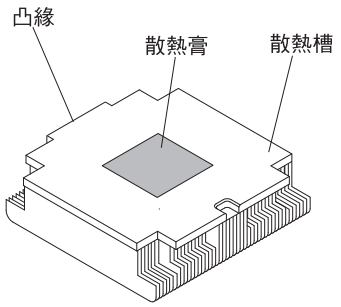


圖 129. 散熱膏

a. 從散熱槽底部卸下塑料防護蓋。
b. 在微處理器上方正確定位散熱槽。散熱槽帶有楔形缺口，可協助正確對齊。

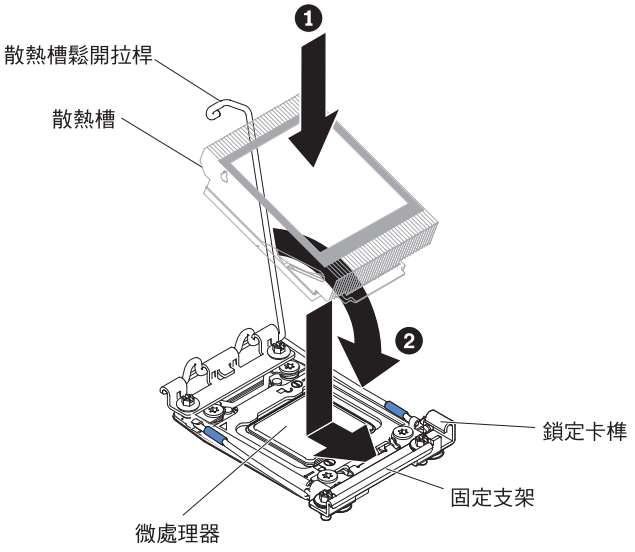


圖 130. 安裝散熱槽

c. 將散熱槽對齊並置於固定托架中的微處理器頂端，使散熱物料面朝下。
d. 用力按壓散熱槽。
e. 將散熱槽固定模組鬆開拉桿旋轉到閉合位置，然後將其鉤在鎖定卡榫的下面。

11. 如果已安裝第二顆微處理器，則請安裝第四個風扇（請參閱第 318 頁的『更換熱抽換風扇』）。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

散熱膏

每當散熱器從微處理器上方卸下並即將重複使用，或是在散熱膏中發現碎屑時，就必須更換散熱膏。使用此資訊來更換微處理器和散熱槽上損壞或受到污染的散熱膏。

關於這項作業

將先前卸下的散熱槽裝回至原先的微處理器上時，請確定符合下列需求：

- 散熱槽及微處理器上的散熱膏未受污染。
- 散熱槽及微處理器上現有的散熱膏未再塗上額外的散熱膏。

注意事項：

- 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊。
- 閱讀第 34 頁的『安裝準則』。
- 閱讀第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』。

若要更換微處理器和散熱槽上損壞或受到污染的散熱膏，請完成下列步驟：

程序

1. 將散熱槽放在乾淨的工作表面。
2. 取出包裝中的清潔拭紙，將它完全攤開。
3. 使用清潔布來擦拭散熱槽底部的散熱膏。

   註：請確定已清除所有散熱膏。
4. 使用清潔墊的乾淨區域擦掉微處理器的散熱膏；接著，在清除所有散熱膏之後，丟棄清潔墊。
5. 使用散熱膏針筒，在微處理器頂端擠出九個間隔一致、每個體積爲 0.02 毫升的點。最外層的點必須在微處理器邊緣大約 5 公釐內；這是爲了確保散熱膏能均勻分散。

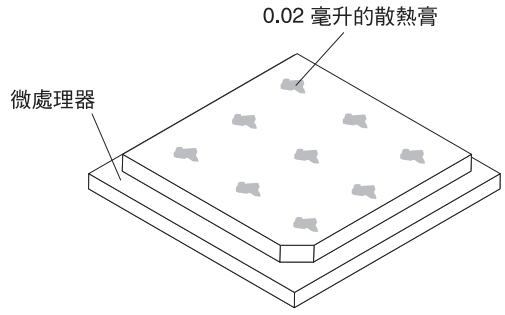


圖 131. 散熱膏分佈

註： 如果適當塗抹散熱膏，針筒中會剩下約一半的散熱膏。

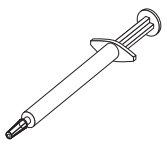


圖 132. 針筒

6. 按照 第 342 頁的 10 中的說明，將散熱槽安裝到微處理器上。

完成安裝

使用此資訊來完成安裝。

關於這項作業

如果要完成安裝，請執行下列步驟：

程序

1. 如果已卸下空氣擋板，請重新安裝它（請參閱『更換空氣擋板』）。
2. 如果已卸下任一 PCI 擴充卡組件，請裝回擴充卡組件（請參閱第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』）。
3. 如果已卸下伺服器蓋板，請將它裝回（請參閱第 137 頁的『裝回蓋板』）。
4. 將伺服器安裝在機櫃中（如需相關指示，請參閱伺服器隨附的《*機架安裝指示*》）。
5. 重新連接纜線和電源線（請參閱第 138 頁的『連接外部纜線』）。
6. 更新伺服器配置（請參閱第 139 頁的『更新伺服器配置』）。
7. 必要的話，將伺服器推回機架中。
8. 啓動伺服器。確認伺服器正確啓動及辨識了新安裝的裝置，而且沒有任何錯誤 LED 亮起。
9. （僅限 IBM 事業夥伴）完成第 25 頁的『針對 IBM 事業夥伴的指示』中的額外步驟。

結果


更換空氣擋板

使用此資訊，可更換空氣擋板。

關於這項作業

若要裝回空氣擋板（如果已卸下），請完成下列步驟：

圖 133. 安裝空氣擋板

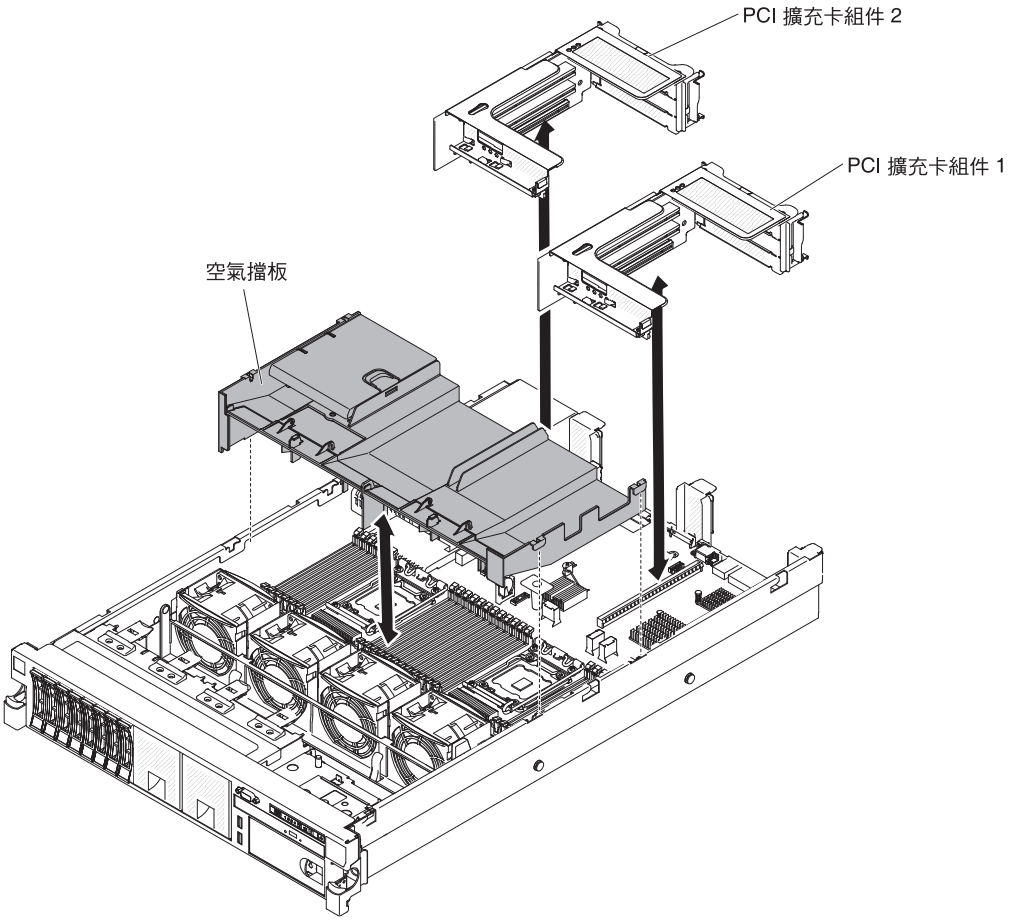

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線（請參閱第 23 頁的『關閉伺服器』）。
3. 如果 PCI 擴充卡組件 1 處於長卡位置並固定在空氣擋板上，請確定已將該卡卸下（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
4. 將空氣擋板插銷與機箱兩側的擋板插銷孔對齊，然後將空氣擋板放低至伺服器中。向下按壓空氣擋板直至固定到位。

   註：合上 DIMM 接頭兩端的固定夾，然後安裝空氣擋板以達到適當冷卻。
5. 必要的話，安裝 PCI 擴充卡組件 1（請參閱第 136 頁的『安裝 PCI 擴充卡組件』）。

   警告： 爲了保持正常冷卻和空氣流通，請在開啓伺服器之前將空氣擋板裝回原位。在卸下空氣擋板的情況下操作伺服器，可能會損壞伺服器元件。

安裝 PCI 擴充卡組件

使用此資訊來安裝 PCI 擴充卡組件。

關於這項作業

如果要安裝 PCI 擴充卡組件，請完成下列步驟：

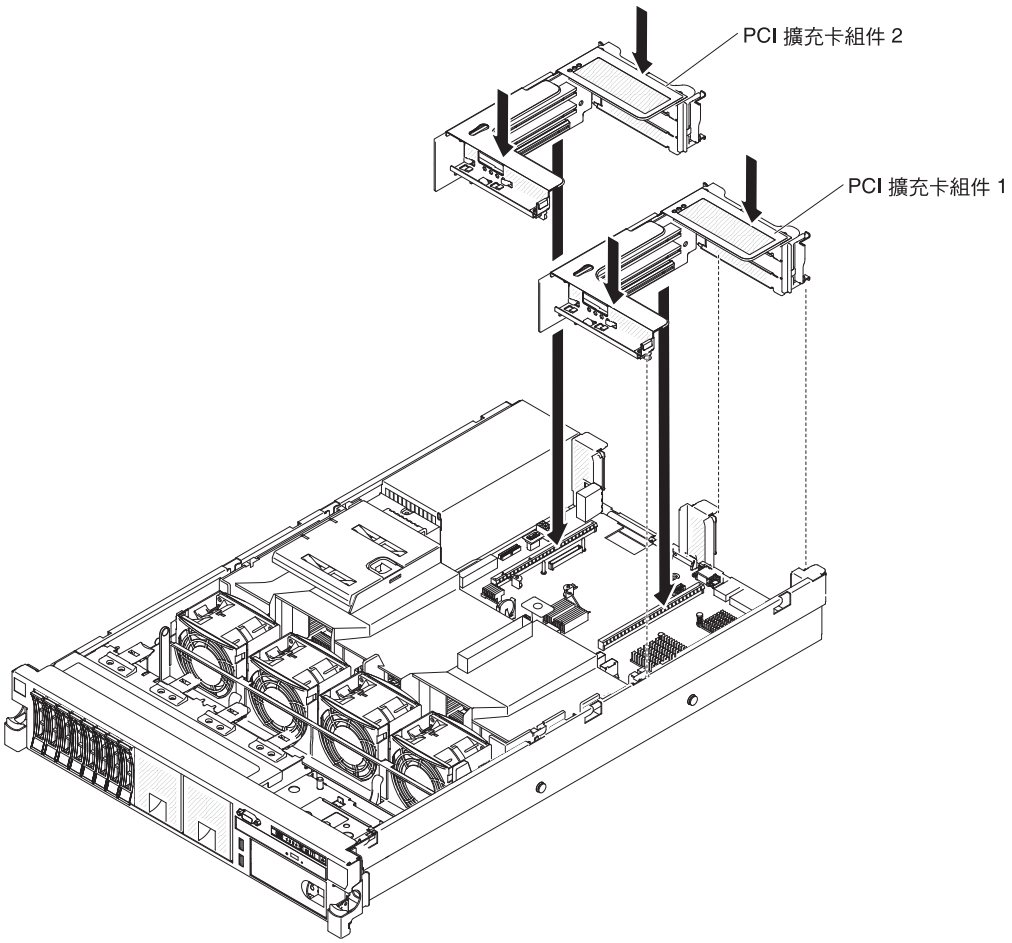


圖 134. 安裝 PCI 擴充卡組件

程序

1. 閱讀自第 第 vii 頁的『安全』 頁開始的安全資訊，以及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 確定已關閉伺服器和所有週邊裝置，並且已拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 重新安裝所有配接卡，並重新連接您可能已在其他程序中拔掉的任何內部纜線。
4. 將 PCI 擴充卡組件，與主機板上的選定 PCI 擴充卡接頭對齊：
   - PCI 擴充卡接頭 1：小心地將組件側面的兩個對齊插槽，安裝到機箱側面的兩個對齊支架中。
   - PCI 擴充卡接頭 2：小心地將擴充卡組件下邊緣（連接邊緣），與主機板上的選定 PCI 擴充卡接頭對齊。
5. 將組件向下壓。確定擴充卡組件完全固定在主機板的擴充卡接頭中。

結果

如果要安裝或卸下其他裝置，請立即執行。否則，請移至第 134 頁的『完成安裝』。

裝回蓋板

使用此資訊來裝回蓋板。

關於這項作業

如果要裝回伺服器蓋板，請完成下列步驟：

程序

1. 確定已正確地安裝並固定所有纜線、配接卡和其他元件，並確定未在伺服器內留下鬆開工具或組件。另請確定所有內部纜線已正確佈線。

   重要事項： 在向前滑動蓋板之前，請確定蓋板正面、背面及側面上的所有卡榫均已正確咬合機箱。如果所有卡榫未能正確咬合機箱，日後卸下蓋板時會非常困難。
2. 將蓋板放在伺服器上方。
3. 朝伺服器正面方向滑入蓋板。
4. 確保蓋板正確咬合伺服器上的所有嵌入卡榫。
5. 將蓋板頂端的藍色閂鎖（位於伺服器前端的中心處）向下壓。

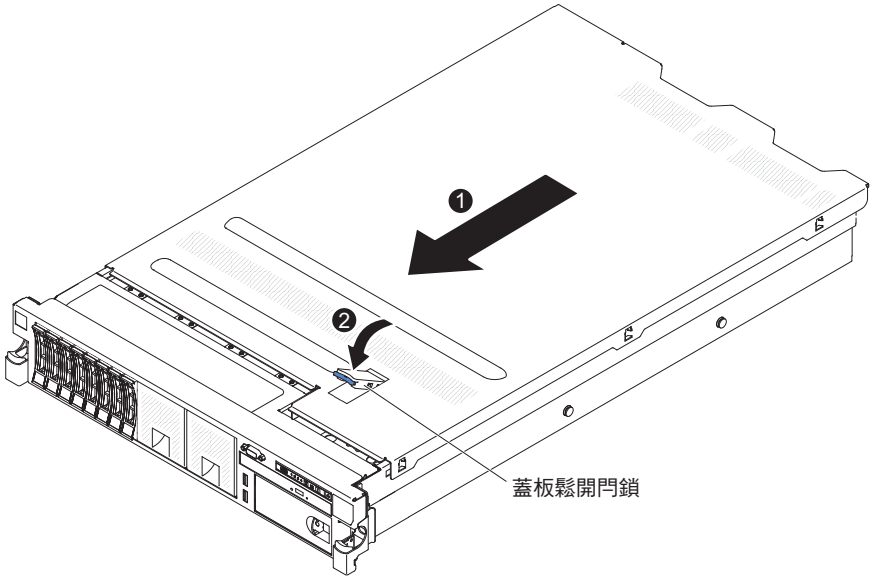


圖 135. 安裝蓋板

6. 將伺服器滑入機架，直至鎖定。

連接外部纜線

下圖顯示伺服器的輸入和輸出接頭位置。

下圖顯示伺服器前後的輸入和輸出接頭位置。

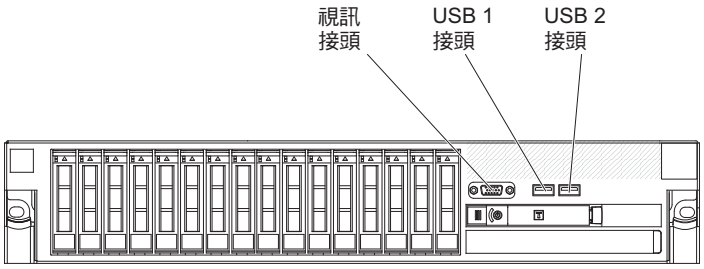


圖 136. 正面圖

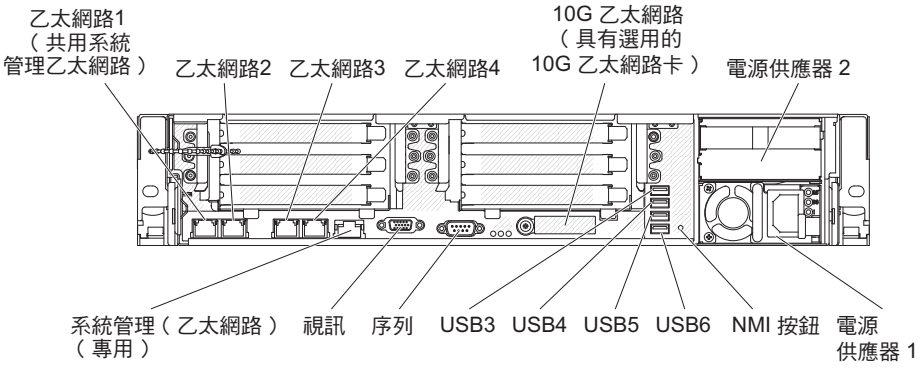


圖 137. 背面圖

在連接或切斷纜線之前，您必須先關閉伺服器。

如需其他的纜線安裝指示，請參閱所有外部裝置隨附的文件。在將裝置連接至伺服器之前佈線，可能會比較容易。

如果伺服器隨附已安裝的作業系統，請參閱作業系統隨附的文件，以取得其他纜線安裝的說明。

更新伺服器配置

使用此資訊來更新伺服器配置。

在新增或移除裝置之後首次啓動伺服器時，您可能會收到一則訊息，指出配置已變更。Setup Utility 將會自動啓動，讓您可以儲存新的配置設定。

某些選用裝置具有裝置驅動程式，您必須安裝它們。如需安裝裝置驅動程式的相關資訊，請參閱每個裝置隨附的文件。

如果伺服器具備選用的 RAID 配接卡，並且已安裝或移除硬碟，請參閱 RAID 配接卡隨附的文件，以取得重新配置磁碟陣列的相關資訊。

如果已在 SAS 擴充卡上安裝 USB Hypervisor 隨身碟，請參閱 USB Hypervisor 隨身碟隨附的使用手冊。Hypervisor 可讓來賓作業系統在伺服器上運作。

如需配置整合式超高速乙太網路控制器的相關資訊，請參閱第 157 頁的『配置乙太網路控制器』。

第 3 章 配置資訊和指示

本章提供使用配置公用程式及更新韌體的相關資訊。

更新韌體

使用此資訊來更新韌體。

重要：

1. 某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新項目。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
2. 在您更新韌體之前，請務必要先將儲存在「可信任平台模組 (TPM)」中的任何資料備份起來，以防止新的韌體變更任何 TPM 性質。如需相關指示，請參閱您的加密軟體文件。
3. 安裝錯誤的韌體或裝置驅動程式更新項目，可能會導致伺服器故障。在安裝韌體或裝置驅動程式更新項目之前，請閱讀所有 ReadMe，並變更隨下載的更新項目提供的歷程檔案。這些檔案包含更新項目及安裝更新項目之程序的重要相關資訊，包括從較早的韌體或裝置驅動程式版本更新到最新版本的任何特殊程序。

您可以安裝已套裝爲 Update*Xpress* System Pack 或 Update*Xpress* CD 映像檔的程式碼更新項目。Update*Xpress* System Pack 包含用於伺服器的線上韌體和裝置驅動程式的整合測試組合。請使用 Update*Xpress* System Pack Installer 以取得及套用 Update*Xpress* System Packs 以及個別的韌體和裝置驅動程式更新項目。如需相關資訊及下載 Update*Xpress* System Pack Installer，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=TOOL-CENTER 的 ToolsCenter for System x and BladeCenter，然後按一下 **UpdateXpress System Pack Installer**。

當您按一下某一更新項目時，畫面上會顯示資訊頁面，其中包括該更新項目可以修正的問題清單。請針對您的特定問題檢閱這份清單；不過，就算是您的問題未列在其中，安裝更新項目也可能會解決問題。

在列出的重要更新項目中，如果任何更新項目的發行日期比 Update*Xpress* System Pack 或 Update*Xpress* 映像檔的發行日期來得晚，請務必分開安裝。

伺服器的韌體會定期更新，並且可以從 IBM 網站下載。若要檢查最新版的韌體，例如 UEFI 韌體、裝置驅動程式和整合式管理模組 (IMM) 韌體，請造訪 http://www.ibm.com/support/fixcentral/。

下載伺服器的最新韌體；然後，使用所下載檔案隨附的指示安裝韌體。

更換伺服器中的裝置時，您可能必須更新裝置記憶體中儲存的韌體，或從 CD 或 DVD 映像檔還原原有的韌體。

下列清單指出儲存韌體的位置：

- UEFI 韌體儲存在主機板的 ROM 中。
- IMM2 韌體儲存在主機板的 ROM 中。

© Copyright IBM Corp. 2014

- 乙太網路韌體儲存在乙太網路控制器及主機板的 ROM 中。
- ServeRAID 韌體儲存在主機板及 RAID 配接卡（如果已安裝的話）的 ROM 中。
- 儲存在主機板上 SAS/SATA 控制器 ROM 中的 SAS/SATA 韌體。

配置伺服器

伺服器隨附下列配置程式：

- **Setup Utility**

  Setup Utility 是 UEFI 韌體的一部分。使用它可以執行一些配置作業，例如變更岔斷要求 (IRQ) 設定、變更啓動裝置順序、設定日期和時間，以及設定密碼。如需使用此程式的相關資訊，請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』。

- **Boot Manager 程式**

  Boot Manager 是 UEFI 韌體的一部分。使用該程式可置換 Setup Utility 中設定的啓動順序，並暫時將某項裝置指定爲啓動順序中的第一個啓動裝置。如需使用此程式的相關資訊，請參閱第 152 頁的『使用 Boot Manager』。

- **IBM *ServerGuide 設定和安裝* CD**

  ServerGuide 程式提供專爲伺服器設計的軟體設定工具和安裝工具。在安裝伺服器期間使用此 CD 來配置基本硬體特性（例如具有 RAID 功能的整合式 SAS/SATA 控制器），並簡化作業系統的安裝。如需使用此 CD 的相關資訊，請參閱第 144 頁的『使用 ServerGuide 設定和安裝光碟』。

- **IBM FastSetup**

  IBM FastSetup 是一項免費的軟體工具，有助於簡化所選取 IBM BladeCenter 機箱、伺服器及元件的維護和部署工作。其直覺式圖形介面可起始設定伺服器設定的所有階段，包括探索、更新及配置。其特性包括可將設定抄寫至許多伺服器的範本，以及可減少上機時間與使用者錯誤的自動化功能。精靈與其他預設值則可啓用自訂功能。低人爲操作、一次性設定與簡易特性可將長達數天的上機伺服器設定時程縮減爲短短幾分鐘，尤其是較大型的部署工作。如需此工具的相關資訊，請參閱http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008&Indocid=TOOL-FASTSET。

- **整合式管理模組**

  使用整合式管理模組 II (IMM2) 進行配置，以更新韌體和感應器資料記錄/現場可更換組件 (SDR/FRU) 資料，以及遠端管理網路。如需使用 IMM 的相關資訊，請參閱第 153 頁的『使用整合式管理模組』及 *Integrated Management Module II User's Guide*（網址爲 www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5089484&brandind=5000008）。

- **VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor**

  可購買具有 VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor 軟體的選用 USB 快閃記憶體裝置。Hypervisor 是一種虛擬化的軟體，可讓多重作業系統同時在一部主機系統上執行。USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置可以安裝在主機板上的 USB 接頭 3 和 4 中。如需使用內嵌式 Hypervisor 的相關資訊，請參閱第 156 頁的『使用內嵌式 Hypervisor』。

- **遠端顯示與藍色畫面擷取特性**

遠端顯示和藍色畫面擷取特性是整合式管理模組 (IMM2) 的整合功能。遠端顯示特性提供下列功能：

– 無論系統狀態爲何，都能以最高達 1600 x 1200（頻率爲 75 Hz）的圖形解析度，從遠端檢視視訊
– 從遠端用戶端使用鍵盤和滑鼠，以遠端方式存取伺服器
– 對映遠端用戶端上的 CD 或 DVD 光碟機、軟式磁碟機及 USB 快閃記憶體隨身碟，以及將 ISO 和磁片映像檔對映爲可供伺服器使用的虛擬硬碟
– 將磁片映像檔上傳至 IMM 記憶體，並將它對映至伺服器作爲虛擬硬碟

當 IMM 偵測到作業系統當機狀況時，在 IMM 重新啓動伺服器之前，藍色畫面擷取特性會擷取視訊顯示內容。系統管理者可以利用藍色畫面擷取特性，協助判斷造成當機狀況的原因。如需相關資訊，請參閱第 154 頁的『使用遠端顯示和藍色畫面擷取特性』。

- **乙太網路控制器配置**

  如需配置乙太網路控制器的相關資訊，請參閱第 157 頁的『配置乙太網路控制器』。

- **特性隨需應變軟體乙太網路軟體**

  伺服器提供「特性隨需應變」軟體乙太網路支援。您可以購買「乙太網路光纖通道 (FCoE)」和 iSCSI 儲存裝置通訊協定所需的「特性隨需應變」軟體升級金鑰。如需相關資訊，請參閱第 158 頁的『啓用特性隨需應變乙太網路軟體』。

- **特性隨需應變軟體 RAID 軟體**

  伺服器提供「特性隨需應變」軟體 RAID 支援。您可以購買 RAID 所需的「特性隨需應變」軟體升級金鑰。如需相關資訊，請參閱第 158 頁的『啓用特性隨需應變 RAID 軟體』。

- **IBM Advanced Settings Utility (ASU) 程式**

  使用此程式代替 Setup Utility 來修改 UEFI 設定和 IMM 設定。您可以在線上或頻外使用 ASU 程式，從指令行修改 UEFI 設定，無需重新啓動伺服器來執行 Setup Utility。如需使用此程式的相關資訊，請參閱第 159 頁的『IBM Advanced Settings Utility 程式』。

- **配置 RAID 陣列**

  如需配置 RAID 陣列的相關資訊，請參閱第 158 頁的『配置 RAID 陣列』。

  下表列出不同的伺服器配置，以及可用來配置及管理 RAID 陣列的應用程式。

表 14. 負責配置和管理 RAID 陣列的伺服器配置和應用程式

伺服器配置	**RAID 陣列配置（在安裝作業系統之前）**	**RAID 陣列管理（在安裝作業系統之後）**
ServeRAID-M5110 配接卡	MegaRAID BIOS Configuration Utility（按 Ctrl+H 以啓動）、Pre-boot CLI（按 Ctrl+P 以啓動）、ServerGuide、HII	MegaRAID Storage Manager (MSM)、MegaCLI 及 IBM Director

表 14. 負責配置和管理 RAID 陣列的伺服器配置和應用程式 (繼續)

伺服器配置	RAID 陣列配置（在安裝作業系統之前）	RAID 陣列管理（在安裝作業系統之後）
ServeRAID-M5120 配接卡	MegaRAID BIOS Configuration Utility（按 Ctrl+H 以啓動）、Pre-boot CLI（按 Ctrl+P 以啓動）、ServerGuide、HII	MegaRAID Storage Manager (MSM)、MegaCLI 及 IBM Director

注意事項：

1. 如需 Human Interface Infrastructure (HII) 及 SAS2IRCU 的相關資訊，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5088601。
2. 如需 MegaRAID 的相關資訊，請移至http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5073015。

使用 ServerGuide 設定和安裝光碟

請將此資訊作爲使用 ServerGuide 設定和安裝 CD 的概觀。

*ServerGuide 設定和安裝*光碟提供專爲您伺服器設計的軟體設定工具和安裝工具。ServerGuide 程式會偵測已安裝的伺服器型號和選用的硬體裝置，並在設定期間使用該資訊來配置硬體。ServerGuide 會提供更新的裝置驅動程式，並且在某些情況下進行自動安裝，簡化作業系統安裝作業。

您可以從 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-GUIDE 下載免費的 *ServerGuide 設定和安裝 CD* 映像檔。

除了 *ServerGuide 設定和安裝*光碟以外，您還必須具備作業系統光碟以便安裝作業系統。

ServerGuide 特性

此資訊提供 ServerGuide 特性的概觀。

ServerGuide 程式的特性和功能可能隨版本的不同而略有差異。如果要進一步瞭解您所擁有的版本，請啓動 *ServerGuide 設定和安裝*光碟，並檢視線上概觀。並非所有的伺服器型號都支援所有的特性。

ServerGuide 程式可執行下列特性：
- 易於使用的介面
- 依據偵測到的硬體而不需要磁片的安裝和配置程式
- 爲伺服器型號和偵測到的硬體提供的裝置驅動程式
- 在安裝期間可選擇的作業系統分割區大小和檔案系統類型

ServerGuide 程式可執行下列作業：
- 設定系統日期和時間
- 偵測已安裝的硬體選用配備，並爲大部分的配接卡和裝置提供更新的裝置驅動程式
- 爲受支援的 Windows 作業系統提供不需要磁片的安裝
- 包含線上 Readme 檔，其中包含硬體和作業系統安裝的相關提示鏈結

設定與配置概觀

ServerGuide 設定與配置概觀

當您使用 *ServerGuide 設定和安裝*光碟時，不需要安裝磁片。可以使用該 CD 配置任何支援的 IBM 伺服器型號。安裝程式會針對您的伺服器型號，提供一份安裝所需的作業清單。在配備 ServeRAID 配接卡或 SAS/SATA 控制器（具備 RAID 功能）的伺服器上，您可以執行 SAS/SATA RAID 配置程式來建立邏輯磁碟機。

註：ServerGuide 程式的特性和功能可能隨版本的不同而略有差異。

一般作業系統安裝

ServerGuide 一般作業系統安裝

ServerGuide 程式可以減少安裝作業系統所需時間。它可針對您的硬體，以及您要安裝的作業系統，提供所需的裝置驅動程式。本節說明一般的 ServerGuide 作業系統安裝。

註：ServerGuide 程式的特性和功能可能隨版本的不同而略有差異。

1. 完成設定程序之後，便會啓動作業系統安裝程式。（這時您需要作業系統 CD 來完成安裝。）
2. ServerGuide 程式儲存伺服器機型、服務處理器、硬碟控制器及網路配接卡的相關資訊。然後，程式將檢查 CD 中是否包含更新的裝置驅動程式。將會儲存這項資訊，然後將其傳遞到作業系統安裝程式。
3. ServerGuide 程式會根據您選擇的作業系統和已安裝的硬碟，顯示作業系統分割區選項。
4. ServerGuide 程式將提示您插入作業系統 CD 並重新啓動伺服器。此時，作業系統的安裝程式會取得控制權來完成安裝。

安裝作業系統時不使用 ServerGuide

使用此資訊在伺服器上安裝作業系統而不使用 ServerGuide。

如果已配置伺服器硬體且不使用 ServerGuide 程式來安裝作業系統，您可以從 http://www.ibm.com/supportportal/ 下載用於該伺服器的作業系統安裝指示。

使用 Setup Utility

使用這些指示，可啓動 Setup Utility。

使用「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」Setup Utility 程式可執行下列作業：

- 檢視配置資訊
- 檢視及變更裝置和 I/O 連接埠的指派
- 設定日期和時間
- 設定和變更密碼
- 設定伺服器的啓動性質和啓動裝置的順序
- 設定及變更進階硬體特性的設定
- 檢視、設定及變更電源管理特性的設定
- 檢視及清除錯誤日誌
- 變更岔斷要求 (IRQ) 設定

- 解決配置衝突

啓動 Setup Utility

使用此資訊來啓動 Setup Utility。

關於這項作業

如果要啓動 Setup Utility，請完成下列步驟：

程序

1. 開啓伺服器。

   註：在伺服器連接至電源大約 5 至 10 秒後，電源控制按鈕就會變成作用中狀態。

2. 當顯示 <F1> Setup 提示時，按 F1 鍵。如果設定了管理者密碼，則必須鍵入管理者密碼，才能存取完整的 Setup Utility 功能表。如果您未鍵入管理者密碼，只能使用有限的 Setup Utility 功能表。
3. 選擇要檢視或變更的設定。

Setup Utility 功能表選項

使用 Setup Utility 主功能表可檢視及配置伺服器配置資料和設定。

下列選項位於 UEFI 的 Setup Utility 主功能表。視韌體版本而定，部分功能表選項可能與這些說明略有不同。

- **System Information**

  選取此選項可檢視伺服器的相關資訊。如果您是透過 Setup Utility 中的其他選項進行變更，其中有些變更會反映在系統資訊中；您無法在系統資訊中直接變更設定。此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

  – **System Summary**

    選取此選項可檢視配置資訊，其中包括微處理器的 ID、速度和快取大小、伺服器的機型和型號、序號、系統 UUID，以及安裝的記憶體數量。如果您是透過 Setup Utility 中的其他選項進行配置變更，這些變更會反映在系統摘要中；您無法在系統摘要中直接變更設定。

  – **Product Data**

    選取此選項可檢視主機板 ID、韌體的修訂層次或發行日期、整合式管理模組和診斷碼，以及版本和日期。

  此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

- **System Settings**

  選取此選項可檢視或變更伺服器元件設定。

  – **Adapters and UEFI Drivers**

    選取此選項，可檢視安裝在伺服器中符合 UEFI 1.10 和 UEFI 2.0 標準的配接卡和驅動程式的相關資訊。

  – **Processors**

    選取此選項可檢視或變更處理器設定。

– **Memory**

選取此選項可檢視或變更記憶體設定。

– **裝置與 I/O 埠**

選取此選項可檢視或變更對裝置和輸入/輸出 (I/O) 連接埠的指派。您可以配置序列埠、配置遠端主控台重新導向、啓用或停用整合式乙太網路控制器、SAS/SATA 控制器、SATA 光碟機通道、PCI 插槽，以及視訊控制器。如果停用某項裝置，將無法對其進行配置，且作業系統無法偵測到該裝置（相當於切斷與裝置的連接）。

– **Power**

選取此選項以檢視或變更電源控制，控制耗電量、處理器及效能狀態。

– **Operating Modes**

選取此選項，可以檢視或變更作業設定檔（效能及電源使用率）。

– **Legacy Support**

選取此選項可檢視或設定舊版支援。

- **開機時強制執行舊式視訊**

  如果作業系統不支援 UEFI 視訊輸出標準，則選取此選項來強制 INT 視訊支援。

- **Rehook INT 19h**

  選取此選項可啓用或停用裝置控制開機程序。預設值爲 **Disable**。

- **Legacy Thunk Support**

  選取此選項，可啓用或停用 UEFI，使其與不符合 UEFI 標準的 PCI 大量儲存裝置互動。預設值爲**啓用**。

- **Infinite Boot Retry**

  選取此選項可啓用或停用 UEFI 以無限重試舊式開機順序。預設值爲 **Disable**。

- **BBS Boot**

  選取此選項可啓用或停用以 BBS 方式的舊式開機。預設值爲**啓用**。

– **System Security**

選取此選項以檢視或配置「授信平台模組 (TPM)」支援。

– **整合式管理模組**

選取此選項可檢視或變更整合式管理模組的設定。

- **Power Restore Policy**

  選取此選項可設定電源中斷後的作業模式。

- **Commands on USB Interface**

  選取這個選項，可以啓用或停用 IMM 上的 Ethernet over USB 介面。預設值爲**啓用**。

- **Network Configuration**

  選取此選項可檢視系統管理網路介面埠、IMM MAC 位址、現行 IMM IP 位址和主機名稱；定義靜態 IMM IP 位址、子網路遮罩和閘道位址、指定是要使用靜態 IP 位址還是要讓 DHCP 指派 IMM2 IP 位址、儲存網路變更，以及重設 IMM。

- **Reset IMM to Defaults**

  選取此選項可檢視 IMM 或將其重設爲預設值。

- **Reset IMM**

  選取此選項可重設 IMM。

– **Recovery**

選取此選項可檢視或變更系統回復參數。

- **POST Attempts**

  選取此選項可檢視或變更 POST 嘗試次數。

  • **POST Attempts Limit**

    選取此選項可檢視或變更 Nx 開機失敗參數。

- **System Recovery**

  選取此選項可檢視或變更系統回復設定。

  • **POST Watchdog Timer**

    選取此選項可檢視或啓用 POST 監視器計時器。

  • **POST Watchdog Timer Value**

    選取此選項可檢視或設定 POST 載入器監視器計時器值。

  • **Reboot System on NMI**

    選取此選項可啓用或停用在發生不可遮罩岔斷 (NMI) 時重新啓動系統的功能。預設值是 **Enable**。

  • **Halt on Severe Error**

    選取此選項可在偵測到重大錯誤時，啓用或停用讓系統開機進入 OS，並顯示 POST 事件檢視器。預設值是 **Disable**。

– **Storage**

選取此選項可檢視或變更儲存裝置設定。

– **Network**

選取此選項可檢視或變更網路裝置選項，例如 iSCSI。

– **Drive Health**

選取此選項可檢視刀鋒伺服器中已安裝控制器的狀態。

• **Date and Time**

選取此選項，可設定伺服器的日期和時間，所採用的格式爲 24 小時制（*時*:*分*:*秒*）。

此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

- **Start Options**

  選取此選項可檢視或變更啓動選項，其中包括啓動順序、鍵盤數字鍵狀態、PXE 開機選項，以及 PCI 裝置開機優先順序。啓動選項中的變更，會在您啓動伺服器時生效。

  啓動順序指定伺服器檢查裝置，以尋找開機記錄的順序。伺服器會從其找到的第一筆開機記錄啓動。如果伺服器具有 Wake on LAN 軟硬體，且作業系統支援 Wake on LAN 功能，則您可以指定 Wake on LAN 功能的啓動順序。例如，您可以將啓動順序定義爲先檢查 CD-RW/DVD 光碟機中的光碟片，然後檢查硬碟，再檢查網路配接卡。

  此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

- **Boot Manager**

  選取此選項可檢視、新增、刪除或變更裝置開機優先順序、從檔案開機、選取單次開機，或是將開機順序重設爲預設值。

- **System Event Logs**

  選取此選項可進入「系統事件管理程式」，您可在其中檢視 POST 事件日誌和系統事件日誌。您可以使用方向鍵在錯誤日誌頁面之間移動。此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

  POST 事件日誌包含 POST 期間產生的最新錯誤碼和訊息。

  系統事件日誌包含 POST 及系統管理岔斷 (SMI) 事件，以及由內嵌於整合式管理模組 (IMM) 的基板管理控制器所產生的所有事件。

  重要：如果伺服器正面的系統錯誤 LED 亮起，但是沒有其他錯誤指示，請清除系統事件日誌。另外，在您完成某項錯誤的修復或更正之後，請清除系統事件日誌，以關閉伺服器正面的系統錯誤 LED。

  – **POST Event Viewer**

    選取此選項，可進入 POST 事件檢視器，檢視 POST 錯誤訊息。

  – **系統事件日誌**

    選取此選項可檢視系統事件日誌。

  – **清除系統事件日誌**

    選取此選項可清除系統事件日誌。

- **User Security**

  選取此選項以設定、變更或清除密碼。如需相關資訊，請參閱第 150 頁的『密碼』。

  此選項位於完整及有限的 Setup Utility 功能表上。

  – **Set Power-on Password**

選取此選項可設定或變更開機密碼。如需相關資訊，請參閱第 151 頁的『開機密碼』。

– **Clear Power-on Password**

選取此選項可清除開機密碼。如需相關資訊，請參閱第 151 頁的『開機密碼』。

– **Set Administrator Password**

選取此選項可設定或變更管理者密碼。管理者密碼專供系統管理者使用；它限制了對完整 Setup Utility 功能表的存取權。如果設定了管理者密碼，則只有在密碼提示上輸入管理者密碼時，才可使用完整的 Setup Utility 功能表。如需相關資訊，請參閱第 152 頁的『管理者密碼』。

– **Clear Administrator Password**

選取此選項可清除管理者密碼。如需相關資訊，請參閱第 152 頁的『管理者密碼』。

- **Save Settings**

選取此選項可儲存您在設定中所做的變更。

- **Restore Settings**

選取此選項可取消您在設定中所做的變更，並還原先前的設定。

- **Load Default Settings**

選取此選項可取消您在設定中所做的變更，並還原原廠設定。

- **Exit Setup**

選取此選項可結束 Setup Utility。如果您未儲存您在設定中所做的變更，系統會詢問您要儲存變更，還是不儲存變更即結束。

密碼

從 **User Security** 功能表選項，您可以設定、變更及刪除開機密碼和管理者密碼。

User Security 選項僅位於完整的 Setup Utility 功能表上。

如果只設定開機密碼，您必須輸入開機密碼，才能完成系統啓動及存取完整的 Setup Utility 功能表。

管理者密碼專供系統管理者使用；它限制了對完整 Setup Utility 功能表的存取權。如果您只設定管理者密碼，則不必輸入密碼就能完成系統啓動，但必須輸入管理者密碼才能存取 Setup Utility 功能表。

如果您爲使用者設定了開機密碼並爲系統管理者設定了管理者密碼，則可以輸入任一密碼來完成系統啓動。輸入管理者密碼的系統管理者具有完整 Setup Utility 功能表的存取權；系統管理者可以授權使用者設定、變更及刪除開機密碼。輸入開機密碼的使用者只能存取有限的 Setup Utility 功能表；如果系統管理者有授權該使用者，使用者才可以設定、變更及刪除開機密碼。

開機密碼：

如果已設定開機密碼，當您啓動伺服器時，必須輸入開機密碼才會完成系統啓動。您可以使用 6 - 20 個可列印 ASCII 字元的任意組合作爲密碼。

如果設定了開機密碼，您可以啓用「自動啓動」模式，於該模式下鍵盤和滑鼠會保持鎖定，但作業系統可以啓動。您可以輸入開機密碼來解除鎖定鍵盤和滑鼠。

如果您忘記了開機密碼，可以利用下列任一種方法來重新取得對伺服器的存取權：

- 如果已設定管理者密碼，請在提示輸入密碼時輸入管理者密碼。啓動 Setup Utility 並重設開機密碼。
- 從伺服器上卸下電池，等待 30 秒，然後再將它重新裝上。
- 變更主機板開關區塊 (SW3) 上的開機密碼開關（開關 4）的位置，以略過開機密碼檢查（如需相關資訊，請參閱第 30 頁的表 5）。

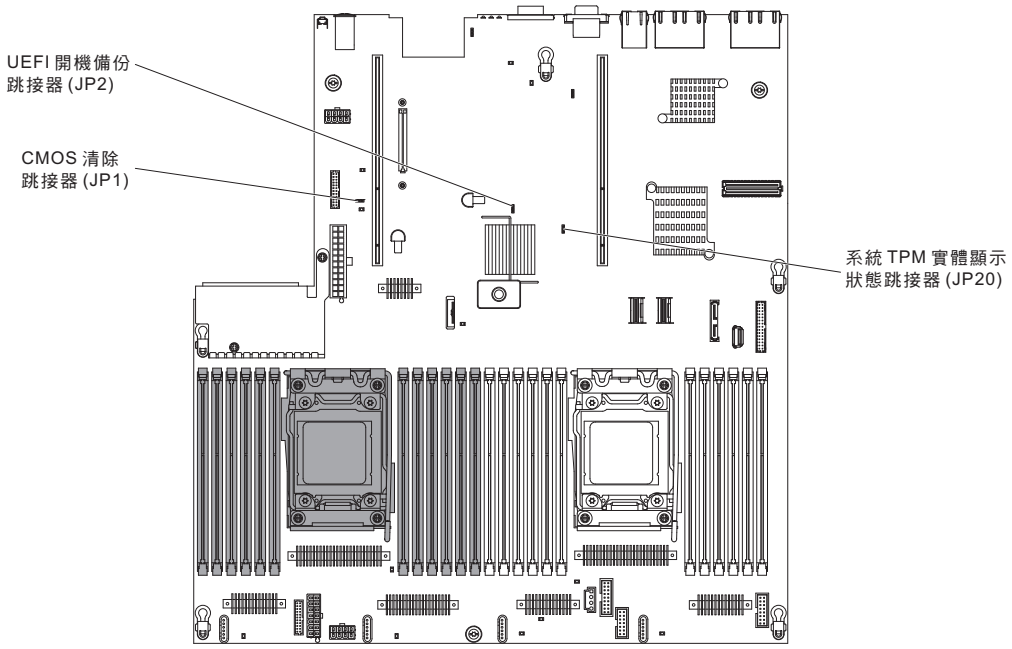


圖 138. 主機板開關、跳接器及按鈕

警告： 在變更任何開關設定或移動任何跳接器之前，請關閉伺服器；然後拔掉所有電源線和外部纜線。請參閱自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊。請勿在本文件未顯示的任何主機板開關或跳接器區塊上，變更設定或移動跳接器。

開關區塊 SW3 上的所有開關預設值是「關閉」。

當伺服器關閉時，將主機板開關區塊 (SW3) 上的開機密碼開關（開關 4）切到「開啓」位置，可啓用開機密碼置換。然後您可以啓動 Setup Utility，並重設開機密碼。您不必將開關回復到先前的位置。

開機密碼置換開關不會影響到管理者密碼。

管理者密碼：

如果設定了管理者密碼，則必須鍵入管理者密碼，才能存取完整的 Setup Utility 功能表。您可以使用 6 至 20 個可列印 ASCII 字元的任意組合作爲密碼。

警告： 如果您在設定管理者密碼之後忘記該密碼，則無法變更、置換或卸下密碼。您必須更換主機板。

使用 Boot Manager

Boot Manager 程式是內建、功能表驅動的配置公用程式，用來暫時重新定義第一個啓動裝置，而不需要在 Setup Utility 中變更設定。

關於這項作業

如果要使用 Boot Manager 程式，請完成下列步驟：

程序

1. 關閉伺服器。
2. 重新啓動伺服器。
3. 顯示 `<F12> Select Boot Device` 提示時，請按 F12 鍵。
4. 使用上移鍵和下移鍵從功能表中選取項目，然後按 Enter 鍵。

結果

下次伺服器啓動時，它會回到 Setup Utility 中所設定的啓動順序。

啓動備用伺服器韌體

主機板包含伺服器韌體的備份副本區域。這是伺服器韌體的次要副本，只有在更新伺服器韌體的過程中，才需要更新它。如果伺服器韌體的主要副本損壞，請使用此備用副本。

若要強制伺服器從備份副本啓動，請關閉伺服器，然後將 UEFI 開機備份跳接器 (JP2) 置於備份位置（插腳 2 及 3）。請參閱第 29 頁的『主機板開關、跳接器及按鈕』，以瞭解 UEFI 開機備份跳接器 (JP2) 的位置。

在還原主要副本之前，請使用伺服器韌體的備份副本。在還原主要副本之後，請關閉伺服器，然後將 UEFI 開機備份跳接器 (JP2) 移回到主要位置（插腳 1 及 2）。

UpdateXpress System Pack 安裝程式

Update*Xpress* System Pack 安裝程式可偵測伺服器中支援的和已安裝的裝置驅動程式及韌體，並安裝可用的更新項目。

如需相關資訊及下載 Update*Xpress* System Pack Installer，請造訪 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolsctr/v1r0/ 的 ToolsCenter for System x and BladeCenter，然後按一下 **UpdateXpress System Pack Installer**。

使用整合式管理模組

整合式管理模組 (IMM) 是基板管理控制器硬體早期所提供功能的第二代。它將服務處理器功能、視訊控制器，以及遠端顯示功能組合在單一晶片中。

IMM 支援下列基本系統管理特性：

- Active Energy Manager。
- 警示（頻內和頻外警示、PET 設陷 - IPMI 樣式、SNMP、電子郵件）。
- 自動開機失敗回復 (ABR)。
- 當一顆微處理器發出內部錯誤信號時，自動微處理器會在故障時停用並在雙微處理器配置下重新啓動。當其中一顆微處理器故障時，伺服器將會停用故障的微處理器並以其他的微處理器重新啓動。
- 當 POST 未完成，或作業系統當機且作業系統監視器計時器逾時，便會進行「自動伺服器重新啓動 (ASR)」。如果已啓用 ASR 特性，則可配置 IMM 來監看作業系統監視器計時器，並在逾時之後重新啓動系統。否則，IMM 可讓管理者按下光徑診斷面板上的 NMI 按鈕取得作業系統記憶體傾出，以產生不可遮罩式岔斷 (NMI)。 IPMI 支援 ASR。
- Virtual Media Key，可啓用遠端顯示狀態支援（遠端視訊、遠端鍵盤/滑鼠以及遠端儲存體）。
- 開機順序操作。
- 指令行介面。
- 配置儲存和還原。
- DIMM 錯誤協助。「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」會停用在 POST 期間偵測到的故障 DIMM，而且 IMM 會點亮相關聯的系統錯誤 LED 和故障 DIMM 錯誤 LED。
- 具有風扇速度控制功能的環境監視器，用於監視溫度、電壓、風扇故障、電源供應器故障和電源背板故障。
- Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Specification 2.0 版和 Intelligent Platform Management Bus (IPMB) 支援。
- 無效的系統配置 (CONFIG) LED 支援。
- 光徑診斷 LED 指示器，可報告風扇、電源供應器、微處理器、硬碟所發生的錯誤，以及系統錯誤。
- 本端韌體程式碼快閃記憶體更新
- 不可遮罩式岔斷 (NMI) 偵測和報告。
- 作業系統失敗藍色畫面擷取。
- PCI 配置資料。
- 電源/重設控制（開機、強迫及正常關機、強迫及正常重設、電源控制排程）。
- 查詢電源供應器輸入電源。

- ROM 型 IMM 韌體快閃記憶體更新。
- Serial over LAN (SOL)。
- 透過 Telnet 或 ssh 進行序列埠重新導向。
- SMI 處理
- 系統事件日誌 (SEL) - 使用者可閱讀的事件日誌。

IMM 也會透過管理公用程式 ipmitool 提供下列遠端伺服器管理功能：

- **指令行介面 (IPMI Shell)**

  指令行介面透過 IPMI 2.0 通訊協定，提供伺服器管理功能的直接存取。使用指令行介面發出指令，以控制伺服器電源、檢視系統資訊及識別伺服器。您也可以儲存一個以上指令作爲文字檔，並以 Script 執行該檔案。

- **Serial over LAN**

  建立 Serial over LAN (SOL) 連線以便從遠端位置管理伺服器。您可以從遠端檢視及變更 UEFI 設定、重新啓動伺服器、識別伺服器，以及執行其他管理功能。任何標準 Telnet 用戶端應用程式都可以存取 SOL 連線。

如需 IMM 的相關資訊，請參閱 *Integrated Management Module II User's Guide*（網址爲 www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5089484&brandind=5000008）。

使用遠端顯示和藍色畫面擷取特性

遠端顯示和藍色畫面擷取特性是整合式管理模組 II (IMM2) 的整合功能。

遠端顯示特性提供下列功能：

- 無論系統狀態爲何，都能以最高達 1600 x 1200（頻率爲 75 Hz）的圖形解析度，從遠端檢視視訊
- 從遠端用戶端使用鍵盤和滑鼠，以遠端方式存取伺服器
- 對映遠端用戶端上的 CD 或 DVD 光碟機、軟式磁碟機及 USB 快閃記憶體隨身碟，以及將 ISO 和磁片映像檔對映爲可供伺服器使用的虛擬硬碟
- 將磁片映像檔上傳至 IMM 記憶體，並將它對映至伺服器作爲虛擬硬碟

當 IMM 偵測到作業系統當機狀況時，在 IMM 重新啓動伺服器之前，藍色畫面擷取特性會擷取視訊顯示內容。系統管理者可以利用藍色畫面擷取，來協助判斷造成當機狀況的原因。

取得 IMM 主機名稱

使用此資訊來取得 IMM 主機名稱。

關於這項作業

如果在安裝後第一次登入 IMM，則 IMM 會預設爲 DHCP。如果 DHCP 伺服器無法使用，IMM 會使用靜態 IP 位址 192.168.70.125。預設的 IPv4 主機名稱爲 『IMM-』（加上 IMM MAC 位址的最後 12 個字元）。預設主機名稱也會顯示在附加於伺服器背面之電源供應器上的 IMM 網路存取標籤上。 IMM 網路存取標籤提供 IMM 的預設主機名稱，不需要啓動伺服器。

IPv6 鏈結本機位址 (LLA) 衍生自 IMM 預設主機名稱。IMM LLA 會顯示在位於伺服器背面之電源供應器上的 IMM 網路存取標籤上。若要衍生鏈結本機位址，請完成下列步驟：

程序

1. 取用 IMM MAC 位址的最後 12 個字元（例如，5CF3FC5EAAD0）。
2. 將號碼隔開爲成對的十六進位字元（例如，5C:F3:FC:5E:AA:D0）。
3. 隔開最前面的六個和最後六個十六進位字元。
4. 在這 12 個字元中間加入 『FF』 及 『FE』（例如，5C F3 FC FF FE 5E AA D0）。
5. 將第一對十六進位字元轉換爲二進位（例如，5=0101、C=1100，而產生 01011100 F3 FC FF FE 5E AA D0）。
6. 將第 7 個二進位字元從左側翻轉（0 至 1 或 1 至 0），而產生 01011110 F3 FF FE 5E AA D0。
7. 將二進位重新轉換爲十六進位（例如，5E F3FCFFFE5EAAD0）。

取得 IMM 的 IP 位址

使用此資訊來取得 IMM 的 IP 位址。

關於這項作業

若要存取 Web 介面來使用遠端顯示特性，您需要 IMM 的 IP 位址或主機名稱。您可以透過 Setup Utility 取得 IMM IP 位址，可以從 IMM 網路存取標籤取得 IMM 主機名稱。伺服器隨附 IMM 的預設 IP 位址 192.168.70.125。

若要取得 IP 位址，請完成下列步驟：

程序

1. 關閉伺服器。

   註：在伺服器連接至電源大約 5 至 10 秒後，電源控制按鈕就會變成作用中狀態。

2. 當顯示 `<F1> Setup` 提示時，按 F1 鍵。（此提示只顯示在螢幕上幾秒鐘。您必須快速按下 F1 鍵）。如果您已設定開機密碼和管理者密碼，您必須輸入管理者密碼，才能存取完整的 Setup Utility 功能表。
3. 從 Setup Utility 主功能表，選取 **System Settings**。
4. 在下一個畫面中，選取 **Integrated Management Module**。
5. 在下一個畫面中，選取 **Network Configuration**。

6. 尋找 IP 位址並寫下該位址。
7. 結束 Setup Utility。

登入 Web 介面

使用此資訊來登入 Web 介面。

關於這項作業

若要登入 IMM Web 介面，請完成下列步驟：

程序

1. 在連接至伺服器的系統上，開啓 Web 瀏覽器。在**位址**或 **URL** 欄位中，鍵入您要連接之 IMM 的 IP 位址或主機名稱。

   註：如果在安裝後第一次登入 IMM，則 IMM 會預設爲 DHCP。如果 DHCP 主機無法使用，IMM 會指派靜態 IP 位址 192.168.70.125。IMM 網路存取標籤提供 IMM 的預設主機名稱，不需要啓動伺服器。
2. 在「登入」頁面上，鍵入使用者名稱和密碼。如果這是您第一次使用 IMM，您可以從系統管理者取得使用者名稱及密碼。所有登入嘗試都會記載在系統事件日誌中。

   註：IMM 最初設定的使用者名稱和密碼分別爲 USERID 和 PASSW0RD（0 是數字零，不是字母 O）。您有讀寫權。您必須在第一次登入時變更預設密碼。
3. 按一下**登入**，以啓動階段作業。「系統狀態和性能狀態」頁面會提供系統狀態的快速檢視。

結果

註：如果您在 IMM GUI 中開機進入作業系統，而**系統狀態 > 系統狀態**下顯示「正在啓動作業系統或作業系統不受支援」，請停用 Windows 2008 或 2012 防火牆，或在 Windows 2008 或 2012 主控台中鍵入下列指令。這也可能會影響藍色畫面擷取功能。

```
netsh firewall set icmpsetting type=8 mode=ENABLE
```

依預設，Windows 防火牆會封鎖 icmp 封包。當您在 Web 及 CLI 介面中依上述指示變更設定後，IMM GUI 將會切換爲「作業系統已啓動」狀態。

使用內嵌式 Hypervisor

含內嵌式 Hypervisor 的選用 IBM USB 快閃記憶體裝置上有 VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor 軟體可供使用。

關於這項作業

USB 快閃記憶體裝置可安裝在主機板上的 USB 接頭中（請參閱第 28 頁的『主機板內部接頭』以瞭解接頭的位置）。Hypervisor 是一種虛擬化的軟體，可讓多重作業系統同時在一部主機系統上執行。需要 USB 快閃記憶體裝置才能啓動 Hypervisor 功能。

如果要開始使用內嵌式 Hypervisor 功能，您必須在 Setup Utility 中將 USB 快閃記憶體裝置新增至啓動順序。

如果要將 USB 快閃記憶體裝置新增至啓動順序，請完成下列步驟：

程序

1. 開啓伺服器。

   註：在伺服器連接至電源大約 5 至 10 秒後，電源控制按鈕就會變成作用中狀態。
2. 顯示 <F1> Setup 提示時，請按 F1 鍵。
3. 從 Setup Utility 主功能表，選取 **Boot Manager**。
4. 選取 **Add Boot Option**；然後選取 **Generic Boot Option** > **Embedded Hypervisor**。按 Enter 鍵，然後選取 Esc。
5. 選取 **Change Boot Order** > **Change the order**。使用上移鍵和下移鍵選取 **Embedded Hypervisor**，然後使用加號 (+) 和減號 (-) 鍵移動內嵌式 Hypervisor 的開機順序。當 **Embedded Hypervisor** 在開機順序中位於正確的位置時，請按 Enter 鍵。選取 **Commit Changes**，然後按 Enter 鍵。
6. 選取 **Save Settings**，然後選取 **Exit Setup**。

結果

如果內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置映像檔毀損，您可以從 http://www-03.ibm.com/systems/x/os/vmware/esxi/ 下載映像檔。

如需相關資訊及指示，請參閱 VMware vSphere 4.1 Documentation（網址爲 http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esxi41_e_vc41.html）或 *VMware vSphere Installation and Setup Guide*（網址爲 http://pubs.vmware.com/vsphere-50/topic/com.vmware.ICbase/PDF/vsphere-esxi-vcenter-server-50-installation-setup-guide.pdf）。

配置乙太網路控制器

使用此資訊來配置乙太網路控制器。

乙太網路控制器已整合在主機板上。它們提供用來連接至 10 Mbps、100 Mbps 或 1 Gbps 網路的介面，並提供全雙工 (FDX) 功能，讓您能夠在網路上同時傳輸和接收資料。如果伺服器中的乙太網路埠支援自動協調，則控制器會偵測資料傳送速率（10BASE-T、100BASE-TX 或 1000BASE-T）和網路的雙工模式（全雙工或半雙工），並自動地以該速率和模式運作。

您不必設定任何跳接器或配置控制器。不過，您必須安裝一個裝置驅動程式，讓作業系統能夠處理控制器。

若要尋找裝置驅動程式和配置乙太網路控制器的相關資訊，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。

啓用特性隨需應變乙太網路軟體

您可以針對「乙太網路光纖通道標準 (FCoE)」和 iSCSI 儲存裝置通訊協定啓動「特性隨需應變 (FoD)」軟體升級金鑰，該金鑰已整合於整合式管理模組。

如需啓動「特性隨需應變 (FoD)」乙太網路軟體金鑰的相關資訊和指示，請參閱 *IBM Features on Demand User's Guide*。若要下載該文件，請造訪 /http://www.ibm.com/systems/x/fod/，登入並按一下 **Help**。

啓用特性隨需應變 RAID 軟體

您可以針對 RAID 啓動「特性隨需應變 (FoD)」軟體升級金鑰，該金鑰已整合於整合式管理模組。

如需啓動「特性隨需應變 (FoD)」RAID 軟體金鑰的相關資訊和指示，請參閱 *IBM Features on Demand User's Guide*。若要下載該文件，請造訪 /http://www.ibm.com/systems/x/fod/，登入並按一下 **Help**。

配置 RAID 陣列

您可以透過 Setup Utility 來存取配置 RAID 陣列的公用程式。

關於這項作業

配置陣列的特定程序，視您使用的 RAID 控制器而定。如需詳細資料，請參閱 RAID 控制器的文件。如果要存取 RAID 控制器的公用程式，請完成下列步驟：

程序

1. 開啓伺服器。

   註：在伺服器連接至電源大約 10 秒後，電源控制按鈕就會變成作用中狀態。

2. 顯示 <F1 Setup> 提示時，按 F1 鍵。如果設定了管理者密碼，則必須鍵入管理者密碼，才能存取完整的 Setup Utility 功能表。如果您未鍵入管理者密碼，只能使用有限的 Setup Utility 功能表。
3. 選取 **System Settings** > **Storage**。
4. 按 Enter 鍵以重新整理裝置驅動程式清單。
5. 選取適用於 RAID 控制器的裝置驅動程式，然後按 Enter 鍵。
6. 遵循 RAID 控制器文件中的指示。

IBM Advanced Settings Utility 程式

IBM Advanced Settings Utility (ASU) 程式可代替 Setup Utility 來修改 UEFI 設定。

在線上或頻外使用 ASU 程式，可從指令行修改 UEFI 設定，而不需要重新啓動系統來存取 Setup Utility。

您也可以使用 ASU 程式來配置選用的遠端顯示特性或其他 IMM2 設定。遠端顯示特性提供加強型系統管理功能。

此外，ASU 程式過指令行介面提供 IMM LAN over USB 介面配置。

使用指令行介面發出設定指令。您可以將任何設定儲存爲檔案，並以 Script 形式來執行該檔案。ASU 程式透過批次處理模式支援 Scripting 環境。

如需相關資訊並下載 ASU 程式，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=TOOL-ASU。

更新 IBM Systems Director

使用此資訊來更新 IBM Systems Director。

關於這項作業

如果計劃使用 IBM Systems Director 來管理伺服器，您必須檢查是否有最新適用的 IBM Systems Director 更新項目和臨時修正程式。

註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

安裝新版本

關於這項作業

如果要尋找和安裝新版的 IBM Systems Director，請完成下列步驟：

程序

1. 檢查是否有最新版的 IBM Systems Director：
   a. 請移至http://www.ibm.com/systems/management/director/downloads.html。
   b. 如果下拉清單中顯示的 IBM Systems Director 版本比伺服器所附的版本還要新，請遵循網頁上的指示來下載最新版本。
2. 安裝 IBM Systems Director 程式。

在管理伺服器已連接網際網路時安裝更新項目

關於這項作業

如果管理伺服器已連接網際網路，而您要尋找及安裝更新項目和臨時修正程式，請完成下列步驟：

程序

1. 確定已執行 Discovery and Inventory 收集作業。
2. 在 IBM Systems Director Web 介面的 Welcome 頁面上，按一下 **View updates**。
3. 按一下 **Check for updates**。可用的更新項目會顯示在表格中。
4. 選取您要安裝的更新項目，然後按一下 Install 來啓動安裝精靈。

在管理伺服器未連接網際網路時安裝更新項目

關於這項作業

如果管理伺服器未連接網際網路，而您要尋找及安裝更新項目和臨時修正程式，請完成下列步驟：

程序

1. 確定已執行 Discovery and Inventory 收集作業。
2. 在已連接至網際網路的系統上，造訪 http://www.ibm.com/support/fixcentral/。
3. 從 **Product family** 清單中選取 **IBM Systems Director**。
4. 從 **Product** 清單中選取 **IBM Systems Director**。
5. 從 **Installed version** 清單中選取最新版本，然後按一下 **Continue**。
6. 下載可用的更新項目。
7. 將已下載的檔案複製到管理伺服器。
8. 在管理伺服器上 IBM Systems Director Web 介面的 Welcome 頁面上，按一下 **Manage** 標籤，然後按一下 **Update Manager**。
9. 按一下 **Import updates**，並指定您複製到管理伺服器的已下載檔案的位置。
10. 回到 Web 介面的 Welcome 頁面，然後按一下 **View updates**。
11. 選取您要安裝的更新項目，然後按一下 **Install** 以啓動安裝精靈。

更新通用唯一 ID (UUID)

使用此資訊來更新通用唯一 ID (UUID)。

關於這項作業

更換主機板時，必須更新通用唯一 ID (UUID)。您可以使用 Advanced Settings Utility 更新 UEFI 型伺服器中的 UUID。ASU 是一套線上工具，其支援數種作業系統。請確定下載適用於您作業系統的版本。您可以從 IBM 網站下載 ASU。若要下載 ASU 及更新 UUID，請完成下列步驟。

註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

程序

1. 下載 Advanced Settings Utility (ASU)：
   a. 請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。
   b. 按一下畫面頂部的 **Downloads** 標籤。
   c. 在 **ToolsCenter** 下，選取 **View ToolsCenter downloads**。
   d. 選取 **Advanced Settings Utility (ASU)**。
   e. 向下捲動，按一下鏈結，然後下載適用於您作業系統的 ASU 版本。
2. ASU 在整合式管理模組 (IMM) 中設定 UUID。請選取下列其中一種方法，存取「整合式管理模組 (IMM)」以設定 UUID：
   - 從目標系統（LAN 或鍵盤主控台樣式 (KCS) 存取）線上存取
   - 遠端存取目標系統（LAN 型）
   - 包含 ASU（LAN 或 KCS，視可開機媒體而定）的可開機媒體
3. 將 ASU 套件（其中還包括其他的必要檔案）複製並解壓縮到伺服器。請確定 ASU 和必要檔案都解壓縮到相同的目錄。除了應用程式執行檔（asu 或 asu64）之外，下列檔案也是必要的：
   - Windows 型作業系統：
     – ibm_rndis_server_os.inf
     – device.cat
   - Linux 型作業系統：
     – cdc_interface.sh
4. 在安裝 ASU 之後，請使用下列指令語法來設定 UUID：`asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> [access_method]`

   其中：

   <uuid_value>
   由您指派的十六進位值，最多 16 個位元組。

   [access_method]
   您從下列方法中選定要使用的存取方法：

   - 線上經鑑別的 LAN 存取，請鍵入指令：

     ```
     [host <imm_internal_ip>] [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
     ```

     其中：

imm_internal_ip
IMM 內部 LAN/USB IP 位址。預設值爲 169.254.95.118。

imm_user_id
IMM 帳戶（12 個帳戶之一）。預設值爲 USERID。

imm_password
IMM 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。預設值爲 PASSW0RD（所含的是零的 0，不是 O）。

註：如果您不指定這其中的任一參數，ASU 會使用預設值。當使用了預設值，但是 ASU 無法使用線上經鑑別的 LAN 存取方法存取 IMM 時，ASU 會自動使用未經鑑別的 KCS 存取方法。

下列指令爲使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：
```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SYsInfoUUID <uuid_value> --user <user_id>
--password <password>
```
使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：
```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value>
```

- 線上 KCS 存取（未經鑑別的及使用者受限的）：

  使用此存取方法時，您不需要指定 *access_method* 的值。

  範例：
  ```
  asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value>
  ```

  KCS 存取方法使用 IPMI/KCS 介面。這個方法必須安裝 IPMI 驅動程式。某些作業系統依預設會安裝 IPMI 驅動程式。ASU 提供對應的對映層。如需詳細資料，請參閱 *Advanced Settings Utility Users Guide*。您可以從 IBM 網站存取 ASU Users Guide。

  註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

  a. 請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。
  b. 按一下畫面頂部的 **Downloads** 標籤。
  c. 在 **ToolsCenter** 下，選取 **View ToolsCenter downloads**。
  d. 選取 **Advanced Settings Utility (ASU)**。
  e. 向下捲動，按一下鏈結，然後下載適用於您作業系統的 ASU 版本。向下捲動並查看 **Online Help** 下的內容，以下載 *Advanced Settings Utility Users Guide*。

- 遠端 LAN 存取，請鍵入指令：

  註：使用遠端 LAN 存取方法從用戶端使用 LAN 存取 IMM 時，*host* 和 *imm_external_ip* 位址爲必要的參數。

  ```
  host <imm_external_ip> [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
  ```

  其中：

  imm_external_ip
  外部 IMM LAN IP 位址。沒有預設值。此參數爲必要參數。

imm_user_id
IMM 帳戶（12 個帳戶之一）。預設值爲 USERID。

imm_password
IMM 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。預設值爲 PASSW0RD（所含的是零的 0，不是 O）。

下列指令爲使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：
```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SYsInfoUUID <uuid_value> --host <imm_ip>
--user <user_id> --password <password>
```

使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：
```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> --host <imm_ip>
```

- 可開機媒體：

  您也可以使用應用程式（可透過 ToolsCenter Center 網站取得），來建置可開機媒體，網址爲 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=TOOL-CENTER。從 **IBM ToolsCenter** 頁面，向下捲動以查找可用的工具。

5. 重新啓動伺服器。

更新 DMI/SMBIOS 資料

使用此資訊來更新 DMI/SMBIOS 資料。

關於這項作業

更換主機板時，必須更新桌面管理介面 (DMI)。您可以使用 Advanced Settings Utility 更新 UEFI 型伺服器中的 DMI。ASU 是一套線上工具，其支援數種作業系統。請確定下載適用於您作業系統的版本。您可以從 IBM 網站下載 ASU。若要下載 ASU 並更新 DMI，請完成下列步驟。

註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

程序

1. 下載 Advanced Settings Utility (ASU)：
   a. 請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。
   b. 按一下畫面頂部的 **Downloads** 標籤。
   c. 在 **ToolsCenter** 下，選取 **View ToolsCenter downloads**。
   d. 選取 **Advanced Settings Utility (ASU)**。
   e. 向下捲動，按一下鏈結，然後下載適用於您作業系統的 ASU 版本。
2. ASU 在整合式管理模組 (IMM) 中設定 DMI。請選取下列一種方法，存取「整合式管理模組 (IMM)」以設定 DMI：
   - 從目標系統（LAN 或鍵盤主控台樣式 (KCS) 存取）線上存取
   - 遠端存取目標系統（LAN 型）
   - 包含 ASU（LAN 或 KCS，視可開機媒體而定）的可開機媒體

3. 將 ASU 套件（其中還包括其他的必要檔案）複製並解壓縮到伺服器。請確定 ASU 和必要檔案都解壓縮到相同的目錄。除了應用程式執行檔（asu 或 asu64）之外，下列檔案也是必要的：
   - Windows 型作業系統：
     - ibm_rndis_server_os.inf
     - device.cat
   - Linux 型作業系統：
     - cdc_interface.sh
4. 在安裝 ASU 之後，請鍵入下列指令來設定 DMI：

   ```
   asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
   asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
   asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
   ```

   其中：

   <m/t_model>
   伺服器的機型和型號。鍵入 `mtm xxxxyyy`，其中 *xxxx* 是機型，*yyy* 是伺服器型號。

   <s/n> 伺服器上的序號。鍵入 `sn zzzzzzz`，其中 *zzzzzzz* 是序號。

   <asset_method>
   伺服器資產標籤號碼。鍵入 `asset aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa`，其中 *aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa* 是資產標籤號碼。

   [access_method]
   您從下列方法中選定要使用的存取方法：

   - 線上經鑑別的 LAN 存取，請鍵入指令：

     ```
     [host <imm_internal_ip>] [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
     ```

     其中：

     imm_internal_ip
     IMM 內部 LAN/USB IP 位址。預設值爲 169.254.95.118。

     imm_user_id
     IMM 帳戶（12 個帳戶之一）。預設值爲 USERID。

     imm_password
     IMM 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。預設值爲 PASSW0RD（所含的是零的 0，不是 O）。

     註：如果您不指定這其中的任一參數，ASU 會使用預設值。當使用了預設值，但是 ASU 無法使用線上經鑑別的 LAN 存取方法存取 IMM 時，ASU 會自動使用未經鑑別的 KCS 存取方法。

     下列指令爲使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

     不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：
     ```
     asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
     --user <imm_user_id> --password <imm_password>
     ```

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --user <imm_user_id>
--password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
```

使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

- 線上 KCS 存取（未經鑑別的及使用者受限的）：

  使用此存取方法時，您不需要指定 *access_method* 的值。

  KCS 存取方法使用 IPMI/KCS 介面。這個方法必須安裝 IPMI 驅動程式。某些作業系統依預設會安裝 IPMI 驅動程式。ASU 提供對應的對映層。若要下載 *Advanced Settings Utility Users Guide*，請完成下列步驟：

  註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

  a. 請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。
  b. 按一下畫面頂部的 **Downloads** 標籤。
  c. 在 **ToolsCenter** 下，選取 **View ToolsCenter downloads**。
  d. 選取 **Advanced Settings Utility (ASU)**。
  e. 向下捲動，按一下鏈結，然後下載適用於您作業系統的 ASU 版本。向下捲動並查看 **Online Help** 下的內容，以下載 *Advanced Settings Utility Users Guide*。

- 下列指令爲使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

  不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

  ```
  asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
  asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
  asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
  ```

- 遠端 LAN 存取，請鍵入指令：

  註：使用遠端 LAN 存取方法從用戶端使用 LAN 存取 IMM 時，*host* 和 *imm_external_ip* 位址爲必要的參數。

  ```
  host <imm_external_ip> [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
  ```

  其中：

  imm_external_ip
  外部 IMM LAN IP 位址。沒有預設值。此參數爲必要參數。

  imm_user_id
  IMM 帳戶（12 個帳戶之一）。預設值爲 USERID。

  imm_password
  IMM 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。預設值爲 PASSW0RD（所含的是零的 0，不是 O）。

  下列指令爲使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
```

使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --host <imm_ip>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --host <imm_ip>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --host <imm_ip>
```

- 可開機媒體：

  您也可以使用應用程式（可透過 ToolsCenter Center 網站取得），來建置可開機媒體，網址爲 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=TOOL-CENTER。從 **IBM ToolsCenter** 頁面，向下捲動以查找可用的工具。

5. 重新啓動伺服器。

第 4 章 疑難排解

本章說明各種可用的診斷工具及疑難排解資訊，以協助您解決伺服器中可能會發生的問題。

如果使用本章中的資訊仍無法診斷及更正問題，請參閱第 977 頁的附錄 D, 『取得說明和技術協助』，以取得相關資訊。

從這裡開始

只要遵循本文件和「全球資訊網」上的疑難排解程序，就可以解決許多問題，而不需要外界協助。

本文件說明您可以執行的診斷測試、疑難排解程序，並說明錯誤訊息和錯誤碼。作業系統和軟體隨附的說明文件中，也都包含疑難排解資訊。

診斷問題

在聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者之前，請先依下列所提順序，遵循這些程序，來診斷伺服器的問題。

程序

1. **將伺服器回復到問題發生之前的狀況**。 如果問題發生之前曾經變更任何硬體、軟體或韌體，請取消這些變更（若可能的話）。這可能包括下列任何項目：
   - 硬體元件
   - 裝置驅動程式和韌體
   - 系統軟體
   - UEFI 韌體
   - 系統輸入電源或網路連線
2. **檢視光徑診斷 LED 和事件日誌**。 伺服器是專爲方便診斷軟硬體問題而設計。
   - **光徑診斷 LED**：如需光徑診斷 LED 用法的相關資訊，請參閱第 174 頁的『光徑診斷』。
   - **事件日誌**：如需通知事件及診斷的相關資訊，請參閱第 185 頁的『事件日誌』。
   - **軟體或作業系統錯誤碼**：如需特定錯誤碼的相關資訊，請參閱軟體或作業系統的文件。請參閱制造商的網站以取得文件。
3. **執行 IBM Dynamic System Analysis (DSA) 並收集系統資料**。 執行「Dynamic System Analysis (DSA)」來收集硬體、韌體、軟體和作業系統的相關資訊。當您聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者，請備妥這項資訊。如需執行 DSA 的指示，請參閱 *Dynamic System Analysis Installation and User's Guide*。

   若要下載最新版本的 DSA 程式碼和 *Dynamic System Analysis Installation and User's Guide*，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-DSA。

© Copyright IBM Corp. 2014

4. **檢查及套用程式碼更新項目**。 許多問題的修正程式或暫行解決方法，都可能會出現在更新的 UEFI 韌體、裝置韌體或裝置驅動程式中。若要顯示伺服器的可用更新清單，請造訪 http://www.ibm.com/support/fixcentral/。

   警告： 安裝錯誤的韌體或裝置驅動程式更新項目，可能會導致伺服器故障。在安裝韌體或裝置驅動程式更新項目之前，請閱讀所有 ReadMe，並變更隨下載的更新項目提供的歷程檔案。這些檔案包含更新項目及安裝更新項目之程序的重要相關資訊，包括從較早的韌體或裝置驅動程式版本更新到最新版本的任何特殊程序。

   重要：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

   a. **安裝 UpdateXpress 系統更新項目**。 您可以安裝已套裝爲 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress CD 映像檔的程式碼更新項目。UpdateXpress System Pack 包含用於伺服器的線上韌體和裝置驅動程式更新項目的整合式測試組合。此外，您還可以使用 IBM ToolsCenter Bootable Media Creator 來建立適用於套用韌體更新項目及執行 Preboot 診斷的可開機媒體。如需 UpdateXpress System Pack 的相關資訊，請參閱 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-XPRESS 和第 141 頁的『更新韌體』。如需 Bootable Media Creator 的相關資訊，請參閱 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=TOOL-BOMC。

      在列出的重要更新項目中，若有任何更新項目的發行日期比 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress 映像檔的發行日期來得晚，請務必另外安裝（請參閱步驟 4b）。

   b. **安裝手動系統更新項目**。

      1) **判斷現有的程式碼層次**。

         在 DSA 中，按一下 **Firmware/VPD** 檢視系統韌體版本，或按一下 **Software** 檢視作業系統版本。

      2) **下載及安裝非最新版本的程式碼更新**。

         若要顯示伺服器的可用更新清單，請造訪 http://www.ibm.com/support/fixcentral/。

         當您按一下某一更新項目時，畫面上會顯示資訊頁面，其中包括該更新項目可以修正的問題清單。請針對您的特定問題檢閱這份清單；不過，就算是您的問題未列在其中，安裝更新項目也可能會解決問題。

5. **檢查及更正不正確的配置**。 如果伺服器的配置不正確，當您啓用系統功能時，很可能會無法運作；如果您對伺服器配置進行不正確的變更，已啓用的系統功能有可能會停止運作。

   a. **請確定所有已安裝的軟硬體都受支援**。 請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/，以驗證伺服器支援已安裝的作業系統、選用裝置以及軟體版本。若有任何硬體或軟體元件不受支援，請加以解除安裝以判定是否因爲它而導致問題。您必須先卸下不受支援的硬體，然後再聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者尋求支援。

   b. **請確定伺服器、作業系統和軟體的安裝和配置都正確**。 許多的配置問題，都是由於電源線或信號線鬆脫，或是配接卡的安裝不正確所致。關閉伺服器、重新連接纜線、重新安裝配接卡，然後再開啓伺服器，也許就能夠解決問題。如需執

行檢查程序的相關資訊，請參閱第 170 頁的『關於移出程序』。如需配置伺服器的相關資訊，請參閱第 141 頁的第 3 章, 『配置資訊和指示』。

6. **請參閱控制器和管理軟體文件**。 如果問題是與特定的功能有關聯（比方說，如果 RAID 硬碟在 RAID 陣列中被標示爲離線），請參閱相關聯的控制器以及控制或管理軟體的文件，以驗證控制器的配置是否正確。

   許多裝置都有問題判斷資訊，例如 RAID 和網路配接卡。

   若爲作業系統或 IBM 軟體或裝置方面的問題，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal。

7. **檢查疑難排解程序和 RETAIN 提示**。 疑難排解程序和固定提示記載已知問題和建議的解決方案。若要搜尋疑難排解程序和 RETAIN 提示，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal。

8. **使用疑難排解表格**。 請參閱第 192 頁的『依症狀進行疑難排解』，以針對具有可識別症狀的問題找出解決方案。

   一個問題可能會造成多個症狀。就大部分的明顯症狀而言，請遵循疑難排解程序。如果該程序沒有診斷出問題，可能的話，請使用另一個狀況的程序。

   如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者，以尋求其他問題判斷以及可能更換硬體方面的協助。若要開啓線上服務要求，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request。。請準備好提供任何錯誤碼和所收集資料的相關資訊。

未記載的問題

如果您已完成診斷程序，但是問題仍然存在，表示 IBM 先前可能還尚未識別出該問題。在驗證所有程式碼的版本都是最新的、所有軟硬體配置都有效、而且沒有任何光徑診斷 LED 或日誌項目指出硬體元件故障之後，請聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者，以尋求協助。。

若要開啓線上服務要求，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request。 請準備好提供任何錯誤碼和所收集資料的相關資訊，以及您所使用的問題判斷程序。

服務公告

IBM 會不斷以最新的提示及技術更新支援中心網站，您可以利用這些提示及技術來解決使用 System x3650 M4 伺服器時可能發生的問題。

若要尋找可用於 IBM System x3650 M4 伺服器的服務公告，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/ 並搜尋 7915 和 retain。

移出程序

移出程序是您在診斷伺服器的問題時應遵循的作業順序。

關於移出程序

在執行移出程序來診斷硬體問題之前，請檢閱下列資訊。

- 請閱讀從第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊。
- IBM Dynamic System Analysis (DSA) 提供了測試伺服器主要元件（例如，主機板、乙太網路控制器、鍵盤、滑鼠（指標裝置）、序列埠和硬碟）的主要方法。您也可以使用它們來測試某些外部裝置。如果您不確定問題是由硬體或軟體造成，您可以使用診斷程式來確認硬體的運作正常。
- 當您執行 DSA 時，一個問題可能會產生多個的錯誤訊息。發生這種狀況時，請更正第一個錯誤訊息的原因。下次執行 DSA 時，其他錯誤訊息通常不會再發生。

  例外：如果有多個錯誤碼或光徑診斷 LED 指出微處理器錯誤，則錯誤可能出自於微處理器或微處理器插座。如需診斷微處理器問題的相關資訊，請參閱第 200 頁的『微處理器問題』。
- 在執行 DSA 之前，您必須判斷發生故障的伺服器是否爲共用硬碟叢集（兩部以上伺服器共用外部儲存裝置）的一部分。如果是叢集的一部分，除了不能執行用來測試儲存裝置（也就是儲存裝置中的硬碟）或連接儲存裝置的儲存配接卡的診斷程式外，您可以執行所有的診斷程式。如果下列任一條件爲眞，則故障伺服器必須是叢集的一部分：
  - 您已經識別故障伺服器爲叢集（共用外部儲存裝置的兩個或多個伺服器）的一部分。
  - 有一個以上外部儲存裝置連接至故障伺服器，而且至少有其中一個連接的儲存裝置也同時連接至另一個伺服器或無法識別的裝置。
  - 有一個以上伺服器的位置是在故障伺服器附近。

  重要事項：如果伺服器是共用硬碟叢集的一部分，每次請執行一個測試。請勿執行任何測試套組（例如 『quick』 或 『normal』 測試），因爲這可能會啓用硬碟診斷測試。
- 如果伺服器停機並顯示 POST 錯誤碼，請參閱 第 815 頁的附錄 B, 『UEFI/POST 診斷碼』。如果伺服器停機但沒有顯示任何錯誤訊息，請參閱 第 192 頁的『依症狀進行疑難排解』和第 216 頁的『解決不確定的問題』。
- 如需電源供應器問題的相關資訊，請參閱第 214 頁的『解決電源問題』、第 205 頁的『電源問題』及第 181 頁的『電源供應器 LED』。
- 如果是間歇性問題，請檢查事件日誌；請參閱第 185 頁的『事件日誌』和 第 835 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』。

執行移出程序

使用此資訊來執行移出程序。

關於這項作業

若要執行移出程序，請完成下列步驟：

程序

1. 伺服器是否爲叢集的一部分？
   - **否**：移至步驟 2。
   - **是**：關閉所有與叢集相關的故障伺服器。移至步驟 2。
2. 完成下列步驟：
   a. 檢查電源供應器 LED（請參閱第 181 頁的『電源供應器 LED』）。
   b. 關閉伺服器和所有外部裝置。
   c. 檢查所有內部和外部裝置的相容性（請造訪 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/）。
   d. 檢查所有的纜線和電源線。
   e. 將所有顯示控制項設爲中間的位置。
   f. 開啓所有的外部裝置。
   g. 開啓伺服器。如果伺服器無法啓動，請參閱第 192 頁的『依症狀進行疑難排解』。
   h. 檢查操作員資訊面板中的系統錯誤 LED。如果已亮起，請檢查光徑診斷 LED（請參閱第 174 頁的『光徑診斷』）。
   i. 檢查下列結果：
      - 順利完成 POST（如需相關資訊，請參閱第 188 頁的『POST』）
      - 啓動順利完成，此由可閱讀的作業系統桌面顯示畫面指出
3. 監視器畫面上是否有可閱讀的影像？
   - **否**：在第 192 頁的『依症狀進行疑難排解』 中尋找故障的狀況；必要的話，請參閱第 216 頁的『解決不確定的問題』。
   - **是**：執行 DSA（請參閱第 190 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』）。
     – 如果 DSA 報告錯誤，請遵循 第 835 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』中的指示。
     – 如果 DSA 沒有報告錯誤，但是您仍然懷疑有問題，請參閱第 216 頁的『解決不確定的問題』。

診斷工具

本節簡介可用的工具來協助您診斷及解決硬體相關問題。

- **光徑診斷**

  請使用光徑診斷來快速診斷系統錯誤。如需相關資訊，請參閱第 174 頁的『光徑診斷』。

- **事件日誌**

  事件日誌列出在偵測到子系統 IMM2、POST、DSA 及伺服器主機板管理控制器發生錯誤時，產生的錯誤碼及訊息。如需相關資訊，請參閱第 185 頁的『事件日誌』。

- **整合式管理模組 II**

  整合式管理模組 II (IMM2) 會在單一晶片中結合服務處理器功能、視訊控制器，以及遠端顯示和藍色畫面擷取特性。 IMM 提供進階服務處理器控制、監視和警示功能。如果環境狀況超出臨界值，或系統元件發生故障，IMM 的 LED 會亮起，以協助您診斷問題、在 IMM 事件日誌中記錄錯誤以及對您提出問題警示。此外，IMM 還提供選用的虛擬顯示功能，以作爲遠端伺服器管理功能。IMM 透過下列的業界標準介面提供遠端伺服器管理：

  – 智慧型平台管理通訊協定 (IPMI) 2.0 版
  – 簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 第 3 版
  – 共用資訊型號 (CIM)
  – Web 瀏覽器

  如需整合式管理模組 II (IMM2) 的相關資訊，請參閱第 153 頁的『使用整合式管理模組』、第 353 頁的附錄 A, 『整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息』，以及 *Integrated Management Module II User's Guide*（網址爲 www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5089484&brandind=5000008）。

- **IBM Dynamic System Analysis**

  IBM Dynamic System Analysis (DSA) 有兩種版本可用來診斷問題：DSA Portable 和 DSA Preboot：

  – DSA Portable

    DSA Portable 會收集和分析系統資訊，以協助診斷伺服器問題。DSA Portable 會在伺服器作業系統上執行，並收集伺服器的下列相關資訊：

    - 磁碟機性能資訊
    - ServeRAID 控制器和服務處理器的事件日誌
    - IMM2 配置資訊
    - IMM2 環境資訊
    - 已安裝的硬體，其中包括 PCI 和 USB 資訊
    - 已安裝的應用程式與緊急修復程式
    - 核心模組
    - 光徑診斷狀態
    - 微處理器、輸入/輸出中心和 UEFI 錯誤日誌
    - 網路介面和設定

- 選用卡驅動程式和韌體資訊
- RAID 控制器配置
- 服務處理器（整合式管理模組）的狀態與配置
- 系統配置
- 重要產品資料、韌體和 UEFI 配置

DSA Portable 會建立 DSA 日誌，此日誌由系統事件日誌（作爲 IPMI 事件日誌）、整合式管理模組 (IMM) 事件日誌（作爲 ASM 事件日誌）和作業系統事件日誌合併而成，並按照時間先後順序排列。您可以將 DSA 日誌以檔案形式傳送至 IBM 支援中心（當 IBM 支援中心有此要求時），或是以文字檔或 HTML 檔案來檢視資訊。

註：請使用最新版的 DSA 來確定您使用的是最新的配置資料。如需 DSA 的文件和下載資訊，請參閱 http://www.ibm.com/systems/management/。

如需相關資訊，請參閱 第 188 頁的『IBM Dynamic System Analysis』 及 第 835 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』。

– DSA Preboot

DSA Preboot 診斷程式儲存在伺服器的整合式 USB 記憶體中。DSA Preboot 會收集並分析系統資訊，以協助診斷伺服器問題，並針對伺服器的主要元件提供一組多樣的診斷測試。DSA Preboot 會收集伺服器的下列相關資訊：

- 磁碟機性能資訊
- IMM2 配置資訊
- IMM2 環境資訊
- ServeRAID 控制器和服務處理器的事件日誌
- 已安裝的硬體，其中包括 PCI 和 USB 資訊
- 光徑診斷狀態
- 微處理器、輸入/輸出中心和 UEFI 錯誤日誌
- 網路介面和設定
- 選用卡驅動程式和韌體資訊
- RAID 控制器配置
- 服務處理器（整合式管理模組）的狀態與配置
- 系統配置
- 重要產品資料、韌體和 UEFI 配置

DSA Preboot 也提供下列系統元件（如果已安裝的話）的診斷程式：

1. Emulex 網路配接卡
2. IMM I2C 匯流排
3. 光徑診斷面板
4. 記憶體模組
5. 微處理器
6. 光碟機（CD 或 DVD）
7. SAS 或 SATA 硬碟

8. LSI 控制器
9. Broadcom 網路配接卡
10. FusionIO 儲存體
11. Intel GPU
12. Nvidia GPU

如需在伺服器上執行 DSA Preboot 程式的相關資訊，請參閱第 190 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』。

- **透過症狀進行疑難排解**

這些表格列出問題狀況及更正問題時應採取的動作。如需相關資訊，請參閱第 192 頁的『依症狀進行疑難排解』。

光徑診斷

光徑診斷是伺服器各種外部和內部元件上的 LED 所組成的系統，可爲您指出故障的元件。當發生錯誤時，面板、光徑診斷面板和發生故障的元件上的 LED 會依次亮起。依照特定順序來檢視 LED 時，通常就能識別錯誤的來源。

當 LED 亮起以指出錯誤時，如果伺服器仍連接著電源，且電源供應器可正常運作，則當伺服器關閉時，LED 會一直保持亮著。

在打開伺服器內部來檢視光徑診斷 LED 之前，請先閱讀安全資訊第 vii 頁的『安全』和第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』。

如果發生錯誤，請依下列順序來檢視光徑診斷 LED：

1. 查看伺服器前方的操作員資訊面板。
   - 如果檢查日誌 LED 亮起，表示在 IMM 事件日誌中或系統事件日誌中有伺服器的未隔離錯誤狀況的相關資訊。
   - 如果系統錯誤 LED 亮起，表示發生錯誤；請移至步驟 2。

   下圖顯示操作員資訊面板。

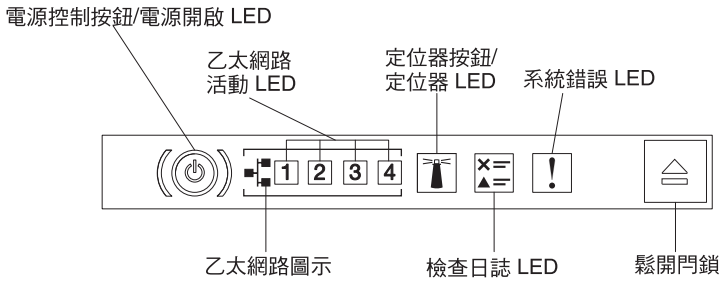


圖 139. 操作員資訊面板

2. 若要檢視光徑診斷面板，請按下操作員資訊面板上的藍色鬆開閂鎖。向前拉面板，直到操作員資訊面板的鉸鏈脫離伺服器機箱。然後，將面板向下拉，以檢視光徑診斷面板資訊。這時就可以看到光徑診斷面板。在這個面板中，亮起的 LED 可指出發生的錯誤類型。

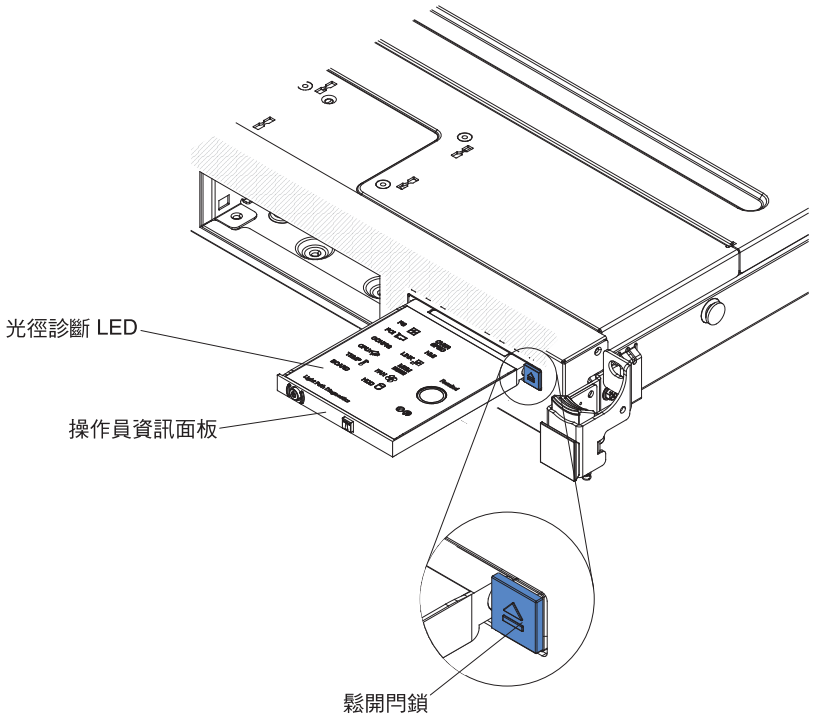


圖 140. 鬆開光徑診斷面板

下圖顯示光徑診斷面板。

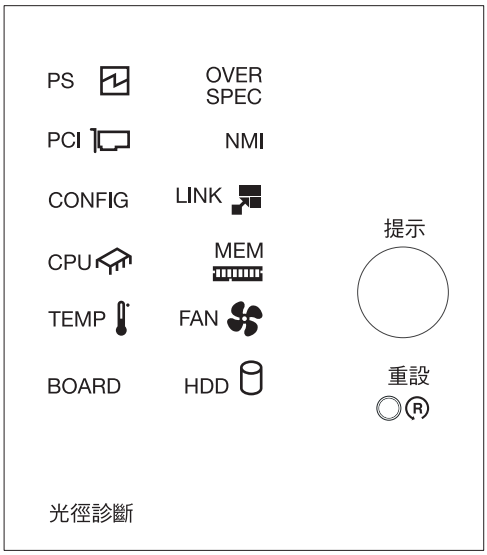


圖 141. 光徑診斷面板

請留意任何亮起的 LED，然後重新在伺服器中安裝光徑診斷面板。

- **提醒按鈕**：按下此按鈕，可讓正面資訊面板的系統錯誤 LED/檢查日誌 LED 進入「提醒」模式。透過讓系統錯誤 LED 指示器處於「提示」模式，可讓您確認您已察覺前次失敗，但還沒有要立即採取行動更正問題。在「提示」模式下，系統錯誤 LED 每 2 秒閃爍一次，直到下列其中一種狀況發生爲止：
  - 所有已知錯誤皆已更正。

– 伺服器重新啓動。
– 發生新的錯誤，導致系統錯誤 LED 再次亮起。

- **重設按鈕**：按下此按鈕可重設伺服器並執行開機自我測試 (POST)。您可能必須使用一支筆或拉直的迴紋針的一端，才能按下此按鈕。「重設」按鈕位於光徑診斷面板的右下角。

伺服器蓋板內側的系統服務標籤，會概述光徑診斷面板上的 LED 相對應的內部元件。這項資訊和第 177 頁的『光徑診斷 LED』中的資訊通常可以提供足夠的資訊來診斷錯誤。

3. 卸下伺服器蓋板並查看伺服器內部是否有亮起的 LED。伺服器內的某些元件會亮起 LED，以指出問題的位置。

   註：您不必卸下伺服器蓋板，就可以檢視硬碟和電源供應器上的 LED。

   下圖顯示主機板上的 LED。

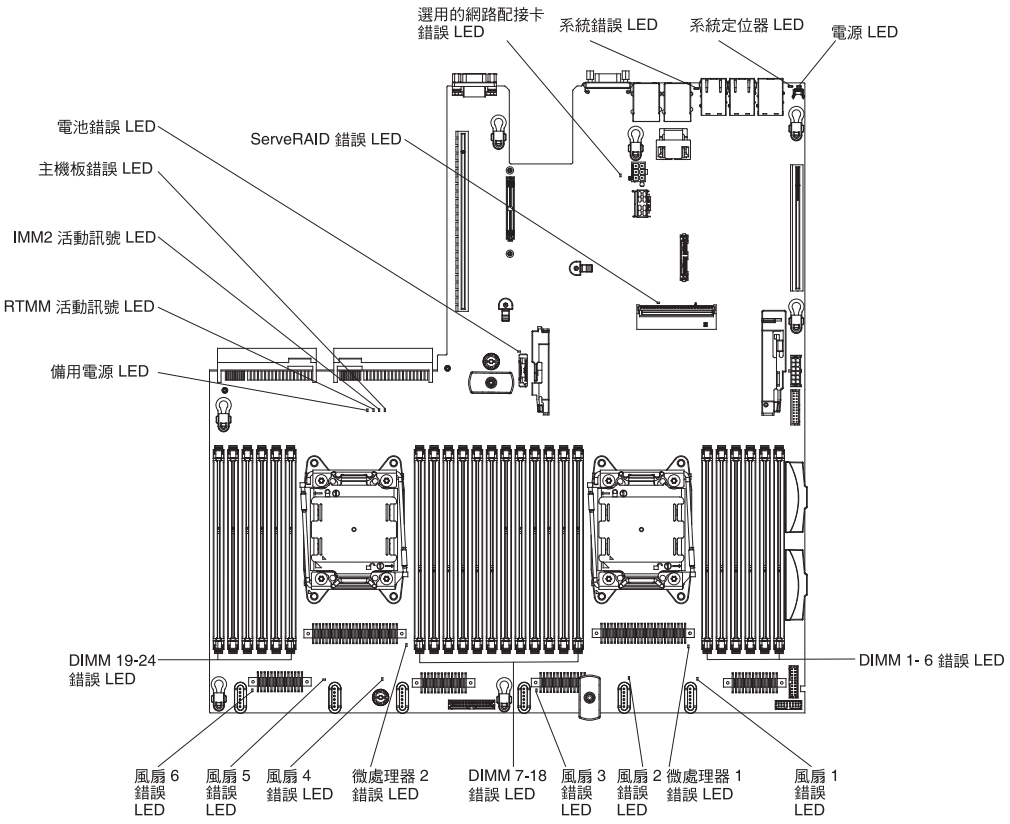


圖 142. 主機板錯誤 LED

光徑診斷 LED

本節說明光徑診斷面板上的 LED，以及用來更正所偵測到問題的建議動作。

如需相關資訊，請參閱第 17 頁的『伺服器控制項、LED 和電源』及第 31 頁的『主機板 LED』，以瞭解主機板 LED 的位置。

表 15. 光徑診斷面板 LED

• **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。** • **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**		
LED	**說明**	**動作**
檢查日誌 LED	發生錯誤，且必須執行某些程序才能發現該錯誤。	1. 檢查 IMM2 系統事件日誌和系統錯誤日誌，以取得該錯誤的相關資訊。 2. 必要的話，請儲存該日誌，隨後再清除該日誌。
系統錯誤 LED	已發生錯誤。	1. 檢查光徑診斷 LED，並遵循相關指示。 2. 檢查 IMM2 系統事件日誌和系統錯誤日誌，以取得該錯誤的相關資訊。 3. 必要的話，請儲存該日誌，隨後再清除該日誌。
PS	如果只有 PS LED 亮起，則表示電源供應器發生故障。	系統可能偵測到電源供應器錯誤。請完成下列步驟以更正問題： 1. 檢查黃色 LED 亮起的電源供應器（請參閱第 181 頁的『電源供應器 LED』）。 2. 確定已正確安置電源供應器，並已將其插入狀態良好的 AC 插座。 3. 移除其中一個電源供應器來隔離故障的電源供應器。 4. 確定伺服器中安裝的兩個電源供應器均具有相同的 AC 輸入電壓。 5. 更換發生故障的電源供應器。
	PS + CONFIG 如果 PS 和 CONFIG LED 均亮起，則表示電源供應器配置無效。	如果 PS LED 和 CONFIG LED 均亮起，則表示系統發出無效的電源配置錯誤。確定伺服器中安裝的兩個電源供應器均具有相同的額定值或瓦特數。
OVER SPEC	系統耗電量達到電源供應器的過電流保護點，或是電源供應器損壞。	1. 如果偵測不到「電源軌」（A、B、C、D、E、F、G 及 H）錯誤，請完成下列步驟： a. 使用 IBM Power Configurator 公用程式來判斷現行系統電力消耗狀況。如需相關資訊並下載公用程式，請造訪 http://www.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。 b. 更換發生故障的電源供應器。 2. 如果還偵測到「電源軌」（A、B、C、D、E、F、G 及 H）錯誤，請遵循第 205 頁的『電源問題』及第 214 頁的『解決電源問題』中列出的動作。

表 15. 光徑診斷面板 LED (繼續)

• **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。** • **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**		
LED	**說明**	**動作**
PCI	PCI 卡、PCI 匯流排或主機板上發生錯誤。故障的 PCI 插槽旁邊亮起一個額外的 LED。	1. 檢查擴充卡 LED、ServeRAID 錯誤 LED 及雙埠網路配接卡錯誤 LED，以識別導致該錯誤的元件。 2. 請查看系統錯誤日誌，以取得錯誤的相關資訊。 3. 如果使用 LED 及系統錯誤日誌中的資訊仍無法找出故障元件，請每次卸下一個元件，並在卸下每個元件之後重新啓動伺服器。 4. 按照顯示的順序更換下列元件，更換時每次都要重新啓動伺服器： • PCI 擴充卡 • ServeRAID 配接卡 • 選用的網路配接卡 • （僅限經過培訓的技術人員）主機板 5. 如果故障仍然存在，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-CALL。
NMI	發生不可遮罩式岔斷或是按下了 NMI 按鈕。	1. 請查看系統錯誤日誌，以取得錯誤的相關資訊。 2. 重新啓動伺服器。
CONFIG	CONFIG + PS 發生無效電源配置錯誤。	如果 CONFIG LED 和 PS LED 均亮起，則表示系統發出無效的電源配置錯誤。確定伺服器中安裝的兩個電源供應器均具有相同的額定值或瓦特數。
	CONFIG + CPU 發生硬體配置錯誤。	如果 CONFIG LED 及 CPU LED 都亮起，請完成下列步驟來更正此問題： 1. 檢查剛安裝的微處理器以確定它們彼此相容（請參閱第 337 頁的『更換微處理器及散熱槽』，以取得微處理器需求的相關資訊）。 2. （僅限經過培訓的技術人員）更換不相容的微處理器。 3. 請查看系統錯誤日誌以取得錯誤的相關資訊。更換錯誤日誌中所識別的任何元件。
	CONFIG + MEM 發生硬體配置錯誤。	如果 CONFIG LED 及 MEM LED 都亮起，請在 Setup Utility 中檢查系統事件日誌或檢查 IMM2 錯誤訊息。請遵循 第 815 頁的附錄 B, 『UEFI/POST 診斷碼』及第 353 頁的附錄 A, 『整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息』中指出的步驟。
LINK	保留。	

表 15. 光徑診斷面板 LED (繼續)

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**

LED	說明	動作
CPU	如果只有 CPU LED 亮起，則表示微處理器發生故障。	如果 CONFIG LED 未亮起，則表示發生微處理器故障，請完成下列步驟： 1. （僅限經過培訓的技術人員）確定已正確安裝主機板上亮起的 LED 所指出的故障微處理器及其散熱槽。如需安裝和需求的相關資訊，請參閱第 337 頁的『更換微處理器及散熱槽』。 2. （僅限經過培訓的技術人員）更換故障的微處理器（請參閱第 332 頁的『卸下微處理器及散熱槽』及第 337 頁的『更換微處理器及散熱槽』）。 3. 如需相關資訊，請造訪http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-CALL。
	CPU + CONFIG 如果 CPU LED 及 CONFIG LED 都亮起，則表示微處理器配置無效。	如果 CONFIG LED 和 CPU LED 均亮起，則表示系統發出無效的微處理器配置錯誤。請完成下列步驟以更正問題： 1. 檢查剛安裝的微處理器以確定它們彼此相容（請參閱第 337 頁的『更換微處理器及散熱槽』，以取得微處理器需求的相關資訊）。 2. （僅限經過培訓的技術人員）更換不相容的微處理器。 3. 請查看系統錯誤日誌以取得錯誤的相關資訊。更換錯誤日誌中所識別的任何元件。
MEM	如果只有 MEM LED 亮起，表示發生記憶體錯誤。	**註**：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須切斷伺服器的電源；然後，等待 10 秒，再重新啓動伺服器。 如果 CONFIG LED 未亮起，則表示系統可能偵測到記憶體錯誤。請完成下列步驟以更正問題： 1. 將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱第 141 頁的『更新韌體』）。 2. 重新安裝或交換已亮起 LED 的 DIMM。 3. 在 Setup Utility 中檢查系統事件日誌，或檢查 IMM 錯誤訊息。請遵循 第 815 頁的附錄 B, 『UEFI/POST 診斷碼』及第 353 頁的附錄 A, 『整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息』中指出的步驟。 4. 更換故障 DIMM（請參閱第 275 頁的『取出記憶體模組』及第 50 頁的『安裝記憶體模組』）。
	MEM + CONFIG 如果 MEM 和 CONFIG LED 均亮起，則表示記憶體配置無效。	如果 MEM LED 及 CONFIG LED 都亮起，請在 Setup Utility 中檢查系統事件日誌或檢查 IMM2 錯誤訊息。請遵循 第 815 頁的附錄 B, 『UEFI/POST 診斷碼』及第 353 頁的附錄 A, 『整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息』中指出的步驟。

表 15. 光徑診斷面板 LED (繼續)

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**

LED	說明	動作
TEMP	系統或系統元件溫度已超出臨界值層次。故障的風扇可能導致 TEMP LED 亮起。	1. 確定散熱槽已正確放置。 2. 判定風扇是否故障。如果故障，請更換它。 3. 確定室內溫度沒有過高。如需伺服器溫度資訊，請參閱第 7 頁的『伺服器特性和規格』。 4. 確定通風口沒有阻塞。 5. 確定已正確地安裝配接卡或選用的網路配接卡上的散熱槽或風扇。如果風扇發生故障，請更換該風扇。 6. 如需相關資訊，請造訪http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-CALL。
FAN	風扇故障、運轉過於緩慢，或是已被移除。TEMP LED 也可能會亮起。	1. 檢查伺服器是否安裝第 301 頁的表 26 中提及的配接卡。如果是的話，請確定伺服器編譯的配置中已安裝四個風扇。 2. 如果主機板上風扇接頭旁的 LED 亮起，表示重新安裝故障的風扇。 3. 更換故障風扇（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』及第 318 頁的『更換熱抽換風扇』）。
BOARD	主機板或系統電池發生錯誤。	1. 請檢查主機板上的 LED 來識別導致錯誤的元件。BOARD LED 可能會因爲下列任何原因而亮起： • 電池 • （僅限經過培訓的技術人員）主機板 2. 請查看系統錯誤日誌，以取得錯誤的相關資訊。 3. 更換故障元件： • 電池（請參閱第 326 頁的『卸下系統電池』及第 328 頁的『更換系統電池』）。 • （僅限經過培訓的技術人員）主機板（請參閱第 347 頁的『卸下主機板』及第 349 頁的『更換主機板』）。
HDD	硬碟故障或是遺失。	1. 檢查硬碟上的 LED，找出狀態 LED 亮起的硬碟，然後重新安裝硬碟。 2. 重新安裝硬碟背板。 3. 如需相關資訊，請參閱第 177 頁的『光徑診斷 LED』。 4. 如果錯誤繼續發生，請依列出順序更換下列元件，一次一個，每更換一個之後要重新啓動伺服器： a. 更換硬碟。 b. 更換硬碟背板。 5. 如果問題仍然存在，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-CALL。

電源供應器 LED

必須符合下列最低配置，伺服器才會啓動。

- 一顆微處理器（位於微處理器插座 1）
- 主機板上有一個 2 GB DIMM
- 一個電源供應器
- 電源線
- 四個冷卻風扇（風扇 1、2、3 和 5）
- PCI 接頭 1 中有一個 PCI 擴充卡組件

AC 電源供應器 LED：

在符合下列最低配置時，電源供應器上的 DC LED 才會亮起：

- 電源供應器
- 電源線

註：您必須開啓伺服器，電源供應器上的 DC LED 才會亮起。

下圖顯示 AC 電源供應器上的電源供應器 LED 的位置。

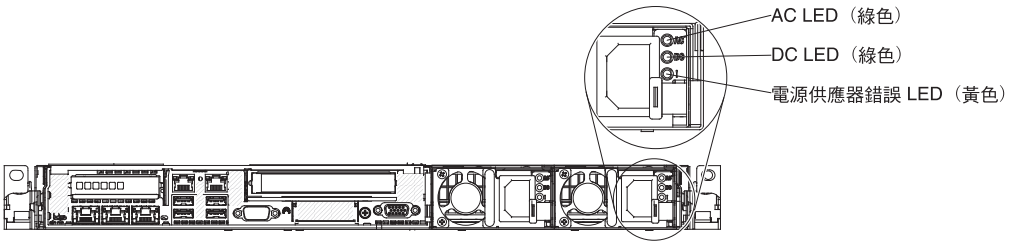


圖 143. AC 電源供應器 LED

下表說明 AC 電源供應器上的各種電源供應器 LED 組合所表示的問題，以及更正所偵測到問題的建議動作。

AC 電源供應器 LED			說明	動作	注意事項
AC	DC	錯誤 (!)			
開	開	關	正常作業。		
關	關	關	伺服器未接 AC 電源，或 AC 電源有問題。	1. 請檢查伺服器的 AC 電源。 2. 請確定電源線連接至能正常運作的電源。 3. 重新啓動伺服器。如果錯誤問題仍然存在，請檢查電源供應器 LED。 4. 如果問題仍然存在，請更換電源供應器。	這是沒有 AC 電源時的一般狀況。
關	關	開	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
關	開	關	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
關	開	開	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	

AC 電源供應器 LED			說明	動作	注意事項
AC	DC	錯誤 (!)			
開	關	關	電源供應器沒有完全固定、主機板發生故障或電源供應器發生故障。	1. 重新安裝電源供應器。 2. 遵循第 205 頁的『電源問題』中的動作。 3. 如果光徑診斷上的 OVER SPEC LED 亮起，請遵循第 177 頁的『光徑診斷 LED』中的動作。 4. 如果光徑診斷上的 OVER SPEC LED 未亮起，請檢查主機板上的錯誤 LED 和 IMM2 錯誤訊息。請遵循第 205 頁的『電源問題』和第 214 頁的『解決電源問題』中的步驟，直到問題解決。	通常表示電源供應器沒有完全固定。
開	關	開	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
開	開	開	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	

DC 電源供應器 LED：

下圖顯示 DC 電源供應器上的電源供應器 LED 的位置。

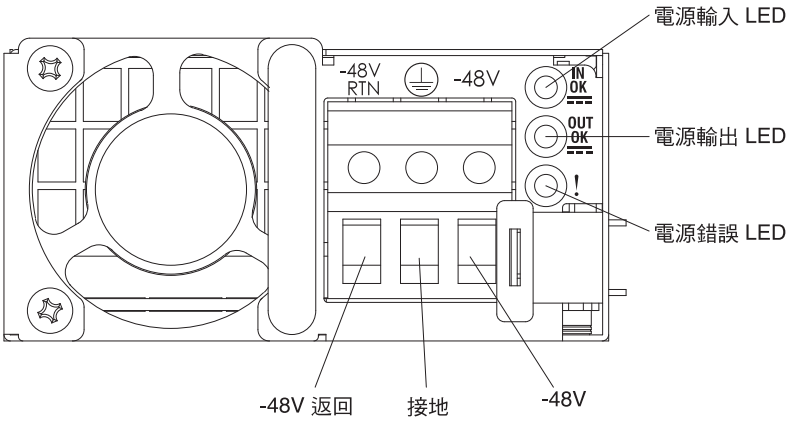


圖 144. DC 電源供應器 LED

下表說明 DC 電源供應器上的各種電源供應器 LED 組合所表示的問題，以及更正所偵測到問題的建議動作。

DC 電源供應器 LED			說明	動作	注意事項
IN OK	OUT OK	錯誤 (!)			
開	開	關	正常作業。		

DC 電源供應器 LED			說明	動作	注意事項
IN OK	OUT OK	錯誤 (!)			
關	關	關	伺服器沒有 DC 電源，或 DC 電源有問題。	1. 請檢查伺服器的 DC 電源。 2. 請確定電源線連接至能正常運作的電源。 3. 重新啓動伺服器。如果錯誤問題仍然存在，請檢查電源供應器 LED。 4. 如果問題仍然存在，請更換電源供應器。	這是沒有 DC 電源時的一般狀況。
關	關	開	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
關	開	關	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
關	開	開	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
開	關	關	電源供應器沒有完全固定、主機板發生故障或電源供應器發生故障。	1. 重新安裝電源供應器。 2. 遵循第 205 頁的『電源問題』中的動作。 3. 如果光徑診斷上的 OVER SPEC LED 亮起，請遵循第 177 頁的『光徑診斷 LED』中的動作。 4. 如果光徑診斷上的 OVER SPEC LED 未亮起，請檢查主機板上的錯誤 LED 和 IMM2 錯誤訊息。請遵循第 205 頁的『電源問題』和第 214 頁的『解決電源問題』中的步驟，直到問題解決。	通常表示電源供應器沒有完全固定。
開	關	開	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
開	開	開	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	

系統脈衝 LED

下列 LED 位於主機板上，會監視系統開關順序和開機進度（如需這些 LED 位置的相關資訊，請參閱第 31 頁的『主機板 LED』）。

表 16. 系統脈衝 LED

LED	說明	動作
RTMM 活動訊號	開關電源順序。	1. 如果 LED 以 1 赫茲的速度閃爍，表示它的運作正常，不必採取任何動作。 2. 如果此 LED 不閃爍，請更換主機板（僅限經過培訓的技術人員）。
IMM2 活動訊號	IMM2 活動訊號開機程序。	下列步驟說明 IMM2 活動訊號排序程序的不同階段。 1. 當此 LED 快速閃爍（大約爲 4Hz）時，表示正在載入 IMM2 程式碼。 2. 當此 LED 暫時熄滅時，表示已完全載入 IMM2 程式碼。 3. 當此 LED 暫時熄滅，然後開始緩慢閃爍（大約爲 1Hz）時，表示 IMM2 完全可以正常運作。現在，您可以按下電源控制按鈕，來開啓伺服器電源。 4. 如果此 LED 未在伺服器連接電源後 30 秒內閃爍，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板。

PCI 擴充卡 LED

下圖顯示 PCI 擴充卡 LED 的位置。

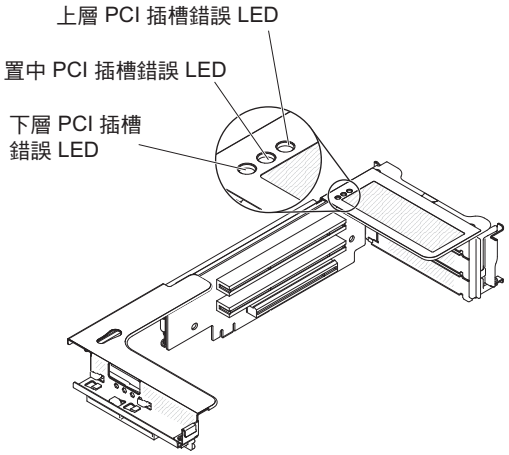


圖 145. PCI 擴充卡 LED

事件日誌

POST 事件日誌、系統事件日誌、整合式管理模組 (IMM2) 事件日誌及 DSA 事件日誌中顯示的錯誤碼和訊息。

- **POST 事件日誌**：該日誌包含 POST 期間產生的最新錯誤碼和訊息。您可以從 Setup Utility 檢視 POST 事件日誌的內容（請參閱第 146 頁的『啓動 Setup Utility』）。如需 POST 錯誤碼的相關資訊，請參閱 第 815 頁的附錄 B, 『UEFI/POST 診斷碼』。
- **系統事件日誌**：該日誌包含 POST 及系統管理岔斷 (SMI) 事件，以及由內嵌於整合式管理模組 (IMM) 的基板管理控制器所產生的所有事件。您可以透過 Setup Utility 以及透過 Dynamic System Analysis (DSA) 程式來檢視系統事件日誌（作爲 IPMI 事件日誌）的內容。

  系統事件日誌的大小有限制。當日誌已滿時，新的項目將不會改寫現有的項目；因此，您必須透過 Setup Utility 定期清除系統事件日誌。對錯誤進行疑難排解時，您可能必須先儲存再清除系統事件日誌，以便分析最近的事件。如需系統事件日誌的相關資訊，請參閱第 353 頁的附錄 A, 『整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息』。

  訊息會列示在畫面左側，而關於選定訊息的詳細資料則顯示在畫面的右側。若要從某個項目移至下一個項目，請使用上移鍵 (↑) 和下移鍵 (↓)。

  部分的 IMM 感應器會在達到其設定點時記載斷定事件。而當設定點狀況不再存在時，會記載對應的非斷定事件。不過，並不是所有的事件都是斷定類型的事件。
- **整合式管理模組 II (IMM2) 事件日誌**：此日誌包含所有 IMM、POST 及系統管理岔斷 (SMI) 事件的已過濾子集。您可以透過 IMM Web 介面來檢視 IMM 事件日誌。如需相關資訊，請參閱第 156 頁的『登入 Web 介面』。您也可以透過 Dynamic System Analysis (DSA) 程式來檢視 IMM 事件日誌（作爲 ASM 事件日誌）。如需 IMM 錯誤訊息的相關資訊，請參閱第 353 頁的附錄 A, 『整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息』。
- **DSA 事件日誌**：該日誌是由 Dynamic System Analysis (DSA) 程式所產生，並且由系統事件日誌（作爲 IPMI 事件日誌）、IMM 機箱事件日誌（作爲 ASM 事件日誌）和作業系統事件日誌合併而成，並按照時間先後順序排列。您可以透過 DSA 程式檢視 DSA 事件日誌（請參閱第 186 頁的『檢視事件日誌而不重新啓動伺服器』）。如需 DSA 和 DSA 訊息的相關資訊，請參閱 第 188 頁的『IBM Dynamic System Analysis』 和 第 835 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』。

透過 Setup Utility 檢視事件日誌

如果要檢視 POST 事件日誌或系統事件日誌，請完成下列步驟：

程序

1. 開啓伺服器。
2. 顯示 <F1> Setup 提示時，請按 F1 鍵。如果您同時設定了開機密碼和管理者密碼，則必須輸入管理者密碼才能檢視事件日誌。
3. 選取 **System Event Logs**，使用下列其中一個程序：
   - 若要檢視 POST 事件日誌，請選取 **POST Event Viewers**。
   - 若要檢視系統事件日誌，請選取 **System Event Log**。

檢視事件日誌而不重新啓動伺服器

如果伺服器沒有當機，且 IMM 已連接至網路，則有一些方法可讓您不必重新啓動伺服器就可檢視一個以上的事件日誌。

如果已安裝 Dynamic System Analysis (DSA) Portable，可以用它來檢視系統事件日誌（當成 IPMI 事件日誌）或 IMM 事件日誌（當成 ASM 事件日誌）、作業系統事件日誌，或合併的 DSA 日誌。您也可以使用 DSA Preboot 來檢視這些日誌，不過您必須重新啓動伺服器才能使用 DSA Preboot。若要安裝 DSA Portable 或檢查並下載 DSA Preboot CD 映像檔的較新版本，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-DSA。

如果伺服器中有安裝 IPMItool，可以用它來檢視系統事件日誌。最新版的 Linux 作業系統隨附 IPMItool 的現行版本。如需 IPMI 的概觀，請造訪 http://www.ibm.com/developerworks/linux/blueprints/，然後按一下 **Using Intelligent Platform Management Interface (IPMI) on IBM Linux platforms**。

您可以透過整合式管理模組 II (IMM2) Web 介面中的 **Event Log** 鏈結來檢視 IMM 事件日誌。如需相關資訊，請參閱第 156 頁的『登入 Web 介面』。

下表說明一些可用來檢視事件日誌的方法，視伺服器的狀況而定。一般而言，前三種狀況並不需要重新啓動伺服器。

表 17. 檢視事件日誌的方法

狀況	操作
伺服器未當機並已連接至網路（使用作業系統控制的網路埠）。	請使用下列任一方法： • 執行 DSA Portable 以檢視診斷事件日誌（需要 IPMI 驅動程式），或建立可以傳送至 IBM 服務與支援中心的輸出檔（使用 ftp 或本端副本）。 • 使用 IPMItool 檢視系統事件日誌（需要 IPMI 驅動程式）。 • 使用 IMM 的 Web 瀏覽器介面，在本端檢視系統事件日誌（需要 RNDIS USB LAN 驅動程式）。

表 17. 檢視事件日誌的方法 (繼續)

狀況	操作
伺服器未當機且未連接至網路（使用作業系統控制的網路埠）。	• 執行 DSA Portable 以檢視診斷事件日誌（需要 IPMI 驅動程式），或建立可以傳送至 IBM 服務與支援中心的輸出檔（使用 ftp 或本端副本）。 • 使用 IPMItool 檢視系統事件日誌（需要 IPMI 驅動程式）。 • 使用 IMM 的 Web 瀏覽器介面，在本端檢視系統事件日誌（需要 RNDIS USB LAN 驅動程式）。
伺服器未當機，且整合式管理模組 II (IMM2) 已連接至網路。	在 Web 瀏覽器中，鍵入 IMM2 的 IP 位址，然後移至 **Event Log** 頁面。如需相關資訊，請參閱第 155 頁的『取得 IMM 主機名稱』和第 156 頁的『登入 Web 介面』。
伺服器當機，無法與 IMM 進行通訊。	• 如果已安裝 DSA Preboot，請重新啟動伺服器，然後按 F2 鍵啟動 DSA Preboot，並檢視事件日誌（如需相關資訊，請參閱第 190 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』）。 • 或者，您也可以重新啟動伺服器，然後按 F1 鍵啟動 Setup Utility，並檢視 POST 事件日誌或系統事件日誌。如需相關資訊，請參閱第 186 頁的『透過 Setup Utility 檢視事件日誌』。

清除事件日誌

使用此資訊可清除事件日誌。

關於這項作業

若要清除事件日誌，請完成下列步驟。

註：POST 錯誤日誌會在每次伺服器重新啟動時自動清除。

程序

1. 開啓伺服器。
2. 顯示 <F1> Setup 提示時，請按 F1 鍵。如果您同時設定了開機密碼和管理者密碼，則必須輸入管理者密碼才能檢視事件日誌。
3. 若要清除 IMM 系統事件日誌，請選取 **System Event Logs** > **Clear System Event Log**，然後按兩次 **Enter** 鍵。

POST

當您開啓伺服器的電源時，伺服器會執行一系列的測試，來檢查伺服器元件以及伺服器中的部分選用裝置的作業。這一系列的測試稱爲開機自我測試 (POST)。

註：此伺服器不使用嗶聲代碼表示伺服器狀態。

如果設定開機密碼，則在系統提示時必須鍵入密碼，然後按 **Enter** 鍵，才能執行 POST。

如果 POST 偵測到問題，則會顯示錯誤訊息。如需相關資訊，請參閱 第 815 頁的附錄 B, 『UEFI/POST 診斷碼』。

如果 POST 偵測到問題，則會將錯誤訊息傳送至 POST 事件日誌。如需相關資訊，請參閱第 185 頁的『事件日誌』。

IBM Dynamic System Analysis

IBM Dynamic System Analysis (DSA) 會收集並分析系統資訊以協助診斷伺服器問題。

DSA 會收集伺服器的下列相關資訊：

- 磁碟機性能資訊
- ServeRAID 控制器和服務處理器的事件日誌
- 硬體庫存（包括 PCI 和 USB 資訊）
- 已安裝的應用程式與緊急修復程式（僅適用於 DSA Portable）
- 核心模組（僅適用於 DSA Portable）
- 光徑診斷狀態
- 網路介面和設定
- 效能資料與執行中處理程序的相關詳細資料
- RAID 控制器配置
- 服務處理器（整合式管理模組）的狀態與配置
- 系統配置
- 重要產品資料和韌體資訊

如需因應 DSA 產生的訊息所應採取之動作的系統特定相關資訊，請參閱 第 835 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』。

如果無法使用 DSA 找到問題，請參閱第 216 頁的『解決不確定的問題』，以取得測試伺服器的相關資訊。

註：當您啓動 DSA Preboot 時，此程式可能會看似停止回應。這是程式載入時的正常作業。

請確定伺服器的 DSA 程式碼爲最新版本。若要取得 DSA 程式碼及 *Dynamic System Analysis Installation and User's Guide*，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-DSA。

DSA 版本

有兩種版本的 Dynamic System Analysis 可供使用。

- **DSA Portable**

  「DSA Portable 版本」會在作業系統內執行；您無需重新啓動伺服器就可執行它。它已包裝爲可以從 Web 下載的自動解壓縮檔。當您執行此檔案時，它會自動解壓縮至暫存資料夾，並全面執行硬體和作業系統資訊的收集。在執行之後，它會自動刪除暫存檔案和資料夾，並將資料收集和診斷的結果留存在伺服器上。

  如果您無法重新啓動伺服器，請使用 DSA Portable。

- **DSA Preboot**

  DSA Preboot 會在作業系統外執行；您必須重新啓動伺服器才能執行它。會在伺服器的快閃記憶體中提供它，或者可以使用 IBM ToolsCenter Bootable Media Creator (BoMC) 建立可開機媒體，如 CD、DVD、ISO、USB 或 PXE。如需詳細資料，請參閱 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=TOOL-BOMC 的 BoMC *User Guide*。除了其他 DSA 版本的功能之外，DSA Preboot 還包括一些會在作業系統環境內執行的破壞性診斷常式（例如：重設裝置及導致失去網路連線功能）。它具有圖形使用者介面，可用來指定要執行哪些診斷程式，以及檢視診斷及資料收集結果。

  DSA Preboot 提供下列系統元件（如果已安裝的話）的診斷程式：

  – Emulex 網路配接卡
  – 光碟機（CD 或 DVD）
  – 磁帶機（SCSI、SAS 或 SATA）
  – 記憶體
  – 微處理器
  – 檢查點面板
  – I2C 匯流排
  – SAS 及 SATA 硬碟

  如果您能夠重新啓動伺服器，或是您需要綜合性診斷，請使用 DSA Preboot。

如需相關資訊並下載公用程式，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-DSA。

執行 DSA Preboot 診斷程式

使用此資訊來執行 DSA Preboot 診斷程式。

關於這項作業

註：執行 DSA 記憶體測試可能需要最多 30 分鐘的時間。如果不是記憶體發生問題，請跳過記憶體測試。

若要執行 DSA Preboot 診斷程式，請完成下列步驟：

程序

1. 若伺服器正在執行中，請關閉伺服器以及所有已連接的裝置。
2. 開啓所有已連接的裝置；然後開啓伺服器。
3. 畫面上顯示提示 `<F2> Diagnostics` 時，請按 `F2` 鍵。

   註：當您啓動 DSA Preboot 診斷程式時，此程式可能會似乎沒有回應達一段不尋常的時間長度。這是程式載入時的正常作業。載入程序可能需要 10 分鐘左右。
4. 選擇性地選取 **Quit to DSA**，結束獨立式記憶體診斷程式。

   註：結束獨立式記憶體診斷環境之後，您必須重新啓動伺服器，才能再度操作獨立式記憶體診斷環境。
5. 鍵入 **gui** 以顯示圖形使用者介面，或鍵入 **cmd** 以顯示 DSA 互動式功能表。
6. 請遵循畫面上的指示選取要執行的診斷測試。

結果

如果診斷程式未偵測到任何硬體錯誤，但在一般伺服器作業期間仍持續發生問題，則問題可能是由軟體錯誤所導致。如果您懷疑是軟體問題，請參閱軟體隨附的資訊。

單一問題可能會產生多則錯誤訊息。發生這種狀況時，請更正第一個錯誤訊息的原因。下次執行診斷程式時，其他錯誤訊息通常不會再發生。

如果伺服器在測試期間停止，且您無法繼續進行，請重新啓動伺服器，並嘗試重新執行 DSA Preboot 診斷程式。如果問題仍然存在，請在伺服器停止時更換要測試的元件。

診斷文字訊息

在執行測試時，畫面上會顯示診斷文字訊息。

診斷文字訊息包含下列其中一項結果：

通過：測試完成，沒有任何錯誤。

失敗：測試偵測到錯誤。

中斷：因爲伺服器配置，無法繼續進行測試。

每一項測試的延伸診斷結果中，會提供關於測試失敗的其他資訊。

檢視測試日誌結果及傳送 DSA 集合

測試完成時，若要在測試日誌中檢視結果，請按一下 Status 直欄中的 **Success** 鏈結（如果您是執行 DSA 圖形使用者介面），或鍵入 `:x` 以跳出 Execute Tests 功能表（如果您是執行 DSA 互動式功能表），或在圖形使用者介面中選取 **Diagnostic Event Log**。若要將 DSA Preboot 集合傳送至外部 USB 裝置，請在 DSA 互動式功能表中鍵入 `copy` 指令。

程序

- 如果執行 DSA 圖形使用者介面 (GUI)，請按一下 Status 直欄中的 **Success** 鏈結。
- 如果您執行 DSA 互動式功能表 (CLI)，請鍵入 `:x` 以跳出 Execute Tests 功能表；然後選取 **completed tests** 以檢視結果。

結果

您也可以將 DSA 錯誤日誌傳送至「IBM 支援中心」，以協助診斷伺服器問題。

自動服務要求 (Call Home)

IBM 提供了一些工具，可在偵測到錯誤時，自動收集及傳送資料或呼叫 IBM 支援中心。這些工具可以協助「IBM 支援中心」加快診斷問題的程序。下列幾節提供 Call Home 工具的相關資訊。

IBM Electronic Service Agent

IBM Electronic Service Agent 可監視、追蹤及擷取系統硬體錯誤和軟硬體庫存資訊，並直接向 IBM 支援中心報告可維修性問題。

您也可以選擇手動收集資料。它使用最少的系統資源，並且可從 IBM 網站下載。如需相關資訊並下載 IBM Electronic Service Agent，請造訪 http://www-01.ibm.com/support/esa/。

錯誤訊息

本節提供偵測到問題時所產生的 UEFI/POST、IMM2 及 DSA 的錯誤碼和訊息清單。

如需相關資訊，請參閱 第 815 頁的附錄 B, 『UEFI/POST 診斷碼』、第 353 頁的附錄 A, 『整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息』和 第 835 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』。

依症狀進行疑難排解

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

關於這項作業

如果在這些表格中找不到問題的解決方案，請參閱 第 835 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』，以取得測試伺服器的相關資訊，並參閱第 190 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』，以取得執行 DSA Preboot 程式的相關資訊。如需相關資訊以協助您解決問題，請參閱第 167 頁的『從這裡開始』。

如果您剛剛才新增軟體或選用裝置，而伺服器無法運作，在使用疑難排解表格之前，請先完成下列步驟：

程序

1. 檢查操作員資訊面板上的系統錯誤 LED；如果 LED 亮起，請檢查光徑診斷 LED（請參閱第 174 頁的『光徑診斷』）。
2. 移除您剛才新增的軟體或裝置。
3. 執行 IBM Dynamic System Analysis (DSA) 以判定伺服器是否正確執行（如需使用 DSA 的相關資訊，請參閱 第 835 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』）。
4. 重新安裝新軟體或新裝置。

結果

CD/DVD 光碟機問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
無法辨識選用的 DVD 光碟機。	1. 請確定下列項目： • 已經在 Setup Utility 中啓用連接 DVD 光碟機的 SATA 接頭（主要或次要）。 • 所有纜線和跳接器都已正確安裝。 • 已經爲 DVD 光碟機安裝了正確的裝置驅動程式。 2. 執行 DVD 光碟機診斷程式。 3. 重新安裝下列元件： a. DVD 光碟機 b. DVD 光碟機纜線 4. 依顯示的順序更換步驟 3 所列出的元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器。 5. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。
CD 或 DVD 無法正常運作。	1. 清潔 CD 或 DVD。 2. 將新的 CD 或 DVD 媒體裝回 CD 或 DVD。 3. 執行 DVD 光碟機診斷程式。 4. 重新安裝 DVD 光碟機。 5. 更換 DVD 光碟機。
DVD 光碟機托盤無法正常運作。	1. 確定伺服器已經開啓。 2. 用拉直的迴紋針，將其中一端插入手動匣釋放孔中。 3. 重新安裝 DVD 光碟機。 4. 更換 DVD 光碟機。

一般問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

• **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。** • **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。** • **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**	
狀況	**動作**
蓋板閂鎖損壞、LED 不亮，或發生類似的問題。	如果組件是 CRU，請更換它。如果零件是微處理器或主機板，則必須由經過培訓的技術人員來更換零件。
螢幕已開啓，伺服器當掉。按 F1 鍵無法啓動 Setup Utility。	1. 如需相關資訊，請參閱第 221 頁的『Nx 開機失敗』。 2. 如需相關資訊，請參閱第 218 頁的『回復伺服器韌體（UEFI 更新失敗）』。

硬碟問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

• **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。** • **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。** • **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**	
狀況	**動作**
硬碟故障，且相關聯的黃色硬碟狀態 LED 亮起。	更換故障的硬碟（請參閱第 257 頁的『卸下熱抽換硬碟』及第 258 頁的『更換熱抽換硬碟』）。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
無法辨識新安裝的硬碟。	1. 確定支援已安裝的硬碟或 ServeRAID 配接卡。如需取得支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。 2. 觀察相關聯的黃色硬碟狀態 LED。若此 LED 亮起時，表示該硬碟發生錯誤。 3. 若 LED 亮起，請從機槽中卸下硬碟，等候 45 秒，然後重新插入硬碟，並確認硬碟組件有連接至硬碟背板。 4. 觀察相關聯的綠色硬碟活動 LED 和黃色狀態 LED： • 如果綠色的活動 LED 在閃爍，並且黃色的狀態 LED 未亮起，表示控制器已經辨識出硬碟，且硬碟運作正常。請執行 DSA 診斷程式，判定是否偵測到硬碟。 • 如果綠色的活動 LED 在閃爍，並且黃色的狀態 LED 緩慢閃爍，表示控制器已經辨識出硬碟，且硬碟正在重建。 • 若 LED 既未亮起也未閃爍，請檢查硬碟背板（請移至步驟 5）。 • 如果綠色的活動 LED 在閃爍，並且黃色的狀態 LED 也亮起，請更換硬碟。若 LED 的活動保持相同，請移至步驟 5。如果 LED 的活動有變化，請回到步驟 2。 5. 請確定硬碟背板安裝在正確的位置。若有正確安裝好，硬碟組件會正確地連接至背板，不會使背板翹曲或導致背板移動。 6. 重新安裝背板電源線，然後重複步驟 2 至 4。 7. 重新安裝背板信號線，然後重複步驟 2 至 4。 8. 懷疑背板信號線或背板： • 如果伺服器有八個熱抽換機槽，請執行下列動作： a. 更換受影響的背板信號線。 b. 更換受影響的背板。 9. 請參閱第 217 頁的『問題判斷提示』。
多個硬碟故障。	確定硬碟、SAS/SATA 配接卡和伺服器裝置的驅動程式及韌體爲最新層次。 **重要：** 某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
多個硬碟離線。	1. 檢閱儲存體子系統日誌，瞭解儲存體子系統內的問題指示，例如背板或纜線問題。 2. 請參閱第 217 頁的『問題判斷提示』。
更換用硬碟沒有重建。	1. 請確定配接卡可以辨識硬碟（綠色的硬碟活動 LED 在閃爍）。 2. 檢閱 SAS/SATA 配接卡文件，以決定正確的配置參數及設定。
綠色的硬碟活動 LED 沒有精確地表示相關聯硬碟的實際狀態。	使用硬碟時，如果綠色硬碟活動 LED 未閃爍，請執行 DSA Preboot 診斷程式來收集錯誤日誌（請參閱第 190 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』）。 • 如果有硬碟錯誤日誌，請更換受影響的硬碟。 • 如果沒有硬碟錯誤日誌，請更換受影響的背板。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
黃色的硬碟狀態 LED 沒有精確地表示相關聯硬碟的實際狀態。	1. 如果黃色硬碟 LED 和 RAID 配接卡軟體指出的硬碟狀態不相同，請完成下列步驟： a. 關閉伺服器。 b. 重新安裝 SAS/SATA 配接卡。 c. 重新安裝背板信號線及背板電源線。 d. 重新安裝硬碟。 e. 開啓伺服器並觀察硬碟 LED 的活動。 2. 請參閱第 217 頁的『問題判斷提示』。

Hypervisor 問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
如果選用的內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置未以預期的開機順序列出、未出現在開機裝置清單中，或是發生類似的問題。	1. 請確定啓動時，在 Boot Manager 上已選取選用的內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置 `<F12> Select Boot Device`。 2. 確定內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置有正確地安裝在接頭中（請參閱第 324 頁的『卸下 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置』及第 325 頁的『更換 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置』）。 3. 請參閱選用的內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置所隨附的文件，以取得設定和配置資訊。 4. 確定其他軟體可以在伺服器上運作。

間歇性問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
偶爾發生且難以診斷的問題。	1. 請確定下列項目： • 所有的纜線和電源線都已經穩固地連接至伺服器背面以及相連接的裝置。 • 開啓伺服器時，有空氣從風扇護網流出。如果沒有氣流，就表示風扇沒有運作。這可能會使伺服器過熱並關閉。 2. 檢查系統錯誤日誌或 IMM 事件日誌（請參閱第 185 頁的『事件日誌』）。
伺服器偶爾會重設（重新啓動）。	1. 如果在 POST 期間發生重設，且已啓用 POST 監視器計時器（按一下 Setup Utility 中的 **System Settings** > **Recovery** > **System Recovery** > **POST Watchdog Timer**，以查看 POST 監視器設定），請確定已對監視器逾時值設定足夠時間 (**POST Watchdog Timer**)。如果伺服器在 POST 期間繼續重設，請參閱 第 815 頁的附錄 B, 『UEFI/POST 診斷碼』及 第 835 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』。 2. 如果不是這兩種狀況，請檢查系統錯誤日誌或 IMM 系統事件日誌（請參閱第 185 頁的『事件日誌』）。

鍵盤、滑鼠或 USB 裝置問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
鍵盤上的部分或所有按鍵無法運作。	1. 請確定下列項目： • 鍵盤纜線已經穩固地連接好。 • 伺服器和顯示器已經開啓。 2. 如果您使用 USB 鍵盤，請執行 Setup Utility 並啓用無鍵盤作業。 3. 如果您使用 USB 鍵盤，且其連接至 USB 集線器，請將鍵盤從集線器拔掉，並直接連接至伺服器。 4. 更換鍵盤。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
滑鼠或 USB 裝置無法運作。	1. 請確定下列項目： • 滑鼠或 USB 裝置纜線已牢固地連接至伺服器。 • 滑鼠或 USB 裝置的驅動程式已正確安裝。 • 伺服器和顯示器已經開啓。 • 已在 Setup Utility 中啓用滑鼠選項。 2. 如果您使用 USB 滑鼠或 USB 裝置，而且該裝置連接到 USB 集線器，請拔掉集線器中的滑鼠或 USB 裝置，並將其直接連接至伺服器。 3. 更換滑鼠或 USB 裝置。

記憶體問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
顯示的系統記憶體數量少於已安裝的實體記憶體數量。	**註**：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須切斷伺服器的電源；然後，等待 10 秒，再重新啓動伺服器。 1. 請確定下列項目： • 操作員資訊面板上未亮起任何錯誤 LED。 • 主機板上未亮起任何 DIMM 錯誤 LED。 • 記憶體鏡映通道不是不相符的原因。 • 記憶體模組已正確安置。 • 您已安裝正確類型的記憶體。 • 如果您變更了記憶體，您就更新了 Setup Utility 中的記憶體配置。 • 所有的記憶體組都已啓用。伺服器在偵測到問題時可能會自動停用記憶體組，或者記憶體組可能已經以手動方式停用。 • 當伺服器採用最低記憶體配置時，不會出現記憶體不符的狀況。 2. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。 3. 檢查 POST 錯誤日誌： • 如果系統管理岔斷 (SMI) 停用了 DIMM，請更換 DIMM。 • 如果使用者或 POST 停用了 DIMM，請重新安裝 DIMM，然後執行 Setup Utility 並啓用 DIMM。 4. 確認所有 DIMM 都已在 Setup Utility 中起始設定，然後執行記憶體診斷（請參閱第 190 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』）。 5. 在（同一微處理器）的通道之間調換 DIMM，然後重新啓動伺服器。如果問題與 DIMM 相關，請更換故障的 DIMM。 6. 使用 Setup Utility 重新啓用所有 DIMM，然後重新啓動伺服器。 7. （僅限經過培訓的技術人員）將發生故障的 DIMM 安裝至微處理器 2（如果已安裝的話）的 DIMM 接頭，以驗證不是微處理器或 DIMM 接頭發生問題。 8. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
通道中有多個 DIMM 已識別爲故障。	**註**：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須切斷伺服器的電源；然後，等待 10 秒，再重新啓動伺服器。 1. 重新安裝 DIMM；然後重新啓動伺服器。 2. 卸下已識別的 DIMM 中編號最大的 DIMM，並且更換爲完全相同且已知狀況良好的 DIMM；然後重新啓動伺服器。必要時請重複上述步驟。如果在更換所有識別的 DIMM 之後仍然失效，請跳至步驟 4。 3. 逐一將已卸下的 DIMM 裝回原來的接頭，並在裝回一個 DIMM 之後即重新啓動伺服器一次，直到出現故障的 DIMM 爲止。使用完全相同且已知狀況良好的 DIMM 來更換每一個故障的 DIMM，並在更換每一個 DIMM 之後重新啓動伺服器一次。重複步驟 3，直到您測試完所有卸下的 DIMM 爲止。 4. 裝回已識別的 DIMM 中編號最大的 DIMM；然後重新啓動伺服器。必要時請重複上述步驟。 5. 在（同一微處理器）的通道之間調換 DIMM，然後重新啓動伺服器。如果問題與 DIMM 相關，請更換故障的 DIMM。 6. （僅限經過培訓的技術人員）將發生故障的 DIMM 安裝至微處理器 2（如果已安裝的話）的 DIMM 接頭，以驗證不是微處理器或 DIMM 接頭發生問題。 7. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

微處理器問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
伺服器在開啓後會直接進入 POST 事件檢視器。	1. 更正光徑診斷 LED 所指出的任何錯誤（請參閱第 174 頁的『光徑診斷』）。 2. 確定伺服器可支援所有微處理器，而且微處理器的速度和快取大小都相符。若要檢視微處理器資訊，請執行 Setup Utility 並選取 **System Information** > **System Summary** > **Processor Details**。 3. （僅限經過培訓的技術人員）確定微處理器 1 已正確安裝。 4. （僅限經過培訓的技術人員）卸下微處理器 2，然後重新啓動伺服器。 5. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. （僅限經過培訓的技術人員）微處理器 b. （僅限經過培訓的技術人員）主機板

顯示器和視訊問題

某些 IBM 顯示器具有自我測試功能。如果您懷疑顯示器有問題，請參閱顯示器隨附的文件，以取得測試和調整顯示器的指示。如果您無法診斷問題，請聯絡聯合服務中心。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
測試顯示器。	1. 確定顯示器纜線已牢固連接。 2. 嘗試在伺服器上使用不同的顯示器，或嘗試在不同的伺服器上使用測試過的顯示器。 3. 執行診斷程式。如果顯示器通過診斷程式，則問題可能是視訊裝置驅動程式。 4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。
畫面是空白的。	1. 如果伺服器已連接至 KVM 切換器，請跳過 KVM 切換器，因爲這可能是問題的原因；請直接將顯示器纜線連接至伺服器背面的正確接頭。 2. 如果安裝選用的視訊配接卡，則會停用 IMM2 遠端顯示功能。若要使用 IMM2 遠端顯示功能，請卸下選用的視訊配接卡。 3. 如果伺服器已安裝圖形配接卡，則在開啓伺服器時，會在大約 3 分鐘後在螢幕上顯示 IBM 標誌。這在系統載入時屬於正常作業。 4. 請確定下列項目： • 伺服器已經開啓。如果伺服器沒有電源，請參閱第 205 頁的『電源問題』。 • 顯示器纜線已正確連接。 • 顯示器已開啓，而且已正確調整亮度和對比控制。 5. 確定負責控制顯示器的是正確的伺服器（若有的話）。 6. 確定損壞的伺服器韌體不會影響視訊；請參閱第 141 頁的『更新韌體』。 7. 觀察主機板上的檢查點 LED；如果代碼改變，請移至步驟 6。 8. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 顯示器 b. 顯示卡（如果已安裝的話） c. （僅限經過培訓的技術人員）主機板。 9. 請參閱第 216 頁的『解決不確定的問題』。
當您開啓伺服器時，顯示器可以運作；但是當您啓動某些應用程式時，畫面變成空白。	1. 請確定下列項目： • 應用程式所設定的顯示模式並沒有超出顯示器的功能範圍。 • 您已經爲應用程式安裝必要的裝置驅動程式。 2. 執行視訊診斷程式（請參閱第 190 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』）。 • 如果伺服器通過視訊診斷程式，就表示視訊良好；請參閱第 216 頁的『解決不確定的問題』。 • （僅限經過培訓的技術人員）如果伺服器未通過視訊診斷，請更換主機板。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
顯示器的畫面跳動，或者畫面影像成波浪狀、無法閱讀、滾動或歪曲。	1. 如果顯示器自我測試指出顯示器的運作正常，請考慮顯示器的位置。其他裝置（例如變壓器、電器、螢光燈和其他顯示器）周遭的磁場可能會導致畫面影像跳動或呈波浪狀、無法閱讀、滾動或歪曲。如果發生這種情況，請關閉顯示器。 **警告：** 當彩色顯示器開啓時，如果移動它，可能會造成畫面變色。 請將裝置和顯示器至少隔開 305 公釐（12 吋），然後開啓顯示器。 **注意事項：** a. 若要防止軟式磁碟機讀/寫錯誤，請確定顯示器和任何外部軟式磁碟機之間的距離至少有 76 公釐（3 吋）。. b. 非 IBM 顯示器纜線可能造成無法預期的問題。 2. 重新安裝顯示器纜線。 3. 依照下列順序逐一更換步驟 2 中所列出的元件，且每次更換後都重新啓動伺服器： a. 顯示器纜線 b. 顯示卡（如果已安裝的話） c. 顯示器 d. （僅限經過培訓的技術人員）主機板。
畫面中出現錯誤的字元。	1. 如果顯示的語言不正確，請使用正確的語言將伺服器韌體更新爲最新版（請參閱第 141 頁的『更新韌體』）。 2. 重新安裝顯示器纜線。 3. 依照下列順序逐一更換步驟 2 中所列出的元件，且每次更換後都重新啓動伺服器： a. 顯示器纜線 b. 顯示卡（如果已安裝的話） c. 顯示器 d. （僅限經過培訓的技術人員）主機板。

網路連線問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
無法使用 Wake on LAN 特性起動伺服器。	1. 如果您使用雙埠網路配接卡，且伺服器使用乙太網路 5 連接器連接至網路，請檢查系統錯誤日誌或 IMM2 系統事件日誌（請參閱第 185 頁的『事件日誌』），以確定下列事項： a. 如果已安裝 Emulex 雙埠 10GBase-T 內嵌配接卡，則風扇 3 以待命模式執行。 b. 室內溫度未過高（請參閱第 7 頁的『伺服器特性和規格』）。 c. 通風口未阻塞。 d. 空氣擋板安裝牢固。 2. 重新安裝雙埠網路配接卡（請參閱第 300 頁的『卸下雙埠網路配接卡』及第 301 頁的『更換雙埠網路配接卡』）。 3. 關閉伺服器並切斷其電源，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。 4. 如果問題仍然存在，請更換雙埠網路配接卡。
在 SSL 已啓用的情況下，使用 LDAP 帳戶登入失敗。	1. 確定授權碼有效。 2. 產生新的授權碼，再重新登入。

選用裝置問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
剛才安裝的 IBM 選用裝置無法運作。	1. 請確定下列項目： • 此裝置是專爲伺服器而設計（請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/）。 • 您已遵循裝置隨附的安裝指示，而且已正確安裝裝置。 • 您尚未鬆開任何其他已安裝的裝置或纜線。 • 您已經更新 Setup Utility 中的配置資訊。每當變更記憶體或任何其他裝置時，您必須更新配置。 2. 重新安裝您剛才安裝的裝置。 3. 更換您剛才安裝的裝置。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
之前可以運作的 IBM 選用裝置現在無法運作。	1. 確定裝置的所有纜線都已穩固連接。 2. 如果裝置附有測試指示，請使用那些指示來測試裝置。 3. 如果故障的裝置是 SCSI 裝置，請確定： • 所有外部 SCSI 裝置的纜線都已正確連接。 • 每個 SCSI 鏈的最後一個裝置或 SCSI 纜線的末端都已正確終止。 • 所有的外部 SCSI 裝置都已開啓。在開啓伺服器之前，您必須開啓外部 SCSI 裝置。 4. 重新安裝故障裝置。 5. 更換故障裝置。

電源問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
電源控制按鈕無法運作，重設按鈕也無法運作（伺服器無法啓動）。 **註**：伺服器連接至電源約 5 至 10 秒後，電源控制按鈕才會開始作用。	1. 確定電源控制按鈕可以正常運作： a. 與伺服器電源線中斷連接。 b. 重新接上電源線。 c. （僅限經過培訓的技術人員）重新安裝操作員資訊面板纜線，然後重複步驟 1a 和 1b。 • （僅限經過培訓的技術人員）如果伺服器啓動，請重新安裝操作員資訊面板。如果問題仍然存在，請更換操作員資訊面板。 • 如果伺服器無法啓動，請使用強制開機跳接器來略過電源控制按鈕（請參閱第 29 頁的『主機板開關、跳接器及按鈕』）。如果伺服器啓動，請重新安裝操作員資訊面板。如果問題仍然存在，請更換操作員資訊面板。 2. 確定重設按鈕可以正常運作： a. 與伺服器電源線中斷連接。 b. 重新接上電源線。 c. （僅限經過培訓的技術人員）重新安裝操作員資訊面板纜線，然後重複步驟 2a 和 2b。 • （僅限經過培訓的技術人員）如果伺服器啓動，請更換操作員資訊面板。 • 如果伺服器無法啓動，請跳至步驟 3。 3. 確定伺服器中安裝的兩個電源供應器屬於相同類型。在同一部伺服器中混用不同的電源供應器，將會導致系統錯誤（面板上的系統錯誤 LED 開啓，且操作員資訊面板上的 PS 和 CONFIG LED 亮起）。 4. 請確定下列項目： • 電源線已正確連接至伺服器以及可用的電源插座。 • 已安裝的記憶體類型是正確的。 • DIMM 已完全固定。 • 電源供應器上的 LED 沒有指出問題。 • 微處理器的安裝順序正確。 5. 重新安裝下列元件： a. 操作員資訊面板接頭 b. 電源供應器 6. 依顯示的順序更換步驟 5 所列出的元件（一次一個），每次更換後都要重新啓動伺服器。 7. 如果您剛剛才安裝選用裝置，請卸下它，然後重新啓動伺服器。如果伺服器此時啓動，表示您所安裝的裝置數量可能超出電源供應器支援的數量。 8. 請參閱第 181 頁的『電源供應器 LED』。 9. 請參閱第 216 頁的『解決不確定的問題』。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 亮起，或 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 A 錯誤。	1. 與伺服器電源線中斷連接。 2. （僅限經過培訓的技術人員）如果 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 A 錯誤，請卸下微處理器 1。 3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板（請參閱第 347 頁的『卸下主機板』及第 349 頁的『更換主機板』）。 4. 重新安裝元件；然後重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 A 錯誤，表示您剛剛重新安裝的元件已毀損。更換毀損的元件。 • （僅限經過培訓的技術人員）微處理器 1（請參閱第 332 頁的『卸下微處理器及散熱槽』及第 337 頁的『更換微處理器及散熱槽』）。 5. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請更換電源供應器。
光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 亮起，或 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 B 錯誤。	1. 與伺服器電源線中斷連接。 2. （僅限經過培訓的技術人員）如果 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 B 錯誤，請卸下微處理器 2。 3. 重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 B 錯誤，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板（請參閱第 347 頁的『卸下主機板』及第 349 頁的『更換主機板』）。 4. 重新安裝元件；然後重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 B 錯誤，表示您剛剛重新安裝的元件已毀損。更換毀損的元件。 • （僅限經過培訓的技術人員）微處理器 2（請參閱第 332 頁的『卸下微處理器及散熱槽』及第 337 頁的『更換微處理器及散熱槽』）。 5. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請更換電源供應器。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 亮起，或 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 C 錯誤。	1. 與伺服器電源線中斷連接。 2. 如果 IMM2 事件日誌中記錄了電源軌 C 錯誤，請卸下下列元件： • PCI 擴充卡組件 1 中安裝的選用配接卡（若有的話） • PCI 擴充卡組件 1 • 風扇 1 • DIMM 1 至 6 3. 重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 C 錯誤，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板（請參閱第 347 頁的『卸下主機板』及第 349 頁的『更換主機板』）。 4. 依顯示的順序重新安裝元件（一次一個），每次安裝後都重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 C 錯誤，表示您剛剛重新安裝的元件已毀損。更換毀損的元件。 • DIMM 1 到 6（請參閱第 275 頁的『取出記憶體模組』及第 50 頁的『安裝記憶體模組』）。 • 風扇 1 • PCI 擴充卡組件 1（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』及第 286 頁的『更換 PCI 擴充卡組件』）。 • PCI 擴充卡組件 1 中安裝的選用配接卡（若有的話）（請參閱第 288 頁的『卸下配接卡』及第 289 頁的『更換配接卡』）。 5. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請遵循第 214 頁的『解決電源問題』中的動作。 6. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請更換電源供應器。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 亮起，或 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 D 錯誤。	1. 與伺服器電源線中斷連接。 2. 如果 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 D 錯誤，請卸下下列元件： • 選用 PCI 配接卡電源線（若有的話） • 風扇 2 • DIMM 7 至 12 3. 重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 D 錯誤，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板（請參閱第 347 頁的『卸下主機板』及第 349 頁的『更換主機板』）。 4. 依顯示的順序重新安裝元件（一次一個），每次安裝後都重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 D 錯誤，表示您剛剛重新安裝的元件已毀損。更換毀損的元件。 • DIMM 7 到 12（請參閱第 275 頁的『取出記憶體模組』及第 50 頁的『安裝記憶體模組』）。 • 風扇 2（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』及第 318 頁的『更換熱抽換風扇』）。 • 選用 PCI 配接卡電源線（若有的話） 5. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請遵循第 214 頁的『解決電源問題』中的動作。 6. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請更換電源供應器。
光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 亮起，或 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 E 錯誤。	1. 與伺服器電源線中斷連接。 2. 如果 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 E 錯誤，請卸下下列元件： • 選用 DVD 光碟機（如果已安裝的話） • 硬碟 • DIMM 13 至 18 3. 重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 E 錯誤，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板（請參閱第 347 頁的『卸下主機板』及第 349 頁的『更換主機板』）。 4. 依顯示的順序重新安裝元件（一次一個），每次安裝後都重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 E 錯誤，表示您剛剛重新安裝的元件已毀損。更換毀損的元件。 • DIMM 13 到 18（請參閱第 275 頁的『取出記憶體模組』及第 50 頁的『安裝記憶體模組』）。 • 硬碟 • 選用 DVD 光碟機（若有的話）（請參閱第 264 頁的『卸下 DVD 光碟機』及第 266 頁的『更換 DVD 光碟機』）。 5. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請遵循第 214 頁的『解決電源問題』中的動作。 6. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請更換電源供應器。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 亮起，或 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 F 錯誤。	1. 與伺服器電源線中斷連接。 2. 如果 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 F 錯誤，請卸下下列元件： • PCI 擴充卡組件 1 中安裝的選用配接卡（若有的話） • PCI 擴充卡組件 1 • 風扇 4 • DIMM 19 至 24 3. 重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 F 錯誤，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板（請參閱第 347 頁的『卸下主機板』及第 349 頁的『更換主機板』）。 4. 依顯示的順序重新安裝元件（一次一個），每次安裝後都重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 F 錯誤，表示您剛剛重新安裝的元件已毀損。更換毀損的元件。 • DIMM 19 到 24（請參閱第 275 頁的『取出記憶體模組』及第 50 頁的『安裝記憶體模組』） • 風扇 4（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』及第 318 頁的『更換熱抽換風扇』） • PCI 擴充卡組件 1（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』及第 286 頁的『更換 PCI 擴充卡組件』）。 • PCI 擴充卡組件 1 中安裝的選用配接卡（若有的話）（請參閱第 288 頁的『卸下配接卡』及第 289 頁的『更換配接卡』）。 5. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請遵循第 214 頁的『解決電源問題』中的動作。 6. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請更換電源供應器。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 亮起，或 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 G 錯誤。	1. 與伺服器電源線中斷連接。 2. 如果 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 G 錯誤，請卸下下列元件： • 選用 PCI 配接卡電源線（若有的話） • 風扇 3 • 硬碟 • 硬碟背板組件 3. 重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 G 錯誤，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板（請參閱第 347 頁的『卸下主機板』及第 349 頁的『更換主機板』）。 4. 依顯示的順序重新安裝元件（一次一個），每次安裝後都重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 G 錯誤，表示您剛剛重新安裝的元件已毀損。更換毀損的元件。 • 硬碟背板組件 • 硬碟 • 風扇 3（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』及第 318 頁的『更換熱抽換風扇』） • 選用 PCI 配接卡電源線（若有的話）（請參閱第 288 頁的『卸下配接卡』及第 289 頁的『更換配接卡』）。 5. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請遵循第 214 頁的『解決電源問題』中的動作。 6. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請更換電源供應器。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 亮起，或 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 H 錯誤。	1. 與伺服器電源線中斷連接。 2. 如果 IMM 事件日誌中記錄了電源軌 H 錯誤，請卸下下列元件： • 選用 PCI 配接卡電源線（若有的話） • PCI 擴充卡組件 2 中安裝的選用配接卡（若有的話） • PCI 擴充卡組件 2 3. 重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 H 錯誤，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板（請參閱第 347 頁的『卸下主機板』及第 349 頁的『更換主機板』）。 4. 依顯示的順序重新安裝元件（一次一個），每次安裝後都重新啓動伺服器。如果 IMM 事件日誌中再次記錄了電源軌 H 錯誤，表示您剛剛重新安裝的元件已毀損。更換毀損的元件。 • PCI 擴充卡組件 2（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』及第 286 頁的『更換 PCI 擴充卡組件』）。 • PCI 擴充卡組件 2 中安裝的選用配接卡（若有的話）（請參閱第 288 頁的『卸下配接卡』及第 289 頁的『更換配接卡』）。 • 選用 PCI 配接卡電源線（若有的話）（請參閱第 288 頁的『卸下配接卡』及第 289 頁的『更換配接卡』）。 5. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請遵循第 214 頁的『解決電源問題』中的動作。 6. 如果光徑診斷面板上的 OVER SPEC LED 仍然亮起，請更換電源供應器。
伺服器無法關閉。	1. 判定您是使用「進階配置和電源介面 (ACPI)」還是非 ACPI 作業系統。如果您使用非 ACPI 作業系統，請完成下列步驟： a. 按 `Ctrl+Alt+Delete`。 b. 按住電源控制按鈕 5 秒鐘，以關閉伺服器。 c. 重新啓動伺服器。 d. 如果伺服器的 POST 測試失敗，而且電源控制按鈕無法運作，請拔掉電源線，並在 20 秒後重新連接電源線，然後重新啓動伺服器。 2. 如果仍有問題或者正在使用支援 ACPI 功能的作業系統，可能是主機板問題。
伺服器非預期地關閉，操作員資訊面板上的 LED 不亮。	請參閱第 216 頁的『解決不確定的問題』。

序列裝置問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
作業系統所識別的序列埠數目小於已安裝的序列埠數目。	1. 請確定下列項目： • 在 Setup Utility 中，每一個埠都被指派一個唯一的位址，而且沒有任何序列埠是停用的。 • 已正確安裝序列埠配接卡（若有的話）。 2. 重新安裝序列埠配接卡。 3. 更換序列埠配接卡。
序列裝置無法運作。	1. 請確定下列項目： • 裝置與伺服器相容。 • 序列埠已啓用，而且已指派唯一的位址給它。 • 裝置已連接至正確的接頭（請參閱第 28 頁的『主機板內部接頭』）。 2. 重新安裝下列元件： a. 故障序列裝置 b. 序列纜線 3. 依顯示的順序更換步驟 2 所列出的元件（一次一個），每次更換後都要重新啓動伺服器。 4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

ServerGuide 問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
ServerGuide 設定和安裝 CD 無法啓動。	1. 請確定伺服器支援 ServerGuide 程式，並且包含可啓動（可開機）的 CD 或 DVD 光碟機。 2. 如果啓動（開機）順序設定已經變更，請確定 CD 或 DVD 光碟機是開機順序中的第一個。 3. 如果安裝了多台 CD 或 DVD 光碟機，請確定只有一台光碟機是設爲主要光碟機。請從主要光碟機來啓動 CD。
MegaRAID Storage Manager 程式無法檢視所有已安裝的磁碟機，或者無法安裝作業系統。	1. 請確定硬碟已正確連接。 2. 請確定 SAS/SATA 硬碟纜線已穩固連接。
作業系統安裝程式進入持續迴圈狀態。	請在硬碟上釋出更多的可用空間。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
ServerGuide 程式無法啓動作業系統 CD。	確定 ServerGuide 程式支援該作業系統 CD。如需受支援的作業系統版本清單，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=SERV-GUIDE，按一下您的 ServerGuide 版本的鏈結，然後向下捲動至受支援的 Microsoft Windows 作業系統清單。
無法安裝作業系統；選項無法使用。	請確定伺服器可支援作業系統。如果支援，就表示未定義邏輯磁碟機（SCSI RAID 伺服器），或「ServerGuide 系統分割區」不存在。請執行 ServerGuide 程式並確定設定已完成。

軟體問題

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
您懷疑發生了軟體問題。	1. 如果要判斷問題是否由軟體造成，請確定下列項目： • 伺服器具備使用軟體所需要的最低記憶體數量。如需記憶體需求的相關資訊，請參閱軟體隨附的資訊。如果您剛剛才安裝配接卡或記憶體，則伺服器可能發生了記憶體位址衝突。 • 軟體是設計成在伺服器上操作。 • 其他軟體可以在伺服器上運作。 • 軟體可以在另一個伺服器上運作。 2. 如果您在使用軟體時收到任何錯誤訊息，請參閱軟體隨附的相關資訊，以取得訊息說明和問題的建議解決方案。 3. 聯絡軟體供應商。

通用序列匯流排 (USB) 埠問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

- **請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。**
- **如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則該步驟必須由經過培訓的技術人員執行。**
- **請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal/)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。**

狀況	動作
USB 裝置無法運作。	1. 請確定下列項目： • 已經安裝正確的 USB 裝置驅動程式。 • 作業系統可支援 USB 裝置。 2. 請確定在 Setup Utility 中已經正確地設定 USB 配置選項（如需相關資訊，請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』）。 3. 如果您使用 USB 集線器，請將 USB 裝置從集線器拔掉，並且直接連接至伺服器。

視訊問題

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

請參閱第 201 頁的『顯示器和視訊問題』。

解決電源問題

電源問題並不容易解決。例如，電源配送匯流排上的任何一處都可能有短路的狀況。通常，短路會造成電源子系統關閉，這是因爲發生了電流過高的狀況。

關於這項作業

若要診斷電源問題，請使用下列一般程序：

程序

1. 關閉伺服器，拔掉所有電源線。
2. 檢查電源子系統中是否有鬆脫的纜線。同時檢查是否有短路，比方說，是否有鬆脫的螺絲造成電路板短路。
3. 檢查光徑診斷面板上亮起的 LED（請參閱第 177 頁的『光徑診斷 LED』）。
4. 如果光徑診斷面板上的檢查日誌 LED 亮起，請檢查 IMM 事件日誌中是否有電源軌錯誤，並完成下列步驟。表 18 會識別與每一個電源軌相關聯的元件，並指出對這些元件進行疑難排解的順序。
   a. 拔掉所有內部和外部裝置的纜線和電源線（請參閱第 237 頁的『內部纜線佈線和接頭』）。只接上電源供應器的電源線。
   b. 針對電源軌 1 錯誤，請完成下列步驟：
      1) （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。
      2) （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器。
   c. 對於其他電源軌錯誤（電源軌 1 錯誤，請參閱步驟 4b），請依照 表 18 中指示的順序逐一卸下與錯誤電源軌相關聯的每一個元件，並且每次卸下後都重新啓動伺服器，直到找出電流過高狀況的原因爲止。

表 18. 與電源軌錯誤相關聯的元件

IMM 事件日誌中的電源軌錯誤	元件
電源軌 A 錯誤	• 微處理器 1
電源軌 B 錯誤	• 微處理器 2
電源軌 C 錯誤	• PCI 擴充卡組件 1 中安裝的選用配接卡（如果已安裝的話） • PCI 擴充卡組件 1 • 風扇 1 • DIMM 1 至 6
電源軌 D 錯誤	• 選用的雙埠網路配接卡 • 風扇 2 • DIMM 7 至 12

表 18. 與電源軌錯誤相關聯的元件 (繼續)

IMM 事件日誌中的電源軌錯誤	元件
電源軌 E 錯誤	• 選用 DVD 光碟機（如果已安裝的話） • 硬碟 • DIMM 13 至 18
電源軌 F 錯誤	• PCI 擴充卡組件 1 中安裝的選用配接卡（如果已安裝的話） • PCI 擴充卡組件 1 • 風扇 4 • DIMM 19 至 24
電源軌 G 錯誤	• 選用 PCI 配接卡電源線（若有的話） • 風扇 3 • 硬碟 • 硬碟背板組件
電源軌 H 錯誤	• 選用 PCI 配接卡電源線（若有的話） • PCI 擴充卡組件 2 中安裝的選用配接卡（若有的話） • PCI 擴充卡組件 2

d. 更換指出的元件。

5. 卸下配接卡，並拔掉所有內部與外部裝置的纜線和電源線，直到伺服器保有啓動所需的最低配置爲止（請參閱第 181 頁的『電源供應器 LED』以瞭解最低配置）。
6. 重新連接所有 AC 電源線，然後開啓伺服器。如果伺服器順利啓動，請逐一重新安置配接卡及裝置，直到找出問題爲止。

結果

如果伺服器不是使用最低配置來啓動，請參閱第 181 頁的『電源供應器 LED』來更換最低配置中的元件（一次一個），直到找出問題爲止。

解決乙太網路控制器問題

您用來測試乙太網路控制器的方法是根據您使用的作業系統而定。如需乙太網路控制器的相關資訊，請參閱作業系統文件，同時請參閱乙太網路控制器裝置驅動程式 Readme 檔。

關於這項作業

請嘗試下列程序：

程序

- 確認已安裝伺服器隨附的正確裝置驅動程式，並確認它們爲最新層次。
- 請確定乙太網路纜線已正確安裝。
  - 所有連線的纜線都必須穩固地接好。如果已經連接纜線，但問題仍然存在，請嘗試使用不同的纜線。
  - 如果您將乙太網路控制器設爲以 100 Mbps 運作，則必須使用 CAT-5 纜線。

- 如果您直接連接兩部伺服器（未使用集線器），或如果您未使用具有 X 埠的集線器，請使用對接式連接線。若要判斷集線器是否具有 X 埠，請檢查埠標籤。如果標籤上有 X，表示該集線器有 X 埠。

- 判斷集線器是否支援自動協調。如果不支援，請嘗試以手動方式配置整合式乙太網路控制器，以符合集線器的速度和雙工模式。
- 檢查伺服器背面面板的乙太網路控制器 LED。這些 LED 可指出接頭、纜線或集線器是否有問題。
  - 當乙太網路控制器收到來自集線器的鏈結脈衝時，乙太網路鏈結狀態 LED 會亮起。如果 LED 不亮，表示可能是接頭或纜線已毀損，或者集線器有問題。
  - 當乙太網路控制器透過乙太網路來傳送和接收資料時，乙太網路傳輸/接收活動 LED 會亮起。如果乙太網路傳輸/接收活動燈號不亮，請確定集線器和網路都在運作中，而且已經安裝正確的裝置驅動程式。
- 檢查伺服器背面的 LAN 活動 LED。當乙太網路上有資料作用中時，LAN 活動 LED 會亮起。如果 LAN 活動 LED 不亮，請確定集線器和網路都在運作中，而且已經安裝正確的裝置驅動程式。
- 檢查作業系統特定的問題。
- 確定用戶端和伺服器上的裝置驅動程式是使用相同的通訊協定。

結果

如果乙太網路控制器仍然無法連接網路，但硬體看起來是正常運作的，那麼網路管理者必須調查其他可能的錯誤原因。

解決不確定的問題

如果 Dynamic System Analysis (DSA) 未診斷出故障，或者伺服器無法運作，請使用本節中的資訊。

關於這項作業

如果您懷疑是軟體問題造成故障（持續或間斷），請參閱第 213 頁的『軟體問題』。

CMOS 記憶體中已毀損的資料或毀損的 UEFI 韌體，都可能造成無法判斷的問題。若要重設 CMOS 資料，請使用 CMOS 清除跳接器 (JP1) 清除 CMOS 記憶體，並置換開機密碼；如需相關資訊，請參閱第 30 頁的表 4。如果您懷疑 UEFI 韌體已毀損，請參閱第 218 頁的『回復伺服器韌體（UEFI 更新失敗）』。

如果電源供應器運作正常，請完成下列步驟：

程序

1. 關閉伺服器。
2. 確定伺服器的接線正確。
3. 逐一拔掉或切斷下列裝置的連線，直到您找到故障爲止。每次拔掉都開啓伺服器並重新配置它。
   - 任何外部裝置。
   - 突波抑制裝置（在伺服器上）。
   - 印表機、滑鼠及非 IBM 裝置。
   - 每一個配接卡。

- 硬碟。
- 記憶體模組。插槽 1 的最低配置需求爲 2 GB DIMM。

4. 開啓伺服器。

結果

當您從伺服器中卸下配接卡後可以解決問題，但是當您重新安裝相同的配接卡時，問題又再次發生，請懷疑配接卡有問題；如果您使用不同的配接卡來更換該配接卡，但是問題又再發生，請懷疑擴充卡。

如果您懷疑網路連線有問題，但伺服器通過所有的系統測試，請懷疑伺服器外部的網路纜線安裝有問題。

問題判斷提示

因爲您會遇到許多軟硬體組合，請使用下列資訊來協助問題判斷。如果可能的話，向 IBM 請求協助時，請備妥此資訊。

型號名稱和序號位於伺服器正面的 ID 標籤上，如下圖所示。

註：本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。

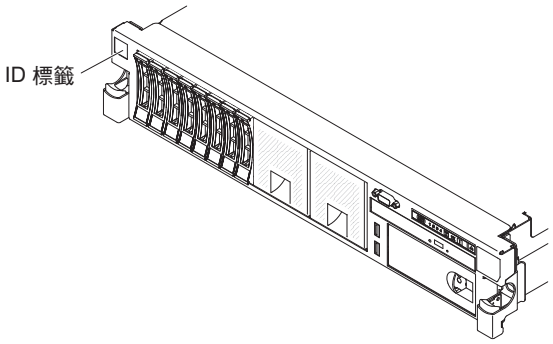


圖 146. ID 標籤

- 機型和型號
- 微處理器或硬碟升級項目
- 故障狀況
  - 伺服器是否未通過診斷測試？
  - 發生什麼狀況？時間？地點？
  - 故障是發生在單部或多部伺服器上？
  - 故障是否重複發生？
  - 此配置之前是否可以運作？
  - 在配置失效前是否進行過哪些變更？
  - 這次是否爲初次報告的故障狀況？
- 診斷程式類型和版本層次
- 硬體配置（系統摘要的列印畫面）
- UEFI 韌體版本

- IMM 韌體版本
- 作業系統軟體

您可以藉由比較運作中和無法運作的伺服器之間的配置和軟體設定，來解決部分的問題。當您藉由比較伺服器來進行診斷時，只有當所有伺服器的下列因素都完全相同時，才可以將這些伺服器視爲相同：

- 機型和型號
- UEFI 韌體版本
- IMM 韌體版本
- 在相同的位置中的配接卡和連接裝置
- 位址跳接器、終止器和纜線安裝
- 軟體版本和層次
- 診斷程式類型和版本層次
- 配置選項設定
- 作業系統控制檔設定

如需聯絡 IBM 聯合服務中心的相關資訊，請參閱第 977 頁的附錄 D, 『取得說明和技術協助』。

回復伺服器韌體（UEFI 更新失敗）

使用此資訊來回復伺服器韌體。

重要：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

如果伺服器韌體毀損（例如更新期間發生電源故障），您可以利用下列方式回復伺服器韌體：

- **頻內方法**：使用開機區塊跳接器（自動啓動回復）和伺服器 Firmware Update Package Service Pack 回復伺服器韌體。
- **頻外方法**：使用 IMM Web 介面來更新韌體，請使用最新的伺服器韌體更新套件。

註：您可以從下列其中一個來源取得伺服器更新套件：

- 從「全球資訊網 (WWW)」下載伺服器韌體更新。
- 請聯絡 IBM 客戶服務代表。

若要從「全球資訊網 (WWW)」下載伺服器韌體更新套件，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。

伺服器的快閃記憶體是由主要儲存庫和備用儲存庫所組成。您必須在備用儲存庫中維護一個可開機 UEFI 韌體映像檔。如果主要儲存庫中的伺服器韌體毀損，您可以利用 UEFI 開機備份跳接器 (JP2) 手動啓動備份儲存庫；萬一映像檔毀損，則會使用「自動開機回復」功能自動進行此作業。

頻內手動回復方法

本節詳述頻內手動回復方法。

關於這項作業

若要回復伺服器韌體並將伺服器作業還原至主要組，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器，拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 找出主機板上的 UEFI 開機備份跳接器 (JP2)。

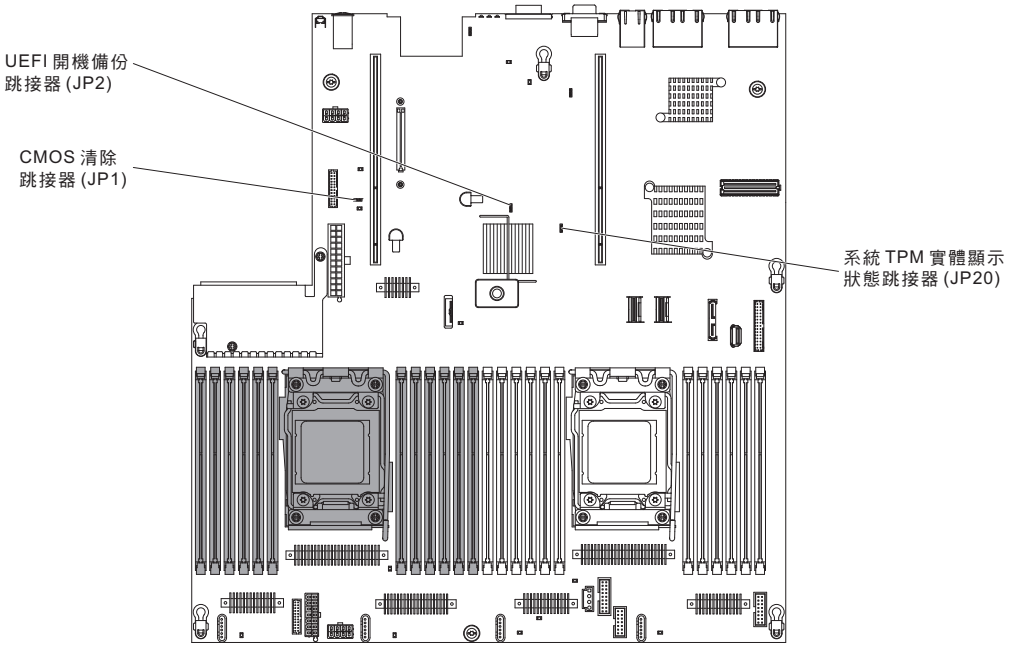


圖 147. UEFI 開機備份跳接器 (JP2) 位置

5. 將 UEFI 開機備份跳接器 (JP2) 從插腳 1 和 2 移至插腳 2 和 3，以啓用 UEFI 回復模式。
6. 重新安裝伺服器蓋板；然後重新連接所有的電源線。
7. 重新啓動伺服器。系統會開始開機自我測試 (POST)。
8. 將伺服器開機進入您下載的韌體更新套件所支援的作業系統。
9. 遵循韌體更新套件 Readme 檔中的指示，執行韌體更新。
10. 關閉伺服器，並拔掉所有電源線和外部纜線，然後卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
11. 將 UEFI 開機備份跳接器 (JP2) 從插腳 2 和 3 移回主要位置（插腳 1 和 2）。
12. 重新安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
13. 重新連接您已拔掉的電源線和所有纜線。
14. 重新啓動伺服器。系統會開始開機自我測試 (POST)。如果這並未回復主要儲存庫，請繼續進行下列步驟。

15. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
16. 卸下系統電池以重設 CMOS（請參閱第 326 頁的『卸下系統電池』）。
17. 將系統電池移至伺服器外大約 5 到 15 分鐘。
18. 重新安裝系統電池（請參閱第 328 頁的『更換系統電池』）。
19. 重新安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
20. 重新連接您已拔掉的電源線和所有纜線。
21. 重新啓動伺服器。系統會開始開機自我測試 (POST)。
22. 如果這些回復工作仍失敗，請聯絡 IBM 客戶服務代表以尋求支援。

結果

頻內自動開機回復方法

本節詳述頻內自動開機回復方法。

關於這項作業

註：如果光徑診斷面板上的 BOARD LED 亮起，並且韌體啓動畫面上顯示了一個日誌項目或 `Booting Backup Image`，請使用這種方法；否則，請使用頻內手動回復方法。

程序

1. 將伺服器開機進入您下載的韌體更新套件所支援的作業系統。
2. 遵循韌體更新套件 Readme 檔中的指示，執行韌體更新。
3. 重新啓動伺服器。
4. 在韌體啓動畫面上，在提示時按 F3 鍵以還原至主要儲存庫。伺服器會從主要組啓動。

結果

頻外方法

請參閱 www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5089484&brandind=5000008 上的 IMM2 文件 (*Integrated Management Module II User's Guide*)。

自動開機回復 (ABR)

使用此資訊來執行「自動開機回復 (ABR)」。

關於這項作業

在伺服器啓動時，如果整合式管理模組 II 偵測到主要儲存庫中的伺服器韌體有問題，伺服器會自動切換至備份韌體儲存庫，讓您有機會回復主要儲存庫中的韌體。如需回復 UEFI 韌體的相關指示，請參閱第 218 頁的『回復伺服器韌體（UEFI 更新失敗）』。在您回復主要儲存庫中的韌體後，請完成下列步驟：

程序

1. 重新啓動伺服器。
2. 當畫面上顯示 `Press F3 to restore to primary` 提示時，請按 F3 鍵從主要儲存庫啓動伺服器。

Nx 開機失敗

使用此資訊來處理 Nx 開機失敗。

配置變更（例如新增裝置或更新配接卡韌體）以及韌體或應用程式碼問題，可能會導致伺服器無法通過 POST（開機自我測試）。如果發生此狀況，伺服器會以下列任一方式回應：

- 伺服器會自動重新啓動，並再次嘗試進行 POST。
- 伺服器會當機，您必須手動重新啓動伺服器，以讓伺服器再次嘗試進行 POST。

在指定的連續嘗試（自動或手動）次數之後，Nx 開機失敗特性會導致伺服器回復至預設 UEFI 配置並啓動 Setup Utility，您可以對配置進行必要的更正，並重新啓動伺服器。如果伺服器無法使用預設配置順利完成 POST，則表示主機板可能有問題。

若要指定將觸發 Nx 開機失敗特性的連續重新啓動嘗試次數，請在 Setup Utility 中按一下 **System Settings** > **Recovery** > **POST Attempts** > **POST Attempts Limit**。可用的選項爲 3、6、9 及 255（停用 Nx 開機失敗）。

第 5 章 零件清單，System x3650 M4 7915 機型

System x3650 M4 7915 機型 的零件清單

除『可更換的伺服器元件』中另有說明以外，下列可更換元件皆適用於 System x3650 M4 7915 機型伺服器。如需更新的零件清單，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。

可更換的伺服器元件

System x3650 M4 7915 機型 的可更換伺服器元件

可更換元件包括耗材零件、結構零件及現場可更換組件 (FRU)：


- **結構零件**：請您自行購買和更換結構零件（元件，例如機箱組件、上蓋及隔板）。如果您要求 IBM 取得或安裝結構元件，將會向您收取服務費用。如需結構零件的清單，請參閱第 234 頁的『結構零件』。
- **層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)**：「層級 1 CRU 更換作業」是由您負責。如果您要求 IBM 來安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。
- **層級 2 客戶可自行更換組件**：您可以自行安裝「層級 2 CRU」，或要求 IBM 免費安裝（但必須符合您的伺服器所指派的保固服務類型）。

如需保固條款以及取得服務與協助的相關資訊，請參閱伺服器隨附的*保固資訊*文件。如需取得服務和協助的相關資訊，請參閱第 977 頁的附錄 D, 『取得說明和技術協助』。

如需瞭解最新的配件支援方案，請造訪 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

下圖顯示伺服器中的主要元件。本文件中的圖解可能與您的硬體略有不同。如需結構零件的清單，請參閱第 234 頁的『結構零件』。

© Copyright IBM Corp. 2014

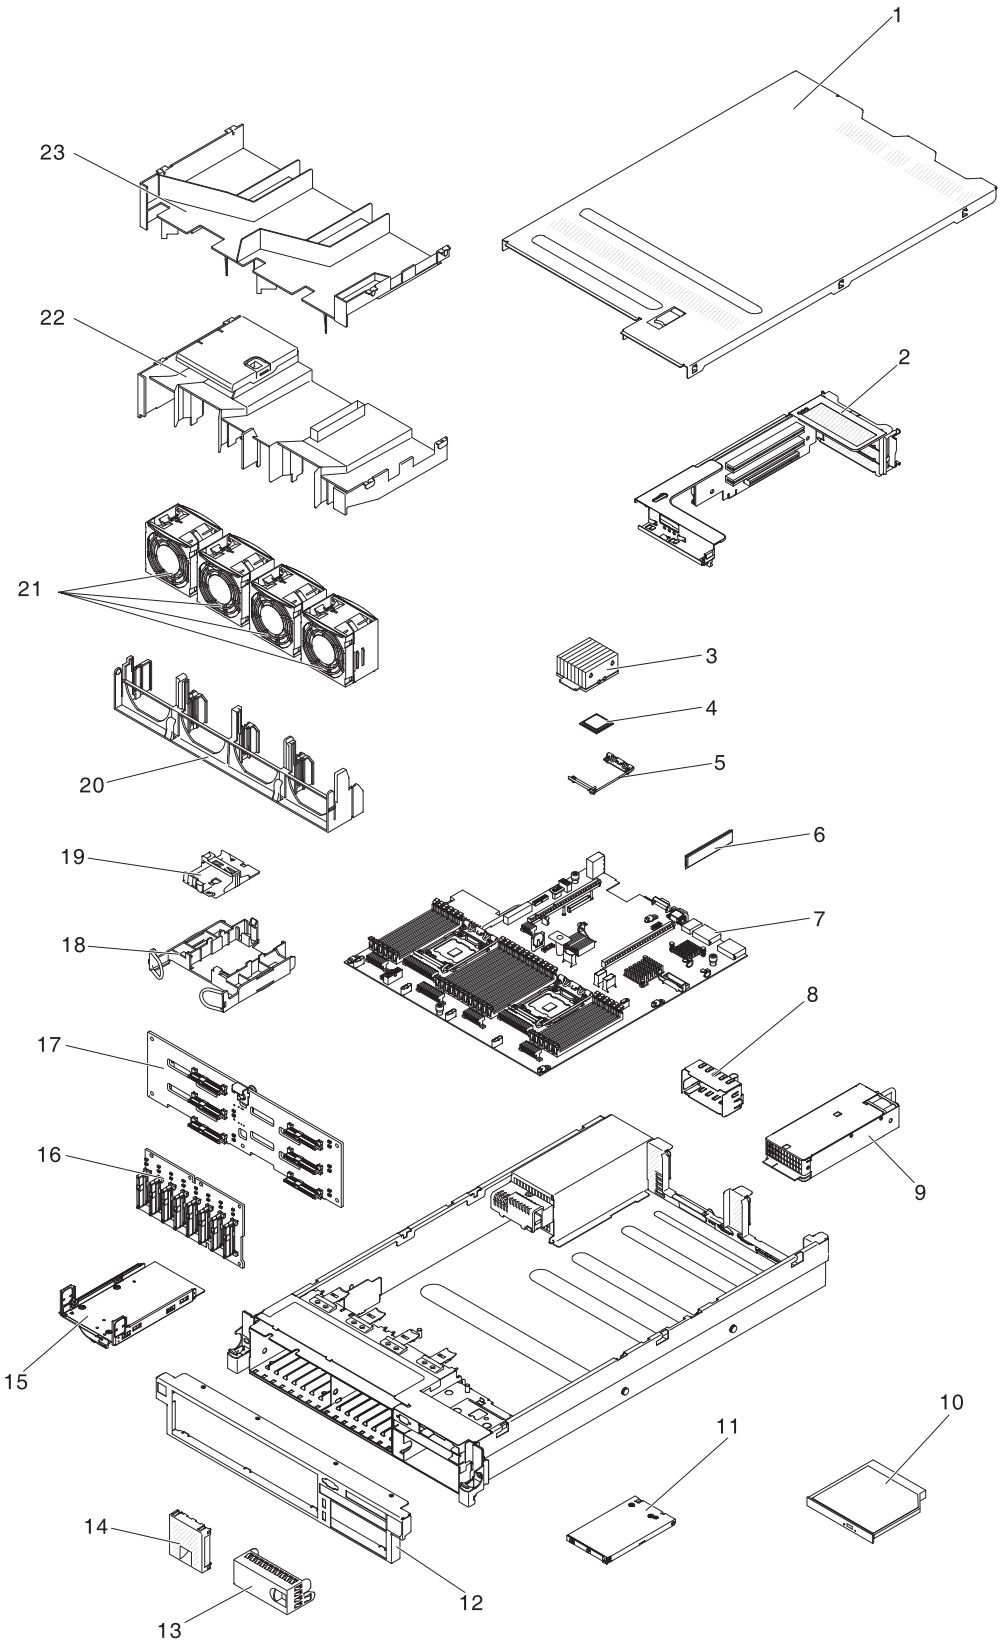

下表列出伺服器可更換元件的產品編號。

表 19. 7915 機型零件清單

索引	說明	CRU 產品編號（層級 1）	CRU 產品編號（層級 2）
2	PCI Express 擴充卡組件 (x 8)	94Y6704	
2	PCI Express 擴充卡組件 (x 16)	94Y6707	
2	PCI-X 擴充卡組件	94Y6706	
2	PCI Express 擴充卡組件 (x 16)	00D9530	
3	散熱槽，95 瓦特		94Y6618
3	散熱槽，130 瓦特		94Y6614
3	散熱槽，135 瓦特		94Y6696
	微處理器安裝工具		94Y9955
4	微處理器，Intel E5-2630L v2，2.4 GHz，15 MB，60 W（6 核心）		00Y2792
4	微處理器，Intel E5-2628L v2，1.9 GHz，20 MB，70 W（8 核心）		00AE525
4	微處理器，Intel E5-2648L v2，1.90 GHz，25 MB，70 W（10 核心）		00AE523
4	微處理器，Intel E5-2650L v2，1.7 GHz，25 MB，70 W（10 核心）		00Y2793
4	微處理器，Intel E5-2603 v2，1.8 GHz，10 MB，80 W（4 核心）		00Y2778
4	微處理器，Intel E5-2609 v2，2.5 GHz，10 MB，80 W（4 核心）		00Y2779
4	微處理器，Intel E5-2620 v2，2.1 GHz，15 MB，80 W（6 核心）		00Y2780
4	微處理器，Intel E5-2630 v2，2.6 GHz，15 MB，80 W（6 核心）		00Y2781
4	微處理器，Intel E5-2640 v2，2.0 GHz，20 MB，95 W（8 核心）		00Y2782
4	微處理器，Intel E5-2650 v2，2.6 GHz，20 MB，95 W（8 核心）		00Y2783
4	微處理器，Intel E5-2660 v2，2.2 GHz，25 MB，95 W（10 核心）		00Y2784
4	微處理器，Intel E5-2670 v2，2.5 GHz，25 MB，115 W（10 核心）		00Y2785
4	微處理器，Intel E5-2680 v2，2.8 GHz，25 MB，115 W（10 核心）		00Y2786
4	微處理器，Intel E5-2695 v2，2.4 GHz，30 MB，115 W（12 核心）		00Y2776
4	微處理器，Intel E5-2637 v2，3.5 GHz，15 MB，130 W（4 核心）		00Y2789
4	微處理器，Intel E5-2643 v2，3.5 GHz，25 MB，130 W（6 核心）		00Y2790
4	微處理器，Intel E5-2667 v2，3.3 GHz，25 MB，130 W（8 核心）		00Y2791
4	微處理器，Intel E5-2690 v2，3.0 GHz，25 MB，130 W（10 核心）		00Y2787
4	微處理器，Intel E5-2697 v2，2.7 GHz，30 MB，1866 MHz，130 W（12 核心）		00Y2777
4	微處理器，Intel Xeon E5-2690，2.90 GHz，20 MB，135 W（8 核心）		49Y8115
4	微處理器，Intel Xeon E5-2637 3.00 GHz，5 MB，80 W（2 核心）		49Y8124
4	微處理器，Intel Xeon E5-2665 2.40 GHz，20 MB，115 W（8 核心）		49Y8142
4	微處理器，Intel Xeon E5-2650L 1.80 GHz，20 MB，70 W（8 核心）		81Y5160
4	微處理器，Intel Xeon E5-2603 1.80 GHz，10 MB，80 W（4 核心）		81Y5161
4	微處理器，Intel Xeon E5-2609 2.40 GHz，10 MB，80 W（4 核心）		81Y5163
4	微處理器，Intel Xeon E5-2620 2.00 GHz，15 MB，95 W（6 核心）		81Y5164
4	微處理器，Intel Xeon E5-2630 2.30 GHz，15 MB，95 W（6 核心）		81Y5165
4	微處理器，Intel Xeon E5-2640 2.50 GHz，15 MB，95 W（6 核心）		81Y5166
4	微處理器，Intel E5-2650，2.00 GHz，20 MB，95 W（8 核心）		81Y5167
4	微處理器，Intel Xeon E5-2660 2.20 GHz，20 MB，95 W（8 核心）		81Y5168

表 19. 7915 機型零件清單 (繼續)

索引	說明	CRU 產品編號（層級 1）	CRU 產品編號（層級 2）
4	微處理器，Intel Xeon E5-2680 2.70 GHz，20 MB，130 W（8 核心）		81Y5169
4	微處理器，Intel Xeon E5-2667 2.90 GHz，15 MB，130 W（6 核心）		81Y5170
4	微處理器，Intel Xeon E5-2643，3.30 GHz，10 MB，130 W（4 核心）		81Y5171
4	微處理器，Intel Xeon E5-2630L 2.00 GHz，15 MB，60 W（6 核心）		81Y5204
4	微處理器，Intel Xeon E5-2670 2.60 GHz，20 MB，115 W（8 核心）		81Y9419
4	微處理器，Intel Xeon E5-2648L 1.8 GHz，20 MB，70 W（8 核心）		95Y4671
4	微處理器，Intel Xeon E5-2658 2.1 GHz，20 MB，95 W（8 核心）		95Y4676
5	散熱槽固定模組		94Y7739
6	記憶體，2 GB 單排 1.35 V，DDR3，1333MHz，RDIMM	49Y1423	
6	記憶體，4 GB 單排 1.35 V，DDR3，1333MHz，RDIMM	49Y1424	
6	記憶體，4 GB 單排 1.35 V，DDR3，1600MHz，RDIMM	00D5026	
6	記憶體，4 GB 單排 1.5 V，DDR3，1600MHz，RDIMM	49Y1561	
6	記憶體，4 GB 單排 1.5 V，DDR3，1866MHz，RDIMM	00D5022	
6	記憶體，4 GB 雙排 1.35 V，DDR3，1333MHz，RDIMM	49Y1425	
6	記憶體，4 GB 雙排 1.5 V，DDR3，1600MHz，RDIMM	90Y3180	
6	記憶體，4 GB 雙排 1.35 V，DDR3，1333MHz，UDIMM	49Y1422	
6	記憶體，8 GB 單排 1.35 V，DDR3，1600MHz，RDIMM	00D5038	
6	記憶體，8 GB 單排 1.5 V，DDR3，1866MHz，RDIMM	00D5034	
6	記憶體，8 GB 雙排 1.35 V，DDR3，1333MHz，RDIMM	49Y1415	
6	記憶體，8 GB 雙排 1.35 V，DDR3，1600MHz，RDIMM	00D5046	
6	記憶體，8 GB 雙排 1.35 V，DDR3，1600MHz，UDIMM	00D5018	
6	記憶體，8 GB 雙排 1.5 V，DDR3，1600MHz，RDIMM	90Y3111	
6	記憶體，8 GB 四排 1.35 V，DDR3，1333MHz，RDIMM	49Y1417	
6	記憶體，16 GB 雙排 1.35 V，DDR3，1333MHz，RDIMM	49Y1565	
6	記憶體，16 GB 雙排 1.35 V，DDR3，1600MHz，RDIMM	46W0674	
6	記憶體，16 GB 雙排 1.5 V，DDR3，1600MHz，RDIMM	00D4970	
6	記憶體，16 GB 雙排 1.5 V，DDR3，1866MHz，RDIMM	46W0670	
6	記憶體，16 GB 1.5V DDR3，1333MHz LP HyperCloud DIMM	00D4966	
6	記憶體，32 GB 雙排 1.35 V，DDR3，1333MHz，RDIMM	90Y3107	
6	記憶體，32 GB 1.35 V，DDR3，1333MHz LP HyperCloud DIMM	46W0769	
6	記憶體，32 GB 1.5V DDR3，1066MHz LP HyperCloud DIMM	00D5006	
6	記憶體，32 GB 四排，1.5 V，DDR3，1866MHz，LRDIMM	46W0763	
7	主機板（適用於 Intel Xeon Processor E5-2600 系列的伺服器基板組件） 機型 7915 - A2x、B2x、C2x、C4x、D2x、F2x、52x、G2x、H2x、J2x、L2x、62x、E1Y、E2Y、E5Y、EAY、EBY、ECY、EDY、32x、GSx、M2x		00Y8457/ 00Y8499

表 19. 7915 機型零件清單 (繼續)

索引	說明	CRU 產品編號（層級 1）	CRU 產品編號（層級 2）
7	主機板（適用於 Intel Xeon Processor E5-2600 V2 系列的伺服器基板組件） 機型 7915 - A3x、B3x、C3x、C5x、D3x、F3x、G3x、H3x、J3x、L3x、23x、33x、43x、M3x、73x、83x、E6Y、E7Y、E8Y、E8Y、E9Y、EFY、EGY、EHY、EJY、EKY、ELx、EOx、ERx、ESx、ETx、EUx、EVx、EWx、EPx、EQx		00AM209
9	電源供應器，550 瓦特，AC - Acbel	94Y8110	
9	電源供應器，550 瓦特 - Emerson	94Y8112	
9	電源供應器，750 瓦特，AC	69Y5872	
9	電源供應器，750 瓦特，AC - Delta（此零件可與產品編號 94Y8114 交換）	94Y8116	
9	電源供應器，750 瓦特，AC - Emerson（此零件可與產品編號 94Y8116 交換）	94Y8114	
9	電源供應器，750 瓦特，DC - Emerson	69Y5742	
9	電源供應器，900 瓦特，AC - Delta（此零件可與產品編號 94Y8118 交換）	94Y8120	
9	電源供應器，900 瓦特，AC - Emerson（此零件可與產品編號 94Y8120 交換）	94Y8118	
10	DVD 光碟機，SATA	44W3254	
10	DVD 光碟機，SATA	44W3256	
11	進階操作員資訊面板套件	00AM393	
11	操作員資訊面板組件	90Y5821	
	填充板，3.5 吋熱抽換硬碟機槽	69Y5364	
	填充板，3.5 吋簡易抽換硬碟機槽	69Y5368	
14	填充板，簡易抽換硬碟機槽	49Y5360	
15	磁帶套件（選用）包含： • 組件，機械 (1) • 夾，圓形纜線 (1) • 填充板，磁帶套件 3.5 吋 (1) • 螺絲，M3x6 MPC (4)	40K6449	
16	8 pac 2.5 吋硬碟背板（適用於 HDD 1 - 8）	46W9187	
	連接 SAS Expander 配接卡的 Plus 8 pac 2.5 吋硬碟背板（適用於 HDD 9 - 16	46W8418	
17	6 pac 3.5 吋硬碟背板	90Y5091	
20	風扇機盒	00AM212	
21	風扇	94Y6620	
	電池，ServeRAID-M5100 系列	81Y4491	
	硬碟，200 GB SATA	43W7721	
	硬碟，200 GB SSD	43W7745	
	硬碟，300 GB SAS	81Y9671	

表 19. 7915 機型零件清單 (繼續)

索引	說明	CRU 產品編號（層級 1）	CRU 產品編號（層級 2）
	硬碟，2.5 吋熱抽換，146 GB，15 K	90Y8927	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，146 GB，15 K，SED	90Y8945	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，250 GB，7.2 K	81Y9723	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，300 GB，10 K	90Y8878	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，300 GB，10 K，SED	90Y8914	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，500 GB，7.2 K	81Y9727	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，500 GB，7.2 K	90Y8954	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，600 GB，10 K	90Y8873	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，600 GB，10 K SED	90Y8909	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，900 GB，10 K	81Y9651	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，900 GB，10 K SED	81Y9663	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，1 TB，7.2 K	81Y9691	
	硬碟，2.5 吋熱抽換，1 TB，7.2 K	81Y9731	
	硬碟，2.5 吋，熱抽換，1 TB，7.2K SAS SAP	90Y8866	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，300 GB，15K，SAS	49Y6093	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，450 GB，15K，SAS	49Y6098	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，500 GB，7.2 K，NL SATA	81Y9787	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，600 GB，15K，SAS	49Y6103	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，1 TB，7.2 K	81Y9791	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，1 TB，7.2 K	90Y8568	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，2 TB，7.2 K，NL SATA	81Y9795	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，2 TB，7.2 K	90Y8573	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，3 TB，7.2 K	81Y9799	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，3 TB，7.2 K	90Y8578	
	硬碟，3.5 吋熱抽換，4 TB，7.2K，NL SATA	49Y6003	
	硬碟，3.5 吋簡易抽換，500 GB，7.2 K	81Y9803	
	硬碟，3.5 吋簡易抽換，1 TB，7.2 K	81Y9807	
	硬碟，3.5 吋簡易抽換，2 TB，7.2 K	81Y9811	
	硬碟，3.5 吋簡易抽換，3 TB，7.2 K	81Y9815	
	硬碟，3.5 吋簡易抽換，4 TB，7.2K，NL SATA	49Y6013	
	固態硬碟，200 GB	40K6897	
	固態硬碟，50 GB	43W7729	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，64 GB	49Y5835	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，100 GB	00W1121	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，120 GB	00AJ336	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，128 GB	00W1223	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，200 GB	49Y6120	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，240 GB	00AJ341	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，256 GB	00W1228	

表 19. 7915 機型零件清單 (繼續)

索引	說明	CRU 產品編號（層級 1）	CRU 產品編號（層級 2）
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，256 GB	49Y5994	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，400 GB	00AJ346	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，400 GB	49Y6125	
	固態硬碟，1.8 吋，SATA，800 GB	00AJ351	
	固態硬碟，2.5 吋簡易抽換，SATA，120 GB	00AJ376	
	固態硬碟，2.5 吋簡易抽換，SATA，128 GB	90Y8669	
	固態硬碟，2.5 吋簡易抽換，SATA，240 GB	00AJ381	
	固態硬碟，2.5 吋簡易抽換，SATA，256 GB	90Y8664	
	固態硬碟，2.5 吋簡易抽換，SATA，480 GB	00AJ386	
	固態硬碟，2.5 吋簡易抽換，SATA，800 GB	00AJ391	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SATA，64 GB	49Y5840	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SATA，100 GB	00W1126	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SATA，100 GB	00W1131	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SATA，120 GB	00AJ356	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SATA，128 GB	90Y8649	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SAS，200 GB	49Y6130	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SATA，240 GB	00AJ361	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SATA，256 GB	90Y8644	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SAS，400 GB	49Y6135	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SATA，480 GB	00AJ366	
	固態磁碟機，2.5 吋熱抽換，SATA，512 GB	49Y5845	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SATA，800 GB	00AJ371	
	固態硬碟，2.5 吋熱抽換，SAS，800 GB	49Y6140	
	固態硬碟背板機箱, 1.8 吋		59Y6222
	HBA 4 GB FC PCI-e 單埠配接卡	00Y5626	
	HBA 4 GB FC PCI-e 雙埠配接卡	00Y5627	
	NetXtreme II 1000 Express 乙太網路配接卡	39Y6070	
	PRO 1000 PF 伺服器配接卡	42C1752	
	QLogic 10GB CNA	00Y3274	
	QLogic 10Gb 雙埠 CNA	42C1802	
	Qlogic 10 GB SFP+ SR 光學收發器	42C1816	
	Qlogic 8200 雙埠 10GbE SFP+ VFA	90Y4605	
	Qlogic 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA	90Y5099	
	Brocade 10GB SFP+ SR 光學收發器	42C1819	
	HBA 10 GB 配接卡	42C1822	
	Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA IIIr	00Y7731	
	Emulex 8 GB PCIe 單埠配接卡	42D0491	
	Emulex 8 GB PCIe 雙埠配接卡	42D0500	
	Qlogic 8 GB 單埠配接卡	00Y5628	

表 19. 7915 機型零件清單 (繼續)

索引	說明	CRU 產品編號（層級 1）	CRU 產品編號（層級 2）
	HBA 8 GB 雙埠配接卡	00Y5629	
	視訊配接卡，NVIDIA Quadro 600	43V5931	
	視訊配接卡，NVIDIA Quadro K600	90Y2383	
	視訊配接卡，NVIDIA Quadro 2000	43V5939	
	視訊配接卡，NVIDIA Quadro K2000	90Y2379	
	視訊配接卡，NVIDIA Quadro K5000	90Y2387	
	視訊配接卡，NVIDIA Tesla K20c（主動散熱）	90Y2391	
	視訊配接卡，NVIDIA Quadro 4000 PCI Express x 16	90Y2330	
	視訊配接卡，NVIDIA Quadro 6000 PCI Express x 16	43V5921	
	FC 4 GB PCIe 單埠配接卡	43W7510	
	FC 4 GB PCIe 雙埠配接卡	43W7512	
	6 Gb SAS HBA	46C8935	
	N2215 SAS/SATA HBA	47C8676	
	IBM 6 Gb 效能最佳化 HBA	46C8937	
	300 GB High IOPS MLC Modular 配接卡	90Y4362	
	300 GB High IOPS SLC Modular 配接卡	90Y4374	
	365 GB High IOPS MLC Mono 配接卡	46C9079	
	600 GB High IOPS MLC Modular 配接卡	90Y4366	
	785 GB High IOPS MLC Mono 配接卡	46C9082	
	800 GB High IOPS MLC Modular 配接卡	90Y4370	
	10 GB SFP+ SR 光學收發器	46C9297	
	6 Gb SSD HBA	46M0913	
	Brocade 8 GB 單埠配接卡	46M6061	
	Brocade 9 GB 雙埠配接卡	46M6062	
	10GbE SW SFP+ 收發器	46W4236	
	Solarflare SFN5162F MR 雙埠 10GbE SFP+ 配接卡	47C9955	
	Solarflare SFN6122F LL 雙埠 10GbE SFP+ 配接卡	47C9963	
	Solarflare SFN7122F 2x10GbE SFP+ Flareon Ultra	47C9980	
	雙埠配接卡	94Y5166	
	四埠配接卡	94Y5167	
	Broadcom NetXtreme II 10 GB 雙埠 BaseT 配接卡	49Y7912	
	NetXtreme II 1000 Express 雙埠乙太網路配接卡	49Y7947	
	NetXtreme II 1000 Express 四埠乙太網路配接卡	49Y7949	
	X520-DA2 10 GB Express 雙埠 SFP+ 配接卡	49Y7962	
	X520 雙埠 10GbE SFP+ 內嵌配接卡	49Y7982	
	Brocade HBA 4 GB FC 單埠	59Y1992	
	Brocade HBA 4 GB FC 雙埠	59Y1998	
	HBA 6 GB 配接卡 SAS	68Y7354	
	IBM LLM-SM 雙埠 10Gbe SFP+ 配接卡	00D9502	

表 19. 7915 機型零件清單 (繼續)

索引	說明	CRU 產品編號（層級 1）	CRU 產品編號（層級 2）
	Emulex 16Gb FC 單埠 HBA	81Y1658	
	Emulex 16Gb FC 雙埠 HBA	81Y1665	
	Brocade 16Gb FC 單埠 HBA	81Y1671	
	Brocade 16Gb FC 雙埠 HBA	81Y1678	
	6 GB 效能最佳化 HBA	90Y4356	
	Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III 配接卡	90Y5100	
	Emulex 10GbE 虛擬光纖配接卡 III	95Y3766	
	Emulex 雙埠 10 GBase-T 內嵌配接卡	90Y5101	
	雙埠 FDR 內嵌配接卡	00J6248	
	Mellanox ConnectX-3 VPI 單埠 QSFP FDR14 40GbE HCA	00W0039	
	Mellanox ConnectX-3 10 GbE 配接卡	00D9692	
	Mellanox ConnectX-3 雙埠 QDR/FDR10 夾層卡	90Y4956	
	Mellanox ConnectX-3 EN 雙埠 QSFP+ 40GbE 配接卡	95Y3461	
	配接卡，DVI to VGA 配接卡	25R9043	
	ServeRAID-M1015	46C8933	
	ServeRAID-M1015 SAS/SATA 配接卡	46M0861	
	ServeRAID-B5015 SSD 配接卡	46M0970	
	ServeRAID M5120 SAS/SATA 配接卡	00AE811	
	ServeRAID M5210 SAS/SATA 配接卡	46C9111	
	ServeRAID M5100 系列 512 MB 快取（RAID 5 升級）	81Y4485	
	ServeRAID M5100 系列 512 MB 快閃記憶體（RAID 5 升級）	46C9027	
	ServeRAID M5100 系列 1 GB 快閃記憶體（RAID 5 升級）	46C9029	
	ServeRAID M5200 系列 1GB 快取（RAID 5 升級）	47C8657	
	ServeRAID M5200 系列 1GB 快閃記憶體（RAID 5 升級）	47C8661	
	ServeRAID M5200 系列 2GB 快閃記憶體（RAID 5 升級）	47C8665	
	ServeRAID M5110 SAS/SATA 配接卡	00AE807	
	電池，3.0 伏特	33F8354	
	散熱膏套件		41Y9292
	酒精擦拭		59P4739
	電池，ServeRAID	81Y4579	
	USB 模組套件	94Y6629	
	電源轉接卡	69Y5787	
	電源配接卡	44E8879	
	磁帶，160 GB 卡匣	46C5393	
	磁帶，320 GB 卡匣	46C5394	
	磁帶，500 GB 卡匣	46C5395	
	電源線	39M5377	
	纜線，RS 232 至 USB 3 公尺	00Y8490	
	纜線，FDR 3M QSFP	90Y3473	

表 19. 7915 機型零件清單 (繼續)

索引	說明	CRU 產品編號（層級 1）	CRU 產品編號（層級 2）
	纜線，快閃記憶體電源模組纜線，925 公釐（適用於 ServRAID M5200 系列快閃記憶體）	46C9793	
	纜線，K20c 電源	00AM375	
	纜線，24 吋 SATA	25R5635	
	纜線，SAS Y 型纜線	44E8878	
	纜線，SAS Y 型纜線	49Y9901	
	纜線，USB	44E8883	
	纜線，USB 1 公尺	44E8893	
	纜線，USB	46M6475	
	纜線，USB	46M6477	
	纜線，USB	81Y3643	
	纜線，迷你 SAS，820 公釐（適用於 12Gb RAID）	00Y8433	
	纜線，迷你 SAS HD，925 公釐（適用於 12Gb RAID）	00Y7674	
	纜線，SAS 610 公釐	00D3276	
	纜線，SAS	69Y2281	
	纜線，SAS 820 公釐	81Y6674	
	纜線，SATA 薄型	81Y6774	
	纜線，2.5 吋 HDD I2C	46W8469	
	纜線，規格電源組件	00D3334	
	纜線，USB	81Y6770	
	纜線，3.5 吋 HDD 電源	81Y6771	
	纜線，3.5 吋 HDD 背板	81Y6773	
	纜線，3.5 吋簡易抽換面板	81Y6776	
	纜線，2.5 吋 HDD 電源	81Y6772	
	纜線，2.5 吋 HDD I2C	00D3049	
	纜線，3-4 I2C	00D3910	
	纜線，電源	00D3911	
	纜線，Q6000 電源 R2	00D4010	
	纜線，迷你 SAS	00D4012	
	纜線組件，2.5 吋 HDD 簡易抽換	00D4016	
	纜線，1.8 吋 SSD 熱抽換電源	00D4021	
	纜線，Q6000 電源 R1	00D9507	
	纜線，VGA	81Y6775	
	纜線，2 x 3 VGA 900 公釐	90Y5906	
	纜線，作業面板	90Y4768	
	纜線，1 英尺 USB 纜線	44E8894	
	纜線，3M 外接 USB	44E8891	
	纜線，USB 轉換	39M2909	
	纜線，USB 3.0	46C2598	

表 19. 7915 機型零件清單 (繼續)

索引	說明	CRU 產品編號（層級 1）	CRU 產品編號（層級 2）
	纜線，USB A-B RDX	69Y5335	
	纜線，USB A-B DDS	94Y6675	
	纜線，迷你 SAS 1 公尺	39R6530	
	纜線，迷你 SAS 3 公尺	39R6532	
	纜線，序列轉換	46M4027	
	纜線，虛擬媒體第三代	00AK113	
	纜線，電源圖形	49Y4402	
	纜線，磁帶電源	81Y6789	
	纜線，130-155 Searay	90Y4661	
	纜線，iBBU09 遠端	90Y7309	
	纜線，超容量	90Y7310	
	磁碟機，5.25 吋，36 GB，USB	99Y3868	
	磁碟機，5.25 吋，80 GB，USB	99Y3870	
	內部 RDX USB 3.0 磁碟機定置	46C2346	
	外部 RDX USB 3.0 磁碟機定置	46C2347	
	外部 RDX 電源配接卡	81Y8905	
	標籤，3.5 吋硬碟型號的服務	94Y6720	
	標籤，2.5 吋硬碟型號的服務	94Y6722	
	標籤，機箱	94Y6721	
	半高 LTO 第三代 SAS 磁帶機	46X5663	
	半高 LTO 第四代 SAS 磁帶機	46X5672	
	半高 LTO 第五代 SAS 磁帶機	46X5683	
	半高 LTO 第六代 SAS 磁帶機	35P1049	
	USB 光學滾輪滑鼠	39Y9875	
	鍵盤，UltraNav USB	40K9400	
	鍵盤，USB	42C0060	
	適用於 VMWare ESXi 下載的空 USB 隨身碟	42D0545	
	超容量套件	47C8696	
	超級電容套件	00Y8384	

結構零件

IBM 有限保固聲明不涵蓋結構零件。您可以向 IBM 零售商訂購結構零件。

您可以向零售商購買下列結構零件。

表 20. 7915 機型結構零件

索引	說明	組件號碼
	3.5 吋上蓋	94Y6616
1	2.5 吋上蓋	94Y6622
8	電源供應器機槽填充板	94Y7610
	隔板，配備磁帶機的 6 個硬碟	94Y6613
12	隔板，配備磁帶機的 16 個硬碟	94Y6623
13	填充板，磁帶機槽	41Y8739
18	遠端電池匣	94Y6615
19	遠端 RAID 電池匣	94Y7609
22	氣流檔板	94Y6624
23	檔板	00D9458
	填充板，空 DVD	94Y6718
	填充板，EMC	44T2248
	填充板，空風扇	94Y6736
	EIA 組套件	49Y5356
	4 個硬碟填充板，熱抽換	49Y5359
	3.5 吋機械機箱	94Y6617
	2.5 吋機械機箱	94Y6628
	2.5 吋空機箱	00J6531
	3.5 吋空機箱	00J6532
	安全蓋板	94Y6619
	滑軌套件，第三代	94Y6625
	滑軌套件，通用	94Y6719
	CMA 套件，第三代	94Y6626
	CMA 套件，第三代 2U	94Y6627
	CMA 套件，2U/4U	68Y7213
	CMA 套件	49Y4817
	細項組件套件	94Y6746
	磁帶 MT 托架	41Y7711

若要訂購結構零件，請完成下列步驟：

註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

1. 請造訪http://www.ibm.com。
2. 從 **Products** 功能表中選取 **Upgrades, accessories & parts**。
3. 按一下 **Obtain maintenance parts**；然後，遵循指示向零售店訂購零件。

如果您需要訂單方面的協助，請撥打零售商零件頁上所列出的免付費電話，或是聯絡您當地的 IBM 業務代表取得協助。

電源線

爲了您的安全起見，提供了一條包含接地連接接頭的電源線，來搭配此產品一起使用。爲避免觸電，請一律在正確接地的插座上使用電源線及接頭。

在美國及加拿大使用的 IBM 電源線已列入 Underwriter's Laboratories (UL)，並經由「加拿大標準協會 (CSA)」認證。

預期要以 115 伏特來運作的裝置：使用列於 UL 及通過 CSA 認證的電線組，包括：線徑至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三蕊導線、長度上限 15 英尺，以及 125 伏特、15 安培之並聯片、接地型連接插頭。

預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國使用）：使用列於 UL 及通過 CSA 認證的電線組，包括：線徑至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三蕊導線、長度上限 15 英尺，以及額定電流 15 安培、額定電壓 250 伏特的串聯片、接地型連接接頭。

預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國以外的地區）：請使用包含接地型連接接頭的電線組。電線組應該通過即將安裝該設備之國家的適當安全核可。

針對特定國家或地區所提供的電源線通常只能在該國家或地區取得。

電源線產品編號	適用於下列國家和地區
39M5206	中國
39M5102	澳大利亞、斐濟、吉里巴斯共和國、諾魯、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞
39M5123	阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安道爾、安哥拉、亞美尼亞、奧地利、亞塞拜然、白俄羅斯、比利時、貝南、波士尼亞赫塞哥維納、保加利亞、布吉納法索、蒲隆地、柬埔寨、喀麥隆、維德角、中非共和國、查德、葛摩、剛果（民主共和國）、剛果（共和國)、象牙海岸共和國（象牙海岸）、克羅埃西亞（共和國）、捷克共和國、達荷美、吉布地、埃及、赤道幾內亞、厄立特里亞、愛沙尼亞、衣索比亞、芬蘭、法國、法屬蓋亞那、法屬波里尼西亞、德國、希臘、哥德洛普島、幾內亞、幾內亞比索、匈牙利、冰島、印尼、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、寮國（人民民主共和國）、拉脫維亞、黎巴嫩、立陶宛、盧森堡、馬其頓（先前的南斯拉夫聯邦）、馬達加斯加、馬利、馬提尼克島、茅利塔尼亞、模里西斯、馬約特島、摩爾多瓦（共和國）、摩納哥、蒙古、摩洛哥、莫三比克、荷蘭、新喀里多尼亞、尼日、挪威、波蘭、葡萄牙、留尼旺島、羅馬尼亞、俄羅斯聯邦、盧安達、聖多美及普林希比、沙烏地阿拉伯、塞內加爾、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞（共和國）、索馬利亞、西班牙、蘇利南、瑞典、敘利亞阿拉伯共和國、塔吉克、大溪地、多哥、突尼西亞、土耳其、土庫曼、烏克蘭、上伏塔、烏茲別克斯坦、萬那杜、越南、瓦利斯富吐納群島、南斯拉夫（聯邦共和國）、薩伊
39M5130	丹麥
39M5144	孟加拉、賴索托、澳門、馬爾地夫、納米比亞、尼泊爾、巴基斯坦、薩摩亞、南非、斯里蘭卡、史瓦濟蘭、烏干達

電源線產品編號	適用於下列國家和地區
39M5151	阿布達比、巴林、波札那、布魯內達魯沙蘭、海峽群島、中國（香港特別行政區）、塞普勒斯、多明尼加、甘比亞、迦納、格瑞那達、伊拉克、愛爾蘭、約旦、肯亞、科威特、賴比瑞亞、馬拉威、馬來西亞、馬爾他、緬甸、奈及利亞、阿曼、波里尼西亞、卡達、聖基茨及尼維斯群島、聖露西亞、聖文森島及格林納丁斯、塞席爾、獅子山、新加坡、蘇丹、坦尚尼亞（聯合共和國）、千里達托貝哥、阿拉伯聯合大公國（杜拜）、英國、葉門、尚比亞、辛巴威
39M5158	列支敦斯登、瑞士
39M5165	智利、義大利、大利比亞阿拉伯人民社會主義群眾國
39M5172	以色列
39M5095	220 - 240 V 安地卡及巴布達、阿魯巴、巴哈馬、巴貝多、貝里斯、百慕達、玻利維亞、凱科斯群島、加拿大、開曼群島、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、多明尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、關島、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、密克羅尼西亞（聯邦）、荷屬安地列斯群島、尼加拉瓜、巴拿馬、秘魯、菲律賓、沙烏地阿拉伯、泰國、台灣、美國、委內瑞拉
39M5081	110 - 120 V 安地卡及巴布達、阿魯巴、巴哈馬、巴貝多、貝里斯、百慕達、玻利維亞、凱科斯群島、加拿大、開曼群島、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、多明尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、關島、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、密克羅尼西亞（聯邦）、荷屬安地列斯群島、尼加拉瓜、巴拿馬、秘魯、菲律賓、沙烏地阿拉伯、泰國、台灣、美國、委內瑞拉
39M5219	北韓（朝鮮民主人民共和國）、韓國（共和國）
39M5199	日本
39M5068	阿根廷、巴拉圭、烏拉圭
39M5226	印度
39M5240	巴西

第 6 章 卸下及更換元件

使用此資訊來卸下及更換伺服器元件。

可更換元件的類型包含：

- **結構零件**：請您自行購買和更換結構零件（元件，例如機箱組件、上蓋及隔板）。如果您要求 IBM 取得或安裝結構元件，將會向您收取服務費用。
- **層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)**：「層級 1 CRU 更換作業」是由您負責。如果您要求 IBM 來安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。
- **層級 2 客戶可自行更換組件**：您可以自行安裝「層級 2 CRU」，或要求 IBM 免費安裝（但必須符合您的伺服器所指派的保固服務類型）。

請參閱第 223 頁的第 5 章, 『零件清單，System x3650 M4 7915 機型』，以判斷元件是屬於結構零件、「層級 1 CRU」還是「層級 2 CRU」。

如需保固條款的相關資訊，請參閱伺服器隨附的*保固資訊*文件。

如需取得服務和協助的相關資訊，請參閱第 977 頁的附錄 D, 『取得說明和技術協助』。

送回裝置或元件

若指示您將裝置或元件送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

內部纜線佈線和接頭

本節提供您在伺服器中安裝某些元件時佈放纜線的相關資訊。

下列注意事項說明安裝或拔掉纜線時，必須考量的其他資訊：

- 如果要拔掉纜線，請向機箱方向輕壓纜線；然後將纜線從主機板上的接頭拉出。過度用力將纜線拉出接頭，可能會導致纜線或接頭損壞。
- 如果要將纜線連接至主機板，請平穩地按壓纜線。按壓纜線的單側可能會導致纜線或接頭的損壞。

© Copyright IBM Corp. 2014

一般佈線

DVD 光碟機纜線安裝

DVD 光碟機的內部佈線和接頭。

注意事項：

1. 如果要拔掉選購的光碟機纜線，必須先按下接頭釋放標籤，然後再從主機板上的接頭拔掉纜線。拔掉纜線時，請勿過度用力。
2. 遵循圖中所示的光碟機佈線。請確定纜線未被擠壓，而且未覆蓋任何接頭或阻礙主機板上的任何元件。

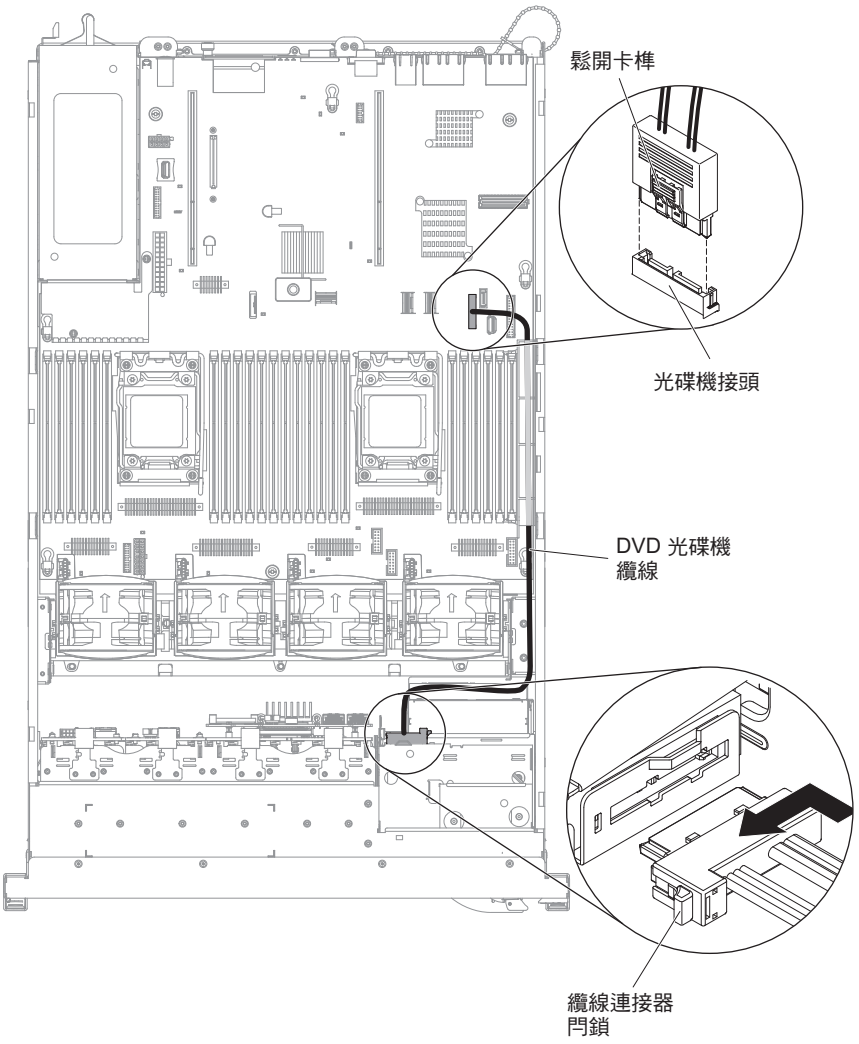


圖 148. DVD 光碟機纜線連線

正面 USB 和視訊接頭纜線安裝

正面 USB 和視訊纜線的內部佈放和接頭。

下列注意事項說明安裝或拔掉正面 USB 和視訊纜線時，必須考量的其他資訊：

- 如果要拔除正面 USB 及視訊纜線，請向機箱方向輕壓纜線；然後，將纜線從主機板上的接頭拉出。過度用力將纜線拉出接頭，可能會導致纜線或接頭損壞。
- 如果要將正面 USB 和視訊纜線連接至主機板，請平穩地按壓纜線。按壓纜線的單側可能會導致纜線或接頭的損壞。

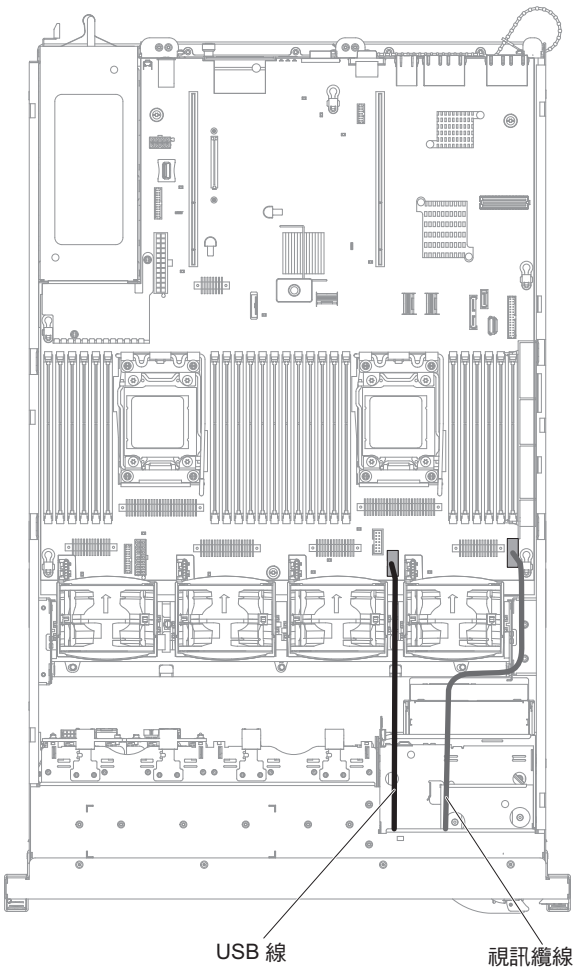


圖 149. 正面 USB 和視訊纜線連線

操作員資訊面板纜線安裝

操作員資訊面板的內部佈線和接頭。

下列注意事項說明安裝或拔掉操作員資訊面板纜線時，必須考量的其他資訊：

- 安裝或拔掉操作員資訊面板纜線之前，您可以先拔掉選用光碟機纜線以獲得較大的空間。
- 如果要拔掉操作員資訊面板纜線，請向風扇機盒方向輕壓纜線；然後將纜線從主機板上的接頭拉出。過度用力將纜線拉出接頭，可能會導致纜線或接頭損壞。
- 如果要將操作員資訊面板纜線連接到主機板，請平均施力按壓纜線。按壓纜線的單側可能會導致纜線或接頭的損壞。

警告： 安裝或拔掉纜線時如果不小心，可能會損壞主機板上的接頭。若接頭有任何損壞，則可能需要更換主機板。

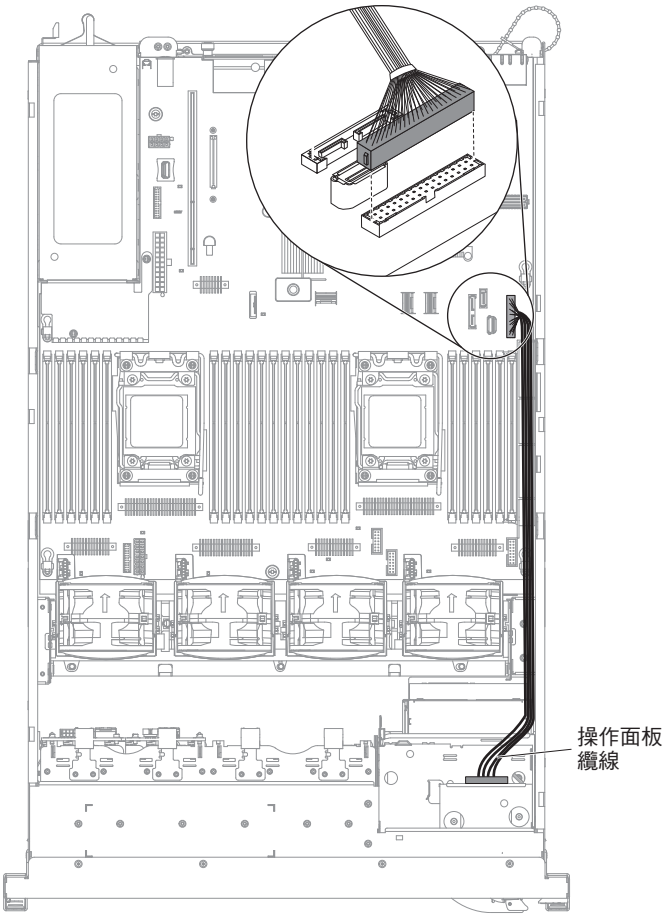


圖 150. 操作員資訊面板纜線連線

VGA 電源接頭纜線安裝

正面 USB 和視訊纜線的內部佈放和接頭。

下圖顯示視訊圖形配接卡 (VGA) 電源線的內部佈線和接頭：

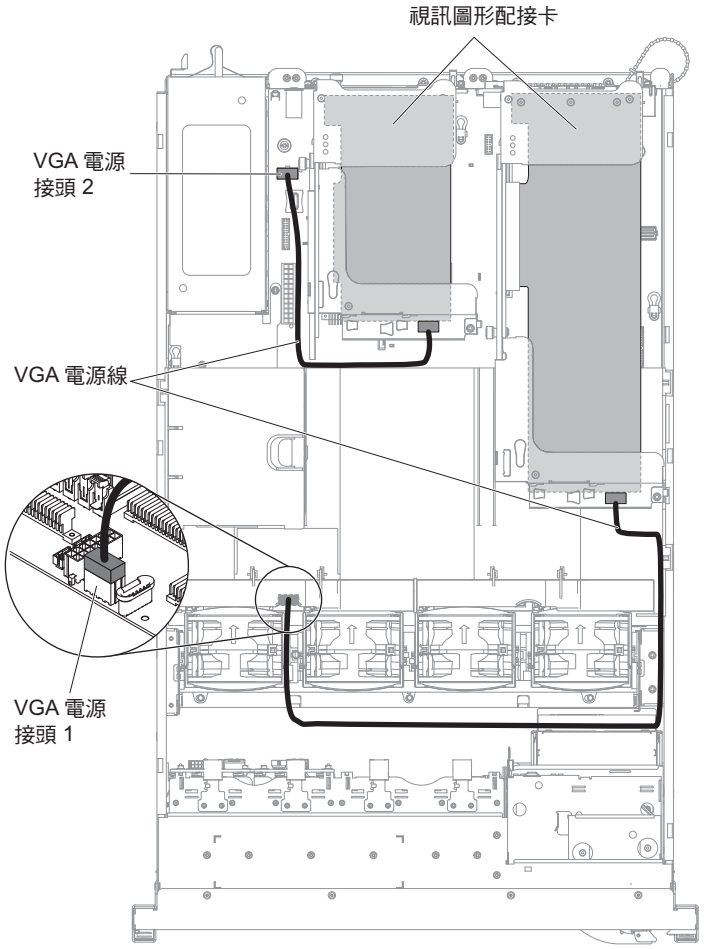



圖 151. VGA 電源線連線

2.5 吋硬碟纜線連線


可容納 8 個硬碟的型號

下圖顯示 8x2.5 吋熱抽換硬碟機槽型號的纜線安裝資訊。

下圖顯示伺服器中配置纜線的纜線安裝資訊：

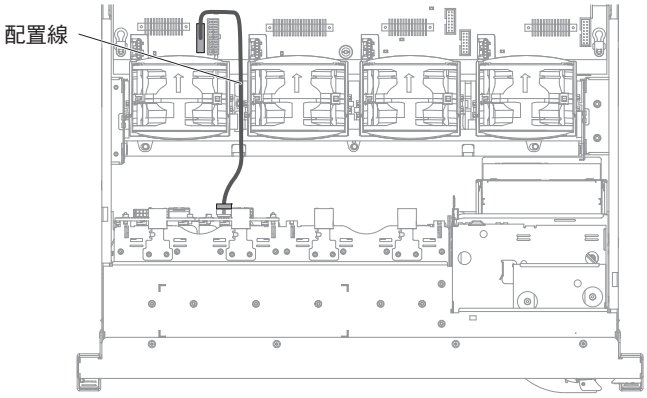


下圖顯示伺服器中電源線的纜線安裝資訊：

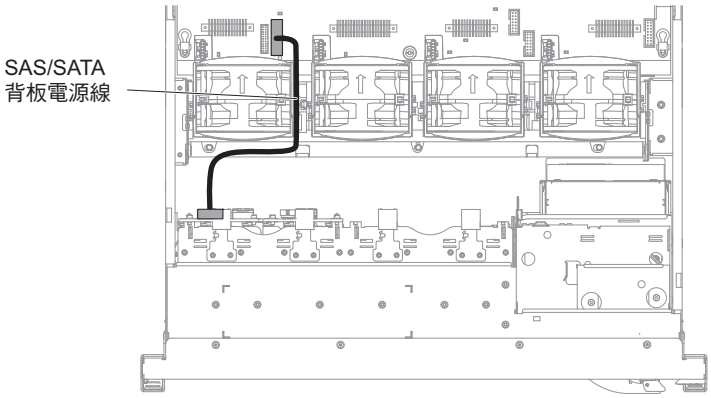

下圖顯示伺服器中硬體 RAID 纜線的纜線安裝資訊：

注意事項：


1. 如果要連接 SAS 信號線，請務必先連接信號線，再連接電源線和配置線。
2. 如果要拔掉 SAS 信號線，請務必先拔掉電源線，再拔掉信號線和配置線。

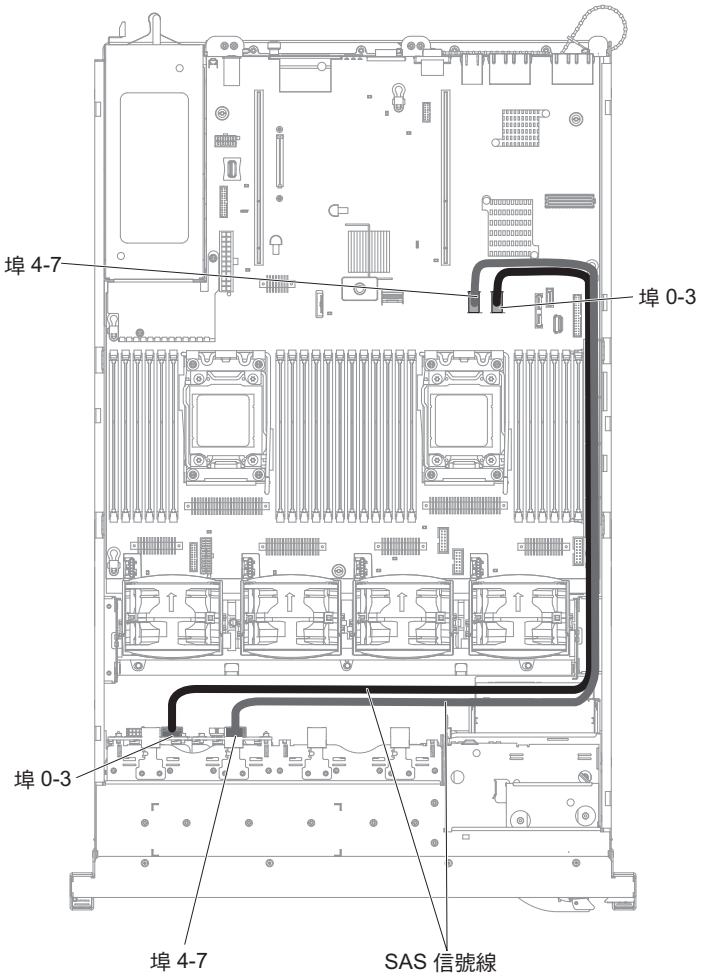


可容納 16 個硬碟的型號

下圖顯示 16x2.5 吋熱抽換硬碟型號的纜線安裝資訊。


下圖顯示伺服器中配置纜線的纜線安裝資訊：

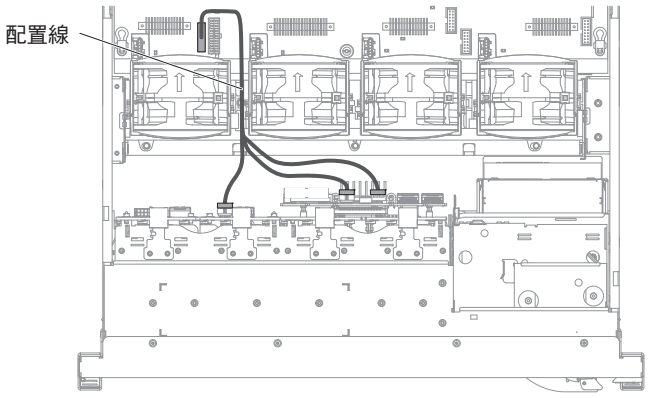

下圖顯示伺服器中電源線的纜線安裝資訊：

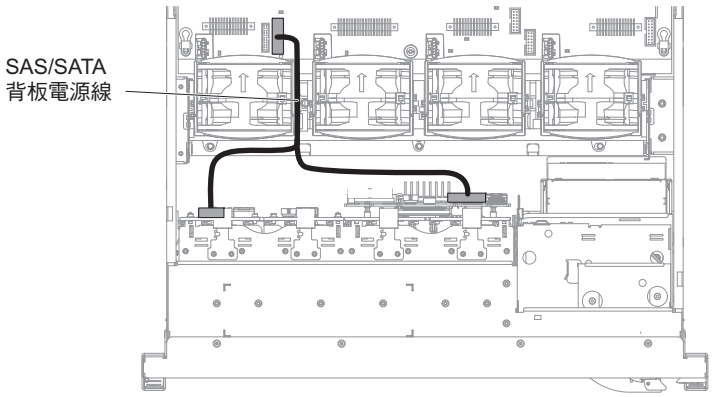


下圖顯示伺服器中硬體 RAID 纜線的纜線安裝資訊：

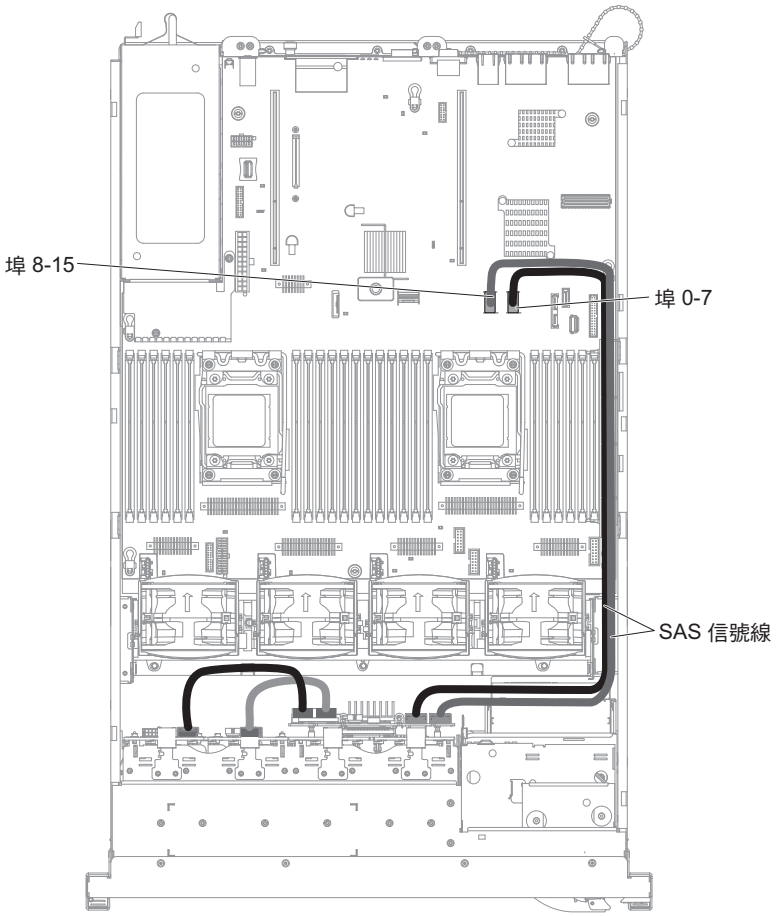


3.5 吋硬碟纜線連線

下圖顯示 3.5 吋硬碟型號的纜線安裝資訊：


下圖顯示伺服器中配置纜線的纜線安裝資訊：

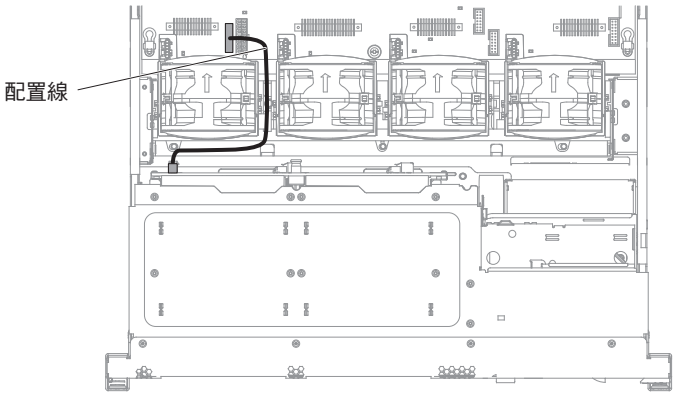

下圖顯示伺服器中電源線的纜線安裝資訊：

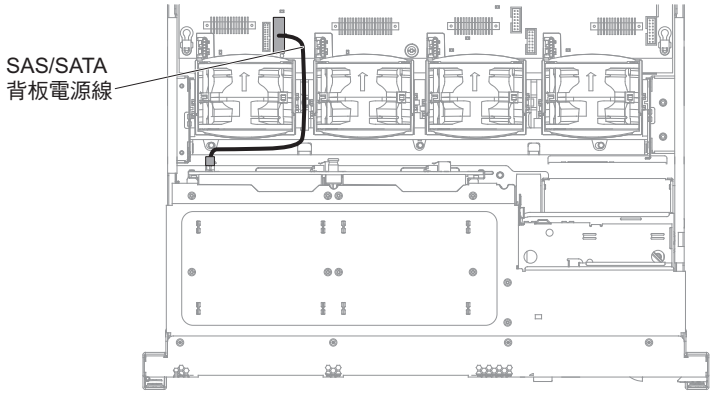

下圖顯示伺服器中硬體 RAID 纜線的纜線安裝資訊：

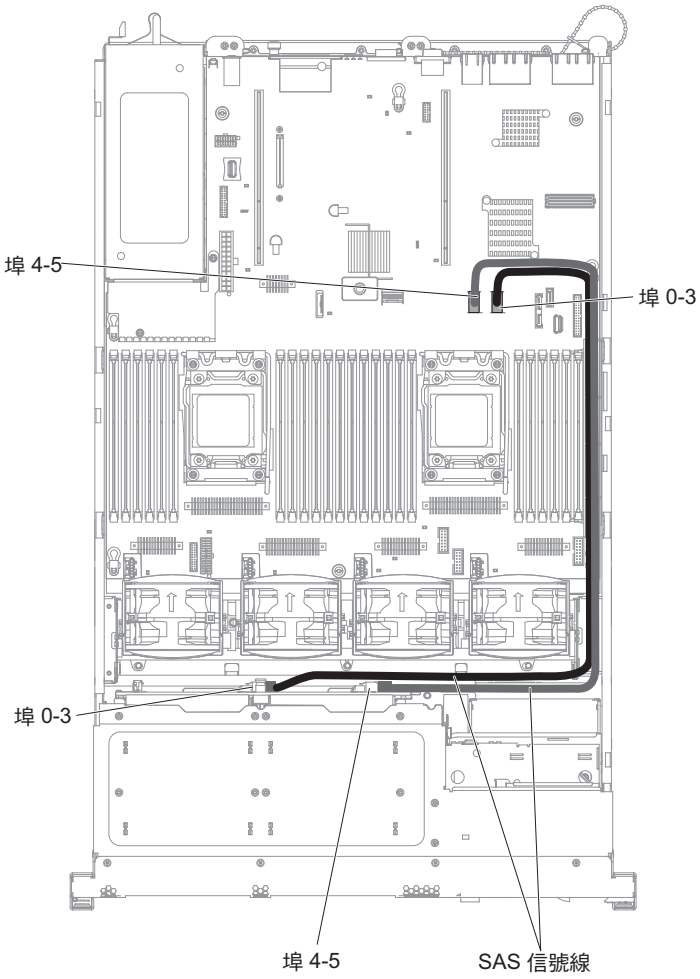

卸下及更換伺服器元件

本節提供卸下及更換伺服器元件的相關資訊。

卸下及更換結構零件

請自行更換結構零件。如果您要求 IBM 安裝結構零件，您需要支付安裝費用。

本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。

卸下蓋板

使用此資訊來卸下蓋板。

關於這項作業

若要卸下伺服器蓋板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 第 vii 頁的『安全』 頁開始的安全資訊，以及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 如果伺服器安裝在機架中，請將伺服器滑出機架機體。

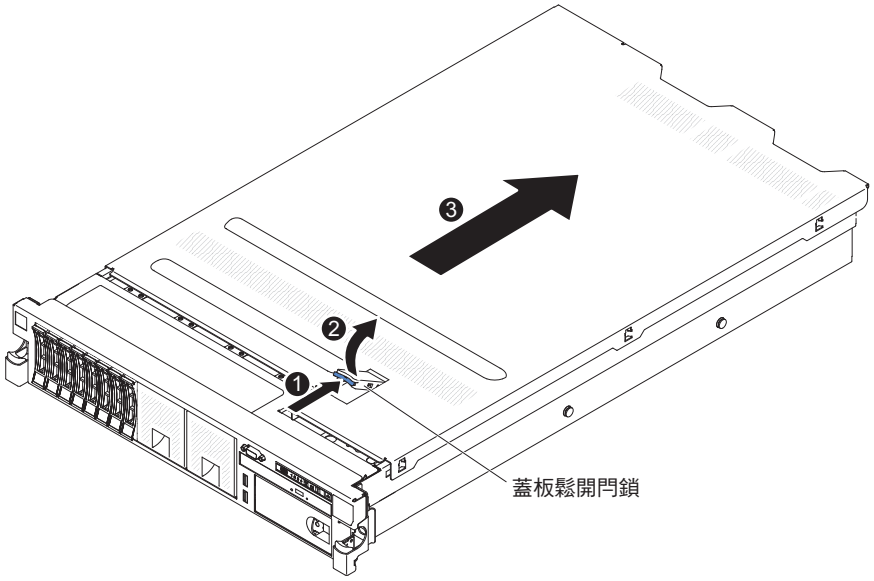


圖 152. 卸下蓋板

4. 拉出蓋板頂端的藍色閂鎖（位於伺服器前端的中心處），將蓋板推向伺服器後端，使其脫離機箱。
5. 從伺服器上提起伺服器蓋板，放在旁邊。

   警告： 爲了保持正常冷卻和空氣流通，請在開啓伺服器之前將伺服器蓋板裝回原位。

結果

裝回蓋板

使用此資訊來裝回伺服器蓋板。

關於這項作業

如果要裝回伺服器蓋板，請完成下列步驟：

程序

1. 確定已正確地安裝並固定所有纜線、配接卡和其他元件，並確定未在伺服器內留下鬆開工具或組件。此外，亦請確定所有內部纜線都已正確佈放。

   重要事項： 在向前滑動蓋板之前，請確定蓋板正面、背面及側面上的所有卡榫均已正確咬合機箱。如果所有卡榫未能正確咬合機箱，日後卸下蓋板時會非常困難。
2. 將蓋板放在伺服器上方。
3. 朝伺服器正面方向滑入蓋板。
4. 確保蓋板正確咬合伺服器上的所有嵌入卡榫。
5. 將蓋板頂端的藍色閂鎖向下壓。

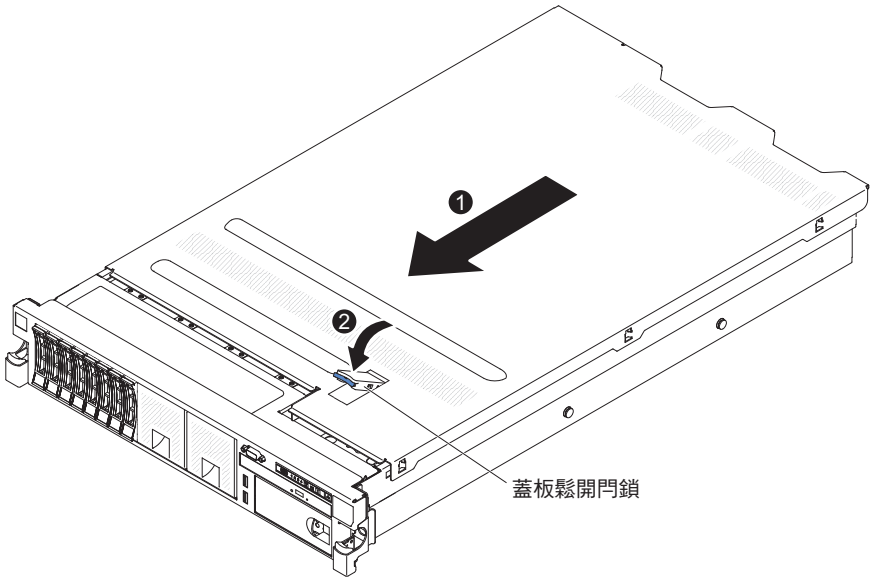


圖 153. 安裝蓋板

6. 將伺服器滑入機架，直至鎖定。
7. 重新連接外部纜線及電源線。

卸下空氣擋板

當操作某些選用裝置時，必須先卸下空氣擋板，然後才能存取主機板上的某些元件或接頭。下圖顯示如何卸下空氣擋板。

關於這項作業

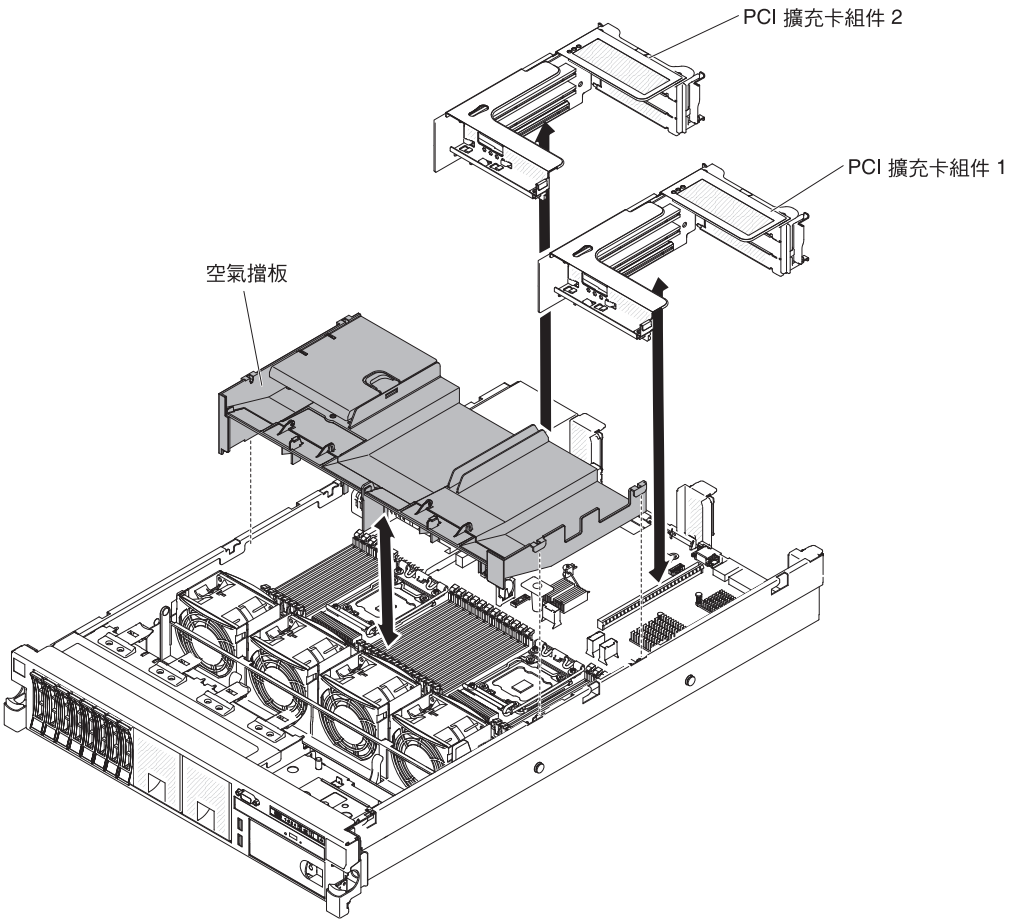


圖 154. 卸下空氣擋板

如果要卸下空氣擋板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第第 vii 頁的『安全』頁開始的安全資訊，以及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線（請參閱第 23 頁的『關閉伺服器』）。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 必要的話，卸下 PCI 擴充卡組件（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
5. 用手指捏住空氣擋板頂端的前後，然後從伺服器中取出空氣擋板。

   警告： 爲了保持正常冷卻和空氣流通，請在開啓伺服器之前將空氣擋板裝回原位。於空氣檔板卸下時操作伺服器，可能會損壞伺服器元件。

更換空氣擋板

使用此資訊，可更換空氣擋板。

關於這項作業

若要更換空氣擋板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 第 vii 頁的『安全』 頁開始的安全資訊，以及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 將空氣擋板插銷與機箱兩側的擋板插銷孔對齊，然後將空氣擋板放低至伺服器中。向下按壓空氣擋板直至固定到位。

   註：合上 DIMM 接頭兩端的固定夾，然後安裝空氣擋板以達到適當冷卻。

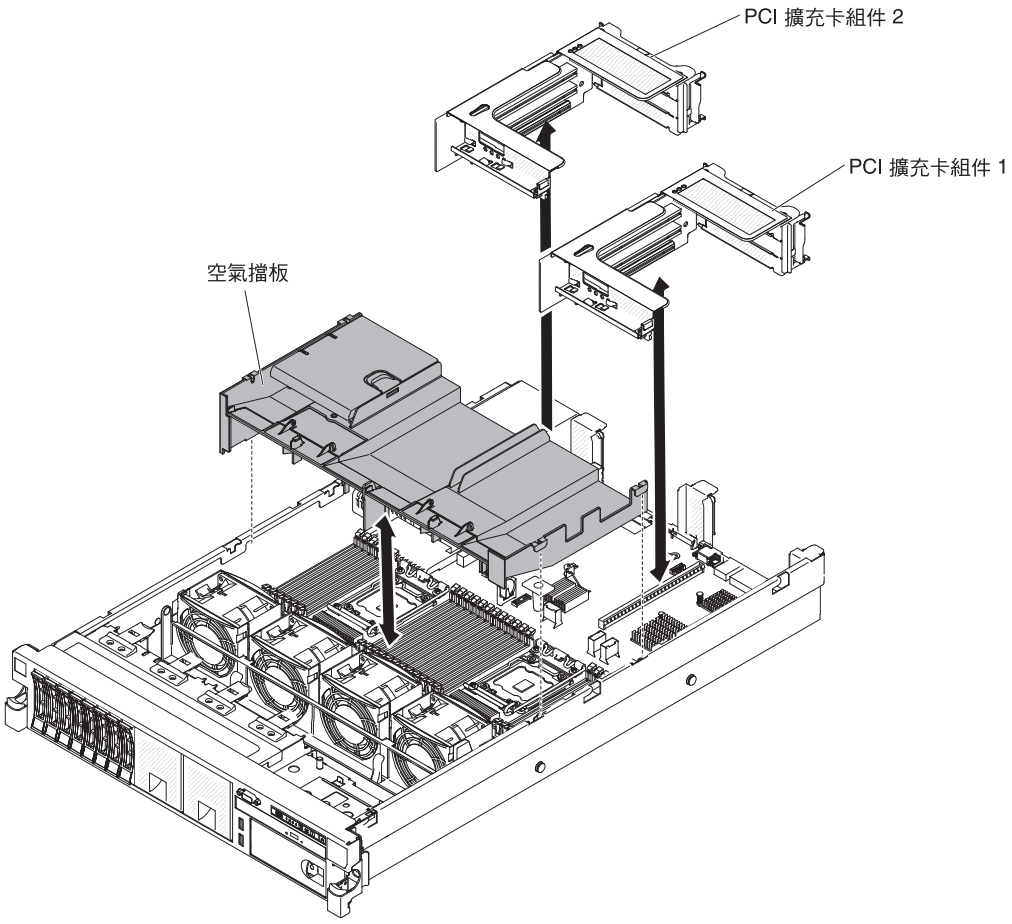


圖 155. 安裝空氣擋板

5. 更換 PCI 擴充卡組件（如果位於長卡位置）。
6. 重新安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
7. 將伺服器推入機架。
8. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。

9. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下 RAID 配接卡電池匣

使用此資訊來卸下 RAID 配接卡電池匣。

關於這項作業

如果 RAID 配接卡電池安裝在風扇機盒附近，而您需要進行更換，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線，然後卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
3. 卸下填充板，然後將電池匣的扣環往兩側拉，再將機箱拉出硬碟機槽大約 25 公釐（1 吋）。

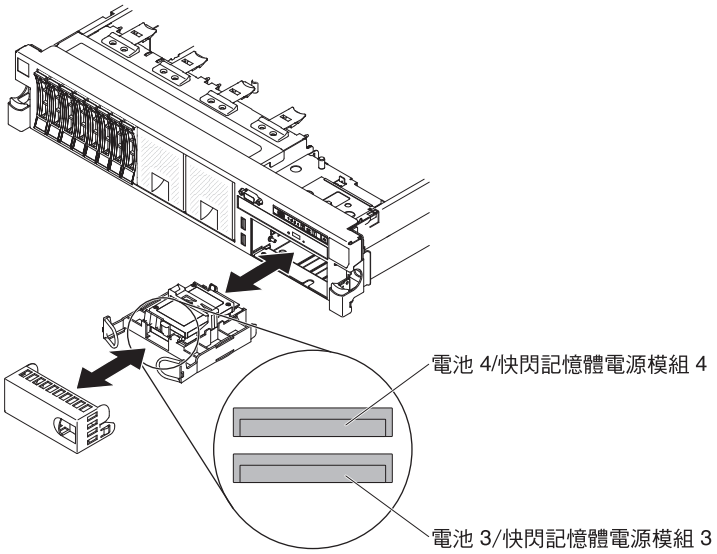


圖 156. 卸下 RAID 配接卡電池匣

4. 拔掉電池的電源線。
5. 將硬碟從機槽中完全拉出。
6. 如果您在機槽中未安裝其他硬碟，請將填充板插入空的硬碟機槽中。

結果

若指示您將 RAID 配接卡電池匣送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換 RAID 配接卡電池匣

使用此資訊來更換 RAID 配接卡電池匣。

關於這項作業

若要安裝 RAID 配接卡電池匣，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部裝置，然後卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
3. 安裝選用 ServeRAID 配接卡電池（請參閱第 297 頁的『從遠端更換伺服器中的 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組』）。
4. 握住把手，將電池匣大半部分推入機槽中。

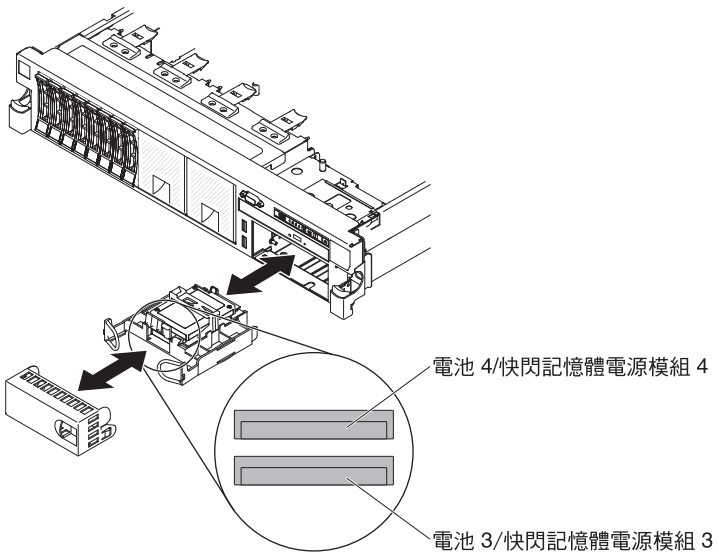


圖 157. RAID 配接卡電池匣安裝

5. 將電源線連接至 ServeRAID 接頭。
6. 確定電池匣牢牢固定於空氣檔板上。
7. 安裝填充板。
8. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
9. 將伺服器滑入機架。
10. 重新連接電源線及所有外部纜線，然後開啓伺服器及週邊裝置。

卸下隔板

使用此資訊可卸下隔板。

關於這項作業

若要卸下隔板，請完成下列步驟：

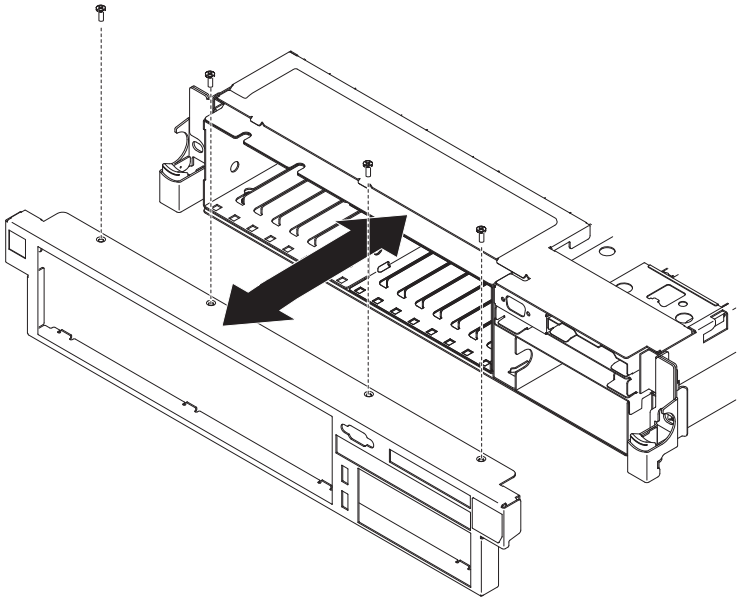


圖 158. 卸下隔板

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 拔除所有連接至伺服器正面的纜線。
3. 取出隔板上的螺絲。
4. 旋轉隔板頂端，使其脫離伺服器。

更換隔板

使用此資訊來更換隔板。

關於這項作業

若要安裝擋板，請完成下列步驟：

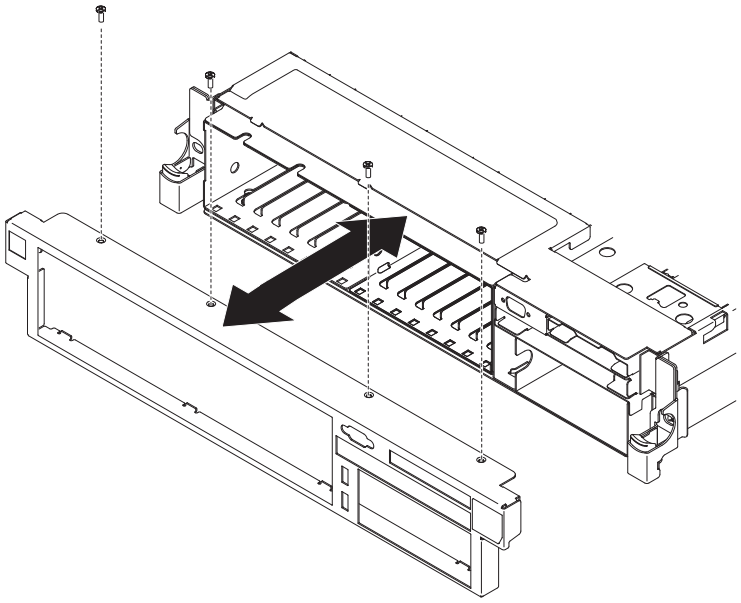


圖 159. 隔板安裝

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 將隔板底部的卡榫插入機箱下方的插槽中，並以螺絲將其固定。
4. 連接您先前從伺服器正面拔除的纜線。

卸下 240 VA 安全蓋板

使用此資訊來卸下 240 VA 安全蓋板。

關於這項作業

若要卸下 240 VA 安全蓋板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器，拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 取出安全蓋板上的螺絲。

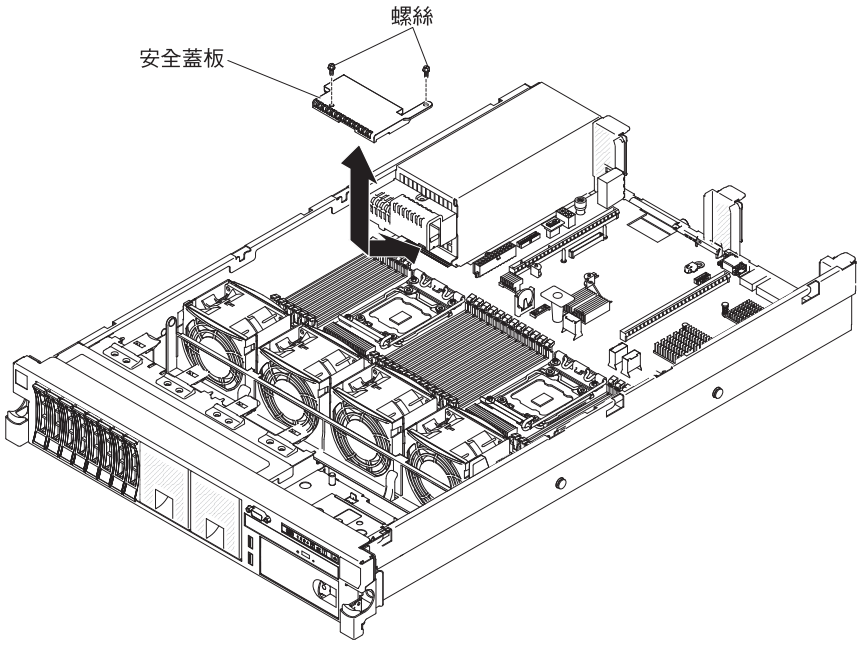


圖 160. 卸下 240 VA 安全蓋板

5. 從安全蓋板前面的接頭上拔掉硬碟背板電源線。
6. 將蓋板向前推出讓它脫離主機板，然後從伺服器中將它取出。
7. 若指示您將 240 VA 安全蓋板送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換 240 VA 安全蓋板

使用此資訊來安裝 240 VA 安全蓋板。

關於這項作業

若要安裝 240 VA 安全蓋板，請完成下列步驟：

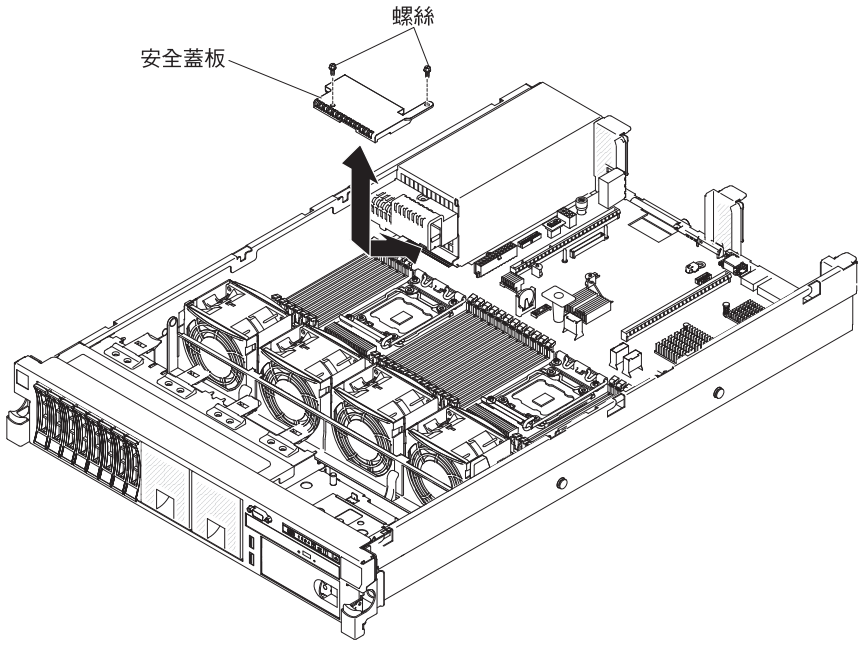


圖 161. 240 VA 安全蓋板安裝

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 將安全蓋板底端的卡榫對準並插入主機板上的插槽中。
4. 將安全蓋板推入伺服器後端，直到固定爲止。
5. 將硬碟背板電源線連接至安全蓋板正面的接頭。
6. 將螺絲鎖在安全蓋板上。
7. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
8. 將伺服器推入機架。
9. 重新連接電源線及所有外部纜線，然後開啓伺服器及週邊裝置。

卸下及更換層級 1 CRU

「層級 1 CRU」更換作業是由您負責。如果您要求 IBM 來安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。

本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。

卸下熱抽換硬碟

使用此資訊可卸下熱抽換硬碟。

關於這項作業

警告：

- 爲了避免損壞硬碟接頭，每當您安裝或卸下硬碟時，請確定伺服器蓋板已就定位且完全合上。
- 爲了確保系統充分冷卻，請勿在每個機槽中未安裝硬碟或填充板的情況下，操作伺服器的時間超過 2 分鐘。
- 在您對硬碟本身、硬碟控制器（包括整合至主機板上的控制器）、硬碟背板或硬碟纜線進行變更之前，請先備份所有儲存在硬碟上的重要資料。
- 在您卸下 RAID 陣列的任何元件之前，請先備份所有的 RAID 配置資訊。

若要卸下熱抽換硬碟，請完成下列步驟。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 在您從伺服器上卸下硬碟之前，請先確實儲存硬碟上的資料（特別是該硬碟屬於 RAID 陣列的一部分時）。
3. 輕輕將鬆開閂鎖（橙色）推入左側，以解除鎖定硬碟把手。

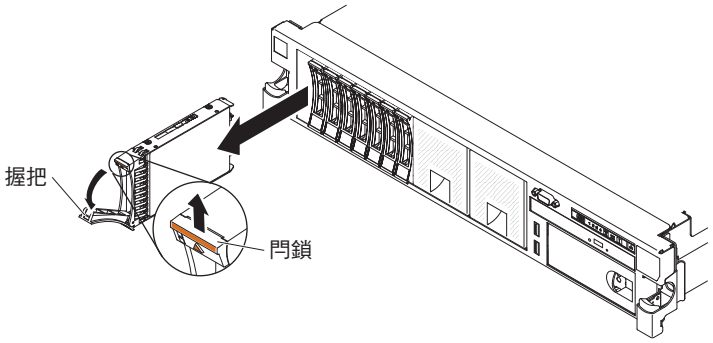


圖 162. 卸下 2.5 吋熱抽換硬碟

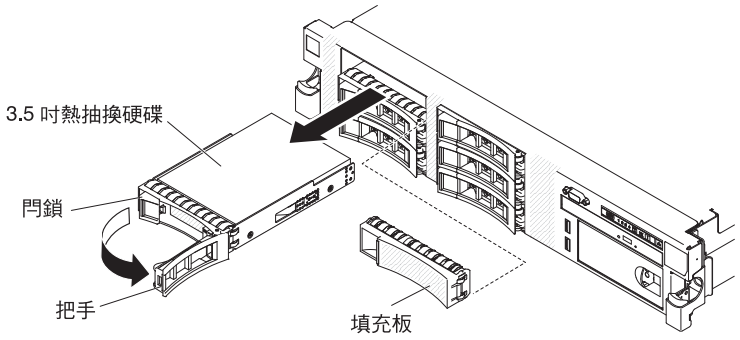


圖 163. 卸下 3.5 吋熱抽換硬碟

4. 握住把手，讓硬碟從硬碟機槽中滑出。
5. 重新安裝硬碟機槽填充板。
6. 若指示您將硬碟組件送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換熱抽換硬碟

使用此資訊可安裝熱抽換硬碟。

關於這項作業

下列注意事項說明伺服器支援的硬碟機型，以及安裝硬碟時必須考量的其他資訊。如需受支援硬碟的清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

- 找到硬碟隨附的文件，除按照本章說明進行操作之外，還應按照隨附文件中的說明進行操作。
- 確定您具備硬碟隨附文件中指定的所有纜線及其他設備。
- 選取用來安裝磁碟機的機架。
- 檢查硬碟隨附的指示，確定是否需要設定硬碟上的任何開關或跳接器。若要安裝 SAS 或 SATA 硬碟，請確保設定該裝置的 SAS 或 SATA ID。
- 熱抽換伺服器型號最多支援八個 2.5 吋或三個 3.5 吋熱抽換 SAS 或 SATA 硬碟。
- 蓋上或裝滿所有機槽、PCI 和 PCI Express 插槽，可減少伺服器的電磁干擾 (EMI) 以及保持良好的冷卻。當您安裝磁碟機、PCI 或 PCI Express 配接卡時，請保留從機槽卸下的 EMC 防護裝置和填充板或 PCI/PCI Express 配接卡插槽蓋，以後需要卸下裝置時，即可派上用場。
- 如需取得伺服器支援的選用裝置完整清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。
- 若要額外安裝熱抽換硬碟，請移至第 9 頁的表 2以了解詳細的電源供應器配置。

若要安裝熱抽換 SAS 或 SATA 硬碟，請完成下列步驟：

註：如果只有一個硬碟，則必須將它安裝在機槽 0 中（左上方）。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 從空的硬碟機槽卸下填充板。妥善保存填充板。
3. 將裝有磁碟機的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出磁碟機，將它放在防靜電表面上。
4. 將硬碟安裝至硬碟機槽中：
   a. 確定匣把手位於打開（解除鎖定）位置。
   b. 將硬碟與機槽中的導軌對齊。

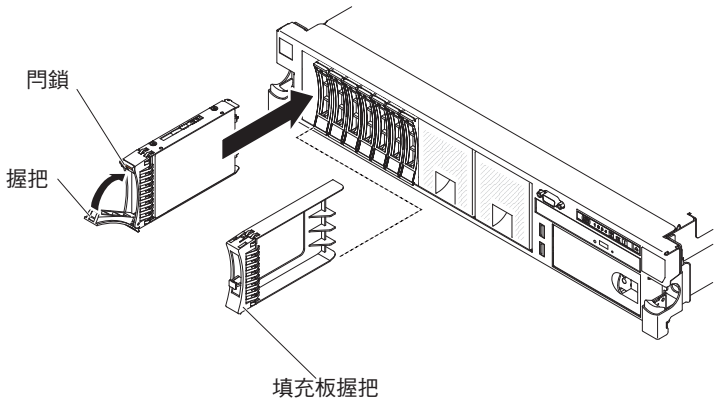


圖 164. 安裝 2.5 吋熱抽換硬碟

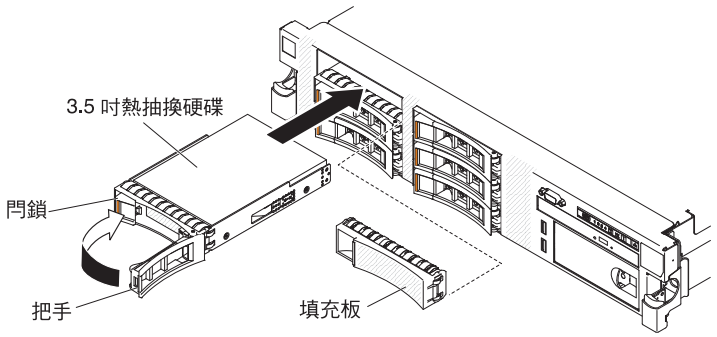


圖 165. 安裝 3.5 吋熱抽換硬碟

c. 輕輕將硬碟推入機槽，直到硬碟停住。

d. 將匣把手轉到閉合（鎖定）位置。

e. 檢查硬碟狀態 LED 以驗證硬碟運作正常。如果硬碟的黃色硬碟狀態 LED 持續點亮，表示硬碟故障且必須更換。如果綠色硬碟活動 LED 閃爍，表示正在存取硬碟。

註：如果伺服器被配置爲使用 ServeRAID 配接卡進行 RAID 作業，您可能必須在安裝硬碟後重新配置磁碟陣列。請參閱 ServeRAID 配接卡文件，以取得 RAID 作業的相關資訊，以及使用 ServeRAID 配接卡的完整指示。

5. 如果您要安裝其他熱抽換硬碟，請立即安裝。
6. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下簡易抽換硬碟

使用此資訊來卸下簡易抽換硬碟。

關於這項作業

從伺服器中卸下簡易抽換硬碟之前，必須先關閉伺服器。若要卸下簡易抽換 SATA 硬碟，請完成下列步驟。

請注意：

- 爲了避免損壞硬碟接頭，每當您安裝或卸下硬碟時，請確定伺服器蓋板已就定位且完全合上。
- 爲了確保系統充分冷卻，請勿在每個機槽中未安裝硬碟或填充板的情況下，操作伺服器的時間超過 2 分鐘。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 以一根手指將藍色鬆開閂鎖推至右側（以鬆開硬碟），同時以另一根手指抓住黑色硬碟把手，將硬碟從硬碟機槽中拉出。

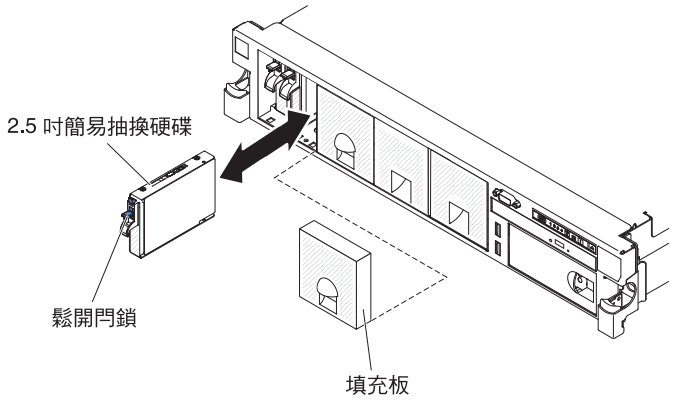


圖 166. 卸下 2.5 吋簡易抽換硬碟

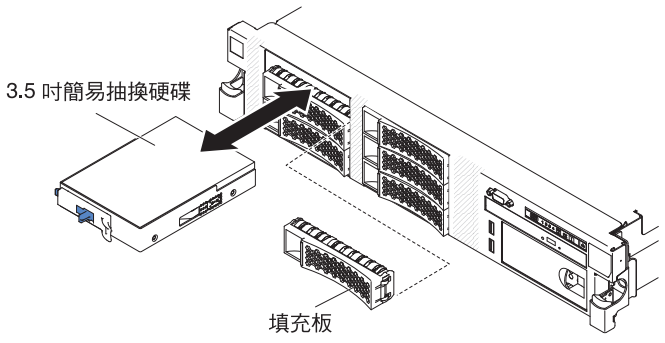


圖 167. 卸下 3.5 吋簡易抽換硬碟

4. 重新安裝之前卸下的硬碟機槽填充板。

5. 若指示您將硬碟組件送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換簡易抽換硬碟

使用此資訊來安裝簡易抽換硬碟。

關於這項作業

在伺服器中安裝簡易抽換硬碟之前，必須關閉伺服器。在安裝簡易抽換 SATA 硬碟之前，請閱讀下列資訊。如需受支援硬碟的清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

- 找到硬碟隨附的文件，除按照本章說明進行操作之外，還應按照隨附文件中的說明進行操作。
- 確定您具備硬碟隨附文件中指定的所有纜線及其他設備。
- 選取用來安裝磁碟機的機架。
- 檢查硬碟隨附的指示，確定是否需要設定硬碟上的任何開關或跳接器。若要安裝 SATA 硬碟，請確保設定該裝置的 SATA ID。
- 您可以在伺服器中最多安裝 6 個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟。請不要將熱抽換硬碟安裝到簡易抽換型伺服器中，此類伺服器不支援熱抽換硬碟。
- 您可以在伺服器的插槽 0 中安裝一個 2.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟。請不要將熱抽換硬碟安裝到簡易抽換型伺服器中，此類伺服器不支援熱抽換硬碟。
- 簡易抽換型伺服器只能用於非 RAID 配置。
- 蓋上或裝滿所有機槽、PCI 和 PCI Express 插槽，可減少伺服器的電磁干擾 (EMI) 以及保持良好的冷卻。當您安裝磁碟機、PCI 或 PCI Express 配接卡時，請保留從機槽卸下的 EMC 防護裝置和填充板或 PCI/PCI Express 配接卡插槽蓋，以後需要卸下裝置時，即可派上用場。
- 若要額外安裝簡易抽換硬碟，請移至第 9 頁的表 2以了解詳細的電源供應器配置。

如果要安裝簡易抽換硬碟，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 從空的磁碟機機架卸下填充板。
4. 將裝有磁碟機的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出磁碟機，將它放在防靜電表面上。
5. 將硬碟安裝至硬碟機槽中：
   a. 握住黑色硬碟把手，將藍色鬆開閂鎖滑動到右側，使硬碟組件與機槽中的導軌對齊。

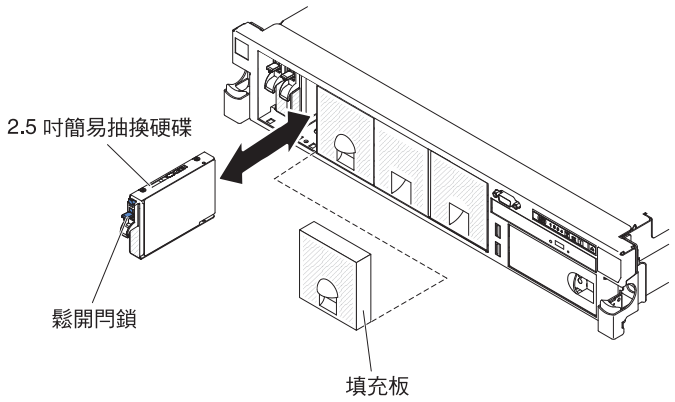


圖 168. 安裝 2.5 吋簡易抽換硬碟

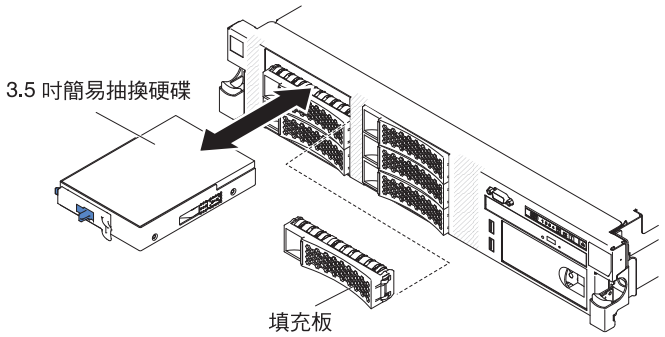


圖 169. 安裝 3.5 吋簡易抽換硬碟

b. 輕輕將硬碟推入機槽，直到硬碟停住。

6. 重新安裝之前卸下的硬碟機槽填充板。
7. 如果您要安裝其他簡易抽換硬碟，請立即安裝。
8. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下 1.8 吋熱抽換固態硬碟

使用此資訊來卸下 1.8 吋熱抽換固態硬碟。

關於這項作業

若要卸下 1.8 吋熱抽換固態硬碟，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 卸下填充板。妥善保存填充板。
3. 按壓鬆開閂鎖（橙色），以解除鎖定硬碟把手。

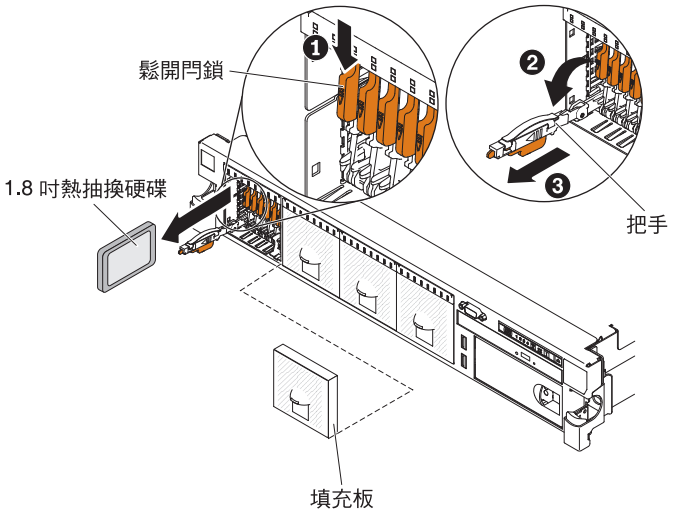


圖 170. 卸下 1.8 吋熱抽換固態硬碟

4. 拉出匣把手，直到把手不動爲止。
5. 讓硬碟從硬碟機槽中滑出。
6. 將匣把手轉到閉合（鎖定）位置。
7. 重新安裝填充板。
8. 若指示您將硬碟組件送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換 1.8 吋熱抽換固態硬碟

使用此資訊來安裝 1.8 吋熱抽換固態硬碟。

關於這項作業

若要安裝 1.8 吋熱抽換固態硬碟，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 卸下填充板。妥善保存填充板。
3. 將裝有磁碟機的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出磁碟機，將它放在防靜電表面上。
4. 將硬碟安裝至硬碟機槽中：
   a. 確定把手位於打開（解除鎖定）位置。
   b. 將硬碟與機槽中的導軌對齊。

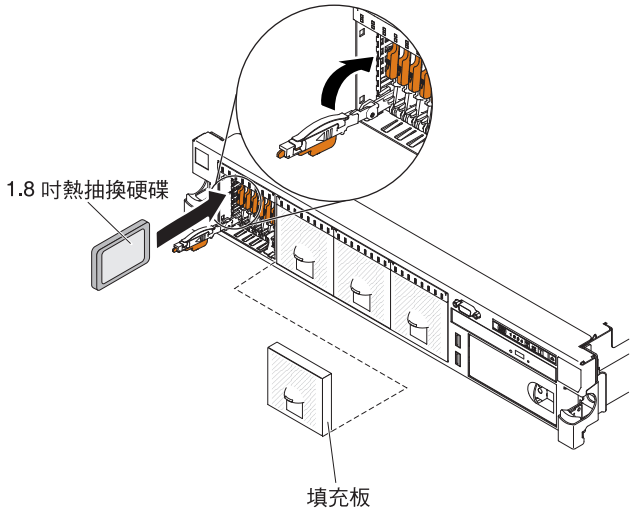


圖 171. 安裝 1.8 吋熱抽換固態硬碟

c. 輕輕將硬碟推入機槽，直到硬碟停住。

d. 將把手轉到閉合（鎖定）位置。

e. 檢查固態硬碟狀態 LED，驗證固態硬碟運作正常。如果硬碟的黃色固態硬碟狀態 LED 持續點亮，表示硬碟故障且必須更換。如果綠色固態硬碟活動 LED 閃爍，表示正在存取硬碟。

註：如果伺服器配置爲使用 ServeRAID 配接卡進行 RAID 作業，則在安裝好固態硬碟之後，您可能需要重新配置磁碟陣列。請參閱 ServeRAID 配接卡文件，取得 RAID 作業的相關資訊，以及以及使用 ServeRAID 配接卡的完整指示。

5. 如果您要安裝其他熱抽換固態硬碟，請立即安裝。
6. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下 DVD 光碟機

使用此資訊來卸下 DVD 光碟機。

關於這項作業

若要卸下選用 DVD 光碟機，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下伺服器蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 向下按住鬆開卡榫，同時從後方將光碟機往外推出機槽。

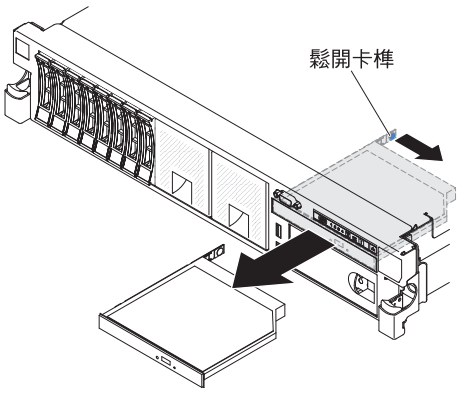


圖 172. 卸下 DVD 光碟機

5. 拆下光碟機側面的光碟機固定夾。收好固定夾，供日後安裝替換光碟機或更換 DVD 光碟機填充板時使用。

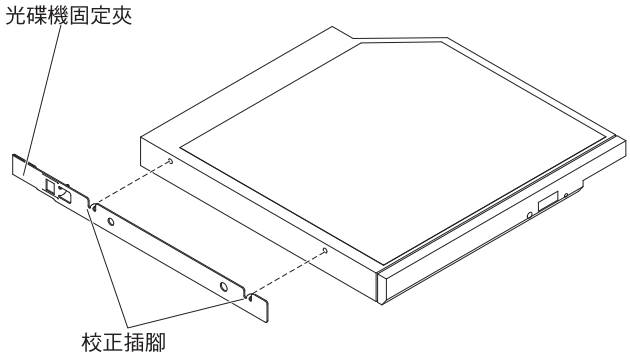


圖 173. 卸下 DVD 光碟機固定夾

6. 將光碟機固定夾接回您在步驟 第 266 頁的 4 中卸下的 DVD 光碟機填充板側面。
7. 將 DVD 光碟機填充板推入 DVD 光碟機機槽中，直到 DVD 光碟機填充板卡至定位。
8. 若指示您將 DVD 光碟機送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

更換 DVD 光碟機

使用此資訊來安裝 DVD 光碟機。

關於這項作業

下列注意事項說明伺服器支援的硬碟機型，以及安裝硬碟時必須考量的其他資訊。如需受支援硬碟的清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

- 找到磁碟機隨附的文件，除了本章的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示進行操作。
- 確定您具備硬碟隨附文件中指定的所有纜線及其他設備。
- 伺服器支援一個超薄 SATA 光碟機。

若要安裝選用 DVD 光碟機，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。

   註：中斷伺服器的電源連接後，您將無法觀察 LED，因爲中斷電源之後 LED 將會熄滅。在中斷電源連接之前，請記錄亮起的 LED，包括作業資訊面板、光徑診斷面板以及伺服器內主機板上亮起的 LED。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下 DVD 光碟機的填充板（若已安裝的話）。尋找 DVD 光碟機填充板背面上的藍色釋放卡榫；然後，在按下卡榫的同時，將 DVD 光碟機填充板推出機槽。
5. 卸下 DVD 光碟機填充板側面的固定夾。保留 DVD 光碟機填充板以供日後使用。

   註：如果您要安裝含有雷射的光碟機，請遵循下列安全預防措施。

   聲明 3

   注意：
   安裝雷射產品（如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

   - **請勿卸下蓋板。卸下雷射產品的蓋板可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的零件。**
   - **如果不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。**

危險

某些雷射產品包含內嵌式 3A 類或 3B 類雷射二極體。請注意下列事項。

打開時會有雷射輻射。請勿注視光束、勿直接用光學儀器檢視，並避免直接曝露於光束之中。



等級 1 雷射產品
Laser Klasse 1
Laser Klass 1
Luokan 1 Laserlaite
Appareil‚A Laser de Classe 1

6. 將裝有新光碟機的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出光碟機，將它放在防靜電表面上。
7. 遵循硬碟隨附的指示來設定任何跳接器或開關。
8. 將您從 DVD 光碟機填充板上拆下的光碟機固定夾安裝至新 DVD 光碟機的側面。

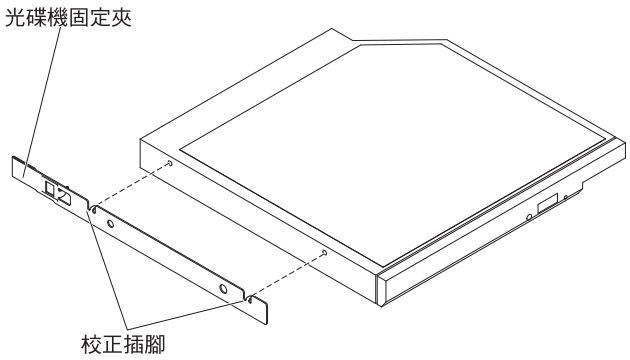


圖 174. 安裝 DVD 光碟機固定夾

9. 將 DVD 光碟機與光碟機機槽對齊，然後將 DVD 光碟機滑入光碟機機槽中，直到 DVD 光碟機卡入定位爲止。
10. 連接 DVD 光碟機纜線（請參閱第 270 頁的『更換 DVD 光碟機纜線』）。下圖顯示 DVD 光碟機纜線的佈線：

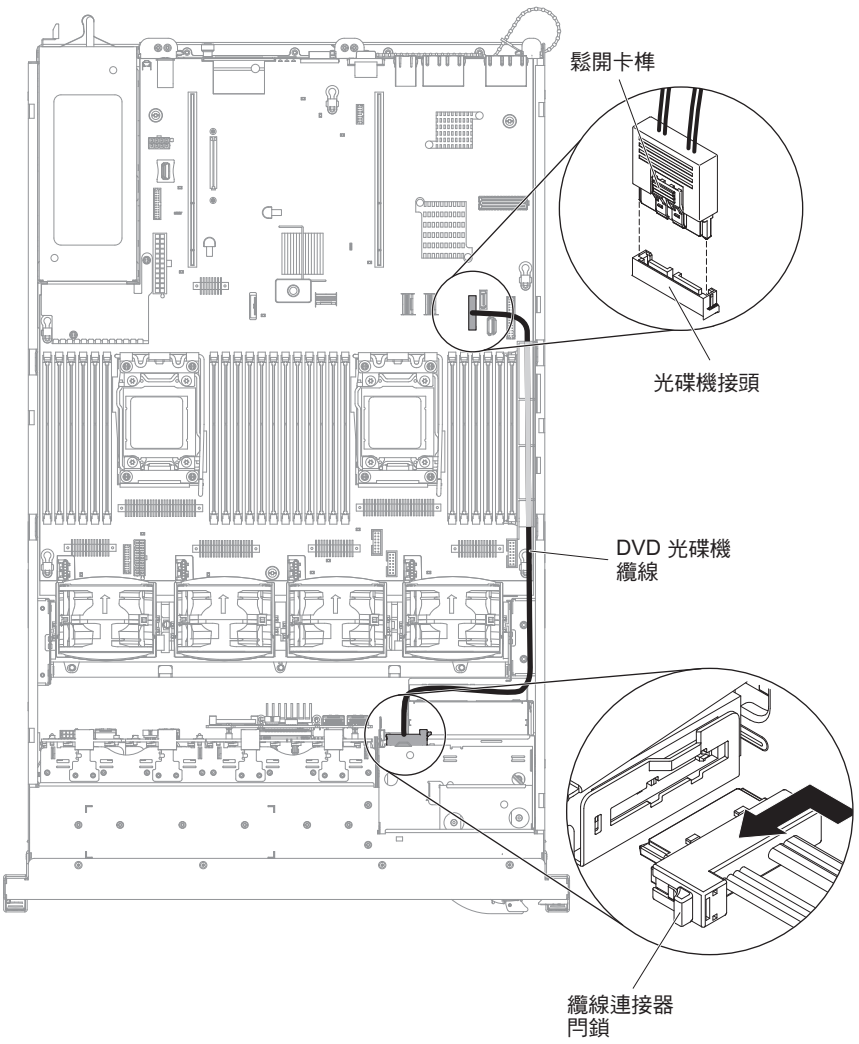


圖 175. DVD 光碟機纜線連線

11. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
12. 開啓週邊裝置和伺服器。

拔掉 DVD 光碟機纜線

使用此資訊來拔掉 DVD 光碟機纜線。

關於這項作業

若要拔掉 DVD 纜線，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 向下按住接頭鬆開卡榫，然後拔掉主機板上接頭的 DVD 光碟機纜線。

   警告： 您必須按下接頭鬆開卡榫，才能拔掉主機板上的 DVD 光碟機纜線。拔掉 DVD 光碟機纜線時，請勿過度用力。

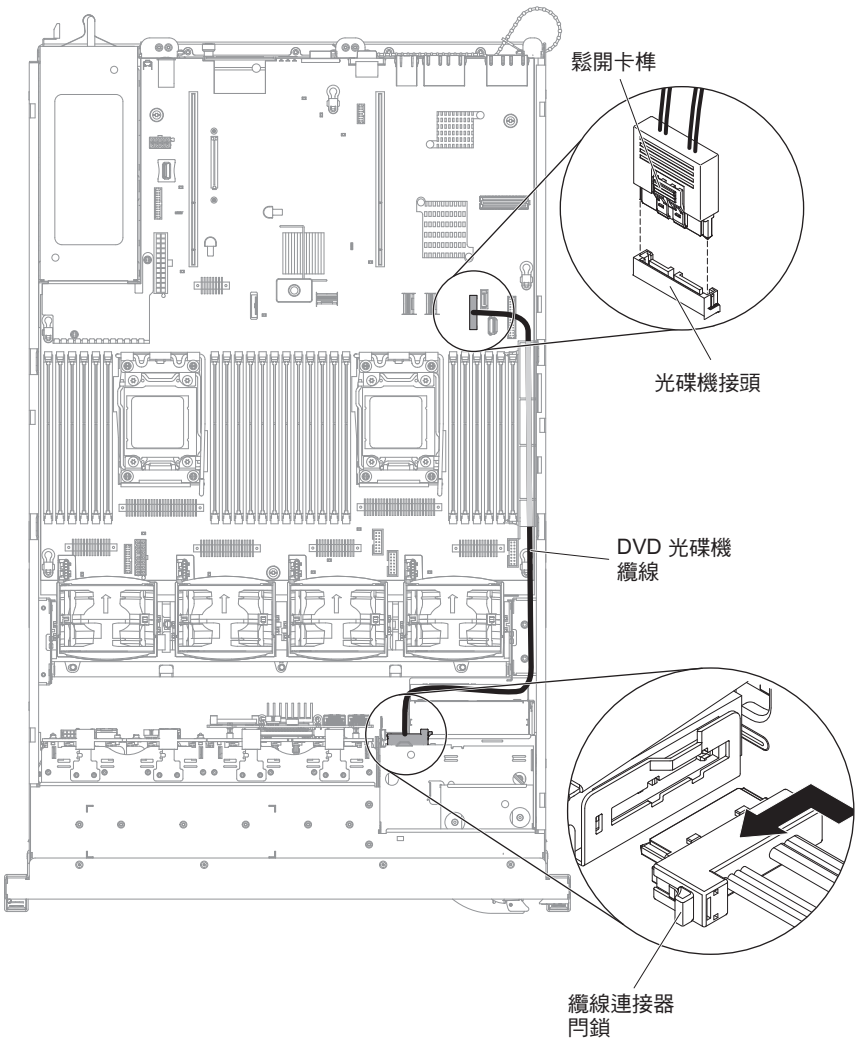


圖 176. DVD 光碟機纜線連線

6. 從 DVD 光碟機機箱後方，向下按住接頭閂鎖（位於纜線接頭左側），握住纜線接頭並將它推至右側，然後從 DVD 光碟機背面的接頭上拔掉 DVD 光碟機纜線，放在旁邊。

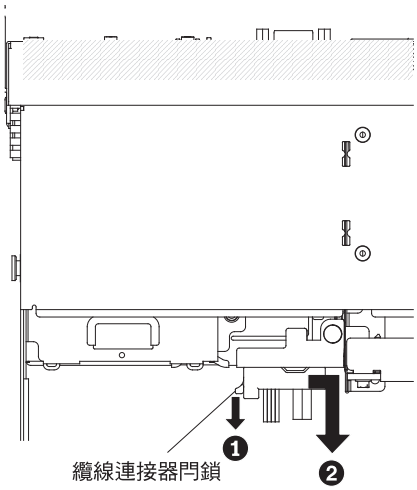


圖 177. DVD 光碟機纜線閂鎖

7. 若指示您將 DVD 光碟機纜線送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

更換 DVD 光碟機纜線

使用此資訊來安裝 DVD 光碟機纜線。

關於這項作業

若要安裝 DVD 光碟機纜線，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 將纜線接頭與 DVD 光碟機機盒背面的接頭對齊。將纜線接頭按入光碟機機盒接頭，然後將光碟機機盒向左滑入，直到機盒牢牢固定爲止。

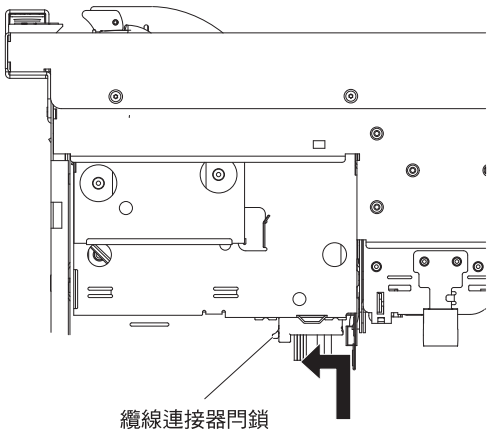


圖 178. DVD 光碟機纜線閂鎖

下圖顯示 DVD 纜線的佈線：

警告： 遵循圖中所示的光碟機佈線。請確定纜線沒有遭到擠壓，且未遮蓋任何接頭或妨礙主機板上的任何元件。

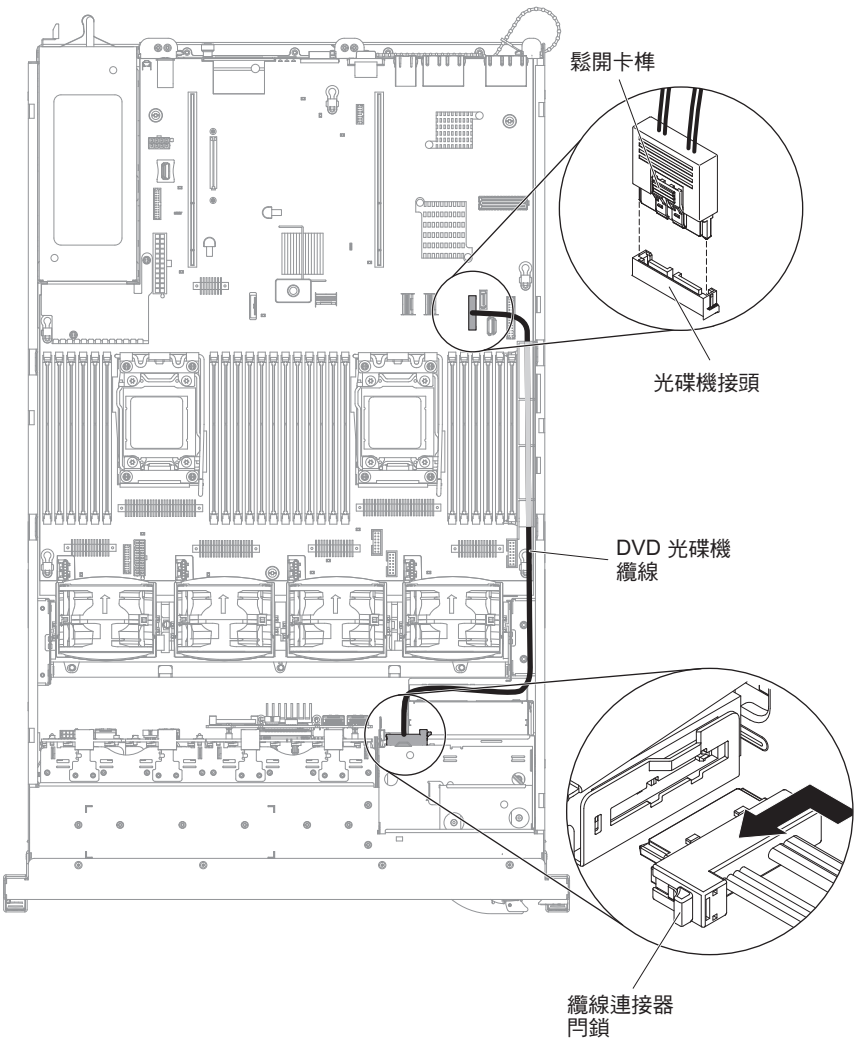


圖 179. DVD 光碟機纜線佈線

6. 裝回空氣擋板（請參閱第 250 頁的『更換空氣擋板』）。
7. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
8. 將伺服器推入機架。
9. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
10. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下磁帶機

使用此資訊來卸下磁帶機。

關於這項作業

若要卸下選用磁帶機，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下伺服器蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 開啓磁帶機匣鬆開閂鎖，然後讓磁帶機匣滑出機槽大約 25 公釐（1 吋）。
5. 拔掉磁帶機背面的電源線及信號線。
6. 將硬碟從機槽中完全拉出。

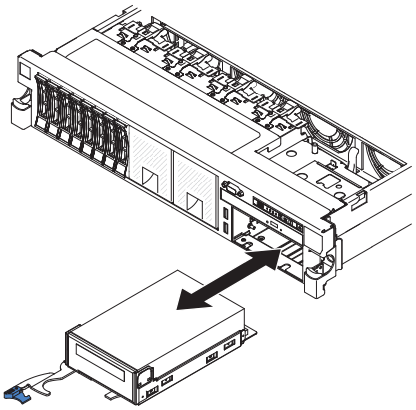


圖 180. 卸下磁帶機

7. 取出位於磁帶機匣側邊的螺絲，將磁帶機從機匣中卸下。

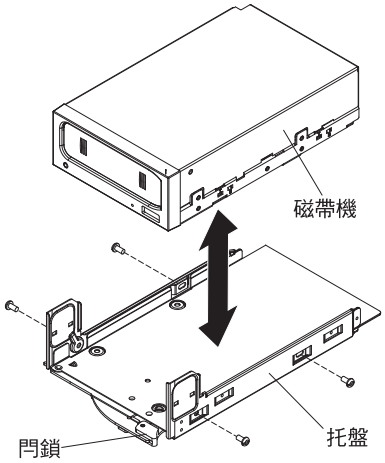


圖 181. 卸下螺絲

8. 如果您在機槽中未安裝其他硬碟，請將磁帶機填充板插入空的磁帶機機槽中。

9. 如果指示您將硬碟送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

更換磁帶機

使用此資訊來安裝磁帶機。

關於這項作業

若要安裝選用 DVD 光碟機，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 如果磁帶機在安裝的兩端有金屬隔板，請卸下隔板。
5. 如圖所示，使用您從舊的磁碟機上取出的四顆螺絲，在新磁帶機上安裝硬碟匣。

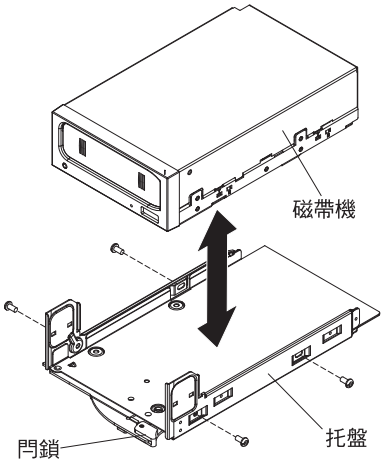


圖 182. 螺絲安裝

6. 按照磁帶機隨附的指示準備磁帶機，設定任何開關或跳接器。
7. 將磁帶機組件大半部分推入磁帶機機槽中。

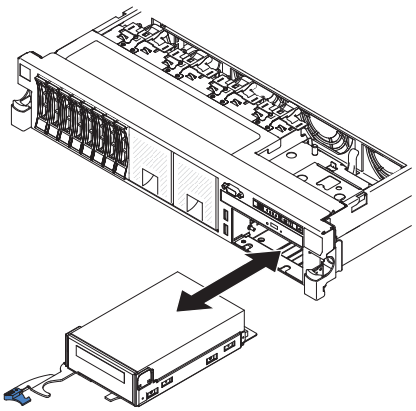


圖 183. 安裝磁帶機

8. 使用舊磁帶機的纜線，將信號線與電源線重新連接至磁帶機。
9. 確實清空所有纜線，然後將磁帶機組件的其他部分推入磁帶機機槽。
10. 將匣把手推向閉合（鎖定）位置。
11. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
12. 將伺服器推入機架。
13. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
14. 開啓週邊裝置和伺服器。

取出記憶體模組

使用此資訊來卸下記憶體模組。

關於這項作業

若要卸下雙排直插式記憶體模組 (DIMM)，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 小心地打開 DIMM 接頭兩端的固定夾，然後卸下 DIMM。

   警告： 爲避免折斷固定夾或損壞 DIMM 接頭，請小心開合固定夾。

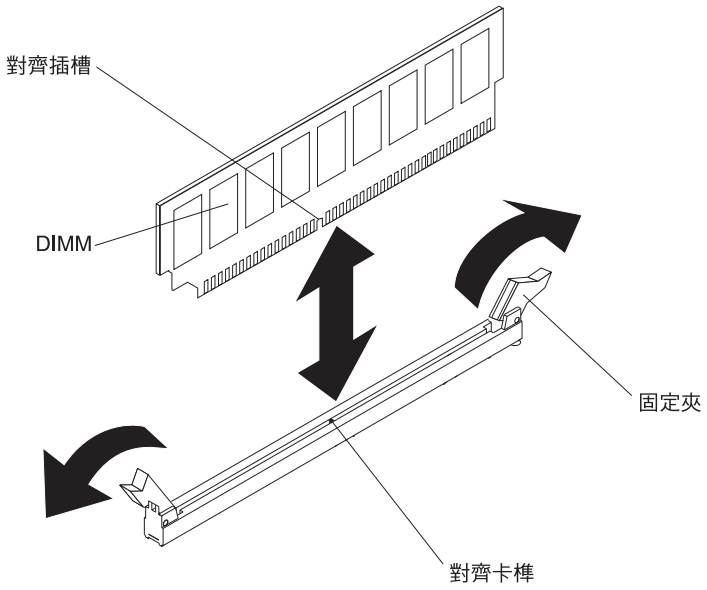


圖 184. 卸下 DIMM

6. 若指示您將 DIMM 送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝記憶體模組

下列注意事項說明伺服器支援的 DIMM 類型，以及安裝 DIMM 時必須考量的其他資訊。

- 當您安裝或卸下 DIMM 時，伺服器配置資訊將發生變更。重新啓動伺服器時，系統將顯示一則訊息，指出記憶體配置已變更。
- 此伺服器僅支援具有錯誤更正碼 (ECC) 的業界標準雙倍資料傳輸率 3 (DDR3)、800、1066、1333、1600 或 1866 MHz、PC3-6400、PC3-8500、PC3-10600、PC3-12800 或 PC3-14900 暫存式或無緩衝同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM) 雙排直插式記憶體模組 (DIMM)。如需伺服器支援的記憶體模組清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。
  – DDR3 DIMM 的規格印在 DIMM 的標籤上，格式如下。

    ggggg eRxff PC3*v-wwwwwm-aa-bb-ccd*

    其中：

    - *ggggg* 是 DIMM 的總容量（例如，1GB、2GB 或 4GB）
    - *eR* 是排數

      1R = 單排

      2R = 雙排

      4R = 四排
    - *xff* 是裝置架構（位元寬度）

      x4 = x4 架構（每個 SDRAM 4 DQ 行）

      x8 = x8 架構

      x16 = x16 架構

- *v* 是 SDRAM 及支援元件供電電壓 (VDD)
  - 空白 = 1.5 V（指定）
  - L = 1.35 V（指定），1.5 V（可運作）

    註：這些電壓的值爲「指定」，表示在此電壓下支援計時之類的裝置特性。值爲「可運作」表示裝置在此電壓下可安全地運作。不過，不保證計時之類的裝置特性。所有裝置必須「承受」最高 DDR3 額定電壓 1.5 V，這表示裝置在 1.5 V 下可能無法運作，但能夠以該電壓供電而不會損壞裝置。
- *wwwww* 是 DIMM 頻寬，單位爲 MB/每秒

  6400 = 6.40 GBps（DDR3-800 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）

  8500 = 8.53 GBps（DDR3-1066 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）

  10600 = 10.66 GBps（DDR3-1333 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）

  12800 = 12.80 GBps（DDR3-1600 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）

  14900 = 14.93 GBps（DDR3-1866 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）
- *m* 是 DIMM 類型

  E = 具 ECC 且無緩衝 DIMM (UDIMM)（x72 位元模組資料匯流排）

  L = 低負載 DIMM (LRDIMM)

  R = 含暫存器的 DIMM (RDIMM)

  U = 無 ECC 且無緩衝 DIMM（x64 位元主要資料匯流排）
- *aa* 是 CAS 延遲（以操作頻率上限的時鐘爲單位）
- *bb* 是 JEDEC SPD 修訂編碼和新增層次
- *cc* 是適用於 DIMM 設計的參照設計檔
- *d* 是 DIMM 參照設計的修訂號碼

註：若要判斷 DIMM 類型，請參閱 DIMM 上的標籤。標籤上的資訊格式爲 xxxxx nRxxx PC3v-xxxxxx-xx-xx-xxx。第六個數字式位置中的數字表示 DIMM 爲單排 (n=1)、雙排 (n=2) 或四排 (n=4)。

- 下列規則適用於 DDR3 RDIMM 速度（與通道中 RDIMM 數量相關）：
  - 每個通道安裝 1 條 RDIMM 時，記憶體以 1866 MHz 執行
  - 每個通道安裝 2 條 RDIMM 時，記憶體以 1600 MHz 執行
  - 每個通道安裝 3 條 RDIMM 時，記憶體以 1066 MHz 執行
  - 伺服器中所有通道都會以最快速共用頻率執行
  - 請勿在同一部伺服器中同時安裝暫存式、無緩衝及低負載 DIMM。
- 記憶體的速度上限取決於微處理器的組合、DIMM 速度、DIMM 類型、UEFI 設定中的 Operating Modes 及在每個通道中安裝的 DIMM 數量。
- 在每個通道有兩條 DIMM 的配置中，只要符合下列條件，採用 Intel Xeon™ E5-2600 系列微處理器的伺服器會自動以記憶體速度上限（最高 1600 MHz）運作：
  - 在同一個通道中安裝兩條 1.35 V 單排、雙排或四排 UDIMM、RDIMM 或 LRDIMM。在 Setup Utility 中，**Memory speed** 是設爲 **Max performance**，且 **LV-DIMM power** 是設爲 **Enhance performance** 模式。 1.35 V UDIMM、RDIMM 或 LRDIMM 將以 1.5 V 運作。
- 此伺服器最多支援 16 條雙排 UDIMM。此伺服器最多支援每個通道兩條 UDIMM。

- 此伺服器最多支援 24 條單排、雙排 RDIMM，或 16 條四排 RDIMM。此伺服器不支援在同一個通道中有三條四排 RDIMM。
- 下表顯示使用排式 DIMM 時，可安裝記憶體數量上限的範例。

表 21. 使用排式 DIMM 時，可安裝的記憶體上限

DIMM 數量	DIMM 類型	DIMM 大小	總記憶體
16	雙排 UDIMM	4 GB	64 GB
24	單排 RDIMM	2 GB	48 GB
24	單排 RDIMM	4 GB	96 GB
24	雙排 RDIMM	8 GB	192 GB
24	雙排 RDIMM	16 GB	384 GB
24	HCDIMM	16 GB	384 GB
24	HCDIMM	32 GB	768 GB
16	四排 RDIMM	8 GB	128 GB
24	四排 LRDIMM	32 GB	768 GB

- 可供伺服器使用的 UDIMM 選項爲 4 GB。此伺服器使用 UDIMM 時所支援的系統記憶體下限爲 4 GB，上限爲 64 GB。
- 可供伺服器使用的 RDIMM 選項爲 2 GB、4 GB、8 GB 和 16 GB。此伺服器使用 RDIMM 時所支援的系統記憶體下限爲 2 GB，上限爲 384 GB。
- 可供伺服器使用的 HCDIMM 選項爲 16 GB 和 32 GB。此伺服器使用 HCDIMM 時所支援的系統記憶體下限爲 16 GB，上限爲 768 GB。

  註：請勿在伺服器中混用 16 GB HCDIMM 和 32 GB HCDIMM。
- 可供伺服器使用的 LRDIMM 選項爲 32 GB。此伺服器使用 LRDIMM 時所支援的系統記憶體下限爲 32 GB，上限爲 768 GB。

  註：可用記憶體數量視系統配置而減少。某些記憶體數量必須保留給系統資源。若要檢視已安裝的記憶體總數和配置的記憶體數量，請執行 Setup Utility。如需相關資訊，請參閱第 142 頁的『配置伺服器』。
- 每個微處理器最少必須安裝一條 DIMM。比方說，如果伺服器有安裝兩個微處理器，最少必須安裝兩條 DIMM。不過，爲改進系統效能，每顆微處理器最少應安裝四條 DIMM。
- 伺服器中的 DIMM 必須是相同類型（RDIMM、UDIMM、HCDIMM 或 LRDIMM），以確保伺服器能正常運作。
- 當您要在通道中安裝一條四排 DIMM 時，請將它安裝在距離微處理器最遠的 DIMM 接頭上。

注意事項：

1. 只要您安裝了微處理器 2，就可以安裝微處理器 2 的 DIMM；不需要等到微處理器 1 的所有 DIMM 插槽都插滿爲止。
2. DIMM 插槽 13-24 是爲微處理器 2 保留的；因此，DIMM 插槽 13-24 會在安裝微處理器 2 後啓用。

下圖顯示主機板上的 DIMM 接頭位置。

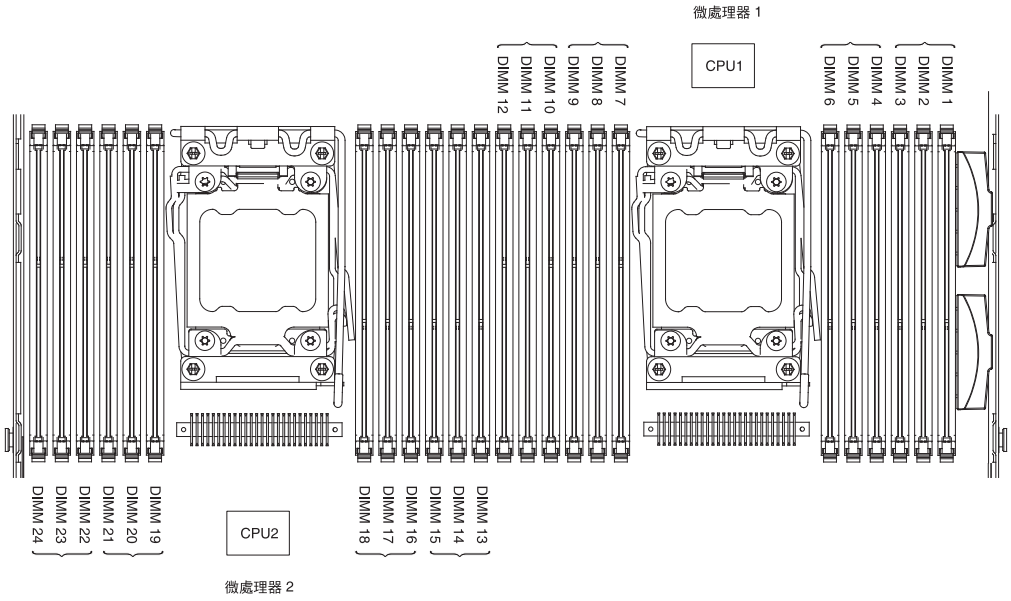


圖 185. DIMM 接頭位置

DIMM 安裝順序：

視伺服器型號而定，伺服器可能隨附最少一條 2 GB 或 4 GB DIMM，並安裝在插槽 1 中。安裝額外的 DIMM 時，請依照下表所示順序來安裝，以達到最佳系統效能。

一般而言，您可以任何順序安裝至每個微處理器記憶體介面的所有通道（4 個），且不需要符合任何需求。

表 22. 標準模式 DIMM 安裝順序

已安裝的微處理器數量	DIMM 接頭插入順序
已安裝一個微處理器	1、4、9、12、2、5、8、11、3、6、7、10
已安裝兩個微處理器	1、13、4、16、9、21、12、24、2、14、5、17、8、20、11、23、3、15、6、18、7、19、10、22

爲了實現最佳效能：

確定移入每顆微處理器的所有四個記憶體通道。每個記憶體通道應該移入相同類型及數量的記憶體。每個微處理器插槽應該移入相同類型及數量的記憶體。建議使用 1DPC（每個通道一條 DIMM）或 2DPC（每個通道兩條 DIMM）記憶體配置。除非需要記憶體容量超過記憶體頻率，否則不建議使用 3DPC（每個通道三條 DIMM），因爲 3DPC 配置會強制記憶體子系統以較低的頻率 (1066MHz) 執行。

請參閱 Understanding and Optimizing Memory Performance for Intel Xeon Processor E5-2600 Series in IBM Flex System, System x, and BladeCenter Platforms 白皮書以瞭解詳細資訊。

記憶體鏡映通道：

記憶體鏡映通道模式會在兩個通道內，針對兩對 DIMM 同時抄寫及儲存資料。

如果發生故障，記憶體控制器會從記憶體 DIMM 的主要對組切換到 DIMM 的備份對組。若要透過 Setup Utility 來啓用記憶體鏡映通道，請選取 **System Settings** > **Memory**。如需相關資訊，請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』。使用記憶體鏡映通道功能時，請考量下列資訊：

- 當您使用記憶體鏡映通道時，必須一次安裝一對 DIMM。每對中兩條 DIMM 的大小、類型、排數（單排、雙排或四排）和架構必須相同，但速度不必相同。通道會以任一通道中最慢的 DIMM 的速度執行。
- 啓用記憶體鏡映通道時，可用記憶體上限會縮減爲已安裝記憶體的一半。例如，如果安裝使用 RDIMM 的 64 GB 記憶體，當使用記憶體鏡映通道時，只有 32 GB 的可定址記憶體可供使用。
- 若爲 UDIMM，在記憶體鏡映通道模式下，不會使用微處理器 1 的 DIMM 接頭 3、6、7 和 10，以及微處理器 2 的 DIMM 接頭 15、18、19 和 22。

下圖列出每一個記憶體通道上的 DIMM 接頭。

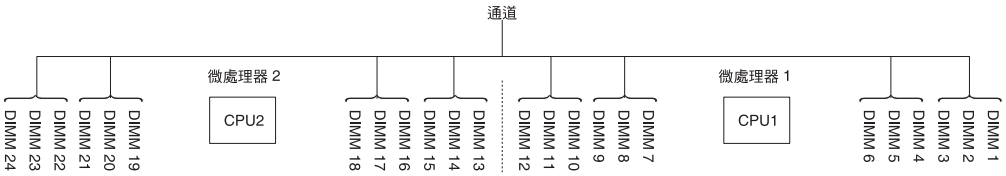


圖 186. 每一個記憶體通道上的接頭

下表顯示記憶體鏡映通道模式的安裝順序：

表 23. 記憶體鏡映通道模式 DIMM 插入順序

DIMM 數量	已安裝的微處理器數量	DIMM 接頭
第一對 DIMM	1	1、4
第二對 DIMM	1	9、12
第三對 DIMM	1	2、5
第四對 DIMM	1	8、11
第五對 DIMM	1	3、6
第六對 DIMM	1	7、10
第七對 DIMM	2	13、16
第八對 DIMM	2	21、24
第九對 DIMM	2	14、17
第十對 DIMM	2	20、23
第十一對 DIMM	2	15、18
第十二對 DIMM	2	19、22
註：若伺服器中已安裝 UDIMM，則在記憶體鏡映通道模式下，不會使用 DIMM 接頭 3、6、7、10、15、18、19 和 22。		

記憶體排備用：

記憶體排備用功能可從系統配置停用故障的記憶體，並啓動排備用 DIMM 以取代故障的作用中 DIMM。

您可以在 Setup Utility 中啓用排備用記憶體，請選取 **System Settings** > **Memory**。如需相關資訊，請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』。使用記憶體排備用功能時，請考量下列資訊：

- 配備 Intel Xeon™ E5-2600 系列微處理器的伺服器型號支援記憶體排備用特性。
- 啓用記憶體排備用模式時，可用記憶體上限會減少。

下圖列出每一個記憶體通道上的 DIMM 接頭。

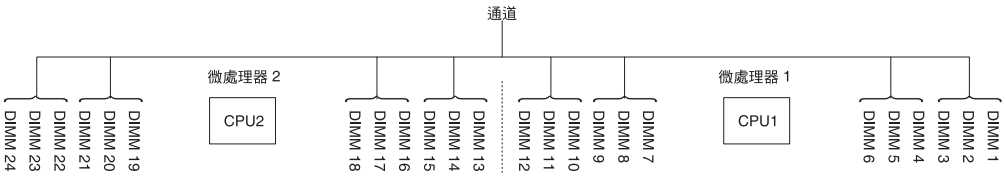


圖 187. 每一個記憶體通道上的接頭

請遵循排備用模式的安裝順序：

- 在一個通道中至少安裝一個四排 DIMM。
- 在一個通道中至少安裝兩個單排或雙排 DIMM。

表 24. 記憶體排備用模式 DIMM 插入順序

DIMM 數量	已安裝的微處理器數量	DIMM 接頭
第一對 DIMM	1	1、2
第二對 DIMM	1	4、5
第三對 DIMM	1	8、9
第四對 DIMM	1	11、12
第五對 DIMM	1	7、10
第六對 DIMM	1	3、6
第七對 DIMM	2	13、14
第八對 DIMM	2	16、17
第九對 DIMM	2	20、21
第十對 DIMM	2	23、24
第十一對 DIMM	2	19、22
第十二對 DIMM	2	15、18
註：若伺服器中已安裝 UDIMM，則在記憶體排備用模式下，不會使用 DIMM 接頭 3、6、7、10、15、18、19 和 22。		

更換記憶體模組：

使用此資訊來更換記憶體模組。

關於這項作業

註：若要額外安裝記憶體模組，請移至第 9 頁的表 2以了解詳細的電源供應器配置。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 小心地打開 DIMM 接頭兩端的固定夾，然後卸下 DIMM。
   警告： 爲避免折斷固定夾或損壞 DIMM 接頭，請小心開合固定夾。

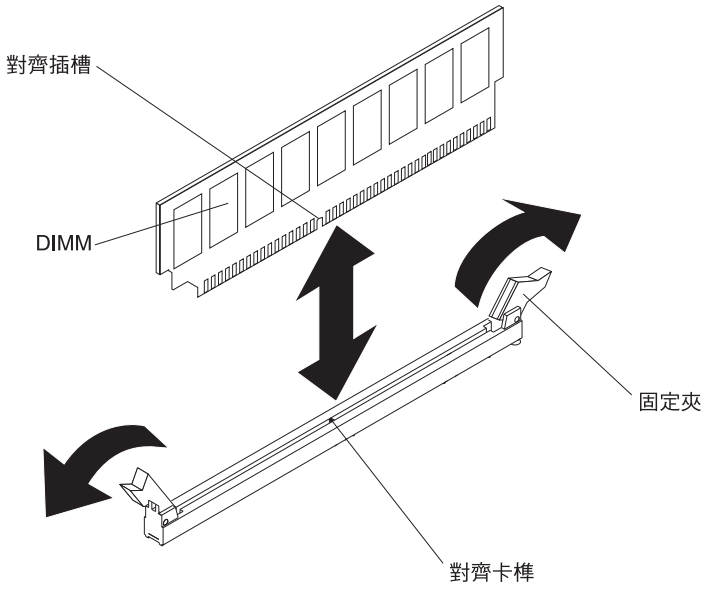


圖 188. 安裝 DIMM

6. 把裝有 DIMM 的防靜電保護袋，放在伺服器外部任何未上漆的金屬表面。然後從防靜電保護袋中取出 DIMM。
7. 轉動 DIMM，使定位插槽與定位卡榫正確對齊。
8. 將 DIMM 邊緣與 DIMM 接頭兩端的插槽對齊，將 DIMM 插入接頭中（如需 DIMM 接頭位置的相關資訊，請參閱第 32 頁的『主機板選用裝置接頭』）。
9. 在 DIMM 兩端同時用力，將 DIMM 垂直向下按壓，使其牢牢插入接頭。當 DIMM 已牢牢固定在接頭中時，固定夾會卡入鎖定位置。

   註：如果 DIMM 與固定夾之間留有空隙，表示 DIMM 未正確插入；請打開固定夾，卸下 DIMM，然後將其重新插入。
10. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
11. 裝回空氣擋板（請參閱第 250 頁的『更換空氣擋板』）。

註：裝回空氣擋板前，請關閉所有固定夾，即使未安裝 DIMM 的插槽也一樣。

12. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
13. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下風扇托架

使用此資訊來卸下風扇托架。

關於這項作業

若要更換部分元件或清出工作空間，您可能必須卸下風扇托架組件。

註：若要卸下或安裝風扇，則無需卸下風扇托架。請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』及第 318 頁的『更換熱抽換風扇』。

若要卸下風扇托架，請完成下列步驟：

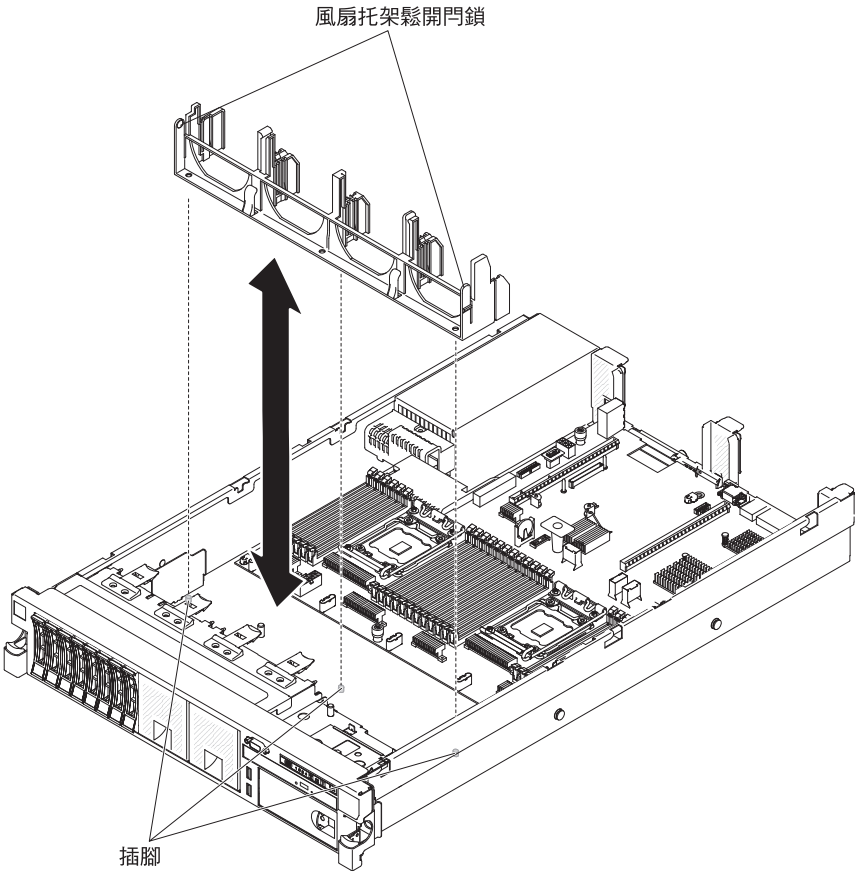


圖 189. 卸下風扇托架

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下風扇（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
5. 從兩側按下風扇托架鬆開閂鎖，然後從伺服器中取出風扇托架。

更換風扇托架

使用此資訊來更換風扇托架。

關於這項作業

若要安裝風扇托架，請完成下列步驟：

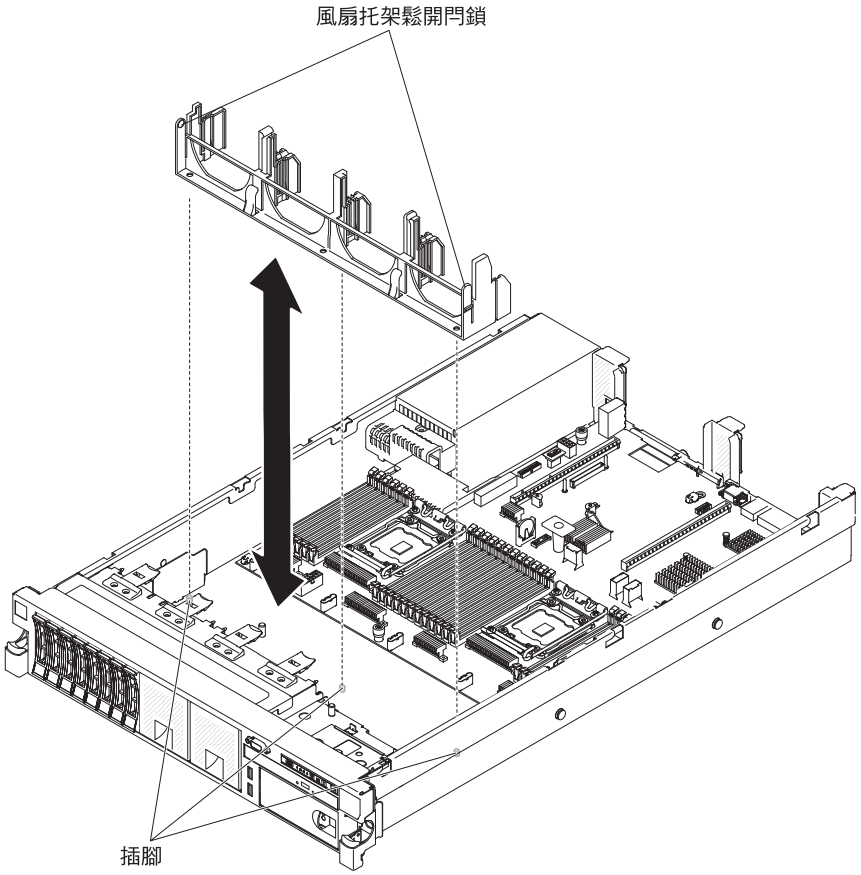


圖 190. 卸下風扇托架

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 將風扇托架往下放入機箱中。
5. 將托架底端的孔與機箱底端的插腳對齊。
6. 將托架往下按，直到風扇托架鬆開拉桿卡入定位。
7. 裝回風扇（請參閱第 318 頁的『更換熱抽換風扇』）。
8. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
9. 將伺服器推入機架。
10. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
11. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下 PCI 擴充卡組件

使用此資訊來卸下 PCI 擴充卡組件。

關於這項作業

伺服器隨附一個擴充卡組件（可選擇再加一個），每個擴充卡包含兩到三個 PCI 插槽。如需可與伺服器搭配使用的擴充卡組件清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。

若要卸下 PCI 擴充卡組件，請完成下列步驟：

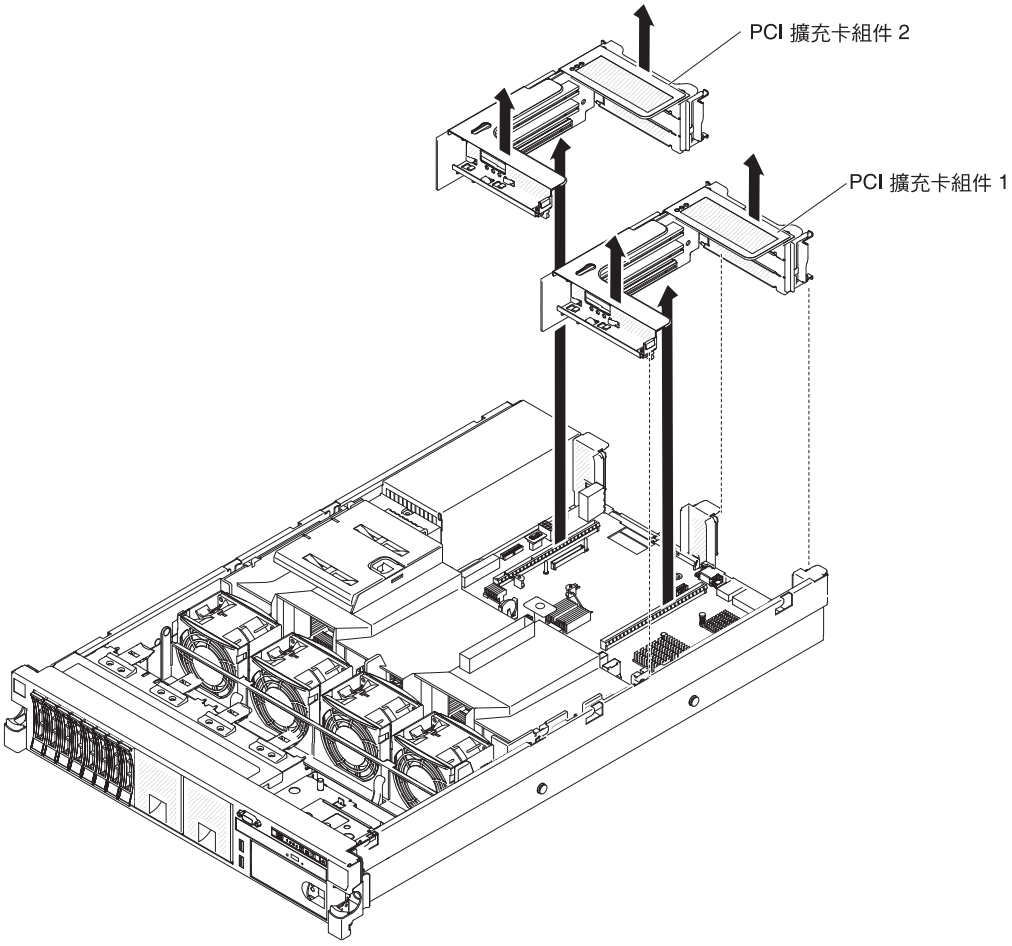


圖 191. 卸下 PCI 擴充卡組件

程序

1. 閱讀自第第 vii 頁的『安全』頁開始的安全資訊，以及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 握住組件的前端卡榫和後緣，將其抬起以從伺服器中卸下。將擴充卡組件放置在防靜電平面上。

更換 PCI 擴充卡組件

使用此資訊來更換 PCI 擴充卡組件。

關於這項作業

伺服器的主機板提供兩個 PCI 擴充卡插槽。下列資訊指出擴充卡插槽：

- 伺服器的標準型號隨附一個已安裝的 PCI Express 擴充卡組件。如果您要將其更換爲 PCI-X 擴充卡組件，您必須訂購 PCI-X 擴充卡組件選用裝置（含托架）。
- PCI Express 擴充卡組件具有黑色接頭，可支援 PCI Express 配接卡，PCI-X 擴充卡組件則有白色（淺色）接頭，可支援 PCI-X 配接卡。
- PCI 擴充卡插槽 1（離電源供應器最遠的插槽）。您必須將一個 PCI 擴充卡組件安裝在微處理器 1 的插槽 1 中。
- PCI 擴充卡插槽 2（離電源供應器最近的插槽）。您必須將一個 PCI 擴充卡組件安裝在微處理器 2 的插槽 2 中。
- 即使不安裝配接卡，您也必須安裝 PCI 擴充卡托架。

如果要安裝 PCI 擴充卡組件，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 重新安裝所有配接卡，並重新連接您在其他程序中可能拔掉的任何內部纜線（請參閱第 289 頁的『更換配接卡』及第 237 頁的『內部纜線佈線和接頭』）。
5. 將 PCI 擴充卡組件與主機板上選定的 PCI 接頭對齊：
   a. PCI 接頭 1：小心地將組件側面的兩個對齊插槽，安裝到機箱側面的兩個對齊托架中。

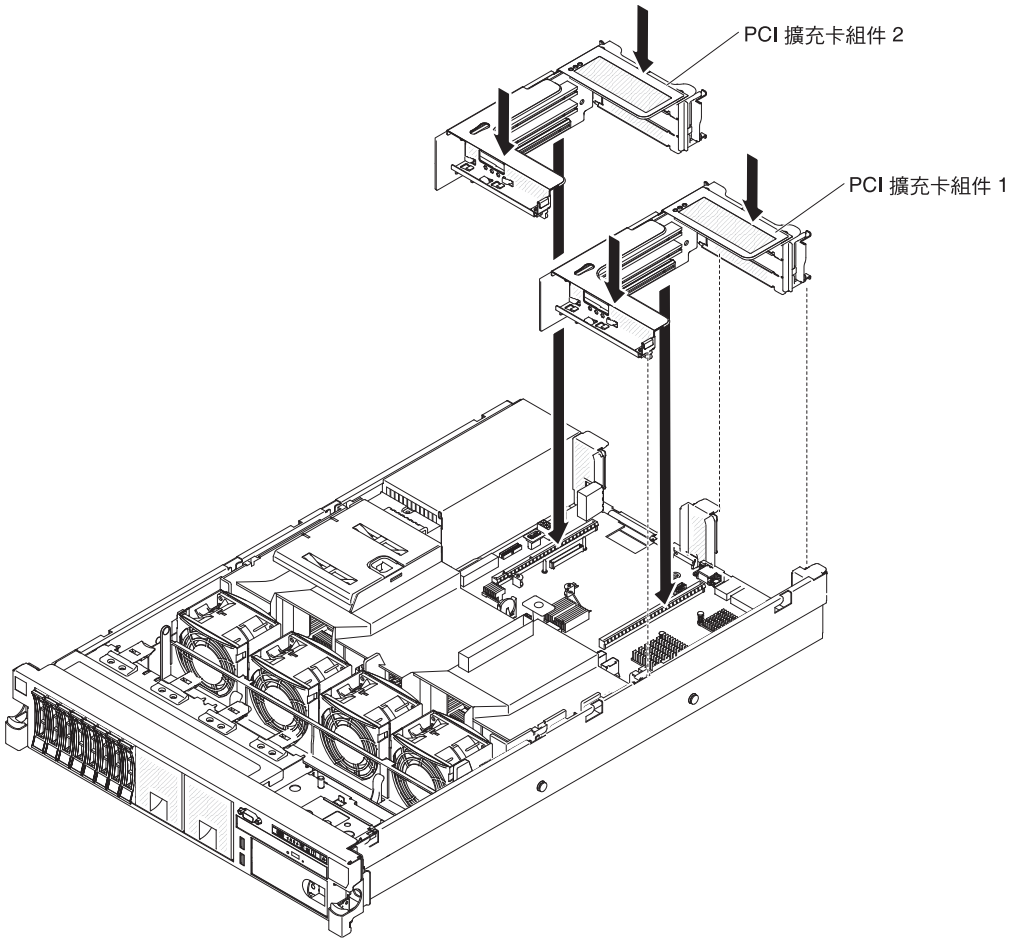


圖 192. PCI 擴充卡組件安裝

b. PCI 接頭 2：小心地將擴充卡組件下邊緣（連接邊緣），與主機板上的擴充卡接頭對齊。

6. 將組件向下壓。確定擴充卡組件完全固定在主機板的擴充卡接頭中。
7. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
8. 將伺服器推入機架。
9. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
10. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下配接卡

使用此資訊來卸下配接卡。

關於這項作業

此主題說明如何從 PCI 擴充卡組件中的 PCI 擴充槽卸下配接卡。這些指示適用於視訊圖形配接卡及網路配接卡之類的 PCI 配接卡。

下圖顯示伺服器背面的配接卡擴充槽位置。

每個插槽支援的最大卡規格（背面圖）

1	全高、最長達全長	4	全高、最長達全長
2	全高、半長	5	全高、最長達全長
3	全高、半長	6	全高、半長

（擴充卡 1）　　（擴充卡 2）

註：如果您要更換高功率圖形配接卡，必須先拔掉主機板上的內部電源線，然後再卸下配接卡。

若要卸下配接卡，請完成下列步驟：

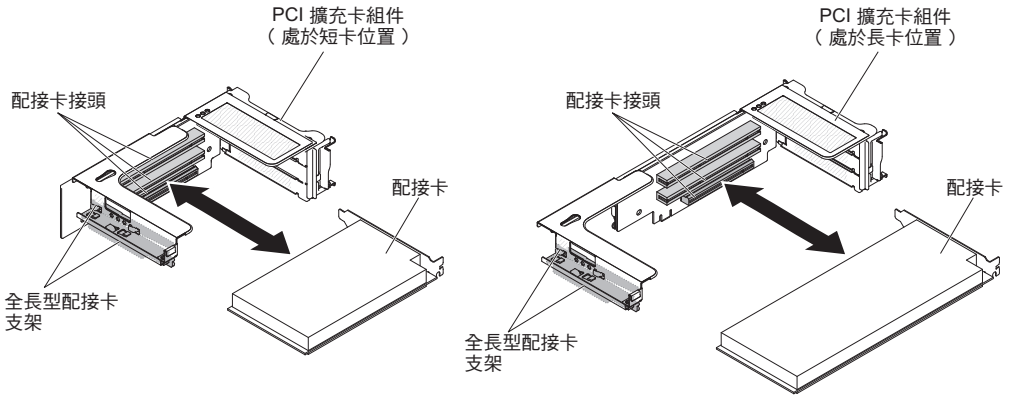


圖 193. 卸下配接卡

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線，然後卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
3. 按下左右兩側的閂鎖，讓伺服器滑出機架機體，直到兩測滑軌鎖定；然後卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下包含配接卡的 PCI 擴充卡組件（請參閱第 38 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
   - 如果要從 PCI 擴充槽 1、2 或 3 中卸下配接卡，請卸下 PCI 擴充卡組件 1。
   - 如果要從 PCI 擴充槽 4、5 或 6 中卸下配接卡，請卸下 PCI 擴充卡組件 2。
5. 拔掉配接卡的所有纜線（請記住纜線的佈線，以防稍後必須重新安裝配接卡）。
6. 小心握住配接卡的頂緣或上角，將配接卡從 PCI 擴充槽中拉出。

7. 如果配接卡是 PCI 擴充卡組件上層擴充槽中的全長型配接卡，而您不打算將其更換爲其他全長型配接卡，請卸下全長型配接卡托架，並將其存放在 PCI 擴充卡組件頂端內側。
8. 若指示您將配接卡送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換配接卡

使用此資訊來更換配接卡。

關於這項作業

下列注意事項說明伺服器支援的配接卡類型，以及安裝配接卡時必須考量的其他資訊：

- 找到配接卡隨附的文件，除按照本節指示進行操作之外，還應遵循隨附文件中的指示進行操作。
- 伺服器在主機板上提供一個內部 SAS/SATA RAID 接頭和兩個 PCI 插槽。請參閱第 32 頁的『主機板選用裝置接頭』，以瞭解內部 SAS/SATA RAID 接頭及擴充卡插槽的位置。您可以將插槽中的 IBM ServeRAID SAS/SATA 配接卡替換爲選用的 IBM ServeRAID SAS/SATA 配接卡。如需配置的相關資訊，請參閱 http://www.ibm.com/supportportal/ 上的 ServeRAID 文件。
- 勿將 LCD 顯示器的數位視訊配接卡解析度上限設定超過 1600 x 1200（頻率爲 75 Hz）。這是您在伺服器中安裝的任何附加視訊配接卡支援的最高解析度。
- 在安裝 Quadro 配接卡時，請先閱讀下列表格，然後再安裝記憶體模組。

表 25. 配置 NVIDIA Quadro 影像配接卡

說明	支援的總記憶體大小上限
Quadro 600 配接卡	128 GB
Quadro 2000 配接卡	512 GB
Quadro 4000 配接卡	512 GB
Quadro 6000 配接卡	512 GB

- 不支援任何附加視訊配接卡上，任何高畫質視訊輸出接頭或立體聲接頭
- 此伺服器不支援舊式 5V PCI 配接卡。
- 安裝任何 PCI 配接卡時，必須先拔掉電源的電源線，然後再卸下 PCI Express 擴充卡組件及 PCI-X 擴充卡組件。否則，主機板邏輯將會停用作用中的電源管理事件信號，且 Wake on LAN 特性可能無法運作。不過，在本端開啓伺服器的電源之後，主機板邏輯就會啓用作用中電源管理程式的作用中電源管理事件信號。
- 伺服器的主機板提供兩個 PCI 擴充卡插槽。如果您要安裝 PCI Express 或 PCI-X 配接卡，您必須訂購 PCI 擴充卡選用裝置。
- 如果您要安裝 ServeRAID-M5110、ServeRAID-M5120 或 IBM LLM-SM 雙埠 10GbE SFP+ 配接卡，則只能安裝在 PCI 插槽 1、2、4 或 5 中。
- 在安裝額外的配接卡之前，請移至第 9 頁的表 2，以了解詳細的電源供應器配置資訊。

下圖顯示伺服器背面的配接卡擴充槽位置。

每個插槽支援的最大卡規格（背面圖）

1	全高、最長達全長	4	全高、最長達全長
2	全高、半長	5	全高、最長達全長
3	全高、半長	6	全高、半長

（擴充卡 1）　　（擴充卡 2）

若要安裝配接卡，請完成下列步驟：


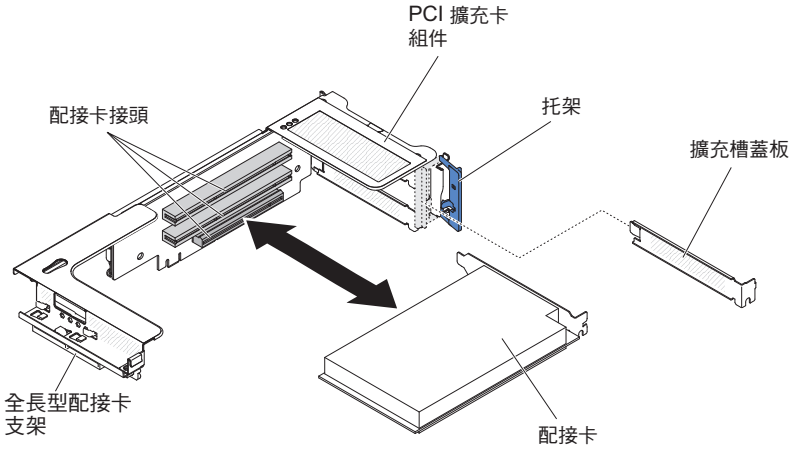


圖 194. 安裝配接卡


程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下伺服器蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 遵循配接卡隨附的纜線安裝指示（若有的話）。安裝配接卡之前，先進行配接卡纜線佈線。
5. 將配接卡安裝在擴充槽中。
   a. 對於擴充卡 1：如果是擴充卡上層擴充槽的全長型配接卡，請從擴充卡組件頂端的下面卸下全長型配接卡托架，並將它插入擴充卡組件的上層擴充槽尾端。如需相關指示，請參閱第 40 頁的『伸展 PCI 擴充卡組件』。
   b. 對於擴充卡 2：如果是擴充卡上層擴充槽的全長型配接卡，則托架預設位於機盒上。將其插入擴充卡組件的上層擴充槽尾端。如需相關指示，請參閱第 40 頁的『伸展 PCI 擴充卡組件』。

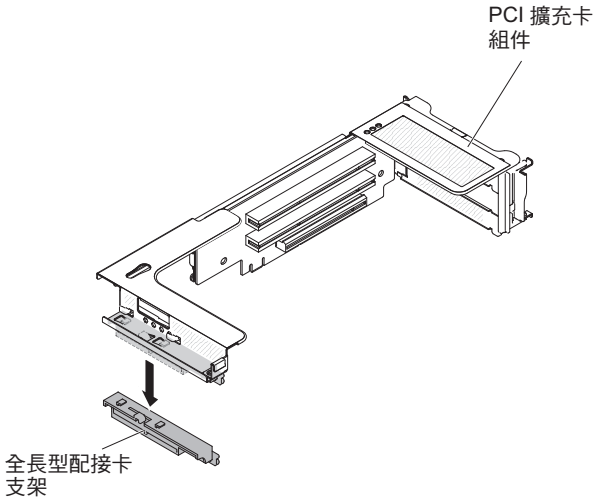

c. 將配接卡與擴充卡上的 PCI 接頭對齊，以及與擴充卡組件外尾端上的導軌對齊。

d. 將配接卡用力壓入擴充卡的 PCI 接頭中。

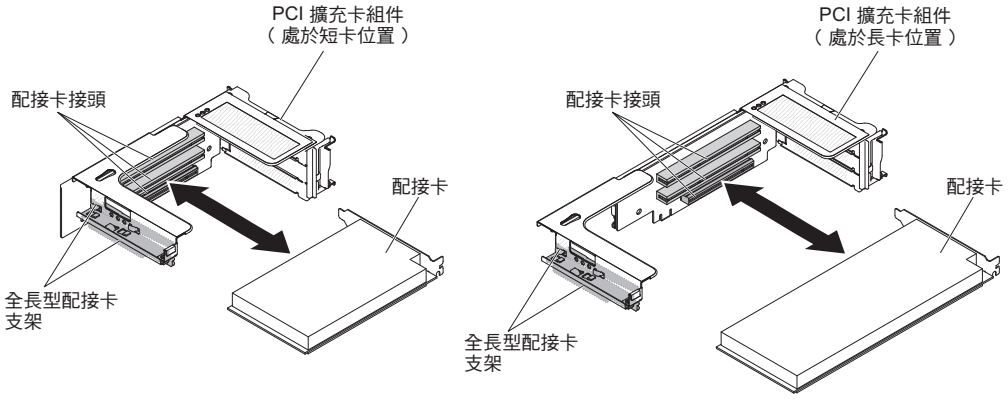

6. 將任何所需的纜線連接至配接卡（請參閱第 237 頁的『內部纜線佈線和接頭』）

   警告：

   - 佈線時，請勿阻塞任何接頭或任何風扇周圍的通風空間。
   - 確定纜線未佈線在 PCI 擴充卡組件下的元件頂端。
   - 確定纜線未被伺服器元件夾住。

7. 將 PCI 擴充卡組件與主機板上選定的 PCI 接頭對齊：
   - PCI 擴充卡接頭 1：小心地將組件側面的兩個對齊插槽，安裝到機箱側面的兩個對齊托架中；將組件背面與伺服器背面上的導件對齊。
   - PCI 擴充卡接頭 2：小心地將擴充卡組件下邊緣（連接邊緣），與主機板上的擴充卡接頭對齊；將組件背面與伺服器背面上的導件對齊。
8. 將組件向下壓。確定擴充卡組件完全固定在主機板的擴充卡接頭中。
9. 在伺服器中安裝 PCI 擴充卡組件（請參閱第 286 頁的『更換 PCI 擴充卡組件』）。
10. 將纜線連接至剛安裝的配接卡。
11. 執行配接卡所需的任何配置作業。
12. 重新安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
13. 將伺服器推入機架。

14. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
15. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下選用 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組

使用此資訊來卸下選用 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組。

關於這項作業

在卸下選用 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組之前，請先完成下列步驟以確保配置的正確性：

1. 開機進入 WebBIOS，並刪除所有配置。
2. 在 WebBIOS 的控制器內容中，重設爲原廠預設值。
3. 關閉 AC 電源供應器。

如需 MegaRAID 的相關資訊，請移至http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5073015。

若要卸下選用 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 拔掉電池上的電池/快閃記憶體電源模組纜線。

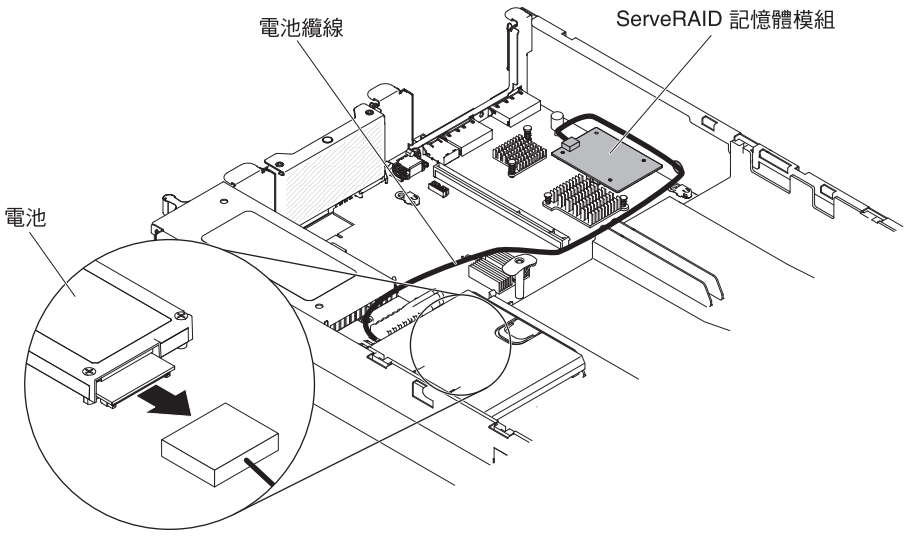


圖 195. 拔掉電池纜線

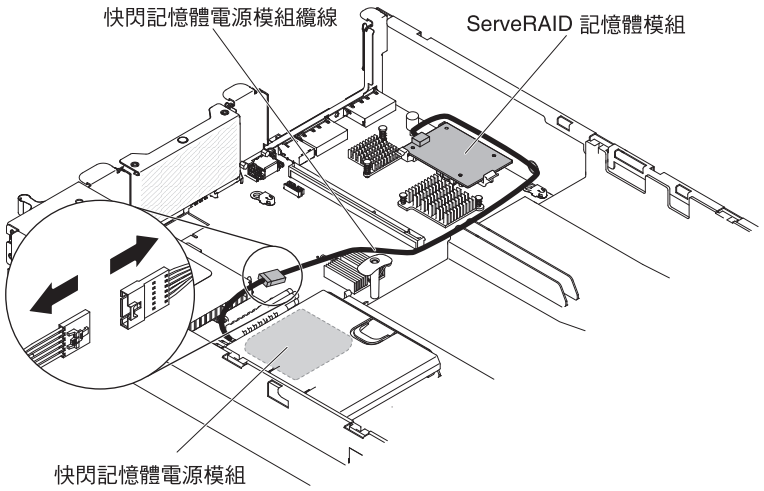


圖 196. 拔掉快閃記憶體電源模組纜線

5. 從主機板上卸下 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組與三個夾子。

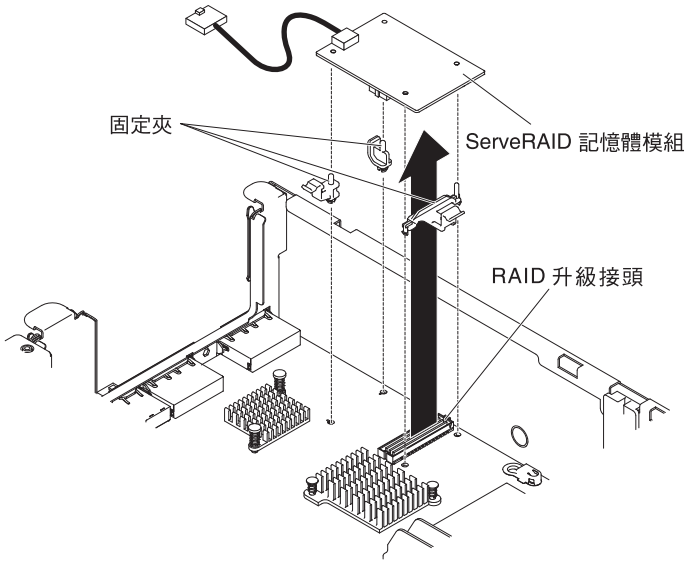


圖 197. 卸下 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組

6. 從 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組上拔掉電池/快閃記憶體電源模組纜線。

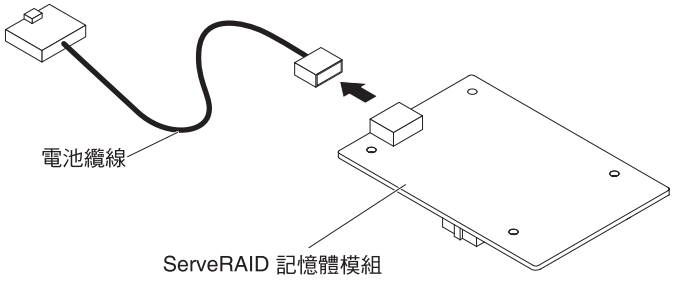


圖 198. 拔掉電池纜線

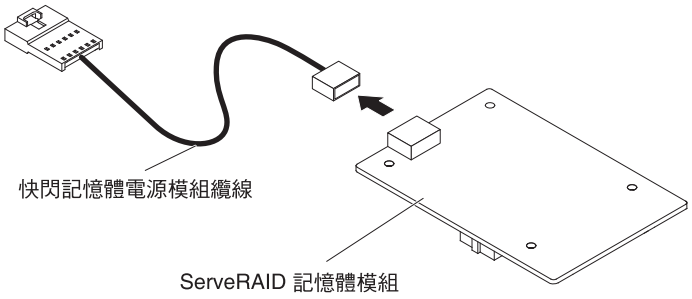


圖 199. 拔掉快閃記憶體電源模組纜線

7. 若指示您將配件密碼鎖送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

更換選用 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組

使用此資訊來更換選用 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組。

關於這項作業

若要安裝選用 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 將電池/快閃記憶體電源模組纜線連接至 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組。

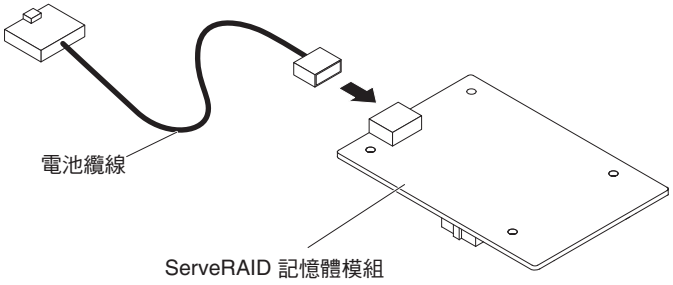


圖 200. ServeRAID 升級配接卡記憶體模組和電池纜線

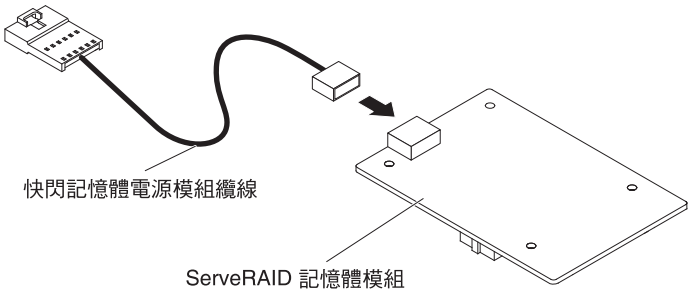


圖 201. ServeRAID 升級配接卡記憶體模組和快閃記憶體電源模組纜線

5. 將三個夾子連接至 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組，然後將 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組安裝到主機板中。

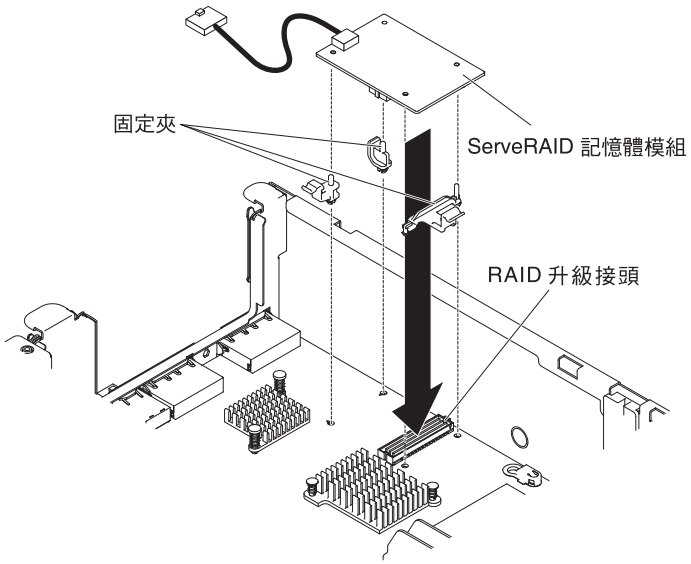


圖 202. 安裝 ServeRAID 升級配接卡記憶體模組和電池/快閃記憶體電源模組纜線

6. 將電池/快閃記憶體電源模組纜線的另一端連接至電池/快閃記憶體電源模組。

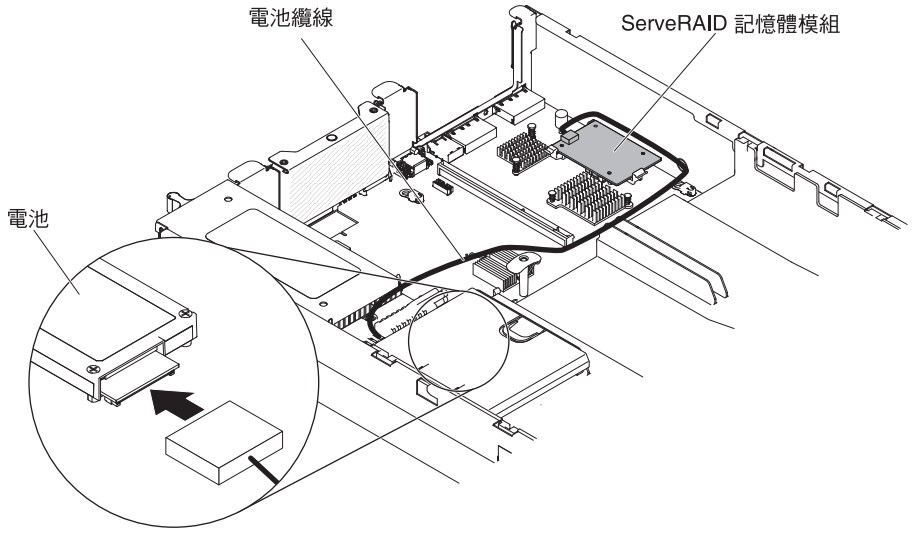


圖 203. 連接電池纜線

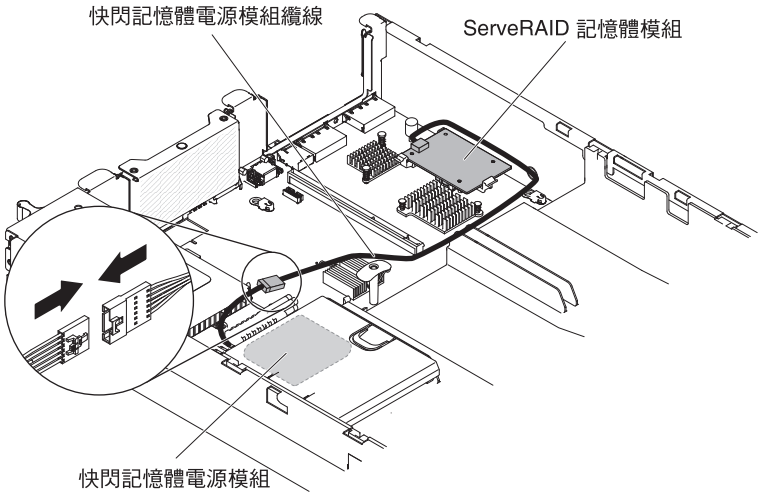


圖 204. 連接快閃記憶體電源模組纜線

註：確定電池/快閃記憶體電源模組已正確安置（請參閱第 63 頁的『在遠端電池匣上安裝 ServeRAID SAS 控制器電池』）。

7. 重新連接您已拔掉的電源線和所有纜線。
8. 重新安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
9. 將伺服器推入機架。
10. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下遠端安裝的 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組

使用此資訊來卸下遠端安裝的 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組。

關於這項作業

如果 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組安裝在風扇機盒附近，而您需要進行更換，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 在開啓電池/快閃記憶體電源模組匣之前，請拔掉任何遮蓋或阻擋電池/快閃記憶體電源模組匣的纜線。
5. 將鬆開卡榫朝風扇機盒的方向拉動，然後解除鎖定固定夾。

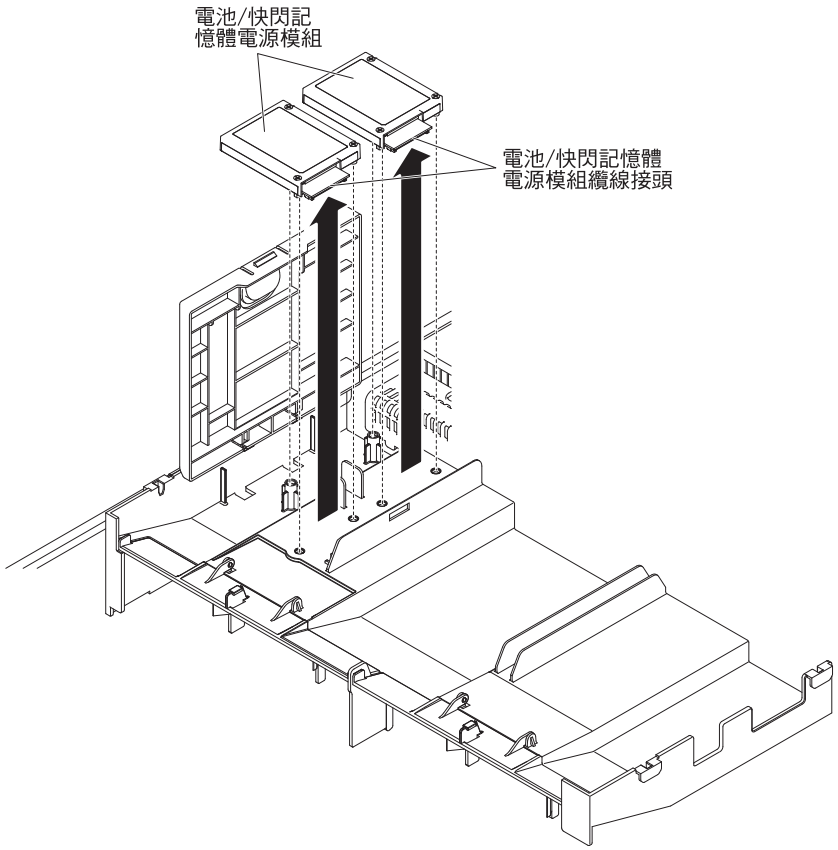


圖 205. 卸下 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組

警告： 請確定纜線沒有遭到擠壓，且未遮蓋任何接頭或妨礙主機板上的任何元件。

6. 從電池/快閃記憶體電源模組上的接頭拔掉電池/快閃記憶體電源模組纜線。
7. 取出電池/快閃記憶體電源模組，將電池/快閃記憶體電源模組從電池匣中卸下。
8. 若指示您將 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

從遠端更換伺服器中的 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組

使用此資訊從遠端更換伺服器中的 RAID 配接卡電池。

關於這項作業

安裝隨附電池/快閃記憶體電源模組的任何 ServeRAID 配接卡時，您必須將電池/快閃記憶體電源模組安裝在伺服器中的其他位置，以避免電池/快閃記憶體電源模組過熱。

註：

1. 電池/快閃記憶體電源模組必須先安裝在風扇機盒附近。如果您有兩個以上的電池/風扇電源模組，電池/風扇電源模組應安裝在 ServeRAID SAS 控制器遠端固定配件中（請參閱第 252 頁的『更換 RAID 配接卡電池匣』）。請依照下圖中的順序安裝您的電池/快閃記憶體電源模組。

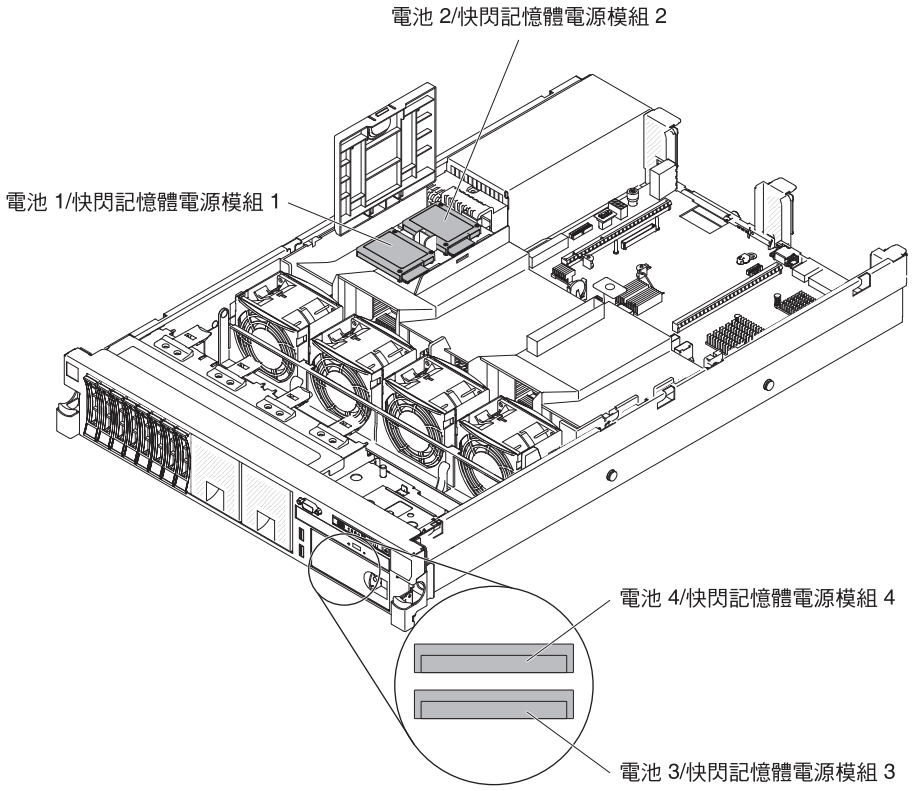


圖 206. 安裝 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組

2. 如果您要安裝隨附電池/快閃記憶體電源模組的 ServeRAID-M5100 系列 RAID 5 升級，您必須改爲將電池/快閃記憶體電源模組安裝在 ServeRAID SAS 控制器的遠端固定配件中（請參閱第 252 頁的『更換 RAID 配接卡電池匣』）。

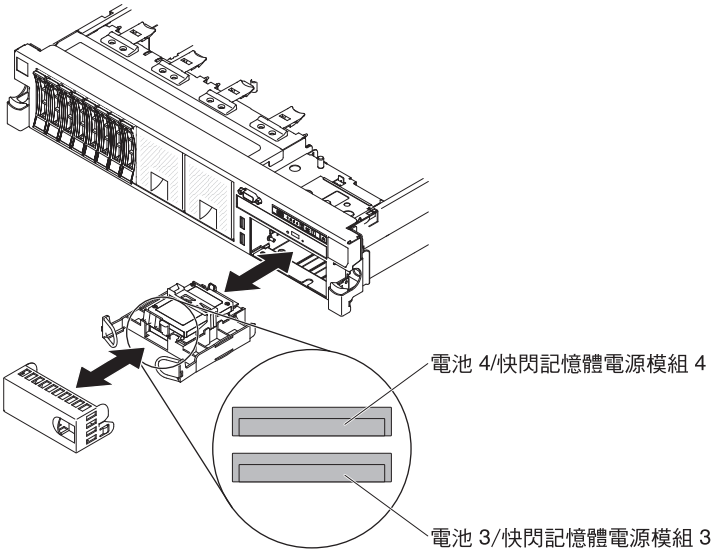


圖 207. 安裝 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組

若要將 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組安裝在伺服器中，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 將 ServeRAID 配接卡安裝在主機板上（請參閱第 289 頁的『更換配接卡』），或將 ServeRAID 配接卡安裝在擴充卡上，然後將擴充卡組件安裝在伺服器中（請參閱第 289 頁的『更換配接卡』）。
5. 將電池/快閃記憶體電源模組纜線的一端連接至 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組接頭。
6. 沿機箱佈放遠端電池/快閃記憶體電源模組纜線。

   警告： 請確定纜線沒有遭到擠壓，且未遮蓋任何接頭或妨礙主機板上的任何元件。
7. 在開啓電池/快閃記憶體電源模組匣之前，請拔掉任何遮蓋或阻擋電池/快閃記憶體電源模組匣的纜線。
8. 在風扇機盒附近安裝電池/快閃記憶體電源模組：
   a. 將固定夾旋轉至打開位置。
   b. 將電池/快閃記憶體電源模組纜線接頭與電池/快閃記憶體電源模組匣上的插槽對齊。將電池/快閃記憶體電源模組置於匣中，並確定匣與電池/快閃記憶體電源模組緊密咬合。

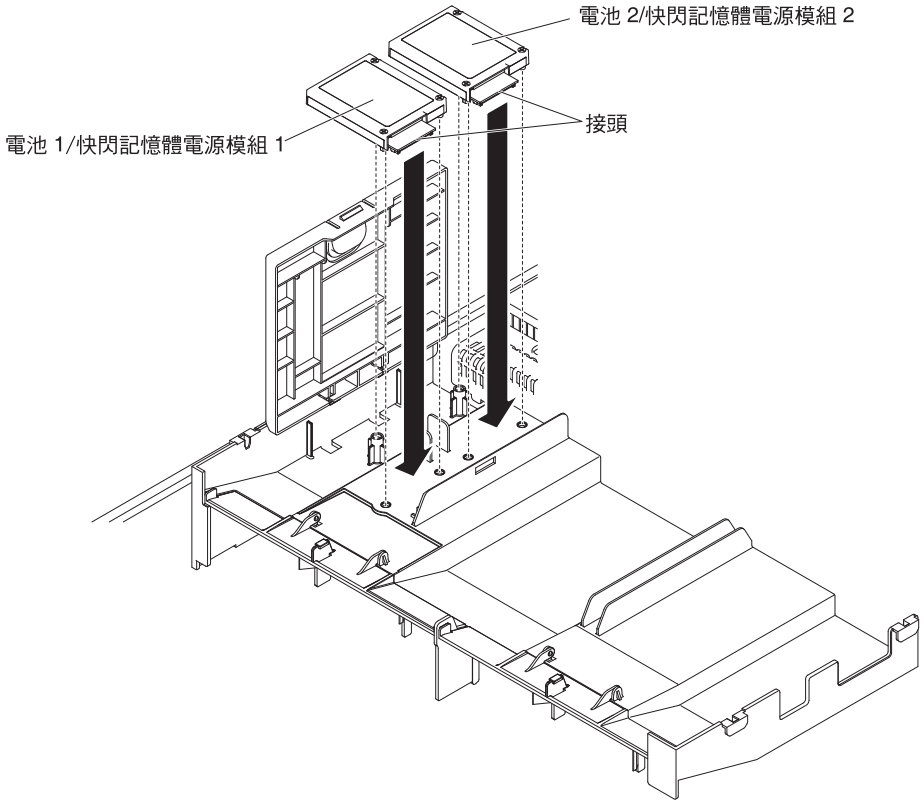


圖 208. 安裝 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組

註：遠端電池/快閃記憶體電源模組的位置，取決於您所安裝的遠端電池/快閃記憶體電源模組類型。

c. 將電池/快閃記憶體電源模組纜線的另一端連接至電池/快閃記憶體電源模組上的接頭。

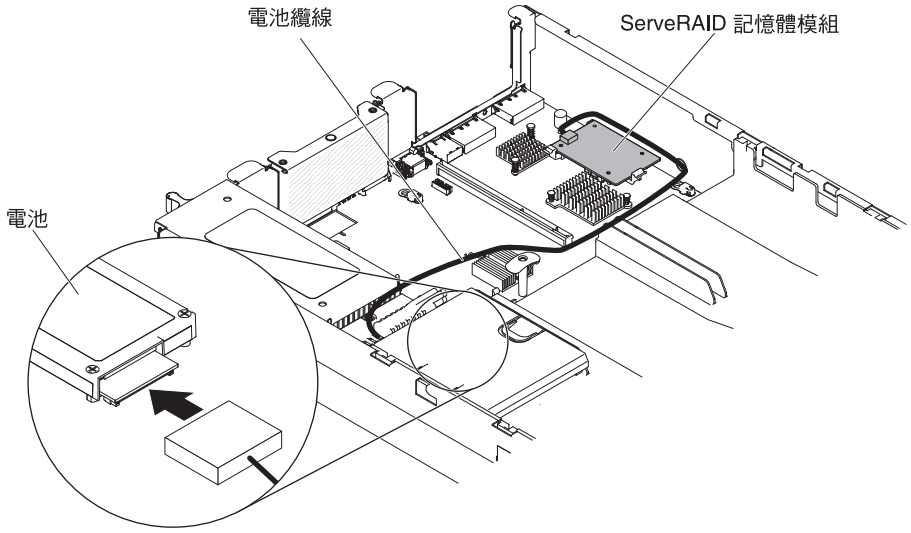


圖 209. 安裝 RAID 配接卡電池/快閃記憶體電源模組

註：確定電池/快閃記憶體電源模組已正確安置。

d. 將固定夾放在下面，同時朝著伺服器正面按壓鬆開卡榫，直到其卡入定位，使固定夾牢固就位。

9. 重新安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
10. 將伺服器推入機架。
11. 重新連接電源線及所有外部纜線，然後開啓伺服器及週邊裝置。

卸下雙埠網路配接卡

使用此資訊來卸下雙埠網路配接卡。

關於這項作業

若要卸下雙埠網路配接卡，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 從 PCI 擴充卡接頭 2 卸下 PCI 擴充卡組件（如果已安裝）（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
5. 從主機板上的螺絲孔鬆開網路配接卡上的兩顆緊固螺絲。

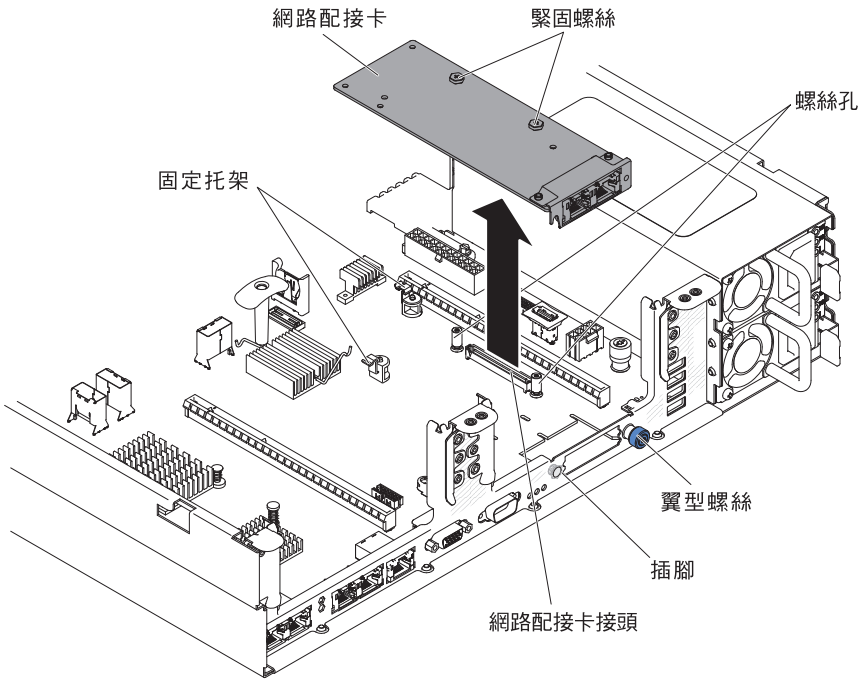


圖 210. 鬆開螺絲

6. 鬆開機箱上的翼型螺絲。
7. 握住網路配接卡並使其脫離插腳、固定托架及主機板上的接頭，然後從機箱後方的埠開口處取出配接卡，將其從伺服器上卸下。
8. 若指示您將配接卡送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換雙埠網路配接卡

使用此資訊來更換雙埠網路配接卡。

關於這項作業

您可以購買下列其中一個雙埠網路配接卡，以在伺服器中新增兩個額外的網路埠。如果要訂購雙埠網路配接卡選用裝置，請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

表 26. 網路接頭上支援的雙埠網路配接卡

雙埠網路配接卡	選用裝置產品編號	FRU 產品編號	註解
Mellanox ConnectX-3 雙埠 QDR/FDR10 夾層卡	90Y6338	90Y4956	
Qlogic 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA	90Y6454	90Y5099	需要安裝四個風扇。
Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III	90Y6456	90Y5100	
雙埠 FDR 內嵌配接卡	00D4143	90Y6606	
註：您可以購買 IBM System x3650 M4 散熱解決方案套件（選用產品編號 46W8422），以獲得其他可供伺服器使用的風扇。			

下列注意事項說明伺服器支援的配接卡類型，以及安裝配接卡時必須考量的其他資訊：

- 如果要配置網路配接卡，請完成下列步驟：
  1. 從 Setup Utility 主功能表（請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』）中，選取 **System Settings** > **Network**。
  2. 從 **Network Device List**，選取一個網路配接卡。

     註：您可能需要進入每一個項目（顯示MAC 位址）以檢視詳細資訊。
  3. 按 Enter 鍵，以配置網路配接卡設定。
- 如果要爲 Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III 轉換 NIC/iSCSI/FCoE，請完成下列步驟：
  1. 從 Setup utility 主功能表（請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』）中，選取 **System Settings** > **Network**，然後按 Enter 鍵。
  2. 從 **Network Device List**，選取 Emulex 網路配接卡。

     註：您可能需要進入每一個項目（顯示MAC 位址）以檢視詳細資訊。
  3. 按 Enter 鍵以配置 Emulex 網路配接卡，選取 **Personality**，然後按 Enter 鍵以變更設定。
     - NIC
     - iSCSI（在安裝 FoD 之後已啓用）
     - FCoE（在安裝 FoD 之後已啓用）
- 如果要從 IBM 網站上下載最新的 iSCSI 及 FCoE 驅動程式版本，請完成下列步驟：
  1. 請造訪 http://www.ibm.com/support/fixcentral/。
  2. 按一下 **Product support** > **System x** > **Product family** > **System x3650 M4** > **7915**。
  3. 從**作業系統**功能表中，選取您的作業系統，然後按一下**搜尋**以顯示可用的驅動程式。
  4. 下載最新的驅動程式版本。
     - Emulex iSCSI Device Driver for Windows 2008
     - Emulex FCoE Device Driver for Windows 2008

  註：IBM 網站將定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。
- Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III 上的埠 0 可以配置爲共用系統管理。
- 當伺服器處於待命模式時，Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III 上的兩個埠，均以 100M 連線速度運作且具有 Wake on LAN 功能。

如果發生下列其中一個錯誤，Emulex 雙埠 10GbE SFP+ Embedded VFA III 會自動停用：

- 錯誤日誌指示乙太網路配接卡發出溫度警告。
- 卸下所有電源供應器，或切斷伺服器的電源。

如果要安裝雙埠網路配接卡，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 從 PCI 擴充卡接頭 2 卸下 PCI 擴充卡組件（如果已安裝）（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
5. 卸下機箱背面的配接卡填充板（如果尚未將其卸下）。

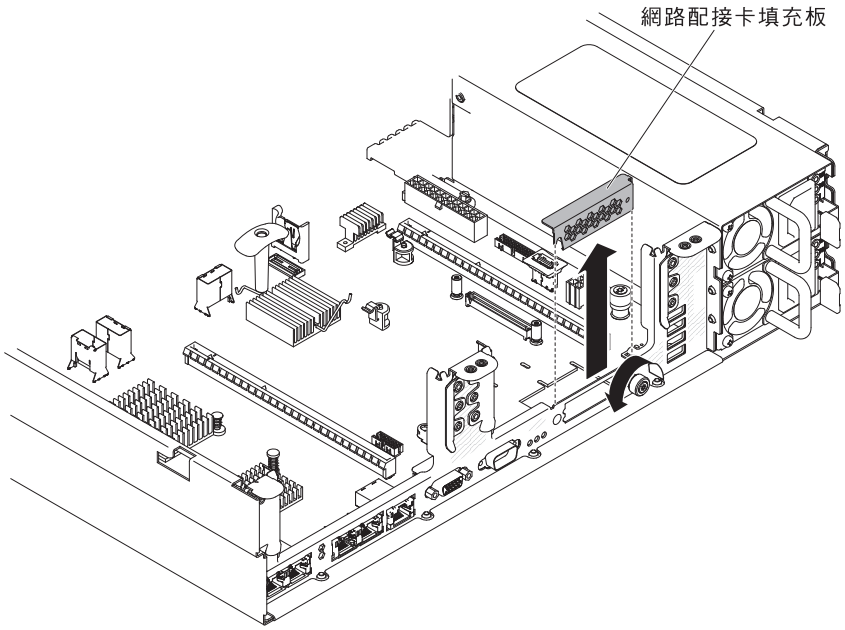


圖 211. 卸下配接卡填充板

6. 將裝有新配接卡的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從袋中取出配接卡。
7. 對齊配接卡，讓配接卡上的埠接頭與機箱上的插腳和翼型螺絲對齊；然後將配接卡的接頭與主機板上的配接卡接頭對齊。

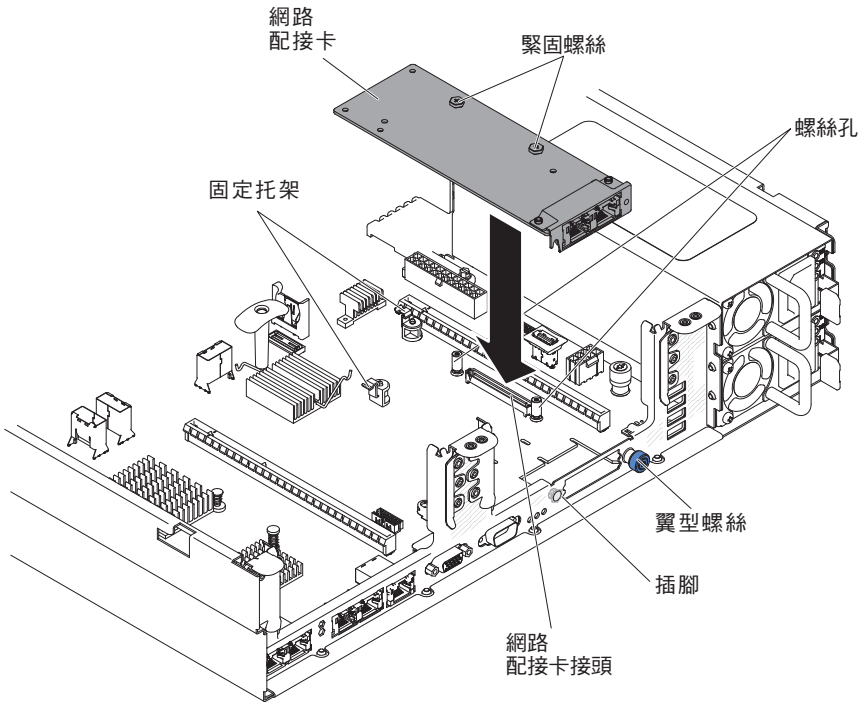


圖 212. 安裝網路配接卡

8. 確實壓下配接卡，直到插腳及固定托架與配接卡嚙合爲止。確認配接卡確實地安裝至主機板的接頭。

   警告： 確定配接卡上的埠接頭已正確地對齊伺服器背面的機箱。若配接卡的安裝位置不正確，可能會損壞主機板或配接卡。

9. 鎖緊機箱背面的翼型螺絲。
10. 鎖緊網路配接卡上的兩顆緊固螺絲。
11. 如果先前已卸下 PCI 擴充卡接頭 2 中的 PCI 擴充卡組件，請重新裝上該組件（請參閱第 286 頁的『更換 PCI 擴充卡組件』）。
12. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
13. 將伺服器推入機架。
14. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
15. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下熱抽換 AC 電源供應器

使用此資訊來卸下熱抽換 AC 電源供應器。


關於這項作業

在卸下或安裝熱抽換電源供應器時，請遵循下列預防措施。

聲明 5



注意：
裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。如果要切斷裝置中的所有電流，必須從電源拔掉所有電源線。

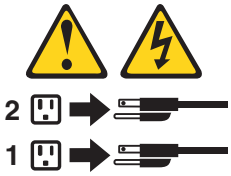

聲明 8



注意：
切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何組件。



任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑某個組件有問題，請聯絡技術服務人員。

若要卸下熱抽換 AC 電源供應器，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 如果僅安裝了一個電源供應器，請關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線。
3. 如果伺服器放在機架中，請拉回伺服器背面的纜線管理臂，以便空出伺服器背面和電源供應器附近的空間。

4. 朝左按下鬆開卡榫並保持不放。抓住把手，從伺服器中拉出電源供應器。

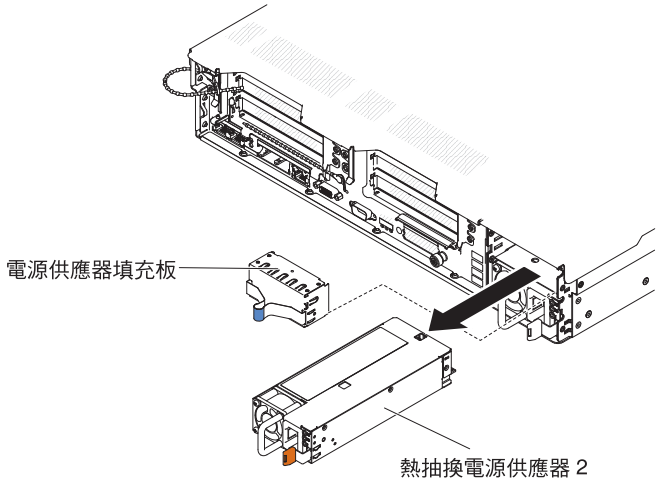


圖 213. 卸下電源供應器

5. 若指示您將電源供應器送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換熱抽換 AC 電源供應器

使用此資訊來更換熱抽換 AC 電源供應器。

關於這項作業


下列注意事項說明伺服器支援的電源供應器類型，以及安裝電源供應器時必須考量的其他資訊。

- 安裝額外的電源供應器或更換爲不同瓦特數的電源供應器之前，您可以使用 IBM Power Configurator 公用程式來判斷現行的系統電力消耗狀況。如需相關資訊並下載公用程式，請造訪 http://www.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。
- 安裝額外的電源供應器或更換爲不同瓦特數的電源供應器之前，請移至第 9 頁的表 2，以了解詳細配置。
- 伺服器配備一個熱抽換電源供應器（輸出電壓爲 12V），連接至電源供應器機槽 1。輸入電壓爲 100-127 V AC 或 200-240 V AC（自動感應）。
- 伺服器中的電源供應器必須具有相同的功率額定值或瓦特數，才能確保伺服器正常運作。例如，不能在伺服器中混用 550 瓦特和 750 瓦特電源供應器。
- 電源供應器 1 是預設/主要電源供應器。如果電源供應器 1 發生故障，您必須立即使用具有相同瓦特數的電源供應器來更換它。
- 您可以訂購選用的電源供應器作爲備用。
- 這些電源供應器依設計是要用於並行作業。如果一個電源供應器發生故障，備用的電源供應器會繼續供電給系統。此伺服器最多支援兩個電源供應器。

聲明 5



注意：
裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。如果要切斷裝置中的所有電流，必須從電源拔掉所有電源線。

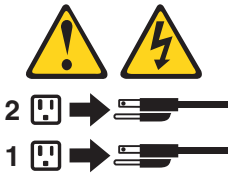

聲明 8



注意：
切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何組件。



任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑某個組件有問題，請聯絡技術服務人員。

如果要安裝熱抽換 AC 電源供應器，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 將裝有熱抽換電源供應器的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出電源供應器，將它放在防靜電表面上。
3. 如果您要將熱抽換電源供應器安裝到空機槽中，請從電源供應器機槽中卸下電源供應器填充板。


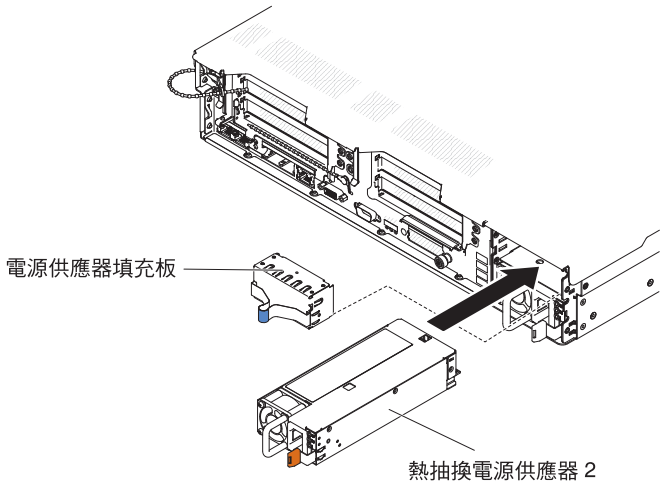


圖 214. 安裝電源供應器

4. 握住電源供應器背面的把手，將電源供應器往前滑到電源供應器機架中，直到卡住爲止。請確定電源供應器牢牢連接到電源供應器接頭中。

   警告： 請勿在伺服器中安裝不同功率額定值或瓦特數的電源供應器，以及高效率和非高效率的電源供應器。

5. 將新電源供應器的電源線連接到電源供應器上的電源線接頭。下圖顯示伺服器背面的電源線接頭。

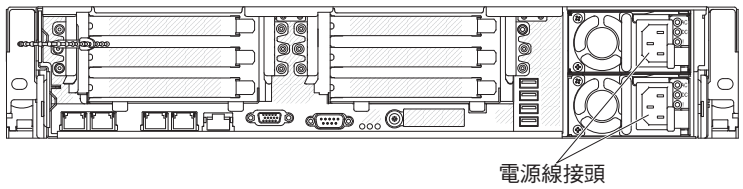

6. 將電源線穿過電源供應器旁邊的固定夾和伺服器背面的所有纜線夾，防止在將伺服器滑入和滑出機架時電源線被意外拉出。
7. 將新電源供應器的電源線連接到電源供應器上的電源線接頭。
8. 將電源線的另一端連接到適當接地的電源插座。
9. 確定 AC 電源供應器上的 AC 電源 LED 和 DC 電源 LED 都亮起，表示電源供應器正常運作。這兩個綠色 LED 位於電源線接頭的右邊。
10. 如果您要將伺服器中的電源供應器更換爲與原先瓦特數不同的電源供應器，請將提供的新電源資訊標籤，貼到伺服器的現有電源資訊標籤上。伺服器中的電源供應器必須具有相同的功率額定值或瓦特數，才能確保伺服器正常運作。

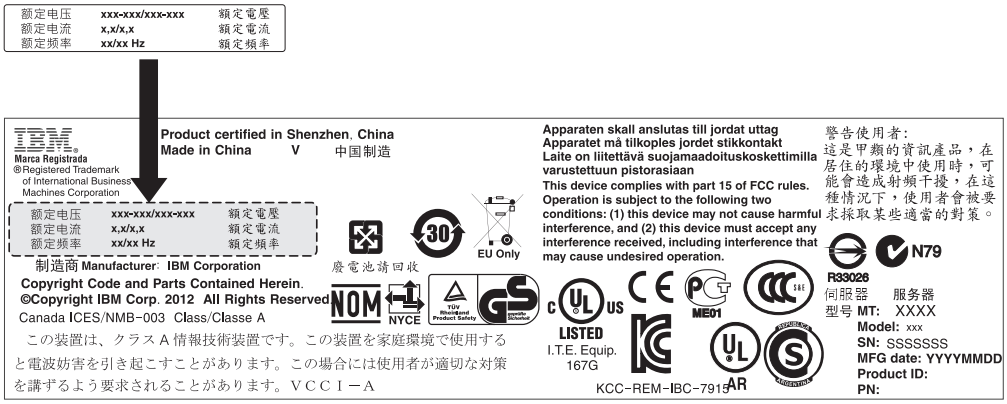


圖 215. 電源資訊標籤

卸下熱抽換 DC 電源供應器

使用此資訊來卸下熱抽換 DC 電源供應器。

關於這項作業

在卸下或安裝熱抽換 DC 電源供應器時，請遵循下列預防措施。

聲明 29



警告：本設備經設計允許將 DC 供應電路的接地導線連接到設備的接地導線。

本設備經設計允許將 DC 供應電路的接地導線連接到設備的接地導線。如果以這種方式連接，必須符合下列所有條件：

- 本設備應該直接連接到 DC 供電系統接地極導線，或是與 DC 供電系統接地極導線相連的接地接線柱或匯流排的搭接跳接器。
- 本設備應該在與任何其他設備（在相同 DC 供應電路的接地導線與 DC 系統的接地導線及接地點之間建立了連線）相同的鄰近區域（如鄰近的機櫃）內。 DC 系統不得在其他位置接地。
- DC 電源應該在與本設備相同的建築物內。
- 開關裝置或中斷連接裝置，不得在 DC 電源與接地極導線連接點之間的接地電路導線上。

聲明 31



危險

電源、電話及通訊纜線的電流非常危險。

如果要避免電擊危險：

- **請勿在雷雨天氣連接或拔掉任何纜線，或是安裝、維護或重新配置本產品。**
- **將所有電源線連接至適當接線和接地的電源。**
- **將本產品所連接的任何設備連接到適當接線的電源。**
- **儘可能只用單手來連接或拔掉信號線。**
- **切勿在有火災、水災或房屋倒塌跡象時開啓任何設備。**
- **除非安裝與配置程序另有指示，否則請先拔掉連接的 AC 電源線、DC 電源、網路連線、電信系統及序列纜線，然後再打開裝置蓋板。**
- **在安裝、移動或打開本產品的蓋板或連接裝置時，請依照下表的說明來連接和拔掉纜線。**


連接時：	**拔掉時：**
1. 關閉本產品連接的所有電源和設備。 2. 連接產品信號線。 3. 連接產品電源線。 • 對於 AC 系統，請使用應用裝置輸入插座。 • 對於 DC 系統，請確定正確連接 -48 V DC 的極性：RTN 爲 +，-48 V dc 爲 -。接地應使用兩孔式接地片以確保安全。 4. 連接其他產品信號線。 5. 將電源線接上電源。 6. 開啓所有電源。	1. 關閉本產品連接的所有電源和設備。 • 對於 AC 系統，請拔掉機箱電源插座上的所有電源線，或切斷 AC 電源分配器的電源。 • 對於 DC 系統，請切斷斷路器面板的 DC 電源，或者關閉電源。然後再拔掉 DC 纜線。 2. 拔掉接頭的信號線。 3. 拔掉裝置的所有纜線。

聲明 33



注意：

本產品不提供電源控制按鈕。若僅關閉刀鋒伺服器或卸下電源模組與 I/O 模組，並不會切斷產品的電流。而且，本產品可能有多條電源線。若要完全切斷產品的電流，請確定已從電源拔除所有電源線。

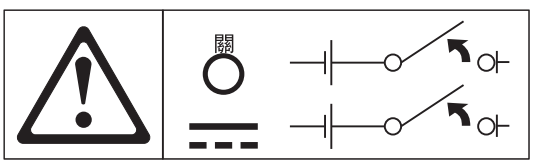


聲明 34



注意：
如果要減少電擊或電能危險：

- 本設備必須由受過訓練的服務人員安裝在限制存取的位置，如「資訊技術設備安全標準」第一版 NEC 及 IEC 60950-1 所定義。
- 將設備連接到正確接地的安全超低電壓 (SELV) 電源。SELV 電源是次要電路，它設計用來使正常及單一錯誤狀況不會導致電壓超出安全層次（60 伏特直流電）。
- 在現場佈線中，採用容易取得且經過核准及額定的斷線裝置。
- 參閱產品文件中的規格，瞭解分支電路過載電流保護所需的斷路器額定值。
- 僅使用銅線。參閱產品文件中的規格，瞭解所需導線大小。
- 參閱產品文件中的規格，瞭解接線柱螺絲所需的扭矩值。

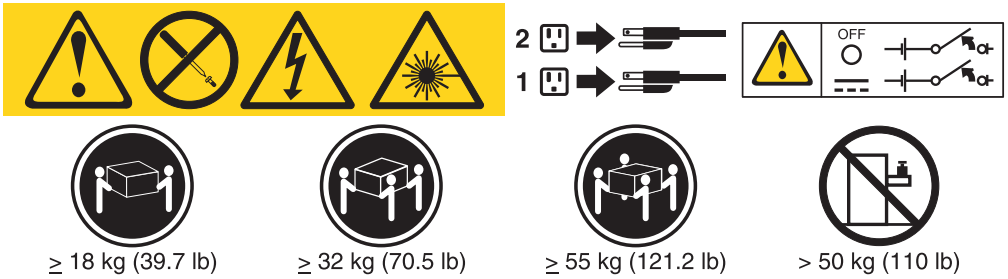

重要事項：在使用本產品之前，請務必閱讀伺服器隨附 CD 中的多國語言版本安全指示。

若要卸下熱抽換 DC 電源供應器，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 如果僅安裝了一個電源供應器，請關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線。
3. 如果伺服器放在機架中，請拉回伺服器背面的纜線管理臂，以便空出伺服器背面和電源供應器附近的空間。
4. 朝左按下鬆開卡榫並保持不放。抓住把手，從伺服器中拉出電源供應器。

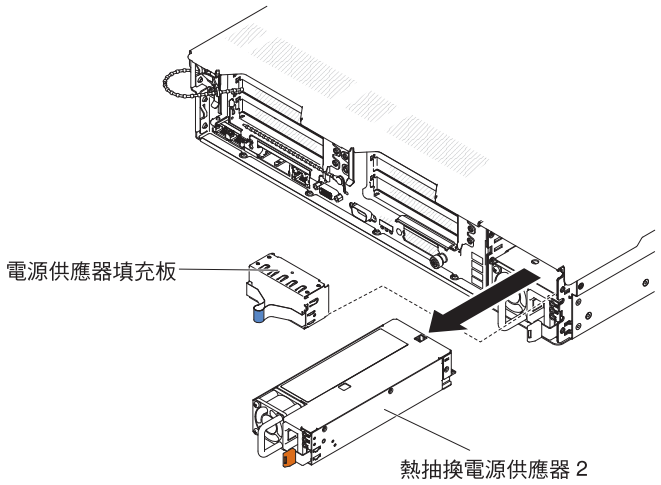


圖 216. 卸下電源供應器

5. 若指示您將電源供應器送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換熱抽換 DC 電源供應器

使用此資訊來更換熱抽換 DC 電源供應器。

關於這項作業

下列注意事項說明伺服器支援的電源供應器類型，以及安裝電源供應器時必須考量的其他資訊。

- 安裝額外的電源供應器或更換爲不同瓦特數的電源供應器之前，您可以使用 IBM Power Configurator 公用程式來判斷現行的系統電力消耗狀況。如需相關資訊並下載公用程式，請造訪 http://www.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。
- 安裝額外的電源供應器或更換爲不同瓦特數的電源供應器之前，請移至第 9 頁的表 2，以了解詳細配置。
- 伺服器隨附一個熱抽換 12 伏特輸出電源供應器，連接至電源供應器機槽 1。輸入電壓爲 -48 V DC 或 -60 V DC（自動感應）。
- 在伺服器中安裝 DC 電源供應器之前，您必須先卸下所有 AC 電源供應器。請勿在同一伺服器中同時使用 AC 和 DC 電源供應器。最多可安裝兩個 DC 電源供應器或最多兩個 AC 電源供應器，但不支援兩者的組合。
- 電源供應器 1 是預設/主要電源供應器。如果電源供應器 1 發生故障，您必須立即使用具有相同瓦特數的電源供應器來更換它。
- 您可以訂購選用的電源供應器作爲備用。
- 這些電源供應器依設計是要用於並行作業。如果一個電源供應器發生故障，備用的電源供應器會繼續供電給系統。此伺服器最多支援兩個電源供應器。
- 客戶須自行負責提供必要的電源線。

  如果要減少電擊或電能危險：

  – **使用額定電流為 25 安培的斷路器**。

  – **在 90° C 時使用 2.5 mm² (12 AWG) 銅線**。

– **轉動接線端子螺絲至 0.50 ~ 0.60 牛頓公尺（4.43 ~ 5.31 英吋磅）。**

如需相關資訊，請參閱後續頁面上的「聲明 34」。

- 如果電源需要 R 型端子，必須使用壓著工具將 R 型端子安裝至電源線。R 型端子必須經過 UL 核准，且必須與上面提及的附註中說明的電線相符。

聲明 29：



注意：
本設備經設計允許將 DC 供應電路的接地導線連接到設備的接地導線。

本設備經設計允許將 DC 供應電路的接地導線連接到設備的接地導線。如果以這種方式連接，必須符合下列所有條件：

- 本設備應該直接連接到 DC 供電系統接地極導線，或是與 DC 供電系統接地極導線相連的接地接線柱或匯流排的搭接跳接器。
- 本設備應該在與任何其他設備（在相同 DC 供應電路的接地導線與 DC 系統的接地導線及接地點之間建立了連線）相同的鄰近區域（如鄰近的機櫃）內。 DC 系統不得在其他位置接地。
- DC 電源應該在與本設備相同的建築物內。
- 開關裝置或中斷連接裝置，不得在 DC 電源與接地極導線連接點之間的接地電路導線上。

聲明 31



危險

電源、電話及通訊纜線的電流非常危險。

如果要避免電擊危險：

- **請勿在雷雨天氣連接或拔掉任何纜線，或是安裝、維護或重新配置本產品。**
- **將所有電源線連接至適當接線和接地的電源。**
- **將本產品所連接的任何設備連接到適當接線的電源。**
- **儘可能只用單手來連接或拔掉信號線。**
- **切勿在有火災、水災或房屋倒塌跡象時開啓任何設備。**
- **除非安裝與配置程序另有指示，否則請先拔掉連接的 AC 電源線、DC 電源、網路連線、電信系統及序列纜線，然後再打開裝置蓋板。**
- **在安裝、移動或打開本產品的蓋板或連接裝置時，請依照下表的說明來連接和拔掉纜線。**


連接時：	**拔掉時：**
1. 關閉本產品連接的所有電源和設備。 2. 連接產品信號線。 3. 連接產品電源線。 • 對於 AC 系統，請使用應用裝置輸入插座。 • 對於 DC 系統，請確定正確連接 -48 V DC 的極性：RTN 爲 +，-48 V dc 爲 -。接地應使用兩孔式接地片以確保安全。 4. 連接其他產品信號線。 5. 將電源線接上電源。 6. 開啓所有電源。	1. 關閉本產品連接的所有電源和設備。 • 對於 AC 系統，請拔掉機箱電源插座上的所有電源線，或切斷 AC 電源分配器的電源。 • 對於 DC 系統，請切斷斷路器面板的 DC 電源，或者關閉電源。然後再拔掉 DC 纜線。 2. 拔掉接頭的信號線。 3. 拔掉裝置的所有纜線。

聲明 33



注意：

本產品不提供電源控制按鈕。若僅關閉刀鋒伺服器或卸下電源模組與 I/O 模組，並不會切斷產品的電流。而且，本產品可能有多條電源線。若要完全切斷產品的電流，請確定已從電源拔除所有電源線。

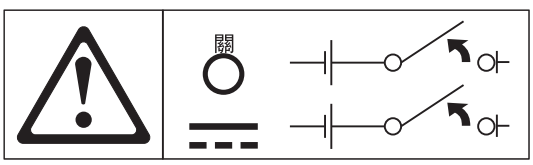


聲明 34



注意：
如果要減少電擊或電能危險：

- 本設備必須由受過訓練的服務人員安裝在限制存取的位置，如「資訊技術設備安全標準」第一版 NEC 及 IEC 60950-1 所定義。
- 將設備連接到正確接地的安全超低電壓 (SELV) 電源。SELV 電源是次要電路，它設計用來使正常及單一錯誤狀況不會導致電壓超出安全層次（60 伏特直流電）。
- 在現場佈線中，採用容易取得且經過核准及額定的斷線裝置。
- 參閱產品文件中的規格，瞭解分支電路過載電流保護所需的斷路器額定值。
- 僅使用銅線。參閱產品文件中的規格，瞭解所需導線大小。
- 參閱產品文件中的規格，瞭解接線柱螺絲所需的扭矩值。

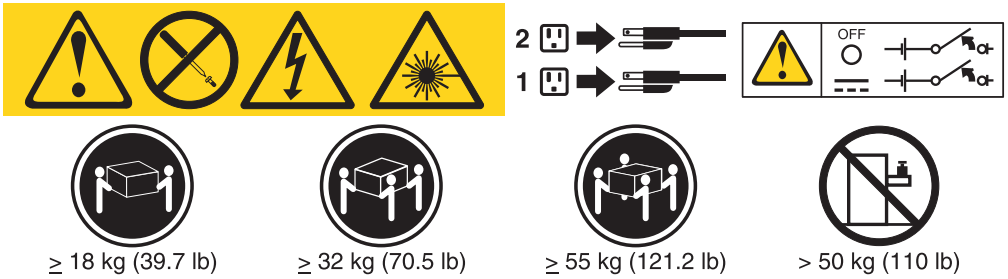

重要：在使用本產品之前，請務必閱讀伺服器隨附 CD 中的多國語言版本安全指示。

如果要安裝熱抽換 DC 電源供應器，請完成下列步驟：

警告： 僅 IBM 支援中心技術人員以外的受過訓練的服務人員才獲得授權，能夠安裝和卸下 -48 伏特 DC 電源供應器，以及接通和切斷 -48 伏特 DC 電源。IBM 支援中心技術人員未獲得安裝或卸下 -48 伏特電源線的認證或授權。客戶負責確保讓僅受過訓練的服務人員來安裝或卸下 -48 伏特電源線。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 將裝有熱抽換電源供應器的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出電源供應器，將它放在防靜電表面上。
3. 關閉新電源供應器要連接的 DC 電源的斷路器。拔掉 DC 電源的電源線。
4. 連接新電源供應器的 DC 電源線。

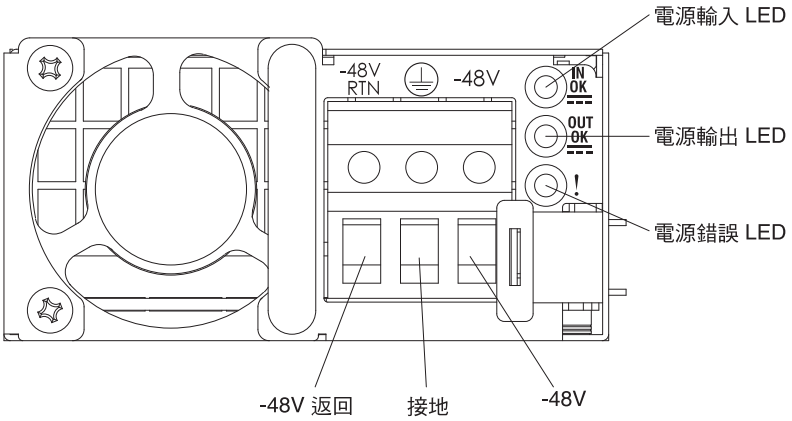


圖 217. DC 電源供應器背面圖

5. 如果您要將熱抽換電源供應器安裝到空機槽中，請從電源供應器機槽中卸下電源供應器填充板。

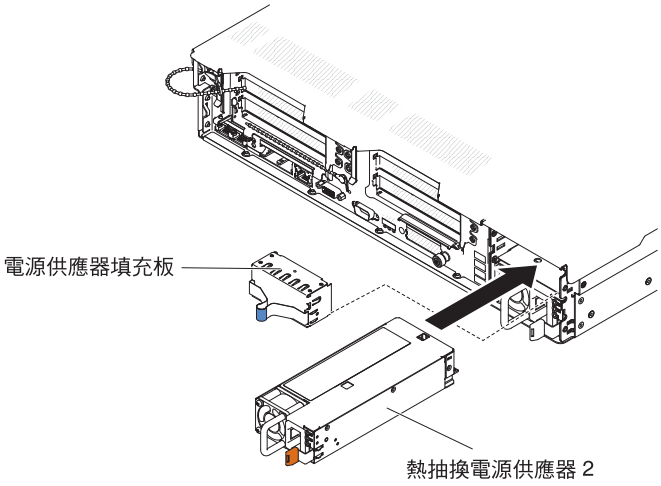


圖 218. 安裝電源供應器

6. 握住電源供應器背面的把手，將電源供應器往前滑到電源供應器機架中，直到卡住爲止。請確定電源供應器牢牢連接到電源供應器接頭中。
7. 正確佈放電源線，使其穿過把手和紮線帶（如果有的話），以免意外拔掉電源線。
8. 將 DC 電源線的另一端連接至 DC 電源。將電線剪至正確長度，但不能短於 150 公釐（6 英吋）。如果電源需要 R 型端子，必須使用壓著工具將 R 型端子安裝至電源線。R 型端子必須經 UL 認證，且必須與頁面 第 71 頁的『安裝熱抽換 DC 電源供應器』 上說明的電線相符。柱型或螺栓型端子的最小螺紋公稱直徑必須爲 4 公釐；對於螺絲型端子，直徑必須爲 5.0 公釐。
9. 開啓新電源供應器連接的 DC 電源的斷路器。
10. 確定電源供應器上的綠色電源 LED 亮起，表示電源供應器正常運作。
11. 如果您要將伺服器中的電源供應器更換爲與原先瓦特數不同的電源供應器，請將提供的新電源資訊標籤，貼到伺服器的現有電源資訊標籤上。伺服器中的電源供應器必須具有相同的功率額定值或瓦特數，才能確保伺服器正常運作。

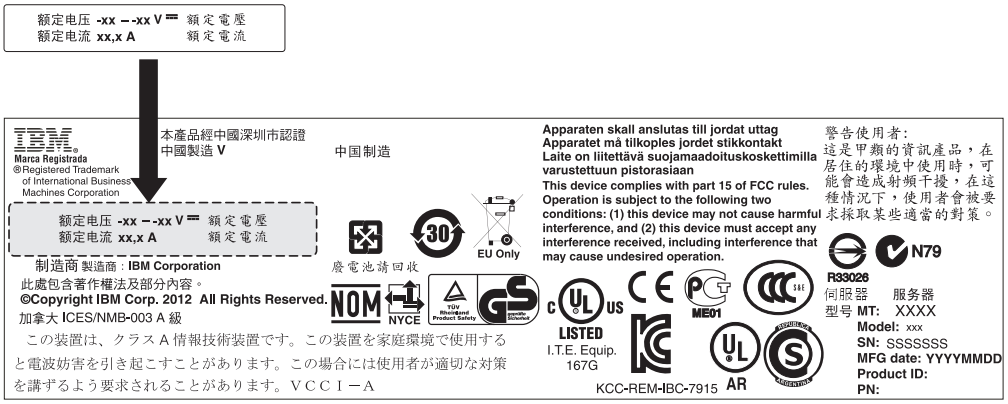


圖 219. 電源資訊標籤

12. 如果要將電源供應器新增至伺服器，請將此選用裝置隨附的備用電源資訊標籤，貼在電源供應器附近的伺服器蓋板上。



圖 220. 備用電源資訊標籤

卸下熱抽換風扇

使用此資訊來卸下熱抽換風扇。

關於這項作業

警告： 爲確保伺服器運作正常，請在 30 秒內更換故障的熱抽換風扇。

若要卸下熱抽換風扇，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。主機板的接頭附近會亮起指出雙馬達熱抽換風扇故障的 LED。

   警告： 爲確保正常系統冷卻，在此程序期間請勿將頂端蓋板移出超過 30 分鐘。
3. 以手指抓住雙馬達熱抽換風扇的兩側。

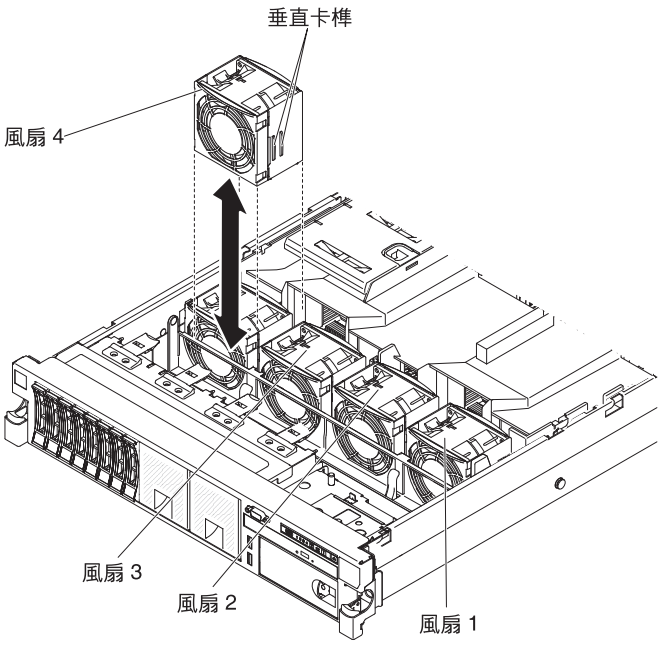


圖 221. 卸下風扇

4. 向上旋轉空氣擋板。
5. 從伺服器中取出雙馬達熱抽換風扇。

   警告： 爲確保運作正常，請在 30 秒內更換故障的熱抽換風扇。
6. 若指示您將風扇送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換熱抽換風扇

使用此資訊來更換熱抽換風扇。

關於這項作業

爲維持正常冷卻功能，伺服器需要四個雙馬達熱抽換風扇全數保持安裝狀態。

警告： 爲確保運作正常，請在 30 秒內更換故障的熱抽換風扇。

若要更換熱抽換風扇，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
3. 向上旋轉空氣擋板。
4. 將裝有新風扇的靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從袋中取出新風扇。
5. 讓風扇朝向風扇組件托架中的風扇插槽，以使風扇接頭對齊主機板上的接頭。
6. 將風扇插入風扇組件托架中的風扇插槽，並將其按下直到正確安置於插槽中，且風扇接頭正確安置於主機板上的接頭中。

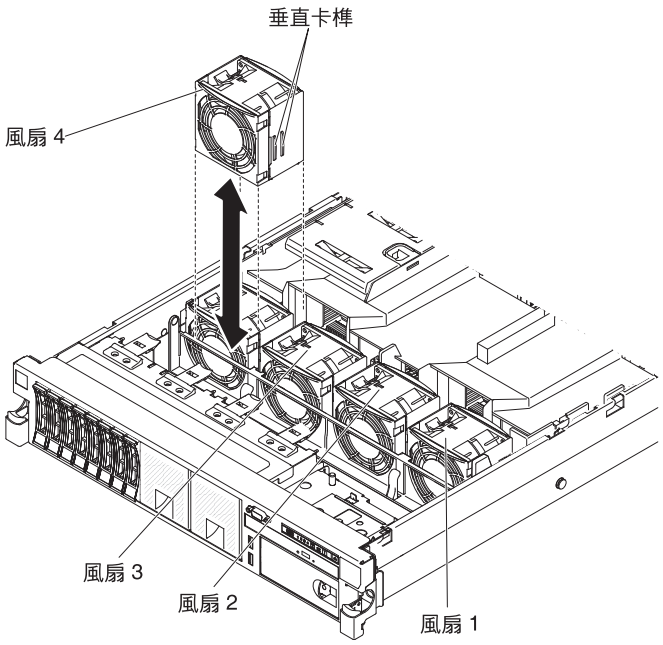


圖 222. 安裝風扇

註：確定新安裝的風扇水平對齊其他已正確安置的風扇，以確保妥善安裝。

7. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
8. 將伺服器推入機架。

卸下 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板

使用此資訊來卸下 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板。

關於這項作業

若要卸下 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 從伺服器中輕輕將硬碟拉出來，讓它們脫離硬碟背板組件/背板（請參閱第 257 頁的『卸下熱抽換硬碟』）。
5. 如果要取得更多工作空間，請卸下風扇（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
6. 提起兩個前端卡榫，並將背板組件/背板旋轉至伺服器後方，以卸下背板組件/背板。

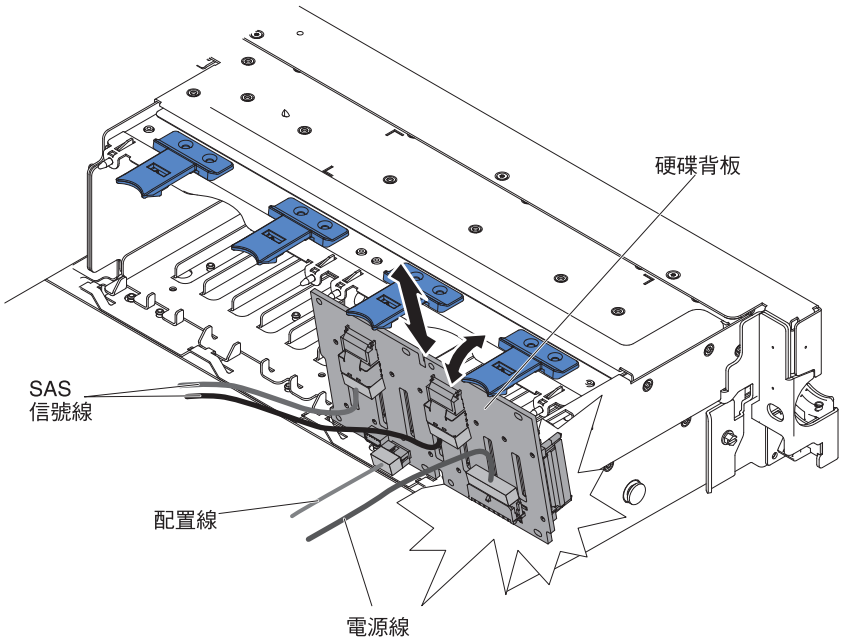


圖 223. 卸下 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板

7. 拔掉硬碟背板上的所有纜線。
8. 若指示您送回硬碟背板組件/背板，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板

使用此資訊來更換 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板。

關於這項作業

若要安裝 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 將信號線與電源線重新連接至主機板。沿機箱佈放硬碟背板的信號線，將其連接到 **SAS/SATA 信號接頭**。然後，沿機箱佈放硬碟背板的電源線，將其連接到**簡易抽換 SATA 電源接頭**。請參閱第 242 頁的『2.5 吋硬碟纜線連線』。
3. 將背板組件/背板對齊機箱中的背板組件/背板插槽與硬碟機箱頂端的小插槽。
4. 放低背板組件/背板至機箱插槽中。
5. 旋轉背板組件/背板頂端，直至前端卡榫卡入機箱閂鎖。

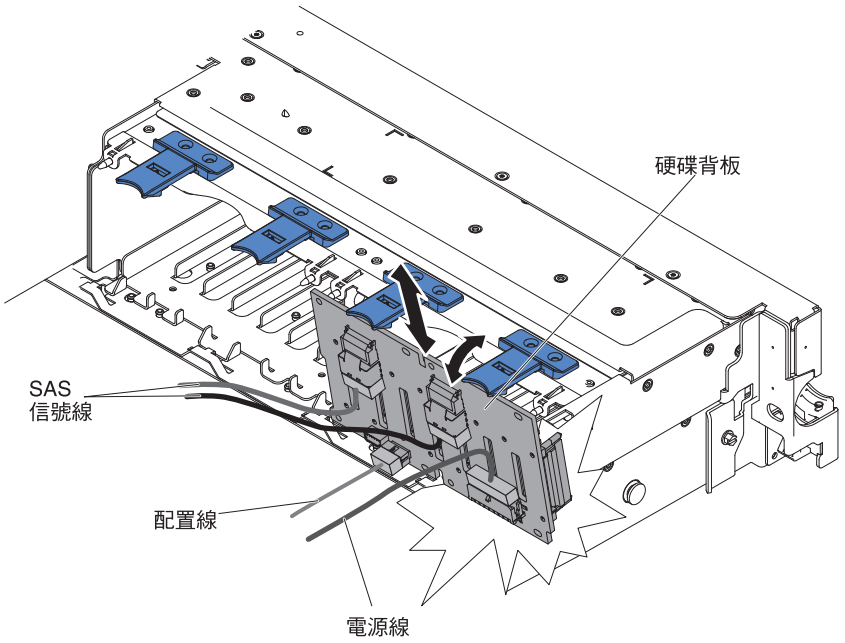


圖 224. 2.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板安裝

6. 如果卸下了風扇托架和風扇，請裝回風扇托架和風扇（請參閱第 284 頁的『更換風扇托架』及第 318 頁的『更換熱抽換風扇』）。
7. 重新安裝硬碟（請參閱第 258 頁的『更換熱抽換硬碟』）。
8. 安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
9. 將伺服器推入機架。
10. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
11. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板

使用此資訊來卸下 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板。

關於這項作業

若要卸下 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 從伺服器中輕輕將硬碟或充填板拉出來，讓它們脫離背板組件/背板。請參閱第 260 頁的『卸下簡易抽換硬碟』，以取得相關詳細資料。
5. 如果要取得更多工作空間，請卸下風扇（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
6. 拉出閂鎖並將背板組件/背板抬高，以將它從伺服器中取出。

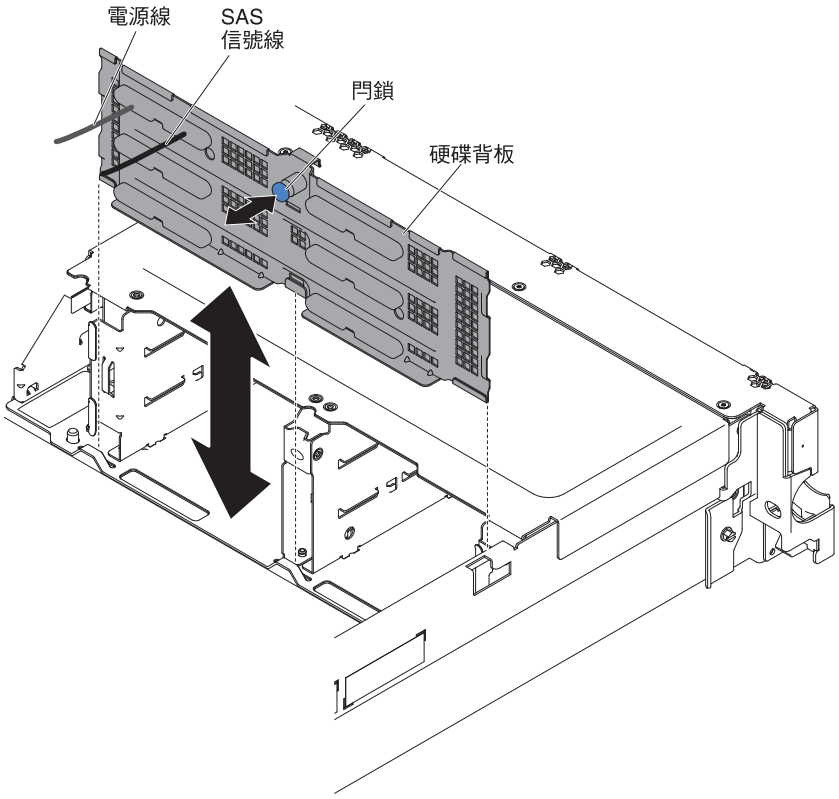


圖 225. 卸下 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板

7. 拔掉主機板上的電源線及信號線。
8. 若指示您送回硬碟背板組件/背板，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板

使用此資訊來更換 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板。

關於這項作業

若要安裝 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 將硬碟背板組件/背板兩側與托架上的插槽對齊。
3. 放低背板組件/背板至機箱插槽中。
4. 旋轉背板組件/背板頂端，直至前端卡榫卡入機箱閂鎖。

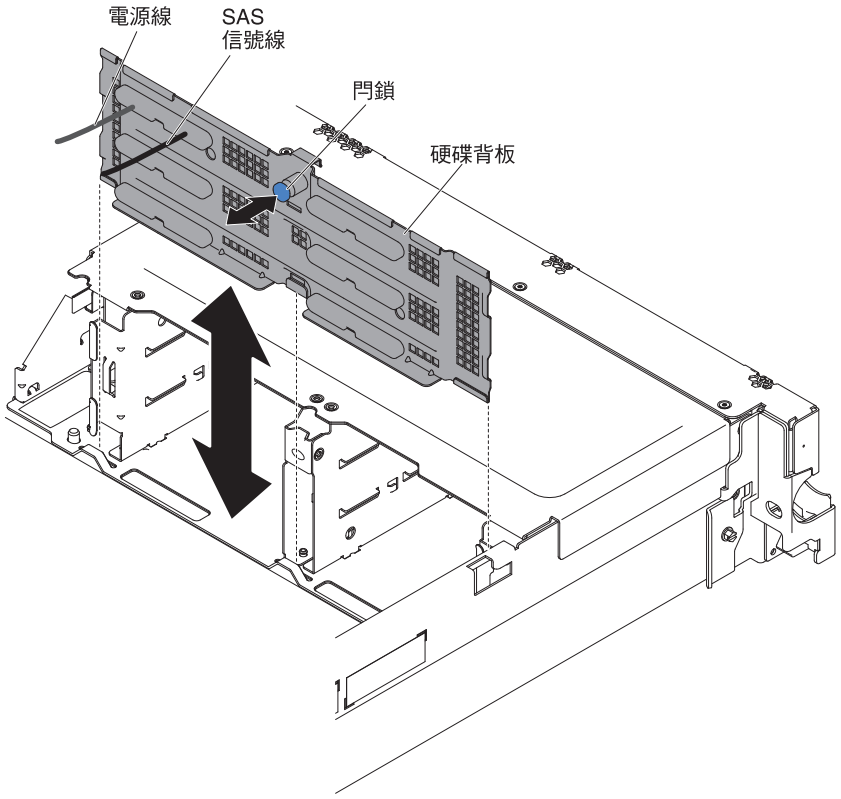


圖 226. 3.5 吋簡易抽換/熱抽換硬碟背板組件/背板安裝

5. 將信號線與電源線連接至主機板。沿機箱佈放硬碟背板的信號線，將其連接到 **SAS/SATA 信號接頭**。然後，沿機箱佈放硬碟背板的電源線，將其連接到**簡易抽換 SATA 電源接頭**。如需相關資訊，請參閱第 245 頁的『3.5 吋硬碟纜線連線』。
6. 重新安裝硬碟和填充板（請參閱第 261 頁的『更換簡易抽換硬碟』）。
7. 如果卸下了風扇托架和風扇，請裝回風扇托架和風扇（請參閱第 284 頁的『更換風扇托架』及第 318 頁的『更換熱抽換風扇』）。
8. 安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
9. 將伺服器推入機架。
10. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
11. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置

使用此資訊來卸下 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置。

關於這項作業

若要卸下 USB Hypervisor 快閃記憶體裝置，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下快閃記憶體裝置：

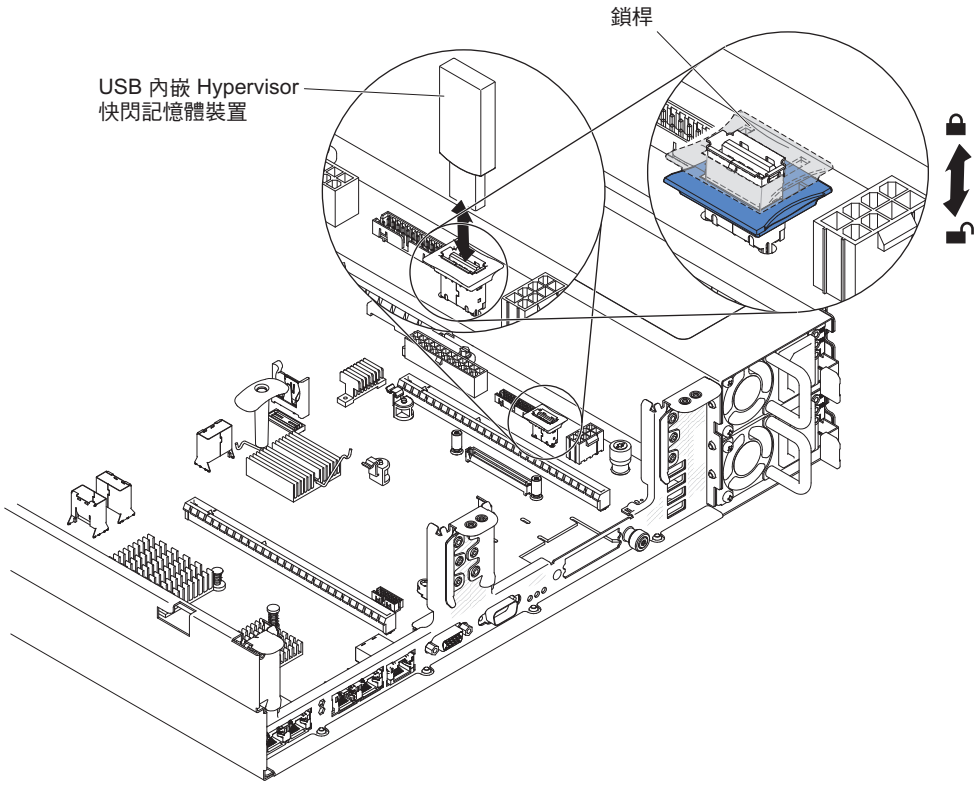


圖 227. 卸下 USB Hypervisor 快閃記憶體裝置

   a. 將藍色鎖定環往下壓，打開 USB 接頭上的固定閂鎖。
   b. 握住快閃記憶體裝置並向外拉，以將其從接頭卸下。
5. 若指示您將快閃裝置送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置

使用此資訊來更換 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置。

關於這項作業

若要安裝 USB Hypervisor 快閃裝置，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下 PCI 擴充卡組件（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
5. 安裝快閃記憶體裝置：

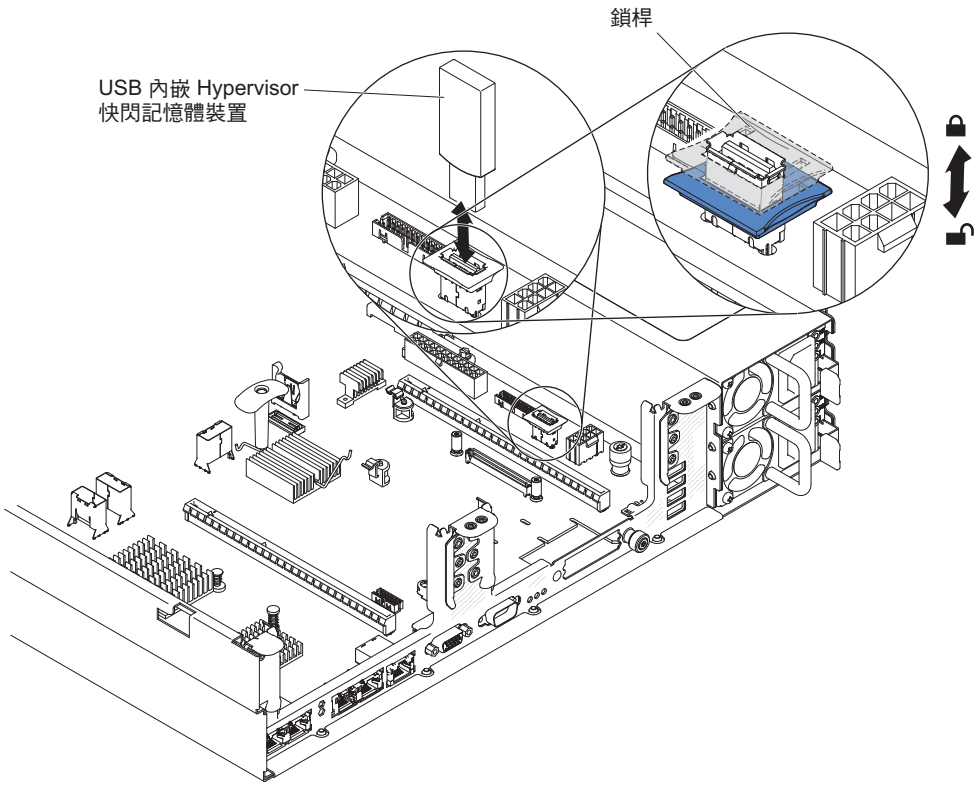


圖 228. 安裝 USB Hypervisor 快閃記憶體裝置

   a. 將快閃記憶體裝置與主機板上的接頭對齊，並將其推入 USB 接頭中直到它牢固就位爲止。
   b. 拉出藍色鎖定環，以將快閃記憶體裝置鎖定至 USB 接頭。
6. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
7. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
8. 將伺服器推入機架。
9. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下系統電池

下列注意事項說明在更換電池時必須考量的資訊。

關於這項作業

- IBM 在設計這項產品時，已將您的安全性納入考量。鋰電池必須正確處理，以避免可能發生的危險。在更換電池時，必須遵守下列指示。

  註：在美國地區，請撥打 1-800-IBM-4333 以取得電池處置的相關資訊。
- 如果您將原有的鋰電池更換爲重金屬電池或含有重金屬元件的電池，請留意下列環保注意事項。含有重金屬的電池與蓄電池，不得以一般居家廢棄物的方式處置。此類物品應由製造商、經銷商或業務代表免費收回，以適當的方式回收或處置。
- 若要訂購更換電池，請聯絡 1-800-IBM-SERV（美國地區）以及 1-800-465-7999 或 1-800-465-6666（加拿大境內）。若是美國和加拿大以外的地區，請聯絡您的支援中心或業務夥伴。

  註：在更換電池後，您必須重新配置伺服器並重設系統日期和時間。

  聲明 2

  注意：
  更換鋰電池時，僅限更換為 IBM 產品編號 33F8354，或製造商建議的同等類型的電池。如果系統有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組對其進行更換。若不當使用、處理或棄置鋰電池可能會引起爆炸。

  禁止下列動作：

  - **將電池投入或浸入水中**
  - **將電池加熱至超過 100°C (212°F)**
  - **修理或拆卸電池**

  請依據當地法令或法規的要求來處置電池。

若要卸下系統電池，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 必要的話，提起 PCI 擴充卡組件 2（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
5. 卸下系統電池：

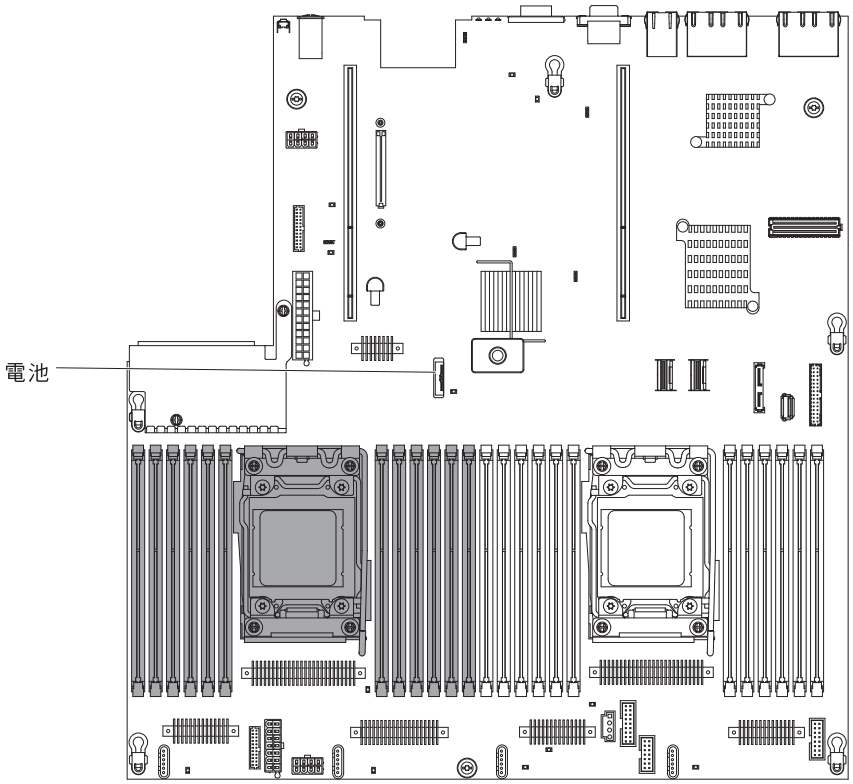


圖 229. 卸下系統電池

a. 如果電池匣上有橡皮蓋板，請以手指將電池蓋板從電池接頭上取出。

b. 以一根手指將電池以水平方向斜推至插座外。

警告： 斜推電池時請勿過度用力。

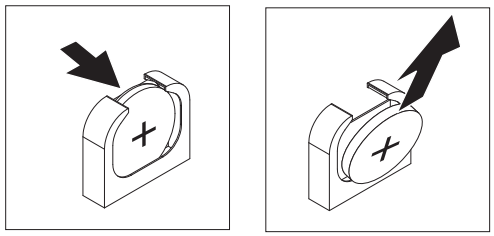


圖 230. 卸下系統電池

c. 用姆指和食指從插座中取出電池。

警告： 傾斜電池時請勿過度用力。未以適當方式卸下電池，可能會損壞主機板上的插座。插座若有任何損壞，將可能需要更換主機板。

6. 請根據當地法令法規的要求處理電池。如需相關資訊，請參閱 IBM *Documentation* CD 中的《*IBM 環境注意事項和使用手冊*》。

更換系統電池

下列注意事項說明在更換伺服器中的系統電池時，必須考量的資訊。

關於這項作業

- 更換系統電池時，您必須使用同一家製造商所出產的同類型鋰電池來更換它。
- 若要訂購更換電池，請撥打 1-800-426-7378（美國地區）以及 1-800-465-7999 或 1-800-465-6666（加拿大地區）。在美國和加拿大以外的地區，請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。
- 在更換主機板電池後，您必須重新配置伺服器並重設系統日期和時間。
- 爲避免可能的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

聲明 2



注意：
更換鋰電池時，僅限更換為 IBM 產品編號 33F8354，或製造商建議的同等類型的電池。如果系統有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組對其進行更換。若不當使用、處理或棄置鋰電池可能會引起爆炸。

禁止下列動作：

- **將電池投入或浸入水中**
- **將電池加熱至超過 100°C (212°F)**
- **修理或拆卸電池**

請依據當地法令或法規的要求來處置電池。

若要安裝更換系統電池，請完成下列步驟：

程序

1. 遵循更換電池隨附的任何特殊處理及安裝指示。
2. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
3. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
4. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
5. 必要的話，提起 PCI 擴充卡組件 2（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』）。
6. 裝入新電池：

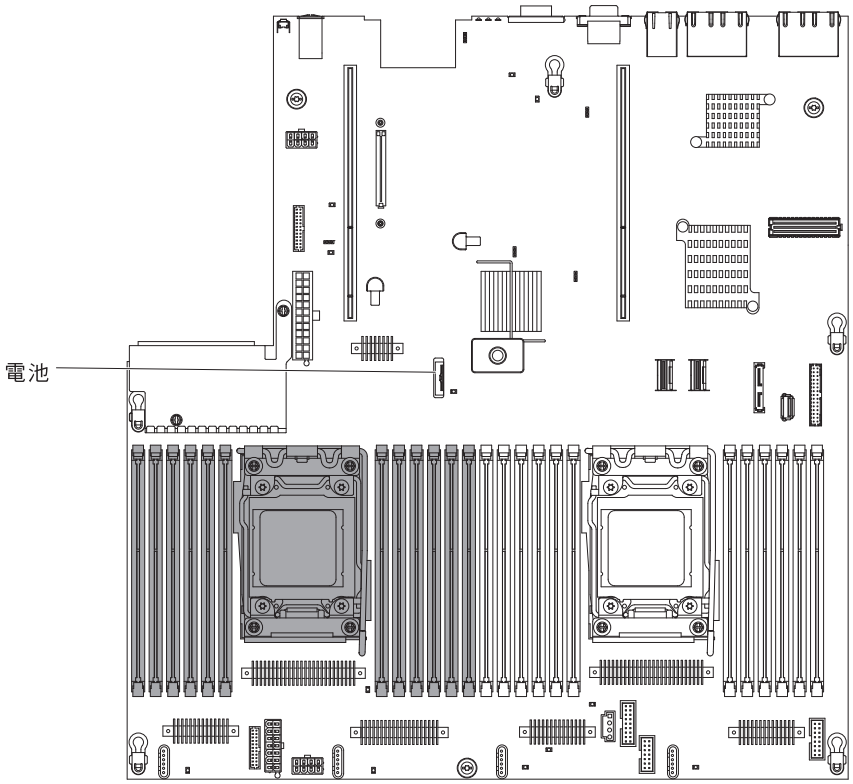


圖 231. 安裝系統電池

a. 將電池傾斜，以將它插入電池夾反面的插槽中。

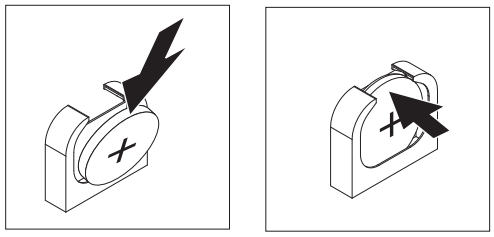


圖 232. 安裝系統電池

b. 將電池往下壓進插座中，直到它就定位卡住爲止。請確定電池夾有牢牢地夾住電池。

c. 如果您已從電池匣中卸下橡皮蓋，請用手指將電池蓋安裝到電池接頭的頂端。

7. 必要的話，重新安裝 PCI 擴充卡組件 2（請參閱第 286 頁的『更換 PCI 擴充卡組件』）。
8. 安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
9. 將伺服器推入機架。
10. 重新連接外部纜線；然後，重新連接電源線，再開啓週邊裝置和伺服器。
11. 啓動 Setup Utility 並重設配置。
    - 設定系統日期和時間。
    - 設定開機密碼。
    - 重新配置伺服器。

請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』，以取得相關詳細資料。

卸下操作員資訊面板組件

使用此資訊來卸下操作員資訊面板組件。

關於這項作業

若要卸下操作員資訊面板，請完成下列步驟。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 拔掉操作員資訊面板組件背面的纜線。
5. 朝伺服器正面輕輕拉出操作員資訊面板背面的藍色點。

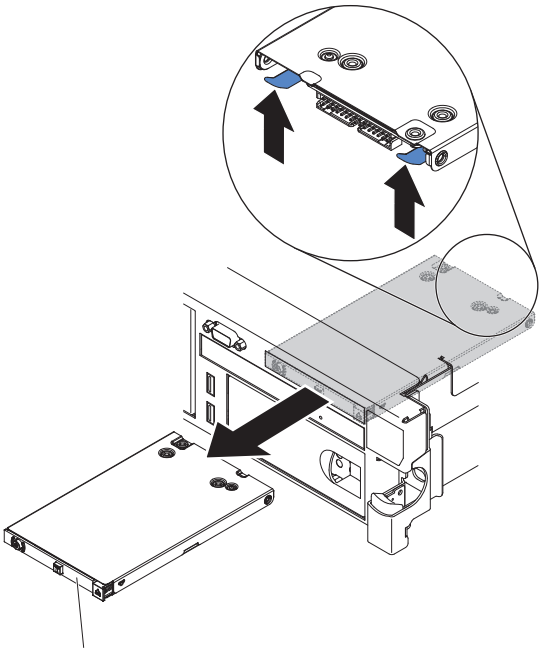


圖 233. 卸下操作員資訊面板

6. 從伺服器正面小心地將組件從伺服器中拉出，同時輕輕地將它從一端移至另一端。
7. 若指示您將操作員資訊面板組件送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換操作員資訊面板組件

使用此資訊來更換操作員資訊面板組件。

關於這項作業

若要安裝操作員資訊面板，請完成下列步驟。

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 必要的話，關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 從伺服器正面，將操作員資訊面板滑入伺服器中，直到卡入定位。

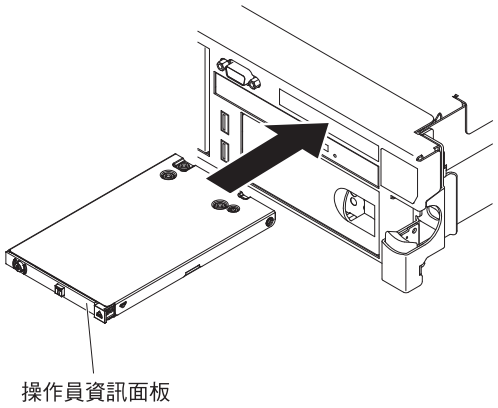


圖 234. 操作員資訊面板安裝

5. 在伺服器內，將纜線接到操作員資訊面板組件背面。 下圖顯示操作員資訊面板的纜線佈線。

   下列注意事項說明安裝纜線時的其他資訊：

   - 如果要將操作員資訊面板纜線連接到主機板，請平均施力按壓纜線。按壓纜線的單側可能會導致纜線或接頭的損壞。
   - 操作員資訊面板纜線必須通過風扇 3 與風扇 4 之間的機箱閂鎖，以免阻礙風扇機盒。
6. 裝回蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
7. 將伺服器推入機架。
8. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
9. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下及更換層級 2 CRU

您可以自行安裝「層級 2 CRU」，或要求 IBM 免費安裝（但必須符合您的伺服器所指派的保固服務類型）。

本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。

卸下微處理器及散熱槽

使用此資訊可卸下微處理器及散熱槽。

關於這項作業

警告：

- 微處理器只能由經過培訓的技術人員來卸除。

  重要事項：請一律使用微處理器安裝工具來卸除微處理器。未使用微處理器安裝工具可能會損壞主機板上的微處理器插座。若微處理器插座有任何損壞，則可能需要更換主機板。
- 請勿讓微處理器上的散熱膏與散熱槽接觸到任何東西。接觸任何表面都會導致散熱膏及微處理器插座受到不良影響。
- 在安裝或卸下期間掉落微處理器會損壞觸點。
- 請勿觸摸微處理器觸點；請僅握住微處理器的邊緣。微處理器觸點上的雜質（如皮膚上的油脂）會導致觸點與插座之間發生連線失敗。

註：請務必使用隨附於微處理器安裝工具組件的安裝工具。這些工具在功能及設計方面相似，但工具 A 有一個用於安裝一種微處理器大小的設定，它支援下列微處理器系列：E5-26xx, E5-46xx。安裝工具 B 有兩個用於安裝兩種微處理器大小的設定。工具 B 上標示的設定中，『L』 適用於小型核心數少的微處理器，『H』 適用於大型核心數多的微處理器。安裝工具 B 支援下列微處理器系列： E5-26xx, E5-46xx, E5-26xx v2、E5-46xx v2。

下圖顯示了微處理器安裝工具 A 與 B。

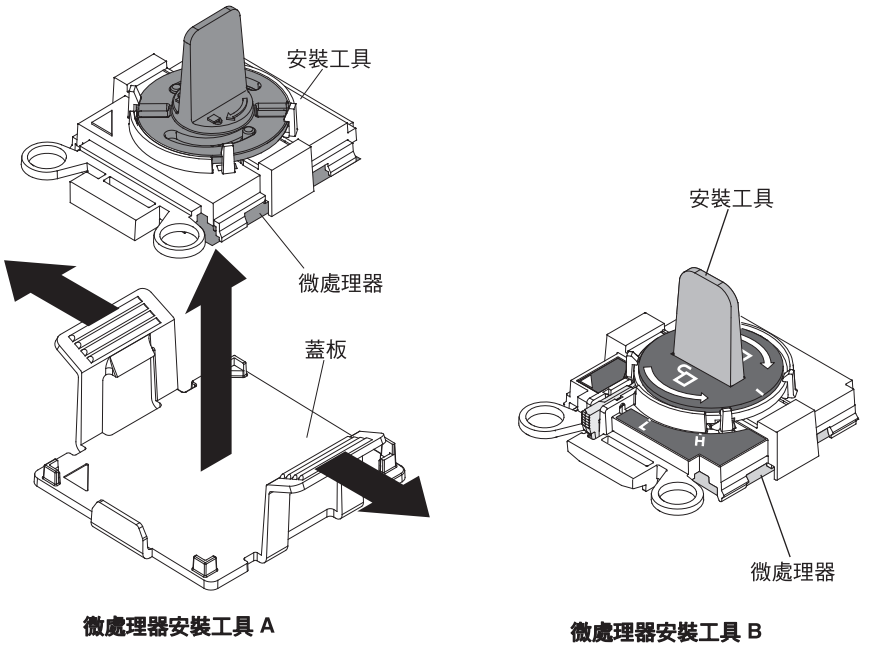


圖 235. 微處理器安裝工具

如果要卸下微處理器和散熱槽，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉全部電源線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 找出要卸下的微處理器（請參閱第 28 頁的『主機板內部接頭』）。
6. 卸下散熱槽。

   警告： 請勿觸摸散熱槽底端的散熱材料。觸摸散熱材料會影響其品質。如果微處理器或散熱槽上的散熱材料受到污染，您必須以酒精擦拭清理微處理器或散熱槽上受到汙染的散熱材料，然後於散熱槽重新塗上乾淨的散熱膏。

   a. 將散熱槽固定模組鬆開拉桿打開至全開位置。

   b. 從伺服器中取出散熱槽。卸下之後，將散熱槽放在乾淨的平面上（塗上散熱膏的那一面朝上）。

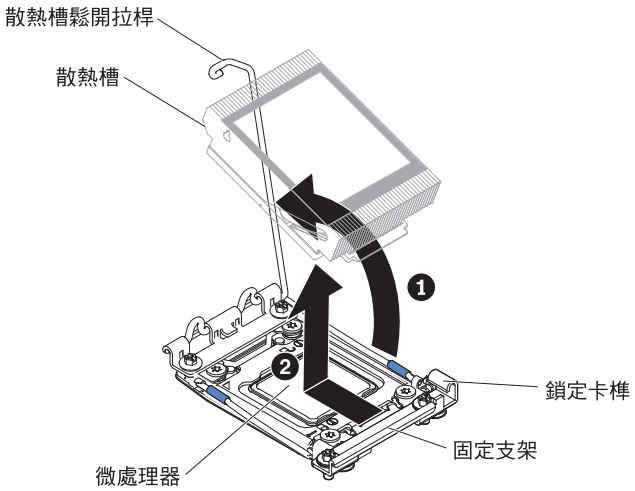


圖 236. 卸下散熱槽

7. 打開微處理器插座鬆開拉桿及固定器。

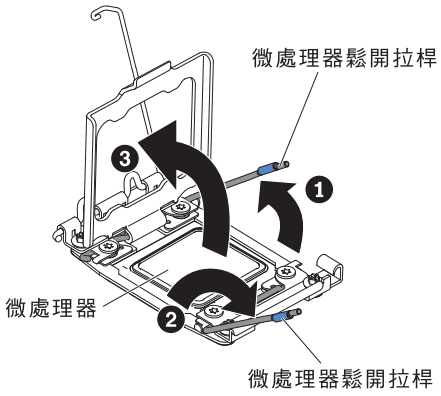


圖 237. 鬆開微處理器插座拉桿及固定器

   a. 識別哪個鬆開拉桿標示爲第一個要打開的鬆開拉桿，將其打開。
   b. 打開微處理器插座上的第二個鬆開拉桿。
   c. 打開微處理器固定器。

      警告： 請勿觸摸微處理器觸點。微處理器觸點上的雜質（如皮膚上的油脂）會導致觸點與插座之間發生連接故障。

8. 從插座中卸下微處理器。
   a. 選取空的安裝工具，並確定把手位於打開位置。如果安裝工具把手不在打開位置，請依照下列指示使用安裝工具：
      - 如果使用安裝工具 A，請以逆時鐘方向將微處理器安裝工具的把手扭轉至打開位置。

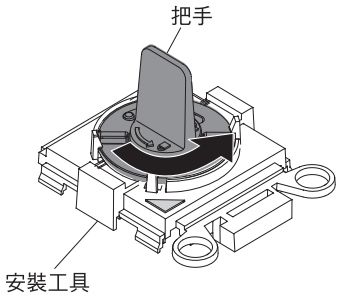


圖 238. 安裝工具把手調整

- 如果使用安裝工具 B，請 **1** 提起互鎖閂鎖並拿住，同時 **2** 以逆時鐘方向將微處理器安裝工具的把手扭轉至打開位置，然後鬆開互鎖閂鎖。下列安裝工具圖解顯示放入微處理器之前的互鎖閂鎖位置，以及把手的逆時鐘方向旋轉。

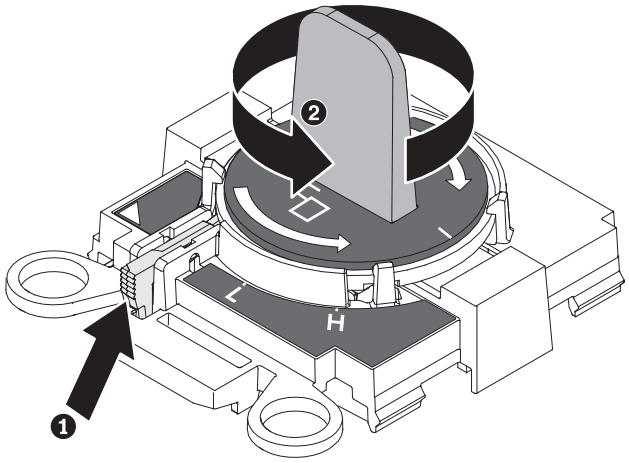


圖 239. 安裝工具把手調整

b. 將安裝工具與螺絲對齊（如下圖所示），然後將安裝工具放低到微處理器上。安裝工具必須正確對齊，才會與插座齊平。

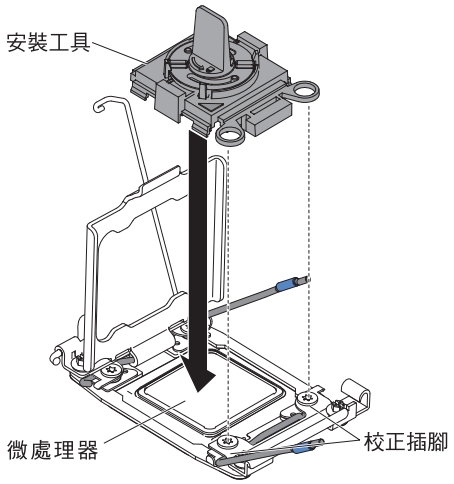


圖 240. 安裝工具對齊

c. 使用安裝工具卸下微處理器時，請遵循下列指示。

- 如果使用安裝工具 A，請以順時鐘方向將把手輕輕扭轉至關閉位置，然後將微處理器從插座中取出。
- 如果使用安裝工具 B，請以順時鐘方向輕輕扭轉安裝工具的把手，直到其鎖定於 『H』 或 『L』 位置（視處理器大小而定），然後將微處理器從插座中取出。

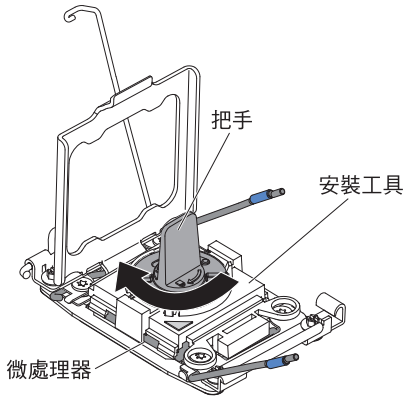


圖 241. 安裝工具把手調整

d. 從插座中取出微處理器。

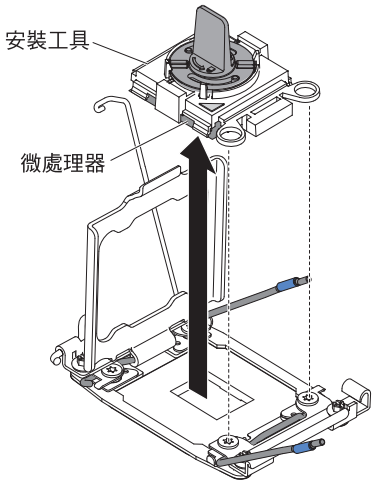


圖 242. 卸下安裝工具

9. 如果您不想在插座上安裝微處理器，請在微處理器插座上安裝您先前在步驟 第 341 頁的 8 中卸下的插座蓋。

   警告： 插座中的插腳很脆弱。若插腳有任何損壞，都可能需要更換主機板。

10. 如果指示您將微處理器送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換微處理器及散熱槽

使用此資訊來更換微處理器及散熱槽。

關於這項作業

下列注意事項說明伺服器支援的微處理器類型，以及安裝微處理器及散熱槽時必須考量的其他資訊：

- 微處理器只能由經過訓練的技術人員來安裝。

  重要事項：請一律使用微處理器安裝工具來安裝微處理器。未使用微處理器安裝工具可能會損壞主機板上的微處理器插座。若微處理器插座有任何損壞，則可能需要更換主機板。

- 此伺服器最多可支援兩顆 Intel Xeon™ E5-2600 系列多核心微處理器，它們專爲 LGA 2011 插座而設計。如需受支援微處理器的清單，請造訪 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。
- 請不要在同一部伺服器中混用具備不同核心的微處理器。
- 第一顆微處理器一定要安裝在主機板上的微處理器插座 1 中。
- 安裝一顆微處理器後，必須安裝空氣擋板以提供正常的系統冷卻。
- 當您安裝第二顆微處理器時，請勿卸下主機板中的第一顆微處理器。
- 在安裝微處理器之前，請移至第 9 頁的表 2，以了解詳細的電源供應器配置。
- 當您安裝第二顆微處理器時，還必須安裝額外的記憶體及第四個風扇。如需安裝順序的詳細資料，請參閱第 50 頁的『安裝記憶體模組』。
- 爲確保安裝額外的微處理器後伺服器能正常運作，請使用具有相同「快速路徑交互連接 (QPI)」鏈結速度、整合的記憶體控制器頻率、核心頻率、功率範圍、內部快取記憶體大小和類型的微處理器。

- 支援在同一伺服器型號內混用不同步進層次的微處理器。
- 在同一伺服器型號內混用不同步進層次的微處理器時，您不必將具有最低步進層次和配件的微處理器安裝在微處理器插座 1。
- 這兩顆微處理器電壓調節器模組均已整合在主機板上。
- 請閱讀微處理器隨附的文件，判斷是否必須更新伺服器韌體。若要爲伺服器下載最新層次的伺服器韌體和其他程式碼更新項目，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal/。
- 伺服器的微處理器速度是自動設定的；因此，您不必設定任何微處理器頻率選擇跳接器或開關。
- 如果從散熱槽卸下了散熱膏防護蓋（例如，塑膠蓋或膠布襯墊），請勿觸摸散熱槽底端的散熱膏或放下散熱槽。如需塗上或使用散熱膏的相關資訊，請參閱第 133 頁的『散熱膏』。

  註： 卸下微處理器的散熱槽，會破壞散熱膏的均勻分布，而需要更換散熱膏。
- 要訂購其他選用微處理器，請聯絡 IBM 銷售代表或 IBM 轉銷商。

有兩種類型的微處理器安裝工具。這些工具在功能及設計方面相似，但工具 A 有一個用於安裝一種微處理器大小的設定，它支援下列微處理器系列：E5-26xx, E5-46xx。安裝工具 B 有兩個用於安裝兩種微處理器大小的設定。工具 B 上標示的設定中，『L』 適用於小型核心數少的微處理器，『H』 適用於大型核心數多的微處理器。安裝工具 B 支援下列微處理器系列： E5-26xx, E5-46xx, E5-26xx v2、E5-46xx v2。

下圖顯示了微處理器安裝工具 A 與 B。

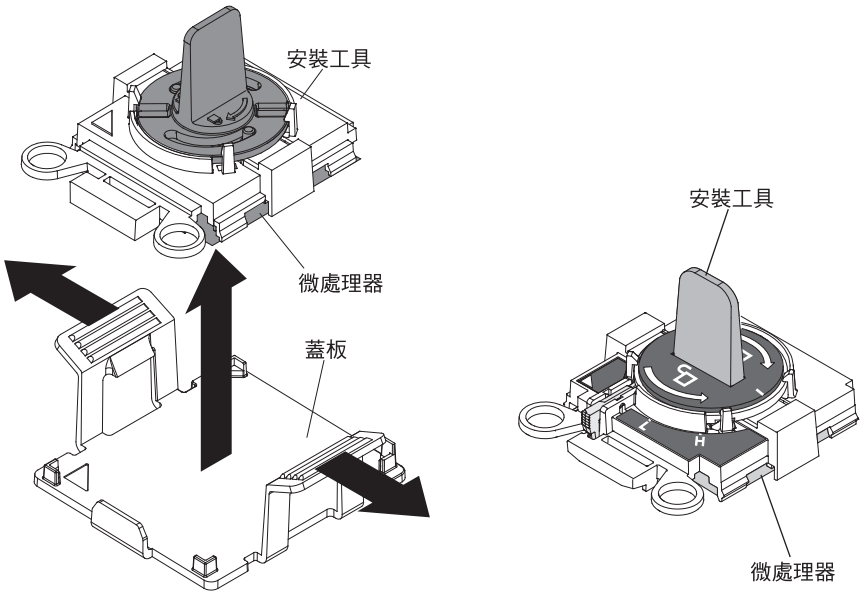


圖 243. 微處理器安裝工具

若要更換微處理器及散熱槽，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。

   警告： 在操作靜電敏感裝置時，請做好預防措施，以避免遭受靜電的損害。如需處理這些裝置的相關詳細資料，請參閱第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 將散熱槽固定模組鬆開拉桿轉至打開位置。

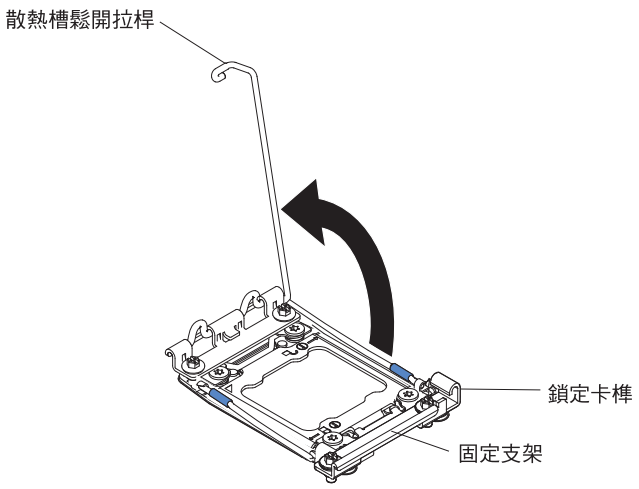


圖 244. 旋轉散熱槽拉桿

6. 打開微處理器插座鬆開拉桿和固定器：

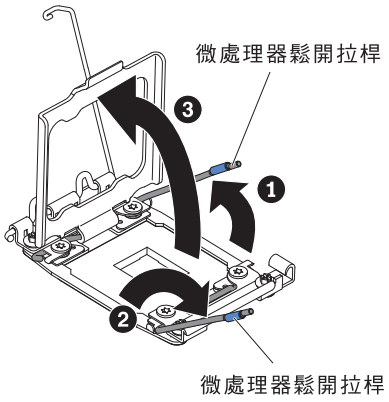


圖 245. 鬆開微處理器插座拉桿及固定器

   a. 識別哪個鬆開拉桿標示爲第一個要打開的鬆開拉桿，將其打開。
   b. 打開微處理器插座上的第二個鬆開拉桿。
   c. 打開微處理器固定器。

      警告： 請勿觸碰微處理器和微處理器插座上的接頭。
7. 將微處理器安裝到微處理器插座上：

a. 將裝有新微處理器的防靜電保護袋，與機箱上的任何*未上漆部位*或任何其他接地機架元件上的*未上漆*金屬表面進行接觸，然後從保護袋中小心取出微處理器。

b. 鬆開蓋板的兩側，從安裝工具卸下蓋板。微處理器已預先安裝於安裝工具上。

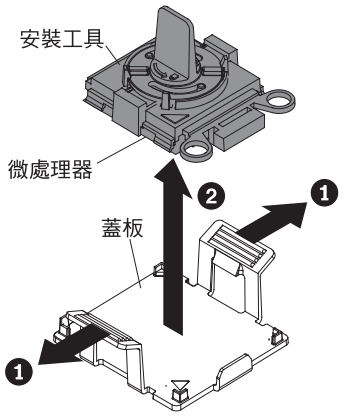


圖 246. 卸下安裝工具蓋板

註：請勿觸摸微處理器觸點。微處理器觸點上的雜質（如皮膚上的油脂）會導致觸點與插座之間發生連接故障。

c. 將安裝工具與微處理器插座對齊。僅在正確對齊時，安裝工具才能齊平地擱置在插座上。

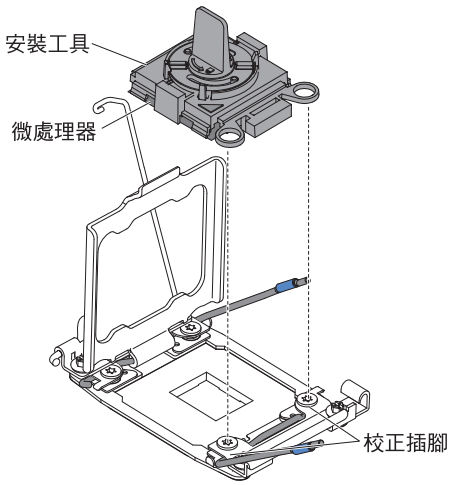


圖 247. 安裝工具對齊

d. 使用安裝工具的下列指示來安裝微處理器。

- 如果使用安裝工具 A，以逆時鐘方向扭轉微處理器工具組件上的把手至打開位置，將微處理器插入插座中，然後將安裝工具從插座中取出。
- 如果使用安裝工具 B，以逆時鐘方向扭轉微安裝工具組件把手，直至將微處理器插入插座中，然後將安裝工具從插座中取出。下圖顯示了位於打開位置的工具把手。

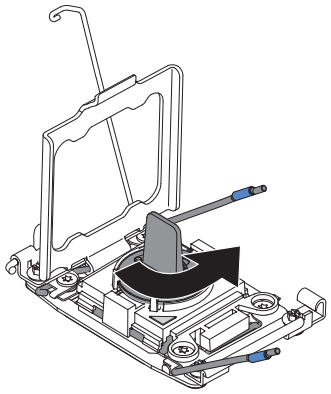


圖 248. 安裝工具把手調整

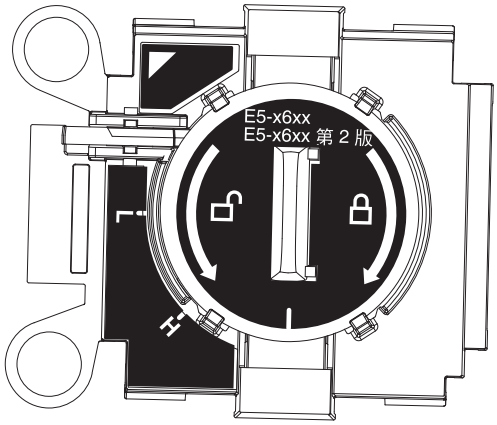


圖 249. 安裝工具 B

警告：

- 請勿將微處理器按入插座中。
- 在嘗試合上微處理器固定器之前，請確定插座中微處理器的方向正確且準確對齊。
- 請勿觸碰位於散熱槽底端或微處理器頂端的散熱材料。觸摸散熱物質會弄髒它。

8. 取下微處理器插座表面的微處理器插座蓋 、膠帶或標籤（如果有的話）。妥善保存插座蓋。

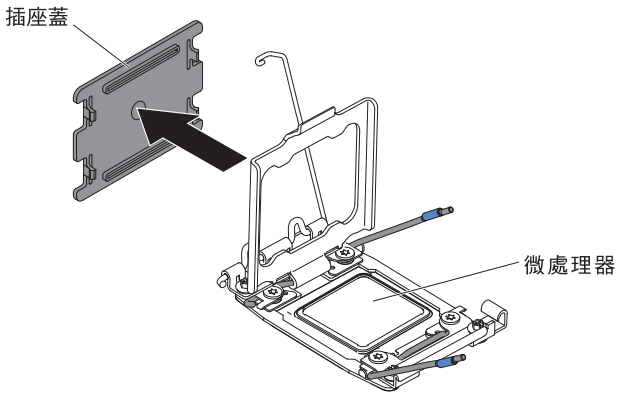


圖 250. 卸下插座蓋

警告： 在操作靜電敏感裝置時，請做好預防措施，以避免遭受靜電的損害。如需處理這些裝置的詳細資料，請參閱第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』。

9. 合上微處理器插座的鬆開拉桿和固定器：

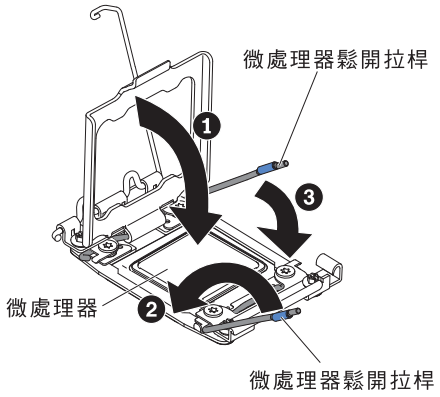


圖 251. 合上微處理器插座拉桿及固定器

a. 合上微處理器插座上的微處理器固定器。
b. 識別哪個鬆開拉桿標示爲第一個要合上的鬆開拉桿，將其合上。
c. 合上微處理器插座上的第二個鬆開拉桿。

10. 安裝散熱槽。

警告：

- 在卸下塑膠蓋之後，請勿放下散熱槽。
- 在卸下塑膠蓋之後，請勿觸摸散熱槽底端的散熱膏。若觸摸散熱膏，就會影響它的品質。如需相關資訊，請參閱第 133 頁的『散熱膏』。

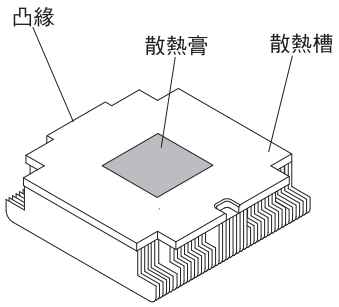


圖 252. 散熱膏

a. 從散熱槽底部卸下塑料防護蓋。
b. 在微處理器上方正確定位散熱槽。散熱槽帶有楔形缺口，可協助正確對齊。

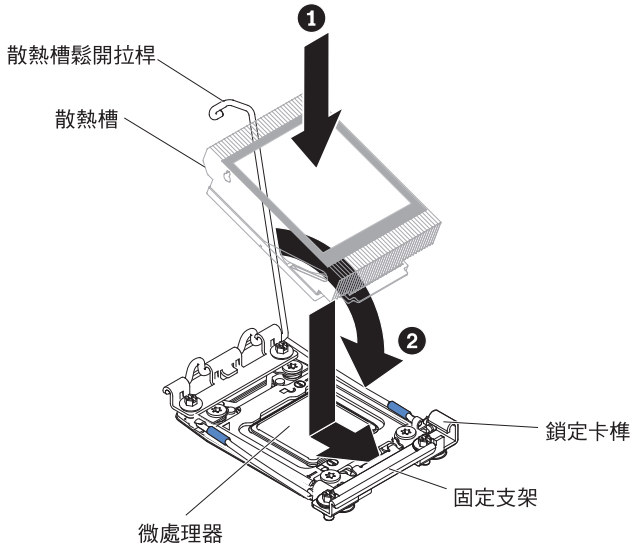


圖 253. 安裝散熱槽

c. 將散熱槽對齊並置於固定托架中的微處理器頂端，使散熱物料面朝下。
d. 用力按壓散熱槽。
e. 將散熱槽固定模組鬆開拉桿旋轉到閉合位置，然後將其鉤在鎖定卡榫的下面。

11. 重新安裝空氣擋板（請參閱第 250 頁的『更換空氣擋板』）。
12. 安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
13. 將伺服器推入機架。
14. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
15. 開啓週邊裝置和伺服器。

結果

散熱膏：

每當散熱器從微處理器上方卸下並即將重複使用，或是在散熱膏中發現碎屑時，就必須更換散熱膏。使用此資訊來更換微處理器和散熱槽上損壞或受到污染的散熱膏。

關於這項作業

將先前卸下的散熱槽裝回至原先的微處理器上時，請確定符合下列需求：

- 散熱槽及微處理器上的散熱膏未受污染。
- 散熱槽及微處理器上現有的散熱膏未再塗上額外的散熱膏。

注意事項：

- 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊。
- 閱讀第 34 頁的『安裝準則』。
- 閱讀第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』。

若要更換微處理器和散熱槽上損壞或受到污染的散熱膏，請完成下列步驟：

程序

1. 將散熱槽放在乾淨的工作表面。
2. 取出包裝中的清潔拭紙，將它完全攤開。
3. 使用清潔布來擦拭散熱槽底部的散熱膏。

   註：請確定已清除所有散熱膏。
4. 使用清潔墊的乾淨區域擦掉微處理器的散熱膏；接著，在清除所有散熱膏之後，丟棄清潔墊。
5. 使用散熱膏針筒，在微處理器頂端擠出九個間隔一致、每個體積爲 0.02 毫升的點。最外層的點必須在微處理器邊緣大約 5 公釐內；這是爲了確保散熱膏能均勻分散。

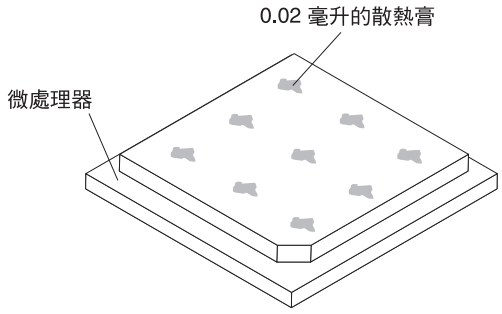


圖 254. 散熱膏分佈

註： 如果適當塗抹散熱膏，針筒中會剩下約一半的散熱膏。

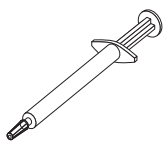


圖 255. 針筒

6. 按照 第 342 頁的 10 中的說明，將散熱槽安裝到微處理器上。

卸下散熱槽固定模組

使用此資訊可卸下散熱槽固定模組。

關於這項作業

若要卸下散熱槽固定模組，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 卸下散熱槽（請參閱第 332 頁的『卸下微處理器及散熱槽』）。

   警告： 當您卸下微處理器及散熱槽時，請務必妥善保管每一個散熱器及其微處理器，以供後續重新安裝。
6. 使用螺絲起子卸下將固定模組鎖在主機板上的四顆螺絲，然後從主機板中取出固定模組。

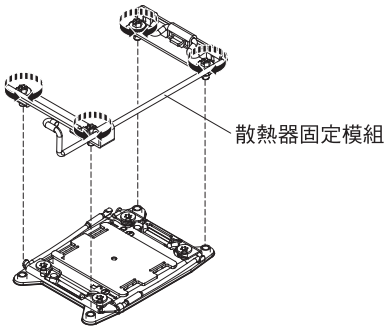


圖 256. 卸下散熱槽固定模組

7. 若指示您將散熱槽固定模組送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換散熱槽固定模組

使用此資訊來更換散熱槽固定模組。

關於這項作業

若要安裝散熱槽固定模組，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊，及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
4. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
5. 將固定模組與主機板上的孔對齊。
6. 使用螺絲起子重新安裝四個螺絲。

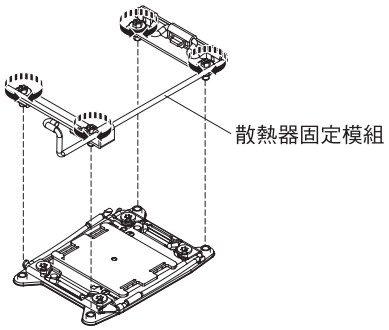


圖 257. 散熱槽固定模組安裝

7. 重新安裝散熱槽（請參閱第 337 頁的『更換微處理器及散熱槽』）。
   警告： 請確實安裝每一個散熱槽及其成對的微處理器。
8. 重新安裝空氣擋板（請參閱第 250 頁的『更換空氣擋板』）。
9. 安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
10. 將伺服器推入機架。
11. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
12. 開啓週邊裝置和伺服器。

卸下主機板

使用此資訊來卸下主機板。

關於這項作業

注意事項：

1. 更換主機板時，您必須使用最新的韌體來更新伺服器，或還原客戶在磁片或 CD 映像檔中所提供的原有韌體。在繼續進行之前，請確定您已有最新的韌體或原有韌體的副本。
2. 更換主機板時，請確保卸下 Integrated Management Module Advanced Upgrade，將它放在新主機板上。如需 Advanced Upgrade 的相關資訊，請參閱第 154 頁的『使用遠端顯示和藍色畫面擷取特性』。
3. 在更換主機板之前，請確實備份已啓用的任何特性隨需應變 (FoD) 金鑰。重新啓動任何「特性隨需應變」特性。*IBM Features on Demand User's Guide* 中提供了自動啓動特性及安裝啓動金鑰的相關指示。若要下載該文件，請造訪 /http://www.ibm.com/systems/x/fod/，登入並按一下 **Help**。

若要卸下主機板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊、第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 關閉伺服器及任何受影響的裝置。
3. 關閉週邊裝置，並拔掉所有電源線。

   註：更換主機板時，您必須使用最新的韌體來更新伺服器，或還原客戶在磁片或 CD 映像檔中所提供的原有韌體。在繼續進行之前，請確定您已有最新的韌體或原有韌體的副本。
4. 從伺服器背面拉出電源供應器，只需脫離伺服器即可。
5. 卸下蓋板（請參閱第 37 頁的『卸下蓋板』）。
6. 卸下所有的 PCI 擴充卡組件和配接卡（請參閱第 285 頁的『卸下 PCI 擴充卡組件』及第 288 頁的『卸下配接卡』）。
7. 卸下空氣擋板（請參閱第 39 頁的『卸下空氣擋板』）。
8. 卸下 ServeRAID SAS/SATA 控制器（請參閱第 288 頁的『卸下配接卡』）。
9. 卸下雙埠網路配接卡（請參閱第 300 頁的『卸下雙埠網路配接卡』）。
10. 卸下記憶體模組，並將其放置在防靜電平面上，以供重新安裝（請參閱第 275 頁的『取出記憶體模組』）。

    註：記下您卸下每條 DIMM 的位置，以便之後將其重新安裝在相同的接頭。
11. （僅限經過培訓的技術人員）卸下所有散熱槽及微處理器，並將其放置在防靜電平面上，以供重新安裝（請參閱第 332 頁的『卸下微處理器及散熱槽』）。

    注意事項：

    a. 從新主機板的微處理器插座上取下插座蓋，並將其放置在您要卸下之主機板的微處理器插座上。

b. 請勿讓散熱膏接觸到任何東西，並妥善放置每一個散熱槽及其成對的微處理器，以供重新安裝。接觸任何表面都會導致散熱膏及微處理器插座受到不良影響。若微處理器與其原始散熱槽不相符，則可能需要安裝新的散熱槽。

12. 卸下系統電池（請參閱第 326 頁的『卸下系統電池』）。
13. 從主機板上拔掉所有纜線。拔掉每條纜線時請記錄在清單中，之後即可使用此清單作爲安裝新主機板時的核對清單（如需相關資訊，請參閱第 237 頁的『內部纜線佈線和接頭』）。

    警告： 拔掉主機板上的所有纜線後，請將所有閂鎖、鬆開卡榫或鎖，與纜線接頭脫離。如果沒有先脫離就拔掉纜線，會損壞主機板上的纜線插座。主機板上的纜線插座很脆弱。若纜線插座損壞，可能需要更換主機板。
14. 卸下熱抽換風扇（請參閱第 317 頁的『卸下熱抽換風扇』）。
15. 取出主機板每一端上的插腳及翼型螺絲。

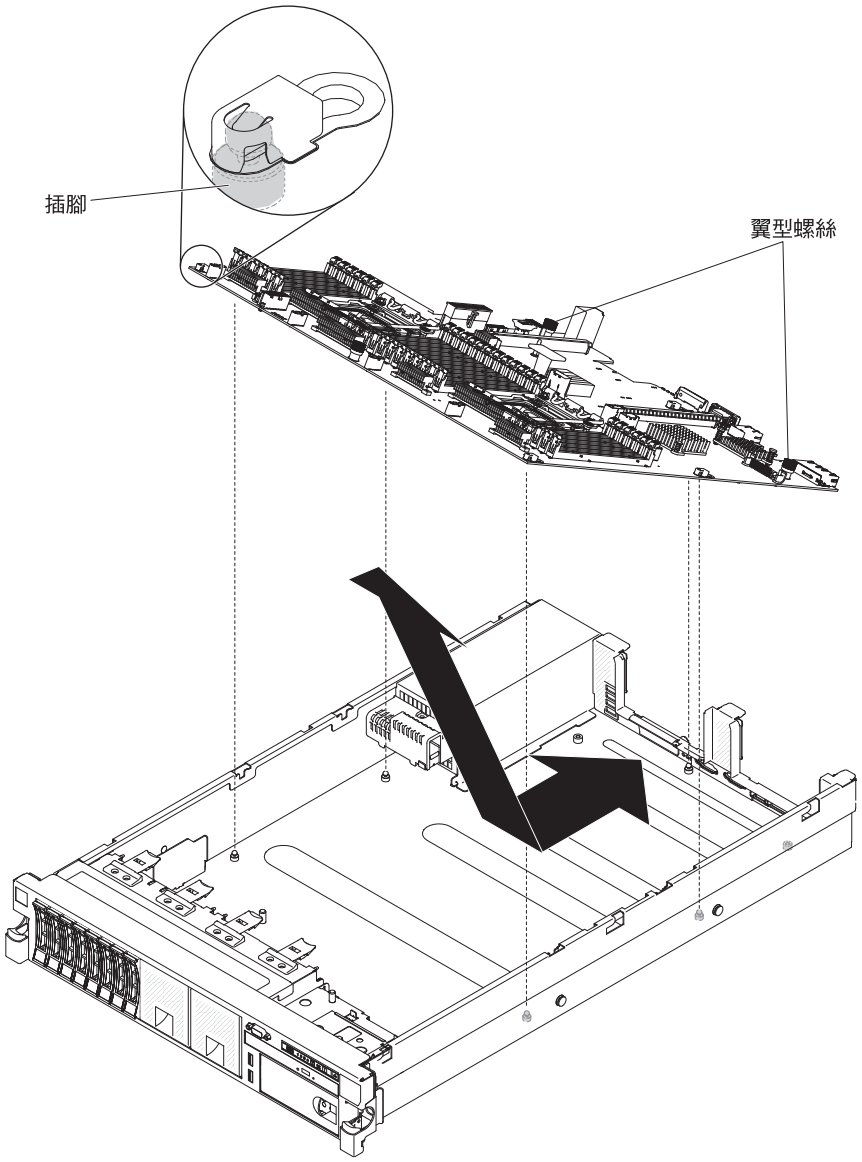


圖 258. 卸下主機板

16. 從新主機板的微處理器插座上取下插座蓋，並將它們放在您要卸下的舊主機板的微處理器插座上。
17. 如果指示您將主機板送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

    警告： 將主機板送回之前，請務必將微處理器插座的插座蓋板放在主機板上。

更換主機板

使用此資訊來更換主機板。

關於這項作業

注意事項：

1. 當您在伺服器中重新組合元件時，請務必小心進行所有纜線佈線，讓它們不會承受過大壓力。
2. 更換主機板時，您必須使用最新的韌體來更新伺服器，或從磁片或 CD 映像檔中還原既有的韌體。在繼續進行之前，請確定您已有最新的韌體或原有韌體的副本。如需相關資訊，請參閱第 141 頁的『更新韌體』、第 161 頁的『更新通用唯一 ID (UUID)』和第 163 頁的『更新 DMI/SMBIOS 資料』。
3. 更換主機板時，請確保卸下 Integrated Management Module Advanced Upgrade，將它放在新主機板上。如需 Advanced Upgrade 的相關資訊，請參閱第 154 頁的『使用遠端顯示和藍色畫面擷取特性』。
4. 重新啓動任何「特性隨需應變」特性。*IBM Features on Demand User's Guide* 中提供了自動啓動特性及安裝啓動金鑰的相關指示。若要下載該文件，請造訪 /http://www.ibm.com/systems/x/fod/，登入並按一下 **Help**。

重要：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

若要安裝主機板，請完成下列步驟：

程序

1. 閱讀自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊、第 36 頁的『處理靜電敏感裝置』及第 34 頁的『安裝準則』。
2. 如圖所示對齊主機板的特定角度，然後加以旋轉並平放，將它向後推入至伺服器後方。請確定後接頭穿過機箱後方。

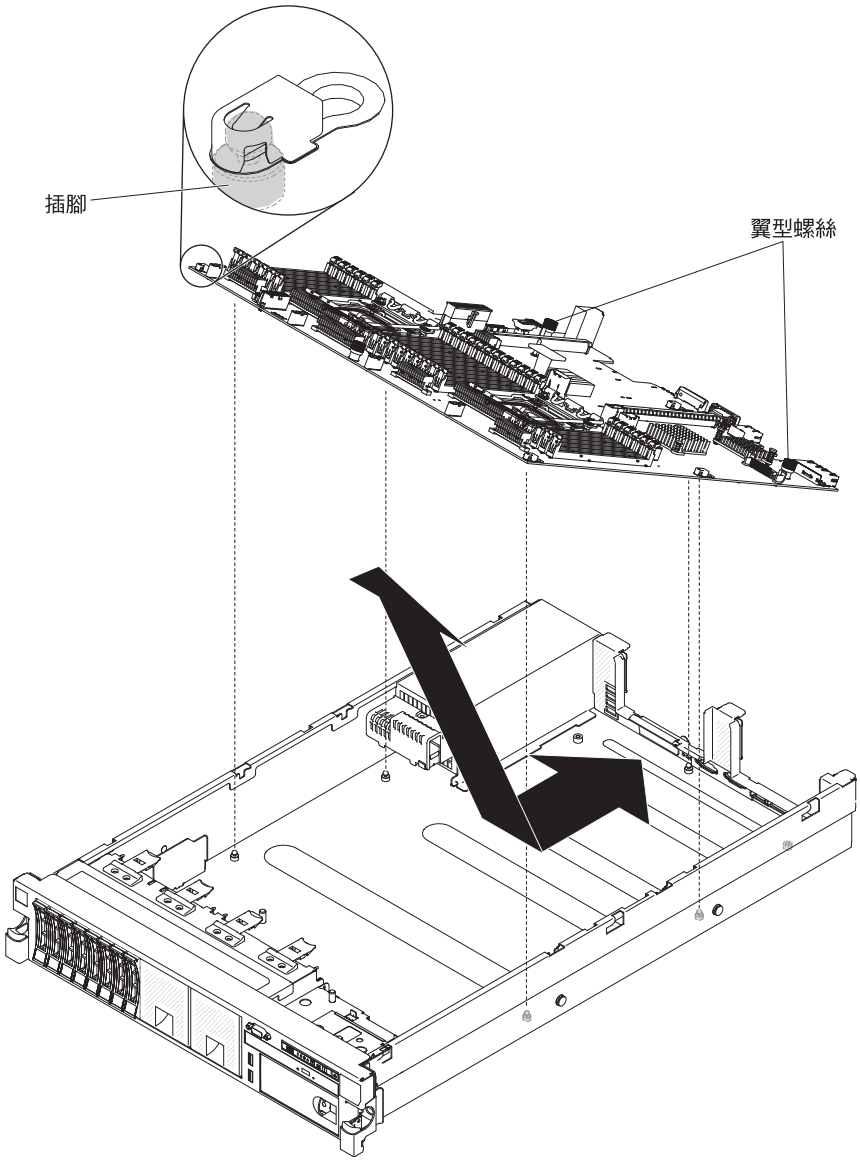


圖 259. 主機板安裝

3. 將您在 第 347 頁的『卸下主機板』 的步驟 13 中拔除的纜線重新連接至主機板（請參閱第 237 頁的『內部纜線佈線和接頭』）。
4. 鎖緊伺服器後方的主機板螺栓，直到閂鎖卡至定位。
5. 安裝熱抽換風扇（請參閱第 318 頁的『更換熱抽換風扇』）。
6. （僅限經過培訓的技術人員）安裝微處理器和散熱槽（請參閱第 337 頁的『更換微處理器及散熱槽』）。
7. 安裝記憶體模組（請參閱第 50 頁的『安裝記憶體模組』）。
8. 必要的話，請安裝虛擬媒體金鑰。
9. 安裝系統電池（請參閱第 328 頁的『更換系統電池』）。
10. 安裝空氣擋板（請參閱第 250 頁的『更換空氣擋板』）。
11. 安裝 PCI 擴充卡組件和配接卡（如果已安裝）（請參閱第 289 頁的『更換配接卡』及第 286 頁的『更換 PCI 擴充卡組件』）。

12. 安裝蓋板（請參閱第 248 頁的『裝回蓋板』）。
13. 將電源供應器推回伺服器中。
14. 將伺服器推入機架。
15. 重新連接您先前拔掉的電源線和所有纜線。
16. 開啓週邊裝置和伺服器。
17. 啓動 Setup Utility 並重設配置。
    - 設定系統日期和時間。
    - 設定開機密碼。
    - 重新配置伺服器。

    如需詳細資訊，請參閱第 145 頁的『使用 Setup Utility』。
18. 使用最新的 RAID 韌體來更新伺服器，或從磁片或 CD 映像檔還原原有的韌體。
19. 更新 UUID（請參閱第 161 頁的『更新通用唯一 ID (UUID)』）。
20. 更新 DMI/SMBIOS（請參閱第 163 頁的『更新 DMI/SMBIOS 資料』）。
21. 重新啓動任何「特性隨需應變」特性。

附錄 A. 整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息

伺服器上的 IMM 偵測到硬體事件時，IMM 會將該事件記載到伺服器的系統事件日誌中。

對於每一個事件碼，會顯示下列欄位：

事件 ID
唯一識別事件或事件類別的十六進位 ID。在此文件中，事件 ID 字首爲 0x，後接八個字元。

活動說明
針對事件顯示的記載的訊息字串。當系統事件日誌中顯示事件字串時，畫面上會顯示特定元件之類的資訊。在此文件中，該相關資訊會顯示爲變數，如 [arg1] 或 [arg2]。

說明 說明爲何發生事件的相關資訊。

嚴重性 指示對狀況的關注層次。在系統事件日誌中，嚴重性會縮寫爲第一個字元。可能會顯示下列嚴重性。

- **資訊：** 記錄此事件以供審核使用，通常爲屬於正常行爲的使用者動作或狀態變更。
- **警告：** 此事件的嚴重性不及錯誤，但可能的話，應該在其變成錯誤之前更正此狀況。它也可能是需要其他監視或維護的狀況。
- **錯誤：** 此事件是損害服務或預期功能的故障或嚴重狀況。

警示種類
類似的事件會按種類分在同一組。警示種類的格式如下：

severity - device

severity 是下列其中一種嚴重性層次：

- **嚴重**：伺服器中的主要元件不再發揮作用。
- **警告**：事件可能會發展爲嚴重層次。
- **系統**：事件是系統錯誤或配置變更的結果。

device 是伺服器中導致事件產生的特定裝置。

可維修 是否需要使用者採取動作來更正此問題。

CIM 資訊
訊息 ID 的字首及 CIM 訊息登錄使用的序號。

SNMP 設陷 ID
在 SNMP 警示管理資訊庫 (MIB) 中找到的 SNMP 設陷 ID。

自動聯絡服務
如果此欄位設爲 **Yes**，且您已啓用 Electronic Service Agent™ (ESA)，則在產生事件時，系統會自動通知「IBM 支援中心」。

在您等待「IBM 支援中心」呼叫時，您可以執行針對事件的建議動作。

© Copyright IBM Corp. 2014

使用者回應

您爲解決事件所應執行的動作。

請依照顯示順序執行本節中所列出的步驟，直到問題解決。在執行此欄位中說明的所有動作之後，如果您無法解決問題，請聯絡「IBM 支援中心」。

註：此清單包含可能不適用於此機型和型號的錯誤碼和訊息。

以下列出 IMM2 錯誤訊息以及用來更正所偵測到伺服器問題的建議動作。如需 IMM2 的相關資訊，請參閱 *Integrated Management Module II User's Guide*（網址爲 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5089484）。

40000001-00000000 Management Controller [arg1] Network Initialization Complete.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」網路已完成起始設定。

也可能會顯示爲 4000000100000000 或 0x4000000100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - IMM 網路事件

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0001

SNMP 設陷 ID： 37

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000002-00000000 Certificate Authority [arg1] has detected a [arg2] Certificate Error.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：SSL Server、SSL Client 或 SSL 授信 CA 憑證發生錯誤。

也可能會顯示爲 4000000200000000 或 0x4000000200000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - SSL 憑證

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0002

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 確定您要匯入的憑證是正確的且已適當地產生。

40000003-00000000 Ethernet Data Rate modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改乙太網路埠資料傳送速率。

也可能會顯示爲 4000000300000000 或 0x4000000300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0003

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000004-00000000 Ethernet Duplex setting modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改乙太網路埠雙工設定。

也可能會顯示爲 4000000400000000 或 0x4000000400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0004

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000005-00000000 Ethernet MTU setting modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改乙太網路埠 MTU 設定。

也可能會顯示爲 4000000500000000 或 0x4000000500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0005

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000006-00000000 Ethernet locally administered MAC address modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改乙太網路埠 MAC 位址設定。

也可能會顯示爲 4000000600000000 或 0x4000000600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0006

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000007-00000000 Ethernet interface [arg1] by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者啓用或停用乙太網路介面。

也可能會顯示爲 4000000700000000 或 0x4000000700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0007

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000008-00000000 Hostname set to [arg1] by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改「管理控制器」的主機名稱。

也可能會顯示爲 4000000800000000 或 0x4000000800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - IMM 網路事件

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0008

SNMP 設陷 ID： 37

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000009-00000000 IP address of network interface modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改「管理控制器」的 IP 位址。

也可能會顯示爲 4000000900000000 或 0x4000000900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - IMM 網路事件

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0009

SNMP 設陷 ID： 37

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000a-00000000 IP subnet mask of network interface modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改「管理控制器」的 IP 子網路遮罩。

也可能會顯示爲 4000000a00000000 或 0x4000000a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0010

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000b-00000000 IP address of default gateway modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改「管理控制器」的預設閘道 IP 位址。

也可能會顯示爲 4000000b00000000 或 0x4000000b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0011

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000c-00000000 OS Watchdog response [arg1] by [arg2] .

解說： 此訊息用於在使用者已啓用或停用 OS 監視器的使用案例。

也可能會顯示爲 4000000c00000000 或 0x4000000c00000000

嚴重性： 警告

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0012

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000d-00000000 DHCP[[arg1]] failure, no IP address assigned.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：DHCP 伺服器無法將 IP 位址指派給「管理控制器」。

也可能會顯示爲 4000000d00000000 或 0x4000000d00000000

嚴重性： 警告

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0013

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 確定已連接 IMM 網路纜線。
2. 確定網路上有 DHCP 伺服器可以指派 IP 位址給 IMM。

4000000e-00000000 Remote Login Successful. Login ID: [arg1] from [arg2] at IP address [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者順利登入「管理控制器」。

也可能會顯示爲 4000000e00000000 或 0x4000000e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0014

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000f-00000000 Attempting to [arg1] server [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者使用「管理控制器」在系統上執行電源功能。

也可能會顯示爲 4000000f00000000 或 0x4000000f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0015

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000010-00000000 Security: Userid: [arg1] had [arg2] login failures from WEB client at IP address [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者無法從 Web 瀏覽器登入「管理控制器」。

也可能會顯示爲 4000001000000000 或 0x4000001000000000

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0016

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 請確定使用的是正確的登入 ID 和密碼。
2. 讓系統管理者重設登入 ID 和密碼。

40000011-00000000 Security: Login ID: [arg1] had [arg2] login failures from CLI at [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者無法從舊式 CLI 登入「管理控制器」。

也可能會顯示爲 4000001100000000 或 0x4000001100000000

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0017

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 請確定使用的是正確的登入 ID 和密碼。
2. 讓系統管理者重設登入 ID 和密碼。

40000012-00000000 Remote access attempt failed. Invalid userid or password received. Userid is [arg1] from WEB browser at IP address [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：遠端使用者無法從 Web 瀏覽器階段作業建立遠端控制階段作業。

也可能會顯示爲 4000001200000000 或 0x4000001200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0018

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定使用的是正確的登入 ID 和密碼。

40000013-00000000 Remote access attempt failed. Invalid userid or password received. Userid is [arg1] from TELNET client at IP address [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者無法從 Telnet 階段作業登入「管理控制器」。

也可能會顯示爲 4000001300000000 或 0x4000001300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0019

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定使用的是正確的登入 ID 和密碼。

40000014-00000000 The [arg1] on system [arg2] cleared by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者已清除系統上的「管理控制器事件日誌」。

也可能會顯示爲 4000001400000000 或 0x4000001400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0020

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000015-00000000 Management Controller [arg1] reset was initiated by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者已起始「管理控制器」重設。

也可能會顯示爲 4000001500000000 或 0x4000001500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0021

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000016-00000000 ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已由 DHCP 伺服器指派「管理控制器」IP 位址和配置。

也可能會顯示爲 4000001600000000 或 0x4000001600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0022

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000017-00000000 ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已利用使用者資料靜態地指派「管理控制器」IP 位址和配置。

也可能會顯示爲 4000001700000000 或 0x4000001700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0023

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000018-00000000 LAN: Ethernet[[arg1]] interface is no longer active.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」乙太網路介面不再處於作用中狀態。

也可能會顯示爲 4000001800000000 或 0x4000001800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0024

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000019-00000000 LAN: Ethernet[[arg1]] interface is now active.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」乙太網路介面現在處於作用中狀態。

也可能會顯示爲 4000001900000000 或 0x4000001900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0025

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000001a-00000000 DHCP setting changed to [arg1] by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者變更 DHCP 設定。

也可能會顯示爲 4000001a00000000 或 0x4000001a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0026

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000001b-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration restored from a file by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者從檔案還原「管理控制器」配置。

也可能會顯示爲 4000001b00000000 或 0x4000001b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0027

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000001c-00000000 Watchdog [arg1] Screen Capture Occurred .

解說： 此訊息適用於以下使用情況：發生作業系統錯誤，且已擷取畫面。

也可能會顯示爲 4000001c00000000 或 0x4000001c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0028

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 如果不存在任何作業系統錯誤，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 將監視器計時器重新配置爲較高的值。
2. 確定已啓用 IMM Ethernet-over-USB 介面。
3. 重新安裝適用於作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。
4. 停用監視器。

如果存在作業系統錯誤，請檢查已安裝作業系統的完整性。

4000001d-00000000 Watchdog [arg1] Failed to Capture Screen.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：發生作業系統錯誤，且畫面擷取失敗。

也可能會顯示爲 4000001d00000000 或 0x4000001d00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0029

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 將監視器計時器重新配置爲較高的值。

2. 確定已啓用 IMM Ethernet over USB 介面。
3. 重新安裝適用於作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。
4. 停用監視器。檢查已安裝作業系統的完整性。
5. 更新 IMM 韌體。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

4000001e-00000000 Running the backup Management Controller [arg1] main application.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」已還原爲執行備份主要應用程式。

也可能會顯示爲 4000001e00000000 或 0x4000001e00000000

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0030

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 更新 IMM 韌體。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

4000001f-00000000 Please ensure that the Management Controller [arg1] is flashed with the correct firmware. The Management Controller is unable to match its firmware to the server.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」韌體版本與伺服器不符。

也可能會顯示爲 4000001f00000000 或 0x4000001f00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0031

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 將 IMM 韌體更新爲伺服器支援的版本。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

40000020-00000000 Management Controller [arg1] Reset was caused by restoring default values.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：由於使用者將配置還原爲預設值，「管理控制器」已重設。

也可能會顯示爲 4000002000000000 或 0x4000002000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0032

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000021-00000000 Management Controller [arg1] clock has been set from NTP server [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已從「網路時間通訊協定」伺服器來設定「管理控制器」時鐘。

也可能會顯示爲 4000002100000000 或 0x4000002100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0033

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000022-00000000 SSL data in the Management Controller [arg1] configuruation data is invalid. Clearing configuration data region and disabling SSL.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」在配置資料中偵測到無效的 SSL 資料，正在清除配置資料區域並停用 SSL。

也可能會顯示爲 4000002200000000 或 0x4000002200000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0034

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 請確定您要匯入的憑證是正確的。
2. 重試匯入憑證。

40000023-00000000 Flash of [arg1] from [arg2] succeeded for user [arg3] .

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者已順利從介面和 IP 位址 (%d) 更新韌體元件（MC 主要應用程式、MC 開機 ROM、BIOS、診斷程式、系統電源背板、遠端擴充機體電源背板、整合式系統管理處理器或遠端擴充機體處理器）。

也可能會顯示爲 4000002300000000 或 0x4000002300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0035

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000024-00000000 Flash of [arg1] from [arg2] failed for user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：由於故障，使用者未從介面和 IP 位址更新韌體元件。

也可能會顯示爲 4000002400000000 或 0x4000002400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0036

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000025-00000000 The [arg1] on system [arg2] is 75% full.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：系統上的「管理控制器事件日誌」75% 已滿。

也可能會顯示爲 4000002500000000 或 0x4000002500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 事件日誌的 75% 已滿

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0037

SNMP 設陷 ID： 35

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000026-00000000 The [arg1] on system [arg2] is 100% full.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：系統上的「管理控制器事件日誌」100% 已滿。

也可能會顯示爲 4000002600000000 或 0x4000002600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 事件日誌的 75% 已滿

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0038

SNMP 設陷 ID： 35

自動通知支援： 否

使用者回應： 若要避免遺失較舊的日誌項目，請將日誌另存爲文字檔，然後清除日誌。

40000027-00000000 Platform Watchdog Timer expired for [arg1].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到平台監視器計時器過期

也可能會顯示爲 4000002700000000 或 0x4000002700000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - OS 逾時

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0039

SNMP 設陷 ID： 21

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 將監視器計時器重新配置爲較高的值。
2. 確定已啓用 IMM Ethernet-over-USB 介面。
3. 重新安裝適用於作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。
4. 停用監視器。
5. 檢查已安裝作業系統的完整性。

40000028-00000000 Management Controller Test Alert Generated by [arg1].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者已產生「測試警示」。

也可能會顯示爲 4000002800000000 或 0x4000002800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0040

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000029-00000000 Security: Userid: [arg1] had [arg2] login failures from an SSH client at IP address [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者無法從 SSH 登入「管理控制器」。

也可能會顯示爲 4000002900000000 或 0x4000002900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0041

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 請確定使用的是正確的登入 ID 和密碼。
2. 讓系統管理者重設登入 ID 和密碼。

4000002a-00000000 [arg1] firmware mismatch internal to system [arg2]. Please attempt to flash the [arg3] firmware.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：偵測到特定韌體類型不符。

也可能會顯示爲 4000002a00000000 或 0x4000002a00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0042

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 將 IMM 韌體更新至最新版本。

4000002b-00000000 Domain name set to [arg1].

解說： 使用者已設定網域名稱

也可能會顯示爲 4000002b00000000 或 0x4000002b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0043

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000002c-00000000 Domain Source changed to [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者已變更網域來源

也可能會顯示爲 4000002c00000000 或 0x4000002c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0044

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000002d-00000000 DDNS setting changed to [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者已變更 DDNS 設定

也可能會顯示爲 4000002d00000000 或 0x4000002d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0045

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000002e-00000000 DDNS registration successful. The domain name is [arg1].

解說： DDNS 登錄和值

也可能會顯示爲 4000002e00000000 或 0x4000002e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0046

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000002f-00000000 IPv6 enabled by user [arg1] .

解說： 使用者已啓用 IPv6 通訊協定

也可能會顯示爲 4000002f00000000 或 0x4000002f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0047

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000030-00000000 IPv6 disabled by user [arg1] .

解說： 使用者已停用 IPv6 通訊協定

也可能會顯示爲 4000003000000000 或 0x4000003000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0048

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000031-00000000 IPv6 static IP configuration enabled by user [arg1].

解說： 使用者已啓用 IPv6 靜態位址指派方法

也可能會顯示爲 4000003100000000 或 0x4000003100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0049

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000032-00000000 IPv6 DHCP enabled by user [arg1].

解說： 使用者已啓用 IPv6 DHCP 指派方法

也可能會顯示爲 4000003200000000 或 0x4000003200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0050

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000033-00000000 IPv6 stateless auto-configuration enabled by user [arg1].

解說： 使用者已啓用 IPv6 無狀態自動指派方法

也可能會顯示爲 4000003300000000 或 0x4000003300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0051

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000034-00000000 IPv6 static IP configuration disabled by user [arg1].

解說： 使用者已停用 IPv6 靜態指派方法

也可能會顯示爲 4000003400000000 或 0x4000003400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0052

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000035-00000000 IPv6 DHCP disabled by user [arg1].

解說： 使用者已停用 IPv6 DHCP 指派方法

也可能會顯示爲 4000003500000000 或 0x4000003500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0053

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000036-00000000 IPv6 stateless auto-configuration disabled by user [arg1].

解說： 使用者已停用 IPv6 無狀態自動指派方法

也可能會顯示爲 4000003600000000 或 0x4000003600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0054

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000037-00000000 ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4].

解說： IPv6 鏈結本端位址處於作用中狀態

也可能會顯示爲 4000003700000000 或 0x4000003700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0055

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000038-00000000 ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5].

解說： IPv6 靜態位址處於作用中狀態

也可能會顯示爲 4000003800000000 或 0x4000003800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0056

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000039-00000000 ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5].

解說： IPv6 DHCP 指派的位址處於作用中狀態

也可能會顯示爲 4000003900000000 或 0x4000003900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0057

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000003a-00000000 IPv6 static address of network interface modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者修改「管理控制器」的 IPv6 靜態位址

也可能會顯示爲 4000003a00000000 或 0x4000003a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0058

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000003b-00000000 DHCPv6 failure, no IP address assigned.

解說： S DHCP6 伺服器無法將 IP 位址指派給「管理控制器」。

也可能會顯示爲 4000003b00000000 或 0x4000003b00000000

嚴重性： 警告

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0059

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 確定已連接 IMM 網路纜線。
2. 確定網路上有 DHCPv6 伺服器可以指派 IP 位址給 IMM。

4000003c-00000000 Platform Watchdog Timer expired for [arg1].

解說： 實作偵測到 OS 載入器的監視器計時器過期

也可能會顯示爲 4000003c00000000 或 0x4000003c00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 載入器逾時

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0060

SNMP 設陷 ID： 26

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 將監視器計時器重新配置爲較高的值。
2. 確定已啓用 IMM Ethernet over USB 介面。
3. 重新安裝適用於作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。
4. 停用監視器。
5. 檢查已安裝作業系統的完整性。

4000003d-00000000 Telnet port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 Telnet 埠號

也可能會顯示爲 4000003d00000000 或 0x4000003d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0061

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000003e-00000000 SSH port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 SSH 埠號

也可能會顯示爲 4000003e00000000 或 0x4000003e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0062

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000003f-00000000 Web-HTTP port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 Web HTTP 埠號

也可能會顯示爲 4000003f00000000 或 0x4000003f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0063

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000040-00000000 Web-HTTPS port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 Web HTTPS 埠號

也可能會顯示爲 4000004000000000 或 0x4000004000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0064

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000041-00000000 CIM/XML HTTP port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 CIM HTTP 埠號

也可能會顯示爲 4000004100000000 或 0x4000004100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0065

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000042-00000000 CIM/XML HTTPS port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 CIM HTTPS 埠號

也可能會顯示爲 4000004200000000 或 0x4000004200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0066

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000043-00000000 SNMP Agent port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改「SNMP 代理程式」埠號

也可能會顯示爲 4000004300000000 或 0x4000004300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0067

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000044-00000000 SNMP Traps port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改「SNMP 設陷」埠號

也可能會顯示爲 4000004400000000 或 0x4000004400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0068

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000045-00000000 Syslog port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 Syslog 接收端埠號

也可能會顯示爲 4000004500000000 或 0x4000004500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0069

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000046-00000000 Remote Presence port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改「遠端顯示」埠號

也可能會顯示爲 4000004600000000 或 0x4000004600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0070

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000047-00000000 LED [arg1] state changed to [arg2] by [arg3].

解說： 使用者已修改 LED 的狀態

也可能會顯示爲 4000004700000000 或 0x4000004700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0071

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000048-00000000 Inventory data changed for device [arg1], new device data hash=[arg2], new master data hash=[arg3] .

解說： 某事已導致實際資產管理發生變更

也可能會顯示爲 4000004800000000 或 0x4000004800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0072

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000049-00000000 SNMP [arg1] enabled by user [arg2] .

解說： 使用者已啓用 SNMPv1 或 SNMPv3 設陷

也可能會顯示爲 4000004900000000 或 0x4000004900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0073

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004a-00000000 SNMP [arg1] disabled by user [arg2] .

解說： 使用者已停用 SNMPv1 或 SNMPv3 設陷

也可能會顯示爲 4000004a00000000 或 0x4000004a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0074

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004b-00000000 SNMPv1 [arg1] set by user [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5], .

解說： 使用者已變更 SNMP 社群字串

也可能會顯示爲 4000004b00000000 或 0x4000004b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0075

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004c-00000000 LDAP Server configuration set by user [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].

解說： 使用者已變更 LDAP 伺服器配置

也可能會顯示爲 4000004c00000000 或 0x4000004c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0076

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004d-00000000 LDAP set by user [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].

解說： 使用者已配置「LDAP 細項」設定

也可能會顯示爲 4000004d00000000 或 0x4000004d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0077

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004e-00000000 Serial Redirection set by user [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].

解說： 使用者已配置「序列埠」模式

也可能會顯示爲 4000004e00000000 或 0x4000004e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0078

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004f-00000000 Date and Time set by user [arg1]: Date=[arg2], Time-[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].

解說： 使用者已配置「日期和時間」設定

也可能會顯示爲 4000004f00000000 或 0x4000004f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0079

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000050-00000000 Server General Settings set by user [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7].

解說： 使用者已配置「位置」設定

也可能會顯示爲 4000005000000000 或 0x4000005000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0080

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000051-00000000 Server Power Off Delay set to [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者已配置「伺服器電源關閉延遲」

也可能會顯示爲 4000005100000000 或 0x4000005100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0081

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000052-00000000 Server [arg1] scheduled for [arg2] at [arg3] by user [arg4].

解說： 使用者已配置特定時間的「伺服器電源」動作

也可能會顯示爲 4000005200000000 或 0x4000005200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0082

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000053-00000000 Server [arg1] scheduled for every [arg2] at [arg3] by user [arg4].

解說： 使用者已配置循環「伺服器電源動作」

也可能會顯示爲 4000005300000000 或 0x4000005300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0083

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000054-00000000 Server [arg1] [arg2] cleared by user [arg3].

解說： 使用者已清除「伺服器電源動作」。

也可能會顯示爲 4000005400000000 或 0x4000005400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0084

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000055-00000000 Synchronize time setting by user [arg1]: Mode=[arg2], NTPServerHost=[arg3]:[arg4],NTPUpdateFrequency=[arg5].

解說： 使用者已配置「日期和時間」同步化設定

也可能會顯示爲 4000005500000000 或 0x4000005500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0085

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000056-00000000 SMTP Server set by user [arg1] to [arg2]:[arg3].

解說： 使用者已配置 SMTP 伺服器

也可能會顯示爲 4000005600000000 或 0x4000005600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0086

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000057-00000000 Telnet [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啓用或停用 Telnet 服務

也可能會顯示爲 4000005700000000 或 0x4000005700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0087

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000058-00000000 DNS servers set by user [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].

解說： 使用者配置 DNS 伺服器

也可能會顯示爲 4000005800000000 或 0x4000005800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0088

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000059-00000000 LAN over USB [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者已配置 USB-LAN

也可能會顯示爲 4000005900000000 或 0x4000005900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0089

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005a-00000000 LAN over USB Port Forwarding set by user [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].

解說： 使用者已配置 USB-LAN 埠轉遞

也可能會顯示爲 4000005a00000000 或 0x4000005a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0090

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005b-00000000 Secure Web services (HTTPS) [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啓用或停用安全 Web Service

也可能會顯示爲 4000005b00000000 或 0x4000005b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0091

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005c-00000000 Secure CIM/XML(HTTPS) [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啓用或停用「安全 CIM/XML」服務

也可能會顯示爲 4000005c00000000 或 0x4000005c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0092

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005d-00000000 Secure LDAP [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啓用或停用「安全 LDAP」服務

也可能會顯示爲 4000005d00000000 或 0x4000005d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0093

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005e-00000000 SSH [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啓用或停用 SSH 服務

也可能會顯示爲 4000005e00000000 或 0x4000005e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0094

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005f-00000000 Server timeouts set by user [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].

解說： 使用者配置「伺服器逾時」

也可能會顯示爲 4000005f00000000 或 0x4000005f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0095

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000060-00000000 License key for [arg1] added by user [arg2].

解說： 使用者安裝授權碼

也可能會顯示爲 4000006000000000 或 0x4000006000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0096

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000061-00000000 License key for [arg1] removed by user [arg2].

解說： 使用者移除授權碼

也可能會顯示爲 4000006100000000 或 0x4000006100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0097

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000062-00000000 Global Login General Settings set by user [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].

解說： 使用者變更「廣域登入一般設定」

也可能會顯示爲 4000006200000000 或 0x4000006200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0098

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000063-00000000 Global Login Account Security set by user [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8], MinimumDifferentCharacters=[arg9], DefaultIDExpired=[arg10], ChangePasswordFirstAccess=[arg11].

解說： 使用者將「廣域登入帳戶安全設定」變更爲「舊式」

也可能會顯示爲 4000006300000000 或 0x4000006300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0099

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000064-00000000 User [arg1] created.

解說： 已建立使用者帳戶

也可能會顯示爲 4000006400000000 或 0x4000006400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0100

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000065-00000000 User [arg1] removed.

解說： 已刪除使用者帳戶

也可能會顯示爲 4000006500000000 或 0x4000006500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0101

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000066-00000000 User [arg1] password modified.

解說： 已變更使用者帳戶

也可能會顯示爲 4000006600000000 或 0x4000006600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0102

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000067-00000000 User [arg1] role set to [arg2].

解說： 已指派使用者帳戶角色

也可能會顯示爲 4000006700000000 或 0x4000006700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0103

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000068-00000000 User [arg1] custom privileges set: [arg2].

解說： 已指派使用者帳戶專用權

也可能會顯示爲 4000006800000000 或 0x4000006800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0104

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000069-00000000 User [arg1] for SNMPv3 set: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5].

解說： 已變更使用者帳戶 SNMPv3 設定

也可能會顯示爲 4000006900000000 或 0x4000006900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0105

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006a-00000000 SSH Client key added for user [arg1].

解說： 使用者已在本端定義 SSH 用戶端金鑰

也可能會顯示爲 4000006a00000000 或 0x4000006a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0106

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006b-00000000 SSH Client key imported for user [arg1] from [arg2].

解說： 使用者已匯入 SSH 用戶端金鑰

也可能會顯示爲 4000006b00000000 或 0x4000006b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0107

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006c-00000000 SSH Client key removed from user [arg1].

解說： 使用者已移除 SSH 用戶端金鑰

也可能會顯示爲 4000006c00000000 或 0x4000006c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0108

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006d-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration saved to a file by user [arg2].

解說： 使用者將「管理控制器」配置儲存至檔案。

也可能會顯示爲 4000006d00000000 或 0x4000006d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0109

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006e-00000000 Alert Configuration Global Event Notification set by user [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].

解說： 使用者變更「廣域事件通知」設定。

也可能會顯示爲 4000006e00000000 或 0x4000006e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0110

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006f-00000000 Alert Recipient Number [arg1] updated: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8].

解說： 使用者已新增或更新「警示接受者」

也可能會顯示爲 4000006f00000000 或 0x4000006f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0111

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000070-00000000 SNMP Traps enabled by user [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3] .

解說： 使用者已啓用「SNMP 設陷」配置

也可能會顯示爲 4000007000000000 或 0x4000007000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0112

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000071-00000000 The power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts by user [arg3].

解說： 使用者已變更「用電控制」值

也可能會顯示爲 4000007100000000 或 0x4000007100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0113

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000072-00000000 The minimum power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts.

解說： 已變更「用電控制下限」值

也可能會顯示爲 4000007200000000 或 0x4000007200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0114

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000073-00000000 The maximum power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts.

解說： 已變更「用電控制上限」值

也可能會顯示爲 4000007300000000 或 0x4000007300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0115

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000074-00000000 The soft minimum power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts.

解說： 已變更「軟用電控制下限」值

也可能會顯示爲 4000007400000000 或 0x4000007400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0116

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000075-00000000 The measured power value exceeded the power cap value.

解說： 用電已超出控制

也可能會顯示爲 4000007500000000 或 0x4000007500000000

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0117

SNMP 設陷 ID： 164

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000076-00000000 The new minimum power cap value exceeded the power cap value.

解說： 「用電控制下限」超出「用電控制」

也可能會顯示爲 4000007600000000 或 0x4000007600000000

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0118

SNMP 設陷 ID： 164

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000077-00000000 Power capping was activated by user [arg1].

解說： 使用者已啓動用電控制

也可能會顯示爲 4000007700000000 或 0x4000007700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0119

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000078-00000000 Power capping was deactivated by user [arg1].

解說： 使用者已取消啓動用電控制

也可能會顯示爲 4000007800000000 或 0x4000007800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0120

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000079-00000000 Static Power Savings mode has been turned on by user [arg1].

解說： 使用者已開啓「靜態省電」模式

也可能會顯示爲 4000007900000000 或 0x4000007900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0121

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007a-00000000 Static Power Savings mode has been turned off by user [arg1].

解說： 使用者已關閉「靜態省電」模式

也可能會顯示爲 4000007a00000000 或 0x4000007a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0122

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007b-00000000 Dynamic Power Savings mode has been turned on by user [arg1].

解說： 使用者已開啓「動態省電」模式

也可能會顯示爲 4000007b00000000 或 0x4000007b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0123

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007c-00000000 Dynamic Power Savings mode has been turned off by user [arg1].

解說： 使用者已關閉「動態省電」模式

也可能會顯示爲 4000007c00000000 或 0x4000007c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0124

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007d-00000000 Power cap and external throttling occurred.

解說： 已進行用電控制和外部節流控制

也可能會顯示爲 4000007d00000000 或 0x4000007d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0125

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007e-00000000 External throttling occurred .

解說： 已進行外部節流控制

也可能會顯示爲 4000007e00000000 或 0x4000007e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0126

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007f-00000000 Power cap throttling occurred.

解說： 已進行用電節流控制

也可能會顯示爲 4000007f00000000 或 0x4000007f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000080-00000000 Remote Control session started by user [arg1] in [arg2] mode.

解說： 已啓動「遠端控制」階段作業

也可能會顯示爲 4000008000000000 或 0x4000008000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0128

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000081-00000000 PXE boot requested by user [arg1].

解說： 已要求 PXE 開機

此訊息也可能會顯示爲 4000008100000000 或 0x4000008100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0129

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000082-00000000 The measured power value has returned below the power cap value.

解說： 已回復超出控制的用電

此訊息也可能會顯示爲 4000008200000000 或 0x4000008200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 功率

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID： 164

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000083-00000000 The new minimum power cap value has returned below the power cap value.

解說： 「用電控制下限」超出回復的「用電控制」。

此訊息也可能會顯示爲 4000008300000000 或 0x4000008300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 功率

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID： 164

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000084-00000000 IMM firmware mismatch between nodes [arg1] and [arg2]. Please attempt to flash the IMM firmware to the same level on all nodes.

解說： 在節點之間偵測到 IMM 韌體不符

也可能會顯示爲 4000008400000000 或 0x4000008400000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0132

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 嘗試在所有節點上將 IMM 韌體更新至相同層次。

40000085-00000000 FPGA firmware mismatch between nodes [arg1] and [arg2]. Please attempt to flash the FPGA firmware to the same level on all nodes.

解說： 在節點之間偵測到 FPGA 韌體不符

也可能會顯示爲 4000008500000000 或 0x4000008500000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0133

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 嘗試在所有節點上將 FPGA 韌體更新至相同層次。

40000086-00000000 Test Call Home Generated by user [arg1].

解說： 使用者已產生「測試 Call Home」。

也可能會顯示爲 4000008600000000 或 0x4000008600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0134

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 是

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000087-00000000 Manual Call Home by user [arg1]: [arg2].

解說： 使用者已進行「手動 Call Home」。

也可能會顯示爲 4000008700000000 或 0x4000008700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**IMM，**ID：**0135

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 是

使用者回應： 「IBM 支援中心」將會解決此問題。

40000088-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration restoration from a file by user [arg2] completed.

解說： 此訊息用於在使用者從檔案還原「管理控制器」配置及還原完成時的使用案例。

也可能會顯示爲 4000008800000000 或 0x4000008800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000089-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration restoration from a file by user [arg2] failed to complete.

解說： 此訊息用於在使用者從檔案還原「管理控制器」配置及還原無法完成時的使用案例。

也可能會顯示爲 4000008900000000 或 0x4000008900000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 關閉伺服器，然後切斷其電源。您必須切斷伺服器的 AC 電源才能重設 IMM。
2. 45 秒之後，將伺服器重新接上電源，然後開啓伺服器。
3. 重試作業。

4000008a-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration restoration from a file by user [arg2] failed to start.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者從檔案還原「管理控制器」配置及還原無法啓動。

也可能會顯示爲 4000008a00000000 或 0x4000008a00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 關閉伺服器，然後切斷其電源。您必須切斷伺服器的 AC 電源才能重設 IMM。

2. 45 秒之後，將伺服器重新接上電源，然後開啓伺服器。
3. 重試作業。

4000008b-00000000 One or more of the Storage Management IP addresses has changed.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「儲存體管理」的 IP 位址已變更

也可能會顯示爲 4000008b00000000 或 0x4000008b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - IMM 網路事件

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：IMM，**ID**：0139

SNMP 設陷 ID： 37

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

80010002-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower non-critical) has asserted. (CMOS Battery)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 800100020701ffff 或 0x800100020701ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0476

SNMP 設陷 ID： 13

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 更換系統電池。

80010202-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 800102020701ffff 或 0x800102020701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0480

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援： 是

使用者回應： 如果指定的感應器是 CMOS 電池，請更換系統電池。 如果指定的感應器爲「介面板 3.3V」或「介面板 5V」，請更換主機板（僅限經過培訓的技術人員）。 如果指定的感應器是「介面板 12V」，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 檢查電源供應器 n 的 LED。
2. 卸下發生故障的電源供應器。

3. 遵循「電源問題和解決電源問題」中的動作。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 電源供應器號碼）

80010204-1d01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (Fan 1A/1B Tach)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 800102041d01ffff 或 0x800102041d01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0480

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝主機板上的風扇接頭附近亮起的 LED 所指出發生故障的風扇 n。
2. 更換發生故障的風扇。（n = 風扇號碼）

80010204-1d02ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (Fan 2A/2B Tach)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 800102041d02ffff 或 0x800102041d02ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0480

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝主機板上的風扇接頭附近亮起的 LED 所指出發生故障的風扇 n。
2. 更換發生故障的風扇。（n = 風扇號碼）

80010204-1d03ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (Fan 3A/3B Tach)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 800102041d03ffff 或 0x800102041d03ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0480

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝主機板上的風扇接頭附近亮起的 LED 所指出發生故障的風扇 n。
2. 更換發生故障的風扇。（n = 風扇號碼）

80010204-1d04ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (Fan 4A/4B Tach)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 800102041d04ffff 或 0x800102041d04ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0480

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝主機板上的風扇接頭附近亮起的 LED 所指出發生故障的風扇 n。
2. 更換發生故障的風扇。（n = 風扇號碼）

80010701-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (ROMB Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107010701ffff 或 0x800107010701ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-0c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107010c01ffff 或 0x800107010c01ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-1001ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (PCI Riser 1 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107011001ffff 或 0x800107011001ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-1002ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (PCI Riser 2 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107011002ffff 或 0x800107011002ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-1003ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (Rear BP Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107011003ffff 或 0x800107011003ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-1401ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (CPU1 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107011401ffff 或 0x800107011401ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-1402ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (CPU2 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107011402ffff 或 0x800107011402ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-1403ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (DIMM AB VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107011403ffff 或 0x800107011403ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-1404ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (DIMM CD VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107011404ffff 或 0x800107011404ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-1405ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (DIMM EF VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107011405ffff 或 0x800107011405ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-1406ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (DIMM GH VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107011406ffff 或 0x800107011406ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-2c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (Mezz Card Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107012c01ffff 或 0x800107012c01ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010701-2d01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (PCH Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800107012d01ffff 或 0x800107012d01ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0490

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 降低溫度。
2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (ROMB Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109010701ffff 或 0x800109010701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-0c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109010c01ffff 或 0x800109010c01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-1001ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (PCI Riser 1 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 8001090110 01ffff 或 0x8001090110 01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-1002ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (PCI Riser 2 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109011002ffff 或 0x800109011002ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-1003ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (Rear BP Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109011003ffff 或 0x800109011003ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-1401ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (CPU1 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109011401ffff 或 0x800109011401ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-1402ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (CPU2 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109011402ffff 或 0x800109011402ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-1403ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (DIMM AB VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109011403ffff 或 0x800109011403ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-1404ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (DIMM CD VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109011404ffff 或 0x800109011404ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-1405ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (DIMM EF VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109011405ffff 或 0x800109011405ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-1406ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (DIMM GH VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109011406ffff 或 0x800109011406ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-2c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (Mezz Card Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109012c01ffff 或 0x800109012c01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-2d01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (PCH Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109012d01ffff 或 0x800109012d01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請降低環境溫度。
2. 確定已正確安裝空氣擋板。
3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010902-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 800109020701ffff 或 0x800109020701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0494

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援： 是

使用者回應： 如果指定的感應器爲「介面板 3.3V」或「介面板 5V」，請更換主機板（僅限經過培訓的技術人員）。 如果指定的感應器是「介面板 12V」，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 檢查電源供應器 n 的 LED。
2. 卸下發生故障的電源供應器。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 電源供應器號碼）

80010b01-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (ROMB Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b010701ffff 或 0x80010b010701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-0c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b010c01ffff 或 0x80010b010c01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-1001ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (PCI Riser 1 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b011001ffff 或 0x80010b011001ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-1002ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (PCI Riser 2 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b011002ffff 或 0x80010b011002ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-1003ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Rear BP Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b011003ffff 或 0x80010b011003ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-1401ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (CPU1 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b011401ffff 或 0x80010b011401ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-1402ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (CPU2 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b011402ffff 或 0x80010b011402ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-1403ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (DIMM AB VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b011403ffff 或 0x80010b011403ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-1404ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (DIMM CD VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b011404ffff 或 0x80010b011404ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-1405ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (DIMM EF VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b011405ffff 或 0x80010b011405ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-1406ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (DIMM GH VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b011406ffff 或 0x80010b011406ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-2c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Mezz Card Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b012c01ffff 或 0x80010b012c01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010b01-2d01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (PCH Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 80010b012d01ffff 或 0x80010b012d01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80030006-2101ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted. (Sig Verify Fail)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器。

也可能會顯示爲 800300062101ffff 或 0x800300062101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0509

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

80030012-2301ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted. (OS RealTime Mod)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器。

也可能會顯示爲 800300122301ffff 或 0x800300122301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0509

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

80030108-1301ffff Sensor [SensorElementName] has asserted. (PS Heavy Load)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定感應器。

也可能會顯示爲 800301081301ffff 或 0x800301081301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0508

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 更換爲更高功率額定值的電源供應器。
2. 卸下最近新增或未用的選用裝置（例如硬碟或配接卡），以降低總耗電量。

80070101-0c01ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned from normal to non-critical state. (Ambient Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從正常轉變成非嚴重。

也可能會顯示爲 800701010c01ffff 或 0x800701010c01ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0520

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 檢查所安裝的微處理器是否爲 Intel E5-2690。
2. 將環境溫度降低到攝氏 27 度以下。

8007010f-2201ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned from normal to non-critical state. (GPT Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從正常轉變成非嚴重。

也可能會顯示爲 8007010f2201ffff 或 0x8007010f2201ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0520

SNMP 設陷 ID： 60

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，以取得適用於此 GPT 錯誤的服務公告或韌體更新項目。
2. 將 UEFI 設定 DISK GPT Recovery 設爲「自動」。
3. 更換毀損的磁碟。

8007010f-2582ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned from normal to non-critical state. (I/O Resources)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從正常轉變成非嚴重。

也可能會顯示爲 8007010f2582ffff 或 0x8007010f2582ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0520

SNMP 設陷 ID： 60

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 完成下列步驟以解決 PCI I/O 資源錯誤：

1. 移至 F1 Setup
2. System Settings
3. Device and I/O ports
4. PCI 64 bit Resource，然後選擇 enable

80070114-2201ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned from normal to non-critical state. (TPM Phy Pres Set)

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從正常狀態轉移至非嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 800701142201ffff 或 0x800701142201ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0520

SNMP 設陷 ID： 60

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. TPM 實體顯示狀態開關必須在 ON 位置，才能完成管理作業。
2. 將實體顯示狀態開關還原至 OFF 位置。
3. 將系統重新開機。
4. （僅限經過培訓的技術人員）如果錯誤繼續發生，請更換介面板。

80070201-0301ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (CPU 1 OverTemp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 800702010301ffff 或 0x800702010301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定風扇正在運作中、氣流沒有受到阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱「特性和規格」）。
3. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

80070201-0302ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (CPU 2 OverTemp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 800702010302ffff 或 0x800702010302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定風扇正在運作中、氣流沒有受到阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱「特性和規格」）。
3. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

80070202-0701ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (SysBrd Vol Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 800702020701ffff 或 0x800702020701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 檢查系統事件日誌。
2. 檢查主機板上的錯誤 LED。
3. 更換任何故障裝置。
4. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
5. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

80070204-0a01ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (PS 1 Fan Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 800702040a01ffff 或 0x800702040a01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請確定電源供應器風扇的氣流沒有受到任何阻礙，例如被成束的纜線擋住。
2. 更換電源供應器 n。（n = 電源供應器號碼）

80070204-0a02ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (PS 2 Fan Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 800702040a02ffff 或 0x800702040a02ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請確定電源供應器風扇的氣流沒有受到任何阻礙，例如被成束的纜線擋住。
2. 更換電源供應器 n。（n = 電源供應器號碼）

80070208-0a01ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (PS 1 Therm Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 800702080a01ffff 或 0x800702080a01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請確定電源供應器風扇的氣流沒有受到任何阻礙，例如被成束的纜線擋住。
2. 使用 IBM Power Configurator 公用程式來確保現行系統電力消耗未超過限制。如需相關資訊並下載公用程式，請移至 http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。
3. 更換電源供應器 n。（n = 電源供應器號碼）

80070208-0a02ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (PS 2 Therm Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 800702080a02ffff 或 0x800702080a02ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 請確定電源供應器風扇的氣流沒有受到任何阻礙，例如被成束的纜線擋住。
2. 使用 IBM Power Configurator 公用程式來確保現行系統電力消耗未超過限制。如需相關資訊並下載公用程式，請移至 http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。
3. 更換電源供應器 n。（n = 電源供應器號碼）

8007020c-2502ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (nvDIMM 02 Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 8007020c2502ffff 或 0x8007020c2502ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 無

8007020c-2505ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (nvDIMM 05 Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 8007020c2505ffff 或 0x8007020c2505ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 無

8007020c-2508ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (nvDIMM 08 Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 8007020c2508ffff 或 0x8007020c2508ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 無

8007020c-250bffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (nvDIMM 11 Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 8007020c250bffff 或 0x8007020c250bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 無

8007020f-2201ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (TXT ACM Module)

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉移至嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 8007020f2201ffff 或 0x8007020f2201ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 如果不需要啓用 TXT，請從 Setup Utility 停用 TXT。
2. 如果需要啓用 TXT，請從 Setup Utility 驗證 TPM 已啓用且已啓動。
3. 如果問題仍然存在，請聯絡客戶服務代表。 nvDIMM 快閃記憶體：

8007020f-2582ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (I/O Resources)

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉移至嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 8007020f2582ffff 或 0x8007020f2582ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟以解決 PCI I/O 資源錯誤：

1. 移至 F1 Setup

2. System Settings
3. Device and I/O ports
4. PCI 64 bit Resource，然後選擇 enable

80070214-2201ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (TPM Lock)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 800702142201ffff 或 0x800702142201ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 更新伺服器韌體（請參閱「回復伺服器韌體」）。
2. 如果問題仍然存在，（僅限經過培訓的技術人員）更換主機板（請參閱「卸下主機板」及「安裝主機板」）。

80070219-0701ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (SysBrd Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 800702190701ffff 或 0x800702190701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 檢查主機板上的錯誤 LED。
2. 檢查系統事件日誌。
3. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 更換任何故障裝置。
5. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

8007021b-0301ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (CPU 1 QPILinkErr)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 8007021b0301ffff 或 0x8007021b0301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 檢查伺服器韌體更新項目。
2. 確定安裝的微處理器彼此相容。
3. 確定微處理器 2 的擴充板已正確安裝（請參閱「安裝微處理器 2 的擴充板」）。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 2。
5. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 2 的擴充板。

8007021b-0302ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state. (CPU 2 QPILinkErr)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示爲 8007021b0302ffff 或 0x8007021b0302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 檢查伺服器韌體更新項目。
2. 確定安裝的微處理器彼此相容。
3. 確定微處理器 2 的擴充板已正確安裝（請參閱「安裝微處理器 2 的擴充板」）。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 2。
5. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 2 的擴充板。

80070301-0301ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to non-recoverable from a less severe state. (CPU 1 OverTemp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成不可回復。

也可能會顯示爲 800703010301ffff 或 0x800703010301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0524

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全蓋好。
2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱「伺服器特性和規格」）。
3. 確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

80070301-0302ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to non-recoverable from a less severe state. (CPU 2 OverTemp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成不可回復。

也可能會顯示爲 800703010302ffff 或 0x800703010302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0524

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全蓋好。
2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱「伺服器特性和規格」）。
3. 確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

80070603-0701ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to non-recoverable. (Pwr Rail A-H Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已轉變成不可回復。

也可能會顯示爲 800706030701ffff 或 0x800706030701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0530

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 如果指定的感應器是其中一個 Pwr Rail A-H Fault，請遵循「電源問題和解決電源問題」中的動作。

80070608-0a01ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to non-recoverable.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已轉變成不可回復。

也可能會顯示爲 800706080a01ffff 或 0x800706080a01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0530

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 如果指定的感應器是 PS n 12V OC Fault，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 使用 IBM Power Configurator 公用程式來判斷現行系統電力消耗狀況。如需相關資訊並下載公用程式，請移至 http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。
2. 遵循「電源問題和解決電源問題」中的動作。

如果指定的感應器是 PS n 12V OV Fault，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 檢查電源供應器 n 的 LED。
2. 卸下發生故障的電源供應器。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 電源供應器號碼）

如果指定的感應器是 PS n 12V UV Fault，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 檢查電源供應器 n 的 LED。
2. 卸下發生故障的電源供應器。
3. 遵循「電源問題和解決電源問題」中的動作。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 電源供應器號碼）

如果指定的感應器是 PS n 12Vaux Fault，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 檢查電源供應器 n 的 LED。
2. 更換電源供應器 n。（n = 電源供應器號碼）

80070608-0a02ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to non-recoverable.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已轉變成不可回復。

也可能會顯示爲 800706080a02ffff 或 0x800706080a02ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0530

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 如果指定的感應器是 PS n 12V OC Fault，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 使用 IBM Power Configurator 公用程式來判斷現行系統電力消耗狀況。如需相關資訊並下載公用程式，請移至 http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。
2. 遵循「電源問題和解決電源問題」中的動作。

如果指定的感應器是 PS n 12V OV Fault，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 檢查電源供應器 n 的 LED。
2. 卸下發生故障的電源供應器。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 電源供應器號碼）

如果指定的感應器是 PS n 12V UV Fault，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 檢查電源供應器 n 的 LED。
2. 卸下發生故障的電源供應器。
3. 遵循「電源問題和解決電源問題」中的動作。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 電源供應器號碼）

如果指定的感應器是 PS n 12Vaux Fault，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 檢查電源供應器 n 的 LED。
2. 更換電源供應器 n。（n = 電源供應器號碼）

80070614-2201ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to non-recoverable. (TPM Phy Pres Set)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已轉變成不可回復。

也可能會顯示爲 8007061422 01ffff 或 0x8007061422 01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0530

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 更新伺服器韌體（請參閱「回復伺服器韌體」）。
2. 如果問題仍然存在，（僅限經過培訓的技術人員）更換主機板（請參閱「卸下主機板」及「安裝主機板」）。

8008010f-2101ffff Device [LogicalDeviceElementName] has been added. (Phy Presence Jmp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已插入裝置。

也可能會顯示爲 8008010f2101ffff 或 0x8008010f2101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0536

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

80080128-2101ffff Device [LogicalDeviceElementName] has been added. (Low Security Jmp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已插入裝置。

也可能會顯示爲 800801282101ffff 或 0x800801282101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0536

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

800b0008-1301ffff Redundancy [RedundancySetElementName] has been restored. (Power Unit)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原備援。

也可能會顯示爲 800b00081301ffff 或 0x800b00081301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 備用電源供應器

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0561

SNMP 設陷 ID： 10

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

800b0108-1301ffff Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has asserted. (Power Unit)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已斷定失去備援。

也可能會顯示爲 800b01081301ffff 或 0x800b01081301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 備用電源供應器

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0802

SNMP 設陷 ID： 9

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 檢查兩個電源供應器的 LED。
2. 遵循「電源供應器 LED」中的動作。

800b010a-1e81ffff Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has asserted. (Fan Zone 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已斷定失去備援。

也可能會顯示爲 800b010a1e81ffff 或 0x800b010a1e81ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0802

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定風扇 n 上的接頭未損壞。
2. 確定主機板上的風扇 n 接頭未損壞。
3. 確定風扇的安裝正確。
4. 重新安裝風扇。
5. 更換風扇。（n = 風扇號碼）

800b010a-1e82ffff Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has asserted. (Fan Zone 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已斷定失去備援。

也可能會顯示爲 800b010a1e82ffff 或 0x800b010a1e82ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0802

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定風扇 n 上的接頭未損壞。
2. 確定主機板上的風扇 n 接頭未損壞。
3. 確定風扇的安裝正確。
4. 重新安裝風扇。
5. 更換風扇。（n = 風扇號碼）

800b010c-2581ffff Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has asserted. (Backup Memory)

解說： 此訊息適用於已斷定「失去備援」的使用案例。

也可能會顯示爲 800b010c2581ffff 或 0x800b010c2581ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0802

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請檢查系統事件日誌，以瞭解 DIMM 故障事件（無法更正的 PFA）並排除故障。
2. 在 Setup Utility 中重新啓用鏡映。

800b0309-1301ffff Non-redundant:Sufficient Resources from Redundancy Degraded or Fully Redundant for [RedundancySetElementName] has asserted. (Power Resource)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：備援設定已從 Redundancy Degraded 或 Fully Redundant 轉變成 Non-redundant:Sufficient。

也可能會顯示爲 800b03091301ffff 或 0x800b03091301ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 備用電源供應器

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0806

SNMP 設陷 ID： 10

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 非備援充足：將由剩餘的電源供應器來處理電源負載，但系統可能進行節流控制，以避免電源供應器發生過流狀況。
2. 更換爲更高功率額定值的電源供應器。

800b030c-2581ffff Non-redundant:Sufficient Resources from Redundancy Degraded or Fully Redundant for [RedundancySetElementName] has asserted. (Backup Memory)

解說： 此訊息適用於「備援集」已從「備援欠佳」或「完全備用」轉移至「非備用：充足」狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 800b030c2581ffff 或 0x800b030c2581ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0806

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請檢查系統事件日誌，以瞭解 DIMM 故障事件（無法更正的 PFA）並排除故障。
2. 在 Setup Utility 中重新啓用鏡映。

800b0509-1301ffff Non-redundant:Insufficient Resources for [RedundancySetElementName] has asserted. (Power Resource)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：備援設定已轉變成 Non-redundant:Insufficient Resources。

也可能會顯示爲 800b05091301ffff 或 0x800b05091301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 備用電源供應器

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0810

SNMP 設陷 ID： 9

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 可能由剩餘的電源供應器來處理電源負載。系統可能嘗試節流控制，以避免電源供應器發生過流狀況。如果電源負載過大，系統還是可能關機。
2. 卸下最近新增或未用的選用裝置（例如硬碟或配接卡），以降低總耗電量。
3. 使用 IBM Power Configurator 公用程式來判斷現行系統電力消耗狀況。如需相關資訊並下載公用程式，請移至 http://www-03.ibm.com/systems/bladecenter/resources/powerconfig.html。
4. 更換爲更高功率額定值的電源供應器。

800b050a-1e81ffff Non-redundant:Insufficient Resources for [RedundancySetElementName] has asserted. (Fan Zone 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：備援設定已轉變成 Non-redundant:Insufficient Resources。

也可能會顯示爲 800b050a1e81ffff 或 0x800b050a1e81ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0810

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定風扇 n 上的接頭未損壞。
2. 確定主機板上的風扇 n 接頭未損壞。
3. 確定風扇的安裝正確。
4. 重新安裝風扇。
5. 更換風扇。（n = 風扇號碼）

800b050a-1e82ffff Non-redundant:Insufficient Resources for [RedundancySetElementName] has asserted. (Fan Zone 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：備援設定已轉變成 Non-redundant:Insufficient Resources。

也可能會顯示爲 800b050a1e82ffff 或 0x800b050a1e82ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0810

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定風扇 n 上的接頭未損壞。
2. 確定主機板上的風扇 n 接頭未損壞。
3. 確定風扇的安裝正確。
4. 重新安裝風扇。
5. 更換風扇。（n = 風扇號碼）

800b050c-2581ffff Non-redundant:Insufficient Resources for [RedundancySetElementName] has asserted. (Backup Memory)

解說： 此訊息適用於「備援集」已轉移至「非備用：資源不足」狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 800b050c2581ffff 或 0x800b050c2581ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0810

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請檢查系統事件日誌，以瞭解 DIMM 故障事件（無法更正的 PFA）並排除故障。
2. 在 Setup Utility 中重新啓用鏡映。

806f0007-0301ffff [ProcessorElementName] has Failed with IERR. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器發生故障 - IERR 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f00070301ffff 或 0x806f00070301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0042

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定已經爲所有的配接卡和標準裝置（例如乙太網路、SCSI 和 SAS）安裝最新層次的韌體和裝置驅動程式。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
2. 將韌體（UEFI 及 IMM）更新爲最新層次（「更新韌體」）。
3. 執行 DSA 程式。
4. 重新安裝配接卡。
5. 更換配接卡。
6. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 微處理器號碼）

806f0007-0302ffff [ProcessorElementName] has Failed with IERR. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器發生故障 - IERR 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f00070302ffff 或 0x806f00070302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0042

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定已經爲所有的配接卡和標準裝置（例如乙太網路、SCSI 和 SAS）安裝最新層次的韌體和裝置驅動程式。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
2. 將韌體（UEFI 及 IMM）更新爲最新層次（「更新韌體」）。
3. 執行 DSA 程式。
4. 重新安裝配接卡。
5. 更換配接卡。
6. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 微處理器號碼）

806f0008-0a01ffff [PowerSupplyElementName] has been added to container [PhysicalPackageElementName]. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增電源供應器。

也可能會顯示爲 806f00080a01ffff 或 0x806f00080a01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0084

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0008-0a02ffff [PowerSupplyElementName] has been added to container [PhysicalPackageElementName]. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增電源供應器。

也可能會顯示爲 806f00080a02ffff 或 0x806f00080a02ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0084

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0009-1301ffff [PowerSupplyElementName] has been turned off. (Host Power)

解說： 此訊息用於在實作偵測到已停用電源裝置時的使用案例。

也可能會顯示爲 806f00091301ffff 或 0x806f00091301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 關閉電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0106

SNMP 設陷 ID： 23

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0400ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0400ffff 或 0x806f000d0400ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0401ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0401ffff 或 0x806f000d0401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0402ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0402ffff 或 0x806f000d0402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0403ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0403ffff 或 0x806f000d0403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0404ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0404ffff 或 0x806f000d0404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0405ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0405ffff 或 0x806f000d0405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0406ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0406ffff 或 0x806f000d0406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0407ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0407ffff 或 0x806f000d0407ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0408ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0408ffff 或 0x806f000d0408ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0409ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0409ffff 或 0x806f000d0409ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-040affff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d040affff 或 0x806f000d040affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-040bffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d040bffff 或 0x806f000d040bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-040cffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d040cffff 或 0x806f000d040cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-040dffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d040dffff 或 0x806f000d040dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-040effff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d040effff 或 0x806f000d040effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-040fffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d040fffff 或 0x806f000d040fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0410ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0410ffff 或 0x806f000d0410ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0411ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0411ffff 或 0x806f000d0411ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0412ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0412ffff 或 0x806f000d0412ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0413ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0413ffff 或 0x806f000d0413ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0414ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0414ffff 或 0x806f000d0414ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0415ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0415ffff 或 0x806f000d0415ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0416ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0416ffff 或 0x806f000d0416ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0417ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0417ffff 或 0x806f000d0417ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0418ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0418ffff 或 0x806f000d0418ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-0419ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d0419ffff 或 0x806f000d0419ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-041affff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d041affff 或 0x806f000d041affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-041bffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d041bffff 或 0x806f000d041bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-041cffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d041cffff 或 0x806f000d041cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-041dffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d041dffff 或 0x806f000d041dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-041effff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d041effff 或 0x806f000d041effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000d-041fffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示爲 806f000d041fffff 或 0x806f000d041fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f000f-220101ff The System [ComputerSystemElementName] has detected no memory in the system. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於實作偵測到在系統中偵測到記憶體的使用案例。

也可能會顯示爲 806f000f220101ff 或 0x806f000f220101ff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0794

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定伺服器符合最低啓動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。
2. 從備用頁面回復伺服器韌體：a. 重新啓動伺服器。 b. 出現提示時，按 F3 回復韌體。
3. 更新主要頁面上的伺服器韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 逐一卸下元件，並且每次卸下後都重新啓動伺服器，以查看問題是否消失。
5. 如果問題仍然存在，請更換主機板（僅限經過培訓的技術人員）。

韌體錯誤： 系統開機狀態：

806f000f-220102ff Subsystem [MemoryElementName] has insufficient memory for operation. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於實作偵測到作業所需可用記憶體不足的使用案例。

也可能會顯示爲 806f000f220102ff 或 0x806f000f220102ff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0132

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定伺服器符合最低啓動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。
2. 更新主要頁面上的伺服器韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

韌體錯誤： 系統開機狀態：

806f000f-220103ff The System [ComputerSystemElementName] encountered firmware error - unrecoverable boot device failure. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於實作偵測到發生「系統韌體錯誤 - 不可回復的開機裝置故障」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f000f220103ff 或 0x806f000f220103ff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0770

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。可以在記載的 IMM 訊息文字中找到此事件的 UEFI(POST) 錯誤碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。 韌體錯誤： 系統開機狀態：

806f000f-220104ff The System [ComputerSystemElementName]has encountered a motherboard failure. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於實作偵測到在系統中發生嚴重主機板故障的使用案例。

也可能會顯示爲 806f000f220104ff 或 0x806f000f220104ff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0795

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。在記載的 IMM 訊息文字中，可以找到此事件的 UEFI 診斷碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。 韌體錯誤： 系統開機狀態：

806f000f-220107ff The System [ComputerSystemElementName] encountered firmware error - unrecoverable keyboard failure. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於實作偵測到發生「系統韌體錯誤 - 不可回復的鍵盤故障」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f000f220107ff 或 0x806f000f220107ff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0764

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。可以在記載的 IMM 訊息文字中找到此事件的 UEFI(POST) 錯誤碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。 韌體錯誤： 系統開機狀態：

806f000f-22010aff The System [ComputerSystemElementName] encountered firmware error - no video device detected. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於實作偵測到發生「系統韌體錯誤 - 偵測不到任何視訊裝置」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f000f22010aff 或 0x806f000f22010aff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0766

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。在記載的 IMM 訊息文字中，可以找到此事件的 UEFI(POST) 錯誤。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。 韌體錯誤： 系統開機狀態：

806f000f-22010bff Firmware BIOS (ROM) corruption was detected on system [ComputerSystemElementName] during POST. (ABR Status)

解說： 在 POST 期間偵測到系統上的韌體 BIOS (ROM) 毀損。

也可能會顯示爲 806f000f22010bff 或 0x806f000f22010bff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0850

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定伺服器符合最低啓動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。
2. 從備用頁面回復伺服器韌體：a. 重新啓動伺服器。 b. 出現提示時，按 F3 回復韌體。
3. 將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱「更新韌體」）。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 逐一卸下元件，並且每次卸下後都重新啓動伺服器，以查看問題是否消失。
5. 如果問題仍然存在，（僅限經過培訓的技術服務人員）請更換主機板。 韌體錯誤： 系統開機狀態：

806f000f-22010cff CPU voltage mismatch detected on [ProcessorElementName]. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於實作偵測到 CPU 電壓與插座電壓不符的使用案例。

也可能會顯示爲 806f000f22010cff 或 0x806f000f22010cff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0050

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。可以在記載的 IMM 訊息文字中找到此事件的 UEFI(POST) 錯誤碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。 韌體錯誤： 系統開機狀態：

806f000f-2201ffff The System [ComputerSystemElementName] encountered a POST Error. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到 POST 錯誤。

也可能會顯示爲 806f000f2201ffff 或 0x806f000f2201ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0184

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。可以在記載的 IMM 訊息文字中找到此事件的 UEFI(POST) 錯誤碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。 韌體錯誤： 系統開機狀態：

806f0013-1701ffff A diagnostic interrupt has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (NMI State)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到面板 NMI / 診斷岔斷。

也可能會顯示爲 806f00131701ffff 或 0x806f00131701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0222

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 如果未按下 NMI 按鈕，請完成下列步驟：

1. 確定未按下 NMI 按鈕。
2. 更換操作員資訊面板纜線。
3. 更換操作員資訊面板。

806f0021-2201ffff Fault in slot [PhysicalConnectorSystemElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (No Op ROM Space)

解說： 此訊息適用於實作偵測到插槽中發生錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f00212201ffff 或 0x806f00212201ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0330

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 檢查 PCI LED。
2. 重新安裝受影響的配接卡和擴充卡。
3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 卸下這兩個配接卡。
5. 更換擴充卡。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

806f0021-2582ffff Fault in slot [PhysicalConnectorSystemElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (All PCI Error)

解說： 此訊息適用於實作偵測到插槽中發生錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f00212582ffff 或 0x806f00212582ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0330

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 檢查 PCI LED。
2. 重新安裝受影響的配接卡和擴充卡。
3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 卸下這兩個配接卡。
5. 更換擴充卡。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。 PCI 錯誤之一：

806f0021-2c01ffff Fault in slot [PhysicalConnectorSystemElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (Mezz Error)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到插槽中發生錯誤。

也可能會顯示爲 806f00212c01ffff 或 0x806f00212c01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0330

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 檢查 PCI LED。
2. 重新安裝受影響的配接卡和擴充卡。
3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 卸下這兩個配接卡。
5. 更換擴充卡。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

806f0021-3001ffff Fault in slot [PhysicalConnectorSystemElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (PCI 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到插槽中發生錯誤。

也可能會顯示爲 806f00213001ffff 或 0x806f00213001ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0330

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 檢查 PCI LED。
2. 重新安裝受影響的配接卡和擴充卡。
3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 卸下這兩個配接卡。
5. 更換擴充卡。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。 PCI 2： PCI 3： PCI 4： PCI 5： PCI 6：

806f0023-2101ffff Watchdog Timer expired for [WatchdogElementName]. (IPMI Watchdog)

解說： 此訊息用於在實作偵測到「監視器計時器過期」時的使用案例。

也可能會顯示爲 806f00232101ffff 或 0x806f00232101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0368

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0028-2101ffff Sensor [SensorElementName] is unavailable or degraded on management system [ComputerSystemElementName]. (TPM Cmd Failures)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器無法使用或欠佳。

也可能會顯示爲 806f00282101ffff 或 0x806f00282101ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0398

SNMP 設陷 ID： 60

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 關閉伺服器並拔掉電源線。重新連接電源線，然後重新啓動伺服器。
2. 如果問題仍然存在，請更換主機板（僅限經過培訓的技術人員）。

806f0107-0301ffff An Over-Temperature Condition has been detected on [ProcessorElementName]. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 806f01070301ffff 或 0x806f01070301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0036

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定風扇正在運作中。氣流沒有被阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全蓋好。
2. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。

3. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f0107-0302ffff An Over-Temperature Condition has been detected on [ProcessorElementName]. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 806f01070302ffff 或 0x806f01070302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0036

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定風扇正在運作中。氣流沒有被阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全蓋好。
2. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f0108-0a01ffff [PowerSupplyElementName] has Failed. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器發生故障。

也可能會顯示爲 806f01080a01ffff 或 0x806f01080a01ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0086

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 重新安裝電源供應器 n。
2. 如果電源開啓 LED 未亮起，但電源供應器錯誤 LED 卻亮起，請更換電源供應器 n。
3. 如果電源開啓 LED 及電源供應器錯誤 LED 都未亮起，請參閱「電源問題」以取得相關資訊。（n = 電源供應器號碼）

806f0108-0a02ffff [PowerSupplyElementName] has Failed. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器發生故障。

也可能會顯示爲 806f01080a02ffff 或 0x806f01080a02ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0086

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 重新安裝電源供應器 n。
2. 如果電源開啓 LED 未亮起，但電源供應器錯誤 LED 卻亮起，請更換電源供應器 n。
3. 如果電源開啓 LED 及電源供應器錯誤 LED 都未亮起，請參閱「電源問題」以取得相關資訊。（n = 電源供應器號碼）

806f0109-1301ffff [PowerSupplyElementName] has been Power Cycled. (Host Power)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源裝置已關閉又開啓。

也可能會顯示爲 806f01091301ffff 或 0x806f01091301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0108

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f010c-2001ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2001ffff 或 0x806f010c2001ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。

4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2002ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2002ffff 或 0x806f010c2002ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2003ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2003ffff 或 0x806f010c2003ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2004ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2004ffff 或 0x806f010c2004ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。

6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2005ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2005ffff 或 0x806f010c2005ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2006ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2006ffff 或 0x806f010c2006ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2007ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2007ffff 或 0x806f010c2007ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。

6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2008ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2008ffff 或 0x806f010c2008ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2009ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2009ffff 或 0x806f010c2009ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-200affff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c200affff 或 0x806f010c200affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。

6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-200bffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c200bffff 或 0x806f010c200bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-200cffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c200cffff 或 0x806f010c200cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-200dffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c200dffff 或 0x806f010c200dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。

6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-200effff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c200effff 或 0x806f010c200effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-200fffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c200fffff 或 0x806f010c200fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2010ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2010ffff 或 0x806f010c2010ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。

6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2011ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2011ffff 或 0x806f010c2011ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2012ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2012ffff 或 0x806f010c2012ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2013ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2013ffff 或 0x806f010c2013ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。

6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2014ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2014ffff 或 0x806f010c2014ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2015ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2015ffff 或 0x806f010c2015ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2016ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2016ffff 或 0x806f010c2016ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。

6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2017ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2017ffff 或 0x806f010c2017ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2018ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤之使用案例。

也可能會顯示爲 806f010c2018ffff 或 0x806f010c2018ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2581ffff Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤。

也可能會顯示爲 806f010c2581ffff 或 0x806f010c2581ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。

6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。
8. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 若伺服器韌體版本爲 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。 下列 DIMM 之一：

806f010d-0400ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0400ffff 或 0x806f010d0400ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0401ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0401ffff 或 0x806f010d0401ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0402ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0402ffff 或 0x806f010d0402ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0403ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0403ffff 或 0x806f010d0403ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0404ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0404ffff 或 0x806f010d0404ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0405ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0405ffff 或 0x806f010d0405ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0406ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0406ffff 或 0x806f010d0406ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0407ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0407ffff 或 0x806f010d0407ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0408ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0408ffff 或 0x806f010d0408ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0409ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0409ffff 或 0x806f010d0409ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-040affff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d040affff 或 0x806f010d040affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-040bffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d040bffff 或 0x806f010d040bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-040cffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d040cffff 或 0x806f010d040cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-040dffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d040dffff 或 0x806f010d040dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-040effff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d040effff 或 0x806f010d040effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-040fffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d040fffff 或 0x806f010d040fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0410ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0410ffff 或 0x806f010d0410ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0411ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0411ffff 或 0x806f010d0411ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0412ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0412ffff 或 0x806f010d0412ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0413ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0413ffff 或 0x806f010d0413ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0414ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0414ffff 或 0x806f010d0414ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0415ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0415ffff 或 0x806f010d0415ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0416ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0416ffff 或 0x806f010d0416ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0417ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0417ffff 或 0x806f010d0417ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0418ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0418ffff 或 0x806f010d0418ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-0419ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d0419ffff 或 0x806f010d0419ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-041affff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d041affff 或 0x806f010d041affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-041bffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d041bffff 或 0x806f010d041bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-041cffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d041cffff 或 0x806f010d041cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-041dffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d041dffff 或 0x806f010d041dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-041effff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d041effff 或 0x806f010d041effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010d-041fffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示爲 806f010d041fffff 或 0x806f010d041fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。 b. 從主機板到背板的纜線
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010f-2201ffff The System [ComputerSystemElementName] encountered a firmware hang. (Firmware Error)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「系統韌體當掉」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f010f2201ffff 或 0x806f010f2201ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 開機失敗

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0186

SNMP 設陷 ID： 25

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定伺服器符合最低啓動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。
2. 更新主要頁面上的伺服器韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f0113-0301ffff A bus timeout has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (CPU 1 PECI)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到匯流排逾時。

也可能會顯示爲 806f01130301ffff 或 0x806f01130301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0224

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝微處理器，然後重新啓動伺服器。
2. 更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f0113-0302ffff A bus timeout has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (CPU 2 PECI)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到匯流排逾時。

也可能會顯示爲 806f01130302ffff 或 0x806f01130302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0224

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝微處理器，然後重新啓動伺服器。
2. 更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f011b-0701ffff The connector [PhysicalConnectorElementName] has encountered a configuration error. (Front USB)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到交互連接配置錯誤。

也可能會顯示爲 806f011b0701ffff 或 0x806f011b0701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0266

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 如果指定的感應器是正面 USB 接頭，請重新佈放主機板上正面的 USB 纜線。 如果指定的感應器是正面影像接頭，請重新佈放主機板上正面的影像纜線。 如果指定的感應器是電源轉接纜線，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 在主機板上重新安裝電源轉接纜線。
2. 更換電源轉接纜線。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換超級電容 n。（n = 超級電容編號）
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

正面影像： 電源轉接纜線：

806f011b-2502ffff The connector [PhysicalConnectorElementName] has encountered a configuration error. (nvDIMM 02 Cable)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到交互連接配置錯誤。

也可能會顯示爲 806f011b2502ffff 或 0x806f011b2502ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0266

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 如果指定的感應器是正面 USB 接頭，請重新佈放主機板上正面的 USB 纜線。 如果指定的感應器是正面影像接頭，請重新佈放主機板上正面的影像纜線。 如果指定的感應器是電源轉接纜線，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 在主機板上重新安裝電源轉接纜線。
2. 更換電源轉接纜線。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換超級電容 n。（n = 超級電容編號）
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f011b-2505ffff The connector [PhysicalConnectorElementName] has encountered a configuration error. (nvDIMM 05 Cable)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到交互連接配置錯誤。

也可能會顯示爲 806f011b2505ffff 或 0x806f011b2505ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0266

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 如果指定的感應器是正面 USB 接頭，請重新佈放主機板上正面的 USB 纜線。 如果指定的感應器是正面影像接頭，請重新佈放主機板上正面的影像纜線。 如果指定的感應器是電源轉接纜線，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 在主機板上重新安裝電源轉接纜線。
2. 更換電源轉接纜線。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換超級電容 n。（n = 超級電容編號）
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f011b-2508ffff The connector [PhysicalConnectorElementName] has encountered a configuration error. (nvDIMM 08 Cable)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到交互連接配置錯誤。

也可能會顯示爲 806f011b2508ffff 或 0x806f011b2508ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0266

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 如果指定的感應器是正面 USB 接頭，請重新佈放主機板上正面的 USB 纜線。 如果指定的感應器是正面影像接頭，請重新佈放主機板上正面的影像纜線。 如果指定的感應器是電源轉接纜線，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 在主機板上重新安裝電源轉接纜線。
2. 更換電源轉接纜線。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換超級電容 n。（n = 超級電容編號）
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f011b-250bffff The connector [PhysicalConnectorElementName] has encountered a configuration error. (nvDIMM 11 Cable)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到交互連接配置錯誤。

也可能會顯示爲 806f011b250bffff 或 0x806f011b250bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0266

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 如果指定的感應器是正面 USB 接頭，請重新佈放主機板上正面的 USB 纜線。 如果指定的感應器是正面影像接頭，請重新佈放主機板上正面的影像纜線。 如果指定的感應器是電源轉接纜線，請完成下列步驟，直到解決問題爲止：

1. 在主機板上重新安裝電源轉接纜線。
2. 更換電源轉接纜線。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換超級電容 n。（n = 超級電容編號）
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f0123-2101ffff Reboot of system [ComputerSystemElementName] initiated by [WatchdogElementName]. (IPMI Watchdog)

解說： 此訊息用於在實作偵測到監視器重新開機時的使用案例。

也可能會顯示爲 806f01232101ffff 或 0x806f01232101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0370

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0125-0c01ffff [ManagedElementName] detected as absent. (Front Panel)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到受管理的元素不存在。

也可能會顯示爲 806f01250c01ffff 或 0x806f01250c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0392

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0125-1001ffff [ManagedElementName] detected as absent. (PCI Riser 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到受管理的元素不存在。

也可能會顯示爲 806f01251001ffff 或 0x806f01251001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0392

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0125-1002ffff [ManagedElementName] detected as absent. (PCI Riser 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到受管理的元素不存在。

也可能會顯示爲 806f01251002ffff 或 0x806f01251002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0392

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0125-2c01ffff [ManagedElementName] detected as absent. (Mezz Card)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到受管理的元素不存在。

也可能會顯示爲 806f01252c01ffff 或 0x806f01252c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0392

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0207-0301ffff [ProcessorElementName] has Failed with FRB1/BIST condition. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器發生故障 - FRB1/BIST 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f02070301ffff 或 0x806f02070301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0044

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 請確定已經爲所有的配接卡和標準裝置（例如乙太網路、SCSI 和 SAS）安裝最新版的韌體和裝置驅動程式。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
2. 將韌體（UEFI 及 IMM）更新爲最新層次（「更新韌體」）。
3. 執行 DSA 程式。
4. 重新安裝配接卡。
5. 更換配接卡。

6. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 微處理器號碼）

806f0207-0302ffff [ProcessorElementName] has Failed with FRB1/BIST condition. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器發生故障 - FRB1/BIST 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f02070302ffff 或 0x806f02070302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0044

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 請確定已經爲所有的配接卡和標準裝置（例如乙太網路、SCSI 和 SAS）安裝最新版的韌體和裝置驅動程式。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
2. 將韌體（UEFI 及 IMM）更新爲最新層次（「更新韌體」）。
3. 執行 DSA 程式。
4. 重新安裝配接卡。
5. 更換配接卡。
6. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 微處理器號碼）

806f0207-2584ffff [ProcessorElementName] has Failed with FRB1/BIST condition. (All CPUs)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器發生故障 - FRB1/BIST 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f02072584ffff 或 0x806f02072584ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0044

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 請確定已經爲所有的配接卡和標準裝置（例如乙太網路、SCSI 和 SAS）安裝最新版的韌體和裝置驅動程式。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
2. 將韌體（UEFI 及 IMM）更新爲最新層次（「更新韌體」）。
3. 執行 DSA 程式。
4. 重新安裝配接卡。
5. 更換配接卡。
6. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。

7. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 微處理器號碼）

806f020d-0400ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0400ffff 或 0x806f020d0400ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0401ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0401ffff 或 0x806f020d0401ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0402ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已預測到陣列故障」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f020d0402ffff 或 0x806f020d0402ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0403ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已預測到陣列故障」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f020d0403ffff 或 0x806f020d0403ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0404ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已預測到陣列故障」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f020d0404ffff 或 0x806f020d0404ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0405ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已預測到陣列故障」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f020d0405ffff 或 0x806f020d0405ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0406ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已預測到陣列故障」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f020d0406ffff 或 0x806f020d0406ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0407ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已預測到陣列故障」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f020d0407ffff 或 0x806f020d0407ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0408ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0408ffff 或 0x806f020d0408ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0409ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0409ffff 或 0x806f020d0409ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-040affff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d040affff 或 0x806f020d040affff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-040bffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d040bffff 或 0x806f020d040bffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-040cffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d040cffff 或 0x806f020d040cffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-040dffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d040dffff 或 0x806f020d040dffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-040effff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d040effff 或 0x806f020d040effff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-040fffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d040fffff 或 0x806f020d040fffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0410ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0410ffff 或 0x806f020d0410ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0411ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0411ffff 或 0x806f020d0411ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0412ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0412ffff 或 0x806f020d0412ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0413ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0413ffff 或 0x806f020d0413ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0414ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0414ffff 或 0x806f020d0414ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0415ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0415ffff 或 0x806f020d0415ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0416ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0416ffff 或 0x806f020d0416ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0417ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0417ffff 或 0x806f020d0417ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0418ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0418ffff 或 0x806f020d0418ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0419ffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d0419ffff 或 0x806f020d0419ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-041affff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d041affff 或 0x806f020d041affff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-041bffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d041bffff 或 0x806f020d041bffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-041cffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d041cffff 或 0x806f020d041cffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-041dffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d041dffff 或 0x806f020d041dffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-041effff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d041effff 或 0x806f020d041effff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-041fffff Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 806f020d041fffff 或 0x806f020d041fffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。
2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。
3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f0223-2101ffff Powering off system [ComputerSystemElementName] initiated by [WatchdogElementName]. (IPMI Watchdog)

解說： 此訊息用於在實作偵測到監視器關閉電源時的使用案例。

也可能會顯示爲 806f02232101ffff 或 0x806f02232101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0372

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0308-0a01ffff [PowerSupplyElementName] has lost input. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器無輸入電壓。

也可能會顯示爲 806f03080a01ffff 或 0x806f03080a01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0100

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新連接電源線。
2. 檢查電源供應器 n 的 LED。
3. 如需相關資訊，請參閱「電源供應器 LED」。（n = 電源供應器號碼）

806f0308-0a02ffff [PowerSupplyElementName] has lost input. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器無輸入電壓。

也可能會顯示爲 806f03080a02ffff 或 0x806f03080a02ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0100

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新連接電源線。
2. 檢查電源供應器 n 的 LED。
3. 如需相關資訊，請參閱「電源供應器 LED」。（n = 電源供應器號碼）

806f030c-2001ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2001ffff 或 0x806f030c2001ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2002ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2002ffff 或 0x806f030c2002ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。

6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2003ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2003ffff 或 0x806f030c2003ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2004ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2004ffff 或 0x806f030c2004ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。

2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2005ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2005ffff 或 0x806f030c2005ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2006ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2006ffff 或 0x806f030c2006ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2007ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2007ffff 或 0x806f030c2007ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。

6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2008ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2008ffff 或 0x806f030c2008ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2009ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2009ffff 或 0x806f030c2009ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。

2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-200affff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c200affff 或 0x806f030c200affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-200bffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c200bffff 或 0x806f030c200bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-200cffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c200cffff 或 0x806f030c200cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。

6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-200dffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c200dffff 或 0x806f030c200dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-200effff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c200effff 或 0x806f030c200effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。

2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-200fffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c200fffff 或 0x806f030c200fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2010ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2010ffff 或 0x806f030c2010ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2011ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2011ffff 或 0x806f030c2011ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。

6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2012ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2012ffff 或 0x806f030c2012ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2013ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2013ffff 或 0x806f030c2013ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。

2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2014ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2014ffff 或 0x806f030c2014ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2015ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2015ffff 或 0x806f030c2015ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2016ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2016ffff 或 0x806f030c2016ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。

6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2017ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2017ffff 或 0x806f030c2017ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2018ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示爲 806f030c2018ffff 或 0x806f030c2018ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啓動伺服器。

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。

2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。
4. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。
5. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
6. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。 如果發現損壞，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f0313-1701ffff A software NMI has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (NMI State)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到軟體 NMI。

也可能會顯示爲 806f03131701ffff 或 0x806f03131701ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0228

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 檢查裝置驅動程式。
2. 重新安裝裝置驅動程式。
3. 將所有裝置驅動程式更新爲最新層次。
4. 更新韌體（UEFI 和 IMM）。

806f0323-2101ffff Power cycle of system [ComputerSystemElementName] initiated by watchdog [WatchdogElementName]. (IPMI Watchdog)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到監視器重新開啓電源。

也可能會顯示爲 806f03232101ffff 或 0x806f03232101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0374

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f040c-2001ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2001ffff 或 0x806f040c2001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2002ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2002ffff 或 0x806f040c2002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2003ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2003ffff 或 0x806f040c2003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2004ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2004ffff 或 0x806f040c2004ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2005ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2005ffff 或 0x806f040c2005ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2006ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2006ffff 或 0x806f040c2006ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2007ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2007ffff 或 0x806f040c2007ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2008ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2008ffff 或 0x806f040c2008ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2009ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2009ffff 或 0x806f040c2009ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-200affff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c200affff 或 0x806f040c200affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-200bffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c200bffff 或 0x806f040c200bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-200cffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c200cffff 或 0x806f040c200cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-200dffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c200dffff 或 0x806f040c200dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-200effff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c200effff 或 0x806f040c200effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-200fffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c200fffff 或 0x806f040c200fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2010ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2010ffff 或 0x806f040c2010ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2011ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2011ffff 或 0x806f040c2011ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2012ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2012ffff 或 0x806f040c2012ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2013ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2013ffff 或 0x806f040c2013ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2014ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2014ffff 或 0x806f040c2014ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2015ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2015ffff 或 0x806f040c2015ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2016ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2016ffff 或 0x806f040c2016ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2017ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2017ffff 或 0x806f040c2017ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2018ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2018ffff 或 0x806f040c2018ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2581ffff [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f040c2581ffff 或 0x806f040c2581ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定已正確地安裝 DIMM。
2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啓動伺服器。
3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。 下列 DIMM 之一：

806f0413-2582ffff A PCI PERR has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

解說： 此訊息適用於實作偵測到 PCI PERR 的使用案例。

也可能會顯示爲 806f04132582ffff 或 0x806f04132582ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0232

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 檢查 PCI LED。
2. 重新安裝受影響的配接卡及擴充卡。
3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 卸下這兩個配接卡。
5. 更換 PCIe 配接卡。
6. 更換擴充卡。

806f0507-0301ffff [ProcessorElementName] has a Configuration Mismatch. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到發生「處理器配置不符」狀況的使用案例。

也可能會顯示爲 806f05070301ffff 或 0x806f05070301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0062

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 檢查 CPU LED。請參閱光徑診斷中的 CPU LED 相關資訊。
2. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
3. 確定安裝的微處理器彼此相容。
4. （僅限經過培訓的技術人員）重新安裝微處理器 n。
5. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f0507-0302ffff [ProcessorElementName] has a Configuration Mismatch. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到發生「處理器配置不符」狀況的使用案例。

也可能會顯示爲 806f05070302ffff 或 0x806f05070302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0062

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 檢查 CPU LED。請參閱光徑診斷中的 CPU LED 相關資訊。
2. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
3. 確定安裝的微處理器彼此相容。
4. （僅限經過培訓的技術人員）重新安裝微處理器 n。
5. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f0507-2584ffff [ProcessorElementName] has a Configuration Mismatch. (All CPUs)

解說： 此訊息適用於實作偵測到發生「處理器配置不符」狀況的使用案例。

也可能會顯示爲 806f05072584ffff 或 0x806f05072584ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0062

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 檢查 CPU LED。請參閱光徑診斷中的 CPU LED 相關資訊。
2. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
3. 確定安裝的微處理器彼此相容。
4. （僅限經過培訓的技術人員）重新安裝微處理器 n。
5. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f050c-2001ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2001ffff 或 0x806f050c2001ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2002ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2002ffff 或 0x806f050c2002ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2003ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2003ffff 或 0x806f050c2003ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2004ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2004ffff 或 0x806f050c2004ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2005ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2005ffff 或 0x806f050c2005ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2006ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2006ffff 或 0x806f050c2006ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2007ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2007ffff 或 0x806f050c2007ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2008ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2008ffff 或 0x806f050c2008ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2009ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2009ffff 或 0x806f050c2009ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-200affff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c200affff 或 0x806f050c200affff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-200bffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c200bffff 或 0x806f050c200bffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-200cffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c200cffff 或 0x806f050c200cffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-200dffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c200dffff 或 0x806f050c200dffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-200effff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c200effff 或 0x806f050c200effff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-200fffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c200fffff 或 0x806f050c200fffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2010ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2010ffff 或 0x806f050c2010ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2011ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2011ffff 或 0x806f050c2011ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2012ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2012ffff 或 0x806f050c2012ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2013ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2013ffff 或 0x806f050c2013ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2014ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2014ffff 或 0x806f050c2014ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2015ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2015ffff 或 0x806f050c2015ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2016ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2016ffff 或 0x806f050c2016ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2017ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2017ffff 或 0x806f050c2017ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2018ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2018ffff 或 0x806f050c2018ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2581ffff Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已達到記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f050c2581ffff 或 0x806f050c2581ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 參閱 TIP H212293 中的程式碼層次下限。
2. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。
3. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。
4. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。
5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。 下列 DIMM 之一：

806f050d-0400ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0400ffff 或 0x806f050d0400ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0401ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0401ffff 或 0x806f050d0401ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0402ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0402ffff 或 0x806f050d0402ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0403ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0403ffff 或 0x806f050d0403ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0404ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0404ffff 或 0x806f050d0404ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0405ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0405ffff 或 0x806f050d0405ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0406ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0406ffff 或 0x806f050d0406ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0407ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0407ffff 或 0x806f050d0407ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0408ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0408ffff 或 0x806f050d0408ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0409ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0409ffff 或 0x806f050d0409ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-040affff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d040affff 或 0x806f050d040affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-040bffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d040bffff 或 0x806f050d040bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-040cffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d040cffff 或 0x806f050d040cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-040dffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d040dffff 或 0x806f050d040dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-040effff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d040effff 或 0x806f050d040effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-040fffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d040fffff 或 0x806f050d040fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0410ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0410ffff 或 0x806f050d0410ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0411ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0411ffff 或 0x806f050d0411ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0412ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0412ffff 或 0x806f050d0412ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0413ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0413ffff 或 0x806f050d0413ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0414ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0414ffff 或 0x806f050d0414ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0415ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0415ffff 或 0x806f050d0415ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0416ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0416ffff 或 0x806f050d0416ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0417ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0417ffff 或 0x806f050d0417ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0418ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0418ffff 或 0x806f050d0418ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0419ffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d0419ffff 或 0x806f050d0419ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-041affff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d041affff 或 0x806f050d041affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-041bffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d041bffff 或 0x806f050d041bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-041cffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d041cffff 或 0x806f050d041cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-041dffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d041dffff 或 0x806f050d041dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-041effff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d041effff 或 0x806f050d041effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-041fffff Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 806f050d041fffff 或 0x806f050d041fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。
5. 更換 RAID 配接卡。
6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f0513-2582ffff A PCI SERR has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

解說： 此訊息適用於實作偵測到 PCI SERR 的使用案例。

也可能會顯示爲 806f05132582ffff 或 0x806f05132582ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0234

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 檢查 PCI LED。
2. 重新安裝受影響的配接卡和擴充卡。
3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 確定支援配接卡。如需取得支援的選用裝置清單，請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/。
5. 卸下這兩個配接卡。
6. 更換 PCIe 配接卡。
7. 更換擴充卡。

806f052b-2101ffff Invalid or Unsupported firmware or software was detected on system [ComputerSystemElementName]. (IMM2 FW Failover)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無效/不支援的韌體/軟體版本。

也可能會顯示爲 806f052b2101ffff 或 0x806f052b2101ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0446

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定伺服器符合最低啓動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。
2. 重新啓動伺服器，以從備用頁面回復伺服器韌體。
3. 將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱「更新韌體」）。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 逐一卸下元件，並且每次卸下後都重新啓動伺服器，以查看問題是否消失。
5. 如果問題仍然存在，（僅限經過培訓的技術服務人員）請更換主機板。

806f0607-0301ffff An SM BIOS Uncorrectable CPU complex error for [ProcessorElementName] has asserted. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於已斷定「SM BIOS 無法更正的 CPU 複式錯誤」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f06070301ffff 或 0x806f06070301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0816

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定已安裝的微處理器彼此相容（如需微處理器需求的相關資訊，請參閱「安裝微處理器及散熱槽」）。
2. 將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱「更新韌體」）。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換不相容的微處理器。

806f0607-0302ffff An SM BIOS Uncorrectable CPU complex error for [ProcessorElementName] has asserted. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於已斷定「SM BIOS 無法更正的 CPU 複式錯誤」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f06070302ffff 或 0x806f06070302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0816

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定已安裝的微處理器彼此相容（如需微處理器需求的相關資訊，請參閱「安裝微處理器及散熱槽」）。
2. 將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱「更新韌體」）。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換不相容的微處理器。

806f0607-2584ffff An SM BIOS Uncorrectable CPU complex error for [ProcessorElementName] has asserted. (All CPUs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已斷定 SM BIOS 無法更正的 CPU 複式錯誤。

也可能會顯示爲 806f06072584ffff 或 0x806f06072584ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0816

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定已安裝的微處理器彼此相容（如需微處理器需求的相關資訊，請參閱「安裝微處理器及散熱槽」）。
2. 將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱「更新韌體」）。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換不相容的微處理器。 下列 CPU 之一：

806f0608-1301ffff [PowerSupplyElementName] has a Configuration Mismatch. (PS Configuration)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器發生配置錯誤。

也可能會顯示爲 806f06081301ffff 或 0x806f06081301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0104

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 確定安裝的電源供應器有相同的額定功率或瓦特數。
2. 重新安裝具有相同功率額定值或瓦特數的電源供應器。

806f060d-0400ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0400ffff 或 0x806f060d0400ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0401ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0401ffff 或 0x806f060d0401ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0402ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0402ffff 或 0x806f060d0402ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0403ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0403ffff 或 0x806f060d0403ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0404ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0404ffff 或 0x806f060d0404ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0405ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0405ffff 或 0x806f060d0405ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0406ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0406ffff 或 0x806f060d0406ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0407ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0407ffff 或 0x806f060d0407ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0408ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0408ffff 或 0x806f060d0408ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0409ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0409ffff 或 0x806f060d0409ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-040affff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d040affff 或 0x806f060d040affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-040bffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d040bffff 或 0x806f060d040bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-040cffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d040cffff 或 0x806f060d040cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-040dffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d040dffff 或 0x806f060d040dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-040effff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d040effff 或 0x806f060d040effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-040fffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d040fffff 或 0x806f060d040fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0410ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0410ffff 或 0x806f060d0410ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0411ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0411ffff 或 0x806f060d0411ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0412ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0412ffff 或 0x806f060d0412ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0413ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0413ffff 或 0x806f060d0413ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0414ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0414ffff 或 0x806f060d0414ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0415ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0415ffff 或 0x806f060d0415ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0416ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0416ffff 或 0x806f060d0416ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0417ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0417ffff 或 0x806f060d0417ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0418ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0418ffff 或 0x806f060d0418ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0419ffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d0419ffff 或 0x806f060d0419ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-041affff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d041affff 或 0x806f060d041affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-041bffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d041bffff 或 0x806f060d041bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-041cffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d041cffff 或 0x806f060d041cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-041dffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d041dffff 或 0x806f060d041dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-041effff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d041effff 或 0x806f060d041effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-041fffff Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示爲 806f060d041fffff 或 0x806f060d041fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體爲最新層次。
2. 確定已正確連接 SAS 纜線。
3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。
5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f070c-2001ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2001ffff 或 0x806f070c2001ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2002ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2002ffff 或 0x806f070c2002ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2003ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2003ffff 或 0x806f070c2003ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2004ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2004ffff 或 0x806f070c2004ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2005ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2005ffff 或 0x806f070c2005ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2006ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2006ffff 或 0x806f070c2006ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2007ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2007ffff 或 0x806f070c2007ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2008ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2008ffff 或 0x806f070c2008ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2009ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2009ffff 或 0x806f070c2009ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-200affff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c200affff 或 0x806f070c200affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-200bffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c200bffff 或 0x806f070c200bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-200cffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c200cffff 或 0x806f070c200cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-200dffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c200dffff 或 0x806f070c200dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-200effff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c200effff 或 0x806f070c200effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-200fffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c200fffff 或 0x806f070c200fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2010ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2010ffff 或 0x806f070c2010ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2011ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2011ffff 或 0x806f070c2011ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2012ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2012ffff 或 0x806f070c2012ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2013ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2013ffff 或 0x806f070c2013ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2014ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2014ffff 或 0x806f070c2014ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2015ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2015ffff 或 0x806f070c2015ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2016ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2016ffff 或 0x806f070c2016ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2017ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2017ffff 或 0x806f070c2017ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2018ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2018ffff 或 0x806f070c2018ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2581ffff Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 806f070c2581ffff 或 0x806f070c2581ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。 下列 DIMM 之一：

806f070d-0400ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0400ffff 或 0x806f070d0400ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0401ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0401ffff 或 0x806f070d0401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0402ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0402ffff 或 0x806f070d0402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0403ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0403ffff 或 0x806f070d0403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0404ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0404ffff 或 0x806f070d0404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0405ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0405ffff 或 0x806f070d0405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0406ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0406ffff 或 0x806f070d0406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0407ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0407ffff 或 0x806f070d0407ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0408ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0408ffff 或 0x806f070d0408ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0409ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0409ffff 或 0x806f070d0409ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-040affff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d040affff 或 0x806f070d040affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-040bffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d040bffff 或 0x806f070d040bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-040cffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d040cffff 或 0x806f070d040cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-040dffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d040dffff 或 0x806f070d040dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-040effff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d040effff 或 0x806f070d040effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-040fffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d040fffff 或 0x806f070d040fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0410ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0410ffff 或 0x806f070d0410ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0411ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0411ffff 或 0x806f070d0411ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0412ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0412ffff 或 0x806f070d0412ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0413ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0413ffff 或 0x806f070d0413ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0414ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0414ffff 或 0x806f070d0414ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0415ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0415ffff 或 0x806f070d0415ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0416ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0416ffff 或 0x806f070d0416ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0417ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0417ffff 或 0x806f070d0417ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0418ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0418ffff 或 0x806f070d0418ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-0419ffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d0419ffff 或 0x806f070d0419ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-041affff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d041affff 或 0x806f070d041affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-041bffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d041bffff 或 0x806f070d041bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-041cffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d041cffff 或 0x806f070d041cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-041dffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d041dffff 或 0x806f070d041dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-041effff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d041effff 或 0x806f070d041effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f070d-041fffff Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示爲 806f070d041fffff 或 0x806f070d041fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f072b-2201ffff A successful software or firmware change was detected on system [ComputerSystemElementName]. (Bkup Auto Update)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「軟體或韌體成功變更」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f072b2201ffff 或 0x806f072b2201ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0450

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。ROM 回復：

806f0807-0301ffff [ProcessorElementName] has been Disabled. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用處理器」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f08070301ffff 或 0x806f08070301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0061

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0807-0302ffff [ProcessorElementName] has been Disabled. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用處理器」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f08070302ffff 或 0x806f08070302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0061

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f0807-2584ffff [ProcessorElementName] has been Disabled. (All CPUs)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已停用處理器」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f08072584ffff 或 0x806f08072584ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0061

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 CPU 之一：

806f0813-2581ffff A Uncorrectable Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (DIMMs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的匯流排錯誤。

也可能會顯示爲 806f08132581ffff 或 0x806f08132581ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0240

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 檢查系統事件日誌。
2. 檢查 DIMM 錯誤 LED。
3. 從主機板上卸下出現故障的 DIMM。
4. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
5. 確定已安裝的 DIMM 受支援且已正確配置。
6. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f0813-2582ffff A Uncorrectable Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的匯流排錯誤。

也可能會顯示爲 806f08132582ffff 或 0x806f08132582ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0240

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應：

1. 檢查系統事件日誌。
2. 檢查 PCI LED。
3. 從指出的 PCI 插槽上取下配接卡。
4. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
5. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f0813-2584ffff A Uncorrectable Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (CPUs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的匯流排錯誤。

也可能會顯示爲 806f08132584ffff 或 0x806f08132584ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0240

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 是

使用者回應：

1. 檢查系統事件日誌。
2. （僅限經過培訓的技術人員）從主機板卸下故障的微處理器（請參閱「卸下微處理器及散熱槽」）。
3. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
4. 確定兩顆微處理器相符。
5. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f0823-2101ffff Watchdog Timer interrupt occurred for [WatchdogElementName]. (IPMI Watchdog)

解說： 此訊息用於在實作偵測到「監視器計時器」岔斷時的使用案例。

也可能會顯示爲 806f08232101ffff 或 0x806f08232101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，**ID**：0376

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

806f090c-2001ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2001ffff 或 0x806f090c2001ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2002ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2002ffff 或 0x806f090c2002ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2003ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2003ffff 或 0x806f090c2003ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2004ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2004ffff 或 0x806f090c2004ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2005ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已受節流控制。

也可能會顯示爲 806f090c2005ffff 或 0x806f090c2005ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2006ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2006ffff 或 0x806f090c2006ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2007ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2007ffff 或 0x806f090c2007ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2008ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2008ffff 或 0x806f090c2008ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2009ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2009ffff 或 0x806f090c2009ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-200affff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c200affff 或 0x806f090c200affff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-200bffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c200bffff 或 0x806f090c200bffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-200cffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c200cffff 或 0x806f090c200cffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-200dffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c200dffff 或 0x806f090c200dffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-200effff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c200effff 或 0x806f090c200effff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-200fffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c200fffff 或 0x806f090c200fffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2010ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2010ffff 或 0x806f090c2010ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2011ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2011ffff 或 0x806f090c2011ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2012ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2012ffff 或 0x806f090c2012ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2013ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2013ffff 或 0x806f090c2013ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2014ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2014ffff 或 0x806f090c2014ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2015ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2015ffff 或 0x806f090c2015ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2016ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2016ffff 或 0x806f090c2016ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2017ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2017ffff 或 0x806f090c2017ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f090c-2018ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] Throttled. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「記憶體已受節流控制」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f090c2018ffff 或 0x806f090c2018ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0142

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝 DIMM，然後重新啓動伺服器。
2. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a07-0301ffff [ProcessorElementName] is operating in a Degraded State. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器以欠佳狀態執行。

也可能會顯示爲 806f0a070301ffff 或 0x806f0a070301ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0038

SNMP 設陷 ID： 42

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定風扇正在運作中、氣流沒有受到阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作。
3. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f0a07-0302ffff [ProcessorElementName] is operating in a Degraded State. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器以欠佳狀態執行。

也可能會顯示爲 806f0a070302ffff 或 0x806f0a070302ffff

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0038

SNMP 設陷 ID： 42

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 確定風扇正在運作中、氣流沒有受到阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作。
3. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。
4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f0a0c-2001ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2001ffff 或 0x806f0a0c2001ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2002ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2002ffff 或 0x806f0a0c2002ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2003ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2003ffff 或 0x806f0a0c2003ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2004ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2004ffff 或 0x806f0a0c2004ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2005ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2005ffff 或 0x806f0a0c2005ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2006ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2006ffff 或 0x806f0a0c2006ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2007ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2007ffff 或 0x806f0a0c2007ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2008ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2008ffff 或 0x806f0a0c2008ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2009ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2009ffff 或 0x806f0a0c2009ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-200affff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c200affff 或 0x806f0a0c200affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-200bffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c200bffff 或 0x806f0a0c200bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-200cffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c200cffff 或 0x806f0a0c200cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-200dffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c200dffff 或 0x806f0a0c200dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-200effff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c200effff 或 0x806f0a0c200effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-200fffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c200fffff 或 0x806f0a0c200fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2010ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2010ffff 或 0x806f0a0c2010ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2011ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2011ffff 或 0x806f0a0c2011ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2012ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2012ffff 或 0x806f0a0c2012ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2013ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2013ffff 或 0x806f0a0c2013ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2014ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2014ffff 或 0x806f0a0c2014ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2015ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2015ffff 或 0x806f0a0c2015ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2016ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2016ffff 或 0x806f0a0c2016ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2017ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2017ffff 或 0x806f0a0c2017ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a0c-2018ffff An Over-Temperature Condition has been detected on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已偵測到記憶體發生超溫狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 806f0a0c2018ffff 或 0x806f0a0c2018ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0146

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙、空氣擋板已就定位；而且已正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。
2. 確定環境溫度在規格內。
3. 如果風扇故障，請完成適用於風扇故障的動作。
4. 更換 DIMM n。（n = DIMM 號碼）

806f0a13-0301ffff A Fatal Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (CPU 1 PECI)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到嚴重的匯流排錯誤。

也可能會顯示爲 806f0a130301ffff 或 0x806f0a130301ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0244

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝微處理器，然後重新啓動伺服器。
2. 更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f0a13-0302ffff A Fatal Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (CPU 2 PECI)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到嚴重的匯流排錯誤。

也可能會顯示爲 806f0a130302ffff 或 0x806f0a130302ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0244

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝微處理器，然後重新啓動伺服器。
2. 更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

81010002-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower non-critical) has deasserted. (CMOS Battery)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 810100020701ffff 或 0x810100020701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0477

SNMP 設陷 ID： 13

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010202-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has deasserted. (CMOS Battery)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 810102020701ffff 或 0x810102020701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0481

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援： 否

使用者回應： 若指定的感應器是下列其中一項：SysBrd 3.3V、 SysBrd 5V 或 SysBrd 12V： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010204-1d01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has deasserted. (Fan 1A Tach)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 810102041d01ffff 或 0x810102041d01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0481

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 Fan 1B Tach :

81010204-1d02ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has deasserted. (Fan 2A Tach)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 810102041d02ffff 或 0x810102041d02ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0481

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 Fan 2B Tach :

81010204-1d03ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has deasserted. (Fan 3A Tach)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 810102041d03ffff 或 0x810102041d03ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0481

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 Fan 3B Tach :

81010204-1d04ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has deasserted. (Fan 4A Tach)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示爲 810102041d04ffff 或 0x810102041d04ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0481

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 Fan 4B Tach :

81010701-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (ROMB Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107010701ffff 或 0x810107010701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-0c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107010c01ffff 或 0x810107010c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-1001ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (PCI Riser 1 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107011001ffff 或 0x810107011001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-1002ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (PCI Riser 2 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107011002ffff 或 0x810107011002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-1003ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (Rear BP Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107011003ffff 或 0x810107011003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-1401ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (CPU1 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107011401ffff 或 0x810107011401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-1402ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (CPU2 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107011402ffff 或 0x810107011402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-1403ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (DIMM AB VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107011403ffff 或 0x810107011403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-1404ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (DIMM CD VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107011404ffff 或 0x810107011404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-1405ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (DIMM EF VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107011405ffff 或 0x810107011405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-1406ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (DIMM GH VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107011406ffff 或 0x810107011406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-2c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (Mezz Card Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107012c01ffff 或 0x810107012c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010701-2d01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (PCH Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810107012d01ffff 或 0x810107012d01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (ROMB Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109010701ffff 或 0x810109010701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-0c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109010c01ffff 或 0x810109010c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-1001ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (PCI Riser 1 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109011001ffff 或 0x810109011001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-1002ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (PCI Riser 2 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109011002ffff 或 0x810109011002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-1003ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (Rear BP Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109011003ffff 或 0x810109011003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-1401ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (CPU1 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109011401ffff 或 0x810109011401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-1402ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (CPU2 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109011402ffff 或 0x810109011402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-1403ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (DIMM AB VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109011403ffff 或 0x810109011403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-1404ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (DIMM CD VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109011404ffff 或 0x810109011404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-1405ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (DIMM EF VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109011405ffff 或 0x810109011405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-1406ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (DIMM GH VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109011406ffff 或 0x810109011406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-2c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (Mezz Card Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109012c01ffff 或 0x810109012c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010901-2d01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (PCH Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109012d01ffff 或 0x810109012d01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010902-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 810109020701ffff 或 0x810109020701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0495

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援： 否

使用者回應： 若指定的感應器是下列其中一項：SysBrd 3.3V、 SysBrd 5V 或 SysBrd 12V： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-0701ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (ROMB Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b010701ffff 或 0x81010b010701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-0c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b010c01ffff 或 0x81010b010c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-1001ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (PCI Riser 1 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b011001ffff 或 0x81010b011001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-1002ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (PCI Riser 2 Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b011002ffff 或 0x81010b011002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-1003ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (Rear BP Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b011003ffff 或 0x81010b011003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-1401ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (CPU1 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b011401ffff 或 0x81010b011401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-1402ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (CPU2 VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b011402ffff 或 0x81010b011402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-1403ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (DIMM AB VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b011403ffff 或 0x81010b011403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-1404ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (DIMM CD VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b011404ffff 或 0x81010b011404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-1405ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (DIMM EF VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b011405ffff 或 0x81010b011405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-1406ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (DIMM GH VR Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b011406ffff 或 0x81010b011406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-2c01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (Mezz Card Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b012c01ffff 或 0x81010b012c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81010b01-2d01ffff Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (PCH Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示爲 81010b012d01ffff 或 0x81010b012d01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81030006-2101ffff Sensor [SensorElementName] has asserted. (Sig Verify Fail)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定感應器。

也可能會顯示爲 810300062101ffff 或 0x810300062101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0508

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81030012-2301ffff Sensor [SensorElementName] has asserted. (OS RealTime Mod)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定感應器。

也可能會顯示爲 810300122301ffff 或 0x810300122301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0508

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81030108-1301ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted. (PS Heavy Load)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器。

也可能會顯示爲 810301081301ffff 或 0x810301081301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0509

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070101-0c01ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition from normal to non-critical state. (Ambient Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已取消斷定從正常轉變成非嚴重。

也可能會顯示爲 810701010c01ffff 或 0x810701010c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0521

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

8107010f-2201ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition from normal to non-critical state. (GPT Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已取消斷定從正常轉變成非嚴重。

也可能會顯示爲 8107010f2201ffff 或 0x8107010f2201ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0521

SNMP 設陷 ID： 60

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

8107010f-2582ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition from normal to non-critical state. (I/O Resources)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已取消斷定從正常轉變成非嚴重。

也可能會顯示爲 8107010f2582ffff 或 0x8107010f2582ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0521

SNMP 設陷 ID： 60

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070201-0301ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (CPU 1 OverTemp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示爲 810702010301ffff 或 0x810702010301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0523

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070201-0302ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (CPU 2 OverTemp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示爲 810702010302ffff 或 0x810702010302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0523

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070202-0701ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (SysBrd Vol Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示爲 810702020701ffff 或 0x810702020701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0523

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070204-0a01ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (PS 1 Fan Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示爲 810702040a01ffff 或 0x810702040a01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0523

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070204-0a02ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (PS 2 Fan Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示爲 810702040a02ffff 或 0x810702040a02ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0523

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070208-0a01ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (PS 1 Therm Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示爲 810702080a01ffff 或 0x810702080a01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0523

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070208-0a02ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (PS 2 Therm Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示爲 810702080a02ffff 或 0x810702080a02ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0523

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

8107020f-2201ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (TXT ACM Module)

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 8107020f2201ffff 或 0x8107020f2201ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0523

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 nvDIMM 快閃記憶體：

8107020f-2582ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (I/O Resources)

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 8107020f2582ffff 或 0x8107020f2582ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0523

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070214-2201ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (TPM Lock)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示爲 810702142201ffff 或 0x810702142201ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0523

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070219-0701ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (SysBrd Fault)

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 810702190701ffff 或 0x810702190701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0523

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

8107021b-0301ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (CPU 1 QPILinkErr)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示爲 8107021b0301ffff 或 0x8107021b0301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0523

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

8107021b-0302ffff Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical. (CPU 2 QPILinkErr)

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 8107021b0302ffff 或 0x8107021b0302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0523

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070301-0301ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable from a less severe state. (CPU 1 OverTemp)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定感應器從較不嚴重狀態轉移至不可回復狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 810703010301ffff 或 0x810703010301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0525

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070301-0302ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable from a less severe state. (CPU 2 OverTemp)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定感應器從較不嚴重狀態轉移至不可回復狀態的使用案例。

也可能會顯示爲 810703010302ffff 或 0x810703010302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0525

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070603-0701ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable. (Pwr Rail A Fault)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器轉變成不可回復。

也可能會顯示爲 810706030701ffff 或 0x810706030701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0531

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 Pwr Rail B Fault : Pwr Rail C Fault : Pwr Rail D Fault : Pwr Rail E Fault : Pwr Rail F Fault : Pwr Rail G Fault : Pwr Rail H Fault :

81070608-0a01ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器轉變成不可回復。

也可能會顯示爲 810706080a01ffff 或 0x810706080a01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0531

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 若指定的感應器是下列其中一項：PS1 12V OC Fault、PS1 12V OV Fault、PS1 12V UV Fault 或 PS1 12Vaux Fault： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

81070608-0a02ffff Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器轉變成不可回復。

也可能會顯示爲 810706080a02ffff 或 0x810706080a02ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0531

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 若指定的感應器是下列其中一項：PS1 12V OC Fault、PS1 12V OV Fault、PS1 12V UV Fault 或 PS1 12Vaux Fault： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

810b010a-1e81ffff Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Fan Zone 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已取消斷定失去備援。

也可能會顯示爲 810b010a1e81ffff 或 0x810b010a1e81ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0803

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

810b010a-1e82ffff Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Fan Zone 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已取消斷定失去備援。

也可能會顯示爲 810b010a1e82ffff 或 0x810b010a1e82ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0803

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

810b010c-2581ffff Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Backup Memory)

解說： 此訊息適用於已取消斷定「失去備援」的使用案例。

也可能會顯示爲 810b010c2581ffff 或 0x810b010c2581ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0803

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

810b0309-1301ffff Non-redundant:Sufficient Resources from Redundancy Degraded or Fully Redundant for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Power Resource)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：備援設定已從 Non-redundant:Sufficient Resources 轉變。

也可能會顯示爲 810b03091301ffff 或 0x810b03091301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 備用電源供應器

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0807

SNMP 設陷 ID： 10

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

810b030c-2581ffff Non-redundant:Sufficient Resources from Redundancy Degraded or Fully Redundant for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Backup Memory)

解說： 此訊息適用於「備援集」已從「非備用：資源充足」狀態進行轉移的使用案例。

也可能會顯示爲 810b030c2581ffff 或 0x810b030c2581ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0807

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

810b0509-1301ffff Non-redundant:Insufficient Resources for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Power Resource)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：備援設定已從 Non-redundant:Insufficient Resources 轉變。

也可能會顯示爲 810b05091301ffff 或 0x810b05091301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 備用電源供應器

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0811

SNMP 設陷 ID： 9

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

810b050a-1e81ffff Non-redundant:Insufficient Resources for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Fan Zone 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：備援設定已從 Non-redundant:Insufficient Resources 轉變。

也可能會顯示爲 810b050a1e81ffff 或 0x810b050a1e81ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0811

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

810b050a-1e82ffff Non-redundant:Insufficient Resources for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Fan Zone 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：備援設定已從 Non-redundant:Insufficient Resources 轉變。

也可能會顯示爲 810b050a1e82ffff 或 0x810b050a1e82ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0811

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

810b050c-2581ffff Non-redundant:Insufficient Resources for [RedundancySetElementName] has deasserted. (Backup Memory)

解說： 此訊息適用於「備援集」已從「非備用：資源不足」狀態轉移的使用案例。

也可能會顯示爲 810b050c2581ffff 或 0x810b050c2581ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0811

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0007-0301ffff [ProcessorElementName] has Recovered from IERR. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器已回復 - IERR 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f00070301ffff 或 0x816f00070301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0043

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0007-0302ffff [ProcessorElementName] has Recovered from IERR. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器已回復 - IERR 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f00070302ffff 或 0x816f00070302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0043

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0008-0a01ffff [PowerSupplyElementName] has been removed from container [PhysicalPackageElementName]. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下電源供應器。

也可能會顯示爲 816f00080a01ffff 或 0x816f00080a01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0085

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0008-0a02ffff [PowerSupplyElementName] has been removed from container [PhysicalPackageElementName]. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下電源供應器。

也可能會顯示爲 816f00080a02ffff 或 0x816f00080a02ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0085

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0009-1301ffff [PowerSupplyElementName] has been turned on. (Host Power)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已啓用電源裝置。

也可能會顯示爲 816f00091301ffff 或 0x816f00091301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 開啓電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0107

SNMP 設陷 ID： 24

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f000d-0400ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0400ffff 或 0x816f000d0400ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0401ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0401ffff 或 0x816f000d0401ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0402ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0402ffff 或 0x816f000d0402ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0403ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0403ffff 或 0x816f000d0403ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0404ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0404ffff 或 0x816f000d0404ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0405ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0405ffff 或 0x816f000d0405ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0406ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0406ffff 或 0x816f000d0406ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0407ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0407ffff 或 0x816f000d0407ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0408ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0408ffff 或 0x816f000d0408ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0409ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0409ffff 或 0x816f000d0409ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-040affff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d040affff 或 0x816f000d040affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-040bffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d040bffff 或 0x816f000d040bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-040cffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d040cffff 或 0x816f000d040cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-040dffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d040dffff 或 0x816f000d040dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-040effff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d040effff 或 0x816f000d040effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-040fffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d040fffff 或 0x816f000d040fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0410ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0410ffff 或 0x816f000d0410ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0411ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0411ffff 或 0x816f000d0411ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0412ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0412ffff 或 0x816f000d0412ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0413ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0413ffff 或 0x816f000d0413ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0414ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0414ffff 或 0x816f000d0414ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0415ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0415ffff 或 0x816f000d0415ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0416ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0416ffff 或 0x816f000d0416ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0417ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0417ffff 或 0x816f000d0417ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0418ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0418ffff 或 0x816f000d0418ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0419ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0419ffff 或 0x816f000d0419ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-041affff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d041affff 或 0x816f000d041affff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-041bffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d041bffff 或 0x816f000d041bffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-041cffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d041cffff 或 0x816f000d041cffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-041dffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d041dffff 或 0x816f000d041dffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-041effff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d041effff 或 0x816f000d041effff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-041fffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d041fffff 或 0x816f000d041fffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。
2. 更換硬碟。
3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。
4. 檢查 SAS 纜線。

816f000f-2201ffff The System [ComputerSystemElementName] has detected a POST Error deassertion.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定 POST 錯誤。

也可能會顯示爲 816f000f2201ffff 或 0x816f000f2201ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0185

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 如果指定的感應器是下列其中一項：ABR Status、Firmware Error 或 Sys Boot Status： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0013-1701ffff System [ComputerSystemElementName] has recovered from a diagnostic interrupt. (NMI State)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到從面板 NMI / 診斷岔斷中回復。

也可能會顯示爲 816f00131701ffff 或 0x816f00131701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0223

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0021-2201ffff Fault condition removed on slot [PhysicalConnectorElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (No Op ROM Space)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已消除插槽中錯誤狀況的使用案例。

也可能會顯示爲 816f00212201ffff 或 0x816f00212201ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0331

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0021-2582ffff Fault condition removed on slot [PhysicalConnectorElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (All PCI Error)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已消除插槽中錯誤狀況的使用案例。

也可能會顯示爲 816f00212582ffff 或 0x816f00212582ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0331

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 PCI 錯誤之一：

816f0021-2c01ffff Fault condition removed on slot [PhysicalConnectorElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (Mezz Error)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已消除插槽中錯誤狀況。

也可能會顯示爲 816f00212c01ffff 或 0x816f00212c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0331

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0021-3001ffff Fault condition removed on slot [PhysicalConnectorElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (PCI 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已消除插槽中錯誤狀況。

也可能會顯示爲 816f00213001ffff 或 0x816f00213001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0331

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 PCI 2： PCI 3： PCI 4： PCI 5： PCI 6：

816f0028-2101ffff Sensor [SensorElementName] has returned to normal on management system [ComputerSystemElementName]. (TPM Cmd Failures)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從欠佳/無法使用/故障狀態中回復。

也可能會顯示爲 816f00282101ffff 或 0x816f00282101ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0399

SNMP 設陷 ID： 60

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0107-0301ffff An Over-Temperature Condition has been removed on [ProcessorElementName]. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f01070301ffff 或 0x816f01070301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0037

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0107-0302ffff An Over-Temperature Condition has been removed on [ProcessorElementName]. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f01070302ffff 或 0x816f01070302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0037

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0108-0a01ffff [PowerSupplyElementName] has returned to OK status. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器已回到正常作業狀態。

也可能會顯示爲 816f01080a01ffff 或 0x816f01080a01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0087

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0108-0a02ffff [PowerSupplyElementName] has returned to OK status. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器已回到正常作業狀態。

也可能會顯示爲 816f01080a02ffff 或 0x816f01080a02ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0087

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2001ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2001ffff 或 0x816f010c2001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2002ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2002ffff 或 0x816f010c2002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2003ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2003ffff 或 0x816f010c2003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2004ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2004ffff 或 0x816f010c2004ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2005ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2005ffff 或 0x816f010c2005ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2006ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2006ffff 或 0x816f010c2006ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2007ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2007ffff 或 0x816f010c2007ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2008ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2008ffff 或 0x816f010c2008ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2009ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2009ffff 或 0x816f010c2009ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-200affff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c200affff 或 0x816f010c200affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-200bffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c200bffff 或 0x816f010c200bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-200cffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c200cffff 或 0x816f010c200cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-200dffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c200dffff 或 0x816f010c200dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-200effff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c200effff 或 0x816f010c200effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-200fffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c200fffff 或 0x816f010c200fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2010ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2010ffff 或 0x816f010c2010ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2011ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2011ffff 或 0x816f010c2011ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2012ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2012ffff 或 0x816f010c2012ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2013ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2013ffff 或 0x816f010c2013ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2014ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2014ffff 或 0x816f010c2014ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2015ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2015ffff 或 0x816f010c2015ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2016ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2016ffff 或 0x816f010c2016ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2017ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2017ffff 或 0x816f010c2017ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2018ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2018ffff 或 0x816f010c2018ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010c-2581ffff Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復之使用案例。

也可能會顯示爲 816f010c2581ffff 或 0x816f010c2581ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 DIMM 之一：

816f010d-0400ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0400ffff 或 0x816f010d0400ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0401ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0401ffff 或 0x816f010d0401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0402ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0402ffff 或 0x816f010d0402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0403ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0403ffff 或 0x816f010d0403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0404ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0404ffff 或 0x816f010d0404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0405ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0405ffff 或 0x816f010d0405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0406ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0406ffff 或 0x816f010d0406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0407ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0407ffff 或 0x816f010d0407ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0408ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0408ffff 或 0x816f010d0408ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0409ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0409ffff 或 0x816f010d0409ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-040affff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d040affff 或 0x816f010d040affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-040bffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d040bffff 或 0x816f010d040bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-040cffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d040cffff 或 0x816f010d040cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-040dffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d040dffff 或 0x816f010d040dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-040effff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d040effff 或 0x816f010d040effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-040fffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d040fffff 或 0x816f010d040fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0410ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0410ffff 或 0x816f010d0410ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0411ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0411ffff 或 0x816f010d0411ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0412ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0412ffff 或 0x816f010d0412ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0413ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0413ffff 或 0x816f010d0413ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0414ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0414ffff 或 0x816f010d0414ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0415ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0415ffff 或 0x816f010d0415ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0416ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0416ffff 或 0x816f010d0416ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0417ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0417ffff 或 0x816f010d0417ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0418ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0418ffff 或 0x816f010d0418ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-0419ffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d0419ffff 或 0x816f010d0419ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-041affff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d041affff 或 0x816f010d041affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-041bffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d041bffff 或 0x816f010d041bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-041cffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d041cffff 或 0x816f010d041cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-041dffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d041dffff 或 0x816f010d041dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-041effff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d041effff 或 0x816f010d041effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010d-041fffff The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啓用。

也可能會顯示爲 816f010d041fffff 或 0x816f010d041fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f010f-2201ffff The System [ComputerSystemElementName] has recovered from a firmware hang. (Firmware Error)

解說： 此訊息適用於實作已從「系統韌體當掉」中回復的使用案例。

也可能會顯示爲 816f010f2201ffff 或 0x816f010f2201ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0187

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0113-0301ffff System [ComputerSystemElementName] has recovered from a bus timeout. (CPU 1 PECI)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統已從匯流排逾時中回復。

也可能會顯示爲 816f01130301ffff 或 0x816f01130301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0225

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n（請參閱「卸下微處理器及散熱槽」和「更換微處理器及散熱槽」）。
2. 如果問題仍然存在，且其他 DIMM 沒有相同錯誤徵兆，請更換主機板。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板（請參閱「卸下主機板」和「安裝主機板」）。（n = 微處理器號碼）

816f0113-0302ffff System [ComputerSystemElementName] has recovered from a bus timeout. (CPU 2 PECI)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統已從匯流排逾時中回復。

也可能會顯示爲 816f01130302ffff 或 0x816f01130302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0225

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n（請參閱「卸下微處理器及散熱槽」和「更換微處理器及散熱槽」）。
2. 如果問題仍然存在，且其他 DIMM 沒有相同錯誤徵兆，請更換主機板。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板（請參閱「卸下主機板」和「安裝主機板」）。（n = 微處理器號碼）

816f011b-0701ffff The connector [PhysicalConnectorElementName] configuration error has been repaired. (Front USB)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已修復交互連接配置。

也可能會顯示爲 816f011b0701ffff 或 0x816f011b0701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0267

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 正面影像： 電源轉接纜線：

816f0125-0c01ffff [ManagedElementName] detected as present. (Front Panel)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到目前存在受管理的元素。

也可能會顯示爲 816f01250c01ffff 或 0x816f01250c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0390

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0125-1001ffff [ManagedElementName] detected as present. (PCI Riser 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到目前存在受管理的元素。

也可能會顯示爲 816f01251001ffff 或 0x816f01251001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0390

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0125-1002ffff [ManagedElementName] detected as present. (PCI Riser 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到目前存在受管理的元素。

也可能會顯示爲 816f01251002ffff 或 0x816f01251002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0390

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0125-2c01ffff [ManagedElementName] detected as present. (Mezz Card)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到目前存在受管理的元素。

也可能會顯示爲 816f01252c01ffff 或 0x816f01252c01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0390

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0207-0301ffff [ProcessorElementName] has Recovered from FRB1/BIST condition. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器已回復 - FRB1/BIST 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f02070301ffff 或 0x816f02070301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0045

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0207-0302ffff [ProcessorElementName] has Recovered from FRB1/BIST condition. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器已回復 - FRB1/BIST 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f02070302ffff 或 0x816f02070302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0045

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0207-2584ffff [ProcessorElementName] has Recovered from FRB1/BIST condition. (All CPUs)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「處理器已回復 - FRB1/BIST 狀況」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f02072584ffff 或 0x816f02072584ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0045

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 CPU 之一：

816f020d-0400ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0400ffff 或 0x816f020d0400ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0401ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0401ffff 或 0x816f020d0401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0402ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0402ffff 或 0x816f020d0402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0403ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0403ffff 或 0x816f020d0403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0404ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0404ffff 或 0x816f020d0404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0405ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0405ffff 或 0x816f020d0405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0406ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0406ffff 或 0x816f020d0406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0407ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0407ffff 或 0x816f020d0407ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0408ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0408ffff 或 0x816f020d0408ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0409ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0409ffff 或 0x816f020d0409ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-040affff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d040affff 或 0x816f020d040affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-040bffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d040bffff 或 0x816f020d040bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-040cffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d040cffff 或 0x816f020d040cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-040dffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d040dffff 或 0x816f020d040dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-040effff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d040effff 或 0x816f020d040effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-040fffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d040fffff 或 0x816f020d040fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0410ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0410ffff 或 0x816f020d0410ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0411ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0411ffff 或 0x816f020d0411ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0412ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0412ffff 或 0x816f020d0412ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0413ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0413ffff 或 0x816f020d0413ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0414ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0414ffff 或 0x816f020d0414ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0415ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0415ffff 或 0x816f020d0415ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0416ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0416ffff 或 0x816f020d0416ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0417ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0417ffff 或 0x816f020d0417ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0418ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0418ffff 或 0x816f020d0418ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-0419ffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d0419ffff 或 0x816f020d0419ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-041affff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d041affff 或 0x816f020d041affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-041bffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d041bffff 或 0x816f020d041bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-041cffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d041cffff 或 0x816f020d041cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-041dffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d041dffff 或 0x816f020d041dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-041effff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d041effff 或 0x816f020d041effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f020d-041fffff Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示爲 816f020d041fffff 或 0x816f020d041fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0308-0a01ffff [PowerSupplyElementName] has returned to a Normal Input State. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器的輸入電壓已回到正常狀態。

也可能會顯示爲 816f03080a01ffff 或 0x816f03080a01ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：** 0099

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0308-0a02ffff [PowerSupplyElementName] has returned to a Normal Input State. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器的輸入電壓已回到正常狀態。

也可能會顯示爲 816f03080a02ffff 或 0x816f03080a02ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：** 0099

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2001ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2001ffff 或 0x816f030c2001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2002ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2002ffff 或 0x816f030c2002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2003ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2003ffff 或 0x816f030c2003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2004ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2004ffff 或 0x816f030c2004ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2005ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2005ffff 或 0x816f030c2005ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2006ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2006ffff 或 0x816f030c2006ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2007ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2007ffff 或 0x816f030c2007ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2008ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2008ffff 或 0x816f030c2008ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2009ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2009ffff 或 0x816f030c2009ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-200affff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c200affff 或 0x816f030c200affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-200bffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c200bffff 或 0x816f030c200bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-200cffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c200cffff 或 0x816f030c200cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-200dffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c200dffff 或 0x816f030c200dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-200effff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c200effff 或 0x816f030c200effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-200fffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c200fffff 或 0x816f030c200fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2010ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2010ffff 或 0x816f030c2010ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2011ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2011ffff 或 0x816f030c2011ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2012ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2012ffff 或 0x816f030c2012ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2013ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2013ffff 或 0x816f030c2013ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2014ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2014ffff 或 0x816f030c2014ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2015ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2015ffff 或 0x816f030c2015ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2016ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2016ffff 或 0x816f030c2016ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2017ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2017ffff 或 0x816f030c2017ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f030c-2018ffff Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示爲 816f030c2018ffff 或 0x816f030c2018ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0313-1701ffff System [ComputerSystemElementName] has recovered from an NMI. (NMI State)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已從軟體 NMI 中回復」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f03131701ffff 或 0x816f03131701ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0230

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2001ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2001ffff 或 0x816f040c2001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2002ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2002ffff 或 0x816f040c2002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2003ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2003ffff 或 0x816f040c2003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2004ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2004ffff 或 0x816f040c2004ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2005ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2005ffff 或 0x816f040c2005ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2006ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2006ffff 或 0x816f040c2006ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2007ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2007ffff 或 0x816f040c2007ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2008ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2008ffff 或 0x816f040c2008ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2009ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2009ffff 或 0x816f040c2009ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-200affff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c200affff 或 0x816f040c200affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-200bffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c200bffff 或 0x816f040c200bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-200cffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c200cffff 或 0x816f040c200cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-200dffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c200dffff 或 0x816f040c200dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-200effff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c200effff 或 0x816f040c200effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-200fffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c200fffff 或 0x816f040c200fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2010ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2010ffff 或 0x816f040c2010ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2011ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2011ffff 或 0x816f040c2011ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2012ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2012ffff 或 0x816f040c2012ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2013ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2013ffff 或 0x816f040c2013ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2014ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2014ffff 或 0x816f040c2014ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2015ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2015ffff 或 0x816f040c2015ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2016ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2016ffff 或 0x816f040c2016ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2017ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2017ffff 或 0x816f040c2017ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2018ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2018ffff 或 0x816f040c2018ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f040c-2581ffff [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用記憶體」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f040c2581ffff 或 0x816f040c2581ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 DIMM 之一：

816f0413-2582ffff A PCI PERR recovery has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到 PCI PERR 已回復。

也可能會顯示爲 816f04132582ffff 或 0x816f04132582ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0233

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0507-0301ffff [ProcessorElementName] has Recovered from a Configuration Mismatch. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於實作已從「處理器配置不符」中回復的使用案例。

也可能會顯示爲 816f05070301ffff 或 0x816f05070301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0063

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0507-0302ffff [ProcessorElementName] has Recovered from a Configuration Mismatch. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於實作已從「處理器配置不符」中回復的使用案例。

也可能會顯示爲 816f05070302ffff 或 0x816f05070302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0063

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0507-2584ffff [ProcessorElementName] has Recovered from a Configuration Mismatch. (All CPUs)

解說： 此訊息適用於實作已從「處理器配置不符」中回復的使用案例。

也可能會顯示爲 816f05072584ffff 或 0x816f05072584ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0063

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 CPU 之一：

816f050c-2001ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2001ffff 或 0x816f050c2001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2002ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2002ffff 或 0x816f050c2002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2003ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2003ffff 或 0x816f050c2003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2004ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2004ffff 或 0x816f050c2004ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2005ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2005ffff 或 0x816f050c2005ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2006ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2006ffff 或 0x816f050c2006ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2007ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2007ffff 或 0x816f050c2007ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2008ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2008ffff 或 0x816f050c2008ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2009ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2009ffff 或 0x816f050c2009ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-200affff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c200affff 或 0x816f050c200affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-200bffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c200bffff 或 0x816f050c200bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-200cffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c200cffff 或 0x816f050c200cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-200dffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c200dffff 或 0x816f050c200dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-200effff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c200effff 或 0x816f050c200effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-200fffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c200fffff 或 0x816f050c200fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2010ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2010ffff 或 0x816f050c2010ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2011ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2011ffff 或 0x816f050c2011ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2012ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2012ffff 或 0x816f050c2012ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2013ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2013ffff 或 0x816f050c2013ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2014ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2014ffff 或 0x816f050c2014ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2015ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2015ffff 或 0x816f050c2015ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2016ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2016ffff 或 0x816f050c2016ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2017ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2017ffff 或 0x816f050c2017ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2018ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2018ffff 或 0x816f050c2018ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050c-2581ffff Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已消除記憶體記載限制」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f050c2581ffff 或 0x816f050c2581ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 DIMM 之一：

816f050d-0400ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0400ffff 或 0x816f050d0400ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0401ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0401ffff 或 0x816f050d0401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0402ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0402ffff 或 0x816f050d0402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0403ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0403ffff 或 0x816f050d0403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0404ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0404ffff 或 0x816f050d0404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0405ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0405ffff 或 0x816f050d0405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0406ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0406ffff 或 0x816f050d0406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0407ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0407ffff 或 0x816f050d0407ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0408ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0408ffff 或 0x816f050d0408ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0409ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0409ffff 或 0x816f050d0409ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-040affff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d040affff 或 0x816f050d040affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-040bffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d040bffff 或 0x816f050d040bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-040cffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d040cffff 或 0x816f050d040cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-040dffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d040dffff 或 0x816f050d040dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-040effff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d040effff 或 0x816f050d040effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-040fffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d040fffff 或 0x816f050d040fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0410ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0410ffff 或 0x816f050d0410ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0411ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0411ffff 或 0x816f050d0411ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0412ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0412ffff 或 0x816f050d0412ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0413ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0413ffff 或 0x816f050d0413ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0414ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0414ffff 或 0x816f050d0414ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0415ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0415ffff 或 0x816f050d0415ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0416ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0416ffff 或 0x816f050d0416ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0417ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0417ffff 或 0x816f050d0417ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0418ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0418ffff 或 0x816f050d0418ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-0419ffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d0419ffff 或 0x816f050d0419ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-041affff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d041affff 或 0x816f050d041affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-041bffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d041bffff 或 0x816f050d041bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-041cffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d041cffff 或 0x816f050d041cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-041dffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d041dffff 或 0x816f050d041dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-041effff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d041effff 或 0x816f050d041effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f050d-041fffff Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示爲 816f050d041fffff 或 0x816f050d041fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0607-0301ffff An SM BIOS Uncorrectable CPU complex error for [ProcessorElementName] has deasserted. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於已取消斷定「SM BIOS 無法更正的 CPU 複式錯誤」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f06070301ffff 或 0x816f06070301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0817

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0607-0302ffff An SM BIOS Uncorrectable CPU complex error for [ProcessorElementName] has deasserted. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於已取消斷定「SM BIOS 無法更正的 CPU 複式錯誤」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f06070302ffff 或 0x816f06070302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0817

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0607-2584ffff An SM BIOS Uncorrectable CPU complex error for [ProcessorElementName] has deasserted. (All CPUs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已取消斷定 SM BIOS 無法更正的 CPU 複式錯誤。

也可能會顯示爲 816f06072584ffff 或 0x816f06072584ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0817

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 CPU 之一：

816f0608-1301ffff [PowerSupplyElementName] Configuration is OK. (PS Configuration)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器配置正常。

也可能會顯示爲 816f06081301ffff 或 0x816f06081301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0105

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0400ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0400ffff 或 0x816f060d0400ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0401ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0401ffff 或 0x816f060d0401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0402ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0402ffff 或 0x816f060d0402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0403ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0403ffff 或 0x816f060d0403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0404ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0404ffff 或 0x816f060d0404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0405ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0405ffff 或 0x816f060d0405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0406ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0406ffff 或 0x816f060d0406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0407ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0407ffff 或 0x816f060d0407ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0408ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0408ffff 或 0x816f060d0408ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0409ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0409ffff 或 0x816f060d0409ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-040affff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d040affff 或 0x816f060d040affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-040bffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d040bffff 或 0x816f060d040bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-040cffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d040cffff 或 0x816f060d040cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-040dffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d040dffff 或 0x816f060d040dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-040effff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d040effff 或 0x816f060d040effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-040fffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d040fffff 或 0x816f060d040fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0410ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0410ffff 或 0x816f060d0410ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0411ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0411ffff 或 0x816f060d0411ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0412ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0412ffff 或 0x816f060d0412ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0413ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0413ffff 或 0x816f060d0413ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0414ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0414ffff 或 0x816f060d0414ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0415ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0415ffff 或 0x816f060d0415ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0416ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0416ffff 或 0x816f060d0416ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0417ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0417ffff 或 0x816f060d0417ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0418ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0418ffff 或 0x816f060d0418ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-0419ffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d0419ffff 或 0x816f060d0419ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-041affff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d041affff 或 0x816f060d041affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-041bffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d041bffff 或 0x816f060d041bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-041cffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d041cffff 或 0x816f060d041cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-041dffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d041dffff 或 0x816f060d041dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-041effff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d041effff 或 0x816f060d041effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f060d-041fffff Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示爲 816f060d041fffff 或 0x816f060d041fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2001ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2001ffff 或 0x816f070c2001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2002ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2002ffff 或 0x816f070c2002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2003ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2003ffff 或 0x816f070c2003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2004ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2004ffff 或 0x816f070c2004ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2005ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2005ffff 或 0x816f070c2005ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2006ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2006ffff 或 0x816f070c2006ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2007ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2007ffff 或 0x816f070c2007ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2008ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2008ffff 或 0x816f070c2008ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2009ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2009ffff 或 0x816f070c2009ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-200affff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c200affff 或 0x816f070c200affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-200bffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c200bffff 或 0x816f070c200bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-200cffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c200cffff 或 0x816f070c200cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-200dffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c200dffff 或 0x816f070c200dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-200effff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c200effff 或 0x816f070c200effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-200fffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c200fffff 或 0x816f070c200fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2010ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2010ffff 或 0x816f070c2010ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2011ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2011ffff 或 0x816f070c2011ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2012ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2012ffff 或 0x816f070c2012ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2013ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2013ffff 或 0x816f070c2013ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2014ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2014ffff 或 0x816f070c2014ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2015ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2015ffff 或 0x816f070c2015ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2016ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2016ffff 或 0x816f070c2016ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2017ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2017ffff 或 0x816f070c2017ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2018ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤的使用案例。

也可能會顯示爲 816f070c2018ffff 或 0x816f070c2018ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070c-2581ffff Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示爲 816f070c2581ffff 或 0x816f070c2581ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 DIMM 之一：

816f070d-0400ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0400ffff 或 0x816f070d0400ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0401ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0401ffff 或 0x816f070d0401ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0402ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0402ffff 或 0x816f070d0402ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0403ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0403ffff 或 0x816f070d0403ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0404ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0404ffff 或 0x816f070d0404ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0405ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0405ffff 或 0x816f070d0405ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0406ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0406ffff 或 0x816f070d0406ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0407ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0407ffff 或 0x816f070d0407ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0408ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0408ffff 或 0x816f070d0408ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0409ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0409ffff 或 0x816f070d0409ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-040affff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d040affff 或 0x816f070d040affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-040bffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d040bffff 或 0x816f070d040bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-040cffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d040cffff 或 0x816f070d040cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-040dffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d040dffff 或 0x816f070d040dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-040effff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d040effff 或 0x816f070d040effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-040fffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d040fffff 或 0x816f070d040fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0410ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0410ffff 或 0x816f070d0410ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0411ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0411ffff 或 0x816f070d0411ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0412ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0412ffff 或 0x816f070d0412ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0413ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0413ffff 或 0x816f070d0413ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0414ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0414ffff 或 0x816f070d0414ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0415ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0415ffff 或 0x816f070d0415ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0416ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0416ffff 或 0x816f070d0416ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0417ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0417ffff 或 0x816f070d0417ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0418ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0418ffff 或 0x816f070d0418ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-0419ffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 25)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d0419ffff 或 0x816f070d0419ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-041affff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 26)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d041affff 或 0x816f070d041affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-041bffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 27)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d041bffff 或 0x816f070d041bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-041cffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 28)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d041cffff 或 0x816f070d041cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-041dffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 29)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d041dffff 或 0x816f070d041dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-041effff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 30)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d041effff 或 0x816f070d041effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f070d-041fffff Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 31)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示爲 816f070d041fffff 或 0x816f070d041fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0807-0301ffff [ProcessorElementName] has been Enabled. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用處理器」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f08070301ffff 或 0x816f08070301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0060

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0807-0302ffff [ProcessorElementName] has been Enabled. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用處理器」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f08070302ffff 或 0x816f08070302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0060

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0807-2584ffff [ProcessorElementName] has been Enabled. (All CPUs)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「已啓用處理器」的使用案例。

也可能會顯示爲 816f08072584ffff 或 0x816f08072584ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0060

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 CPU 之一：

816f0813-2581ffff System [ComputerSystemElementName]has recovered from an Uncorrectable Bus Error. (DIMMs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統已從無法更正的匯流排錯誤中回復。

也可能會顯示爲 816f08132581ffff 或 0x816f08132581ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0241

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0813-2582ffff System [ComputerSystemElementName]has recovered from an Uncorrectable Bus Error. (PCIs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統已從無法更正的匯流排錯誤中回復。

也可能會顯示爲 816f08132582ffff 或 0x816f08132582ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0241

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0813-2584ffff System [ComputerSystemElementName]has recovered from an Uncorrectable Bus Error. (CPUs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統已從無法更正的匯流排錯誤中回復。

也可能會顯示爲 816f08132584ffff 或 0x816f08132584ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0241

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2001ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2001ffff 或 0x816f090c2001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2002ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2002ffff 或 0x816f090c2002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2003ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2003ffff 或 0x816f090c2003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2004ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2004ffff 或 0x816f090c2004ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2005ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2005ffff 或 0x816f090c2005ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2006ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2006ffff 或 0x816f090c2006ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2007ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2007ffff 或 0x816f090c2007ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2008ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2008ffff 或 0x816f090c2008ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2009ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2009ffff 或 0x816f090c2009ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-200affff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c200affff 或 0x816f090c200affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-200bffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c200bffff 或 0x816f090c200bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-200cffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c200cffff 或 0x816f090c200cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-200dffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c200dffff 或 0x816f090c200dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-200effff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c200effff 或 0x816f090c200effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-200fffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c200fffff 或 0x816f090c200fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2010ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2010ffff 或 0x816f090c2010ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2011ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2011ffff 或 0x816f090c2011ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2012ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2012ffff 或 0x816f090c2012ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2013ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2013ffff 或 0x816f090c2013ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2014ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2014ffff 或 0x816f090c2014ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2015ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2015ffff 或 0x816f090c2015ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2016ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2016ffff 或 0x816f090c2016ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2017ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2017ffff 或 0x816f090c2017ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f090c-2018ffff [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName] is no longer Throttled. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體不再受節流控制。

也可能會顯示爲 816f090c2018ffff 或 0x816f090c2018ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0143

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a07-0301ffff The Processor [ProcessorElementName] is no longer operating in a Degraded State. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器不再以欠佳狀態執行。

也可能會顯示爲 816f0a070301ffff 或 0x816f0a070301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0039

SNMP 設陷 ID： 42

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a07-0302ffff The Processor [ProcessorElementName] is no longer operating in a Degraded State. (CPU 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器不再以欠佳狀態執行。

也可能會顯示爲 816f0a070302ffff 或 0x816f0a070302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0039

SNMP 設陷 ID： 42

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2001ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2001ffff 或 0x816f0a0c2001ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2002ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2002ffff 或 0x816f0a0c2002ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2003ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2003ffff 或 0x816f0a0c2003ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2004ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2004ffff 或 0x816f0a0c2004ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2005ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2005ffff 或 0x816f0a0c2005ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2006ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2006ffff 或 0x816f0a0c2006ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2007ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2007ffff 或 0x816f0a0c2007ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2008ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 8)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2008ffff 或 0x816f0a0c2008ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2009ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 9)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2009ffff 或 0x816f0a0c2009ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-200affff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 10)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c200affff 或 0x816f0a0c200affff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首**：PLAT，**ID**：0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-200bffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 11)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c200bffff 或 0x816f0a0c200bffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-200cffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 12)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c200cffff 或 0x816f0a0c200cffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-200dffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 13)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c200dffff 或 0x816f0a0c200dffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-200effff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 14)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c200effff 或 0x816f0a0c200effff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-200fffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 15)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c200fffff 或 0x816f0a0c200fffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2010ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 16)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2010ffff 或 0x816f0a0c2010ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2011ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 17)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2011ffff 或 0x816f0a0c2011ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2012ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 18)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2012ffff 或 0x816f0a0c2012ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2013ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 19)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2013ffff 或 0x816f0a0c2013ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2014ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 20)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2014ffff 或 0x816f0a0c2014ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2015ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 21)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2015ffff 或 0x816f0a0c2015ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2016ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 22)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2016ffff 或 0x816f0a0c2016ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2017ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 23)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2017ffff 或 0x816f0a0c2017ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a0c-2018ffff An Over-Temperature Condition has been removed on the [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 24)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示爲 816f0a0c2018ffff 或 0x816f0a0c2018ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0147

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要採取任何；資訊僅供參考。

816f0a13-0301ffff System [ComputerSystemElementName] has recovered from a Fatal Bus Error. (CPU 1 PECI)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統已從匯流排嚴重錯誤中回復。

也可能會顯示爲 816f0a130301ffff 或 0x816f0a130301ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0245

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n（請參閱「卸下微處理器及散熱槽」和「更換微處理器及散熱槽」）。
2. 如果問題仍然存在，且其他 DIMM 沒有相同錯誤徵兆，請更換主機板。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板（請參閱「卸下主機板」和「安裝主機板」）。（n = 微處理器號碼）

816f0a13-0302ffff System [ComputerSystemElementName] has recovered from a Fatal Bus Error. (CPU 2 PECI)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統已從匯流排嚴重錯誤中回復。

也可能會顯示爲 816f0a130302ffff 或 0x816f0a130302ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： **字首：**PLAT，**ID：**0245

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應：

1. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n（請參閱「卸下微處理器及散熱槽」和「更換微處理器及散熱槽」）。
2. 如果問題仍然存在，且其他 DIMM 沒有相同錯誤徵兆，請更換主機板。
3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板（請參閱「卸下主機板」和「安裝主機板」）。（n = 微處理器號碼）

附錄 B. UEFI/POST 診斷碼

在伺服器啓動或執行時可能會產生 UEFI/POST 診斷錯誤碼。UEFI/POST 診斷碼會記載到伺服器的 IMM 事件日誌中。

對於每一個事件碼，會顯示下列欄位：

事件 ID
唯一識別事件的 ID。

活動說明
針對事件顯示的記載的訊息字串。

說明 說明爲何發生事件的相關資訊。

嚴重性 指示對狀況的關注層次。在事件日誌中，嚴重性縮寫爲第一個字元。可能會顯示下列嚴重性。

表 27. 事件嚴重性層次

嚴重性	說明
參考資訊	參考訊息是針對審核用途記錄的事件，通常爲屬於正常行爲的使用者動作或狀態變更。
警告	警告沒有錯誤那樣嚴重，但可能的話，在變成錯誤之前應更正狀況。它也可能是需要其他監視或維護的狀況。
錯誤	錯誤通常指出會損害服務或預期功能的故障或嚴重狀況。

使用者回應
您爲解決事件所應執行的動作。

按顯示的順序執行步驟，直到解決問題爲止。在執行此欄位中說明的所有動作之後，如果仍無法解決問題，請聯絡「IBM 支援中心」。

以下列出 UEFI/POST 錯誤碼以及用來更正所偵測到問題的建議動作。

I.11002 [I.11002] A processor mismatch has been detected between one or more processors in the system.

解說： 偵測到一顆以上的處理器不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 出現此訊息時，可能同時還會出現其他處理器配置問題的相關訊息。請先解決這些訊息。
2. 如果問題仍然存在，請確定已安裝相符的處理器（亦即相符的選購配件產品編號等）
3. 根據本產品的服務資訊，驗證已將處理器安裝在正確的插座中。如果不是，請更正該問題。
4. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
5. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換不符的處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

© Copyright IBM Corp. 2014

I.18005 [I.18005] A discrepancy has been detected in the number of cores reported by one or more processor packages within the system.

解說： 處理器的核心數目不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果這是新安裝的選用裝置，請根據本產品的服務資訊，確定已將相符的處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適用服務公告。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.18006 [I.18006] A mismatch between the maximum allowed QPI link speed has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器的 QPI 速度不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果這是新安裝的選用裝置，請根據本產品的服務資訊，確定已將相符的處理器 CPU 安裝在正確的處理器 CPU 插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當固定提示服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.18007 [I.18007] A power segment mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器的功率範圍不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 安裝的處理器沒有相同的電力需求
2. 確定所有處理器皆具有相符的電力需求（例如 65、95 或 130 瓦特）
3. 如果電力需求相符，請檢查 IBM 支援中心網站，以取得適用於此處理器錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.18008 [I.18008] Currently, there is no additional information for this event.

解說： 處理器的內部 DDR3 頻率不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已按正確的移入順序安裝相符的 DIMM。{將鏈結新增至記憶體圖表。} 更正找到的所有配置問題。
2. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換關聯的處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.18009 [I.18009] A core speed mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器的核心速度不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。更正找到的所有不符問題。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.1800A [I.1800A] A mismatch has been detected between the speed at which a QPI link has trained between two or more processor packages.

解說： 處理器的匯流排速度不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 驗證處理器屬於列爲此系統之「已驗證伺服器」裝置的有效選用裝置。如果不是，請卸下處理器，然後安裝「已驗證伺服器」的處理器。
2. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。更正找到的所有不符問題。
3. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.1800B [I.1800B] A cache size mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器有一個以上快取層次的大小不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。更正找到的所有不符問題。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.1800C [I.1800C] A cache type mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器有一個以上快取層次的類型不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.1800D **[I.1800D] A cache associativity mismatch has been detected for one or more processor packages.**

解說： 處理器有一個以上快取層次的關聯性不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.1800E **[I.1800E] A processor model mismatch has been detected for one or more processor packages.**

解說： 處理器的型號不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.1800F **[I.1800F] A processor family mismatch has been detected for one or more processor packages.**

解說： 處理器的系列不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.18010 **[I.18010] A processor stepping mismatch has been detected for one or more processor packages.**

解說： 相同型號處理器的步進 ID 不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.2018002 [I.2018002] The device found at Bus % Device % Function % could not be configured due to resource constraints. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

解說： 資源不足（PCI 選用 ROM）

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級此 PCIe 裝置及/或任何連接的纜線，請重新安裝配接卡和任何連接的纜線。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的任何適當服務公告、UEFI 或配接卡韌體更新項目。附註：可能需要從 UEFI F1 Setup、ASU 或透過使用配接卡製造商公用程式來停用未用的選用 ROM，以便可以更新配接卡韌體。
3. 將配接卡移至其他插槽。如果插槽無法使用，或仍發生錯誤，請更換配接卡。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果將配接卡移至其他插槽後未再次發生錯誤，請驗證這不是系統限制，然後更換主機板。此外，如果這不是起始安裝，且在更換配接卡後錯誤仍然存在，請更換主機板。

I.2018003 [I.2018003] A bad option ROM checksum was detected for the device found at Bus % Device % Function %. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

解說： ROM 總和檢查錯誤

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級此 PCIe 裝置及/或任何連接的纜線，請重新安裝配接卡和任何連接的纜線。
2. 將配接卡移至其他系統插槽（如果有的話）。
3. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的任何適當服務公告、UEFI 或配接卡韌體更新項目。附註：可能需要將插槽配置爲 Gen1 或使用特殊公用程式軟體，以便可以升級配接卡韌體。可以透過以下方式配置第一代/第二代設定：F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection，或 ASU 公用程式。
4. 更換配接卡。

I.3048005 [I.3048005] UEFI has booted from the backup flash bank.

解說： 啓動備份 UEFI 映像檔

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 請參閱本產品服務資訊的「UEFI 回復」區段，讓系統回復至主要儲存庫。

I.3808004 [I.3808004] The IMM System Event log (SEL) is full.

解說： IPMI 系統事件日誌已滿

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用「IMM Web 介面」來清除事件日誌。
2. 如果 IMM 通訊無法使用，請使用 F1 Setup 存取 System Event Logs 功能表，並選擇 Clear IMM System Event Log，然後重新啓動伺服器。

I.3818001 [I.3818001] The firmware image capsule signature for the currently booted flash bank is invalid.

解說： 現行組 CRTM 封裝更新簽章無效

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將系統重新開機。系統會從備份 UEFI 映像檔回復。更新主要 UEFI 映像檔。
2. 如果錯誤已不存在，則不需要執行其他回復動作。
3. 如果錯誤仍然存在，或者開機不成功，（僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.3818002 [I.3818002] The firmware image capsule signature for the non-booted flash bank is invalid.

解說： 反向組 CRTM 封裝更新簽章無效

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 更新備份 UEFI 映像檔。
2. 如果錯誤已不存在，則不需要執行其他回復動作。
3. 如果錯誤仍然存在，或者開機不成功，（僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.3818003 [I.3818003] The CRTM flash driver could not lock the secure flash region.

解說： CRTM 無法鎖定安全的快閃記憶體區域

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果系統無法順利開機，請關閉並再次開啓 DC 電源。
2. 如果系統開機至 F1 Setup，請更新 UEFI 映像檔，並重設爲主要儲存庫（必要的話）。如果系統開機未出現任何錯誤，則表示回復完成，不需要採取其他動作。
3. 如果系統無法開機，或者快閃記憶體嘗試失敗，（僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.58015 [I.58015] Memory spare copy initiated.

解說： 備用副本已啓動

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 此事件不需要使用者介入。此事件僅供參考。

I.580A4 [I.580A4] Memory population change detected.

解說： 偵測到 DIMM 移入變更

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查系統事件日誌中是否有未更正的 DIMM 故障，並更換這些 DIMM。

I.580A5 [I.580A5] Mirror Fail-over complete. DIMM number % has failed over to to the mirrored copy.

解說： 偵測到 DIMM 鏡映失效接手

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查系統事件日誌中是否有未更正的 DIMM 故障，並更換這些 DIMM。

I.580A6 [I.580A6] Memory spare copy has completed successfully.

解說： 備用副本完成

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查系統日誌中是否有相關的 DIMM 故障，並更換這些 DIMM。

S.1100B [S.1100B] CATERR(IERR) has asserted on processor %.

解說： 處理器 CATERR(IERR) 已斷定

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.1100C [S.1100C] An uncorrectable error has been detected on processor %.

解說： 偵測到無法更正的處理器錯誤

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 將系統重新開機。如果問題仍然存在，請提升至下一個支援層級。

S.2011001 [S.2011001] An Uncorrected PCIe Error has Occurred at Bus % Device % Function %. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

解說： 偵測到 PCI SERR

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級此節點及/或任何連接的纜線 a. 請重新安裝配接卡和任何連接的纜線。b. 重新載入裝置驅動程式 c. 如果無法辨識裝置，可能需要將插槽重新配置爲第一代或第二代。可以透過以下方式配置第一代/第二代設定：F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection，或 ASU 公用程式。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適用裝置驅動程式、韌體更新項目、本產品的服務資訊修訂或其他資訊。載入新的裝置驅動程式及所有必要的韌體更新項目。
3. 如果問題仍然存在，請卸下配接卡。如果在沒有配接卡的情況下系統順利重新開機，請更換此配接卡。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.2018001 [S.2018001] An Uncorrected PCIe Error has Occurred at Bus % Device % Function %. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

解說： 偵測到 PCIe 未更正的錯誤

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級此節點及/或任何連接的纜線 a. 請重新安裝配接卡和任何連接的纜線。b. 重新載入裝置驅動程式 c. 如果無法辨識裝置，可能需要將插槽重新配置爲第一代或第二代。可以透過以下方式配置第一代/第二代設定：F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection，或 ASU 公用程式。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適用裝置驅動程式、韌體更新項目、本產品的服務資訊版本或其他資訊。載入新的裝置驅動程式及所有必要的韌體更新項目。
3. 如果問題仍然存在，請卸下配接卡。如果在沒有配接卡的情況下系統順利重新開機，請更換此配接卡。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.3020007 [S.3020007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說： 偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3028002 [S.3028002] Boot permission timeout detected.

解說： 開機權限協調逾時

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 CMM/IMM 日誌中是否有通訊錯誤並加以解決。
2. 重新安裝系統
3. 如果問題仍然存在，請提升至下一個支援層級。

S.3030007 [S.3030007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說： 偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3040007 [S.3040007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說： 偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3050007 [S.3050007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說： 偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3058004 [S.3058004] A Three Strike boot failure has occurred. The system has booted with default UEFI settings.

解說： 發生 POST 失敗！系統以預設值開機。

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 下次開機時，此事件會將 UEFI 重設爲預設值。如果順利完成，則會強制使用者進入 F1 Setup。原始 UEFI 設定仍然存在。
2. 如果使用者並未刻意地觸發重新開機，請檢查日誌以找出可能的原因。
3. 復原最近的系統變更（新增的設定或裝置）。如果最近未進行任何系統變更，請卸下所有選用裝置，然後取出 CMOS 電池 30 秒鐘，以清除 CMOS 內容。請驗證系統已開機。然後，請逐一重新安裝選用裝置，以找出問題。
4. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
5. 更新 UEFI 韌體。
6. 取出 CMOS 電池 30 秒鐘並重新安裝，以清除 CMOS 內容
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3060007 [S.3060007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說： 偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3070007 [S.3070007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說： 偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3108007 [S.3108007] The default system settings have been restored.

解說： 系統配置已還原爲預設值

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。

S.3818004 [S.3818004] The CRTM flash driver could not successfully flash the staging area. A failure occurred.

解說： CRTM 更新失敗

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 繼續將系統開機。如果未重設系統，請手動重設系統。
2. 如果之後開機時未報告錯誤，則不需要採取其他回復動作。
3. 如果錯誤仍然存在，請繼續將系統開機並更新 UEFI 映像檔。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3818007 [S.3818007] The firmware image capsules for both flash banks could not be verified.

解說： 無法驗證 CRTM 映像檔封裝

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果系統無法順利開機，請關閉並再次開啓 DC 電源。
2. 如果系統開機至 F1 Setup，請更新 UEFI 映像檔，並重設爲主要儲存庫（必要的話）。如果系統開機未出現任何錯誤，則表示回復完成，不需要採取其他動作。
3. 如果系統無法開機，或者快閃記憶體嘗試失敗，（僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.51003 [S.51003] An uncorrectable memory error was detected in DIMM slot % on rank %.

解說： [S.51003] An uncorrectable memory error was detected on processor % channel %. 無法判斷通道內發生故障的 DIMM。

[S.51003] An uncorrectable memory error has been detected during POST.發生嚴重的記憶體錯誤

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級節點，請驗證已正確安裝 DIMM，並觀察記憶體通道的任何 DIMM 接頭中皆沒有任何異物。如果發現這些狀況中的任一個，請更正並使用相同的 DIMM 重試。（附註：事件日誌可能包含最新的 00580A4 事件，此事件會指出偵測到可能與此問題相關的 DIMM 插入方面的變更。）
2. 如果在 DIMM 接頭上未觀察到任何問題，或此問題仍然存在，請更換光徑及/或事件日誌項目所識別的 DIMM。
3. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請更換相同記憶體通道上的其他 DIMM。
4. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此記憶體錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
5. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請檢查接頭是否損壞。如果發現接頭已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的處理器。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.51006 [S.51006] A memory mismatch has been detected. Please verify that the memory configuration is valid.

解說： 偵測到一條以上的 DIMM 不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 您可以遵循無法更正的記憶體錯誤或故障記憶體測試。首先檢查事件日誌及服務。因其他錯誤或動作而停用 DIMM，可能會導致此事件。
2. 根據本產品的服務資訊，驗證已按正確的移入順序安裝 DIMM。
3. 停用記憶體鏡映和備用。如果此動作可解決不符問題，請檢查「IBM 支援中心」網站以取得與此問題相關的資訊。
4. 更新 UEFI 韌體。
5. 更換 DIMM
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.51009 [S.51009] No system memory has been detected.

解說： 未偵測到記憶體

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定伺服器上已安裝一個以上 DIMM。
2. 如果日誌中沒有記錄記憶體故障，而且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，請使用 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 驗證所有 DIMM 接頭均已啓用。
3. 根據本產品的服務資訊重新安裝所有 DIMM，驗證移入順序正確無誤。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。
5. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.58008 [S.58008] A DIMM has failed the POST memory test.

解說： DIMM 未通過記憶體測試

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 您必須關閉並重新開啓系統電源，以重新啓用受影響的 DIMM 接頭，或是使用 F1 Setup 手動重新啓用。
2. 如果最近曾安裝、維修、移動或升級節點，請檢查以確定 DIMM 已牢固安置，且在 DIMM 接頭中看不到任何異物。如果觀察到任一狀況，請更正並使用相同的 DIMM 重試。（附註：事件日誌可能包含最新的 00580A4 事件，此事件會指出偵測到可能與此問題相關的 DIMM 插入方面的變更。）
3. 如果問題仍然存在，請更換光徑及/或事件日誌項目所識別的 DIMM。
4. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請將同一記憶體通道上的其他 DIMM 與另一個記憶體通道或另一顆處理器的 DIMM 交換（一次一條）。（檢查該產品/安裝手冊的服務資訊，了解備用/配對模式的插入需求）。如果 DIMM 移至另一個記憶體通道後，問題仍然發生，請更換該 DIMM。
5. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此記憶體錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果原始 DIMM 接頭仍然有問題，請重新檢查該 DIMM 接頭中是否有異物，如果發現異物，請將其清除。如果接頭已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的處理器，然後檢查處理器插座插腳是否有任何損壞或插腳未對齊。 如果發現損壞，或這是升級處理器，請更換主機板。如果有多顆處理器，請交換處理器，將受影響的處理器移至另一個處理器插座，然後重試。如果受影響的處理器仍有問題（或只有一顆處理器），請更換受影響的處理器。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.68005 **[S.68005] An error has been detected by the the IIO core logic on Bus %. The Global Fatal Error Status register contains %. The Global Non-Fatal Error Status register contains %. Please check error logs for the presence of additional downstream device error data.**

解說： 嚴重 IOH-PCI 錯誤

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查日誌中是否有相關聯 PCIe 裝置的個別錯誤，然後解決該錯誤。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的系統或配接卡適用服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.680B8 **[S.680B8] Internal QPI Link Failure Detected.**

解說： 偵測到內部 QPI 鏈結失敗

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 檢查處理器插座中是否有異物或損壞。如果發現雜質，請清除雜質。
3. 如果再次發生錯誤，或發現插座損壞，請更換主機板（僅限經過培訓的技術服務人員）。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.680B9 **[S.680B9] External QPI Link Failure Detected.**

解說： 偵測到外部 QPI 鏈結失敗

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 檢查處理器插座中是否有異物或損壞。如果發現雜質，請清除雜質。
3. 如果再次發生錯誤，或發現插座損壞，請更換主機板（僅限經過培訓的技術服務人員）。

W.11004 **[W.11004] A processor within the system has failed the BIST.**

解說： 偵測到處理器自我測試失敗

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果剛更新了處理器或韌體，請檢查 IBM 支援中心網站，以取得適用於此處理器錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
2. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果有多顆處理器，請交換處理器，將受影響的處理器移至另一個處理器插座，然後重試。如果受影響的處理器仍有問題，或這是單一處理器系統，請更換處理器。在卸下每一顆處理器時，請檢查處理器插座，如果發現插座損壞或插腳未對齊，請先更換主機板。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.3048006 [W.3048006] UEFI has booted from the backup flash bank due to an Automatic Boot Recovery (ABR) event.

解說： 自動開機回復，啓動備用 UEFI 映像檔

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新主要 UEFI 映像檔。請參閱本產品服務資訊的「UEFI 回復」區段。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.305000A [W.305000A] An invalid date and time have been detected.

解說： RTC 日期和時間不正確

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IMM/機箱事件日誌。此事件應該剛好在出現 0068002 錯誤之前發生。請檢修該事件或任何其他電池相關的錯誤。
2. 使用 F1 Setup 來重設日期和時間。如果在系統重設之後仍然發生問題，請更換 CMOS 電池。
3. 如果問題仍然存在，請檢查 IBM 支援中心網站，以取得適用於此錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.3058009 [W.3058009] DRIVER HEALTH PROTOCOL: Missing Configuraiton. Requires Change Settings From F1.

解說： 驅動程式性能通訊協定：遺漏配置。需要從 F1 變更設定

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 請移至 System Settings > Settings > Driver Health Status List，然後尋找回報 Configuration Required 狀態的驅動程式/控制器。
2. 從 System Settings 中搜尋驅動程式功能表，然後適當地變更設定。
3. 儲存設定並重新啓動系統。

W.305800A [W.305800A] DRIVER HEALTH PROTOCOL: Reports 'Failed' Status Controller.

解說： 驅動程式性能通訊協定：報告「失敗」狀態的控制器

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將系統重新開機。
2. 如果問題仍然存在，請切換至備份 UEFI 或更新現行的 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.305800B [W.305800B] DRIVER HEALTH PROTOCOL: Reports 'Reboot' Required Controller.

解說： 驅動程式性能通訊協定：報告需要「重新開機」的控制器

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 不需執行任何動作 – POST 結束時，系統會重新開機。
2. 如果問題仍然存在，請切換至備份 UEFI 或更新現行的 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.305800C [W.305800C] DRIVER HEALTH PROTOCOL: Reports 'System Shutdown' Required Controller.

解說： 驅動程式性能通訊協定：報告需要「系統關機」的控制器

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將系統重新開機。
2. 如果問題仍然存在，請切換至備份 UEFI 或更新現行的 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.305800D [W.305800D] DRIVER HEALTH PROTOCOL: Disconnect Controller Failed. Requires 'Reboot'.

解說： 驅動程式性能通訊協定：與控制器中斷連接失敗。需要「重新開機」

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將系統重新開機，以重新連接控制器。
2. 如果問題仍然存在，請切換至備份 UEFI 或更新現行的 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.305800E [W.305800E] DRIVER HEALTH PROTOCOL: Reports Invalid Health Status Driver.

解說： 驅動程式性能通訊協定：報告無效性能狀態的驅動程式

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將系統重新開機。
2. 如果問題仍然存在，請切換至備份 UEFI 或更新現行的 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.3808000 [W.3808000] An IMM communication failure has occurred.

解說： IMM 通訊失敗

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 從節點中卸下 AUX 電源。這會使整個節點重新開機。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. 更新 UEFI 韌體。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.3808002 [W.3808002] An error occurred while saving UEFI settings to the IMM.

解說： 更新系統配置至 IMM 時發生錯誤

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用 F1 Setup、Verify Settings 及 Save Settings 回復設定。
2. 從節點中卸下 AUX 電源。這會使整個節點重新開機。
3. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
4. 更新 IMM 韌體。
5. 取出 CMOS 電池 30 秒鐘並重新安裝，以清除 CMOS 內容。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.3808003 .[W.3808003] Unable to retrieve the system configuration from the IMM.

解說： 從 IMM 擷取系統配置時發生錯誤

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用 F1 Setup、Verify Settings 及 Save Settings 回復設定。
2. 從節點中卸下 AUX 電源。這會使整個節點重新開機。
3. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
4. 更新 IMM 韌體。
5. 取出 CMOS 電池 30 秒鐘並重新安裝，以清除 CMOS 內容。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.3818005 [W.3818005] The CRTM flash driver could not successfully flash the staging area. The update was aborted

解說： CRTM 更新已中斷

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 繼續將系統開機。如果未重設系統，請手動重設系統。
2. 如果之後開機時未報告錯誤，則不需要採取其他回復動作。
3. 如果此事件仍然存在，請繼續將系統開機並更新 UEFI 映像檔。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.3938002 [W.3938002] A boot configuration error has been detected.

解說： 開機配置錯誤

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. F1 Setup -> Save Settings
2. 重試 OOB 配置更新

W.50001 [W.50001] A DIMM has been disabled due to an error detected during POST.

解說： DIMM 已停用

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果由於記憶體錯誤而停用 DIMM，請遵循該事件的程序。
2. 如果日誌中沒有記錄任何記憶體錯誤，且沒有任何 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，請透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用所有 DIMM。
3. 如果問題仍然存在，請從管理主控台關閉並重新開啓節點電源。
4. 將 IMM 重設爲預設值。
5. 將 UEFI 重設爲預設值。
6. 更新 IMM 及 UEFI 韌體。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.58001 [W.58001] The PFA Threshold limit (correctable error logging limit) has been exceeded on DIMM number % at address %. MC5 Status contains % and MC5 Misc contains %.

解說： 已超出 DIMM PFA 臨界值

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級節點，請驗證已正確安裝 DIMM，並觀察記憶體通道的任何 DIMM 接頭中皆沒有任何異物。如果發現這些狀況中的任一個，請更正並使用相同的 DIMM 重試。（附註：事件日誌可能包含最新的 00580A4 事件，此事件會指出偵測到可能與此問題相關的 DIMM 插入方面的變更。）
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此記憶體錯誤的適用韌體更新項目。版本注意事項會列出此更新項目所解決的已知問題。
3. 如果先前的步驟未解決此問題，則在下一次維護時，請更換受影響的 DIMM（如光徑及/或錯誤日誌項目所指出）。
4. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生 PFA，請將同一記憶體通道上的其他 DIMM 與另一個記憶體通道或另一顆處理器的 DIMM 交換（一次一條）。（檢查該產品/安裝手冊的服務資訊，了解備用/配對模式的插入需求）。如果在將 DIMM 移至另一個記憶體通道上的任何 DIMM 接頭後仍然發生 PFA，請更換已移動的 DIMM。
5. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此記憶體錯誤的適用服務公告。（鏈結至 IBM 支援中心服務公告）
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果在相同的 DIMM 接頭再次發生問題，請檢查 DIMM 接頭中是否有異物，如果發現異物，請將其清除。如果接頭已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的處理器，然後檢查處理器插座插腳是否有任何損壞或插腳未對齊。 如果發現損壞，或處理器是升級零件，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的處理器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.58007 [W.58007] Invalid memory configuration (Unsupported DIMM Population) detected. Please verify memory configuration is valid.

解說： 不受支援的 DIMM 移入

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 您可以遵循無法更正的記憶體錯誤或故障記憶體測試。首先檢查事件日誌及服務。因其他錯誤或動作而停用 DIMM，可能會導致此事件。
2. 確定已根據本產品的服務資訊中的準則來移入 DIMM 接頭。

W.580A1 [W.580A1] Invalid memory configuration for Mirror Mode. Please correct memory configuration.

解說： 鏡映模式不支援的 DIMM 移入

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，請解決此故障。
2. 確定已根據本產品的服務資訊，在鏡映模式下正確地移入 DIMM 接頭。

W.580A2 [W.580A2] Invalid memory configuration for Sparing Mode. Please correct memory configuration.

解說： 備用模式不支援的 DIMM 移入

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定已根據本產品的服務資訊，在備用模式下正確地移入 DIMM 接頭。

W.68002 [W.68002] A CMOS battery error has been detected

解說： CMOS 電池錯誤

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動或維修系統，請確定已適當安裝電池。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. 更換 CMOS 電池
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

附錄 C. DSA 診斷測試結果

執行 DSA 診斷測試之後，使用此資訊可解決找到的所有問題。

DSA Broadcom 網路測試結果

執行 Broadcom 網路測試時，可能會產生下列訊息。

405-000-000 BRCM:TestControlRegisters Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-001-000 BRCM:TestMIIRegisters Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

© Copyright IBM Corp. 2014

405-002-000 BRCM:TestEEPROM Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-003-000 BRCM:TestInternalMemory Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-004-000 BRCM:TestInterrupt Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-005-000 BRCM:TestLoopbackMAC Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-006-000 BRCM:TestLoopbackPhysical Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-007-000 BRCM:TestLEDs Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-800-000 BRCM:TestControlRegisters Test Aborted

解說： 已取消控制暫存器測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-801-000 BRCM:TestMIIRegisters Test Aborted

解說： 已取消 MII 暫存器測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-802-000 BRCM:TestEEPROM Test Aborted

解說： 已取消 EEPROM 測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-803-000 BRCM:TestInternalMemory Test Aborted

解說： 已取消內部記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-804-000 BRCM:TestInterrupt Test Aborted

解說： 已取消岔斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-805-000 BRCM:TestLoopbackMAC Test Aborted

解說： 已取消 MAC 層上的迴圈測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-806-000 BRCM:TestLoopbackPhysical Test Aborted

解說： 已取消實體層上的迴圈測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-807-000 BRCM:TestLEDs Test Aborted

解說： 已取消驗證狀態 LED。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-900-000 BRCM:TestControlRegisters Test Failed

解說： 測試內部 MAC 暫存器時偵測到故障

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-901-000 BRCM:TestMIIRegisters Test Failed

解說： 測試內部 PHY 暫存器時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-902-000 BRCM:TestEEPROM Test Failed

解說： 測試永久 RAM 時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-903-000 BRCM:TestInternalMemory Test Failed

解說： 測試內部記憶體時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-904-000 BRCM:TestInterrupt Test Failed

解說： 測試岔斷時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-905-000 BRCM:TestLoopbackMAC Test Failed

解說： BRCM:TestLoopbackMAC 測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-906-000 BRCM:TestLoopbackPhysical Test Failed

解說： 在實體層上執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

405-907-000 BRCM:TestLEDs Test Failed

解說： 驗證狀態 LED 的作業時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA Brocade 測試結果

執行 Brocade 測試時，可能會產生下列訊息。

218-000-000 Brocade:MemoryTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-001-000 Brocade:ExternalLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-002-000 Brocade:SerdesLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-003-000 Brocade:PCILoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-004-000 Brocade:ExternalEthLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-005-000 Brocade:SerdesEthLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-006-000 Brocade:InternalLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-800-000 Brocade:MemoryTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-801-000 Brocade:ExternalLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-802-000 Brocade:SerdesLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-803-000 Brocade:PCILoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-804-000 Brocade:ExternalEthLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-805-000 Brocade:SerdesEthLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-806-000 Brocade:InternalLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-900-000 Brocade:MemoryTest Failed

解說： 測試配接卡記憶體時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
2. 驗證韌體是否爲適當的層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-901-000 Brocade:ExternalLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查纜線連線。
2. 重新執行測試。
3. 驗證韌體是否爲適當的層次。
4. 重新執行測試。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-902-000 Brocade:SerdesLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
2. 驗證韌體是否爲適當的層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-903-000 Brocade:PCILoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
2. 驗證韌體是否爲適當的層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-904-000 Brocade:ExternalEthLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查或更換 SFP/纜線。
2. 重新執行測試。
3. 驗證韌體是否爲適當的層次。
4. 重新執行測試。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-905-000 Brocade:SerdesEthLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
2. 驗證韌體是否爲適當的層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

218-906-000 Brocade:InternalLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
2. 驗證韌體是否爲適當的層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA 檢查點面板測試結果

執行檢查點面板測試時，可能會產生下列訊息。

180-000-000 Check-point Panel Test Passed

解說： 已通過檢查點面板測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

180-801-000 Check-point Panel Test Aborted

解說： 已中斷檢查點面板測試。BMC 無法驗證是否已連接操作員資訊面板纜線。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查並重新安裝兩端的操作員資訊面板纜線。
2. 驗證「基板管理控制器 (BMC)」可正常運作。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

180-901-000 Check-point Panel Test Failed

解說： 檢查點面板測試失敗。操作員已報告不正確的顯示畫面。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查操作員資訊面板的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。
2. 如果資訊面板纜線損壞，請更換纜線。
3. 重新執行測試。
4. 更換操作員資訊面板組件。
5. 重新執行測試。
6. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA CPU 壓力測試結果

執行 CPU 壓力測試時，可能會產生下列訊息。

089-000-000 CPU Stress Test Passed

解說： 已通過 CPU 壓力測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

089-801-000 CPU Stress Test Aborted

解說： 已中斷 CPU 壓力測試。內部程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 關閉再重新啓動系統。
2. 確定 DSA 診斷碼爲最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。在 IBM 支援中心網站上此系統類型的參照中，可以找到此元件的最新層次韌體。
5. 重新執行測試。
6. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啓動系統，然後重新執行測試。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

089-802-000 CPU Stress Test Aborted

解說： 已中斷 CPU 壓力測試。系統資源無效性錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 關閉再重新啓動系統。
2. 確定 DSA 診斷碼爲最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
5. 重新執行測試。
6. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啓動系統，然後重新執行測試。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

089-803-000 CPU Stress Test Aborted

解說： 已中斷 CPU 壓力測試。記憶體大小不足，無法執行測試。至少需要 1GB。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

089-804-000 CPU Stress Test Aborted

解說： 已中斷 CPU 壓力測試。使用者已按下 Ctrl-C 鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

089-901-000 CPU Stress Test Failed

解說： CPU 壓力測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啓動系統，然後重新執行測試。
2. 確定 DSA 診斷碼爲最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
5. 重新執行測試。
6. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啓動系統，然後重新執行測試。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA Emulex 配接卡測試結果

執行 Emulex 配接卡測試時，可能會產生下列訊息。

516-000-000 ELXUCNA: NIC MAC LoopBackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

516-001-000 ELXUCNA: NIC PHY LoopBackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

516-002-000 ELXUCNA: ELXUCNA: NIC LED(Beacon)Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

516-800-000 ELXUCNA: NIC MAC LoopBackTest Aborted

解說： 已取消 MAC 層上的迴圈測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

516-801-000 ELXUCNA: NIC PHY LoopBackTest Aborted

解說： 已取消實體層上的迴圈測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

516-802-000 ELXUCNA: ELXUCNA: NIC LED(Beacon)Test Aborted

解說： 已取消驗證狀態 LED。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

516-900-000 ELXUCNA: NIC MAC LoopBackTest Failed

解說： 在 MAC 層上執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

516-901-000 ELXUCNA: NIC PHY LoopBackTest Failed

解說： 在實體層上執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

516-902-000 ELXUCNA: ELXUCNA: NIC LED(Beacon)Test Failed

解說： 驗證狀態 LED 的作業時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA EXA 埠連線測試結果

執行 EXA 埠連線測試時，可能會產生下列訊息。

401-000-000 EXA Port Ping Test Passed

解說： 已通過 EXA 埠連線測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

401-801-000 EXA Port Ping Test Aborted

解說： 已中斷 EXA 埠連線測試。無法取得裝置基本位址。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 拔除電源線，等待 45 秒，然後重新連接並重新執行測試。
2. 確定可調整性纜線連線符合規格。
3. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

401-802-000 EXA Port Ping Test Aborted

解說： 已中斷 EXA 埠連線測試。埠連線可能不正確。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 拔除電源線，等待 45 秒，然後重新連接並重新執行測試。
2. 確定可調整性纜線連線符合規格。
3. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

401-901-001 EXA Port Ping Test Failed

解說： EXA 埠連線測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 拔除電源線，等待 45 秒，然後重新連接並重新執行測試。
2. 確定可調整性纜線連線符合規格。
3. 檢查可調整性纜線的連線是否鬆脫。
4. 更換指定埠的可調整性纜線。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA 硬碟測試結果

執行硬碟測試時，可能會產生下列訊息。

217-000-000 HDD Test Passed

解說： 已通過 HDD 壓力測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

217-800-000 HDD Test Aborted

解說： 已中斷 HDD 測試。已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查纜線連線。
2. 重新執行測試。
3. 驗證硬碟支援自我測試及自我測試記載。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

217-900-000 HDD Test Failed

解說： HDD 測試失敗。硬碟自我測試偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查纜線連線。
2. 重新執行測試。
3. 驗證韌體爲最新層次。
4. 重新執行測試。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA Intel 網路測試結果

執行 Intel 網路測試時，可能會產生下列訊息。

406-000-000 IANet:Registers Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-001-000 IANet:EEPROM Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-002-000 IANet:FIFO Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-003-000 IANet:Interrupts Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-004-000 IANet:Loopback Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-800-000 IANet:Registers Test Aborted

解說： 已取消暫存器測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-801-000 IANet:EEPROM Test Aborted

解說： 已取消 EEPROM 測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-802-000 IANet:FIFO Test Aborted

解說： 已取消 FIFO 測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-803-000 IANet:Interrupts Test Aborted

解說： 已取消岔斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-804-000 IANet:Loopback Test Aborted

解說： 已取消迴圈測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-900-000 IANet:Registers Test Failed

解說： 執行暫存器測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-901-000 IANet:EEPROM Test Failed

解說： 執行 EEPROM 測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站

- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-902-000 IANet:FIFO Test Failed

解說： 執行 FIFO 測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-903-000 IANet:Interrupts Test Failed

解說： 執行岔斷測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 在 DSA Diagnostic Log 的 PCI Hardware 區段中，檢查岔斷指派。如果乙太網路裝置正在共用岔斷，請使用 F1 Setup 修改岔斷指派以將唯一岔斷指派給該裝置（如有可能）。
4. 重新執行測試。
5. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

406-904-000 IANet:Loopback Test Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查乙太網路纜線是否損壞，並確定纜線類型及連接皆正確。
2. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA LSI 硬碟測試結果

執行 LSI 硬碟測試時，可能會產生下列訊息。

407-000-000 LSIESG:DiskDefaultDiagnostic Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

407-800-000 LSIESG:DiskDefaultDiagnostic Test Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

407-900-000 LSIESG:DiskDefaultDiagnostic Test Failed

解說： 硬碟自我測試偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查纜線連線。
2. 重新執行測試。
3. 驗證韌體是否爲最新層次。
4. 重新執行測試。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA Mellanox 配接卡測試結果

執行 Mellanox 配接卡測試時，可能會產生下列訊息。

408-000-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestEthernetPort Test Passed

解說： 已通過埠測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

408-001-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestIBPort Test Passed

解說： 已通過埠測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

408-800-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestEthernetPort Test Aborted

解說： 已取消埠測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

408-801-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestIBPort Test Aborted

解說： 已取消埠測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

408-900-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestEthernetPort Test Failed

解說： 埠測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定正在測試的埠之實體鏈結處於作用中狀態。
2. 如果符合這些狀況，但測試仍然失敗，則表示埠的配接卡可能有故障。
3. 嘗試更換配接卡並重複執行測試。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

408-901-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestIBPort Test Failed

解說： 埠測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定正在測試的埠之實體鏈結處於作用中狀態，且子網路管理程式是在與該埠連接的光纖上執行。
2. 如果符合這些狀況，但測試仍然失敗，則表示埠的配接卡可能有故障。
3. 嘗試更換配接卡並重複執行測試。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA

- 最新層次的 BMC/IMM

DSA 記憶體隔離測試結果

執行記憶體隔離測試時，可能會產生下列訊息。

201-000-000 Standalone Memory Test Passed

解說： 所有 CPU 均已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-000-001 Standalone Memory Test Passed

解說： CPU 1 已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-000-002 Standalone Memory Test Passed

解說： CPU 2 已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-000-003 Standalone Memory Test Passed

解說： CPU 3 已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-000-004 Standalone Memory Test Passed

解說： CPU 4 已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-811-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 ″_SM_″。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-811-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 ″_SM_″。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-811-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 ″_SM_″。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-811-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 ″_SM_″。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-812-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 此系統不支援記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-812-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 此系統不支援記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-812-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 此系統不支援記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-812-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 此系統不支援記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-813-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法關閉 CPU 中的 ECC 錯誤報告。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-813-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法關閉 CPU 中的 ECC 錯誤報告。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-813-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法關閉 CPU 中的 ECC 錯誤報告。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-813-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法關閉 CPU 中的 ECC 錯誤報告。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-814-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法停用 CPU 的清除特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-814-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法停用 CPU 的清除特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-814-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法停用 CPU 的清除特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-814-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法停用 CPU 的清除特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-815-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取快速記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-815-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取快速記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-815-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取快速記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-815-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取快速記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-816-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取完整記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-816-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取完整記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-816-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取完整記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-816-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取完整記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-818-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 ″_SM_″。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-818-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 ″_SM_″。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-818-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 ″_SM_″。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-818-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 ″_SM_″。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-819-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 開始-結束位址範圍在記憶體的受限區域內。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-819-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 開始-結束位址範圍在記憶體的受限區域內。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-819-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 開始-結束位址範圍在記憶體的受限區域內。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-819-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 開始-結束位址範圍在記憶體的受限區域內。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-820-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-820-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-820-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-820-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-821-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 可變範圍的 MTRR 暫存器大於固定範圍的 MTRR 暫存器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-821-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 可變範圍的 MTRR 暫存器大於固定範圍的 MTRR 暫存器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-821-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 可變範圍的 MTRR 暫存器大於固定範圍的 MTRR 暫存器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-821-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 可變範圍的 MTRR 暫存器大於固定範圍的 MTRR 暫存器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-822-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： MTRR 服務要求無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-822-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： MTRR 服務要求無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-822-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： MTRR 服務要求無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-822-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： MTRR 服務要求無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-824-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： Node Interleave 特性必須爲 OFF。請移至 Setup 並停用 Node Interleave 選項，然後重新執行測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-824-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： Node Interleave 特性必須爲 OFF。請移至 Setup 並停用 Node Interleave 選項，然後重新執行測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-824-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： Node Interleave 特性必須爲 OFF。請移至 Setup 並停用 Node Interleave 選項，然後重新執行測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-824-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： Node Interleave 特性必須爲 OFF。請移至 Setup 並停用 Node Interleave 選項，然後重新執行測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-826-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：已停用記憶體控制器。請移至 Setup 並啓用記憶體控制器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-826-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：已停用記憶體控制器。請移至 Setup 並啓用記憶體控制器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-826-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：已停用記憶體控制器。請移至 Setup 並啓用記憶體控制器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-826-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：已停用記憶體控制器。請移至 Setup 並啓用記憶體控制器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-827-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：BIOS 已停用 ECC 功能。請移至 Setup 並啓用 ECC 產生功能。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-827-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：BIOS 已停用 ECC 功能。請移至 Setup 並啓用 ECC 產生功能。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-827-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：BIOS 已停用 ECC 功能。請移至 Setup 並啓用 ECC 產生功能。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-827-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：BIOS 已停用 ECC 功能。請移至 Setup 並啓用 ECC 產生功能。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-844-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在遮罩 MSR 機器檢查控制遮罩暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-844-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在遮罩 MSR 機器檢查控制遮罩暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-844-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在遮罩 MSR 機器檢查控制遮罩暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-844-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在遮罩 MSR 機器檢查控制遮罩暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-845-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在清除 MSR 機器檢查控制暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-845-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在清除 MSR 機器檢查控制暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-845-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在清除 MSR 機器檢查控制暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-845-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在清除 MSR 機器檢查控制暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-859-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： XSECSRAT 類型無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-859-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： XSECSRAT 類型無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-859-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： XSECSRAT 類型無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-859-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： XSECSRAT 類型無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-860-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM0 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-860-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM0 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-860-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM0 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-860-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM0 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-861-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SRAT 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-861-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SRAT 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-861-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SRAT 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-861-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SRAT 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-862-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM1 結構。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-862-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM1 結構。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-862-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM1 結構。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-862-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM1 結構。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-863-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 結構中沒有 IBMERROR 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-863-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 結構中沒有 IBMERROR 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-863-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 結構中沒有 IBMERROR 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-863-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 結構中沒有 IBMERROR 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-864-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 中沒有 GAS。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-864-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 中沒有 GAS。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-864-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 中沒有 GAS。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-864-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 中沒有 GAS。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-865-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM0 結構中沒有 XSECSRAT 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-865-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM0 結構中沒有 XSECSRAT 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-865-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM0 結構中沒有 XSECSRAT 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-865-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM0 結構中沒有 XSECSRAT 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-866-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI-SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-866-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI-SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-866-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI-SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-866-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI-SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-867-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：尚未配置緩衝區。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-867-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：尚未配置緩衝區。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-867-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：尚未配置緩衝區。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-867-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：尚未配置緩衝區。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-868-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中配置的緩衝區過小。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-868-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中配置的緩衝區過小。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-868-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中配置的緩衝區過小。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-868-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中配置的緩衝區過小。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-869-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI/SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-869-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI/SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-869-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI/SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-869-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI/SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-870-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： ACPI 中的 CPU 網域無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-870-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： ACPI 中的 CPU 網域無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-870-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： ACPI 中的 CPU 網域無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-870-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： ACPI 中的 CPU 網域無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-871-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 發生資料比較不當錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-871-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 發生資料比較不當錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-871-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 發生資料比較不當錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-871-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 發生資料比較不當錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-877-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：延伸 PCI 暫存器中的 Sparing 必須爲 OFF。請移至 Setup 並停用備用。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-877-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：延伸 PCI 暫存器中的 Sparing 必須爲 OFF。請移至 Setup 並停用備用。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-877-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：延伸 PCI 暫存器中的 Sparing 必須爲 OFF。請移至 Setup 並停用備用。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-877-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：延伸 PCI 暫存器中的 Sparing 必須爲 OFF。請移至 Setup 並停用備用。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-878-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 必須關閉備用特性。請移至 Setup 並關閉備用特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-878-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 必須關閉備用特性。請移至 Setup 並關閉備用特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-878-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 必須關閉備用特性。請移至 Setup 並關閉備用特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-878-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 必須關閉備用特性。請移至 Setup 並關閉備用特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-885-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 處理器不支援 MTRR 暫存器操作。在沒有快取的情況下無法寫入記憶體。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-885-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 處理器不支援 MTRR 暫存器操作。在沒有快取的情況下無法寫入記憶體。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-885-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 處理器不支援 MTRR 暫存器操作。在沒有快取的情況下無法寫入記憶體。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-885-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 處理器不支援 MTRR 暫存器操作。在沒有快取的情況下無法寫入記憶體。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-886-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-886-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-886-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-886-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-899-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 使用者已中斷記憶體診斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-899-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 使用者已中斷記憶體診斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-899-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 使用者已中斷記憶體診斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-899-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 使用者已中斷記憶體診斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-901-000 Standalone Memory Test Failed

解說： 記憶體診斷測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。
5. 逐一更換錯誤中所述的任何 DIMM。
6. 確定已在 Configuration/Setup Utility 程式中啓用所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-901-001 Standalone Memory Test Failed

解說： 記憶體診斷測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。
5. 逐一更換錯誤中所述的任何 DIMM。
6. 確定已在 Configuration/Setup Utility 程式中啓用所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-901-002 Standalone Memory Test Failed

解說： 記憶體診斷測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。
5. 逐一更換錯誤中所述的任何 DIMM。
6. 確定已在 Configuration/Setup Utility 程式中啓用所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

201-901-003 Standalone Memory Test Failed

解說： 記憶體診斷測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 爲最新層次。
5. 逐一更換錯誤中所述的任何 DIMM。
6. 確定已在 Configuration/Setup Utility 程式中啓用所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA 記憶體壓力測試結果

執行記憶體壓力測試時，可能會產生下列訊息。

202-000-000 MemStr Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

202-801-000 MemStr Test Aborted

解說： 內部程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 關閉再重新啓動系統。
2. 確定 DSA 診斷碼爲最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啓動系統。
5. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。
6. 執行記憶體診斷以識別特定的故障 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

202-802-000 MemStr Test Aborted

解說： 記憶體大小不足，無法執行測試。至少需要 1 GB。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

202-803-000 MemStr Test Aborted

解說： 使用者已按下 Ctrl-C 鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

202-901-000 MemStr Test Failed

解說： 測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 執行標準 DSA 記憶體診斷以驗證所有記憶體。
2. 確定 DSA 診斷碼爲最新層次。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。
4. 重新安裝記憶卡及 DIMM。
5. 將系統重新連接至電源，然後開啓系統。
6. 重新執行測試。
7. 執行標準 DSA 記憶體診斷以驗證所有記憶體。
8. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

202-902-000 MemStr Test Failed

解說： 記憶體大小不足，無法執行測試。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 DSA Diagnostic Event Log 的 ″Resource Utilization″ 區段中的 ″Available System Memory″，確定已啓用所有記憶體。
2. 必要的話，請在系統開機期間按下 F1 鍵以存取 Configuration/Setup Utility 程式，然後啓用所有記憶體。
3. 確定 DSA 診斷碼爲最新層次。
4. 重新執行測試。
5. 執行標準 DSA 記憶體診斷以驗證所有記憶體。
6. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA Nvidia GPU 測試結果

執行 Nvidia GPU 測試時，可能會產生下列訊息。

409-000-000 NVIDIA User Diagnostic Test Passed

解說： 已通過 NVIDIA 使用者診斷測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-003-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Bandwidth Test Passed

解說： 已通過 Nvidia GPU 頻寬測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-004-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Query Test Passed

解說： 已通過 Nvidia GPU 查詢測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-005-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Matrix Test Passed

解說： 已通過 Nvidia GPU 矩陣測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-006-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Binomial Test Passed

解說： 已通過 Nvidia GPU 二項式測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-800-000 NVIDIA User Diagnostic Test Aborted

解說： 已取消 NVIDIA 使用者診斷測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-803-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Bandwidth Test Aborted

解說： 已取消 Nvidia GPU 頻寬測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-804-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Query Test Aborted

解說： 已取消 Nvidia GPU 查詢測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-805-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Matrix Test Aborted

解說： 已取消 Nvidia GPU 矩陣測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-806-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Binomial Test Aborted

解說： 已取消 Nvidia GPU 二項式測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-900-000 NVIDIA User Diagnostic Test Failed

解說： NVIDIA 使用者診斷測試失敗。

嚴重性： 事件

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安裝 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 nvidia-smi -q。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-903-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Bandwidth Test Failed

解說： Nvidia GPU 頻寬測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安裝 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 nvidia-smi -q。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-904-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Query Test Failed

解說： Nvidia GPU 查詢測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安裝 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 nvidia-smi -q。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-905-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Matrix Test Failed

解說： Nvidia GPU 矩陣測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安裝 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 nvidia-smi -q。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

409-906-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Binomial Test Failed

解說： Nvidia GPU 二項式測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安裝 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 nvidia-smi -q。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA 光碟機測試結果

執行光碟機測試時，可能會產生下列訊息。

215-000-000 Optical Drive Test Passed

解說： 已通過光碟機測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

215-801-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。無法與驅動程式通訊。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定 DSA 診斷碼爲最新層次。
2. 重新執行測試。
3. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
4. 重新執行測試。
5. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
6. 重新執行測試。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

215-802-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。發生讀取錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
2. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

215-803-000 Optical Drive Test Failed

解說： 光碟機測試失敗。可能是作業系統正在使用磁碟。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 等待系統活動停止
2. 重新執行測試
3. 關閉再重新啓動系統。
4. 重新執行測試。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

215-804-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。媒體托盤是打開的。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 合上媒體匣，然後等待 15 秒以讓光碟機辨識媒體。重新執行測試。
2. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
3. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
4. 重新執行測試。
5. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

215-901-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。未偵測到光碟機媒體。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
2. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

215-902-000 Optical Drive Test Failed

解說： 光碟機測試失敗。讀取比較錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
2. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

215-903-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。無法存取該裝置。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
2. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
3. 重新執行測試。
4. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
5. 重新執行測試。
6. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA 系統管理測試結果

執行系統管理測試時，可能會產生下列訊息。

166-000-001 IMM I2C Test Passed

解說： 已通過 IMM I2C 測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-801-001 IMM I2C Test Aborted

解說： IMM 傳回不正確的回應長度。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-802-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 由於不明原因，無法完成測試。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-803-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 節點忙碌。請稍後再試。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-804-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 指令無效。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-805-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 針對給定 LUN 的指令無效。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-806-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 處理指令時逾時。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-807-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 空間不足。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-808-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 已取消保留或保留 ID 無效。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-809-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 已截斷要求資料。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-810-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 要求資料長度無效。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-811-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 已超出要求資料欄位長度限制。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-812-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 參數超出範圍。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-813-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法傳回要求的資料位元組數。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-814-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 要求的感應器、資料或記錄不存在。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-815-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 要求中的資料欄位無效。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-816-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 針對指定感應器或記錄類型的指令不合法。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-817-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法提供指令回應。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-818-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法執行複製的要求。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-819-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法提供指令回應。SDR 儲存庫處於更新模式。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-820-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法提供指令回應。裝置處於韌體更新模式。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-821-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法提供指令回應。正在進行 BMC 起始設定。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-822-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 目的地無法使用。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-823-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法執行指令。專用權層次不足。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-824-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法執行指令。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-901-001 IMM I2C Test Failed

解說： IMM 指出 RTMM 匯流排（匯流排 0）中發生故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-904-001 IMM I2C Test Failed

解說： IMM 指出 PCA9543 IO 擴充器匯流排（匯流排 3）發生故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-905-001 IMM I2C Test Failed

解說： IMM 指出 MAX7319 IO 擴充器匯流排（匯流排 4）發生故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-907-001 IMM I2C Test Failed

解說： IMM 指出環境溫度感應器匯流排（匯流排 6）發生故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

166-908-001 IMM I2C Test Failed

解說： IMM 指出 PCA9557 IO 擴充器匯流排（匯流排 7）發生故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 爲最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

DSA 磁帶機測試結果

執行磁帶機測試時，可能會產生下列訊息。

264-000-000 Tape Test Passed

解說： 已通過磁帶測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

264-901-000 Tape Test Failed

解說： 在磁帶警示日誌中找到錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
2. 重新執行測試。
3. 清除錯誤日誌。
4. 重新執行測試。
5. 確定磁帶機韌體是最新層次。
6. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

264-902-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。未偵測到媒體。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
2. 重新執行測試。
3. 確定磁帶機韌體是最新層次。
4. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
5. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

264-903-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。未偵測到媒體。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
2. 重新執行測試。
3. 確定磁帶機韌體是最新層次。
4. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
5. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

264-904-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。磁帶機硬體錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查磁帶機纜線安裝，查看有無接線鬆脫、接線中斷或是纜線損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
2. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
3. 重新執行測試。
4. 確定磁帶機韌體是最新層次。
5. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
6. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

264-905-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。軟體錯誤：要求無效。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啓動系統。
2. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啓動系統。
5. 確定磁帶機韌體是最新層次。
6. 重新執行測試。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

264-906-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。無法辨識的錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
2. 重新執行測試。
3. 確定磁帶機韌體是最新層次。
4. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
5. 確定 DSA 診斷碼爲最新層次。
6. 重新執行測試。
7. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。
8. 重新執行測試。
9. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

264-907-000 Tape Test Failed

解說： 在區塊位址的某個位置中找到錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

264-908-000 Tape Test Failed

解說： 在取得磁帶容量時找到錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定媒體是存在的。
2. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。

相關鏈結：

- IBM 支援中心網站
- 最新層次的 DSA
- 最新層次的 BMC/IMM

附錄 D. 取得說明和技術協助

如果您需要說明、服務或技術協助，或者只想瞭解 IBM 產品的相關資訊，您可以從 IBM 取得各式各樣的協助。

使用本資訊可取得 IBM 與 IBM 產品的其他相關資訊、判定在 IBM 系統或選用裝置發生問題時應採取的動作，以及判定在必要時應向誰致電尋求服務。

聯絡之前

在聯絡之前，請確定您已經採取下列步驟嘗試自行解決問題。

在您認爲需要 IBM 對 IBM 產品執行保固服務時，若在電話詢問之前做好相應準備，IBM 維修技術人員將會更有效地協助您解決問題。

- 檢查所有的纜線，確定纜線都已連接。
- 檢查電源開關，確定系統及任何選用裝置的電源都已經開啓。
- 檢查是否有適用於 IBM 產品的已更新軟體、韌體及作業系統裝置驅動程式。IBM 保固條款規定，您作爲 IBM 產品的擁有者，有責任維護並更新產品的所有軟體及韌體（除非此項工作涵蓋於其他維護合約中）。如果軟體升級中具有已記載的問題解決方案，IBM 維修技術人員將會要求您升級軟體及韌體。
- 如果您已在所處環境中安裝新的硬體或軟體，請查閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/，以確定 IBM 產品支援此軟硬體。
- 造訪 http://www.ibm.com/supportportal，以檢查可協助您解決問題的資訊。
- 收集下列資訊以提供給「IBM 支援中心」。此資料將會協助「IBM 支援中心」快速提供問題的解決方案，確保您能獲得所約定的服務層次。
  - 軟硬體維護合約號碼（如果適用的話）
  - 機型號碼（IBM 4 位數的機器 ID）
  - 型號
  - 序號
  - 現行系統 UEFI 及韌體層次
  - 其他相關資訊，如錯誤訊息及日誌
- 造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request，以提交「電子服務要求」。提交「電子服務要求」所開始的程序，是藉由快速、有效率地向「IBM 支援中心」提供相關資訊，以判定問題並找出解決方案。一旦您已經完成並提交「電子服務要求」，IBM 維修技術人員即可開始制定解決方案。

按照 IBM 在線上說明或 IBM 產品隨附的文件中提供的疑難排解程序進行操作，無需外界協助您就可以解決許多問題。IBM 系統隨附的文件也會說明您可執行的診斷測試。大部分的系統、作業系統和程式都附有文件，其中包含疑難排解程序以及錯誤訊息和錯誤碼的說明。如果您懷疑是軟體問題，請參閱作業系統或程式的文件。

© Copyright IBM Corp. 2014

使用文件

您的 IBM 系統及預先安裝軟體（若有安裝）或選購裝置的相關資訊，都在產品隨附的說明文件內。該文件包含印刷文件、線上文件、Readme 檔和說明檔。

請參閱系統文件中的疑難排解資訊，以取得使用診斷程式的指示。疑難排解資訊或診斷程式可能會告訴您，您還需要其他或已更新的裝置驅動程式或其他軟體。IBM 會隨時更新全球資訊網網頁，方便您取得最新的技術資訊，並可下載裝置驅動程式和更新項目。若要存取這些頁面，請造訪 http://www.ibm.com/supportportal。

從「全球資訊網 (WWW)」取得說明和資訊

在「全球資訊網 (WWW)」可取得 IBM 產品及支援的最新相關資訊。

在「全球資訊網」上，提供了 IBM 系統、選用裝置、服務及支援的最新相關資訊，網址爲 http://www.ibm.com/supportportal。IBM System x 資訊位於 http://www.ibm.com/systems/x/ 上。IBM BladeCenter 資訊位於 http://www.ibm.com/systems/bladecenter 上。IBM IntelliStation 資訊位於 http://www.ibm.com/systems/intellistation 上。

如何傳送 DSA 資料至 IBM

使用「IBM 加強型客戶資料儲存庫」，來傳送診斷資料至 IBM。

在傳送診斷資料至 IBM 之前，請閱讀 http://www.ibm.com/de/support/ecurep/terms.html 中的使用條款。

您可以使用以下任何一種方法將診斷資料傳送至 IBM：

- **標準上傳**：http://www.ibm.com/de/support/ecurep/send_http.html
- **標準上傳（含系統序號）**：http://www.ecurep.ibm.com/app/upload_hw
- **安全上傳**：http://www.ibm.com/de/support/ecurep/send_http.html#secure
- **安全上傳（含系統序號）**：https://www.ecurep.ibm.com/app/upload_hw

建立個人化的支援網頁

您可以透過識別您感興趣的 IBM 產品，來建立個人化的支援網頁。

若要建立個人化的支援網頁，請造訪 http://www.ibm.com/support/mynotifications。您可從這個個人化頁面中，訂閱關於新技術文件的每週電子郵件通知、搜尋資訊與下載，以及存取各項管理服務。

軟體服務與支援

透過「IBM 技術支援專線」，您可以取得有關 IBM 產品用法、配置及軟體問題方面的付費電話協助。

如需「技術支援專線」及其他 IBM 服務的相關資訊，請參閱 http://www.ibm.com/services 或參閱 http://www.ibm.com/planetwide ，以取得支援電話號碼。在美國和加拿大，請撥 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)。

硬體服務與支援

您可以透過您的 IBM 轉銷商或「IBM 支援中心」獲得硬體服務。

若要尋找 IBM 授權轉銷商提供保固服務，請造訪 http://www.ibm.com/partnerworld/，然後按一下**尋找事業夥伴**。如需 IBM 支援中心的電話號碼，請參閱 http://www.ibm.com/planetwide 。在美國和加拿大，請撥 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)。

在美國和加拿大地區，提供 24 小時全年無休的硬體服務與支援。若是在英國地區，則是星期一到星期五的 9 a.m. 到 6 p.m. 提供這些服務。

台灣 IBM 公司產品服務中心

使用此資訊可聯絡台灣 IBM 公司產品服務中心。

台灣 IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路 7 號 3 樓
電話：0800-016-888

台灣 IBM 公司產品服務中心聯絡資訊：

IBM Taiwan Corporation
3F, No 7, Song Ren Rd.
Taipei, Taiwan
電話：0800-016-888

注意事項

本資訊係針對 IBM 在美國所提供之產品與服務所開發。

在其他國家中，IBM 不見得有提供本書中所提的各項產品、服務或功能。請洽詢當地的 IBM 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。本文件在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 IBM 之產品、程式或服務。不過，任何非 IBM 之產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

本文件所說明之主題內容，IBM 可能擁有其專利或專利申請案。提供本文件不代表提供這些專利的授權。您可以書面提出授權查詢，來函請寄到：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

International Business Machines Corporation 只依「現狀」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不違反規定、適售性或符合特定效用之默示保證。有些地區在某些交易上並不接受明示或默示保證的排除，因此，這項聲明對 貴客戶不見得適用。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。IBM 隨時會改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，不另行通知。

本資訊中任何對非 IBM 網站的敘述僅供參考，IBM 對該網站並不提供保證。該等網站提供之資料不屬於本 IBM 產品著作物，如果要使用該等網站之資料，貴客戶必須自行承擔風險。

IBM 得以各種 IBM 認爲適當的方式使用或散布貴客戶提供的任何資訊，而無需對貴客戶負責。

© Copyright IBM Corp. 2014

商標

IBM、IBM 標誌和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 的商標，已在全球許多國家/地區或司法管轄區註冊。其他產品及服務名稱可能是 IBM 或其他公司的商標。

IBM 的商標清單目前可於網路上取得，網址是 http://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml。

Adobe 和 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

Cell Broadband Engine 是 Sony Computer Entertainment, Inc. 在美國及/或其他國家或地區的商標，已獲其授權使用。

Intel、Intel Xeon、Itanium 及 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。

Java 及所有 Java 型商標與標誌，是 Oracle 及/或其關係企業之商標或註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國及/或其他國家或地區的註冊商標。

Microsoft、Windows 及 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家或地區的商標。

UNIX 是 The Open Group 在美國及其他國家或地區的註冊商標。

重要注意事項

處理器速度表示微處理器的內部時鐘速度；其他因素也會影響應用程式效能。

CD 或 DVD 光碟機速度是變動的讀取速度。實際速度會有所不同，且通常小於可能達到的最大速度。

當提到處理器儲存體、實際和虛擬儲存體或通道容體時，KB 代表 1024 位元組，MB 代表 1,048,576 位元組，而 GB 代表 1,073,741,824 位元組。

在提到硬碟容量或通訊磁區時，MB 代表 1,000,000 位元組，而 GB 代表 1,000,000,000 位元組。使用者可存取的總容量不一定，視作業環境而定。

內部硬碟的最大容量，是指使用 IBM 提供的目前所支援最大容量的硬碟來替換任何標準硬碟，並插滿所有硬碟機槽時的容量。

如果要達到最大的記憶體，則必須以選用的記憶體模組來更換標準記憶體。

每個固態記憶體單元皆具有其可以承受的固有限定寫入週期數。因此，每個固態裝置皆具有其可以承受的寫入週期數上限，並以**寫入的位元組總數** (TBW) 表示。已超出此限制的裝置可能無法回應系統產生的指令，或可能導致無法在其中進行寫入。如果裝置已超出其「正式發佈規格」中所載受保證的程式設計/消除週期數上限，IBM 將不負責進行更換。

IBM 對於非 IBM 產品以及 ServerProven® 服務並不負責保固，包括但不限於適售性或符合特定效用之默示保證。該等產品僅由第三人提供及保固。

IBM 對於非 IBM 產品不提供聲明或保固。若有任何非 IBM 產品之支援，則由第三人提供，而非由 IBM 提供。

部分軟體可能與其零售版（若有的話）不同，且可能不含使用手冊或完整的程式功能。

微粒污染

注意：空氣中的微粒（包括金屬薄片或微粒）及單獨起作用或結合其他環境因素（例如：濕度或溫度）而起作用的反應性氣體，可能會給裝置帶來本文件中所述的危險。

過量的微粒層次或有害氣體濃度所帶來的風險，包括可讓裝置故障或完全停止運作的損害。本規格提出對於微粒與氣體的限制，目的是要避免這類損壞。這些限制不能視爲或是用來作爲明確的限制，因爲還有許多其他的因素，如溫度或空氣的溼氣內容，都可能會影響到微粒或是環境的腐蝕性與氣體的傳播。若沒有本文件中提出的特定限制，您必須實作能維護符合人類健康與安全之微粒與氣體等級的方案。如果 IBM 判定您環境中的微粒或氣體已經對裝置造成損害，IBM 可能會提供修復或更換裝置，或是適當地修復一些零件，以減輕這類的環境污染。客戶需負責實行這類的改善措施。

表 28. 微粒與氣體的限制

污染物	限度
微粒	• 室內空氣必須持續按照 ASHRAE Standard 52.2[1]，以 40% 的大氣粉塵污點效率 (MERV 9) 來進行過濾。 • 進入資料中心的空氣必須利用符合 MIL-STD-282 的高效微粒空氣 (HEPA) 過濾器來過濾，有效性要達 99.97% 或以上。 • 微粒污染的潮解性相對溼度，必須大於 60%[2]。 • 室內不可以有傳導性污染物，例如鋅晶鬚。
氣體	• 銅：類別 G1，每個 ANSI/ISA 71.04-1985[3] • 銀：30 天內腐蝕率小於 300 Å

[1] ASHRAE 52.2-2008 - *依微粒大小測試一般通風空氣清靜裝置之移除效率的方法*。亞特蘭大：美國供熱、冷凍和空調工程師協會

[2] 微粒污染的溶解相對濕度是指灰塵溶解在足量的水中，而變濕並增加離子傳導的相對濕度。

[3] ANSI/ISA-71.04-1985。*程序測量及控制系統的環境條件：空中傳播的污染物*。美國北卡羅來納州三角研究園，美國工業協會。

文件格式

本產品的發佈使用 Adobe 可攜式文件格式 (PDF)，而且應該符合可存取性標準。如果您在使用 PDF 檔案時有問題，並且要求出版品的 Web 型格式或是可存取的 PDF 文件，請將郵件寄至下列地址：

Information Development
IBM Corporation
205/A015
3039 E. Cornwallis Road
P.O. Box 12195
Research Triangle Park, North Carolina 27709-2195
U.S.A.

在這份要求中，請務必包含出版品的產品編號及標題。

當您傳送資訊至 IBM 時，IBM 得以各種 IBM 認爲適當的方式使用或散布貴客戶提供的任何資訊，而無需對貴客戶負責。

電信法規聲明

本產品不會在您的國家透過任何方法，取得連接至公用電信網路介面的認證。在進行此類連線之前，可能需要進一步的法律認證。如有任何問題，請與 IBM 業務代表或轉銷商聯絡。

電子放射注意事項

將顯示器連接至設備時，您必須使用指定的顯示器纜線，以及隨顯示器一同提供的任何干擾抑制裝置。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 聲明

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation.

加拿大 A 級工業放射標準聲明

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

澳大利亞和紐西蘭 A 級聲明

警告： This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

歐盟 EMC 法令規範聲明

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

警告： This is an EN 55022 Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Responsible manufacturer:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
914-499-1900

European Community contact:

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Telephone: +49 7032 15 2941
Email: lugi@de.ibm.com

德國 A 級聲明

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM gesteckt/ eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden: **Warnung:** Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Telephone: +49 7032 15 2941
Email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

日本 VCCI A 級聲明

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio interference may occur, in which case the user may be required to take corrective actions.

日本電子與資訊科技產業協會 (JEITA) 聲明

高調波ガイドライン準用品

Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Confirmed Harmonics Guidelines with Modifications (products greater than 20 A per phase)

韓國通訊委員會 (KCC) 聲明

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

This is electromagnetic wave compatibility equipment for business (Type A). Sellers and users need to pay attention to it. This is for any areas other than home.

俄羅斯電磁干擾 (EMI) A 級聲明

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры

中國 A 級電子放射聲明

声　　明

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

台灣甲類標準聲明

警告使用者:
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

索引

索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

〔一劃〕

一般
  問題 194
乙太網路 11
  控制器 215
乙太網路支援 11
乙太網路活動
  LED 18
乙太網路控制器配置 142

〔三劃〕

大小 7
工具, Call Home 191
工具, 診斷 172

〔四劃〕

中國 A 級電子放射聲明 988
元件
  伺服器 26, 223
內部接頭 28
內嵌式 Hypervisor
  使用 156
尺寸 7
支援網頁, 自訂 978
文件 5
  文件瀏覽器 4
  更新項目 1
  使用 978
  格式 984
  CD 4
文件, 更新的
  尋找 5
方法 220
方法, 檢視事件日誌 186
日本 A 級電子放射聲明 987
日本電子與資訊科技產業協會聲明 987

〔五劃〕

主機板
  內部接頭 28
  外部接頭 28
  拔除 347
  按鈕 29
主機板 *(繼續)*
  開機密碼開關 151
  開關 29
  裝回 349
  跳接器 29
  LED 31
主機板選用裝置接頭 32
出版品
  產品資料 1
  線上 1
加拿大 A 級電子放射聲明 985
功能表選項
  Setup Utility 146
可用性, 伺服器 15
可存取的文件 984
可更換的伺服器元件 223
可維修性, 伺服器 15
可靠性, 伺服器 15
台灣 IBM 公司產品服務中心 979
台灣甲類電子放射聲明 988
外部接頭 28
未記載的問題 169
正面
  圖 17
正面圖
  接頭 17
  LED 位置 17

〔六劃〕

光徑診斷 11, 174
  面板 174
  LED 177
光徑診斷面板
  位置 17
  控制元件和 LED 19
危險聲明 6
回復伺服器韌體 218
安全 vii
安全資訊 6
安全聲明 vii, ix
安裝
  記憶體模組 50, 276
  配接卡 58
  配備 2 個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD 102
  配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD 89
  配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 2x8 1.8 吋 SSD 108
安裝 *(繼續)*
  配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 4x8 1.8 吋 SSD 115
  散熱槽 126
  硬碟 41
  微處理器 126
  準則 34
  磁帶機選用裝置 122
  熱抽換 AC 電源供應器 69
  熱抽換 DC 電源供應器 71
  熱抽換風扇 76
  熱抽換硬碟 42
  選用裝置 25
  簡易抽換硬碟 43
  雙埠網路配接卡 66
  16 個 2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（含擴充卡），適用於 12Gb RAID 83
  16 個 2.5 吋熱抽換硬碟組件套件，適用於 12Gb/6Gb RAID 96
  DIMM 50, 56, 276
  DVD 光碟機 46
  DVD 光碟機 纜線 49
  PCI 擴充卡組件 136
  SAS/SATA 8 Pac HDD 選用套件 78
  ServeRAID 升級配接卡 62
  ServeRAID 配接卡遠端電池 63
  USB Hypervisor 快閃記憶體裝置 125
安裝準則 34
安裝舊式作業系統前 145
安裝, 選用配備
  完成 134
收集資料 167
污染, 微粒與氣體 983
自訂支援網頁 978
自動開機回復 (ABR) 221

〔七劃〕

伺服器
  供應項目 11
  開啓 23
  電源特性 23
  關閉 23
伺服器元件 26, 223
伺服器配置
  更新 139
伺服器控制項、LED 和電源 17
伺服器提供的功能 11
伺服器韌體, 回復 218
伺服器關機 23

© Copyright IBM Corp. 2014

伺服器, 備份韌體
啓動 152
伸展
全長型 PCI 擴充卡組件 40
作業系統事件日誌 185, 186
佈線
配置纜線 242, 243, 245
硬體 RAID 纜線 242, 243, 245
電源線 242, 243, 245
冷卻 11
完成
選用裝置安裝 134
序列埠問題 212
序號 1
位置 217
更換
元件 237
更新
伺服器配置 139
通用唯一 ID (UUID) 161, 163
韌體 141
IBM Systems Director 159
Systems Director, IBM 159
系統
定位器 LED, 正面 18
資訊 LED 18
錯誤 LED 正面 18
系統可靠性準則 35
系統事件日誌 185, 186
系統事件日誌, 非斷定事件 185
系統事件日誌, 斷定事件 185
系統脈衝 LED 184
系統管理 11
系統管理工具
IBM Systems Director 16

〔八劃〕

事件日誌 185
清除 187
檢視 186
事件日誌, POST 185
事件日誌, 系統 185
事件日誌, 檢視方法 186
使用
內嵌式 Hypervisor 156
遠端顯示特性 154
整合式管理模組 153
Setup Utility 145
協助, 取得 977
卸下
元件 237
蓋板 37, 247
取得 155
拔除
主機板 347
拔除 *(繼續)*
空氣擋板 39, 249
風扇托架 283
記憶體模組 275
配接卡 288
散熱槽 332
散熱槽固定模組 345
微處理器 332
隔板 253
電池, 系統 326
磁帶機 273
熱抽換 AC 電源供應器 305
熱抽換 DC 電源供應器 309
熱抽換風扇 317
熱抽換硬碟 257
熱抽換硬碟背板 319, 321
操作員資訊面板 330
簡易抽換硬碟 260
簡易抽換硬碟背板組件 319, 321
雙埠網路配接卡 300
240 VA 安全蓋板 254
DIMM 275
DVD 光碟機 264
DVD 光碟機 纜線 269
PCI 擴充卡組件 38, 285
RAID 配接卡電池座 251
RAID 配接卡遠端電池 296
ServeRAID 升級配接卡記憶體模組 292
USB Hypervisor 快閃記憶體裝置 324
服務公告 169
服務與支援
軟體 979
硬體 979
聯絡之前 977
注意事項 6, 981
電子放射 984
FCC, A 級 984
注意事項和聲明 6
注意事項, 重要 982
空氣擋板
拔除 39, 249
裝回 134, 250
非斷定事件, 系統事件日誌 185
俄羅斯 A 級電子放射聲明 987
型號名稱
位置 217

〔九劃〕

建立個人化的支援網頁 978
按鈕
主機板 29
按鈕, 顯示偵測 18
指示
IBM 事業夥伴 25
美國 FCC A 級注意事項 984
背面
圖 20
背面圖
接頭 20
LED 位置 20
重要注意事項 6, 982
重設按鈕 19, 174
重量 7
風扇 11
風扇托架
拔除 283
裝回 284

〔十劃〕

氣體污染 983
特性 7
ServerGuide 144
特性隨需應變 11
紐西蘭 A 級聲明 985
記載 156
記憶體 11
記憶體支援 11
記憶體排備用
說明 55, 281
記憶體模組
安裝 50, 276
拔除 275
記憶體鏡映通道
說明 54, 280
DIMM 插入順序 54, 280
訊息，診斷
POST/UEFI 815
送回
元件 237
裝置 237
配接卡
安裝 58
拔除 288
裝回 289
配接卡, 支援的 58
配接卡, 安裝 58
配備 2 個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD
安裝 102
配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 8 Pac HDD, 安裝 89
配備 ServeRAID 配接卡選用裝置的 SAS/SATA 8 Pac HDD
安裝 89
配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡的 8 Pac HDD 選用裝置, 安裝 102
配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡選用裝置的 2x8 1.8 吋 SSD, 安裝 108

配備兩個 6 GB 效能最佳化 HBA 配接卡
選用裝置的 4x8 1.8 吋 SSD, 安裝 115
配置
使用 ServerGuide 145
指示 141
資訊 141
Nx 開機失敗 221
RAID 陣列 158
ServerGuide 設定和安裝 CD 141
Setup Utility 141
配置伺服器 141
配置硬體 142
配置程式 142
配置纜線,
佈線 242, 243, 245
針對機器碼的授權合約 5

〔十一劃〕

動態系統分析 25
動態系統分析 (DSA) 開機前診斷程式 11
區域網路 (LAN) 11
商標 982
問題
一般 194
乙太網路控制器 215
序列埠 212
記憶體 199
軟體 213
無法判斷的 216
硬碟 194
視訊 201, 214
間歇性 197
微處理器 200
滑鼠 197
電源 205, 214
網路連線 203
選用裝置 203
鍵盤 197
顯示器 201
DVD 光碟機 193
Hypervisor 快閃記憶體裝置 196
IMM2 353
ServerGuide 212
USB 埠 213
密碼 150
電源開啓 150
管理者 150
密碼, 開機
主機板上的開關 151
控制元件和 LED
光徑診斷面板 19
操作員資訊面板 18
控制項、LED 和電源 17
控制器
乙太網路 157
接頭
內部 28
主機板上的選用裝置 32
外部 28
視訊
正面 17
PCI 擴充卡配接卡 33
USB 17
授權及歸屬權文件 5
排備用
DIMM 插入順序 55, 281
排備用模式 55, 281
啓用
特性隨需應變
乙太網路軟體 158
RAID 軟體 158
啓動
備份韌體 152
Setup Utility 146
產品服務, 台灣 IBM 979
移出程序 170
執行 171
組件清單 223
組件, 結構 234
處理靜電敏感裝置 36
規格 7
軟體
需求 4
軟體服務與支援電話號碼 979
軟體問題 213
連接
纜線 138

〔十二劃〕

備用
乙太網路功能 15
乙太網路連線 11
冷卻 11
熱抽換電源供應器 15
NIC 11
備份韌體
啓動 152
尋找
更新的文件 5
提示按鈕 19, 174
散熱膏 133, 344
散熱槽
安裝 126
拔除 332
裝回 337
散熱槽固定模組
拔除 345
裝回 346
測試日誌, 檢視 191
無法判斷的問題 216
硬碟
安裝 41
狀態 LED 17
活動 LED 17
問題 194
ID 42
硬碟背板, 16x2.5 吋熱抽換
纜線安裝 243
硬碟背板, 3.5 吋
纜線安裝 245
硬碟背板, 8x2.5 吋熱抽換
纜線安裝 242
硬體
需求 4
硬體 RAID 纜線,
佈線 242, 243, 245
硬體服務與支援電話號碼 979
硬體, 配置 142
程序, 移出 171
結構零件 234
視訊接頭
正面 17
診斷
工具, 概觀 172
程式概觀 188
機載程式, 啓動 190
診斷程式
DSA Preboot 11
診斷碼及訊息
POST/UEFI 815
進行伺服器內部操作
開啓電源 36
開啓伺服器 23
開關
主機板 29
間歇性
問題 197
韌體
更新項目 1
韌體更新項目 1
韌體, 伺服器, 回復 218
韌體, 更新 141

〔十三劃〕

傳送診斷資料至 IBM 26, 978
微粒污染 983
微處理器 11
安裝 126
拔除 332
問題 200
裝回 337
準則
系統可靠性 35
選用裝置安裝 34

裝回
主機板 349
伺服器元件 246
空氣擋板 134, 250
風扇托架 284
配接卡 289
散熱槽 337
散熱槽固定模組 346
結構零件 246
微處理器 337
隔板 253
電池, 系統 328
磁帶機 274
蓋板 137, 248
層級 1 CRU 256
層級 2 CRU 332
熱抽換 AC 電源供應器 306
熱抽換 DC 電源供應器 312
熱抽換風扇 318
熱抽換硬碟 258
熱抽換硬碟背板 320
操作員資訊面板 331
簡易抽換硬碟 261
簡易抽換硬碟背板組件 322
雙埠網路配接卡 301
240 VA 安全蓋板 255
DIMM 282
DVD 光碟機 266
DVD 光碟機 纜線 270
PCI 擴充卡組件 286
RAID 配接卡電池座 252
RAID 配接卡遠端電池 297
ServeRAID 升級配接卡記憶體模組 294
USB Hypervisor 快閃記憶體裝置 325
裝置驅動程式 153
裝置, 靜電敏感
處理 36
資料收集 167
資訊中心 978
跳接器
主機板 29
UEFI 開機回復 218
隔板
拔除 253
裝回 253
電子放射 A 級注意事項 984
電池匣, RAID 配接卡
裝回 252
電池, 系統
拔除 326
裝回 328
電信法規聲明 984
電源
電源控制按鈕 18
電源供應器
LED 181
電源供應器 LED 181
電源特性
伺服器 23
電源問題 205, 214
電源開啓 LED 18, 23
電源線 235
電源線,
佈線 242, 243, 245
電話號碼 979
零件清單 223

〔十四劃〕

對稱多重程序 11
疑難排解 167
狀況 192
磁帶機
拔除 273
裝回 274
磁帶機選用裝置
安裝 122
磁帶機選用裝置, 安裝 122
管理者
密碼 152
管理, 系統 11
膏, 散熱 133, 344
蓋板
卸下 37, 247
裝回 137, 248
說明
來源 977
從「全球資訊網」 978
傳送診斷資料至 IBM 26, 978
遠端電池座, RAID 配接卡
拔除 251
遠端電池, RAID 配接卡
拔除 296
裝回 297
遠端電池, ServeRAID 配接卡
安裝 63
遠端顯示功能
使用 154

〔十五劃〕

廣用序列匯流排 (USB) 問題 213
德國 A 級聲明 986
歐盟 EMC 法令規範聲明 985
熱抽換 AC 電源供應器
安裝 69
拔除 305
裝回 306
熱抽換 DC 電源供應器
安裝 71
裝回 312
熱抽換風扇
安裝 76
拔除 317
裝回 318
熱抽換硬碟
安裝 42
卸下 257
裝回 258
熱抽換硬碟背板
拔除 319, 321
裝回 320
簡易抽換硬碟背板組件 320
簡易抽換硬碟背板組件
裝回 320
線上文件 1
線上出版品 5

〔十六劃〕

噪音排放 7
操作員資訊面板
拔除 330
控制元件和 LED 18
裝回 331
纜線安裝 240
操作員資訊面板鬆開閂鎖 17
整合式管理模組
使用 153
概觀 11
整合式管理模組 II
事件日誌 185, 186
程式 142
錯誤訊息 353
機架鬆開閂鎖 17
澳大利亞 A 級聲明 985
選用裝置
安裝 25
選用裝置問題 203
選用裝置接頭
主機板 32
錯誤
格式, DSA 程式碼 191
錯誤狀況
一般 194
序列埠 212
記憶體 199
軟體 213
硬碟 194
視訊 201, 214
間歇性 197
微處理器 200
滑鼠 197
電源 205

錯誤狀況 *(繼續)*
網路連線 203
選用裝置 203
鍵盤 197
顯示器 201
DVD 光碟機 193
Hypervisor 快閃記憶體裝置 196
ServerGuide 212
USB 埠 213
USB 裝置 197
錯誤訊息 192
錯誤碼和訊息
IMM2 353
靜電敏感裝置
處理 36
頻內
手動回復方法 219
自動開機回復方法 220
頻外 220

〔十七劃〕

檢視事件日誌 186
縮短 PCI 擴充卡組件 40
聲明和注意事項 6
韓國 A 級電子放射聲明 987

〔十八劃〕

擴充卡組件
LED 34
斷定事件, 系統事件日誌 185
簡介 1
簡易抽換硬碟
安裝 43
拔除 260
裝回 261
簡易抽換硬碟背板組件
拔除 319, 321
裝回 322
熱抽換硬碟背板 322
熱抽換硬碟背板
裝回 322
舊式作業系統
需求 145
藍色畫面特性 154
藍色畫面擷取特性
概觀 154
雙埠網路配接卡
安裝 66
拔除 300
裝回 301

〔十九劃〕

鏡映通道模式 54, 280
關閉伺服器 23
關閉伺服器電源 23

〔二十劃〕

警示注意事項 6
警告聲明 6

〔二十三劃〕

顯示偵測按鈕 18
顯示問題 201

〔二十七劃〕

纜線
連接 138
纜線安裝 237
操作員資訊面板 240
16x2.5 吋熱抽換硬碟背板 243
3.5 吋硬碟背板 245
8x2.5 吋熱抽換硬碟背板 242
DVD 光碟機 238
VGA 241
纜線佈放
正面
視訊接頭 239
USB 接頭 239

〔數字〕

16 個 2.5 吋熱抽換硬碟組件套件（含擴充卡），適用於 12Gb RAID
安裝 83
16 個 2.5 吋熱抽換硬碟組件套件，適用於 12Gb/6Gb RAID
安裝 96
240 VA 安全蓋板
拔除 254
裝回 255
8 Pac HDD 選用套件, 安裝 78

A

A 級電子放射注意事項 984
ABR, 自動開機回復 221
AC 電源供應器
LED 181
AC 電源供應器 LED 181
Active Energy Manager 外掛程式 11
Active Memory 11
ASM 事件日誌 186

B

Boot Manager 152
Boot Manager 程式 142

C

Call Home 工具 191
Call Home 特性
IBM Electronic Service Agent 191

D

DC 電源供應器
LED 182
DC 電源供應器 LED 182
DIMM
安裝 50, 56, 276
每一通道有兩條 DIMM (2DPC)
需求 50, 276
拔除 275
記憶體
每一通道有兩條 DIMM (2DPC) 50, 276
裝回 282
DIMM 安裝順序 53, 279
記憶體鏡映通道 54, 280
排備用 55, 281
DSA 25
文字訊息格式 191
版本 189
測試日誌, 檢視 191
程式, 概觀 188
DSA Portable 172, 189
DSA Preboot 172, 189
DSA 日誌 185, 186
DSA, 傳送資料至 IBM 26, 978
DVD
退出按鈕 17
硬碟活動 LED 17
DVD 光碟機
安裝 46
拔除 264
問題 193
裝回 266
纜線安裝 238
DVD 光碟機 纜線
安裝 49
拔除 269
裝回 270

E

Enterprise X-Architecture 技術 11

F

FCC A 級注意事項 984

H

Hypervisor 快閃記憶體裝置
  問題 196

I

IBM Advanced Settings Utility 程式
  概觀 159
IBM Electronic Service Agent 191
IBM Systems Director 11
  更新 159
  系統管理工具 16
ID
  硬碟 42
IMM Web 介面 156
IMM 主機名稱 155
IMM 的 IP 位址 155
IMM2 142
  錯誤訊息 353
IMM2 活動訊號
  LED 184
IPMI 事件日誌 185, 186
IPMItool 186

J

JEITA 聲明 987

L

LED
  乙太網路活動 18
  主機板 31
  在 PCI 擴充卡上 184
  系統定位器 18
  系統資訊 18
  系統錯誤 18
  硬碟狀態 17
  硬碟活動 17
  電源供應器 181
  電源開啓 18
  擴充卡組件 34
  AC 電源供應器 181
  DC 電源供應器 182
  DVD 光碟機活動 17
  IMM2 活動訊號 184
  RTMM 活動訊號 184

N

NMI 按鈕 20
NOS 安裝
  不使用 ServerGuide 145
  使用 ServerGuide 145
Nx 開機失敗 221

P

PCI
  擴充卡組件 286
PCI 擴充卡
  LED 位置 184
PCI 擴充卡組件
  安裝 136
  拔除 38, 285
  裝回 286
PCI 擴充卡組件（半長型）
  縮短 40
PCI 擴充卡組件（全長型）
  伸展 40
PCI 擴充卡插座
  支援的配置 289
  安裝配置 289
POST
  事件日誌 186
POST 事件日誌 185
POST/UEFI
  診斷碼 815

R

RAID 配接卡
  電池匣
    裝回 252
  遠端電池
    拔除 296
    裝回 297
  遠端電池座
    拔除 251
RAID 陣列
  配置 158
RAS 特性, 伺服器 15
RTMM 活動訊號
  LED 184

S

SAS/SATA 8 Pac HDD 選用套件
  安裝 78
ServeRAID 升級配接卡
  安裝 62
ServeRAID 升級配接卡記憶體模組
  拔除 292
ServeRAID 升級配接卡記憶體模組 *(繼續)*
  裝回 294
ServeRAID 支援 11
ServeRAID 配接卡
  遠端電池
    安裝 63
ServerGuide 11
  使用 144
  特性 144
  設定 145
  設定和安裝 CD 141
  NOS 安裝 145
ServerGuide CD 1
Setup Utility 141, 142
  功能表選項 146
  使用 145
  啓動 146
SMP 11

U

UEFI
  開機回復跳接器 218
UpdateXpress 141, 153
USB
  接頭 17
USB Hypervisor 快閃記憶體裝置
  安裝 125
  拔除 324
  裝回 325
Utility 程式
  IBM Advanced Settings 159
Utility, Setup 142
  使用 145
  啓動 146

V

VMware Hypervisor 支援 142

W

Wake on LAN 特性 23

X

X-Architecture 技術 11



產品編號： 00KC214

Printed in Taiwan

(1P) P/N: 00KC214

